


Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

A	INFORMATIONS GENERALES	
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : Habitation Cat. du bâtiment : Nombre de Locaux : Etage : Numéro de Lot : Référence Cadastre : NC Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997		
Adresse : 16 boulevard MARECHAL FOCH 57500 SAINT-AVOLD Propriété de : EPF GRAND EST BP 245 Rue Robert Blum 54701 PONT A MOUSSON CEDEX		
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : EPF GRAND EST Adresse : BP 245 Rue Robert Blum 54701 PONT A MOUSSON CEDEX		
Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Néant		
A.3	EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : ENV2022-01-0035-11 A Le repérage a été réalisé le : 07/12/2022 Par : LIPIEC Solène N° certificat de qualification : ODI-00452 Date d'obtention : 20/08/2022 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : CESI CERTIFICATION 1 avenue du Général De Gaulle 92074 NANTERRE CEDEX Date de commande : 21/11/2022		
Date d'émission du rapport : 19/12/2022 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : Eurofins Asbestos Testing Europe 1103 Avenue Jacques Cartier 44800 SAINT-HERBLAIN Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : Organisme d'assurance professionnelle : MAF Adresse assurance : 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS N° de contrat d'assurance : 77575/S Date de validité : 31/12/2022		
B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
Signature et Cachet de l'entreprise  B.S.S.I. CONSEILS 8, Rue Albert Einstein Parc Saint-Jacques II- 54320 Maxéville		
Date d'établissement du rapport : Fait à MAXÉVILLE le 19/12/2022 Cabinet : BSSI Conseils Nom du diagnostiqueur : LIPIEC Solène		

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.





C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	6
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....	6
PROGRAMME DE REPERAGE.....	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
RAPPORTS PRECEDENTS	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	9
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	10
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	11
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	13
COMMENTAIRES	13
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	14
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	68
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	74
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	90
ATTESTATION(S)	93

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
9	Logement 2 Zone 1	1er	sol	Sol	Colle - revêtement de sol	Résultat d'analyse (P036)	15m²	
16	Logement 2 Zone 18	1er	Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P060)	15m²	
			sol	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P062)	6m²	
			sol	Sol	joint - Carrelage	Résultat d'analyse (P063)	6m²	
35	Logement 2 combles	2ème	stock	Sol	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P111)	15 unités	

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Zone 9	1er	Plancher	Sol	revêtement de sol noir - colle de moquette
			Plancher	Sol	colle jaune - moquette bleue
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier
			Mur	Murs	plâtre rose - enduit beige
			Plafond	Plafond	plâtre rose
			Plafond	Plafond	Enduit
2	Zone 2	1er	Mur	Murs	Colle - faïence
			Mur	Murs	joint - faïence
			sol	Sol	revêtement de sol vert
			Plafond	Plafond	Enduit
3	Zone 3	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier
			câble électrique	Murs	tresse
			Plafond	Plafond	peinture grise
			Mur	Murs	Colle - papier peint vert
4	Zone 6	1er	Mur	Murs	peinture brune
			Mur	Murs	peinture beige
5	Zone 4	1er	Mur	Murs	Colle - Papier peint
			Mur	Murs	joint - faïence
			sol	sol	sous couche moquette
			Fenêtre	Murs	mastic vitrier
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	peintures
			Mur	Murs	Colle - faïence
			sol	sol	colle - Moquette
			sol	sol	Colle - revêtement de sol
6	Zone 5	1er	Plafond	Plafond	peinture grise
			Mur	Murs	Plâtre - peinture bleue
			sol	Sol	revêtement de sol rouge
7	Zone 7	1er	Poteau	A	enduit plâtre
			Mur	Murs	Plâtre - colle et Papier peint
			Mur	Murs	Colle - Papier peint blanc
8	Zone 8	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	peinture blanche
			Plafond	Plafond	peinture
			Plafond	Plafond	enduit plafond
			Mur	Murs	Colle - Papier peint
			Mur	Murs	crépis
9	Logement 2 Zone 1	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier
			Plafond	Plafond	enduit plafond
			Mur	Murs	Colle - Papier peint
			Mur	Murs	Colle - faïence
			Mur	Murs	enduit plâtre - Peinture
			sol	Sol	Colle - Moquette
10	Logement 2 Zone 2	1er	Plafond	Plafond	Colle - Papier peint
			Plafond	Plafond	Colle - Papier peint
11	Logement 2 Zone 15	1er	Plafond	Plafond	Colle - Papier peint
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier
			Mur	Murs	enduit plâtre
12	Logement 2 Zone 13	1er	Mur	Murs	Colle - papier peint rouge
			Mur	Murs	Plâtre - peinture blanche

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
13	Logement 2 Zone 11	1er	sol	Sol	Colle - revêtement de sol noir
14	Logement 2 Zone 10	1er	Mur	Murs	Colle - faïence
			Mur	Murs	joint - faïence
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	Peinture
			Mur	Murs	Plâtre - peinture bleue
15	Logement 2 Zone 12	1er	Plancher	Sol	revêtement de sol
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier
			Mur	Murs	enduit plâtre
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	Peinture
			Mur	Murs	Colle - papier peint bleu ciel
16	Logement 2 Zone 18	1er	Mur	Murs	joint - faïence
17	Logement 2 Zone 16	1er	sol	Sol	Ciment
			Mur	Murs	enduit plâtre
			Plafond	Plafond	enduit
18	Logement 2 Zone 17	1er	Mur	Murs	enduit plâtre - peinture blanche
			Mur	Murs	enduit plâtre - colle papier peint brun
19	Logement 2 Zone 3	1er	Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic
			Mur	Murs	enduit plâtre
			Plafond	Plafond	Colle - Tapisserie
20	Logement 2 Zone 4	1er	Mur	Murs	enduit plâtre
21	Logement 2 Zone 5	1er	Mur	Murs	enduit plâtre
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	Peinture
22	Logement 2 Zone 6	1er	sol	Sol	Colle - Moquette
			Mur	Murs	enduit plâtre - colle papier peint
			Mur	Murs	joint - faïence
			Mur	Murs	Colle - faïence
23	Logement 2 Zone 7	1er	Mur	Murs	joint - faïence
			Mur	Murs	Colle - faïence
			Mur	Murs	Colle - plinthe
			sol	Sol	Colle - Carrelage
24	Logement 3 Zone 2	1er SS	sol	sol	enduit ciment
			Mur	Murs	enduit ciment
			lavoir	A	enduit ciment
			rampe	sol	enduit ciment
			conduit	Plafond	Calorifuge
25	Logement 3 Zone 3	1er SS	conduit	Plafond	Calorifuge
			Plafond	Plafond	fibralite - Peinture
26	Logement 3 Zone 5	1er SS	conduit	Plafond	Calorifuge
27	Logement 3 Zone 6	1er SS	conduit	Plafond	Calorifuge
28	Logement 3 Zone 7	RDC	Plafond	Plafond	Peinture
			Mur	Murs	enduit plâtre - peinture grise
			sol	Sol	Colle - Carrelage
29	Logement 3 Zone 8	1er	sol	Sol	Revêtement de sol brun
			Mur	Murs	enduit plâtre
			Mur	Murs	Colle - Papier peint
30	Logement 3 Zone 9	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier
			Mur	Murs	enduit plâtre
			sol	Sol	revêtement de sol brun

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
31	Logement 3 Zone 21	1er	Mur	Murs	Colle - faïence
			Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	joint
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier
			Mur	Murs	joint autour faïence
32	Logement 3 Zone 14	1er	sol	Sol	revêtement de sol
			Mur	Murs	peinture rouge
33	Logement 3 Zone 19	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier
			Mur	Murs	enduit plâtre
			Mur	Murs	Colle - tapisserie bleue
34	Combles	2ème	Mur	Murs	enduit plâtre

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Justification
35	Logement 2 combles	2ème	sol	Sol	Zone dangereuse
48	Logement 2 Zone 14	1er	sol	Sol	Zone dangereuse
49	Logement 1 Zone 10	1er	sol	Sol	Zone dangereuse
53	Logement 3 zone 11	1er	sol	Sol	Zone dangereuse
54	Logement 3 zone 12	1er	sol	Sol	Zone dangereuse
55	Logement 3 zone 13	1er	sol	Sol	Zone dangereuse
56	Logement 3 zone 22	2ème	sol	Sol	Zone dangereuse
60	Logement 3 zone 29	2ème	sol	Sol	Zone dangereuse
61	Logement 3 Zone 10	1er	sol	Sol	Zone dangereuse

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 07/12/2022

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

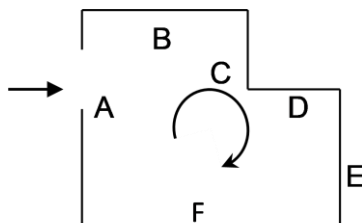
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :



Périmètre de la démolition : Démolition totale.

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Zone 9	1er	OUI	
2	Zone 2	1er	OUI	
3	Zone 3	1er	OUI	
4	Zone 6	1er	OUI	
5	Zone 4	1er	OUI	
6	Zone 5	1er	OUI	
7	Zone 7	1er	OUI	
8	Zone 8	1er	OUI	
9	Logement 2 Zone 1	1er	OUI	
10	Logement 2 Zone 2	1er	OUI	
11	Logement 2 Zone 15	1er	OUI	
12	Logement 2 Zone 13	1er	OUI	
13	Logement 2 Zone 11	1er	OUI	
14	Logement 2 Zone 10	1er	OUI	
15	Logement 2 Zone 12	1er	OUI	
16	Logement 2 Zone 18	1er	OUI	
17	Logement 2 Zone 16	1er	OUI	
18	Logement 2 Zone 17	1er	OUI	
19	Logement 2 Zone 3	1er	OUI	
20	Logement 2 Zone 4	1er	OUI	
21	Logement 2 Zone 5	1er	OUI	
22	Logement 2 Zone 6	1er	OUI	
23	Logement 2 Zone 7	1er	OUI	
24	Logement 3 Zone 2	1er SS	OUI	
25	Logement 3 Zone 3	1er SS	OUI	
26	Logement 3 Zone 5	1er SS	OUI	
27	Logement 3 Zone 6	1er SS	OUI	
28	Logement 3 Zone 7	RDC	OUI	
29	Logement 3 Zone 8	1er	OUI	
30	Logement 3 Zone 9	1er	OUI	
31	Logement 3 Zone 21	1er	OUI	
32	Logement 3 Zone 14	1er	NON	Zone dangereuse
33	Logement 3 Zone 19	1er	OUI	
34	Combles	2ème	OUI	
35	Logement 2 combles	2ème	NON	Zone dangereuse
36	Zone 1	RDC	OUI	
39	logement 3 Zone 1	1er SS	OUI	
40	logement 3 zone 4	1er SS	OUI	
41	logement Zone 20	1er	OUI	
42	logement Zone 18	1er	OUI	
43	logement 3 Zone 18	1er	OUI	
44	logement 3 Zone 20	1er	OUI	
45	logement 3 Zone 15	1er	OUI	
46	logement 3 Zone 16	1er	OUI	
47	logement 3 zone 17	1er	OUI	
49	Logement 1 Zone 10	2ème	NON	Zone dangereuse
50	zone 14	1er	OUI	
51	logement 2 zone 14	1er	OUI	
52	logement 2 Zone 9	1er	OUI	
53	Logement 3 zone 11	1er	NON	Zone dangereuse
54	Logement 3 zone 12	1er	NON	Zone dangereuse
55	Logement 3 zone 13	1er	NON	Zone dangereuse
56	logement 3 zone 22	2ème	NON	Zone dangereuse
57	logement 3 zone 23	2ème	OUI	
58	logement 3 zone 24	2ème	OUI	

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
59	logement 3 zone 25	2ème	OUI	
60	logement 3 zone 29	2ème	NON	Zone dangereuse
61	Logement 3 Zone 10	1er	NON	Zone dangereuse

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence	Quantification
9	Logement 2 Zone 1	1er	sol	Sol	Colle - revêtement de sol	P036	A	15m²
16	Logement 2 Zone 18	1er	Mur	Murs	Colle - faïence	P060	A	15m²
			sol	Sol	Colle - Carrelage	P062	A	6m²
			sol	Sol	joint - Carrelage	P063	A	6m²
35	Logement 2 combles	2ème	stock	Sol	Plaques fibreuses	P111	A	15 unités

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
1	Zone 9	1er	Plancher	Sol	revêtement de sol noir - colle de moquette	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	colle jaune - moquette bleue	Résultat d'analyse (P002)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Murs	plâtre rose - enduit beige	Résultat d'analyse (P004)
			Plafond	Plafond	plâtre rose	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P005)
2	Zone 2	1er	Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P007)
			Mur	Murs	joint - faïence	Résultat d'analyse (P008)
			sol	Sol	revêtement de sol vert	Résultat d'analyse (P010)
			Plafond	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P009)
3	Zone 3	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P011)
			câble électrique	Murs	tresse	Résultat d'analyse (P012)
			Plafond	Plafond	peinture grise	Résultat d'analyse (P014)
4	Zone 6	1er	Mur	Murs	Colle - papier peint vert	Résultat d'analyse (P013)
			Mur	Murs	peinture brune	Résultat d'analyse (P015)
5	Zone 4	1er	Mur	Murs	peinture beige	Résultat d'analyse (P016)
			Mur	Murs	Colle - Papier peint	Résultat d'analyse (P017)
			Mur	Murs	joint - faïence	Résultat d'analyse (P019)
			sol	sol	sous couche moquette	Résultat d'analyse (P021)
			Fenêtre	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P022)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	peintures	Résultat d'analyse (P023)
			Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P018)
			sol	sol	colle - Moquette	Résultat d'analyse (P020)
6	Zone 5	1er	sol	sol	Colle - revêtement de sol	Résultat d'analyse (P024)
			Plafond	Plafond	peinture grise	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Murs	Plâtre - peinture bleue	Résultat d'analyse (P025)
7	Zone 7	1er	sol	Sol	revêtement de sol rouge	Résultat d'analyse (P027)
			Poteau	A	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P029)
			Mur	Murs	Plâtre - colle et Papier peint	Résultat d'analyse (P028)
			Mur	Murs	Colle - Papier peint blanc	Résultat d'analyse (P030)
8	Zone 8	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P032)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	peinture blanche	Résultat d'analyse (P033)
			Plafond	Plafond	peinture	Résultat d'analyse (P034)
			Plafond	Plafond	enduit plafond	Résultat d'analyse (P035)
			Mur	Murs	Colle - Papier peint	Résultat d'analyse (P031)
			Mur	Murs	crépis	Résultat d'analyse (P037)
9	Logement 2 Zone 1	1er	Mur	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P041)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P041)
			Plafond	Plafond	enduit plafond	Résultat d'analyse (P042)
			Mur	Murs	Colle - Papier peint	Résultat d'analyse (P038)
			Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P039)
10	Logement 2 Zone 2	1er	Mur	Murs	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)
			sol	Sol	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P043)
			Plafond	Plafond	Colle - Papier peint	Résultat d'analyse (P044)
11	Logement 2 Zone 15	1er	Plafond	Plafond	Colle - Papier peint	Résultat d'analyse (P046)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P045)
12	Logement 2 Zone 13	1er	Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Murs	Colle - papier peint rouge	Résultat d'analyse (P048)
			Mur	Murs	Plâtre - peinture blanche	Résultat d'analyse (P049)
13	Logement 2 Zone 11	1er	sol	Sol	Colle - revêtement de sol noir	Résultat d'analyse (P050)
14	Logement 2 Zone 10	1er	Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P052)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
15	Logement 2 Zone 12	1er	Mur	Murs	joint - faïence	Résultat d'analyse (P053)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	Peinture	Résultat d'analyse (P051)
			Mur	Murs	Plâtre - peinture bleue	Résultat d'analyse (P054)
			Plancher	Sol	revêtement de sol	Résultat d'analyse (P055)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P056)
			Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P059)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	Peinture	Résultat d'analyse (P057)
16	Logement 2 Zone 18	1er	Mur	Murs	Colle - papier peint bleu ciel	Résultat d'analyse (P058)
			Mur	Murs	joint - faïence	Résultat d'analyse (P061)
17	Logement 2 Zone 16	1er	sol	Sol	Ciment	Résultat d'analyse (P064)
			Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P065)
			Plafond	Plafond	enduit	Résultat d'analyse (P066)
18	Logement 2 Zone 17	1er	Mur	Murs	enduit plâtre - peinture blanche	Résultat d'analyse (P067)
			Mur	Murs	enduit plâtre - colle papier peint brun	Résultat d'analyse (P068)
19	Logement 2 Zone 3	1er	Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic	Résultat d'analyse (P069)
			Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P070)
			Plafond	Plafond	Colle - Tapisserie	Résultat d'analyse (P071)
20	Logement 2 Zone 4	1er	Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P072)
			Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P074)
21	Logement 2 Zone 5	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	Peinture	Résultat d'analyse (P073)
			sol	Sol	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P075)
22	Logement 2 Zone 6	1er	Mur	Murs	enduit plâtre - colle papier peint	Résultat d'analyse (P078)
			Mur	Murs	joint - faïence	Résultat d'analyse (P077)
			Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P076)
23	Logement 2 Zone 7	1er	Mur	Murs	joint - faïence	Résultat d'analyse (P082)
			Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P081)
			Mur	Murs	Colle - plinthe	Résultat d'analyse (P080)
			sol	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P079)
24	Logement 3 Zone 2	1er SS	sol	sol	enduit ciment	Résultat d'analyse (P083)
			Mur	Murs	enduit ciment	Résultat d'analyse (P084)
			lavoir	A	enduit ciment	Résultat d'analyse (P085)
			rampe	sol	enduit ciment	Résultat d'analyse (P086)
			conduit	Plafond	Calorifuge	Résultat d'analyse (P087)
25	Logement 3 Zone 3	1er SS	conduit	Plafond	Calorifuge	Résultat d'analyse (P088)
			Plafond	Plafond	fibrilite - Peinture	Résultat d'analyse (P089)
26	Logement 3 Zone 5	1er SS	conduit	Plafond	Calorifuge	Résultat d'analyse (P108)
27	Logement 3 Zone 6	1er SS	conduit	Plafond	Calorifuge	Résultat d'analyse (P109)
28	Logement 3 Zone 7	RDC	Plafond	Plafond	Peinture	Résultat d'analyse (P092)
			Mur	Murs	enduit plâtre - peinture grise	Résultat d'analyse (P091)
			sol	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P090)
29	Logement 3 Zone 8	1er	sol	Sol	Revêtement de sol brun	Résultat d'analyse (P093)
			Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P094)
			Mur	Murs	Colle - Papier peint	Résultat d'analyse (P098)
30	Logement 3 Zone 9	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant extérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P095)
			Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P097)
			sol	Sol	revêtement de sol brun	Résultat d'analyse (P096)
31	Logement 3 Zone 21	1er	Mur	Murs	Colle - faïence	Résultat d'analyse (P099)
			Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	joint	Résultat d'analyse (P100)
			Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P103)
			Mur	Murs	joint autour faïence	Résultat d'analyse (P107)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
32	Logement 3 Zone 14	1er	sol	Sol	revêtement de sol	Résultat d'analyse (P101_1)
			Mur	Murs	peinture rouge	Résultat d'analyse (P102)
33	Logement 3 Zone 19	1er	Fenêtre - Dormant et ouvrant intérieurs	Murs	mastic vitrier	Résultat d'analyse (P106)
			Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P105)
			Mur	Murs	Colle - tapisserie bleue	Résultat d'analyse (P104)
34	Combles	2ème	Mur	Murs	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P110)

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
----------	-------------	-----------------	--

COMMENTAIRES

Néant

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement de sol noir - colle de moquette	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

Emplacement





PRELEVEMENT : P002


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle jaune - moquette bleue	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	


Emplacement





PRELEVEMENT : P003		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plâtre rose - enduit beige	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plâtre rose	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement de sol vert	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
tresse	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
câble électrique - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

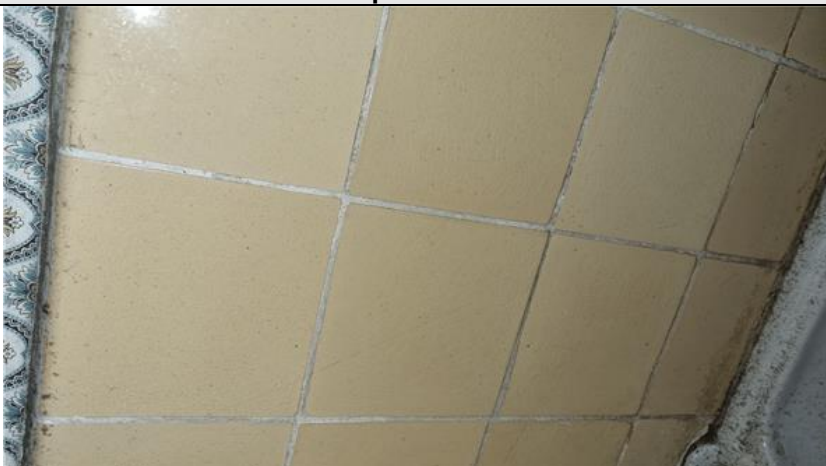
PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - papier peint vert	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture grise	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture brune	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture beige	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P017		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle - Moquette	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
sous couche moquette	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peintures	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - revêtement de sol	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - peinture bleue	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture grise	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement de sol rouge	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - colle et Papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Poteau - A		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Papier peint blanc	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P032		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant extérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture blanche	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant extérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P034		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P035		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plafond	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - revêtement de sol	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
crépis	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P039		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P040		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - Peinture	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P041		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant extérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P042		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plafond	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P043		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Moquette	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P044		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P045		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant extérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P046		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P047		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P048		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - papier peint rouge	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P049		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - peinture blanche	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P050		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - revêtement de sol noir	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P051		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P052		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P053		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P054		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - peinture bleue	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P055		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement de sol	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P056		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant extérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P057		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant extérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P058		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - papier peint bleu ciel	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P059		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P060		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P061		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P062		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

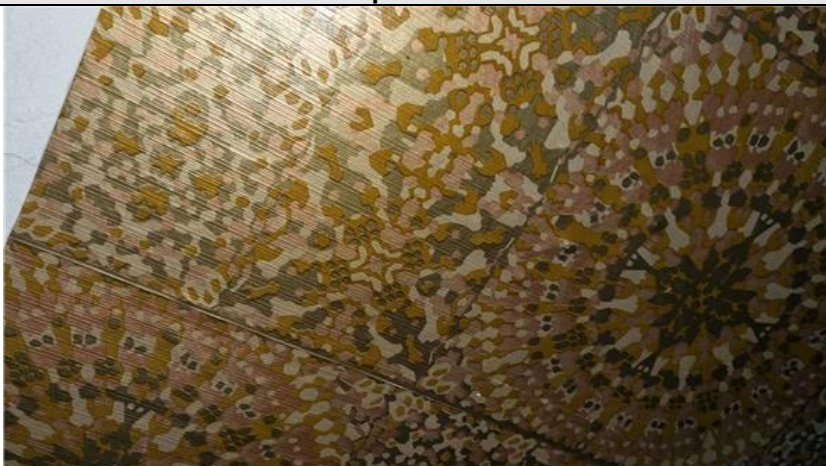
PRELEVEMENT : P063		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint - Carrelage	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P064		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P065		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P066		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 16
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P067		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - peinture blanche	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P068		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 17
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - colle papier peint brun	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P069		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Porte - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P070		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P071		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Tapisserie	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P072		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P073		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P074		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P075		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Moquette	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P076		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

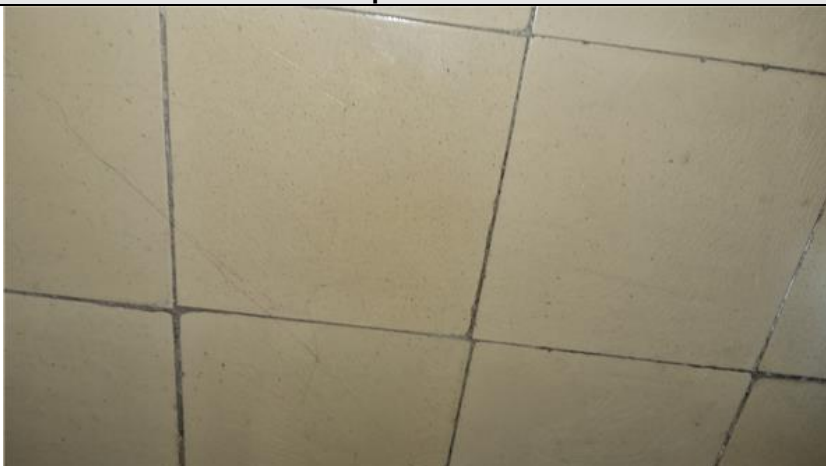
PRELEVEMENT : P077		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P078		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - colle papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P079		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P080		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - plinthe	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P081		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P082		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 2 Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P083		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P084		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P085		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
lavoir - A		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P086		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
rampe - sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P087		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
conduit - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P088		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
conduit - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P089		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
fibrilite - Peinture	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P090		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	RDC - Logement 3 Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P091		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	RDC - Logement 3 Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - peinture grise	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P092		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	RDC - Logement 3 Zone 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P093		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol brun	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P094		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P095		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant extérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P096		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement de sol brun	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P097		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P098		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Papier peint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P099		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P100		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Porte - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P102		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture rouge	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P103		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P104		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - tapisserie bleue	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

Amiante


PRELEVEMENT : P105		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P106		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Fenêtre - Murs Dormant et ouvrant intérieurs		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P107		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint autour faïence	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P108		
Photo non exploitable		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
conduit - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P109		
Photo non exploitable		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er SS - Logement 3 Zone 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
conduit - Plafond		absence d'amiante

PRELEVEMENT : P110		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	2ème - Combles
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
Mur - Murs		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P111		
Photo non exploitable		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	2ème - Logement 2 combles
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation	Résultat	
stock - Sol	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

PRELEVEMENT : P101_1		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPF GRAND EST	ENV2022-01-0035-11	1er - Logement 3 Zone 14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement de sol	07/12/2022	LIPIEC Solène
Localisation		Résultat
sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

Amiante



8, rue Albert Einstein
Parc St Jacques II
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

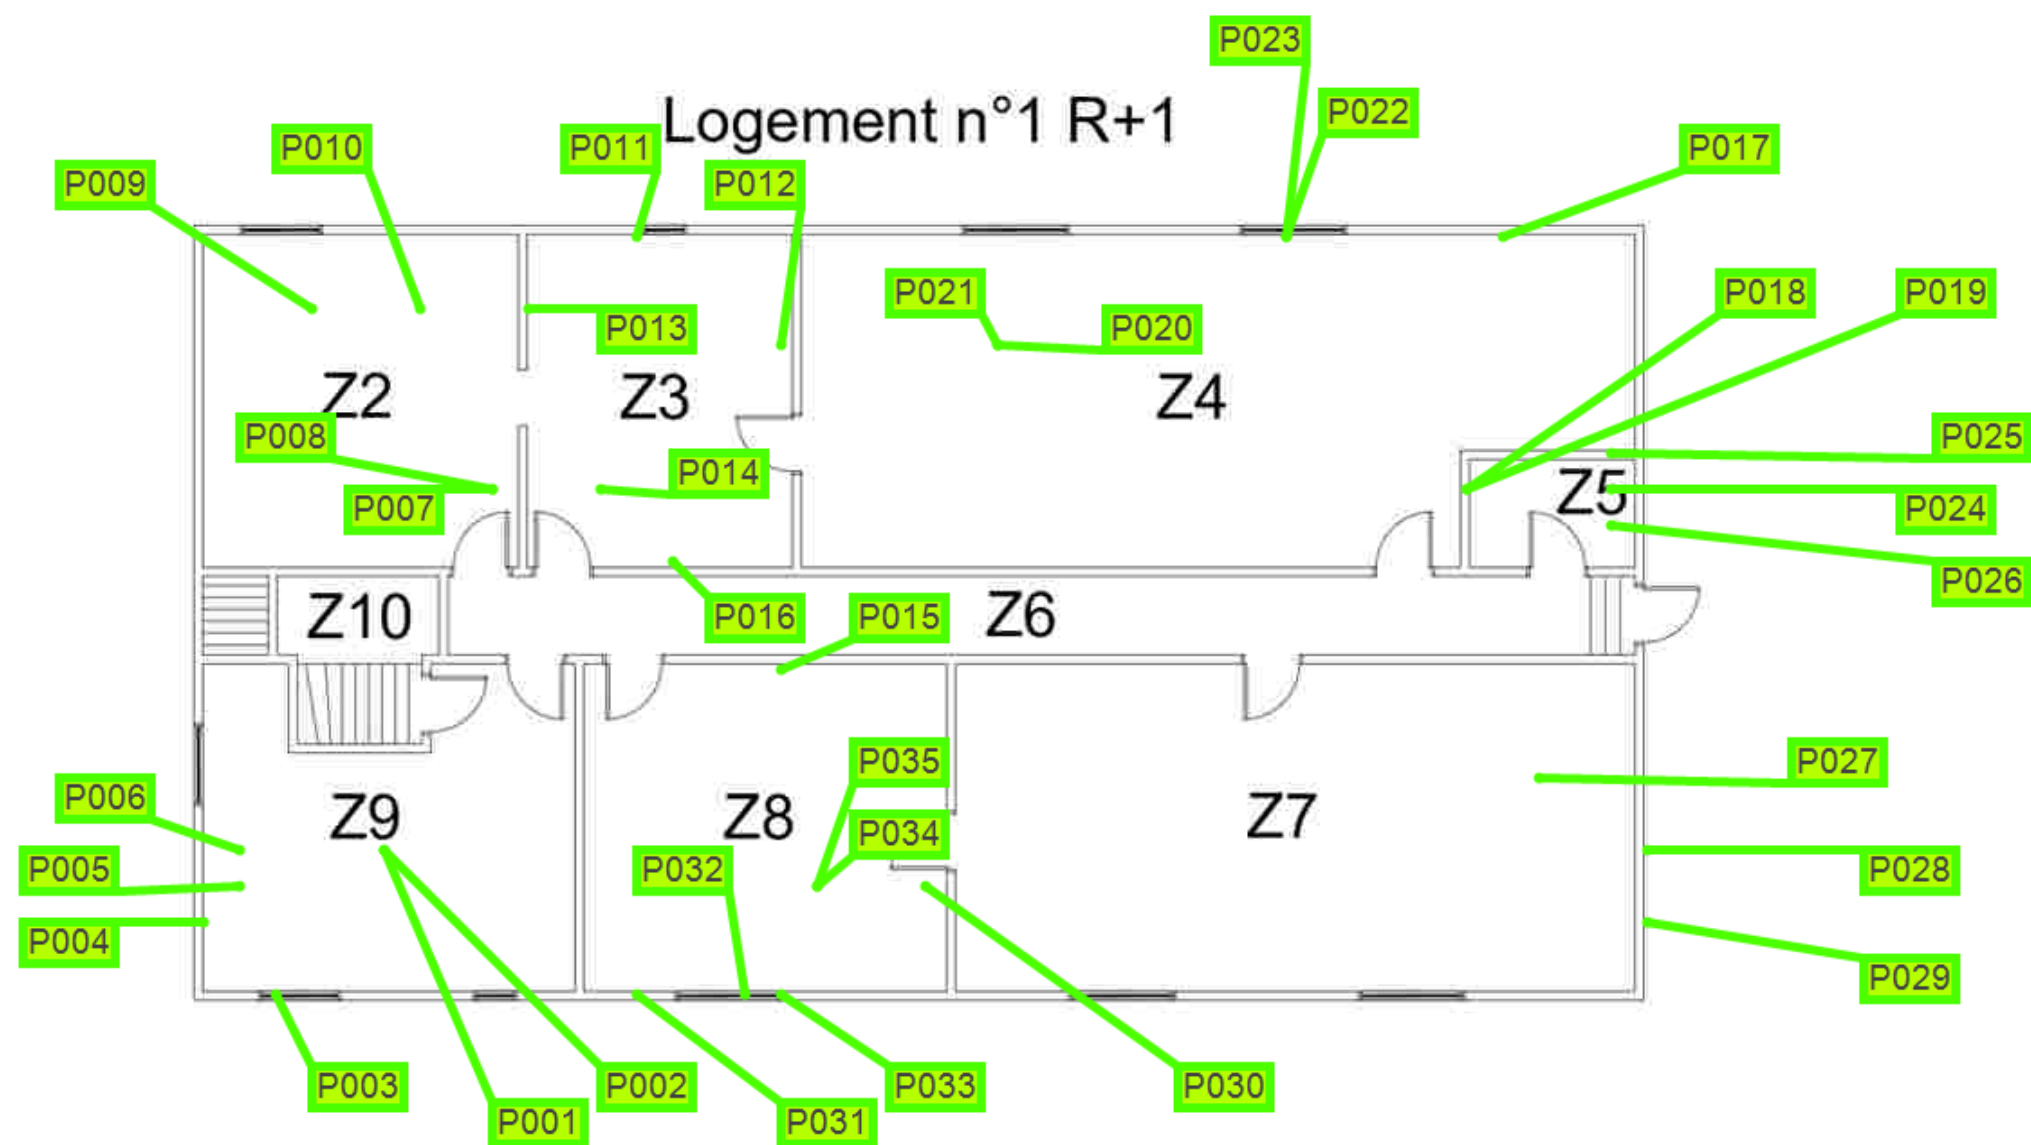
Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B





ANNEXE 2 – CROQUIS

Client :	EPF GRAND EST	Titre :	Logement 1
N° dossier :	ENV2022-01-0035-11		
N° planche :	1/5	Version : 0	Adresse : 16 boulevard MARECHAL FOCH 57500 SAINT-AVOLD
Type :	Croquis		
Date :	19/12/2022	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LIPIEC Solène	Niveau :	1er
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

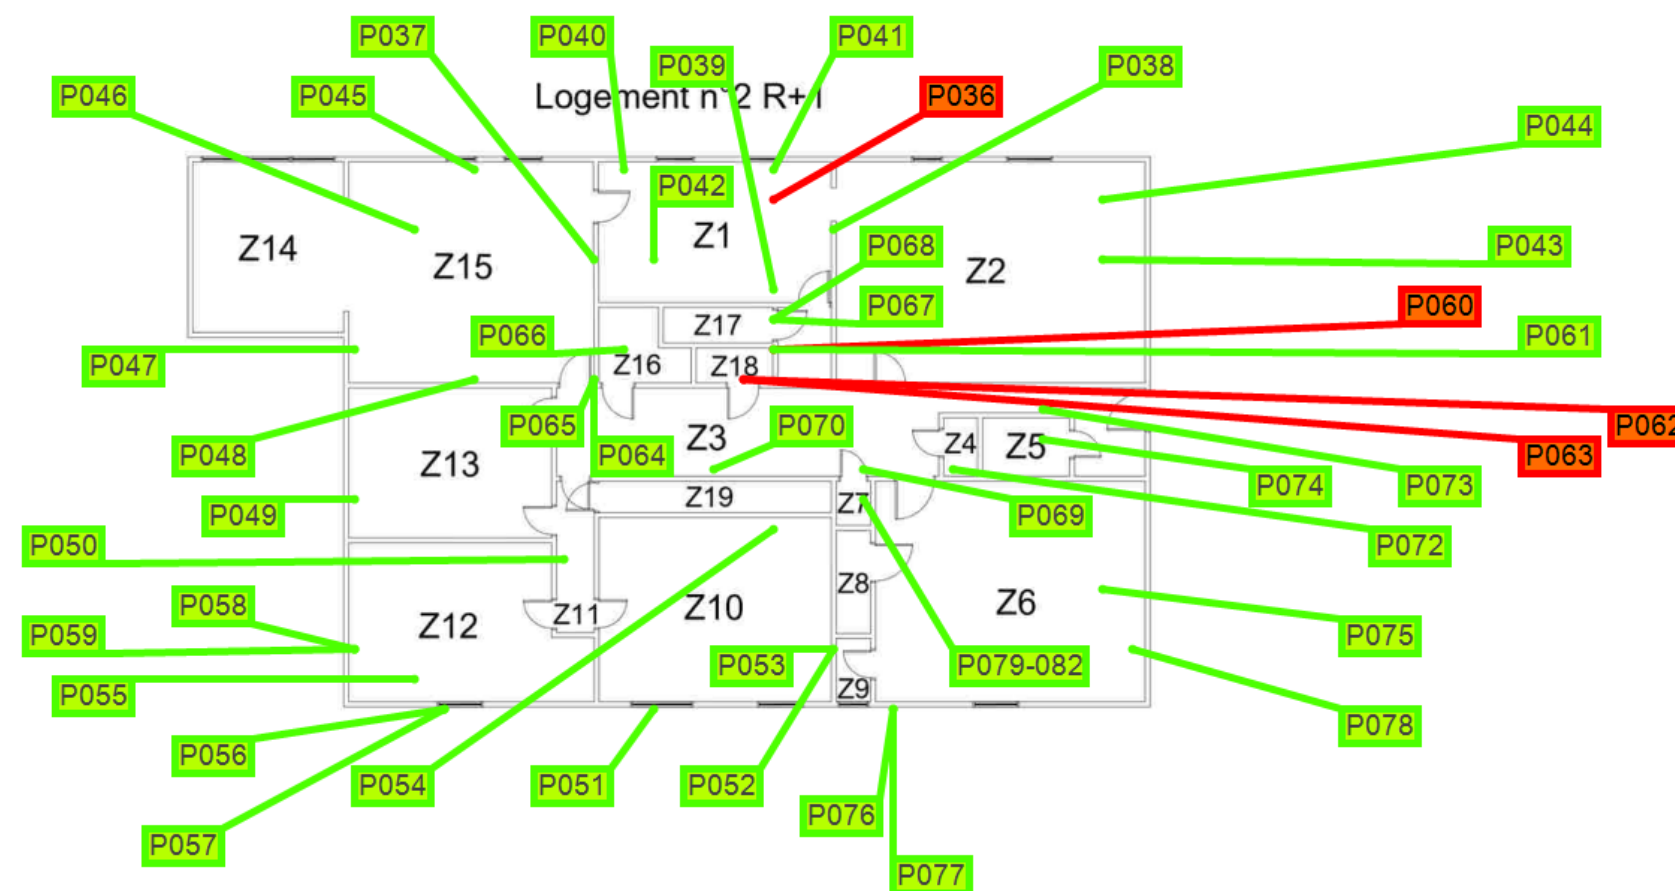






Légende :

 Rouge : Prélèvement amianté
 Vert : Prélèvement non amianté

Client :	EPF GRAND EST		Titre :	Logement 2
N° dossier :	ENV2022-01-0035-11		Adresse :	16 boulevard MARECHAL FOCH 57500 SAINT-AVOLD
N° planche :	2/5	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	19/12/2022		Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LIPIEC Solène		Niveau :	1er
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :	



		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		Légende :  Vert : Prélèvement non amiante	
Cliant :	EPF GRAND EST		Titre :	Logement 3	
N° dossier :	ENV2022-01-0035-11		Adresse :	16 boulevard MARECHAL FOCH 57500 SAINT-AVOLD	
N° planche :	3/5	Version : 0			
Type :	Croquis				
Date :	19/12/2022		Localisation / Bâtiment :		
Intervenant :	LIPIEC Solène		Niveau :	1er SS	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :		

Logement n°3 Sous-sol

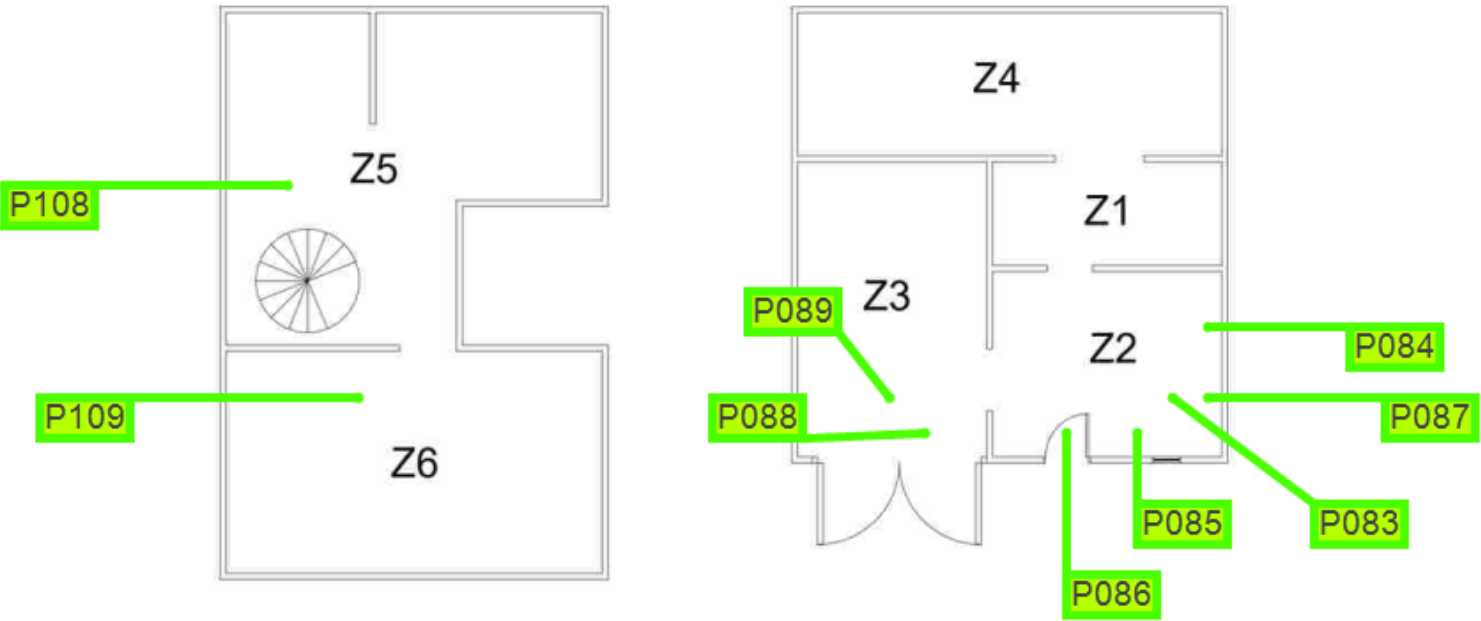


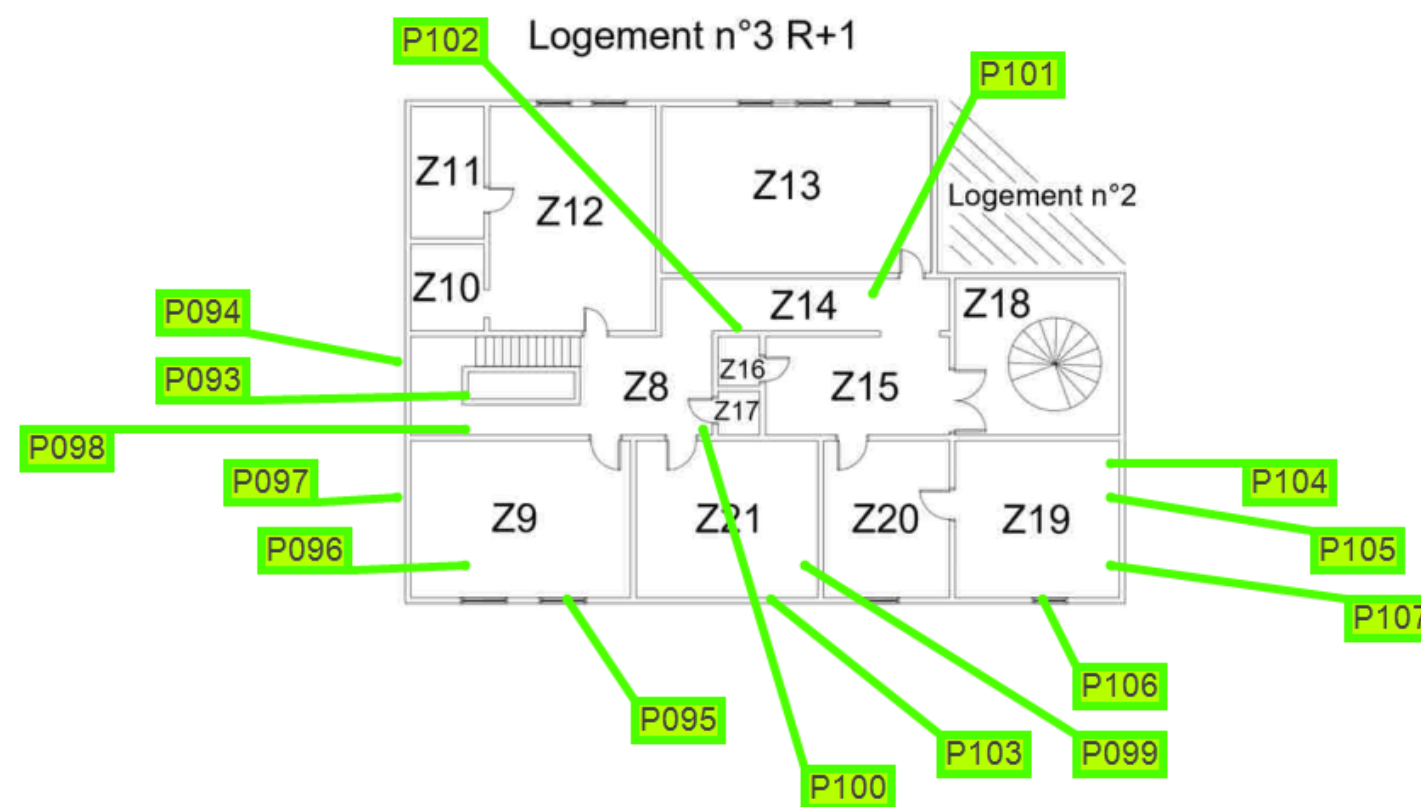


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :

Vert : Prélèvement non amiante

Client :	EPF GRAND EST		Titre :	Logement 3
N° dossier :	ENV2022-01-0035-11		Adresse :	16 boulevard MARECHAL FOCH 57500 SAINT-AVOLD
N° planche :	4/5	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	19/12/2022		Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LIPIEC Solène		Niveau :	1er
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :	





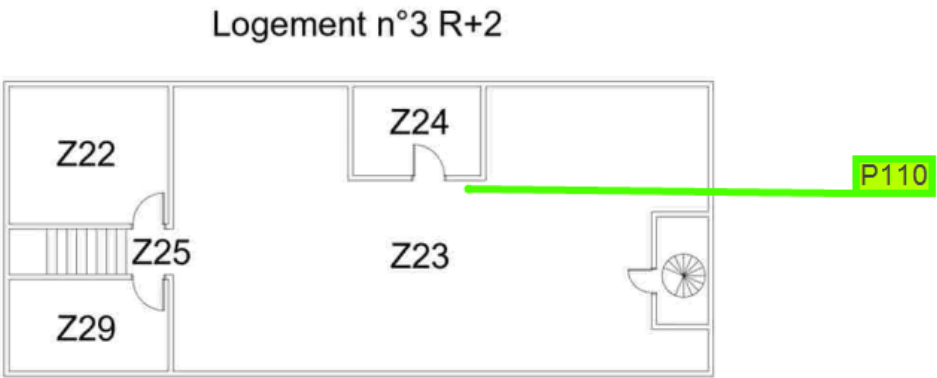


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :

 Vert : Prélèvement non amianté

Client :	EPF GRAND EST	Titre :	Logement 3
N° dossier :	ENV2022-01-0035-11		Adresse : 16 boulevard MARECHAL FOCH 57500 SAINT-AVOLD
N° planche :	5/5	Version : 0	
Type :	Croquis		
Date :	19/12/2022	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LIPIEC Solène	Niveau :	2ème
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	





8, rue Albert Einstein
Parc St Jacques II
54320 MAXEVILLE

BSSI Conseils

Tél. 03 83 96 33 30
Fax 03 83 96 87 60
bssi@bssi-conseils.com

Siren : 430 183 095 RCS Nancy
Code APE : 7112B



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Eurofns Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Client : Eurofns Asbestos Testing Europe 4 rue Maryse Basté 44800 Orvault	Bénéficiaire : BSSI CONSEILS Solène LIPIEC Parc Saint Jacques 8 Rue Albert Einstein 54320 MAXEVILLE
---	---

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

Date d'émission de rapport : 16/12/2022 11:33

Référence dossier Client: 01820221200940282ENV2022-01-0035-11 A - 16 boulevard MARECHAL FOCH 57500 SAINT-AVOLD - EPF GRAND EST

Référence dossier N° : 22UV084342

Référence laboratoire N° : 22RB030382

Reçu par MyEasyLab le : 13/12/2022 11:29

Reçu par le laboratoire le : 14/12/2022

Date d'analyse : 14/12/2022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-1er - Zone 9 - Sol - Plancher - revêtement de sol noir - colle de moquette	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple (de différentes couleurs) ; matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-1er - Zone 9 - Sol - Plancher - colle jaune - moquette bleue	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type mousse (jaune)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003-1er - Zone 9 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P004-1er - Zone 9 - Murs - Mur - plâtre rose - enduit beige	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibres) (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P005-1er - Zone 9 - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibres) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P006-1er - Zone 9 - Plafond - Plafond - plâtre rose	Matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (noir)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-1er - Zone 2 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau dur (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P008-1er - Zone 2 - Murs - Mur - joint - faïence	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur (gris) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P009-1er - Zone 2 - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P010-1er - Zone 2 - Sol - sol - revêtement de sol vert	Matériau (vert) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P011-1er - Zone 3 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P012-1er - Zone 3 - Murs - câble électrique - tresse	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P013-1er - Zone 3 - Murs - Mur - Colle - papier peint vert	Matériau fibreux de type papier peint (vert) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P014-1er - Zone 3 - Plafond - Plafond - peinture grise	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P015-1er - Zone 6 - Murs - Mur - peinture brune	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P016-1er - Zone 6 - Murs - Mur - peinture beige	Matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	P017-1er - Zone 4 - Murs - Mur - Colle - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P018-1er - Zone 4 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (fibreux) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P019-1er - Zone 4 - Murs - Mur - joint - faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P020-1er - Zone 4 - sol - sol - colle - Moquette	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple fibreux de type moquette (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P021-1er - Zone 4 - sol - sol - sous couche moquette	Matériau souple (fibreux) (gris)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P022-1er - Zone 4 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

3/15
F/REZ/02



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.


acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229


N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	P023-1er - Zone 4 - Murs - Fenêtre - peintures	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fbreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P024-1er - Zone 5 - sol - sol - Colle - revêtement de sol	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau souple (fbreux) (bitumineux) (noir)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P025-1er - Zone 5 - Murs - Mur - Plâtre - peinture bleue	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P026-1er - Zone 5 - Plafond - Plafond - peinture grise	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	P027-1er - Zone 7 - Sol - sol - revêtement de sol rouge	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau souple (fbreux) (bitumineux) (noir)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P028-1er - Zone 7 - Murs - Mur - Plâtre - colle et Papier peint	Matériau fbreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	P029-1er - Zone 7 - A - Poteau - enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	P030-1er - Zone 8 - Murs - Mur - Colle - Papier peint blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (fbreux) (beige) ; matériau semi-dur (rose)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (1)	P031-1er - Zone 8 - Murs - Mur - Colle - Papier peint	Matériau fbreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (rose)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	P032-1er - Zone 8 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	P033-1er - Zone 8 - Murs - Fenêtre - peinture blanche	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	P034-1er - Zone 8 - Plafond - Plafond - peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	P035-1er - Zone 8 - Plafond - Plafond - enduit plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	P036-1er - Logement 2 Zone 1 - Sol - sol - Colle - revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (marron) (foncé)	MOLP / K8QV	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
037	P037-1er - Logement 2 Zone 1 - Murs - Mur - crépis	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibres) (marron)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	P038-1er - Logement 2 Zone 1 - Murs - Mur - Colle - Papier peint	Matériau fibres de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	P039-1er - Logement 2 Zone 1 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (fibres) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	P040-1er - Logement 2 Zone 1 - Murs - Mur - enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

5/15
F/REZ/02



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	P041-1er - Logement 2 Zone 1 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	P042-1er - Logement 2 Zone 1 - Plafond - Plafond - enduit plafond	Matériau de type aluminium (marron) ; matériau dur (fbreux) (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	P043-1er - Logement 2 Zone 2 - Sol - sol - Colle - Moquette	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fbreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	P044-1er - Logement 2 Zone 2 - Plafond - Plafond - Colle - Papier peint	Matériau fbreux de type papier peint (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fbreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fbreux de type papier, carton (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fbreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / N7XZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fbreux de type papier, carton (beige)	MOLP / N7XZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
045	P045-1er - Logement 2 Zone 15 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	P046-1er - Logement 2 Zone 15 - Plafond - Plafond - Colle - Papier peint	Matériau fbreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau souple fbreux de type papier, carton (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fbreux de type papier, carton (beige)	MOLP / N7XZ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
047	P047-1er - Logement 2 Zone 15 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	P048-1er - Logement 2 Zone 13 - Murs - Mur - Colle - papier peint rouge	Matériau fibreux de type papier peint (rouge) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	P049-1er - Logement 2 Zone 13 - Murs - Mur - Plâtre - peinture blanche	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	P050-1er - Logement 2 Zone 11 - Sol - sol - Colle - revêtement de sol noir	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (marron)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (1)	P051-1er - Logement 2 Zone 10 - Murs - Fenêtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	P052-1er - Logement 2 Zone 10 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	P053-1er - Logement 2 Zone 10 - Murs - Mur - joint - faïence	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	P054-1er - Logement 2 Zone 10 - Murs - Mur - Plâtre - peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / K8QV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
055	P055-1er - Logement 2 Zone 12 - Sol - Plancher - revêtement de sol	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	P056-1er - Logement 2 Zone 12 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées






Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057 (1)	P057-1er - Logement 2 Zone 12 - Murs - Fenêtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	P058-1er - Logement 2 Zone 12 - Murs - Mur - Colle - papier peint bleu ciel	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	P059-1er - Logement 2 Zone 12 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (rose)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060 (2)	P060-1er - Logement 2 Zone 18 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / ZPH2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
061	P061-1er - Logement 2 Zone 18 - Murs - Mur - joint - faïence	Matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	P062-1er - Logement 2 Zone 18 - Sol - sol - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
063 (2)	P063-1er - Logement 2 Zone 18 - Sol - sol - joint - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
064	P064-1er - Logement 2 Zone 16 - Sol - sol - Ciment	Matériau dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	P065-1er - Logement 2 Zone 16 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

8/15
F/REZ/02



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	P066-1er - Logement 2 Zone 16 - Plafond - Plafond - enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	P067-1er - Logement 2 Zone 17 - Murs - Mur - enduit plâtre - peinture blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	P068-1er - Logement 2 Zone 17 - Murs - Mur - enduit plâtre - colle papier peint brun	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	P069-1er - Logement 2 Zone 3 - Murs - Porte - mastic	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	P070-1er - Logement 2 Zone 3 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	P071-1er - Logement 2 Zone 3 - Plafond - Plafond - Colle - Tapisserie	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	P072-1er - Logement 2 Zone 4 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	P073-1er - Logement 2 Zone 5 - Murs - Fenêtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	P074-1er - Logement 2 Zone 5 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	P075-1er - Logement 2 Zone 6 - Sol - sol - Colle - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	P076-1er - Logement 2 Zone 6 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	P077-1er - Logement 2 Zone 6 - Murs - Mur - joint - faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type joint ciment (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	P078-1er - Logement 2 Zone 6 - Murs - Mur - enduit plâtre - colle papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) + (marron) ; matériau dur (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	P079-1er - Logement 2 Zone 7 - Sol - sol - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	P080-1er - Logement 2 Zone 7 - Murs - Mur - Colle - plinthe	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	P081-1er - Logement 2 Zone 7 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	P082-1er - Logement 2 Zone 7 - Murs - Mur - joint - faïence	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / BENS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	P083-1er SS - Logement 3 Zone 2 - sol - sol - enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	P084-1er SS - Logement 3 Zone 2 - Murs - Mur - enduit ciment	Matériau semi-dur de type ciment (beige)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	P085-1er SS - Logement 3 Zone 2 - A - lavoir - enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	P086-1er SS - Logement 3 Zone 2 - sol - rampe - enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	P087-1er SS - Logement 3 Zone 2 - Plafond - conduit - Calorifuge	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / NTX2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / NTX2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
088	P088-1er SS - Logement 3 Zone 3 - Plafond - conduit - Calorifuge	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / NTX2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
089	P089-1er SS - Logement 3 Zone 3 - Plafond - Plafond - fibreux - Peinture	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	P090-RDC - Logement 3 Zone 7 - Sol - sol - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UZ26	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	P091-RDC - Logement 3 Zone 7 - Murs - Mur - enduit plâtre - peinture grise	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	P092-RDC - Logement 3 Zone 7 - Plafond - Plafond - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	P093-1er - Logement 3 Zone 8 - Sol - sol - Revêtement de sol brun	Matériau (noir) ; matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	P094-1er - Logement 3 Zone 8 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (rose)	MET / BENS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	P095-1er - Logement 3 Zone 9 - Murs - Fenêtre - mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / BENS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	P096-1er - Logement 3 Zone 9 - Sol - sol - revêtement de sol brun	Matériau (noir) ; matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir)	MET / BENS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	P097-1er - Logement 3 Zone 9 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BENS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	P098-1er - Logement 3 Zone 8 - Murs - Mur - Colle - Papier peint	Matériau fibres de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / BENS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	P099-1er - Logement 3 Zone 21 - Murs - Mur - Colle - faïence	Matériau dur (gris) ; matériau dur (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	P100-1er - Logement 3 Zone 21 - Murs - Porte - joint	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau de type peinture (jaune) en traces	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / RLN4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
101	P102-1er - Logement 3 Zone 14 - Murs - Mur - peinture rouge	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	P103-1er - Logement 3 Zone 21 - Murs - Fenêtre - mastc vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastc (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	P104-1er - Logement 3 Zone 19 - Murs - Mur - Colle - tapisserie bleue	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	P105-1er - Logement 3 Zone 19 - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	P106-1er - Logement 3 Zone 19 - Murs - Fenêtre - mastc vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastc (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	P107-1er - Logement 3 Zone 21 - Murs - Mur - joint autour faïence	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCĂRE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	P108-1er SS - Logement 3 Zone 5 - Plafond - conduit - Calorifuge	Matériau fibreux de type isolant (rose); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / AJ9E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	MOLP / AJ9E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
108	P109-1er SS - Logement 3 Zone 6 - Plafond - conduit - Calorifuge	Matériau de type maillage de fibres (beige); matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / AJ9E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
109	P110-2ème - Combles - Murs - Mur - enduit plâtre	Matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	P111-2ème - Logement 2 combles - Sol - stock - Plaques fibreuses	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / AJ9E	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
111	P101_1-1er - Logement 3 Zone 14 - Sol - sol - revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune); matériau (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, PS/MOLP/03 Ed.04 / 23.11.2020.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

14/15
F/REZ/02



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-031332-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/> - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Ana Maria Spataru
Technicien analyste en microscopie



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

15/15
F/REZ/02

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de

l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



CERTIFICAT
N° ODI-00452
Version 01

Nous attestons que :
LIPIEC Solène

Né(e) le : 17/10/1995 A : ST AVOLD

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Amiante sans mention
Amiante avec mention

Validité du Certificat

Du 22/08/2022 au 21/08/2029
Du 22/08/2022 au 21/08/2029

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 22/08/2022

Le Directeur



Sébastien MAURICE



ATTESTATION(S)

[illegible]