

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique, norme NF X46-020

REFERENCES MISSION

Date de commande :

Rapport N° : 24253328/S3/1/AM-DTA_V1

Rédigé le : 13/12/2024

DONNEUR D'ORDRE

CPAM

Valérie DARLAVOIX SANMARTI

RUE DES REMPARTS ST MATHIEU

66013 PERPIGNAN CEDEX


SITE D'INTERVENTION

CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES

20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU

66000 PERPIGNAN


CPAM SIEGE Batiment principal

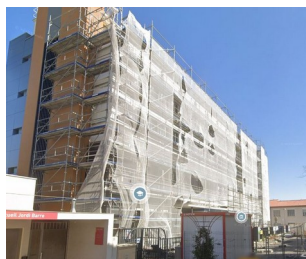

SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Jean-baptiste BODEREAU	Diagnostiqueur	Certification N° 9643090	Jean-baptiste BODEREAU
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. CONCLUSION	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	3
1.2. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B	5
1.3. Eléments d'information	5
2. INFORMATIONS GENERALES	6
2.1. Immeuble bâti objet de la mission	6
2.2. Périmètre de la mission	6
2.3. Parties prenantes	6
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
3.1. Références réglementaires	7
3.2. Programme de repérage	7
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
4.1. Date(s) de visite(s)	8
4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
4.3. Conditions spécifiques	8
4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
5.1. Matériaux et produits repérés	9
6. ANNEXES	13
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées	13
6.2. Photos prélèvements	18
6.3. Photos sondages	23
6.4. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B	24
6.5. Attestation d'assurance	26
6.6. Certificat de compétence	28
6.7. Attestation sur l'honneur	29
6.8. Croquis de repérage	30
6.9. Rapports d'analyses du laboratoire	41

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
15	Rdc -> R22	Poteaux	Entourages de poteaux	Fibres-ciment	/	EP
19	R+1 -> Sanitaires 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	EP
17	R+5 -> Local machinerie ascenseur	Conduits en façade	Conduits de fumée	Fibres-ciment	/	EP

1.2. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.3. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES
20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU
66000 PERPIGNAN

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

2.2. Périmètre de la mission

Totalité du bâtiment

2.3. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Valérie DARLA VOIX SANMARTI	Donneur d'ordre	/	RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66013 PERPIGNAN CEDEX	0661545424
CAVELIER	Accompagnateur	CPAM	20 rue des Remparts Saint Mathieu 66000 PERPIGNAN	/
Albert PLAT	Détenteur du DTA	CPAM	20 rue des remparts Saint Mathieu 66000 PERPIGNAN	/
Albert PLAT	Propriétaire	CPAM	20 rue des remparts Saint Mathieu 66000 PERPIGNAN	/

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique,
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante »,
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1. Date(s) de visite(s)

Le 29/11/2024

4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les plans ou croquis à jour de l'immeuble bâti
- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires
- Les conditions de sécurité et des règles de sécurité
- Les modalités d'accès et de circulation

4.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Pas d'accompagnateur disposant de tous les moyens d'accès et autorisations nécessaires
- Occupants ou exploitants nécessaires à certains accès non informés de l'intervention ou non présents
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux non mis en oeuvre (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.)
- Réalisation d'un nombre de prélèvements inférieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
- Réalisation d'un nombre de prélèvements supérieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
- Conditions susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages et prélèvements (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.)

4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Repérage amiante avant travaux / RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI	Benoît FIGUERES QUALICONSULT	13/02/2024	PRE-Rapport N° 987798	Présence d'amiante
Repérage amiante pour constitution de DTA / 24253328/S3/1/AM-DTA_V1	BUREAU VERITAS JB BODEREAU	13/12/2024	24253328/S3/1/AM-DTA_V1	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
EC = Etat de conservation
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature
JP = Jugement personnel

(*) : Les matériaux/produits hors listes A&B n'entrent pas dans le programme de repérage, limité aux matériaux/produits des listes A&B. Ils sont hors cadre réglementaire de la présente mission et n'impactent donc pas la conclusion générale du rapport

Conformément au FD X46-038 relatif à l'évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante :

- (i) En présence d'une protection physique continue non étanche sur la totalité du local, l'évaluation de l'état de conservation porte uniquement sur la protection. De ce fait, la grille relative à l'état de conservation du matériau ou produit contenant de l'amiante n'est pas renseignée ni annexée au présent rapport.

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Rdc -> R20	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	/	14	P24* N	/	AN	/	fibrilith	Non
Rdc -> R20	Plafonds	Panneaux vissés	Composite	/	14	P25 N	/	AN	/	fibrilith	Non
Rdc -> R22	Poteaux	Entourages de poteaux	Fibres-ciment	/	15	/	S2	JP	EP	8 poteaux	Oui
Rdc -> R27	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	12	P20* N	/	AN	/	lissé	Non
Rdc -> R27	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	12	P21 N	/	AN	/	lissé	Non
Rdc -> R27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	11	P18* N	/	AN	/	lissé	Non

Rdc -> R27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	11	P19 N	/	AN	/	lissé	Non
Entresol	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	10	P17* N	/	AN	/	lissé	Non
Entresol -> Cage escalier	Faux plafonds	Panneaux	/	/	2	P2* N	/	AN	/		Non
Entresol -> Cage escalier	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	3	P3* N	/	AN	/		Non
Entresol -> Cage escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	1	P1* N	/	AN	/		Non
R+1 -> Cage escalier	Plafonds	Enduits projetés	/	Jaune	4	P4* N	/	AN	/	type lissé	Non
R+1 -> Cage escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	5	P5* N	/	AN	/	Type lissé	Non
R+1 -> Bureau 101	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	10	P16 N	/	AN	/	lissé	Non
R+1 -> Sanitaires 1	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Vert	6	P6* N	/	AN	/		Non

R+1 -> Sanitaires 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	19	/	S4	DC	EP (i)	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI - 13/02/2024 Protection physique continue en bon état de type	Oui
R+1 -> Sanitaires 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	/	19	/	S5	DC	EP (i)	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI - 13/02/2024 Protection physique continue en bon état de type	Oui
R+2 -> Cage escalier 2	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	3	P11 N	/	AN	/		Non
R+2 -> Cage escalier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	1	P10 N	/	AN	/		Non
R+2 -> Sanitaires 1	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Vert	6	P13 N	/	AN	/		Non
R+2 -> Sanitaires 1	Clapets coupe-feu	Clapets	/	/	9	P14* N	/	AN	/		Non
R+3 -> Couloir	Plafonds	Enduits projetés	/	Jaune	4	P7 N	/	AN	/	type lissé	Non
R+3 -> Bureau 318	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	5	P15 N	/	AN	/	Type lissé	Non

R+3 -> Sanitaires 2	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	8	P9* N	/	AN	/		Non
R+4 -> Couloir	Faux plafonds	Panneaux	/	/	7	/	S1	MA	/		Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	/	16	P26* N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	16	P26* N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	/	16	P27 N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	16	P27 N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	18	P28* N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	18	P28* N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	18	P29 N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Toiture	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	18	P29 N	/	AN	/	Gaines aérotherme	Non
R+5 -> Local machinerie ascenseur	Conduits en façade	Conduits de fumée	Fibres-ciment	/	17	/	S3	JP	EP	1 conduit	Oui

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rdc	/
Rdc -> R1	/
Rdc -> R2	/
Rdc -> R3	/
Rdc -> R4	/
Rdc -> R5	/
Rdc -> R6	/
Rdc -> R7	/
Rdc -> R8	/
Rdc -> R9	/
Rdc -> R10	/
Rdc -> R11	/
Rdc -> R12	/
Rdc -> R13	/
Rdc -> R14	/
Rdc -> R15	/
Rdc -> R16	/
Rdc -> R17	/
Rdc -> R18	/
Rdc -> R19	/
Rdc -> R20	/
Rdc -> R21	/
Rdc -> R22	/
Rdc -> R23	/


Rdc -> R24	/
Rdc -> R25	/
Rdc -> R26	/
Rdc -> R27	/
Rdc -> R28	/
Rdc -> R29	/
Rdc -> R37	/
Rdc -> Salle restaurant	/
Rdc -> Local Vélos	/
Rdc -> Espace Réfrigéré	/
Rdc -> Cage escalier	/
Rdc -> Local ménage	/
Entresol	/
Entresol -> Cage escalier	/
Entresol -> Accueil	/
Entresol -> Bureau des cadres 1	/
Entresol -> Bureau des cadres 2	/
Entresol -> Local stock	/
Entresol -> Espace détente	/
Entresol -> Sanitaires public	/
Entresol -> Rangement	/
Entresol -> Vestiaire	/
Entresol -> Bureau 01	/
Entresol -> Bureau 02	/
Entresol -> Bureau 03	/
Entresol -> Bureau 04	/
Entresol -> Bureau 05	/
Entresol -> Bureau 06	/
Entresol -> Bureau 07	/
Entresol -> Services social	/


Entresol -> Sanitaires	/
R+1	/
R+1 -> Cage escalier	/
R+1 -> Couloir	/
R+1 -> Bureau 101	/
R+1 -> Bureau 101 Bis	/
R+1 -> Bureau 102	/
R+1 -> Bureau 106	/
R+1 -> Bureau 108	/
R+1 -> Bureau 110	/
R+1 -> Bureau 112	/
R+1 -> Bureau 114	/
R+1 -> Bureau 116	/
R+1 -> Bureau 118	/
R+1 -> Bureau 120	/
R+1 -> Bureau 105	/
R+1 -> Sanitaires 1	/
R+1 -> Sanitaires 2	/
R+2	/
R+2 -> Cage escalier 2	/
R+2 -> Couloir	/
R+2 -> Bureau 201	/
R+2 -> Bureau 202	/
R+2 -> Bureau 203	/
R+2 -> Bureau 204	/
R+2 -> Bureau 205	/
R+2 -> Bureau 206 208 212	/
R+2 -> Bureau 207	/
R+2 -> Bureau 201 Bis	/
R+2 -> Bureau 209	/


R+2 -> Bureau 210	/
R+2 -> Bureau 211	/
R+2 -> Bureau 213	/
R+2 -> Bureau 214	/
R+2 -> Bureau 215 217	/
R+2 -> Bureau 216 218 220	/
R+2 -> Bureau 217	/
R+2 -> Bureau 219	/
R+2 -> Bureau 221	/
R+2 -> Bureau 222	/
R+2 -> Bureau 223	/
R+2 -> SR5	/
R+2 -> Sanitaires 1	/
R+2 -> Sanitaires 2	/
R+2 -> Archives	/
R+3	/
R+3 -> Couloir	/
R+3 -> Bureau 301	/
R+3 -> Bureau 302	/
R+3 -> Bureau 303	/
R+3 -> Bureau 304	/
R+3 -> Bureau 305	/
R+3 -> Bureau 306	/
R+3 -> Bureau 307	/
R+3 -> Bureau 308	/
R+3 -> Bureau 309	/
R+3 -> Bureau 310	/
R+3 -> Bureau 311	/
R+3 -> Bureau 312	/
R+3 -> Bureau 313	/


R+3 -> Bureau 314	/
R+3 -> Bureau 315	/
R+3 -> Bureau 316	/
R+3 -> Bureau 318	/
R+3 -> Sanitaires 1	/
R+3 -> Sanitaires 2	/
R+4	/
R+4 -> Couloir	/
R+4 -> Bureau 401	/
R+4 -> Bureau 402	/
R+4 -> Bureau 403	/
R+4 -> Bureau 404	/
R+4 -> Bureau 405	/
R+4 -> Bureau 406	/
R+4 -> Bureau 407	/
R+4 -> Bureau 408	/
R+4 -> Bureau 409	/
R+4 -> Bureau 410	/
R+4 -> Sanitaires	/
R+5	/
R+5 -> Toiture	/
R+5 -> Local chaufferie	/
R+5 -> Local machinerie ascenseur	/
Rdc au R+4	/
Rdc au R+4 -> Trémie ascenseur	/

6.2. Photos prélèvements

P24	ZPSO 14
Rdc -> R20	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

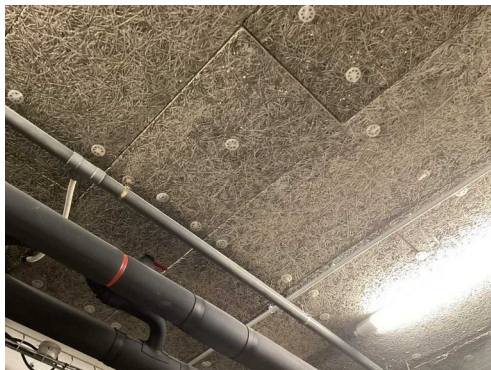
P25	ZPSO 14
Rdc -> R20	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	


P20	ZPSO 12
Rdc -> R27	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	


P21	ZPSO 12
Rdc -> R27	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P18	ZPSO 11
Rdc -> R27	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P19	ZPSO 11
Rdc -> R27	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	


P17	ZPSO 10
Entresol	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	

P2	ZPSO 2
Entresol -> Cage escalier	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

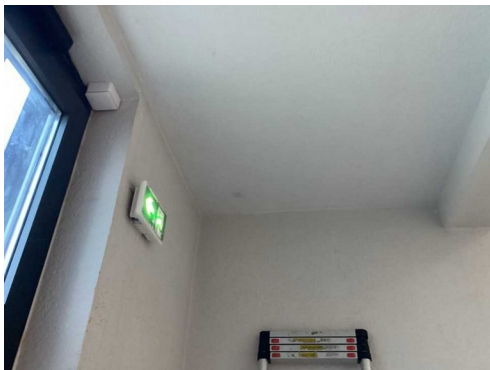
P3	ZPSO 3
Entresol -> Cage escalier	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	


P1	ZPSO 1
Entresol -> Cage escalier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	


P4	ZPSO 4
R+1 -> Cage escalier	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	


P5	ZPSO 5
R+1 -> Cage escalier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	


P16	ZPSO 10
R+1 -> Bureau 101	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	

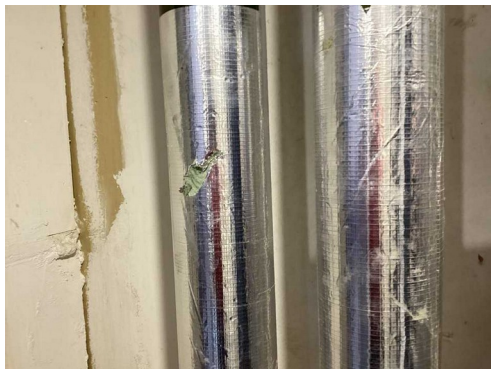
P6	ZPSO 6
R+1 -> Sanitaires 1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P11	ZPSO 3
R+2 -> Cage escalier 2	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	


P10	ZPSO 1
R+2 -> Cage escalier 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	


P13	ZPSO 6
R+2 -> Sanitaires 1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P14	ZPSO 9
R+2 -> Sanitaires 1	
	
Clapets coupe-feu -> Clapets (Liste B)	

P7	ZPSO 4
R+3 -> Couloir	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P15	ZPSO 5
R+3 -> Bureau 318	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P9	ZPSO 8
R+3 -> Sanitaires 2	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	


P26	ZPSO 16
R+5 -> Toiture	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	


P27	ZPSO 16
R+5 -> Toiture	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	


P28	ZPSO 18
R+5 -> Toiture	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	

P29	ZPSO 18
R+5 -> Toiture	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) Calorifugeages	


6.3. Photos sondages

S2	ZPSO 15
Rdc -> R22	
	
Poteaux -> Entourages de poteaux (Liste B)	

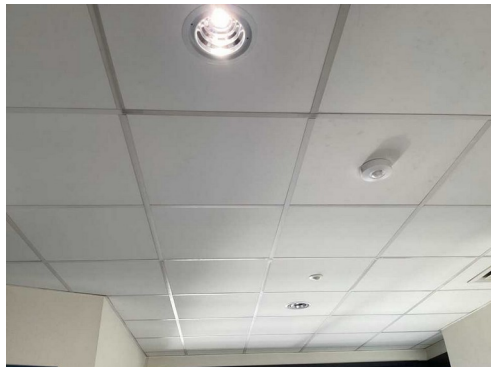S1	ZPSO 7
R+4 -> Couloir	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

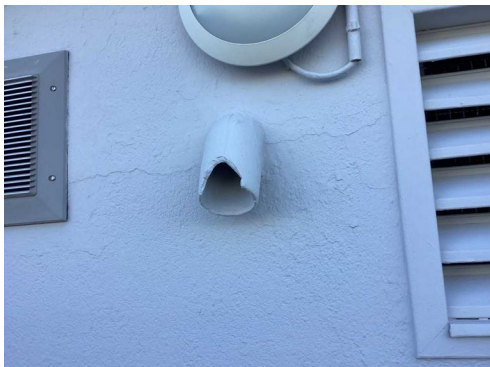
S3	ZPSO 17
R+5 -> Local machinerie ascenseur	
	
Conduits en façade -> Conduits de fumée (Liste B)	

6.4. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

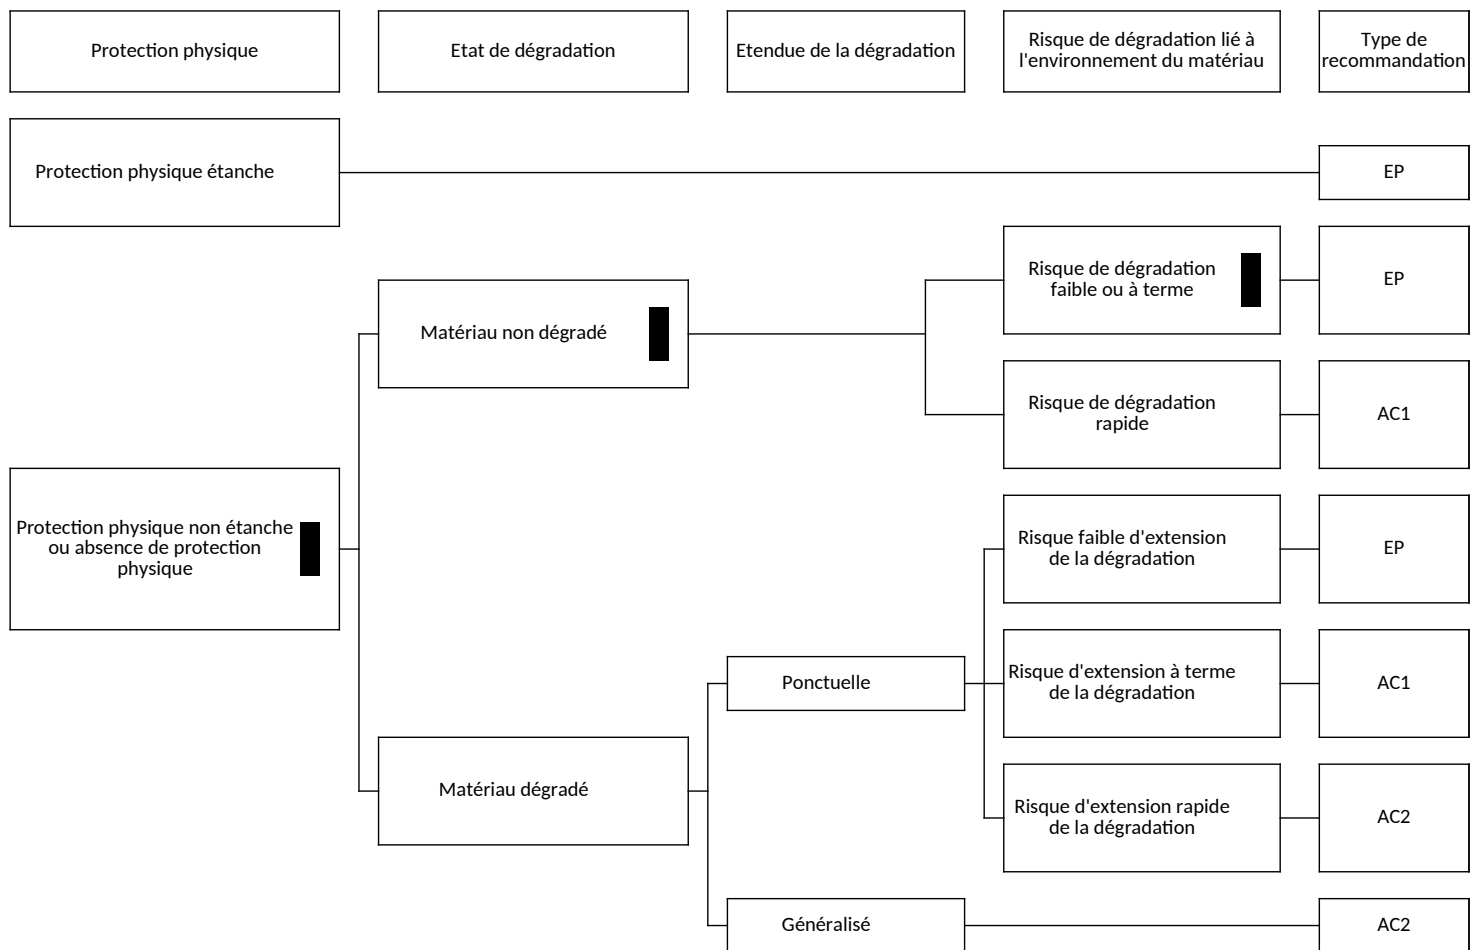

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Entourages de poteaux	
N° de dossier	24253328/S3/1/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	13.12.2024
Bâtiment	CPAM SIEGE Batiment principal
Local ou zone homogène	Rdc -> R22 - ZPSO 15

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

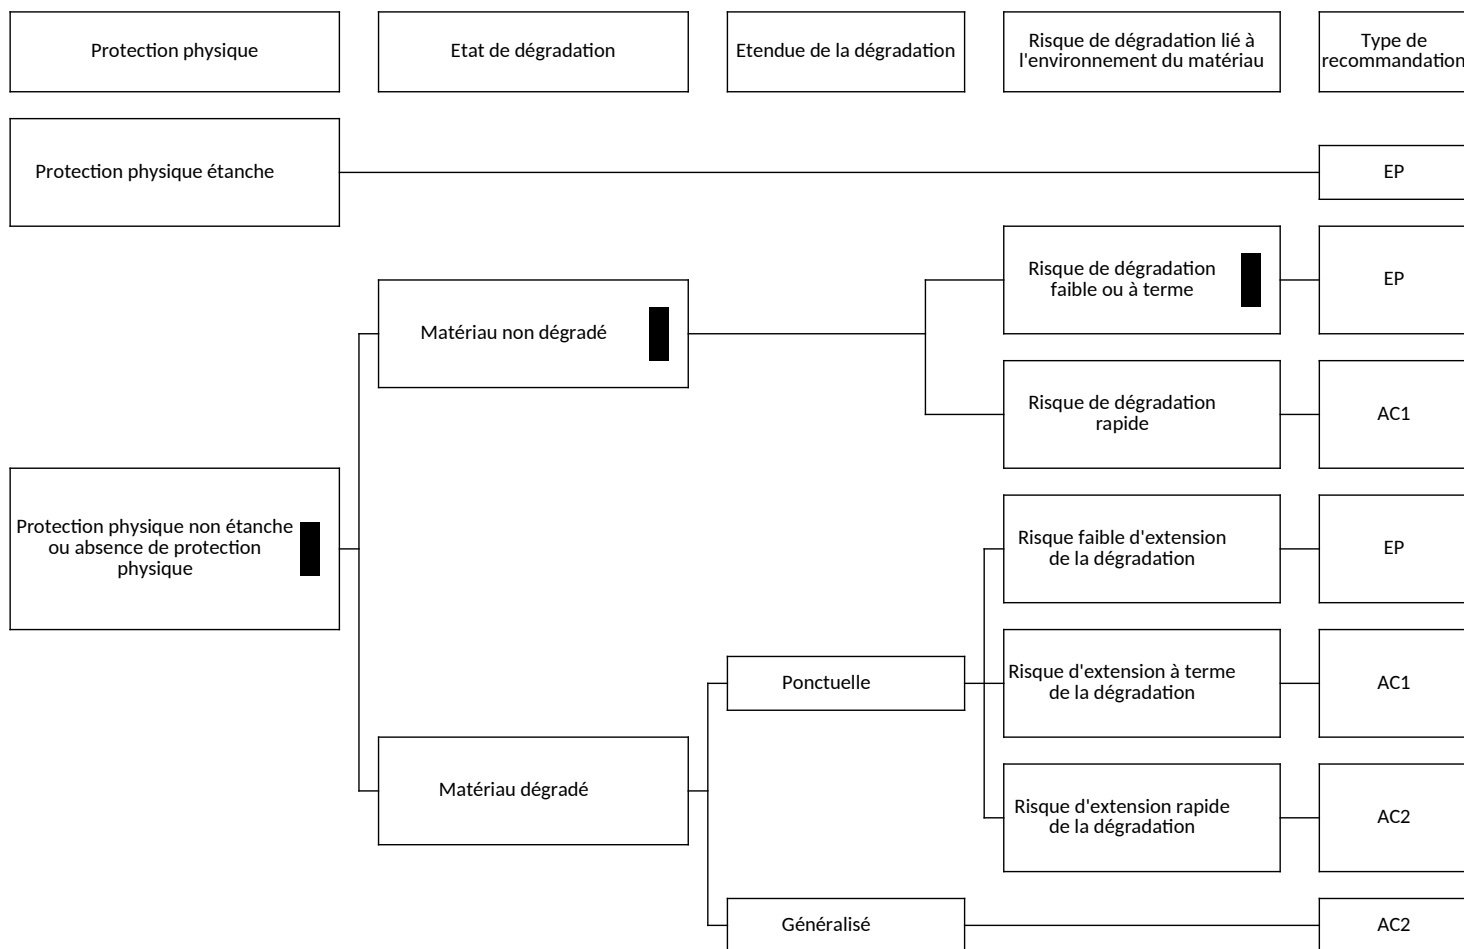

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduits de fumée	
N° de dossier	24253328/S3/1/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	13.12.2024
Bâtiment	CPAM SIEGE Batiment principal
Local ou zone homogène	R+5 -> Local machinerie ascenseur - ZPSO 17

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

6.5. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.


Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 50009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.6. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
BODEREAU Jean-Baptiste

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité


DOMAINES TECHNIQUES


	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/11/2021	16/11/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/11/2021	16/11/2028
DPE sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/09/2021	12/09/2028
DPE avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/09/2021	12/09/2028
Gaz	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/10/2021	23/10/2028
Plomb sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2021	24/10/2028
Termites métropole	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	25/10/2021	24/10/2028

Date : 14/01/2022

Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 9643090






* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

6.7. Attestation sur l'honneur

ATTESTATION Article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

Je soussigné, Monsieur Vincent RIQUIER, agissant en tant que chef de service patrimoine, au nom et pour le compte de BUREAU VERITAS EXPLOITATION, ayant son siège au 8 cours du Triangle 92800 PUTEAUX

Atteste sur l'honneur que la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION est en situation régulière au regard de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, contrats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Fait à Montpellier,
Le 13/01/2020



6.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation Rdc	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/I
	Planche	1 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
● Entourages de poteaux (Liste B)		



Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation Rdc	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/1
	Planche	2 / 10
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Entourages de poteaux (Liste B)

Localisation de la zone isolée

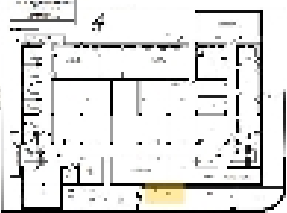


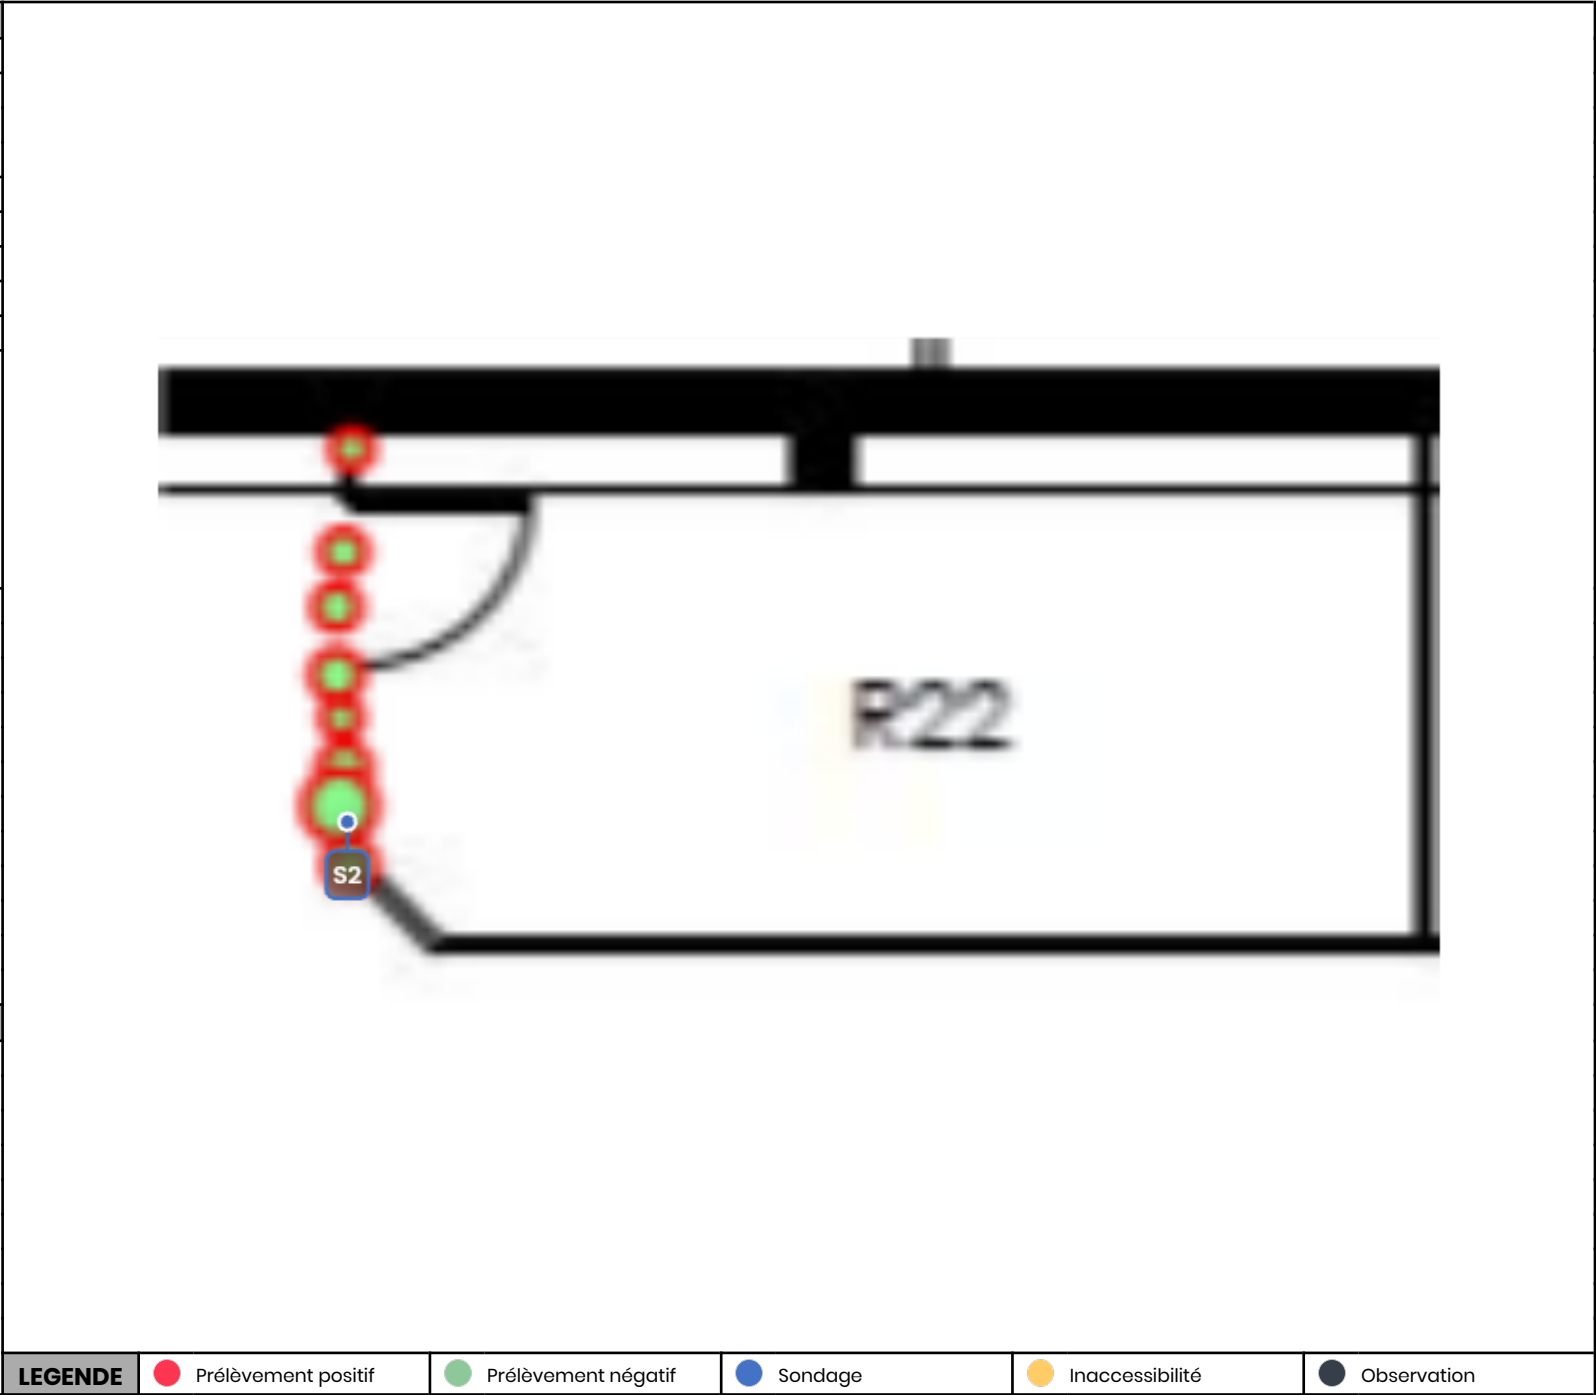


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES- ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
Entresol	N° dossier	24253328/S3/I
	Planche	3 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

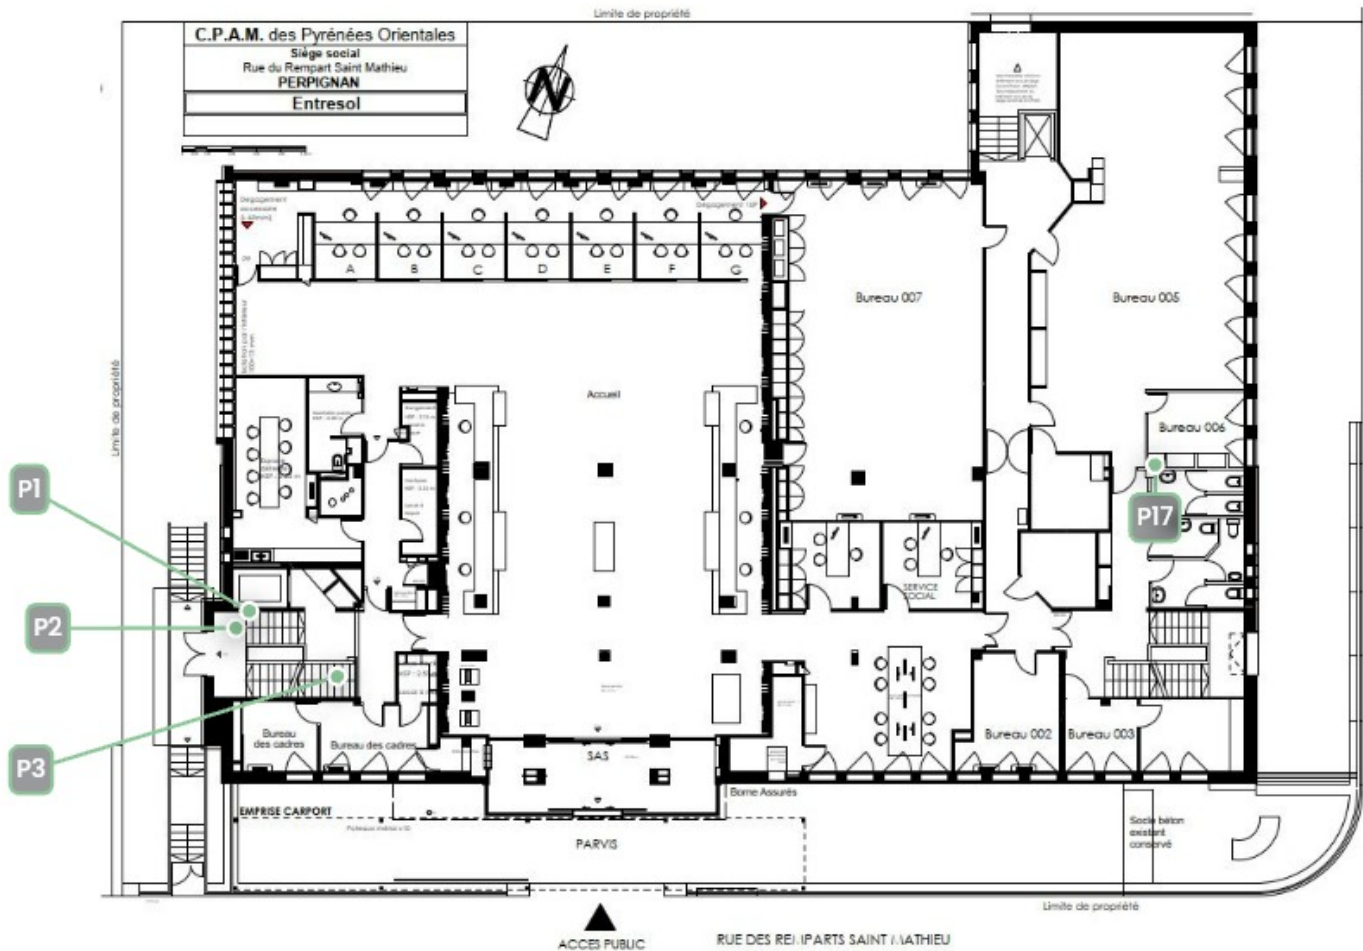

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation R+1	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/I
	Planche	4 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
● Conduits (Liste B)		

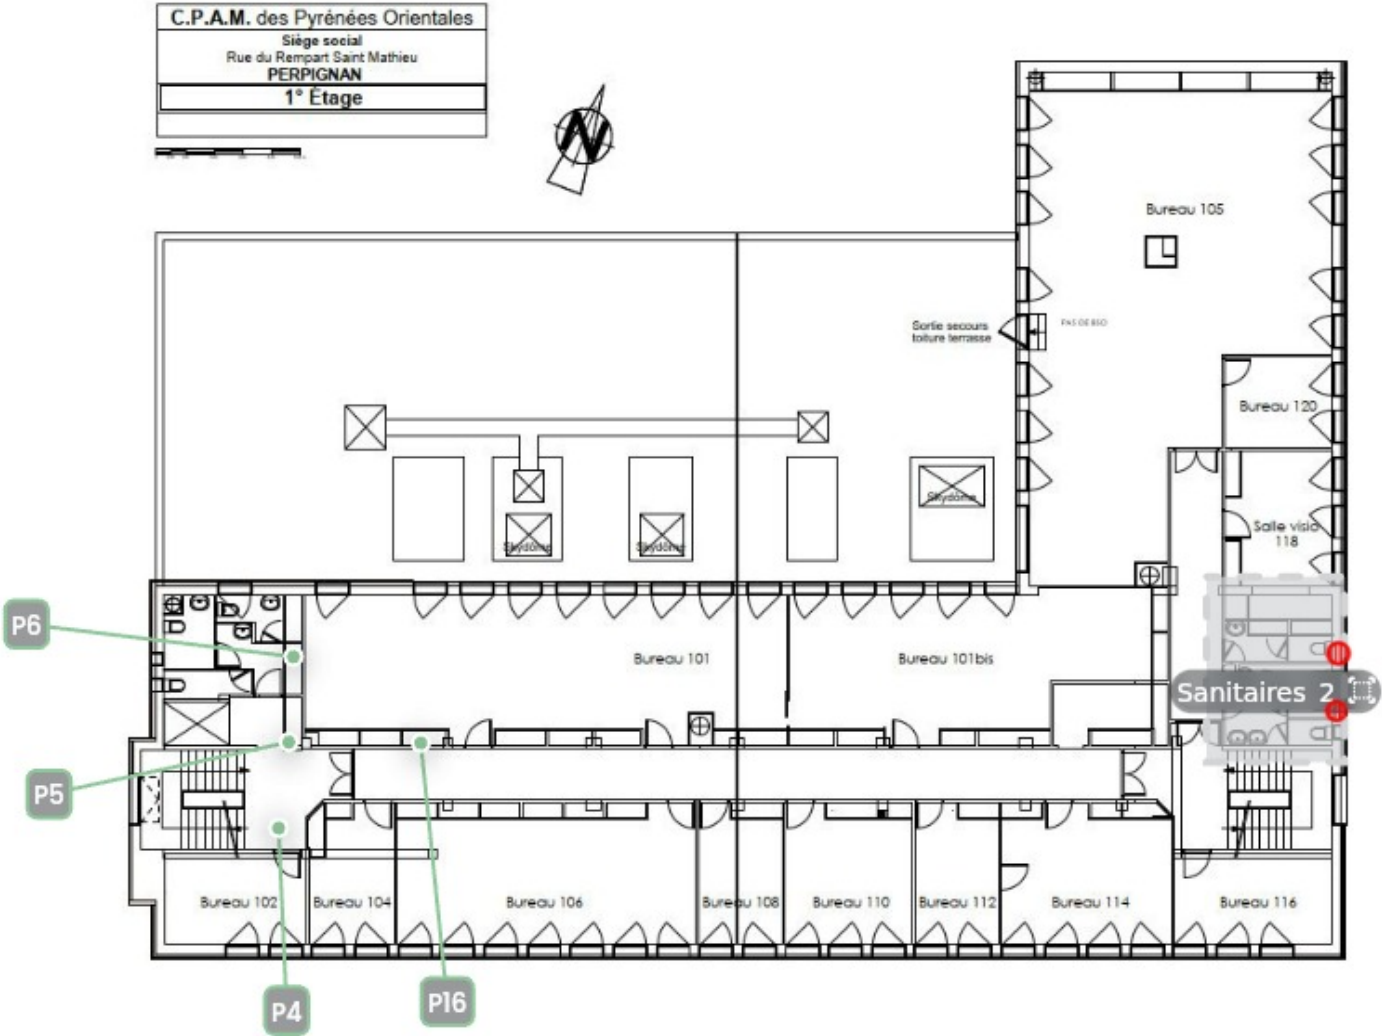


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation R+1	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/1
	Planche	5 / 10
	Indice	1


Vue utilisée :


Matériaux et produits contenant de l'amiante :

●

Conduits (Liste B)

Localisation de la zone isolée

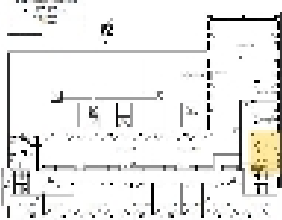

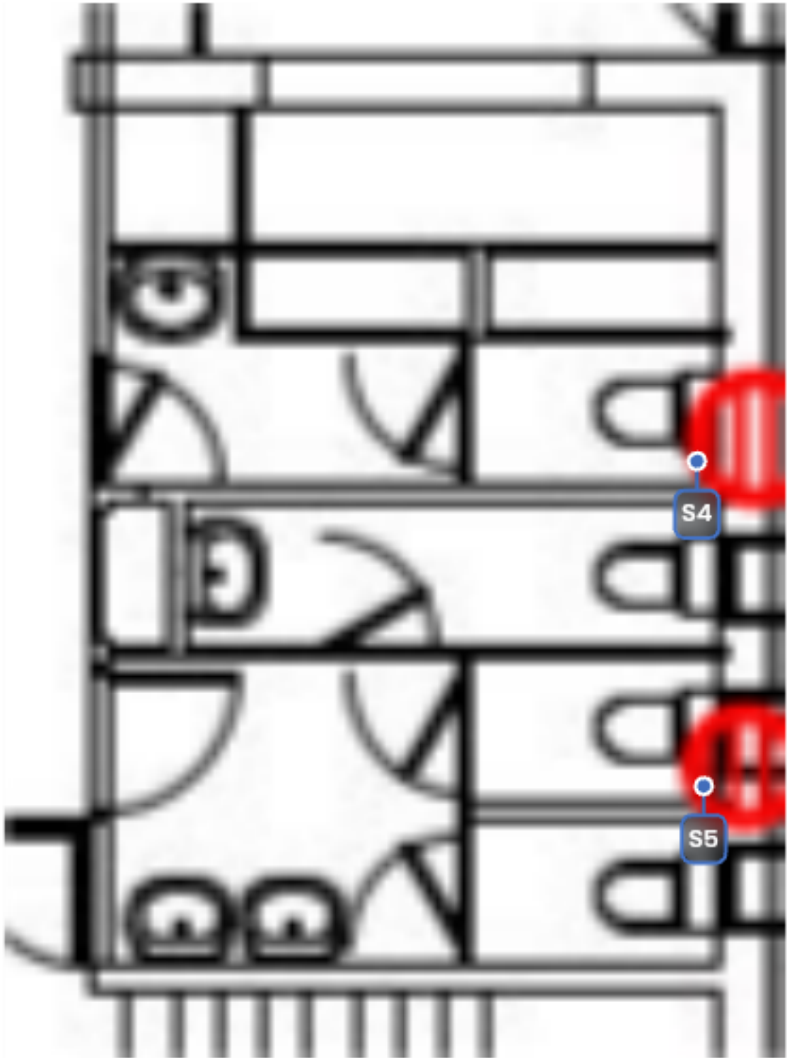

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES- ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation R+2	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/I
	Planche	6 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

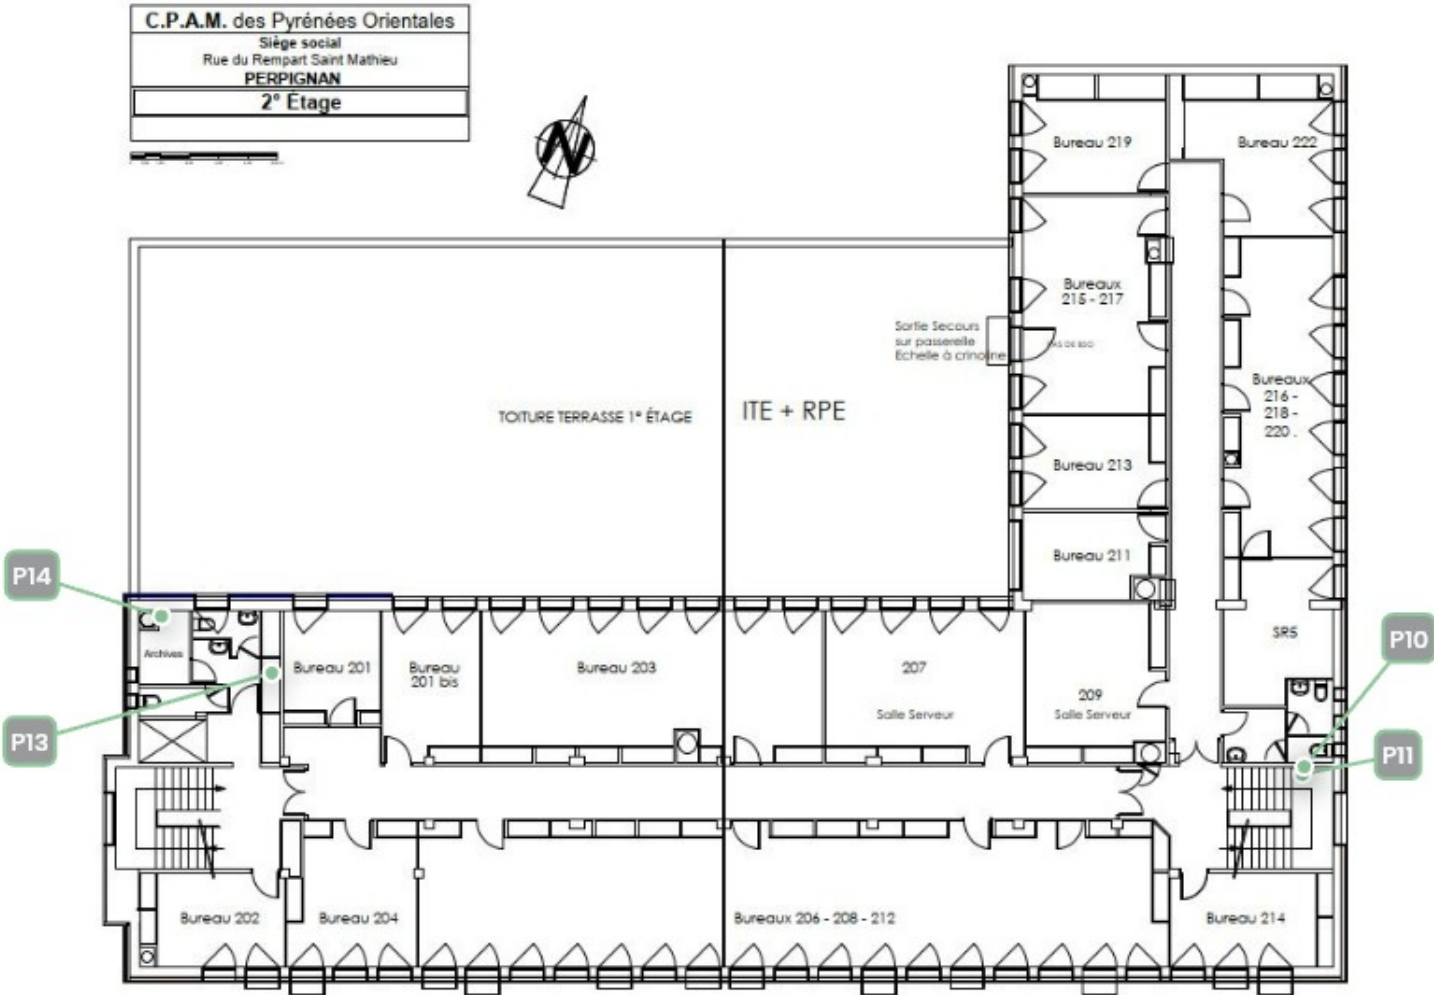

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation R+3	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/I
	Planche	7 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		


C.P.A.M. des Pyrénées Orientales

Siège social

Rue du Rempart Saint Mathieu

PERPIGNAN


3° Étage

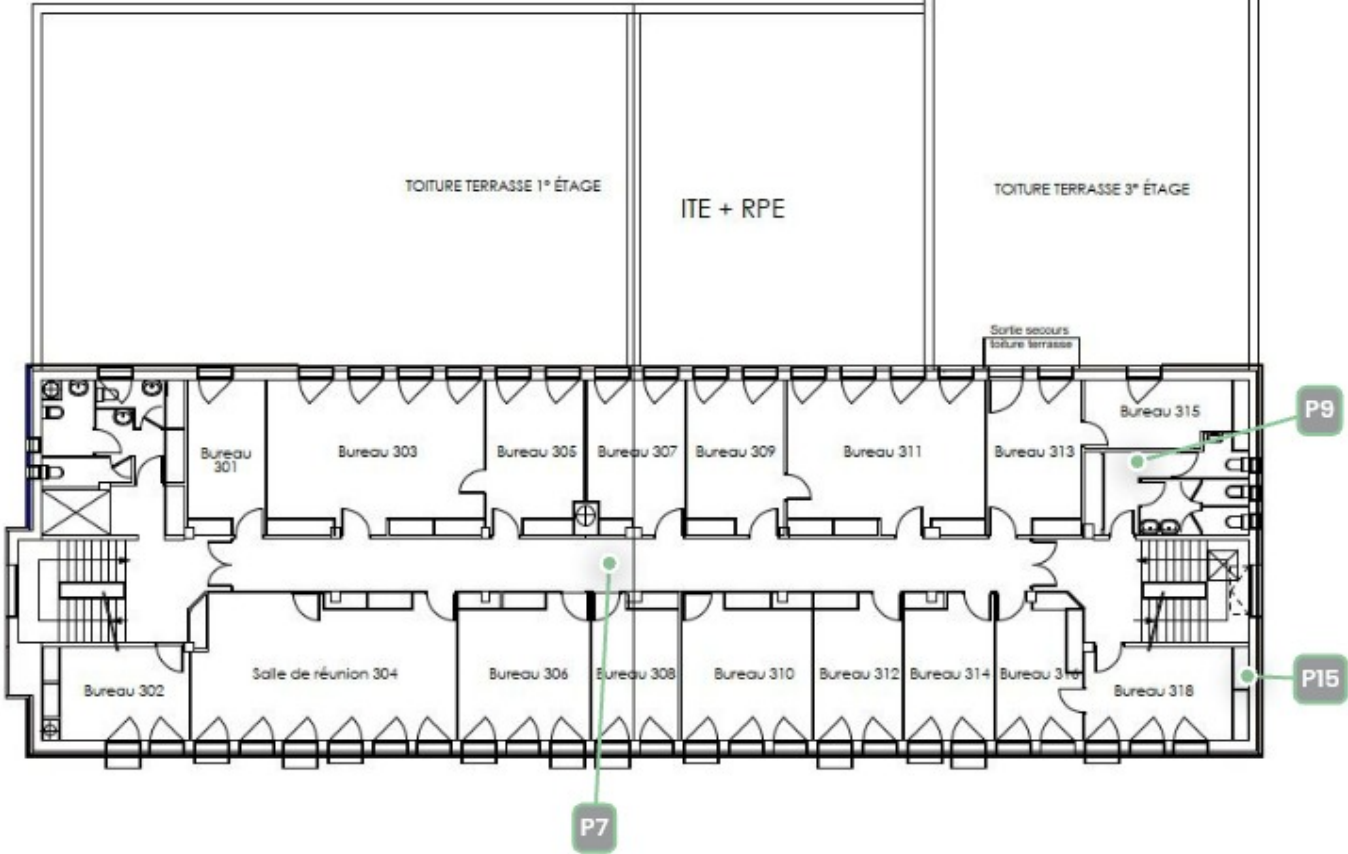

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation R+4	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/1
	Planche	8 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

C.P.A.M. des Pyrénées Orientales
Siège social
Rue du Rempart Saint Mathieu
PERPIGNAN
4° Étage

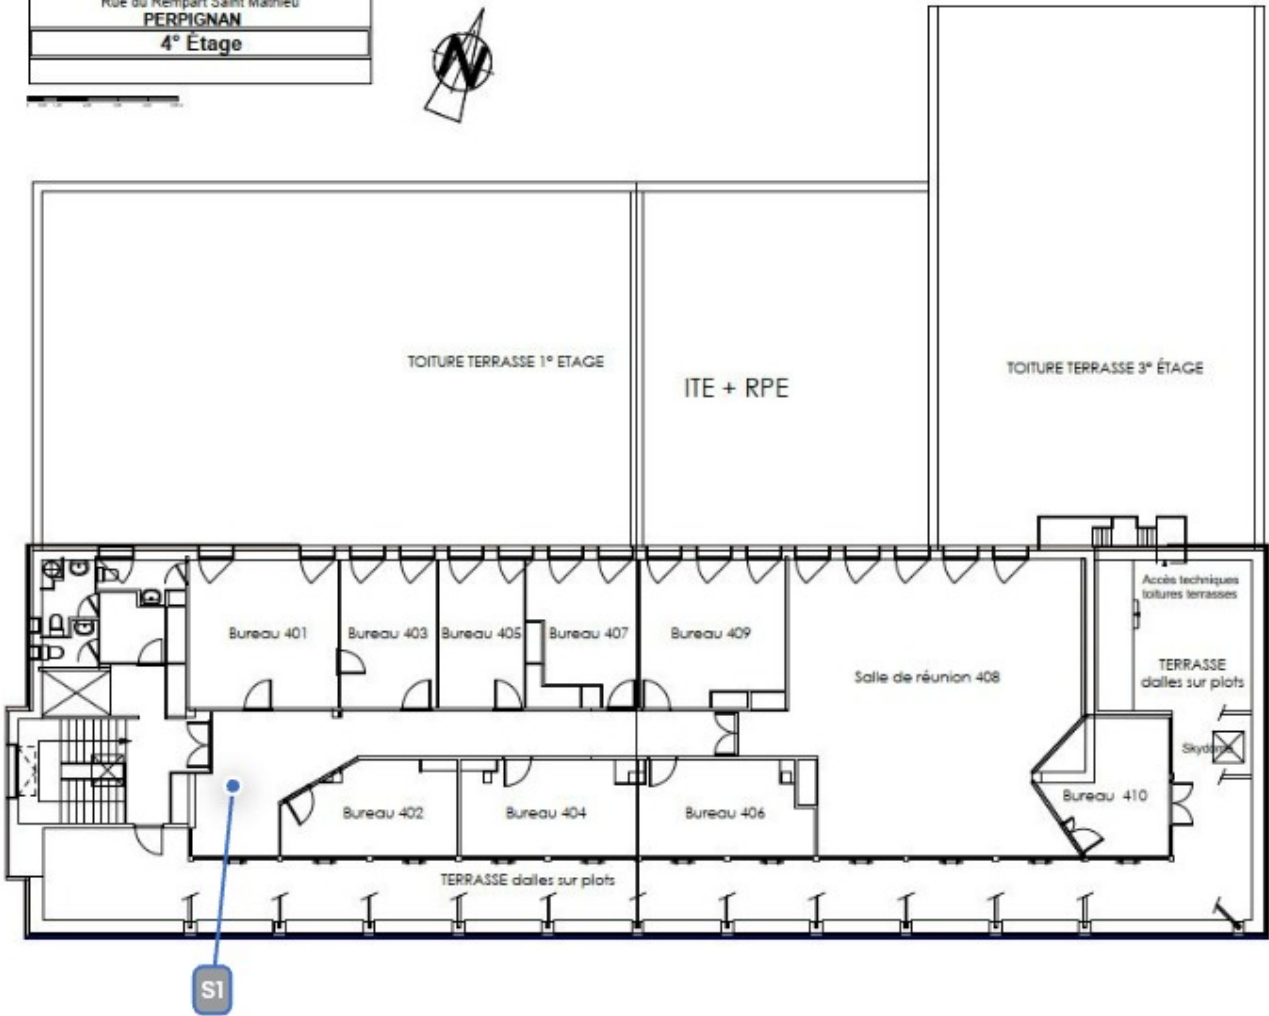

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation R+5	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/I
	Planche	9 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
● Conduits de fumée (Liste B)		

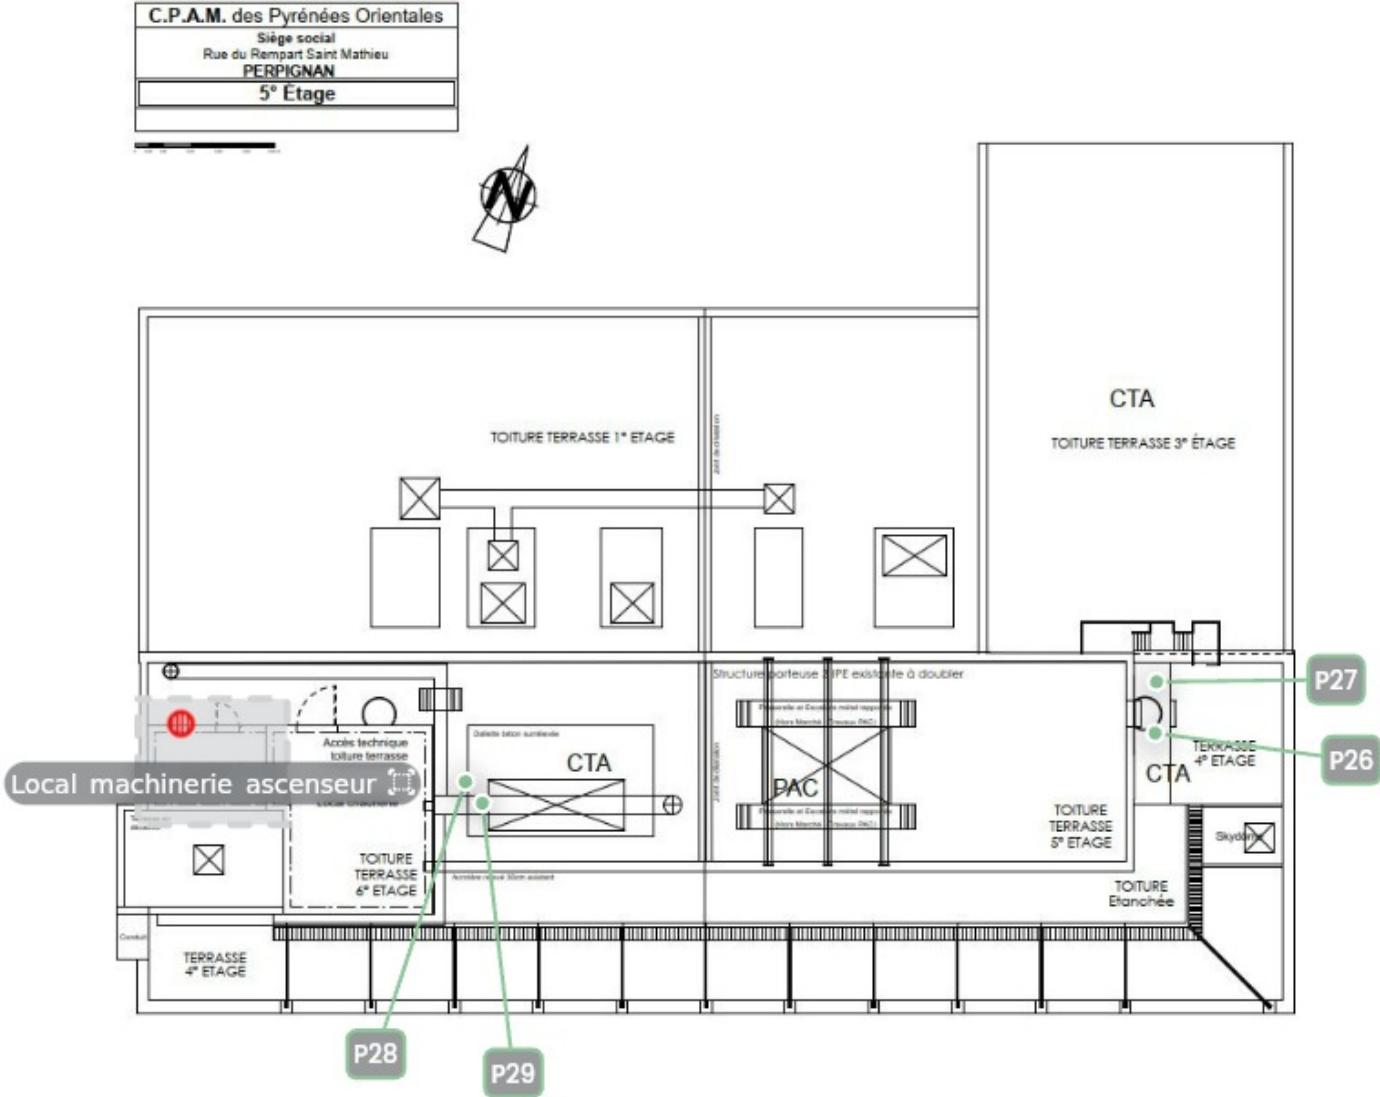

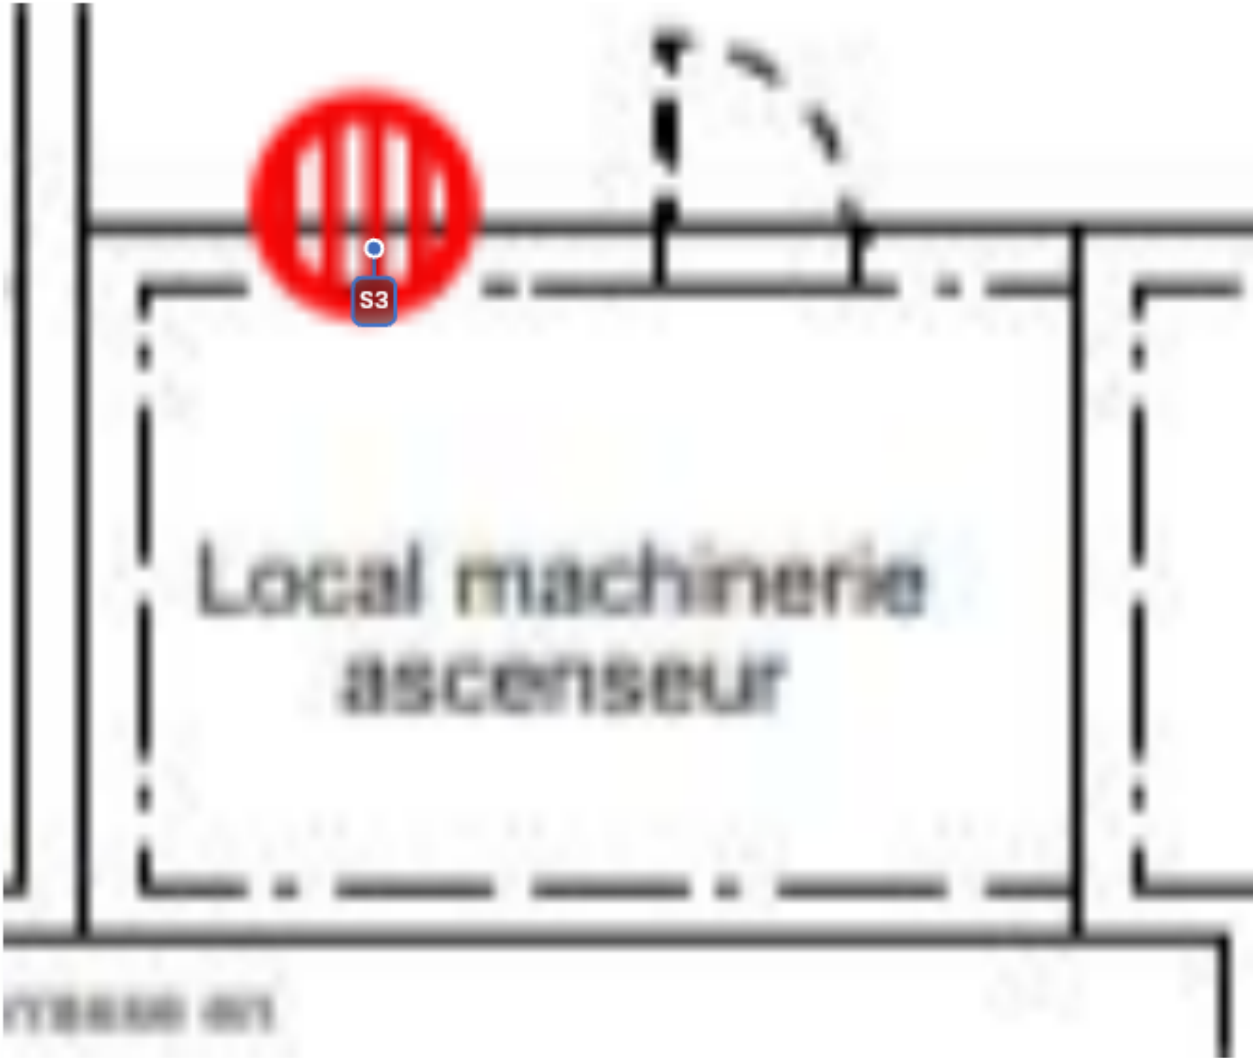


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CPAM DES PYRENEES-ORIENTALES 20 RUE DES REMPARTS ST MATHIEU 66000 PERPIGNAN	
Localisation R+5	Date visite	Le 29/11/2024
	Auteur	Jean-baptiste BODEREAU
	N° dossier	24253328/S3/1
	Planche	10 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ● Conduits de fumée (Liste B)		
Localisation de la zone isolée		
		



Local machinerie ascenseur

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

6.9. Rapports d'analyses du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur JEAN-BAPTISTE BODEREAU
 450 Rue Baden Powell
 34000 MONTPELLIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-061553-01 Date d'émission de rapport : 10/12/2024 11:52 Page 1/7
 Dossier N° : 24KE032779 Date de réception : 03/12/2024 Date d'analyse : 06/12/2024
 Référence dossier Client: 1510797387/24253328/S3/1/1_24253328/1/3

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS24000008 2112 Réf. Prel : P1 Entresol - Cage escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) + (gris)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS24000008 2111 Réf. Prel : P2 Entresol - Cage escalier/Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS24000008 2208 Réf. Prel : P3 Entresol - Cage escalier/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS24000008 2207 Réf. Prel : P4 R+1 - Cage escalier/Plafonds - (Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-061553-01	Date d'émission de rapport : 10/12/2024 11:52	Page 2/7
Dossier N° : 24KE032779	Date de réception : 03/12/2024	Date d'analyse : 06/12/2024
Référence dossier Client: 1510797387/24253328/S3/1/1_24253328/1/3		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	EUROFINS24000008 2206 Réf. Prel : P5 R+1 - Cage escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	EUROFINS24000008 2205 Réf. Prel : P6 R+1 - Sanitaires 1/Conduits - (Mousse expansée/Vert)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type mousse (vert)(i)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	EUROFINS24000008 2203 Réf. Prel : P7 R+3 - Couloir/Plafonds - (Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / K6PM	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS24000008 2201 Réf. Prel : P9 R+3 - Sanitaires 2/Faux plafonds - (Laine de roche/)	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (jaune)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS24000008 2202 Réf. Prel : P10 R+2 - Cage escalier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) + (gris) (clair)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-061553-01	Date d'émission de rapport : 10/12/2024 11:52	Page 3/7
Dossier N° : 24KE032779	Date de réception : 03/12/2024	Date d'analyse : 06/12/2024
Référence dossier Client: 1510797387/24253328/S3/1/1_24253328/1/3		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc) + (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	EUROFINS24000008 2184 Réf. Prel : P11 R+2 - Cage escalier 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	EUROFINS24000008 2185 Réf. Prel : P13 R+2 - Sanitaires 1/Conduits - (Mousse expansée/Vert)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type mousse (vert)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	EUROFINS24000008 2186 Réf. Prel : P14 R+2 - Sanitaires 1/Clapets coupe-feu	Matériau souple (gris) (clair)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	EUROFINS24000008 2204 Réf. Prel : P15 R+3 - Bureau 318/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	EUROFINS24000008 2187 Réf. Prel : P16 R+1 - Bureau 101/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-061553-01	Date d'émission de rapport : 10/12/2024 11:52	Page4/7
Dossier N° : 24KE032779	Date de réception : 03/12/2024	Date d'analyse : 06/12/2024
Référence dossier Client:1510797387/24253328/S3/1/1_24253328/1/3		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS24000008 2188 Réf. Prel : P17 Entresol/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	EUROFINS24000008 2189 Réf. Prel : P18 Rdc - R27/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS24000008 2190 Réf. Prel : P19 Rdc - R27/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	EUROFINS24000008 2191 Réf. Prel : P20 Rdc - R27/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	EUROFINS24000008 2192 Réf. Prel : P21 Rdc - R27/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-061553-01	Date d'émission de rapport : 10/12/2024 11:52	Page 5/7
Dossier N° : 24KE032779	Date de réception : 03/12/2024	Date d'analyse : 06/12/2024
Référence dossier Client: 1510797387/24253328/S3/1/1_24253328/1/3		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	EUROFINS24000008 2198 Réf. Prel : P24 Rdc - R20/Plafonds - (Composite/)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	EUROFINS24000008 2197 Réf. Prel : P25 Rdc - R20/Plafonds - (Composite/)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	EUROFINS24000008 2194 Réf. Prel : P26 R+5 - Toiture/Aerothermes - (Liant plâtre + toile/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS24000008 2193 Réf. Prel : P27 R+5 - Toiture/Aerothermes - (Liant plâtre + toile/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type aluminium (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
024	EUROFINS24000008 2195 Réf. Prel : P28 R+5 - Toiture/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-061553-01	Date d'émission de rapport : 10/12/2024 11:52	Page 6/7
Dossier N° : 24KE032779	Date de réception : 03/12/2024	Date d'analyse : 06/12/2024
Référence dossier Client: 1510797387/24253328/S3/1/1_24253328/1/3		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
025	EUROFINS24000008 2196 Réf. Prel : P29 R+5 - Toiture/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / HHC7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP * / K6PM	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Observation(s) couche(s)

(i) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-061553-01

Date d'émission de rapport : 10/12/2024 11:52

Page 7/7

Dossier N° : 24KE032779

Date de réception : 03/12/2024

Date d'analyse : 06/12/2024

Référence dossier Client: 1510797387/24253328/S3/1/1_24253328/1/3

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Vigouroux
Cheffe de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922Portée disponible sur
www.cofrac.fr