

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	74473-148442 A
Propriétaire	HOPITAL DU GIER
Donneur d'ordre	HOPITAL DU GIER
Adresse de l'immeuble	Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	01/12/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	04/01/2024 et 05/01/2024
Date d'émission du rapport de repérage	25/01/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	UNIHA-CH DU GIER - DAAT DPAT680M2 Bon de commande n°23DP19207

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
4, rue des Draperies
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
Tél : 33 (0)4 81 91 31 21
lyon@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00197

Opérateur de repérage :

VERNAY Maxime
Apave Diagnostics
Le 25/01/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie (Clapets coupe-feu, volets de désenfumage...) n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES.....	7
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE.....	21
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	22
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	87
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	91
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	129
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	130

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **74473-148442**

Référence du donneur d'ordre : **UNIHA-CH DU GIER-DAAT DPAT680M2**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **HOPITAL DU GIER**

Adresse du propriétaire : **19 Rue Victor Hugo 42400 Saint-Chamond**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **HOPITAL DU GIER**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur VERNAY Maxime**

N° de certification de l'opérateur : **19-1889**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 4 rue des Draperies - 69450 ST-CYR-AU-MONT-D'OR**

N° de Siret : **48333631900197**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Etablissement de santé**

Adresse complète : **18 rue VICOR HUGO
- 42400 SAINT-CHAMOND**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : /

Etage : RDC

Escalier : /

Porte : /

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot : /

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Restructuration complète des services ophtalmo et SCCM engendrant un repérage exhaustif des éléments constituant le bâtiment.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chênaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chênaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescents
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescents
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescents
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
04/01/2024	Repérage et prélèvements Amiante avant travaux
05/01/2024	Repérage et prélèvements Amiante avant travaux

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Référence	Date	Objet
UNIHA-CH DU GIER	Programme de travaux	UNIHA-CH DU GIER - DAAT DPAT680M2 Bon de commande n°23DP19207	05/12/2023	Constat Amiante avant travaux

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Couloir n°1	RDC
Attente n°1	RDC
Accueil n°1	RDC
Bureau infirmier	RDC
Dégagement	RDC
Salle détente	RDC
Couloir n°2	RDC
Sanitaire	RDC
Sanitaire hand.	RDC
Matériel	RDC
Bureau médecin n°1	RDC
Examens n°1	RDC
Secrétariat	RDC
Accueil n°2	RDC
Champ visuel	RDC
RNM	RDC
ORTHOP1	RDC
Bureau assistant	RDC
Bureau médecin n°2	RDC
ORTHOP2	RDC
Salle d'attente	RDC
Salle technique	RDC
Angio/Oct laser	RDC
Examens n°2	RDC
Examens n°3	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau médecin n°3	RDC
Déconta	RDC
Attente n°2	RDC
Salle de platre	RDC
Consultation n°1	RDC
Couloir n°3	RDC
Consultation n°2	RDC
Bureau médecin n°4	RDC
Linge sale	RDC
Sanitaires hand.	RDC
Consultation n°3	RDC
Salle n°1	RDC
Soins	RDC
Salle n°2	RDC
Consultation n°4	RDC
Consultation n°5	RDC
Consultation n°6	RDC
Attente n°3	RDC
Consultation n°7	RDC
Dossiers médicaux	RDC
Bureau programmation	RDC

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)	Z031	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P043)	Z032	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Attente n°1	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z025	Non	

Rapport n° : 74473-148442 A / Référence du donneur d'ordre : UNIHA-CH DU GIERS-DAAT DPAT680M2

Apave Diagnostics - 4 rue des Draperies - 69450 - ST-CYR-AU-MONT-D'OR

SIRET : 48333631900197 Tél : 04 81 91 31 21 Email : lyon@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Accueil n°1	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau infirmier	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P041)	Z030	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Dégagement	RDC	Porte coupe-feu n°1	Bande vitrière sur hublot	Résultat d'analyse (P051)	Z034	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Porte coupe-feu n°2	Bande vitrière sur hublot	Résultat d'analyse (P052)	Z035	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de dilatation	Joint mastic gris	Résultat d'analyse (P053)	Z028	Non	
		Joint de dilatation	Tresse + Isolant minéral	Résultat d'analyse (P054)	Z029	Non	
		Porte coupe-feu n°2	Bande coupe-feu sur le pourtour de l'ouvrant	Résultat d'analyse (P055)	Z036	Non	
Salle détente	RDC	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Couloir n°2	RDC	Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Porte alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Porte coupe-feu	Bande vitrière sur hublot	Résultat d'analyse (P037)	Z027	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P038)	Z011	Non	
		Joint de dilatation	Joint mastic gris	Résultat d'analyse (P039)	Z028	Non	
		Joint de dilatation	Tresse + Isolant minéral	Résultat d'analyse (P040)	Z029	Non	
Sanitaire	RDC	Evier inox	Plaque bitumineuse sous évier	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Sanitaire hand.	RDC	Evier inox	Plaque bitumineuse sous évier	Résultat d'analyse	Z023	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Matériel	RDC	Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P034)	Z025	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P033)	Z024	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P035)	Z026	Non	
		Poteau béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	Z019	Non	
Bureau médecin n°1	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribandé mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Examens n°1	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement	Résultat d'analyse	Z015	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			souple				
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Secrétariat	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Accueil n°2	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Champ visuel	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
RNM	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z011	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peinte				
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
ORTHOP1	RDC	Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre alu	Joint compriband mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Murs	Colle de protection PVC	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Bureau assistant	RDC	Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Fenêtre alu	Joint compriband mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
Bureau médecin n°2	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtre alu	Joint compriband mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
ORTHOP2	RDC	Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Murs	Colle de protection PVC	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Salle d'attente	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Salle technique	RDC	Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse (P017)	Z003	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P018)	Z004	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse (P019)	Z005	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P020)	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z007	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse (P022)	Z010	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse (P023)	Z018	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P024)	Z011	Non	
Angio/Oct laser	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peinte				
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P025)	Z008	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Examens n°2	RDC	Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P026)	Z008	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Examens n°3	RDC	Poteaux béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z019	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau médecin n°3	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peinte				
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Poteaux béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Déconta	RDC	Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P028)	Z020	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P029)	Z021	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P030)	Z008	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P031)	Z022	Non	
		Evier inox	Plaque bitumineuse sous évier	Résultat d'analyse (P032)	Z023	Non	
Attente n°2	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Mur béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Salle de platre	RDC	Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045)	Z021	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P044)	Z020	Non	
		Fenêtre alu	Joint compribande mousse	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Mur béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P046)	Z011	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				(P047)			
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse (P048)	Z005	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P049)	Z008	Non	
		Fenêtre fixe bois	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P050)	Z033	Non	
		Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Consultatio n n°1	RDC	Cloisons plâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P080)	Z058	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Mur béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Fenêtre fixe bois	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Couloir n°3	RDC	Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P095)	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Mur béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Porte alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P094)	Z064	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Consultatio n n°2	RDC	Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Fenêtre bois	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P092)	Z062	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Fenêtre métal (oeil de boeuf)	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P093)	Z063	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Fenêtre bois	Absence de joint compribande	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Fenêtre métal (oeil de boeuf)	Absence de joint compribande	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Bureau médecin n°4	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Linge sale	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P078)	Z056	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P079)	Z057	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Sanitaires hand.	RDC	Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P075)	Z053	Non	
		Mur béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P074)	Z052	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P076)	Z054	Non	
Consultation n°3	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P077)	Z055	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P069)	Z047	Non	
		Murs	Colle de protection murale souple	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P068)	Z046	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Mur béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P070)	Z048	Non	
		Fenêtre alu	Absence de joint	Matériau ou produit		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			compriband	qui par nature ne contient pas d'amiante			
Salle n°1	RDC	Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P071)	Z049	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P072)	Z050	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plafond placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P073)	Z051	Non	
Soins	RDC	Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse (P064)	Z010	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P065)	Z008	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Salle n°2	RDC	Fenêtre fixe bois	Bande vitrière	Résultat d'analyse (P066)	Z044	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs	Colle de protection murale souple	Résultat d'analyse (P067)	Z045	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Consultatio n n°4	RDC	Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P056)	Z037	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P057)	Z038	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse (P058)	Z003	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P059)	Z039	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse (P060)	Z040	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P061)	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P062)	Z042	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse (P063)	Z043	Non	
Consultatio n n°5	RDC	Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P091)	Z008	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Consultation n°6	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur béton	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Attente n°3	RDC	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z064	Non	
Consultation n°7	RDC	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z052	Non	
Dossiers médicaux	RDC	Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P082)	Z025	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P081)	Z024	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des plinthes	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P083)	Z026	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P084)	Z039	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse (P085)	Z040	Non	
		Murs béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P086)	Z048	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P087)	Z042	Non	
Bureau programmation	RDC	Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P088)	Z059	Non	
		Doublage / murs extérieurs	Plot de colle sous isolation polystyrène	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Fenêtre alu	Joint mastic de calfeutrement	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - PVC	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Cloisons placoplâtre	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Cloisons placoplâtre	Calicot	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Murs béton	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plancher	Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P089)	Z060	Non	
		Murs	Colle de protection murale PVC	Résultat d'analyse (P090)	Z061	Non	

Commentaires :

Les locaux sont encore en activité, aucun sondage dans les éléments assurant une fonction incendie (Clapets coupe-feu, volets de désenfumage...) n'a été réalisé afin de ne pas altérer cette fonction.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


ELEMENT : Fenêtre alu		
Emplacement : 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°3 - Fenêtre alu - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement	Partie de composant Absence de joint compribande
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Fenêtre métal (œil de bœuf)		
Emplacement : 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°2 - Fenêtre métal (oeil de boeuf) - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement	Partie de composant Absence de joint compribande
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Fenêtre bois		
Emplacement :		
		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°2 - Fenêtre bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement	Partie de composant Absence de joint compribande
Résultat amiante : Absence d'amiante		


PRELEVEMENT : P001			
<div>Emplacement :</div> <div></div>			
<div>Nom du client</div> <div>HOPITAL DU GIER</div>	<div>Numéro de dossier</div> <div>74473-148442</div> <div>Etablissement de santé</div> <div>18 rue VICOR HUGO</div> <div>42400 LOIRE</div>	<div>Pièce ou local – Composant</div> <div>RDC - Bureau assistant - Plancher - Sol</div>	
<div>Nom de l'opérateur</div> <div>VERNAY Maxime</div>	<div>Date de prélèvement</div> <div>04/01/2024</div>	<div>Partie de composant</div> <div>Colle - Revêtement souple</div>	
<div>Résultat amiante : Absence d'amiante</div>			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<div>Objet</div> <div>Colle / Revêtement souple</div>		<div>Planche de croquis n° :</div>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
<div>Référence Couche</div> <div>CUST 01</div> <div>RAW PRODUCT</div>	<div>Description visuelle</div> <div>Matériau de type colle (jaune)</div> <div>Matériau souple de type revêtement de sol (gris)</div>	<div>Epaisseur (cm)</div> <div>0</div> <div>0</div>	<div>Conclusion amiante</div> <div>Fibres d'amiante non détectées</div> <div>Fibres d'amiante non détectées</div>


PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - PVC	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / PVC		Planche de croquis n° :	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Cloisons placoplâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit / Toile de verre peinte			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Cloisons placoplâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Calicot	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Calicot		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau souple fibreux de type papier, carton (bleu) + (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024		Partie de composant Colle de faïence - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence / Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Doublage / murs extérieurs - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024		Partie de composant Plot de colle sous isolation polystyrène
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plot de colle sous isolation polystyrène			


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau assistant - Fenêtre alu - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Joint mastic de calfeutrement	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint mastic de calfeutrement	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - ORTHOP1 - Mur béton - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - ORTHOP1 - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de protection PVC	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de protection PVC		Planche de croquis n° :	

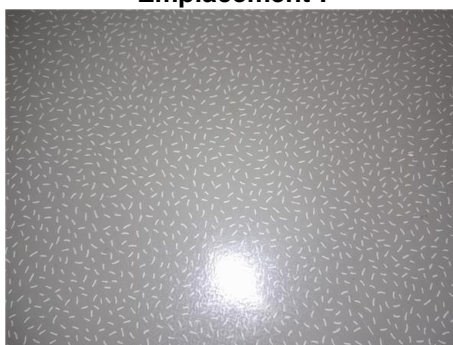
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement : 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°2 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Colle / Revêtement souple	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P014
Emplacement :



Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°2 - Plancher - Sol	
	Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Plancher - Sol	
	Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle et ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - PVC	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / PVC		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) (fibreuse)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Cloisons placoplâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Cloisons placoplâtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Calicot


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Calicot	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

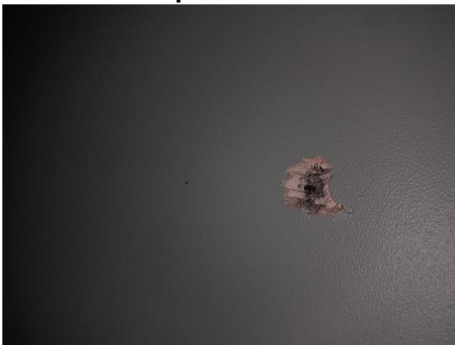
PRELEVEMENT : P020			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plaque de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit / Peinture			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Fenêtre alu - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Joint mastic de calfeutrement	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint mastic de calfeutrement	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle technique - Fenêtre alu - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Joint compribande mousse	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint compribande mousse		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type mousse (gris)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Angio/Oct laser - Mur béton - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Angio/Oct laser - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de faïence - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle de faïence / Faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Examens n°2 - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de faïence - Faïence


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle de faïence / Faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

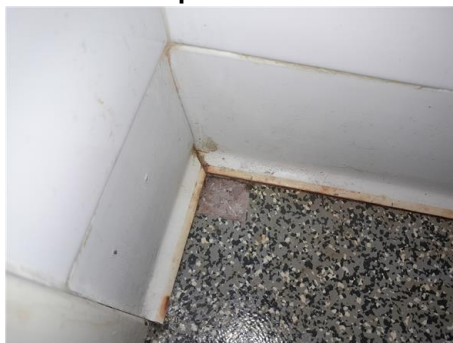
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Examens n°3 - Poteaux béton - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) ; matériau de type peinture (beige) + (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Déconta - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Déconta - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		Pièce ou local – Composant RDC - Déconta - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de faïence - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence / Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		Pièce ou local – Composant RDC - Déconta - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plaque de faux-plafond			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Déconta - Evier inox - Equipement
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plaque bitumineuse sous évier


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n° :
Plaque bitumineuse sous évier	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

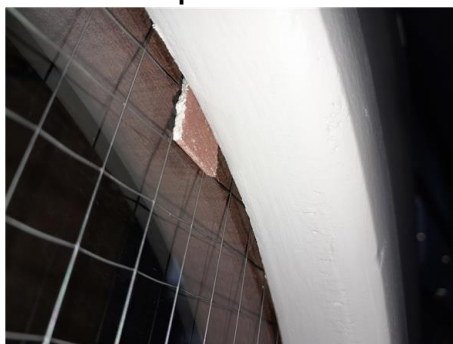
PRELEVEMENT : P033			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Matériel - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle / Revêtement souple			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Matériel - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Matériel - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036														
<p align="center">Emplacement :</p> 														
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Matériel - Poteau béton - Toutes zones												
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture												
Résultat amiante : Absence d'amiante														
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :														
Objet Enduit / Peinture	Planche de croquis n° :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</th></tr> <tr> <th>Référence Couche</th><th>Description visuelle</th><th>Epaisseur (cm)</th><th>Conclusion amiante</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAW PRODUCT</td><td>Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)</td><td>0</td><td>Fibres d'amiante non détectées</td></tr> </tbody> </table>			DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante	RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :														
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante											
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées											

PRELEVEMENT : P037
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°2 - Porte coupe-feu - Toutes zones
	Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	

Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Bande vitrière sur hublot
--	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bande vitrière sur hublot	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (blanc) (fibreuse) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°2 - Mur béton - Toutes zones
	Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	

Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte
--	--	--

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit / Toile de verre peinte	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (rose) (fibreuse)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°2 - Joint de dilatation - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Joint mastic gris


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Joint mastic gris	

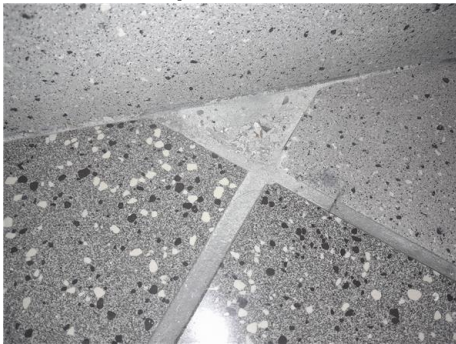
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P040			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°2 - Joint de dilatation - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Tresse + Isolant minéral	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Tresse + Isolant minéral		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (blanc) (fibreux)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau infirmier - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle et ragréage / Carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°1 - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Carrelage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type colle (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (vert)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de plâtre - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement :



Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de plâtre - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

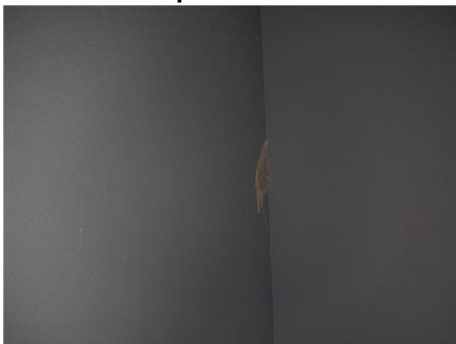
Objet Colle et ragréage	Planche de croquis n° :
-----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P046			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de plâtre - Mur béton - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (vert) + (beige)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P047			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de plâtre - Cloisons placoplâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048		
<p align="center">Emplacement :</p> 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de plâtre - Cloisons placoplâtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Calicot
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Calicot	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de plâtre - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de faïence - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle de faïence / Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de plâtre - Fenêtre fixe bois - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Mastic vitrier	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Mastic vitrier			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement - Porte coupe-feu n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Bande vitrière sur hublot


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Bande vitrière sur hublot	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement - Porte coupe-feu n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Bande vitrière sur hublot	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Bande vitrière sur hublot		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type mousse (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement - Joint de dilatation - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Joint mastic gris	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint mastic gris		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement - Joint de dilatation - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Tresse + Isolant minéral

Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Tresse + Isolant minéral	

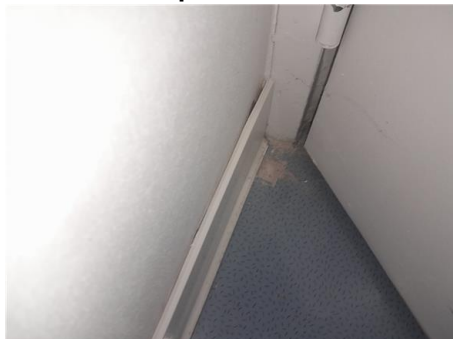
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flochage (beige) ; matériau (blanc) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement - Porte coupe-feu n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Bande coupe-feu sur le pourtour de l'ouvrant	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Bande coupe-feu sur le pourtour de l'ouvrant			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (blanc) (fibreuse) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE		Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle / Revêtement souple			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057
Emplacement :



Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n° :
Colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P058			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - PVC	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / PVC		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P059			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Cloisons placoplâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

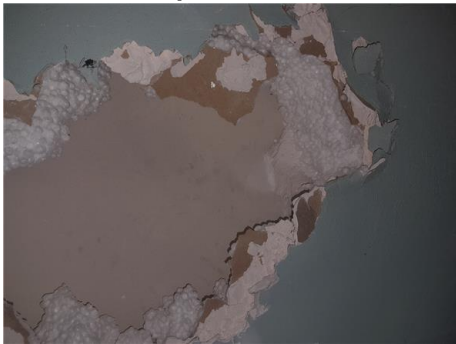
PRELEVEMENT : P060		
<p align="center">Emplacement :</p> 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Cloisons placoplâtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Calicot
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Calicot	Planche de croquis n° :	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P061			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) ; matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°4 - Doublage / murs extérieurs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plot de colle sous isolation polystyrène	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plot de colle sous isolation polystyrène			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P064			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Soins - Fenêtre alu - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Joint mastic de calfeutrement	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Joint mastic de calfeutrement		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type peinture (marron)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P065			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Soins - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de faïence - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de faïence / Faïence		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066		
<p align="center">Emplacement :</p> 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle n°2 - Fenêtre fixe bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Bande vitrière
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Bande vitrière	Planche de croquis n° :	

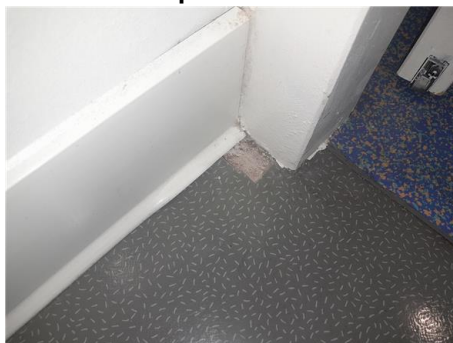
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle n°2 - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de protection murale souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de protection murale souple		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°3 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°3 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante

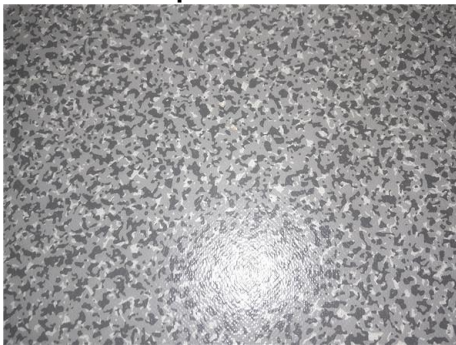
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°3 - Mur béton - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle n°1 - Plafond placoplâtre - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires hand. - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires hand. - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Colle et ragréage	Planche de croquis n° :
-----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires hand. - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P077			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires hand. - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P078			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Linge sale - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle et ragréage / Carrelage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079		
<p align="center">Emplacement :</p> 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Linge sale - Ensemble des plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Colle / Carrelage	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°1 - Cloisons plâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dossiers médicaux - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dossiers médicaux - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Colle et ragréage	Planche de croquis n° :
-----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P083
Emplacement :


Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dossiers médicaux - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Colle / Revêtement souple			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P084			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dossiers médicaux - Cloisons placoplâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Toile de verre peinte		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) (fibreux)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P085			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dossiers médicaux - Cloisons placoplâtre - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Calicot	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Calicot		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

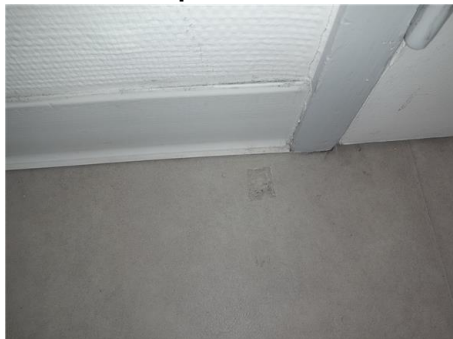
PRELEVEMENT : P086		
<p align="center">Emplacement :</p> 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dossiers médicaux - Murs béton - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit / Toile de verre peinte	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) + (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Dossiers médicaux - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit / Peinture		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau programmation - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle / Revêtement souple		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089
Emplacement :



Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau programmation - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet Colle et ragréage	Planche de croquis n° :
-----------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau programmation - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de protection murale PVC	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de protection murale souple		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type colle (blanc) (fibreuse)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091			
Emplacement : 			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°5 - Murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle de faïence - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de faïence / Faïence		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092		
<p align="center">Emplacement :</p> 		
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°2 - Fenêtre bois - Toutes zones
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Mastic vitrier
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Mastic vitrier	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093			
Emplacement :			
			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Consultation n°2 - Fenêtre métal (oeil de boeuf) - Toutes zones	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Mastic vitrier	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Mastic vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°3 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle / Revêtement souple			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095			
Nom du client HOPITAL DU GIER	Numéro de dossier 74473-148442 Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 LOIRE	Pièce ou local – Composant RDC - Couloir n°3 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur VERNAY Maxime	Date de prélèvement 04/01/2024	Partie de composant Colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

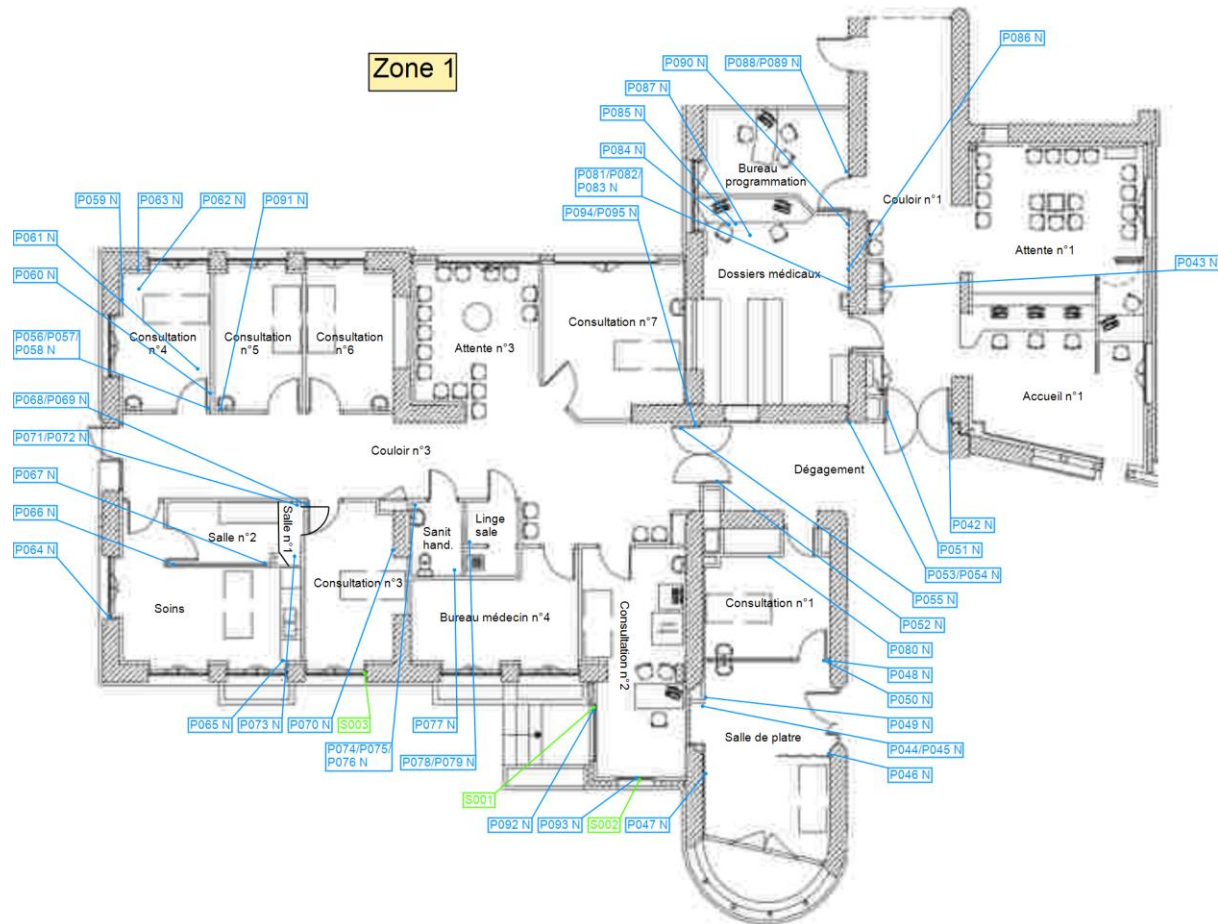
Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/3	N° dossier : 74473-148442	Type : Planche de repérage usuel en plan
---------------------	------------------	---------------------------	--

Client : HOPITAL DU GIER	Version : 0	Adresse : Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND
Intervenant : VERNAY Maxime	Date : 25/01/2024	
Origine du plan : Fourni par le client		

Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDC
---------------	----------------	-------------------



Titre : Croquis N°2		N° planche : 2/3	N° dossier : 74473-148442	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : HOPITAL DU GIER		Version : 0	Adresse : Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO	
Intervenant : VERNAY Maxime		Date : 25/01/2024		
Origine du plan : Fourni par le client			42400 SAINT-CHAMOND	
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : RDC



Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/3	N° dossier : 74473-148442	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : HOPITAL DU GIER	Version : 0	Adresse : Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO	
Intervenant : VERNAY Maxime	Date : 25/01/2024	42400 SAINT-CHAMOND	
Origine du plan : Fourni par le client		Localisation :	
Commentaire :		Lieu / Zone : RDC	



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240101212809



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Maxime VERNAY
4 rue des Draperies
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR

Notre référence : AR-24-HB-003186-01

Numéro de dossier : 24N000554

Référence de dossier :

74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO

42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N000554-001 - Référence P001-RDC - Bureau assistant - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-002 - Référence P002-RDC - Bureau assistant - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-003 - Référence P003-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - PVC, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-004 - Référence P004-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-005 - Référence P005-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-006 - Référence P006-RDC - Bureau assistant - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-007 - Référence P007-RDC - Bureau assistant - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-008 - Référence P008-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-009 - Référence P009-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Doublage / murs extérieurs - Plot de colle sous isolation polystyrène, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-010 - Référence P010-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint mastic de calfeutrement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-011 - Référence P011-RDC - ORTHOP1 - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-012 - Référence P012-RDC - ORTHOP1 - Toutes zones - Murs - Colle de protection PVC, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-013 - Référence P013-RDC - Couloir n°2 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-014 - Référence P014-RDC - Couloir n°2 - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-015 - Référence P015-RDC - Salle technique - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-016 - Référence P016-RDC - Salle technique - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-017 - Référence P017-RDC - Salle technique - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - PVC, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-018 - Référence P018-RDC - Salle technique - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-019 - Référence P019-RDC - Salle technique - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-020 - Référence P020-RDC - Salle technique - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-021 - Référence P021-RDC - Salle technique - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-022 - Référence P022-RDC - Salle technique - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint mastic de calfeutrement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-023 - Référence P023-RDC - Salle technique - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint compribande mousse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-024 - Référence P024-RDC - Anglo/Oct laser - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-025 - Référence P025-RDC - Anglo/Oct laser - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-026 - Référence P026-RDC - Examens n°2 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-027 - Référence P027-RDC - Examens n°3 - Toutes zones - Poteaux béton - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-028 - Référence P028-RDC - Déconta - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-029 - Référence P029-RDC - Déconta - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-030 - Référence P030-RDC - Déconta - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-031 - Référence P031-RDC - Déconta - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-032 - Référence P032-RDC - Déconta - Equipement - Evier inox - Plaque bitumineuse sous évier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-033 - Référence P033-RDC - Matériel - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-034 - Référence P034-RDC - Matériel - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-035 - Référence P035-RDC - Matériel - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-036 - Référence P036-RDC - Matériel - Toutes zones - Poteau béton - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-037 - Référence P037-RDC - Couloir n°2 - Toutes zones - Porte coupe-feu - Bande vitrière sur hublot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-038 - Référence P038-RDC - Couloir n°2 - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-039 - Référence P039-RDC - Couloir n°2 - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint mastic gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-040 - Référence P040-RDC - Couloir n°2 - Toutes zones - Joint de dilatation - Tresse + Isolant minéral, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-041 - Référence P041-RDC - Bureau infirmier - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-042 - Référence P042-RDC - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-043 - Référence P043-RDC - Couloir n°1 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-044 - Référence P044-RDC - Salle de plâtre - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-045 - Référence P045-RDC - Salle de plâtre - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-046 - Référence P046-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-047 - Référence P047-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-048 - Référence P048-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-049 - Référence P049-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-050 - Référence P050-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Fenêtre fixe bois - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-051 - Référence P051-RDC - Dégagement - Toutes zones - Porte coupe-feu n°1 - Bande vitrière sur hublot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-052 - Référence P052-RDC - Dégagement - Toutes zones - Porte coupe-feu n°2 - Bande vitrière sur hublot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-053 - Référence P053-RDC - Dégagement - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint mastic gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-054 - Référence P054-RDC - Dégagement - Toutes zones - Joint de dilatation - Tresse + Isolant minéral, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-055 - Référence P055-RDC - Dégagement - Toutes zones - Porte coupe-feu n°2 - Bande coupe-feu sur le pourtour de l'ouvrant, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-056 - Référence P056-RDC - Consultation n°4 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-057 - Référence P057-RDC - Consultation n°4 - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-058 - Référence P058-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - PVC, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-059 - Référence P059-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-060 - Référence P060-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-061 - Référence P061-RDC - Consultation n°4 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-062 - Référence P062-RDC - Consultation n°4 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-063 - Référence P063-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Doublage / murs extérieurs - Plot de colle sous isolation polystyrène, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-064 - Référence P064-RDC - Soins - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint mastic de calfeutrement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-065 - Référence P065-RDC - Soins - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-066 - Référence P066-RDC - Salle n°2 - Toutes zones - Fenêtre fixe bois - Bande vitrière, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-067 - Référence P067-RDC - Salle n°2 - Toutes zones - Murs - Colle de protection murale souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-068 - Référence P068-RDC - Consultation n°3 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-069 - Référence P069-RDC - Consultation n°3 - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-070 - Référence P070-RDC - Consultation n°3 - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-071 - Référence P071-RDC - Salle n°1 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-072 - Référence P072-RDC - Salle n°1 - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-073 - Référence P073-RDC - Salle n°1 - Plafond - Plafond placoplâtre - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-074 - Référence P074-RDC - Sanitaires hand. - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-075 - Référence P075-RDC - Sanitaires hand. - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-076 - Référence P076-RDC - Sanitaires hand. - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-077 - Référence P077-RDC - Sanitaires hand. - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-078 - Référence *P078-RDC - Linge sale - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-079 - Référence *P079-RDC - Linge sale - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-080 - Référence *P080-RDC - Consultation n°1 - Toutes zones - Cloisons plâtre - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-081 - Référence *P081-RDC - Dossiers médicaux - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-082 - Référence *P082-RDC - Dossiers médicaux - Sol - Plancher - Colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-083 - Référence *P083-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-084 - Référence *P084-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-085 - Référence *P085-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-086 - Référence *P086-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Murs béton - Enduit - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-087 - Référence *P087-RDC - Dossiers médicaux - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-088 - Référence *P088-RDC - Bureau programmation - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24N000554-089 - Référence *P089-RDC - Bureau programmation - Sol - Plancher - Colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N000554-090 - Référence P090-RDC - Bureau programmation - Toutes zones - Murs - Colle de protection murale PVC, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-091 - Référence P091-RDC - Consultation n°5 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-092 - Référence P092-RDC - Consultation n°2 - Toutes zones - Fenêtre bois - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-093 - Référence P093-RDC - Consultation n°2 - Toutes zones - Fenêtre métal (oeil de boeuf) - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-094 - Référence P094-RDC - Couloir n°3 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 24N000554-095 - Référence P095-RDC - Couloir n°3 - Sol - Plancher - Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 1/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N000554-001 - P001-RDC - Bureau assistant - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	24N000554-002 - P002-RDC - Bureau assistant - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page2/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	24N000554-003 - P003-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - PVC	Matériau de type colle (jaune) sur matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	24N000554-004 - P004-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24N000554-005 - P005-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bleu) + (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24N000554-006 - P006-RDC - Bureau assistant - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / S4GX *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	24N000554-007 - P007-RDC - Bureau assistant - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page3/29
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
 Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
 Date d'analyse : 15/01/2024
 Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
 HOPITAL DU GIER
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	24N000554-008 - P008-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24N000554-009 - P009-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Doublage / murs extérieurs - Plot de colle sous isolation polystyrène	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	24N000554-010 - P010-RDC - Bureau assistant - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint mastic de calfeutrement	Matériau souple de type joint (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page4/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24N000554-011 - P011-RDC - ORTHOP - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	24N000554-012 - P012-RDC - ORTHOP - Toutes zones - Murs - Colle de protection PVC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (beige)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24N000554-013 - P013-RDC - Couloir n° - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	24N000554-014 - P014-RDC - Couloir n° - Sol - Plancher - Colle et ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page5/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	24N000554-015 - P015-RDC - Salle technique - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	24N000554-016 - P016-RDC - Salle technique - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	24N000554-017 - P017-RDC - Salle technique - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - PVC					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 6/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) (fibreuse)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	24N000554-018 - P018-RDC - Salle technique - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) (fibreuse)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	24N000554-019 - P019-RDC - Salle technique - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	24N000554-020 - P020-RDC - Salle technique - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	24N000554-021 - P021-RDC - Salle technique - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 7/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	24N000554-022 - P022-RDC - Salle technique - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint mastic de calfeutrement	Matériau souple de type joint (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (2)	24N000554-023 - P023-RDC - Salle technique - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint comprimé mousse	Matériau de type mousse (gris)(ii)	MET / S4GX *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24N000554-024 - P024-RDC - Angio/Oct laser - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	24N000554-025 - P025-RDC - Angio/Oct laser - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page8/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	24N000554-026 - P026-RDC - Examens n°2 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	24N000554-027 - P027-RDC - Examens n°3 - Toutes zones - Poteaux béton - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) ; matériau de type peinture (beige) + (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	24N000554-028 - P028-RDC - Déconta - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	24N000554-029 - P029-RDC - Déconta - Sol - Plancher - Colle et ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page9/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	24N000554-030 - P030-RDC - Déconta - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	24N000554-031 - P031-RDC - Déconta - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	24N000554-032 - P032-RDC - Déconta - Equipement - Evier inox - Plaque bitumineuse sous évier	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	24N000554-033 - P033-RDC - Matériel - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page10/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	24N000554-034 - P034-RDC - Matériel - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	24N000554-035 - P035-RDC - Matériel - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 11/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	24N000554-036 - P036-RDC - Matériau - Toutes zones - Poteau béton - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)(ii)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037 (2)	24N000554-037 - P037-RDC - Couloir n° - Toutes zones - Porte coupe-feu - Bande vitrière sur hublot	Matériau dur (blanc) (fibreuse) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	24N000554-038 - P038-RDC - Couloir n° - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (rose) (fibreuse)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	24N000554-039 - P039-RDC - Couloir n° - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint mastic gris					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 12/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	24N000554-040 - P040-RDC - Couloir n°. - Toutes zones - Joint de dilatation - Tresse + Isolant minéral	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (blanc) (fibreux)	MET / STX5 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	24N000554-041 - P041-RDC - Bureau infirmier - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	24N000554-042 - P042-RDC - Couloir n° - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	24N000554-043 - P043-RDC - Couloir n° - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page13/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	24N000554-044 - P044-RDC - Salle de plâtre - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / H3WZ *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	24N000554-045 - P045-RDC - Salle de plâtre - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	24N000554-046 - P046-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page14/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (vert) + (beige)(ii)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	24N000554-047 - P047-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (blanc)(ii)	MET / H3WZ *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	24N000554-048 - P048-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	24N000554-049 - P049-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces	MET / S4GX *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	24N000554-050 - P050-RDC - Salle de plâtre - Toutes zones - Fenêtre fixe bois - Mastic vitrier					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page15/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type mastic (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051 (2)	24N000554-051 - P051-RDC - Dégagement - Toutes zones - Porte coupe-feu n°1 - Bande vitrière sur hublot	Matériau de type mousse (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052 (2)	24N000554-052 - P052-RDC - Dégagement - Toutes zones - Porte coupe-feu n°2 - Bande vitrière sur hublot	Matériau de type mousse (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	24N000554-053 - P053-RDC - Dégagement - Toutes zones - Joint de dilatation - Joint mastic gris	Matériau souple de type joint (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 16/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	24N000554-054 - P054-RDC - Dégagement - Toutes zones - Joint de dilatation - Tresse + Isolant minéral	Matériau friable fibreux de type floccage (beige) ; matériau (blanc) (fibreux)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	24N000554-055 - P055-RDC - Dégagement - Toutes zones - Porte coupe-feu n°2 - Bande coupe-feu sur le pourtour de l'ouvrant	Matériau dur (blanc) (fibreux) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	24N000554-056 - P056-RDC - Consultation n°4 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 17/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	24N000554-057 - P057-RDC - Consultation n°4 - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	24N000554-058 - P058-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - PVC	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	24N000554-059 - P059-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (vert)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	24N000554-060 - P060-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 18/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	24N000554-061 - P061-RDC - Consultation n°4 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	24N000554-062 - P062-RDC - Consultation n°4 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) ; matériau de type peinture (vert)	MET / Y5BF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	24N000554-063 - P063-RDC - Consultation n°4 - Toutes zones - Doublage / murs extérieurs - Plot de colle sous isolation polystyrène	Matériau de type colle (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / Y5BF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	24N000554-064 - P064-RDC - Soins - Toutes zones - Fenêtre alu - Joint mastic de calfeutrement	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type peinture (marron)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 19/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	24N000554-065 - P065-RDC - Soins - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert) en traces	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	24N000554-066 - P066-RDC - Salle n°2 - Toutes zones - Fenêtre fixe bois - Bande vitrière	Matériau de type mousse (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	24N000554-067 - P067-RDC - Salle n°2 - Toutes zones - Murs - Colle de protection murale souple	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	24N000554-068 - P068-RDC - Consultation n°3 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / Y5BF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	24N000554-069 - P069-RDC - Consultation n°3 - Sol - Plancher - Colle et ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 20/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	24N000554-070 - P070-RDC - Consultation n°3 - Toutes zones - Mur béton - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / Y5BF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	24N000554-071 - P071-RDC - Salle n°1 - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)(iii)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	24N000554-072 - P072-RDC - Salle n°1 - Sol - Plancher - Colle et ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 21/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	24N000554-073 - P073-RDC - Salle n°1 - Plafond - Plafond placoplâtre - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	24N000554-074 - P074-RDC - Sanitaires hand. - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	24N000554-075 - P075-RDC - Sanitaires hand. - Sol - Plancher - Colle et ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 22/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	24N000554-076 - P076-RDC - Sanitaires hand. - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	24N000554-077 - P077-RDC - Sanitaires hand. - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	24N000554-078 - P078-RDC - Linge sale - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 23/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	24N000554-079 - P079-RDC - Linge sale - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (vert)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	24N000554-080 - P080-RDC - Consultation n°1 - Toutes zones - Cloisons plâtre - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres) ; matériau de type peinture (blanc)(ii)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	24N000554-081 - P081-RDC - Dossiers médicaux - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page24/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client:74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND -
HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	24N000554-082 - P082-RDC - Dossiers médicaux - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	24N000554-083 - P083-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 25/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	24N000554-084 - P084-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) (fibreuse)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	24N000554-085 - P085-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Cloisons placoplâtre - Calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	24N000554-086 - P086-RDC - Dossiers médicaux - Toutes zones - Murs béton - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) + (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	24N000554-087 - P087-RDC - Dossiers médicaux - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	24N000554-088 - P088-RDC - Bureau programmation - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 26/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	24N000554-089 - P089-RDC - Bureau programmation - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	24N000554-090 - P090-RDC - Bureau programmation - Toute: zones - Murs - Colle de protection murale PVC	Matériau de type colle (blanc) (fibreuse)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 27/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	24N000554-091 - P091-RDC - Consultation n°5 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	24N000554-092 - P092-RDC - Consultation n°2 - Toutes zones - Fenêtre bois - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093 (2)	24N000554-093 - P093-RDC - Consultation n°2 - Toutes zones - Fenêtre métal (oeil de boeuf) - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	24N000554-094 - P094-RDC - Couloir n° - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / E4VC *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 28/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)(iii)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	24N000554-095 - P095-RDC - Couloir n° - Sol - Plancher - Colle et ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / E4VC	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 23 50 15 85 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-001093-01 Date d'émission de rapport : 17/01/2024 8:25 Page 29/29
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE000278 Référence de suivi du dossier N° : 24N000554
Reçu au laboratoire le : 10/01/2024 Date de réception : 09/01/2024
Date d'analyse : 15/01/2024
Référence dossier Client: 74473-148442 A - Etablissement de santé 18 rue VICOR HUGO 42400 SAINT-CHAMOND - HOPITAL DU GIER
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRIEZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

VERNAY Maxime
sous le numéro 19-1889

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 09/07/2020 | Validité : 08/07/2027 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 09/07/2020 | Validité : 08/07/2027 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 15/11/2019 | Validité : 14/11/2024 |
| | Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 09/10/2019 | Validité : 08/10/2024 |
| | Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 09/10/2019 | Validité : 08/10/2024 |
| | Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 09/10/2019 | Validité : 08/10/2024 |
| | <i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i> | | |
| | Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 15/11/2019 | Validité : 14/11/2024 |
| | Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009 | | |



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport