

## DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Désignation du bien : CENTRE HOSPITALIER  
: Locaux « ambulatoire » au 1<sup>er</sup> étage et locaux « endoscopie et médecine D »  
au 3<sup>ème</sup> étage  
19 rue Victor Hugo – BP 168 – 42403 SAINT CHAMOND

Propriétaire /  
Donneur d'ordre : CENTRE HOSPITALIER  
19 rue Victor Hugo – BP 168 – 42403 SAINT CHAMOND

Objet de la mission : Diagnostic de la présence de plomb dans des revêtements avant travaux.  
: Contrôles d'empoussièrement surfacique sur le sol visant à rechercher la  
présence de plomb avant travaux.

Référentiel : ♦ Code du Travail : articles L. 230-2 et L. 235-1, articles R. 231-56 et  
R. 231-56-1  
: ♦ Seuil de concentration de plomb défini par l'arrêté du 12 juillet 1999 :  
Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures

Date de la visite : 1<sup>er</sup> mars 2006


Date d'émission du  
rapport : 14 mars 2006

Intervenant(s)  
habilité(s) : Christian CHEVALIER

Références de  
l'analyseur de plomb : Analyseur NITON XL 309  
: Numéro de série 2435 NR 1385  
Source n°2435 MD196

*Pour NORISKO CONSTRUCTION, le technicien  
du Bâtiment*

**Christian CHEVALIER (intervenant habilité)**

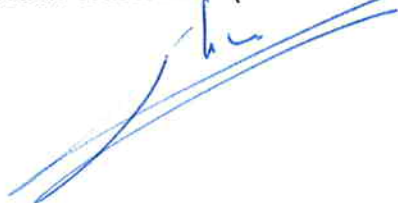

*Ce rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.*



## 1. CONCLUSIONS

**Il n'a pas été relevé de plomb dans les revêtements examinés à une teneur supérieure à 1 mg / cm<sup>2</sup>.**

**Ce rapport de diagnostic (dans son intégralité) doit être communiqué à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.**

## 2. CONDITIONS DE REALISATION

### Diagnostic de la présence de plomb dans les revêtements :

**Champ de la recherche** Locaux « ambulatoire » au 1<sup>er</sup> étage et locaux « endoscopie et médecine D » au 3<sup>ème</sup> étage.

#### **Supports examinés**

Unité de diagnostic du bâtiment : un ou plusieurs éléments de construction considérés comme une même unité à analyser (par exemple une porte et son huisserie, l'ensemble des plinthes d'une pièce, une paroi murale...). Ne peuvent pas être groupés dans une même unité de diagnostic des éléments de construction ayant des substrats différents, les côtés intérieur et extérieur d'un élément (portes, fenêtres) ainsi que des éléments de construction appartenant à des locaux différents même contigus.

Sont visées toutes les surfaces (y compris celles recouvertes d'un matériau mince) comportant un revêtement.

Compte-tenu des travaux envisagés, les éléments suivants seront examinés :

- ◆ murs intérieurs
- ◆ radiateurs
- ◆ plinthes
- ◆ plafonds
- ◆ embrasures
- ◆ allèges
- ◆ portes
- ◆ murs extérieurs

Nota : Présence de fenêtres en PVC et en aluminium / de plinthes en PVC

#### **Mesures en fluorescence X :**

Au moins deux mesures sont réalisées par unité de diagnostic. Toutefois, une seule mesure peut suffire sur une unité de diagnostic si elle est positive.

Les résultats sont exprimés en milligrammes par cm<sup>2</sup>. Un revêtement est déclaré positif lorsque sa teneur en plomb est supérieure ou égale à 1 mg / cm<sup>2</sup>.



### 3. RESULTATS DETAILES

XLNo	niveau	Bâtiment	pièce	élément	face	support	revêtement	état	étendue dégradation (m²)	accessibilité au plomb	indice profond, plomb	résultat	mesure (mg pb/cm²)
			Shutter C								0,0	...	NA
1			Vérification étalonnage								1.1	POS	1,22
	Locaux "endoscopie et médecine D" au 3ème étage (Nota: fenêtres PVC et alu / Plinthes PVC)												
2	3ème étage	Principal	Local P1	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
3	3ème étage	Principal	Local P1	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
4	3ème étage	Principal	Local P1	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
5	3ème étage	Principal	Local P1	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,17
6	3ème étage	Principal	Local P1	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,11
7	3ème étage	Principal	Local P1	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
8	3ème étage	Principal	Local P1	Plafond	D	béton	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
9	3ème étage	Principal	Local P2	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
10	3ème étage	Principal	Local P2	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
11	3ème étage	Principal	Local P2	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
12	3ème étage	Principal	Local P2	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,18
13	3ème étage	Principal	Local P2	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
14	3ème étage	Principal	Local P2	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
15	3ème étage	Principal	Local P2	Plafond	D	béton	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
16	3ème étage	Principal	Local P3 technique	porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
17	3ème étage	Principal	Local P3 technique	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
18	3ème étage	Principal	Local P3 technique	mur	A/B/C/D	béton	brut	bon état			1,0	NEG	0,00
19	3ème étage	Principal	Local P3 technique	Plafond	D	béton	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
20	3ème étage	Principal	Couloir	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
21	3ème étage	Principal	Couloir	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
22	3ème étage	Principal	Couloir	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
23	3ème étage	Principal	Couloir	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,03
24	3ème étage	Principal	Couloir	Plafond	D	béton	brut	bon état			1,0	NEG	0,00
25	3ème étage	Principal	Local P4	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
26	3ème étage	Principal	Local P4	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
27	3ème étage	Principal	Local P4	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
28	3ème étage	Principal	Local P4	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
29	3ème étage	Principal	Local P4	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
30	3ème étage	Principal	Local P4	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
31	3ème étage	Principal	Local P5	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
32	3ème étage	Principal	Local P5	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
33	3ème étage	Principal	Local P5	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
34	3ème étage	Principal	Local P5	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
35	3ème étage	Principal	Local P5	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
36	3ème étage	Principal	Local P5	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
37	3ème étage	Principal	Couloir	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
38	3ème étage	Principal	Couloir	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
39	3ème étage	Principal	Couloir	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
40	3ème étage	Principal	Couloir	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
41	3ème étage	Principal	Couloir	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1,0	NEG	0,00
42	3ème étage	Principal	Local P6	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
43	3ème étage	Principal	Local P6	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,03
44	3ème étage	Principal	Local P6	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
45	3ème étage	Principal	Local P6	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
46	3ème étage	Principal	Local P6	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
47	3ème étage	Principal	Local P6	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
48	3ème étage	Principal	Local P6	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1,0	NEG	0,00
49	3ème étage	Principal	Local P7	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
50	3ème étage	Principal	Local P7	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
51	3ème étage	Principal	Local P7	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
52	3ème étage	Principal	Local P7	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,03
53	3ème étage	Principal	Local P7	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
54	3ème étage	Principal	Local P7	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
55	3ème étage	Principal	Local P7	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1,0	NEG	0,03
56	3ème étage	Principal	Local P8	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
57	3ème étage	Principal	Local P8	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,03
58	3ème étage	Principal	Local P8	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
59	3ème étage	Principal	Local P8	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
60	3ème étage	Principal	Local P8	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
61	3ème étage	Principal	Local P8	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
62	3ème étage	Principal	Local P9	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
63	3ème étage	Principal	Local P9	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
64	3ème étage	Principal	Local P9	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
65	3ème étage	Principal	Local P9	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,01
66	3ème étage	Principal	Local P9	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,02
67	3ème étage	Principal	Local P9	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00
68	3ème étage	Principal	Local P9	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1,0	NEG	0,01
69	3ème étage	Principal	Local P10	porte	D	bois	peinture	bon état			1,0	NEG	0,00





XLNo	niveau	Bâtiment	pièce	élément	face	soutpport	revêtement	état	étendue dégradation (m²)	accessibilité au plomb	indice profond. plomb	résultat	mesure (mg pb/cm²)
	Locaux "endoscopie et médecine D" au 3ème étage (Nota: fenêtres PVC et alu / Plinthes PVC)												
70	3ème étage	Principal	Local P10	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
71	3ème étage	Principal	Local P10	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
72	3ème étage	Principal	Local P10	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
73	3ème étage	Principal	Local P10	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
74	3ème étage	Principal	Local P10	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
75	3ème étage	Principal	Local P11	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
76	3ème étage	Principal	Local P11	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
77	3ème étage	Principal	Local P11	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
78	3ème étage	Principal	Local P11	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
79	3ème étage	Principal	Local P11	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
80	3ème étage	Principal	Local P11	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
81	3ème étage	Principal	Local P12	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
82	3ème étage	Principal	Local P12	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
83	3ème étage	Principal	Local P12	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
84	3ème étage	Principal	Local P12	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
85	3ème étage	Principal	Local P12	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
86	3ème étage	Principal	Local P12	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
87	3ème étage	Principal	Local P13	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
88	3ème étage	Principal	Local P13	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
89	3ème étage	Principal	Local P13	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
90	3ème étage	Principal	Local P13	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
91	3ème étage	Principal	Local P13	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
92	3ème étage	Principal	Local P13	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
93	3ème étage	Principal	Local P13	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
94	3ème étage	Principal	Local P13	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
95	3ème étage	Principal	Local P13	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
96	3ème étage	Principal	Local P13	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
97	3ème étage	Principal	Local P13	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
98	3ème étage	Principal	Local P13	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
99	3ème étage	Principal	Local P13	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.00
100	3ème étage	Principal	Local P14	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
101	3ème étage	Principal	Local P14	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
102	3ème étage	Principal	Local P14	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
103	3ème étage	Principal	Local P14	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
104	3ème étage	Principal	Local P14	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
105	3ème étage	Principal	Local P14	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
106	3ème étage	Principal	Couloir	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
107	3ème étage	Principal	Couloir	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
108	3ème étage	Principal	Couloir	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
109	3ème étage	Principal	Couloir	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.5	NEG	0.02
110	3ème étage	Principal	Couloir	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.00
111	3ème étage	Principal	Toiture-terrasse	mur extérieur		crépi	peinture	bon état			1.7	NEG	0.07
112	3ème étage	Principal	Local P15	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
113	3ème étage	Principal	Local P15	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
114	3ème étage	Principal	Local P15	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
115	3ème étage	Principal	Local P15	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
116	3ème étage	Principal	Local P15	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.05
117	3ème étage	Principal	Local P15	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
118	3ème étage	Principal	Local P16	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
119	3ème étage	Principal	Local P16	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
120	3ème étage	Principal	Local P16	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
121	3ème étage	Principal	Local P16	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.5	NEG	0.00
122	3ème étage	Principal	Local P16	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
123	3ème étage	Principal	Local P16	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
124	3ème étage	Principal	Local P17	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
125	3ème étage	Principal	Local P17	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
126	3ème étage	Principal	Local P17	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.05
127	3ème étage	Principal	Local P17	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
128	3ème étage	Principal	Local P17	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
129	3ème étage	Principal	Local P17	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
130	3ème étage	Principal	Local P18	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
131	3ème étage	Principal	Local P18	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
132	3ème étage	Principal	Local P18	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
133	3ème étage	Principal	Local P18	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
134	3ème étage	Principal	Local P18	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
135	3ème étage	Principal	Local P18	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.5	NEG	0.02
136	3ème étage	Principal	Local P19	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
137	3ème étage	Principal	Local P19	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
138	3ème étage	Principal	Local P19	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
139	3ème étage	Principal	Local P19	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00



XLNo	niveau	Bâtiment	pièce	élément	face	souterr	revêtement	état	étendue dégradation (m²)	accessibilité au plomb	indice profond. plomb	résultat	mesure (mg pb/cm²)
Locaux "endoscopie et médecine D" au 3ème étage (Nota: fenêtres PVC et alu / Plinthes PVC)													
140	3ème étage	Principal	Local P19	mur	C	plâtre	peinture	bon état			2.0	NEG	0.02
141	3ème étage	Principal	Local P19	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
142	3ème étage	Principal	Local P20	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
143	3ème étage	Principal	Local P20	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
144	3ème étage	Principal	Local P20	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
145	3ème étage	Principal	Local P20	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
146	3ème étage	Principal	Local P20	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
147	3ème étage	Principal	Local P20	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.5	NEG	0.02
148	3ème étage	Principal	Local P21	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
149	3ème étage	Principal	Local P21	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
150	3ème étage	Principal	Local P21	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.1	NEG	0.00
151	3ème étage	Principal	Local P21	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
152	3ème étage	Principal	Local P21	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
153	3ème étage	Principal	Local P21	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
154	3ème étage	Principal	Local P22	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
155	3ème étage	Principal	Local P22	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
156	3ème étage	Principal	Local P22	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
157	3ème étage	Principal	Local P22	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
158	3ème étage	Principal	Local P22	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.1	NEG	0.02
159	3ème étage	Principal	Local P22	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
160	3ème étage	Principal	Local P23	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
161	3ème étage	Principal	Local P23	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
162	3ème étage	Principal	Local P23	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
163	3ème étage	Principal	Local P23	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
164	3ème étage	Principal	Local P23	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
165	3ème étage	Principal	Local P23	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
166	3ème étage	Principal	Local P23	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.00
167	3ème étage	Principal	Local P24	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
168	3ème étage	Principal	Local P24	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
169	3ème étage	Principal	Local P24	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
170	3ème étage	Principal	Local P24	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.1	NEG	0.02
171	3ème étage	Principal	Local P24	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
172	3ème étage	Principal	Local P24	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
173	3ème étage	Principal	Local P25	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
174	3ème étage	Principal	Local P25	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
175	3ème étage	Principal	Local P25	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
176	3ème étage	Principal	Local P25	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
177	3ème étage	Principal	Local P25	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
178	3ème étage	Principal	Local P25	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
179	3ème étage	Principal	Local P26	porte	D	bois	peinture	bon état			1.1	NEG	0.00
180	3ème étage	Principal	Local P26	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
181	3ème étage	Principal	Local P26	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
182	3ème étage	Principal	Local P26	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
183	3ème étage	Principal	Local P26	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
184	3ème étage	Principal	Local P26	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
185	3ème étage	Principal	Local P27	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
186	3ème étage	Principal	Local P27	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.1	NEG	0.00
187	3ème étage	Principal	Local P27	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
188	3ème étage	Principal	Local P27	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
189	3ème étage	Principal	Local P27	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
190	3ème étage	Principal	Local P27	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
191	3ème étage	Principal	Local P28	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
192	3ème étage	Principal	Local P28	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
193	3ème étage	Principal	Local P28	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
194	3ème étage	Principal	Local P28	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
195	3ème étage	Principal	Local P28	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.1	NEG	0.00
196	3ème étage	Principal	Local P28	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
197	3ème étage	Principal	Local P30	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
198	3ème étage	Principal	Local P30	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
199	3ème étage	Principal	Local P30	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
200	3ème étage	Principal	Local P30	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
201	3ème étage	Principal	Local P30	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
202	3ème étage	Principal	Local P30	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
203	3ème étage	Principal	Local P31	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
204	3ème étage	Principal	Local P31	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
205	3ème étage	Principal	Local P31	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.1	NEG	0.00
206	3ème étage	Principal	Local P31	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
207	3ème étage	Principal	Local P31	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
208	3ème étage	Principal	Local P31	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
209	3ème étage	Principal	Local P32	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00





XLNo	niveau	Bâtiment	pièce	élément	face	soutènement	revêtement	état	étendue de dégradation (m²)	accessibilité au plomb	indice profond. plomb	résultat	mesure (mg pb/cm²)
Locaux "endoscopie et médecine D" au 3ème étage (Nota: fenêtres PVC et alu / Plinthes PVC)													
210	3ème étage	Principal	Local P32	mur	A/B/C/D	placo-plâtre	brut	bon état			1.0	NEG	0.01
211	3ème étage	Principal	Local P32	Plafond	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.00
212	3ème étage	Principal	Local P33	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
213	3ème étage	Principal	Local P33	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
214	3ème étage	Principal	Local P33	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
215	3ème étage	Principal	Local P33	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
216	3ème étage	Principal	Local P33	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.01
217	3ème étage	Principal	Local P34	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
218	3ème étage	Principal	Local P34	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
219	3ème étage	Principal	Local P34	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
220	3ème étage	Principal	Local P34	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
221	3ème étage	Principal	Local P34	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
222	3ème étage	Principal	Local P34	mur	D	plâtre	peinture	bon état			2.2	NEG	0.14
223	3ème étage	Principal	Local P34	porte-fenêtre	B	bois	peinture	écaillé			2.9	NEG	0.18
224	3ème étage	Principal	Local P34	housse porte-fenêtre	B	bois	peinture	écaillé			5.0	NEG	0.39
225	3ème étage	Principal	Local P34	embrasure porte-fenêtre	B	plâtre	peinture	écaillé			2.9	NEG	0.18
226	3ème étage	Principal	Local P34	embrasure porte-fenêtre	B	plâtre	peinture	écaillé			2.9	NEG	0.18
227	3ème étage	Principal	Local P34	plinthe	B	bois	peinture	écaillé			2.9	NEG	0.18
228	3ème étage	Principal	Local P34	Embrasure fenêtre	C1	plâtre	peinture	écaillé			10	NEG	0.49
229	3ème étage	Principal	Local P34	Allège fenêtre	C1	plâtre	peinture	écaillé			4.1	NEG	0.00
230	3ème étage	Principal	Local P34	Embrasure fenêtre	C2	plâtre	peinture	écaillé			5.3	NEG	0.28
231	3ème étage	Principal	Local P34	Allège fenêtre	C2	plâtre	peinture	écaillé			5.2	NEG	0.35
232	3ème étage	Principal	Local P34	Embrasure fenêtre	C3	plâtre	peinture	écaillé			4.9	NEG	0.25
233	3ème étage	Principal	Local P34	Allège fenêtre	C3	plâtre	peinture	écaillé			5.3	NEG	0.28
234	3ème étage	Principal	Local P34	Embrasure fenêtre	C4	plâtre	peinture	écaillé			5.5	NEG	0.29
235	3ème étage	Principal	Local P34	Allège fenêtre	C4	plâtre	peinture	écaillé			6.1	NEG	0.27
236	3ème étage	Principal	Local P34	radiateur	C	fonte	peinture	bon état			10	NEG	0.36
237	3ème étage	Principal	Local P34	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.00
238	3ème étage	Principal	Toiture-terrasse	Mur extérieur		béton	brut	bon état			1.3	NEG	0.11
Locaux "ambulatoire" au 1er étage (Nota: fenêtres PVC et alu / Plinthes PVC)													
239	1er étage	Principal	Couloir	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
240	1er étage	Principal	Couloir	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
241	1er étage	Principal	Couloir	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
242	1er étage	Principal	Couloir	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
243	1er étage	Principal	Couloir	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.4	NEG	0.00
244	1er étage	Principal	Local P36	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
245	1er étage	Principal	Local P36	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
246	1er étage	Principal	Local P36	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
247	1er étage	Principal	Local P36	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
248	1er étage	Principal	Local P36	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
249	1er étage	Principal	Local P36	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.03
250	1er étage	Principal	Local P36	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.5	NEG	0.00
251	1er étage	Principal	Local P37	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
252	1er étage	Principal	Local P37	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
253	1er étage	Principal	Local P37	mur	A	plâtre	peinture	bon état			2.0	NEG	0.01
254	1er étage	Principal	Local P37	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
255	1er étage	Principal	Local P37	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
256	1er étage	Principal	Local P37	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
257	1er étage	Principal	Local P38	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
258	1er étage	Principal	Local P38	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.5	NEG	0.00
259	1er étage	Principal	Local P38	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
260	1er étage	Principal	Local P38	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
261	1er étage	Principal	Local P38	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
262	1er étage	Principal	Local P38	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
263	1er étage	Principal	Local P39	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
264	1er étage	Principal	Local P39	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.03
265	1er étage	Principal	Local P39	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
266	1er étage	Principal	Local P39	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
267	1er étage	Principal	Local P39	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
268	1er étage	Principal	Local P39	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
269	1er étage	Principal	Local P40	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
270	1er étage	Principal	Local P40	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
271	1er étage	Principal	Local P40	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
272	1er étage	Principal	Local P40	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
273	1er étage	Principal	Local P40	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
274	1er étage	Principal	Local P40	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
275	1er étage	Principal	Local P40	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.01
276	1er étage	Principal	Local P41	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
277	1er étage	Principal	Local P41	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.03
278	1er étage	Principal	Local P41	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00



XLNo	niveau	Bâtiment	pièce	élément	face	soutien	revêtement	état	étendue dégradation (m <sup>2</sup> )	accessibilité au plomb	indice profond. plomb	résultat	mesure (mg pb/cm <sup>2</sup> )
Locaux "ambulatoire" au 1er étage (Nota: fenêtres PVC et alu / Plinthes PVC)													
279	1er étage	Principal	Local P41	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
280	1er étage	Principal	Local P41	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
281	1er étage	Principal	Local P41	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.01
282	1er étage	Principal	Local P41	Plafond / Plénum	D	béton	brut	bon état			1.0	NEG	0.00
283	1er étage	Principal	Local P43	porte	D	bois	peinture	bon état			1.0	NEG	0.03
284	1er étage	Principal	Local P43	bâti porte	D	métal	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
285	1er étage	Principal	Local P43	mur	A	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
286	1er étage	Principal	Local P43	mur	B	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.00
287	1er étage	Principal	Local P43	mur	C	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.02
288	1er étage	Principal	Local P43	mur	D	plâtre	peinture	bon état			1.0	NEG	0.03