



APAVE  
AGENCE D'AUXERRE  
PARC TECHNOLOGIQUE D'ACTIVITE  
CHEMIN DE LA CHAPELLE  
89470 MONÉTEAU  
N° SIRET : 90386907100345

DONNEUR D'ORDRE  
APAVE DIAGNOSTICS  
57070 METZ  
CONTACT :



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **2711303.1 AMIANTE**  
Numéro de contrat : **C25063234**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T250638439**  
Date : **04/04/2025**

Lieu d'intervention :  
**A405635001**

**137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN  
MOET  
51200 EPERNAY**

Destinataire rapport :  
**APAVE DIAGNOSTICS**

Date d'intervention :  
Du **03/04/2025** au **03/04/2025**

Intervenant : **Monsieur Alban GOUILLARDON**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
**Nombre de pages total du document : 63 pages**

# 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY	Numéro de Lot :	Non communiqué
Étage :		Référence Cadastre :	
Bâtiment :		Date du Permis de Construire :	
Nature du bâtiment :	Bâtiment		
Cat. du bâtiment :			

## 1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	APAVE DIAGNOSTICS	Nom :	CH EPERNAY
Adresse :	57070 METZ	Adresse :	137 rue de l'hôpital Auban Moet 51200 Epernay

## 1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	GOUILLARDON Alban	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
N° certification :	CPDI5286	Adresse laboratoire :	75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze
Date d'obtention :	16/03/2020	Numéro d'accréditation :	1-5922
Organisme :	ICERT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
Adresse :	Parc d'affaires, Espace Performance, Bâtiment K 35760 SAINT-GRÉGOIRE	Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande :	26/03/2025	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Accompagnateur :	Aucun	Date de validité :	31/12/2025

## 1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : //

Nature des travaux envisagés : Se référer au bon d'intervention annexé au rapport

## 1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## SOMMAIRE :

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>2</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	2
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....	2
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	4
<b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>	<b>6</b>
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	6
<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>	<b>6</b>
OBJECTIF .....	6
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
<b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>	<b>8</b>
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	8
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	8
<b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>	<b>8</b>
<b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>	<b>8</b>
<b>PRECONISATIONS .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXE CROQUIS.....</b>	<b>10</b>
<b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>	<b>40</b>
<b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....</b>	<b>53</b>
<b>ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE .....</b>	<b>54</b>
<b>ANNEXE AUTRES DOCUMENTS.....</b>	<b>56</b>
<b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>	<b>59</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>60</b>
<b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>	<b>62</b>

## 2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

### 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Façades et toiture	Porte	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P002)	S002	//

### 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Façades et toiture	Sol	Dalle	Résultat d'analyse (P005)	S005	//
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P007)	S007	//
		Crépi n°2	Crépi extérieur	Résultat d'analyse (P018)	S018	//
		Bitumineux	Bitumineux	Résultat d'analyse (P023)	S023	//
		Bitumineux	Bitumineux	Résultat d'analyse (P024)	S024	//
		Bitumineux	Isolant	Résultat d'analyse (P025)	S025	//
		Etanchéité de toiture terrasse	Membrane	Résultat d'analyse (P026)	S026	//
		Etanchéité de toiture terrasse	Paxalu	Résultat d'analyse (P027)	S027	//
		Sol	Ciment	Résultat d'analyse (P003)	S003	//
		Carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P004)	S004	//
		Cloisons	Peinture	Résultat d'analyse (P006)	S006	//
		Crépi	Crépi extérieur	Résultat d'analyse (P017)	S017	//
RDC	1	Murs	Calicots	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S042	Z001
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S043	Z003
		Carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S044	Z002
		Sol	Dalle	Résultat d'analyse	S045	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P009 - idem)		
RDC	2	Carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z002
		Sol	Dalle	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z004
		Murs	Calicots	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S028	Z001
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S029	Z003
RDC	3	Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z003
		Carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S040	Z002
		Sol	Dalle	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S041	Z004
		Murs	Calicots	Résultat d'analyse (P016)	S016	Z001
RDC	4	Murs	Platre	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z005
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S030	Z001
		Carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S038	Z002
		Sol	Dalle	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S039	Z004
RDC	6	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P012)	S012	//
		Murs	Platre	Résultat d'analyse (P013)	S013	Z005
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P014)	S014	//
		Faïence n°2	Colle	Résultat d'analyse (P015)	S015	Z006
RDC	7	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z007
		Faïence n°2	Colle	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S031	Z006
		Carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S033	Z002
		Sol	Dalle	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S034	Z004
		Murs	Calicots	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S035	Z001
RDC	8	Faïence	Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S032	Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	9	Murs	Calicots	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S036	Z001
		Sol	Dalle	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S037	Z004
		Faux-plafond	Dalle	Résultat d'analyse (P019)	S019	Z003
		Sol	Dalle	Résultat d'analyse (P022)	S022	Z004
		Murs	Calicots	Résultat d'analyse (P020)	S020	Z001
		Carrelage	Colle	Résultat d'analyse (P021)	S021	Z002

### 3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

#### 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

#### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

### 4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

#### 4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

#### 4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,  
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

#### 4.3 Conditions de réalisation du repérage

**Date(s) et nature des visites sur site**

Date(s) de la ou des visites	Objet
03/04/2025	Repérage amiante avant-travaux

**Documents remis :**

Titre	Auteur / Société
Bon d'intervention	CH Reims

**Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020** : Les sondages ne sont pas représentés sur la cartographie

**Conditions du repérage** : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur** : Néant

**Commentaire** : Néant

## 5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

### 5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :  
 Nature des travaux envisagés :

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

### 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

**Périmètre de repérage** : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Extérieur	Façades et toiture	OUI	//
RDC	1	OUI	//
RDC	2	OUI	//
RDC	3	OUI	//
RDC	4	OUI	//
RDC	5	OUI	//
RDC	6	OUI	//
RDC	7	OUI	//
RDC	8	OUI	//
RDC	9	OUI	//

**Programme de repérage** : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

## 6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

**Rapports précédents** :  
 Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

## 7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.



En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

### ANNEXE CROQUIS



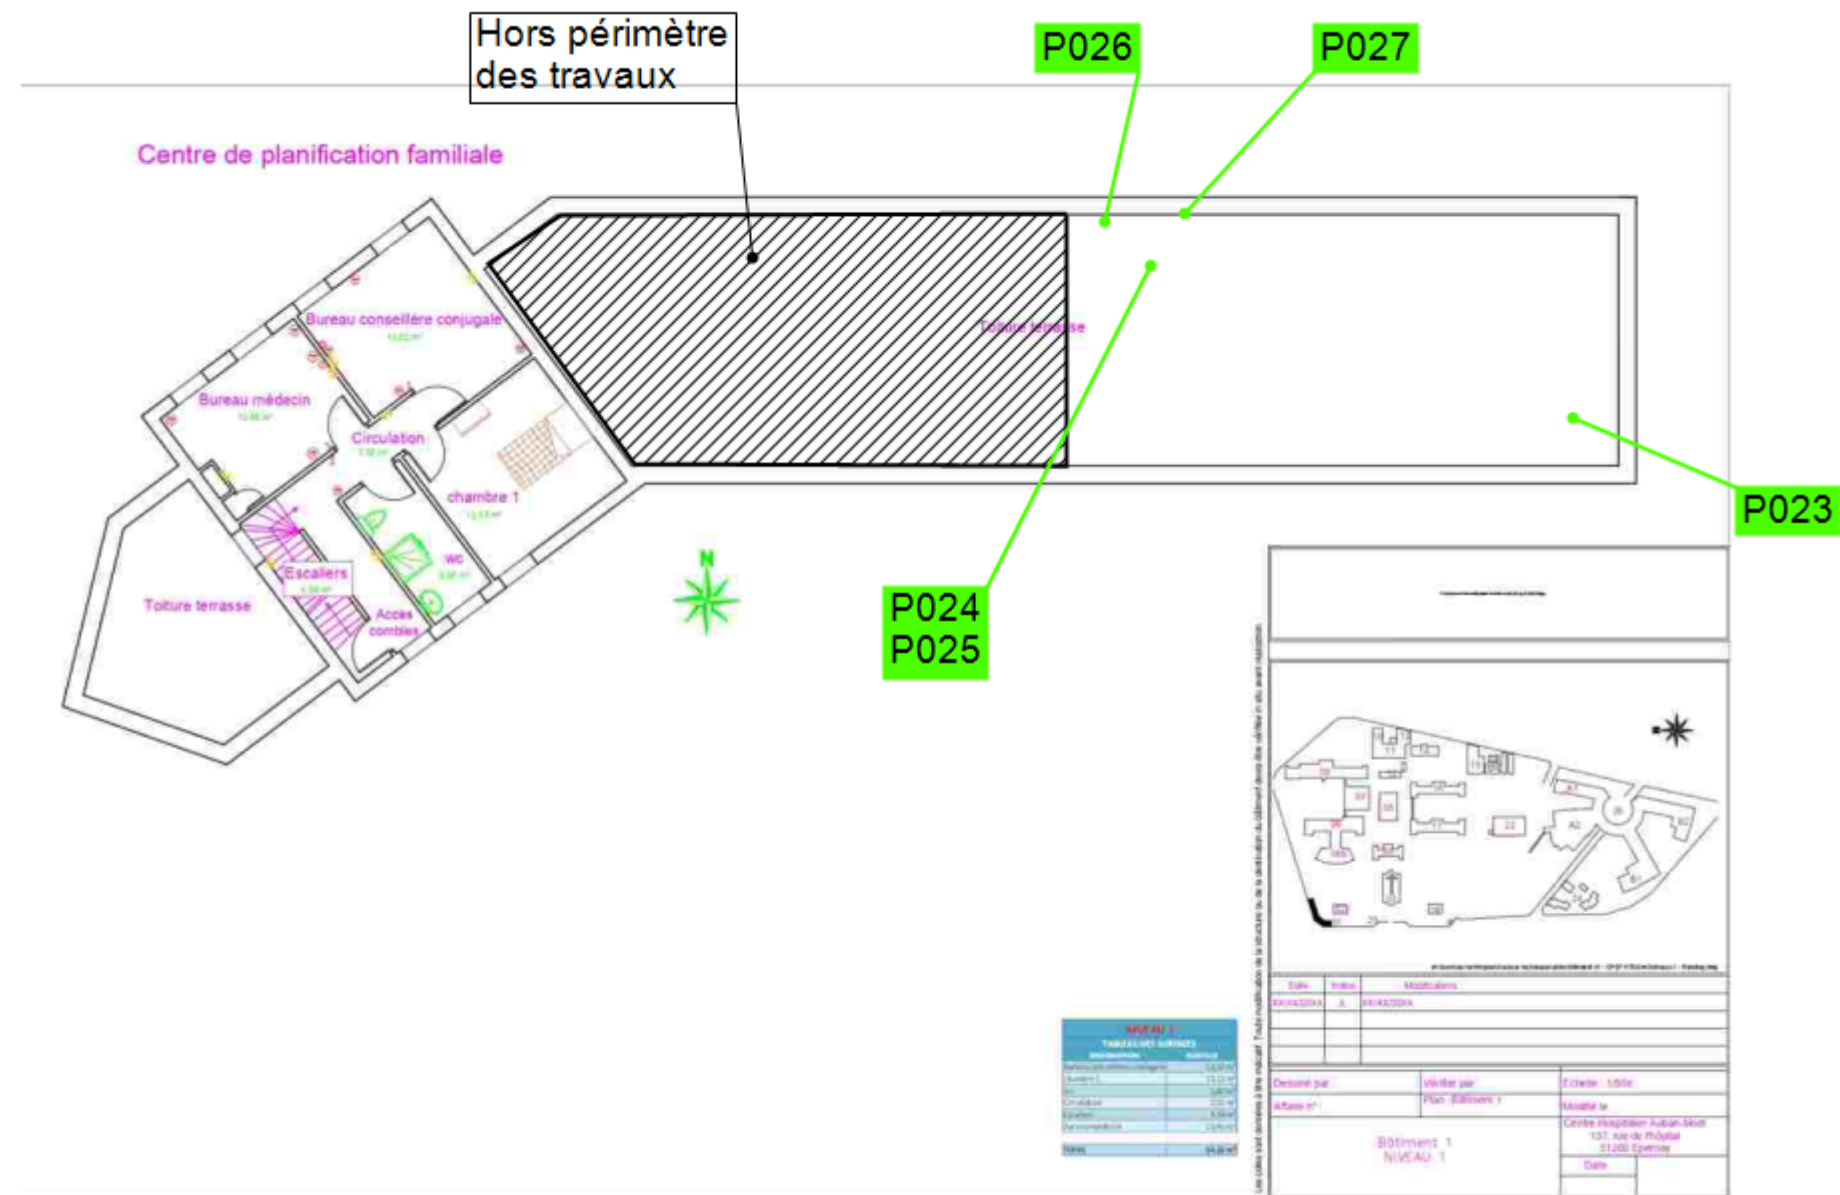

**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**
**PRELEVEMENT : P001**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

**Localisation**

Faïence - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet**

Colle

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (noir)
001-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (blanc)
002-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P002

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint vitrier	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Porte - Toutes zones

### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Joint vitrier

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (noir)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P003

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Sol - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Ciment

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (cimenteux) (gris) (foncé)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P004

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Carrelage - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Colle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P005

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Sol - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Dalle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P006

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Cloisons - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Peinture

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (rouge) + (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P007**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

**Localisation**

Murs - Murs

**Résultat amiante**
**Absence d'amiante**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet**

Plâtre

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (gris) (clair) ; matériau (beige)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P008

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Carrelage - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Colle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P009

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Sol - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Dalle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P010

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

Absence d'amiante

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Plâtre

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (blanc) ; matériau (beige)
001-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P011

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Faux-plafond - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Dalle / Peinture

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P012

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Faïence - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Colle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P013

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Plâtre

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P014

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Plinthes - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Colle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P015

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Faïence n°2 - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Colle

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P016

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Calicots

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P017

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Crépi extérieur	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Crépi - Façade

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Crépi extérieur

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P018

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Crépi extérieur	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Crépi n°2 - Façade

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Crépi extérieur

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P019

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Faux-plafond - Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Dalle / Peinture

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P020

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Calicots

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)
003-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)
004-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées
004-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P021

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Carrelage - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Colle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P022

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	RDC - 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Sol - Sol

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Dalle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P023

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bitumineux	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Bitumineux - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Bitumineux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P024

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bitumineux	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Bitumineux - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Bitumineux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P025

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Bitumineux - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Isolant

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P026

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Membrane	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Membrane

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P027

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
APAVE DIAGNOSTICS	T250638439	Extérieur - Façades et toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Paxalu	03/04/2025	GOUILLARDON Alban

### Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Paxalu

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-046380-01	Fibres d'amiante non détectées

### ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**PV\_00720250401541655****Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI  
Monsieur Alban GOUILLARDON  
Rue de la Chapelle  
Parc technologique d'activité  
89470 MONETEAU

Notre référence : AR-25-HB-046380-01

Numéro de dossier : 25N015956

Référence de dossier :

C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N015956-001 - Référence *P001-RDC - 7 - Murs - Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-002 - Référence *P002-Extérieur - Façades et toiture - Toutes zones - Porte - Joint vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-003 - Référence *P003-Extérieur - Façades et toiture - Sol - Sol - Ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-004 - Référence *P004-Extérieur - Façades et toiture - Sol - Carrelage - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-005 - Référence *P005-Extérieur - Façades et toiture - Sol - Sol - Dalle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-006 - Référence *P006-Extérieur - Façades et toiture - Murs - Cloisons - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N015956-007 - Référence *P007-Extérieur - Façades et toiture - Murs - Murs - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-008 - Référence *P008-RDC - 2 - Sol - Carrelage - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-009 - Référence *P009-RDC - 2 - Sol - Sol - Dalle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-010 - Référence *P010-RDC - 4 - Murs - Murs - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-011 - Référence *P011-RDC - 3 - Plafond - Faux-plafond - Dalle - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-012 - Référence *P012-RDC - 6 - Murs - Faïence - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-013 - Référence *P013-RDC - 6 - Murs - Murs - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-014 - Référence *P014-RDC - 6 - Murs - Plinthes - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-015 - Référence *P015-RDC - 6 - Murs - Faïence n°2 - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-016 - Référence *P016-RDC - 3 - Murs - Murs - Calicots*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-017 - Référence *P017-Extérieur - Façades et toiture - Façade - Crépi - Crépi extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-018 - Référence *P018-Extérieur - Façades et toiture - Façade - Crépi n°2 - Crépi extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N015956-019 - Référence *P019-RDC - 9 - Plafond - Faux-plafond - Dalle - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-020 - Référence *P020-RDC - 9 - Murs - Murs - Calicots*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-021 - Référence *P021-RDC - 9 - Sol - Carrelage - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-022 - Référence *P022-RDC - 9 - Sol - Sol - Dalle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-023 - Référence *P023-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Bitumineux - Bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-024 - Référence *P024-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Bitumineux - Bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-025 - Référence *P025-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Bitumineux - Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-026 - Référence *P026-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Membrane*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 25N015956-027 - Référence *P027-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Paxalu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS  
Réception résultat  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21 Page1/8  
Dossier N° : 25KE009621 Date de réception : 08/04/2025 Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621 Référence de suivi du dossier N° : 25N015956  
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025 Date de réception : 07/04/2025  
Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25N015956-001 - P001-RDC - 7 - Murs - Faïence - Colle	Matériau souple (noir)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25N015956-002 - P002-Extérieur - Façades et toiture - Toutes zones - Porte - Joint vitrier	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (noir)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS  
75 Avenue de Pascalet  
F-30310 Vergèze, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21 Page 2/8  
Dossier N° : 25KE009621 Date de réception : 08/04/2025 Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621 Référence de suivi du dossier N° : 25N015956  
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025 Date de réception : 07/04/2025  
Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N015956-003 - P003-Extérieur - Façades et toiture - Sol - Sol - Ciment	Matériau dur (cémenteux) (gris) (foncé)	MET / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25N015956-004 - P004-Extérieur - Façades et toiture - Sol - Carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25N015956-005 - P005-Extérieur - Façades et toiture - Sol - Sol - Dalle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25N015956-006 - P006-Extérieur - Façades et toiture - Murs - Cloisons - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (rouge) + (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	25N015956-007 - P007-Extérieur - Façades et toiture - Murs - Murs - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (gris) (clair) ; matériau (beige)	MET / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25N015956-008 - P008-RDC - 2 - Sol - Carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS  
75 Avenue de Pascalet  
F-30310 Vergèze, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21 Page 3/8  
Dossier N° : 25KE009621 Date de réception : 08/04/2025 Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621 Référence de suivi du dossier N° : 25N015956  
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025 Date de réception : 07/04/2025  
Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N015956-009 - P009-RDC - 2 - Sol - Sol - Dalle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (marron)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	25N015956-010 - P010-RDC - 4 - Murs - Murs - Plâtre	Matériau souple (blanc) ; matériau (beige)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25N015956-011 - P011-RDC - 3 - Plafond - Faux-plafond - Dalle - Peinture	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25N015956-012 - P012-RDC - 6 - Murs - Faïence - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	25N015956-013 - P013-RDC - 6 - Murs - Murs - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS  
75 Avenue de Pascalet  
F-30310 Vergèze, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21 Page 4/8  
Dossier N° : 25KE009621 Date de réception : 08/04/2025 Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621 Référence de suivi du dossier N° : 25N015956  
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025 Date de réception : 07/04/2025  
Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25N015956-014 - P014-RDC - 6 - Murs - Plinthes - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25N015956-015 - P015-RDC - 6 - Murs - Faïence n°2 - Colle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	MET / BRN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	25N015956-016 - P016-RDC - 3 - Murs - Murs - Calicots	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / QQ&J	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25N015956-017 - P017-Extérieur - Façades et toiture - Façade - Crêpi - Crêpi extérieur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS  
75 Avenue de Pascalet  
F-30310 Vergèze, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21 Page5/8  
Dossier N° : 25KE009621 Date de réception : 08/04/2025 Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621 Référence de suivi du dossier N° : 25N015956  
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025 Date de réception : 07/04/2025  
Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25N015956-018 - P018-Extérieur - Façades et toiture - Façade - Crépi n°2 - Crépi extérieur	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (blanc)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	25N015956-019 - P019-RDC - 9 - Plafond - Faux-plafond - Dalle - Peinture	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	25N015956-020 - P020-RDC - 9 - Murs - Murs - Calicots	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / QQ8J	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP * / QQ8J	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS  
75 Avenue de Pascalet  
F-30310 Vergèze, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21 Page 6/8  
Dossier N° : 25KE009621 Date de réception : 08/04/2025 Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621 Référence de suivi du dossier N° : 25N015956  
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025 Date de réception : 07/04/2025  
Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	25N015956-021 - P021-RDC - 9 - Sol - Carrelage - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25N015956-022 - P022-RDC - 9 - Sol - Sol - Dalle	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25N015956-023 - P023-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Bitumineux - Bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	25N015956-024 - P024-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Bitumineux - Bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (marron)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	25N015956-025 - P025-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Bitumineux - Isolant	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS  
75 Avenue de Pascalet  
F-30310 Vergèze, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21 Page 7/8  
Dossier N° : 25KE009621 Date de réception : 08/04/2025 Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621 Référence de suivi du dossier N° : 25N015956  
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025 Date de réception : 07/04/2025  
Date d'analyse : 09/04/2025  
Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25N015956-026 - P026-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Membrane	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	25N015956-027 - P027-Extérieur - Façades et toiture - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Paxalu	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

#### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche de joint ciment a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

#### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-016475-01	Date d'émission de rapport : 09/04/2025 13:21	Page 8/8
Dossier N° : 25KE009621	Date de réception : 08/04/2025	Date d'analyse : 09/04/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25KE009621	Référence de suivi du dossier N° : 25N015956	
Reçu au laboratoire le : 08/04/2025	Date de réception : 07/04/2025	

Date d'analyse : 09/04/2025

Référence dossier Client: C25063234 A - 137 RUE DE L'HOPITAL AUBAN MOET 51200 EPERNAY - APAVE  
DIAGNOSTICS

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Vigouroux  
Cheffe de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES**

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
Extérieur	Façades et toiture	Porte	Joint vitrier	5 ml	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

**ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE**

Z001 - Murs Calicots						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	1	Murs		Calicots	S042	P016 - idem	Non
RDC	2	Murs		Calicots	S028	P016 - idem	Non
RDC	3	Murs	X	Calicots	S016	P016	Non
RDC	4	Faux-plafond		Dalle	S030	P016 - idem	Non
RDC	7	Murs		Calicots	S035	P016 - idem	Non
RDC	8	Murs		Calicots	S036	P016 - idem	Non
RDC	9	Murs		Calicots	S020	P020	Non

Z002 - Carrelage Colle						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	1	Carrelage		Colle	S044	P008 - idem	Non
RDC	2	Carrelage	X	Colle	S008	P008	Non
RDC	3	Carrelage		Colle	S040	P008 - idem	Non
RDC	4	Carrelage		Colle	S038	P008 - idem	Non
RDC	7	Carrelage		Colle	S033	P008 - idem	Non
RDC	9	Carrelage		Colle	S021	P021	Non

Z003 - Faux-plafond Dalle						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	1	Faux-plafond		Dalle	S043	P011 - idem	Non
RDC	2	Faux-plafond		Dalle	S029	P011 - idem	Non
RDC	3	Faux-plafond	X	Dalle	S011	P011	Non
RDC	9	Faux-plafond		Dalle	S019	P019	Non

Z004 - Sol Dalle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	1	Sol		Dalle	S045	P009 - idem	Non
RDC	2	Sol	X	Dalle	S009	P009	Non
RDC	3	Sol		Dalle	S041	P009 - idem	Non
RDC	4	Sol		Dalle	S039	P009 - idem	Non
RDC	7	Sol		Dalle	S034	P009 - idem	Non
RDC	8	Sol		Dalle	S037	P009 - idem	Non
RDC	9	Sol		Dalle	S022	P022	Non

Z005 - Murs Platre							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	4	Murs	X	Platre	S010	P010	Non
RDC	6	Murs		Platre	S013	P013	Non




Z006 - Faience Colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	6	Faience n°2	X	Colle	S015	P015	Non
RDC	7	Faience n°2		Colle	S031	P015 - idem	Non

Z007 - Faience Colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	7	Faience	X	Colle	S001	P001	Non
RDC	8	Faience		Colle	S032	P001 - idem	Non

### ANNEXE AUTRES DOCUMENTS



Document : Document 1

		<p align="center"><b>CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS</b></p> <p align="center">Direction des Services Techniques</p>	
<p align="center"><b>Diagnostics Immobiliers, amiante avant travaux et démolition</b></p>			
<p align="center"><b>1 - DEMANDE D'INTERVENTION</b> – (à remplir par le demandeur du CHU de Reims, avant envoi au prestataire)</p>			
Site : <b>CH AUBAN MOET</b>		Adresse : <b>137 Rue de l'Hôpital Auban - Moët, 51200 Épernay</b>	
Bâtiment : <b>BATIMENT 01</b>		Niveau : <b>0 et TOITURE</b>	Service : <b>VIDE</b>
Pièce	N° GMAO	Nature des travaux	
Bâtiment 01 intérieur		Dépose menuiseries (fenêtres et portes) Elargissement d'une baie pour porte Dépose de cloisonne Dépose revêtement sol Dépose revêtement mural et préparation murs avant peinture Reprise faux plafonds	
Bâtiment 01 extérieur		Reprise abord (enrobés) Dépose étanchéité toiture terrasse Dépose relevés étanchéité	
Superficie des locaux à investiguer en (m²) (Joindre un plan d'ensemble et de détail)		de 101 à 250 m²	
Demandeur			
Nom : <b>DUCANOY</b>		Prénom : <b>Stéphane</b>	
Téléphone : <b>07 77 23 85 18</b>		Courriel : <b>sducanoy@chu-reims.fr</b>	
Adresses d'envoi : <b>uniha@adiag.apave.com</b>		Signature du demandeur 	
Délai Normal			
Date d'envoi : <b>18 mars 2025</b>			
Heure d'envoi :			
<p align="center"><b>2 - INTERVENTION</b> – (cadre réservé au prestataire, à compléter avant renvoi au CHU de Reims)</p>			
Coordonnées du prestataire : <b>uniha@apave-diagnostics.com</b>			
APAVE DIAGNOSTICS 8 rue Pierre Simon Laplace -BP 65175 57075 Metz Cedex 3			
Intervenant		Cachet et signature	
Nom :	Prénom :	A. Gouillardon 	
Téléphone :	Courriel :		
Date de visite :	Heure de visite :		
Intervention		Signature du demandeur	
Date :	Heure :	(Document signé à remettre à l'intervenant)	
Nombre de prélèvements effectués			
<p align="center"><b>3 - MONTANT de la PRESTATION</b> – (cadre réservé au prestataire, à compléter et renvoyer au CHU de Reims)</p>			
Visite			
Choisissez un élément.			€

			<p align="center"><b>CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS</b></p> <p align="center">Direction des Services Techniques</p>	
Nombre de Prélèvement et analyse		Prix Unitaire Hors Taxe		€
		32,00 €		
		TOTAL HORS TAXE		€
Cachet et signature : le				

**Commentaire :**

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



### Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5286 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur GOUILLARDON Alban**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 16/03/2020 - Date d'expiration : 15/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 16/03/2020 - Date d'expiration : 15/03/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 01/12/2022 - Date d'expiration : 30/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur  
CBT VERLINGUE  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

### Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

### Vos références

Contrat  
10800807204

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France ( AICF )  
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	2 500 000 € par année d'assurance *
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets




### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

## A CHAQUE DECHET SA FILIERE

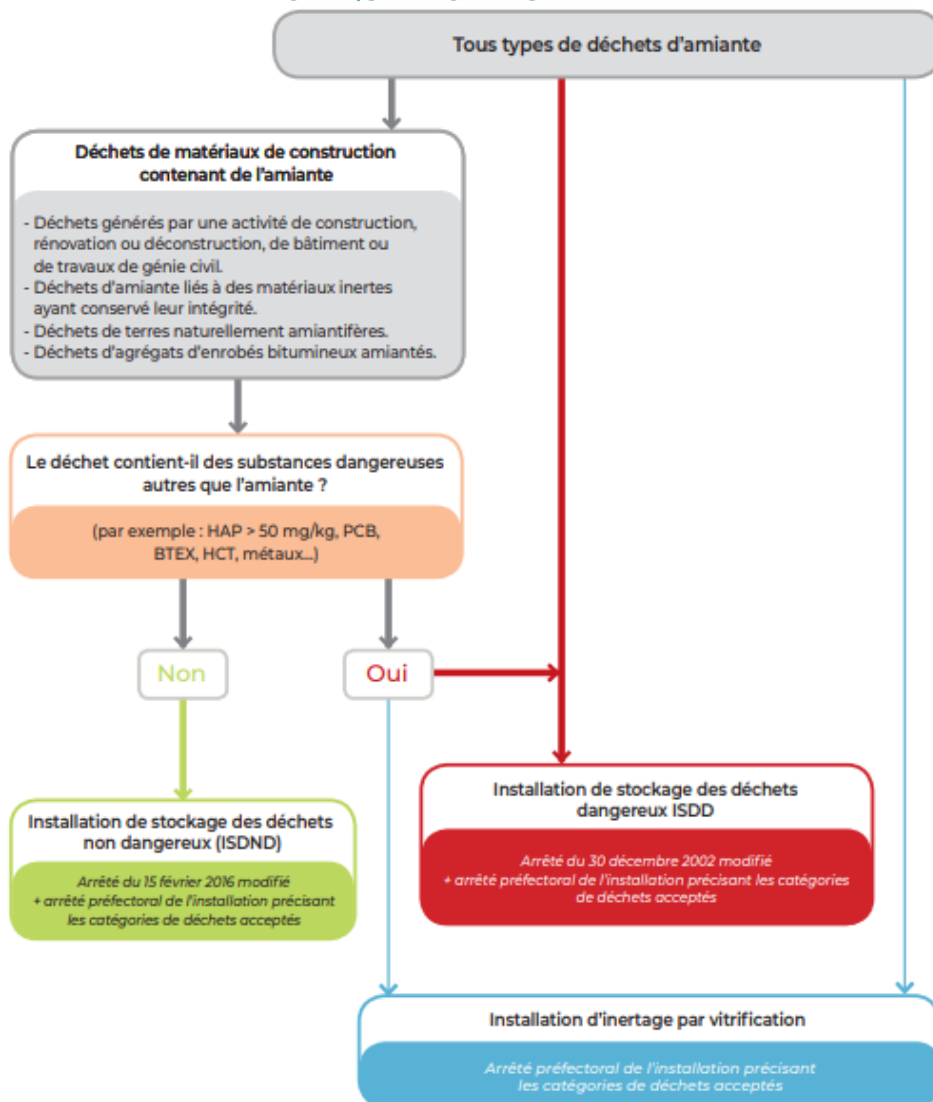

Document INRS

## Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

## Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>