

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	74277-146444 A
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER D ALBI
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER D ALBI
Adresse de l'immeuble	Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI
Type de bien	Morgue
Date de la commande	24/11/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	28/11/2023
Date d'émission du rapport de repérage	14/12/2023

Signataire du rapport

Signature et Visa



Adiag
11 rue de Tocqueville
31200 Toulouse
Siret : 483 336 319 00148
Tél : 05 47 74 48 54 - toulouse@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :

SEBASTIE Frédéric
Apave Diagnostics
Le 14/12/2023

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Conservation des corps	RDC	Portes	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P014)	Z014
Local technique	RDC	Portes	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse	Z014
Extérieur	/	Conduit de fluide	Conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse (P019)	Z019

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	4
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	5
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES.....	6
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	6
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	6
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	9
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	16
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	18
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	28
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	29

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **74277-146444**

Référence du donneur d'ordre : **CHU ALBI Morgue**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER D ALBI**

Adresse du propriétaire : **22 Boulevard Général Sibille 81000 Albi**

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER D ALBI**

Accompagnateur : **M Villebesse**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur SEBASTIE Frédéric**

N° de certification de l'opérateur : **14232209**

Organisme : **BUREAU VERITAS Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 11 rue Alexis Tocqueville - 31200 TOULOUSE**

N° de Siret : **48333631900148**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination : **Bâtiment 13**

Adresse complète : **Bd Roger Salengro
- 81000 ALBI**

Bâtiment : **13**

Etage : **RDC**

N° de lot : **Non communiqué**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

Date du permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Morgue**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :

Démolition totale

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique)
: Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Rapport n° : 74277-146444 A / Référence du donneur d'ordre : CHU ALBI Morgue

Apave Diagnostics - 11 rue Alexis Tocqueville - 31200 - TOULOUSE

SIRET : 48333631900148 Tél : 05 47 74 48 54 Email : agencesudouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 5/30

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**
Documents remis : **Néant**

Le repérage a été réalisé le(s) : **28/11/2023**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Hall	RDC
Présentation des corps	RDC
Conservation des corps	RDC
Sanitaires	RDC
Local technique	RDC
Salle de prélèvement de cornée	RDC
Extérieur	/

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Rapport n° : 74277-146444 A / Référence du donneur d'ordre : CHU ALBI Morgue

Apave Diagnostics - 11 rue Alexis Tocqueville - 31200 - TOULOUSE

SIRET : 48333631900148 Tél : 05 47 74 48 54 Email : agencesudouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 6/30

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall	RDC	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	/
		Murs	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	/
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	/
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	/
Présentation des corps	RDC	Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P007)	Z004	Non	/
		Plancher	Colle + revêtement souple	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	/
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	/
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P006)	Z002	Non	/
		Murs	Joint en bande + enduit	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	/
Conservation des corps	RDC	Portes	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Oui	4 m²
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse	Z010	Non	/
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z013	Non	/
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z009	Non	/
		Portes	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	/
		Murs	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z011	Non	/
Sanitaires	RDC	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	/
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	/
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	/
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	/
		Murs	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	/
Local technique	RDC	Portes	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z015	Non	/
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse	Z010	Non	/
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z013	Non	/
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z009	Non	/
		Portes	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse	Z014	Oui	3.5 m²
		Murs	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z011	Non	/
Salle de prélèvement de cornée	RDC	Murs	Enduit	Résultat d'analyse	Z002	Non	/
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z004	Non	/
		Plancher	Colle + revêtement souple	Résultat d'analyse	Z005	Non	/
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Z012	Non	/
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	/

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Extérieur	/	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P017)	Z016	Non	/
		Fenêtres	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	/
		Conduit de fluide	Conduit fibres-ciment	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Oui	2 ml
		Toiture	Etanchéité type « Paxalu »	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	/
		Toiture	Complexe d'étanchéité	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	/
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	/

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	
		Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Plancher - Sol	
		Partie de composant Colle de carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de carrelage		Planche de croquis n :1	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (cémenteux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	
		Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Murs - Murs	
		Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit		Planche de croquis n :1	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	
		Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Murs - Murs	
		Partie de composant Colle de plinthe	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle de plinthe		Planche de croquis n :1	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (cémenteux) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005					
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444		Pièce ou local – Composant RDC - Présentation des corps - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023		Partie de composant Colle + revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet			Planche de croquis n :1		
Colle + revêtement souple					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche		Description visuelle		Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)		0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)		0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Présentation des corps - Murs - Murs
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Présentation des corps - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Présentation des corps - Murs - Murs
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Joint en bande + enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Joint en bande + enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Colle de carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Murs - Murs
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Murs - Murs
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Colle de plinthe
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Colle de plinthe			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI	Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric	Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :1		
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) matériau dur de type ciment-colle (beige) matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI	Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric	Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n :1	
Enduit		

Rapport n° : 74277-146444 A / Référence du donneur d'ordre : CHU ALBI Morgue

Apave Diagnostics - 11 rue Alexis Tocqueville - 31200 - TOULOUSE

SIRET : 48333631900148 Tél : 05 47 74 48 54 Email : agencesudouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 12/30

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI	Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Conservation des corps - Portes - Doublage intérieur
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric	Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Plaques fibreuses

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :2
Plaques fibreuses	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (rose) ; matériau dur de type brique (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P015

Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI	Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant RDC - Conservation des corps - Portes - /
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric	Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :1
Joint d'étanchéité	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type mousse (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant / - Extérieur - Murs - Murs
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant / - Extérieur - Murs - Murs
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI		Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant / - Extérieur - Fenêtres - /
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric		Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Mastic de vitrage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement :



Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI	Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant / - Extérieur - Conduit de fluide - /	
Nom de l’opérateur SEBASTIE Frédéric	Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Conduit fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :2		
Conduit fibres-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)


PRELEVEMENT : P020


Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI	Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant / - Extérieur - Toiture - Jonction murs/toiture terrasse	
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric	Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Etanchéité type Paxalu	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :1		
Etanchéité type Paxalu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Nom du client CENTRE HOSPITALIER D ALBI	Numéro de dossier 74277-146444	Pièce ou local – Composant / - Extérieur - Toiture - /	
Nom de l'opérateur SEBASTIE Frédéric	Date de prélèvement 28/11/2023	Partie de composant Complexe d'étanchéité	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :1	
Complexe d'étanchéité			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

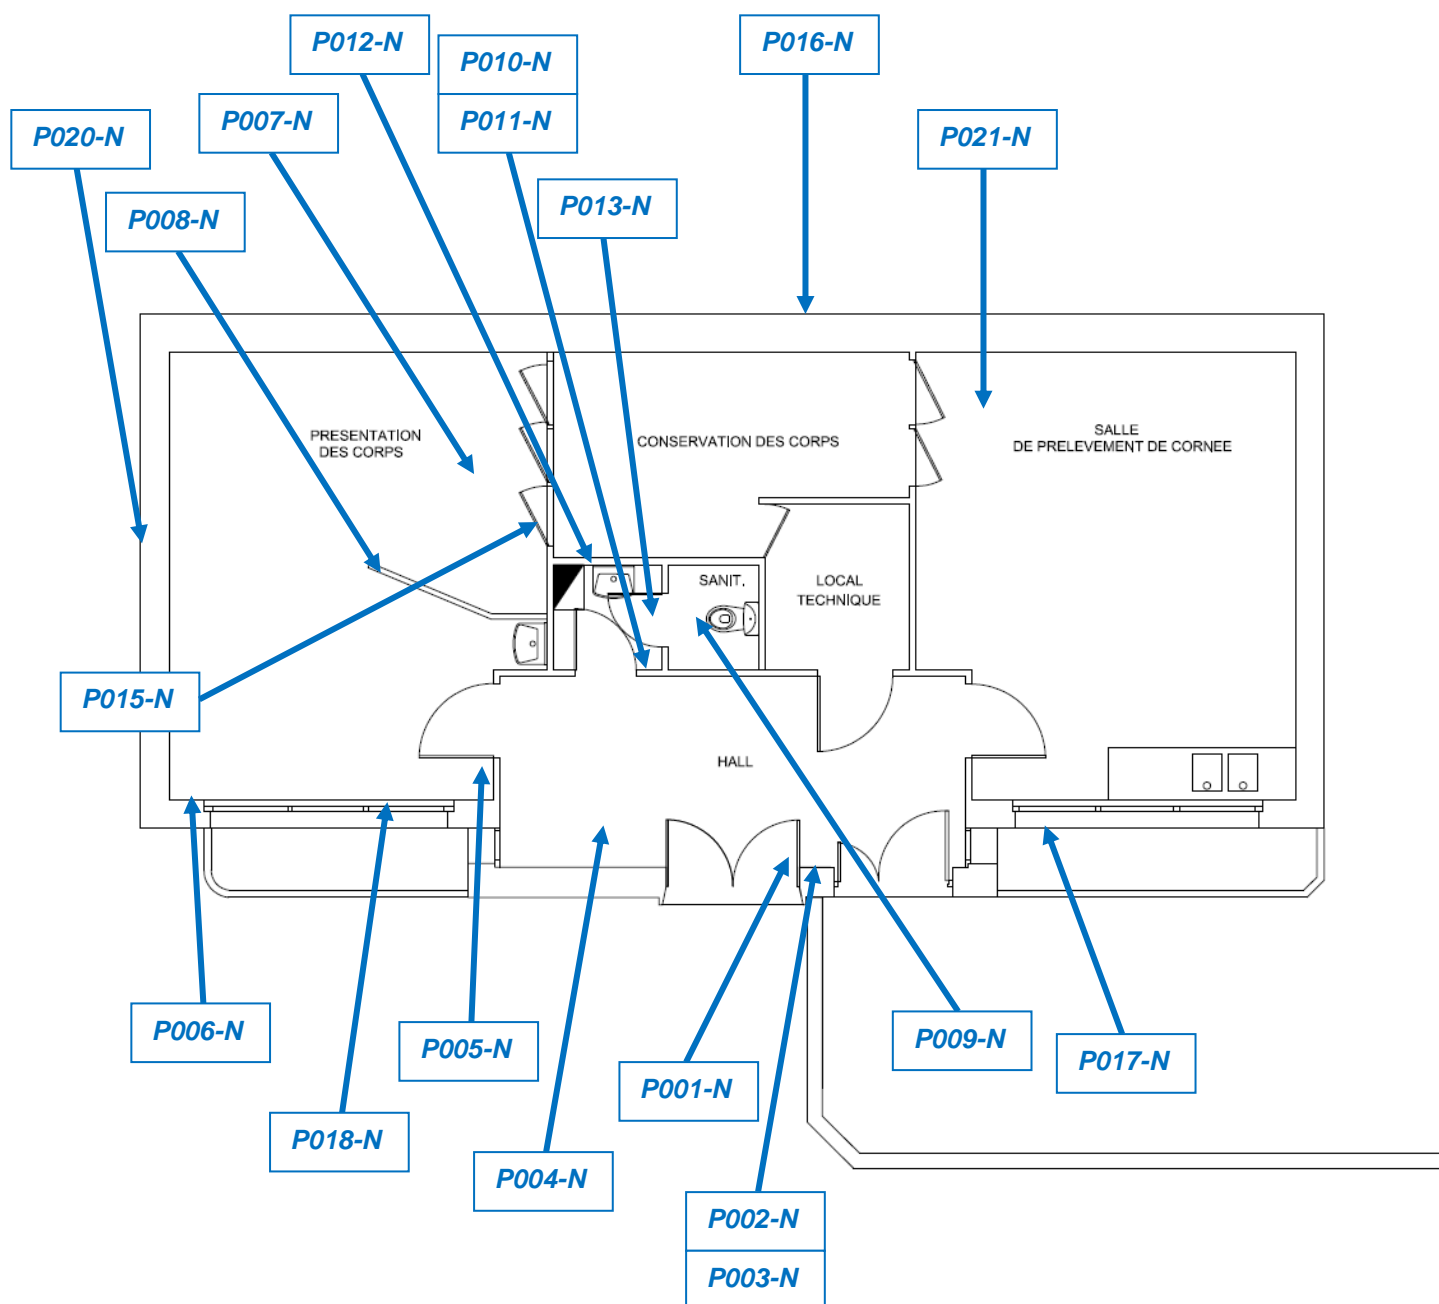

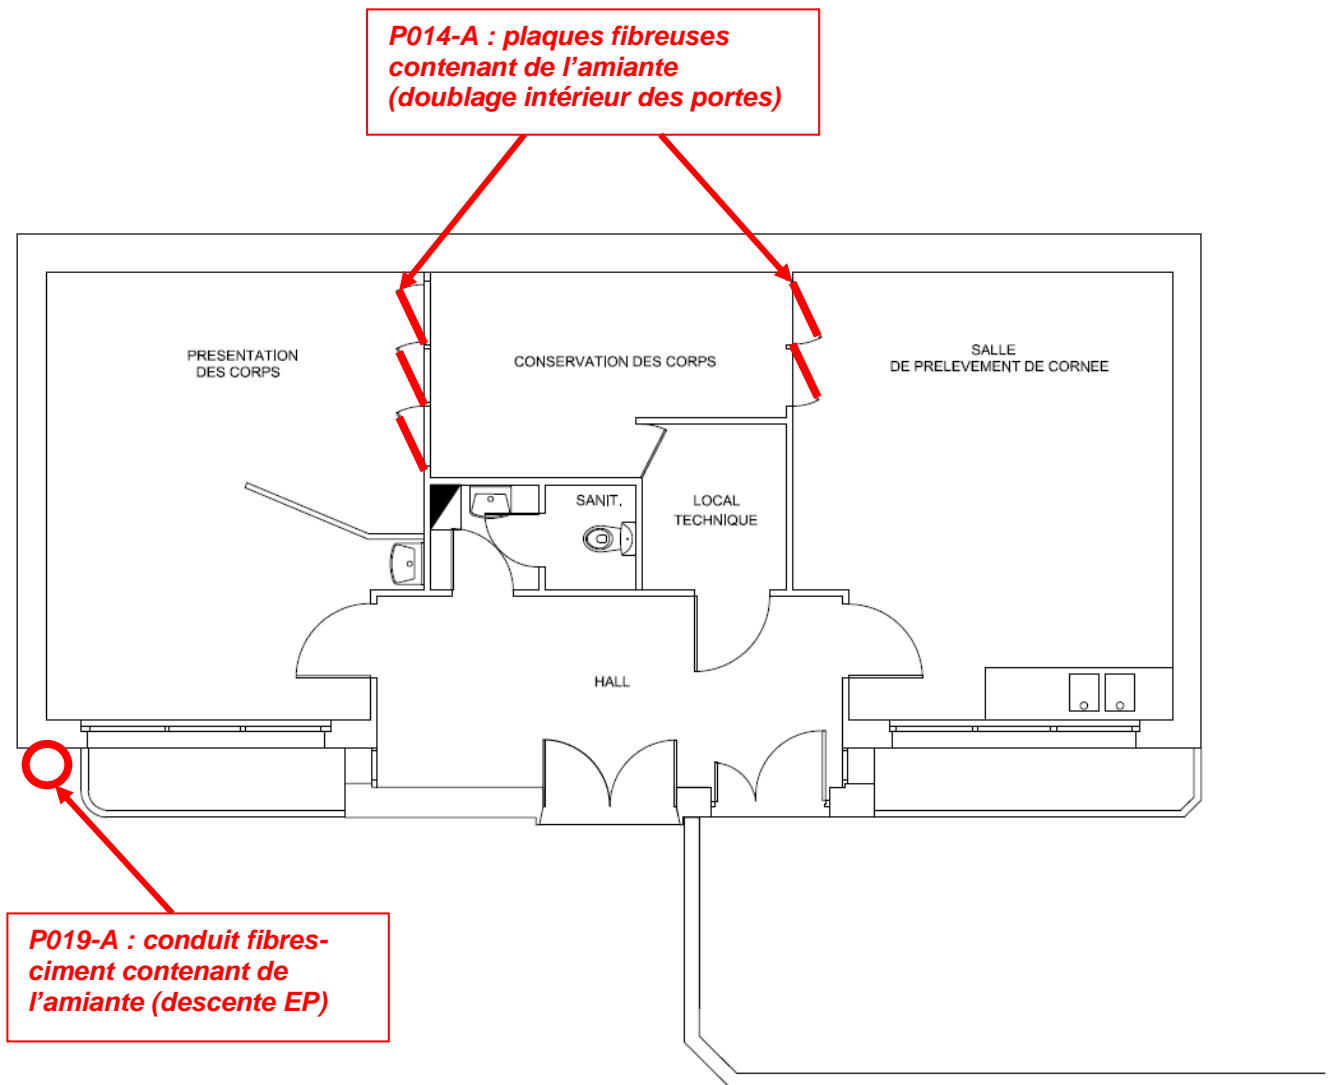

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720231201195807



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Frédéric SEBASTIE
Chez Apave - 11 rue Alexis Tocqueville
31200 TOULOUSE

Notre référence : AR-23-HB-135771-01

Numéro de dossier : 23N045501

Référence de dossier :

74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro
81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N045501-001 - Référence *P001-RDC - Hall - Sol - Plancher - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N045501-002 - Référence *P002-RDC - Hall - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N045501-003 - Référence *P003-RDC - Hall - Murs - Murs - Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N045501-004 - Référence *P004-RDC - Hall - Plafond - Plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N045501-005 - Référence *P005-RDC - Présentation des corps - Sol - Plancher - Colle + revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N045501-006 - Référence *P006-RDC - Présentation des corps - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N045501-007 - Référence *P007-RDC - Présentation des corps - Plafond - Plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N045501-008 - Référence *P008-RDC - Présentation des corps - Murs - Murs - Joint en bande + enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-009 - Référence *P009-RDC - Sanitaires - Sol - Plancher - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-010 - Référence *P010-RDC - Sanitaires - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-011 - Référence *P011-RDC - Sanitaires - Murs - Murs - Colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-012 - Référence *P012-RDC - Sanitaires - Murs - Murs - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-013 - Référence *P013-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-014 - Référence *P014-RDC - Conservation des corps - Doublage intérieur - Portes - Plaques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-015 - Référence *P015-RDC - Conservation des corps - / - Portes - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-016 - Référence *P016-/ - Extérieur - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-017 - Référence *P017-/ - Extérieur - Murs - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-018 - Référence *P018-/ - Extérieur - / - Fenêtres - Mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS
- N° 23N045501-019 - Référence *P019-/ - Extérieur - / - Conduit de fluide - Conduit fibres-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N045501-020 - Référence P020-/- Extérieur - Jonction murs/toiture terrasse - Toiture - Etanchéité type Paxalu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N045501-021 - Référence P021-/- Extérieur - / - Toiture - Complexe d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-026459-01 Date d'émission de rapport : 13/12/2023 13:40 Page 1/7
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE022653 Référence de suivi du dossier N° : 23N045501
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
Date d'analyse : 08/12/2023
Référence dossier Client: 74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N045501-001 - P001-RDC - Hall - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (cémenteux) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	23N045501-002 - P002-RDC - Hall - Mur: - Murs - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (granulaire)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	23N045501-003 - P003-RDC - Hall - Mur: - Murs - Colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (cémenteux) (granulaire)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	23N045501-004 - P004-RDC - Hall - Plafond - Plafond - Enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Marlyse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-026459-01 Date d'émission de rapport : 13/12/2023 13:40 Page 2/7
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE022653 Référence de suivi du dossier N° : 23N045501
 Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
 Date d'analyse : 08/12/2023
 Référence dossier Client: 74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (granulaire)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	23N045501-005 - P005-RDC - Présentation des corps - Sol - Plancher - Colle + revêtement souple	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	23N045501-006 - P006-RDC - Présentation des corps - Murs - Murs - Enduit	Matériau de type peinture (gris) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (granulaire)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	23N045501-007 - P007-RDC - Présentation des corps - Plafond - Plafond - Enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-026459-01 Date d'émission de rapport : 13/12/2023 13:40 Page3/7
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE022653 Référence de suivi du dossier N° : 23N045501
 Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
 Date d'analyse : 08/12/2023
 Référence dossier Client:74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	23N045501-008 - P008-RDC - Présentation des corps - Murs - Murs - Joint en bande + enduit	Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	23N045501-009 - P009-RDC - Sanitaires - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	23N045501-010 - P010-RDC - Sanitaires - Murs - Murs - Enduit	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	23N045501-011 - P011-RDC - Sanitaires - Murs - Murs - Colle de plinthe					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-026459-01 Date d'émission de rapport : 13/12/2023 13:40 Page4/7
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE022653 Référence de suivi du dossier N° : 23N045501
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
Date d'analyse : 08/12/2023
Référence dossier Client:74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	23N045501-012 - P012-RDC - Sanitaires - Murs - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) matériau dur de type ciment-colle (beige) matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	23N045501-013 - P013-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1) (2)	23N045501-014 - P014-RDC - Conservation des corps - Doublage intérieur - Portes - Plaques	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (rose) ; matériau dur de type brique (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MOLP / J7UH *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	23N045501-015 - P015-RDC - Conservation des corps - / - Portes - Joint d'étanchéité					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Marlyse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-8491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-026459-01 Date d'émission de rapport : 13/12/2023 13:40 Page5/7
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE022653 Référence de suivi du dossier N° : 23N045501
 Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
 Date d'analyse : 08/12/2023
 Référence dossier Client:74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (noir)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	23N045501-016 - P016/- - Extérieur - Murs - Murs - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	23N045501-017 - P017/- - Extérieur - Murs - Murs - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / N2YF *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	23N045501-018 - P018/- - Extérieur - / - Fenêtres - Mastic de vitrage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
 35170 BRUZ, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-026459-01 Date d'émission de rapport : 13/12/2023 13:40 Page 6/7
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE022653 Référence de suivi du dossier N° : 23N045501
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023 Date de réception : 06/12/2023
Date d'analyse : 08/12/2023
Référence dossier Client: 74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	23N045501-019 - P019/- Extérieur - / - Conduit de fluide - Conduit fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / FQD2	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
020	23N045501-020 - P020/- Extérieur - Jonction murs/toiture terrasse - Toiture - Etanchéité type Paxalu	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	23N045501-021 - P021/- Extérieur - / - Toiture - Complexe d'étanchéité	Matériau souple de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-8491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-026459-01	Date d'émission de rapport : 13/12/2023 13:40	Page 7/7
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE022653	Référence de suivi du dossier N° : 23N045501	
Reçu au laboratoire le : 07/12/2023	Date de réception : 06/12/2023	
Date d'analyse : 08/12/2023		
Référence dossier Client: 74277-146444 A - Bâtiment 13 Bd Roger Salengro 81000 ALBI - CENTRE HOSPITALIER D ALBI		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.		

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Chloé Saubestre
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Marlyse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat
 Attribué à
Frédéric SEBASTIE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/06/2022	18/06/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/06/2022	18/06/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/05/2022	02/05/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	03/05/2022	02/05/2029

Date :29/06/2022
Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 14232209




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport