

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 24822463/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 24/06/2025

Référence au programme de travaux :

Mail transmis à Florent PIERRAIN (BUREAU VERITAS) Re: mission repérage amiante avant travaux - consultation réalisé le 07/11/2024 par Natacha PERRIER (DIREC)

DONNEUR D'ORDRE

**DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON**

Natacha PERRIER

8 PLACE GENERAL DE GAULLE

97500 SAINT PIERRE

SITE D'INTERVENTION

SIEGE DGFP

8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
97500 ST PIERRE ET MIQUELON

Latitude : 47.097946 / Longitude : -56.375603

Date(s) d'intervention(s) :


Le 21/05/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Jean-Sébastien KIS	Opérateur de repérage	Certification N° 15031740	Jean-Sébastien KIS
			

Le présent rapport comporte 85 pages, dont 59 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	26
7. ANNEXES	27
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	27
7.2. Photos prélèvements	30
7.3. Photos sondages	42
7.4. Photos observations	46
7.5. Attestation d'assurance	47
7.6. Certificat de compétence	49
7.7. Croquis de repérage	50
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	59

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Travaux sur façades, et les Menuiseries extérieures. Passage Électricité - Courants faibles sur ensemble des locaux du bâtiment. Travaux assimilés à un curage. Travaux d'étanchéité du Sas. (Réfection de la toiture après 2018). Seule la toiture du SAS d'entrée est concernée.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'étanchéité, Panneaux, Peinture, Plaques
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Isolant, Peintures
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débouillage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débouillage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débouillage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures intumescents, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Conduits
08 - Equipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
20	Rez-de-chaussée - > Trésor (public)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rose
21	Rez-de-chaussée - > Trésor (public)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert
18	Rez-de-chaussée - > Cafét	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris
18	Rez-de-chaussée - > Archives	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris
18	Rez-de-chaussée - > Escaliers	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris
35	2nd étage -> Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige
37	2nd étage -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/
36	2nd étage -> WC 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/
36	2nd étage -> Salle de bain	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/
37	2nd étage -> Salle de bain	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/
35	2nd étage -> Chambre 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : SIEGE DGFIP
8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
97500 ST PIERRE ET MIQUELON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
SIEGE DGFIP	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Natacha PERRIER	Donneur d'ordre	DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON	8 PLACE GENERAL DE GAULLE 97500 SAINT PIERRE	05 08 41 08 22
Janick DETCHEVERRY	Accompagnateur	DFIP	8 place du Général De Gaulle 97500 Saint Pierre	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 21/05/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Réalisation d'un nombre de prélèvements inférieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
- Difficulté technique pour réalisation de prélèvement

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail transmis à Florent PIERRAIN (BUREAU VERITAS)	Natacha PERRIER (DIRFIP)	07/11/2024	Re: mission repérage amiante avant travaux - consultation	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Sas entrée public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	22	Idem P 23	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Sas entrée public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	Idem P 24	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Accueil PMR	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	22	Idem P 23	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Accueil PMR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	Idem P 24	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Hall	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	22	P23* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Hall	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	P24* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Hall	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Garage	Plafonds	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	4	P5* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Garage	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Garage	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Garage	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	P3* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Garage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	P4* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Garage	Conduits	Flocages	Cotonneux	Blanc	5	P6* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Garage	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	Gris	6	/	S1	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Garage	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	Jaune	7	/	S2	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	P18* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	22	P21 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	P22 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Plafonds	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Dégagement	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	P8* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Dégagement	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	P7 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Dégagement	Plafonds	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Dégagement	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée privative logement	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	22	Idem P 23	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée privative logement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	23	Idem P 24	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Conduits	Conduits	PVC	/	10	/	S3	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	11	/	S4	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	12	/	S5	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	/	S6	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Bitumineux	Noir	13	P9* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Bitumineux	Noir	13	P10 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	30	P37* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	30	P38 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Gris	31	P39* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Gris	31	P40 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Plafonds	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Circulation	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	/	S7	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Circulation	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	/	S8	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	P11 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	P12 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	45	P65* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Circulation	Plafonds	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Circulation	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Circulation	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	12	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	/	S12	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	1	/	S11	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Plafonds	Panneaux vissés	Aluminium, Laine de roche	Jaune, Gris	17	/	S13	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	Gris	6	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Conduits	Calorifugeages	Laine de roche	Jaune	7	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Noir	11	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rose	20	P19* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	21	P20* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	Plafonds	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> WC	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> WC	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	Idem P 18	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> WC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> WC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Cafét	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Cafét	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune	19	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Cafét	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	18	Idem P 16	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> Cafét	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Cafét	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Archives	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	18	P16* P	/	AN	/	Oui
Rez-de-chaussée -> Archives	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	18	P17 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Archives	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Archives	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune	19	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Archives	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Archives	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Archives	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local	Revêtements de sol	Ragréages	/	Marron	14	Idem P 13	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	14	Idem P 13	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Local	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	/	S9	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	S10	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Marron	14	P13* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	14	P13* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Revêtements de sol	Ragréages	/	Marron	14	P14 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	14	P14 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	P15* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Jaune	19	/	S14	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	Faux plafonds	Plaques	Composite	Blanc	9	Idem P 8	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Escaliers	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	18	/	S15	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée -> Escaliers	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Clair, Jaune	2	Idem P 3	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée -> Escaliers	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	3	Idem P 4	/	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	24	/	S18	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	/	S18	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	29	P35* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	29	P36 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Bleu	27	P30* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Bleu	27	P31 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Hall accueil public	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 1	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 1	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	24	Idem P 34	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> TPG	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> TPG	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	24	Idem P 34	/	AN	/	Non
1er étage -> TPG	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	Idem P 34	/	AN	/	Non
1er étage -> TPG	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> TPG	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> TPG	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Sanitaires	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	24	P34* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Sanitaires	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	P34* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Sanitaires	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Sanitaires	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 1	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	28	Idem P 32	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 2	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	38	/	S20	PN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 2	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	28	Idem P 32	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	28	/	S17	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	P29* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 2	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 3	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	28	P32* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 3	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 3	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	28	P33 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 3	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage -> Bureau 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	Idem P 29	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Bleu	27	/	S16	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 4	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	Idem P 28	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 4	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	24	Idem P 34	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 4	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	Idem P 34	/	AN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
1er étage -> Chef de Service 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	Idem P 15	/	AN	/	Non
1er étage -> Palier escaliers	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	26	P28* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Palier escaliers	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	24	P25 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Palier escaliers	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	P25 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Palier escaliers	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	/	Jaune	25	P26 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Palier escaliers	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	16	P27 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Palier escaliers	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Plaque de plâtre	Marron, Blanc	15	/	/	PN	/	Non
2nd étage -> Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	35	P47* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
2nd étage -> Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	35	P52 P	/	AN	/	Oui
2nd étage -> Local	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	32	P43* N	/	AN	/	Non
2nd étage -> Local	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Jaune	33	P44* N	/	AN	/	Non
2nd étage -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	32	P41 N	/	AN	/	Non
2nd étage -> WC 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Jaune	33	P42 N	/	AN	/	Non
2nd étage -> Cuisine	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Blanc	34	P45* N	/	AN	/	Non
2nd étage -> Cuisine	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Blanc	34	P46 N	/	AN	/	Non
2nd étage -> Cuisine	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	32	Idem P 43	/	AN	/	Non
2nd étage -> Cuisine	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Jaune	33	Idem P 44	/	AN	/	Non
2nd étage -> WC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	37	P49* P	/	AN	/	Oui
2nd étage -> WC 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	36	P48* P	/	AN	/	Oui
2nd étage -> Salle de bain	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	36 (i)	P51 N	/	AN	/	Oui
2nd étage -> Salle de bain	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	37 (i)	P50 N	/	AN	/	Oui
2nd étage -> Chambre 1	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	Idem P 18	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
2nd étage -> Chambre 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	35	Idem P 47	/	AN	/	Oui
2nd étage -> Chambre 3	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	8	/	S19	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Lés	Noir, Rouge	39	P53* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Lés	Noir, Rouge	39	P54 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	40	P56* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	/	Noir	46	P66* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	/	Noir	46	P67 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	/	Bleu	41	P57* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	/	Bleu	41	P58 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	/	Jaune	42	P59* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	/	Jaune	42	P60 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	/	Vert	43	P61* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	/	Vert	43	P62 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	44	P63* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	44	P64 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Sud	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	40	P55 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
37	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	60 m ²
18	Revêtements de sol	Ragréages	40 m ²
20	Revêtements de sol	Dalles de sol	20 m ²
21	Revêtements de sol	Dalles de sol	20 m ²
35	Revêtements de sol	Dalles de sol	40 m ²
36	Revêtements de sol	Colles de carrelage	20 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée	/
Rez-de-chaussée -> Sas entrée public	Sol : Carrelage / Brut Murs : Verre / Brut Plafond : Placoplâtre / Brut
Rez-de-chaussée -> Accueil PMR	Sol : Carrelage / Brut Murs : Verre / Brut Plafond : Placoplâtre / Brut
Rez-de-chaussée -> Hall	Sol : Carrelage / Brut Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Bois / Brut
Rez-de-chaussée -> Garage	Sol : Béton / Peinture Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	Sol : Béton, Carrelage / Brut, Parquet flottant Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> Dégagement	Sol : Béton Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> Vestibule logement	Sol : Béton, Carrelage
Rez-de-chaussée -> Entrée privative logement	Sol : Carrelage / Brut Murs : Bois / Brut Plafond : Bois / Brut
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	Sol : Béton, Carrelage / Brut, Autre Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> Circulation	Sol : Béton Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	Sol : Béton / Peinture Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Panneaux isolants fixés, Béton / Brut
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	Sol : Béton / Dalles plastique collées Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> WC	Sol : Béton Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> Cafét	Sol : Béton Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
Rez-de-chaussée -> Archives	Sol : Béton / Dalles plastique collées Murs : Enduit ciment, Placoplâtre / Peinture Plafond : Béton / Brut
Rez-de-chaussée -> Local	Sol : Béton / Dalles plastique collées Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Béton / Brut
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	Sol : Béton / Dalles plastique collées Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Béton / Brut
Rez-de-chaussée -> Groupe électrogène	Sol : Béton / Brut Murs : Béton / Brut Plafond : Bois / Brut
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	Sol : Béton / Dalles plastique collées Murs : Enduit ciment, Placoplâtre / Peinture Plafond : Béton / Brut
Rez-de-chaussée -> Escaliers	Sol : Béton Murs : Enduit ciment / Peinture Plafond : Béton / Peinture
1er étage	/
1er étage -> Hall accueil public	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
1er étage -> Bureau 1	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> TPG	Sol : Bois / Brut Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Accès privatif logement R+2	Sol : Bois / Brut Murs : Bois / Brut Plafond : Bois / Brut
1er étage -> Sanitaires	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Chef de Service 1	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Chef de Service 2	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Bureau 2	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Chef de Service 3	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Bureau 3	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Chef de Service 4	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
1er étage -> Palier escaliers	Sol : Béton / Lés plastique collés Murs : Placoplâtre / Peinture Plafond : Placoplâtre / Brut
2nd étage	/
2nd étage -> Circulation	Sol : Bois / Brut, Parquet flottant Murs : Bois / Peinture Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Local	Sol : Carrelage / Brut Murs : Bois / Brut Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> WC 1	Sol : Carrelage / Brut Murs : Bois / Brut Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Salon	Sol : Bois / Brut Murs : Bois / Brut Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Salle à manger	Sol : Bois / Brut Murs : Bois / Brut Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Cuisine	Sol : Carrelage / Brut Murs : Bois / Brut Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> WC 2	Sol : Carrelage / Brut Murs : Faïence / Brut Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Salle de bain	Sol : Carrelage / Brut Murs : Faïence / Brut Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Chambre 1	Sol : Parquet bois / Brut Murs : Bois / Papier peint Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Chambre 2	Sol : Bois / Moquette collée Murs : Bois / Papier peint Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Chambre 3	Sol : Parquet bois / Brut Murs : Bois / Papier peint Plafond : Bois / Brut
2nd étage -> Escaliers vers R+3	Sol : Bois Murs : Bois Plafond : Bois / Brut
3ème étage	/
3ème étage -> Grenier	Sol : Bois Murs : Bois Plafond : Bois / Brut
3ème étage -> Stockage archives	Sol : Bois Murs : Bois Plafond : Bois / Brut


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
3ème étage -> Ancienne salle de jeu	Sol : Bois Murs : Bois Plafond : Bois / Brut
3ème étage -> Placard	Sol : Bois Murs : Bois Plafond : Bois / Brut
3ème étage -> Salle de bain	Sol : Bois Murs : Bois Plafond : Bois / Brut
3ème étage -> Combles	Sol : Bois Murs : Bois Plafond : Bois / Brut
Extérieur	/
Extérieur -> Façade Nord	/
Extérieur -> Façade Est	/
Extérieur -> Façade Sud	/
Extérieur -> Façade Ouest	/


7.2. Photos prélèvements

P23	ZPSO 22
Rez-de-chaussée -> Hall	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P24	ZPSO 23
Rez-de-chaussée -> Hall	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P5	ZPSO 4
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P1	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	


P2	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P3	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	


P4	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P6	ZPSO 5
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Conduits -> Flocages (Liste A)	


P18	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P21	ZPSO 22
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P22	ZPSO 23
Rez-de-chaussée -> Salle de réunion-visio	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P8	ZPSO 9
Rez-de-chaussée -> Dégagement	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P7	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> Dégagement	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P9	ZPSO 13
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P10	ZPSO 13
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P37	ZPSO 30
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P38	ZPSO 30
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P39	ZPSO 31
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

P40	ZPSO 31
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

P11	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

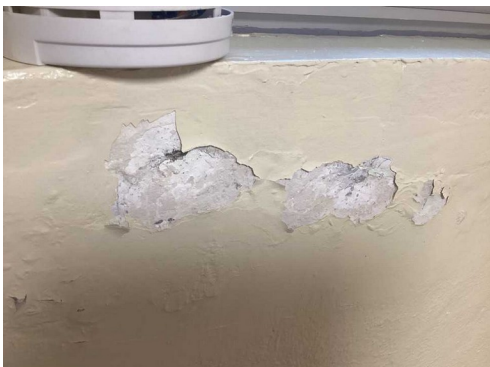P12	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P65	ZPSO 45
Rez-de-chaussée -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P19	ZPSO 20
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	


P20	ZPSO 21
Rez-de-chaussée -> Trésor (public)	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	


P16	ZPSO 18
Rez-de-chaussée -> Archives	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P17	ZPSO 18
Rez-de-chaussée -> Archives	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P13	ZPSO 14
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Colles non bitumineuses	

P14	ZPSO 14
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Colles non bitumineuses	


P15	ZPSO 16
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

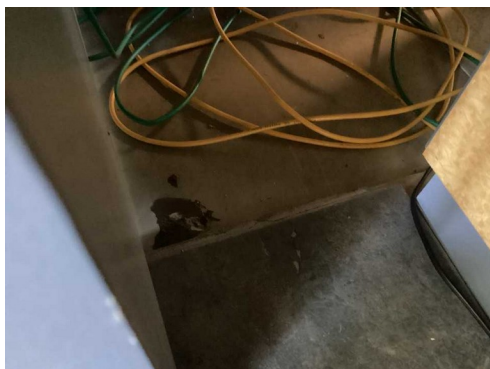P35	ZPSO 29
1er étage -> Hall accueil public	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P36	ZPSO 29
1er étage -> Hall accueil public	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P30	ZPSO 27
1er étage -> Hall accueil public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	


P31	ZPSO 27
1er étage -> Hall accueil public	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

P34	ZPSO 24
1er étage -> Sanitaires	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses Ragréages	

P29	ZPSO 25
1er étage -> Bureau 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

P32	ZPSO 28
1er étage -> Chef de Service 3	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P33	ZPSO 28
1er étage -> Bureau 3	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P28	ZPSO 26
1er étage -> Palier escaliers	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P25	ZPSO 24
1er étage -> Palier escaliers	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses Ragréages	

P26	ZPSO 25
1er étage -> Palier escaliers	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	


P27	ZPSO 16
1er étage -> Palier escaliers	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P47	ZPSO 35
2nd étage -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P52	ZPSO 35
2nd étage -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P43	ZPSO 32
2nd étage -> Local	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P44	ZPSO 33
2nd étage -> Local	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P41	ZPSO 32
2nd étage -> WC 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P42	ZPSO 33
2nd étage -> WC 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P45	ZPSO 34
2nd étage -> Cuisine	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P46	ZPSO 34
2nd étage -> Cuisine	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P49	ZPSO 37
2nd étage -> WC 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P48	ZPSO 36
2nd étage -> WC 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P51	ZPSO 36
2nd étage -> Salle de bain	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P50	ZPSO 37
2nd étage -> Salle de bain	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P53	ZPSO 39
Extérieur -> Façade Est	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	


P54	ZPSO 39
Extérieur -> Façade Est	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P56	ZPSO 40
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P66	ZPSO 46
Extérieur -> Façade Sud	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	


P67	ZPSO 46
Extérieur -> Façade Sud	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

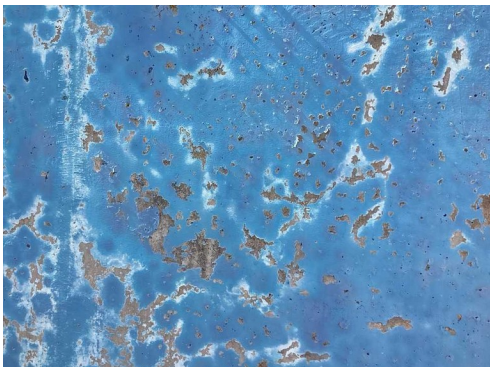
P57	ZPSO 41
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P58	ZPSO 41
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	


P59	ZPSO 42
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P60	ZPSO 42
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P61	ZPSO 43
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P62	ZPSO 43
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	


P63	ZPSO 44
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P64	ZPSO 44
Extérieur -> Façade Sud	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P55	ZPSO 40
Extérieur -> Façade Sud	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


7.3. Photos sondages


S1	ZPSO 6
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S2	ZPSO 7
Rez-de-chaussée -> Garage	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	


S3	ZPSO 10
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S4	ZPSO 11
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	


S5	ZPSO 12
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S6	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> Entrée personnels	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

S7	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	


S8	ZPSO 8
Rez-de-chaussée -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

S12	ZPSO 3
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

S11	ZPSO 1
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

S13	ZPSO 17
Rez-de-chaussée -> Chaufferie	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

S9	ZPSO 2
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	


S10	ZPSO 15
Rez-de-chaussée -> Serveurs informatiques	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

S14	ZPSO 19
Rez-de-chaussée -> Annexe archives	
	
Faux plafonds -> Isolants	


S15	ZPSO 18
Rez-de-chaussée -> Escaliers	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

S18	ZPSO 24
1er étage -> Hall accueil public	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses Ragréages	




S20	ZPSO 38
1er étage -> Chef de Service 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S17	ZPSO 28
1er étage -> Bureau 2	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

S16	ZPSO 27
1er étage -> Chef de Service 4	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures décoratives	

S19	ZPSO 8
2nd étage -> Chambre 3	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

7.4. Photos observations

Rez-de-chaussée -> Chaufferie		OBS 1
08 - Equipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives)		
		<p>Observation :</p> <p>Marquage : 2010</p>
Rez-de-chaussée -> Chaufferie		OBS 2
06 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits		
		<p>Observation :</p> <p>Installation de 2010</p>
Rez-de-chaussée -> Groupe électrogène		OBS 3
08 - Equipements divers et accessoires		
Groupes électrogènes		
		<p>Observation :</p> <p>années 2000</p>

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat attribué à

Jean-Sébastien KIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 02/10/2024

Numéro du certificat : **15031740**

Samuel DUPRIEU - Président




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. [Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat](#)
 Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie



7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFI 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation Rez-de-chaussée	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	1 / 8
Indice 1		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
■ Ragréages		
■ Dalles de sol (Liste B)		
■ Dalles de sol (Liste B)		

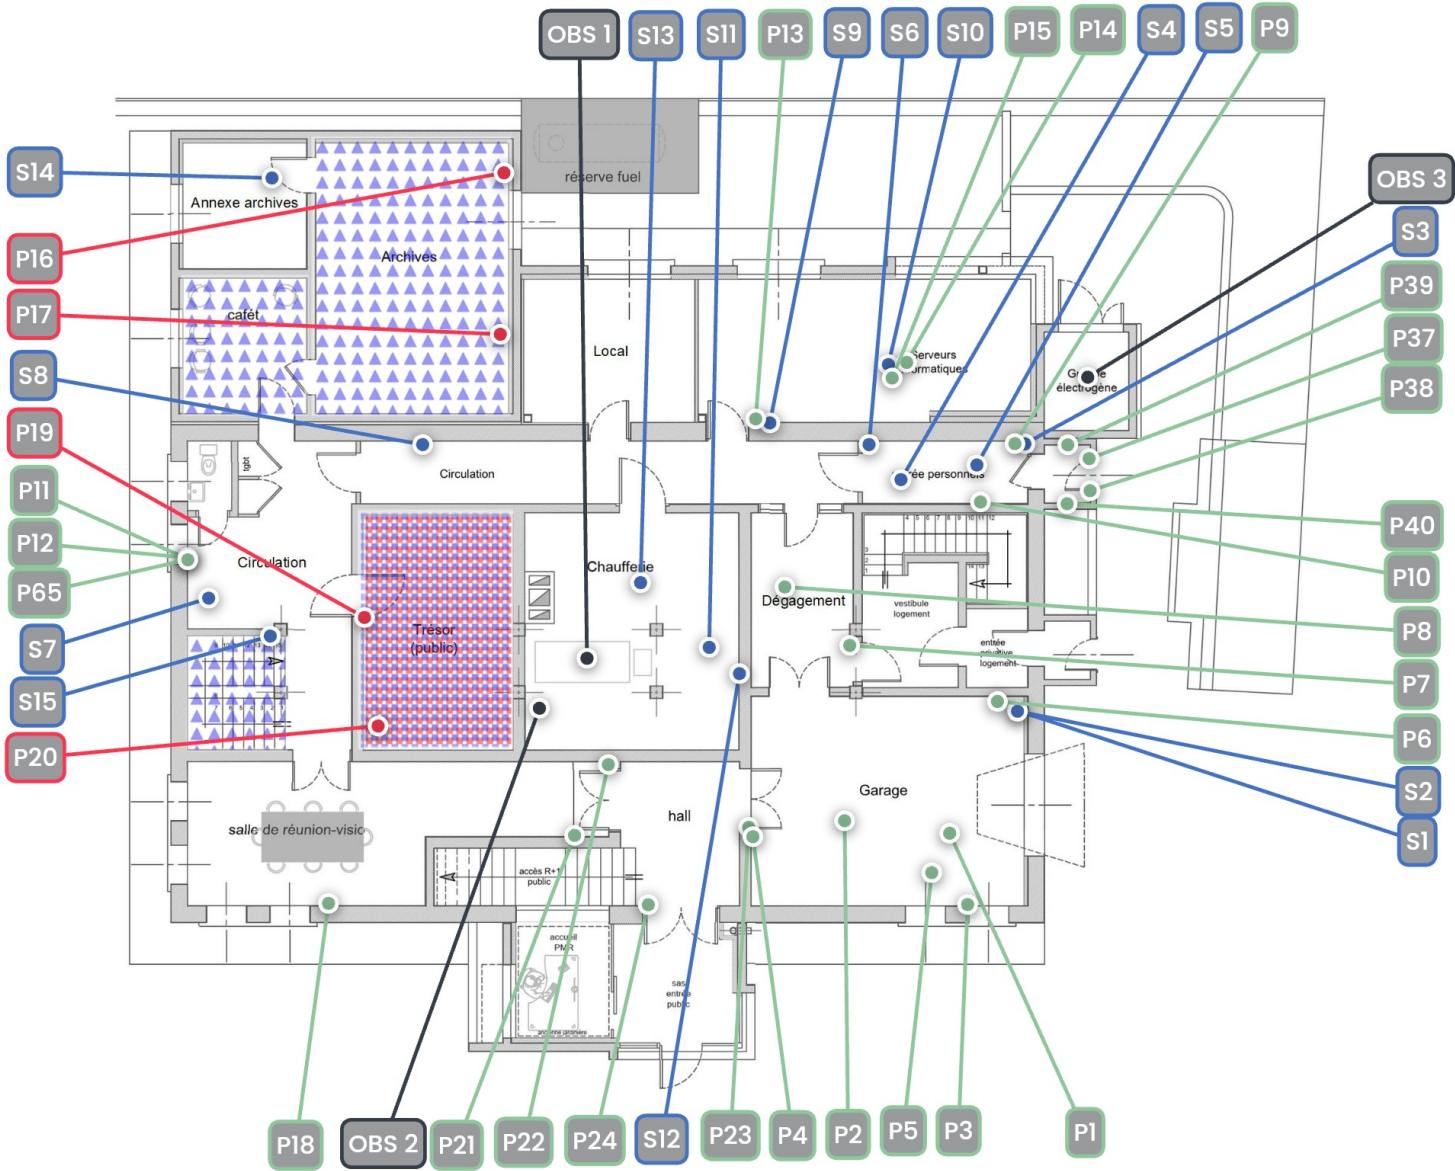

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFI 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation 1er étage	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	2 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		


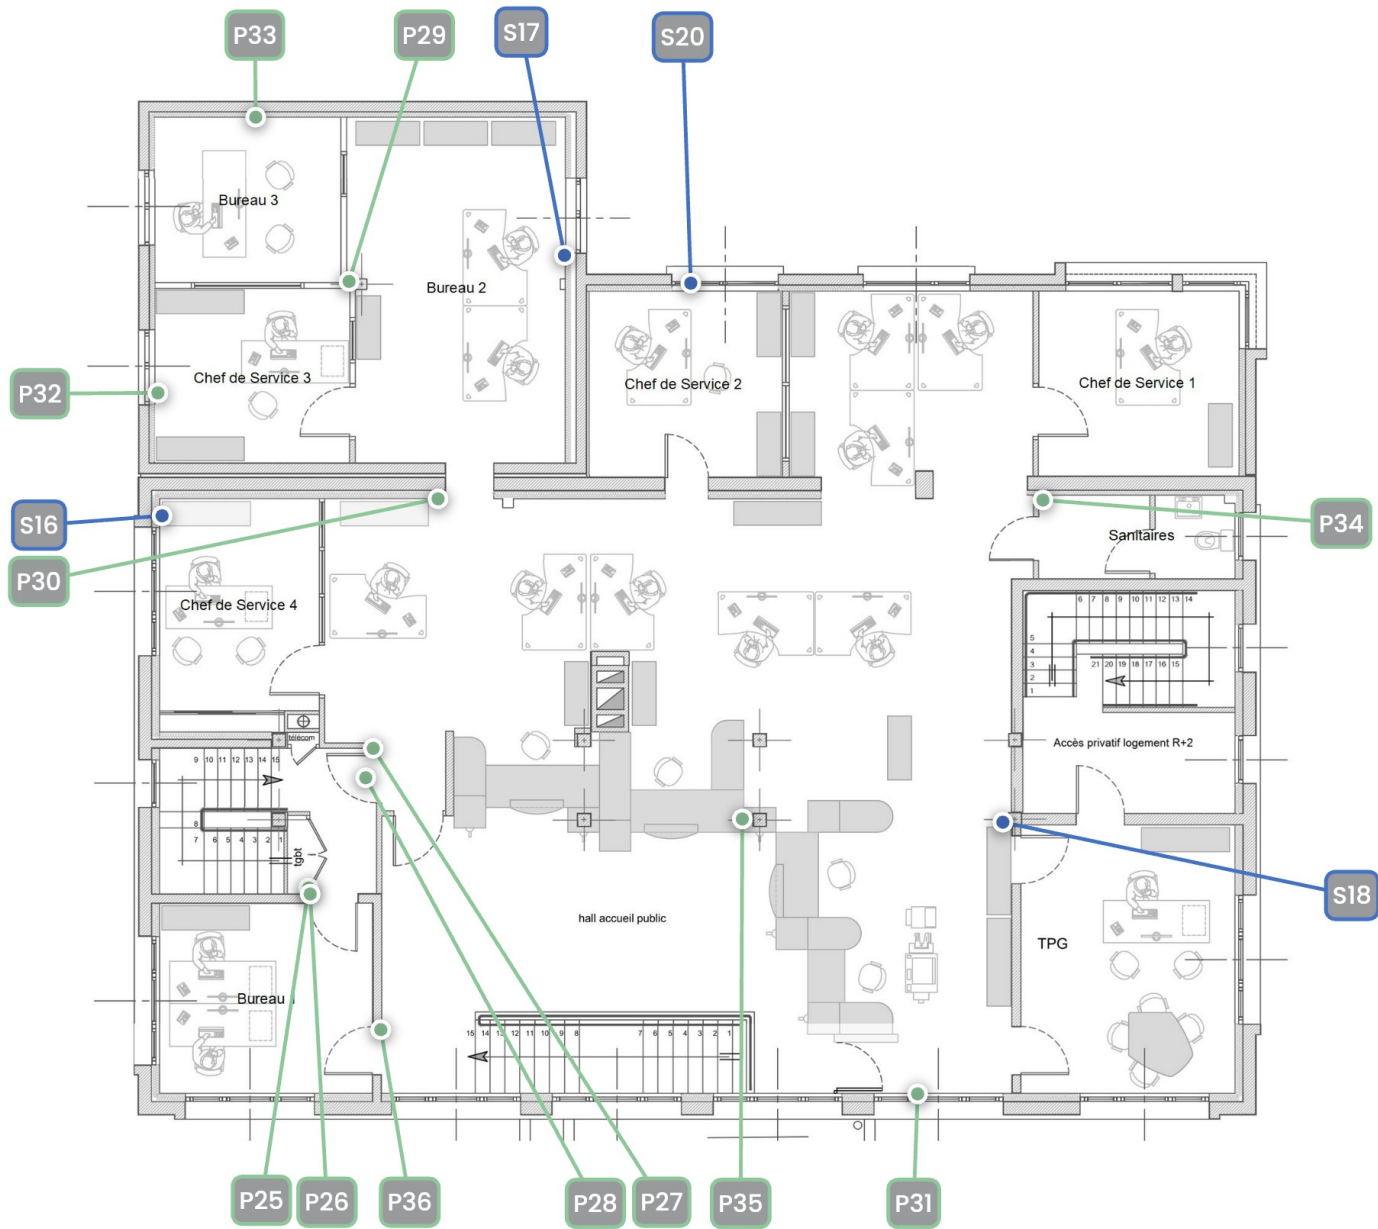


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFIPI 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation 2nd étage	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	3 / 8
		Indice 1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
--- Colles de faïence		
■ Dalles de sol (Liste B)		
■ Colles de carrelage		

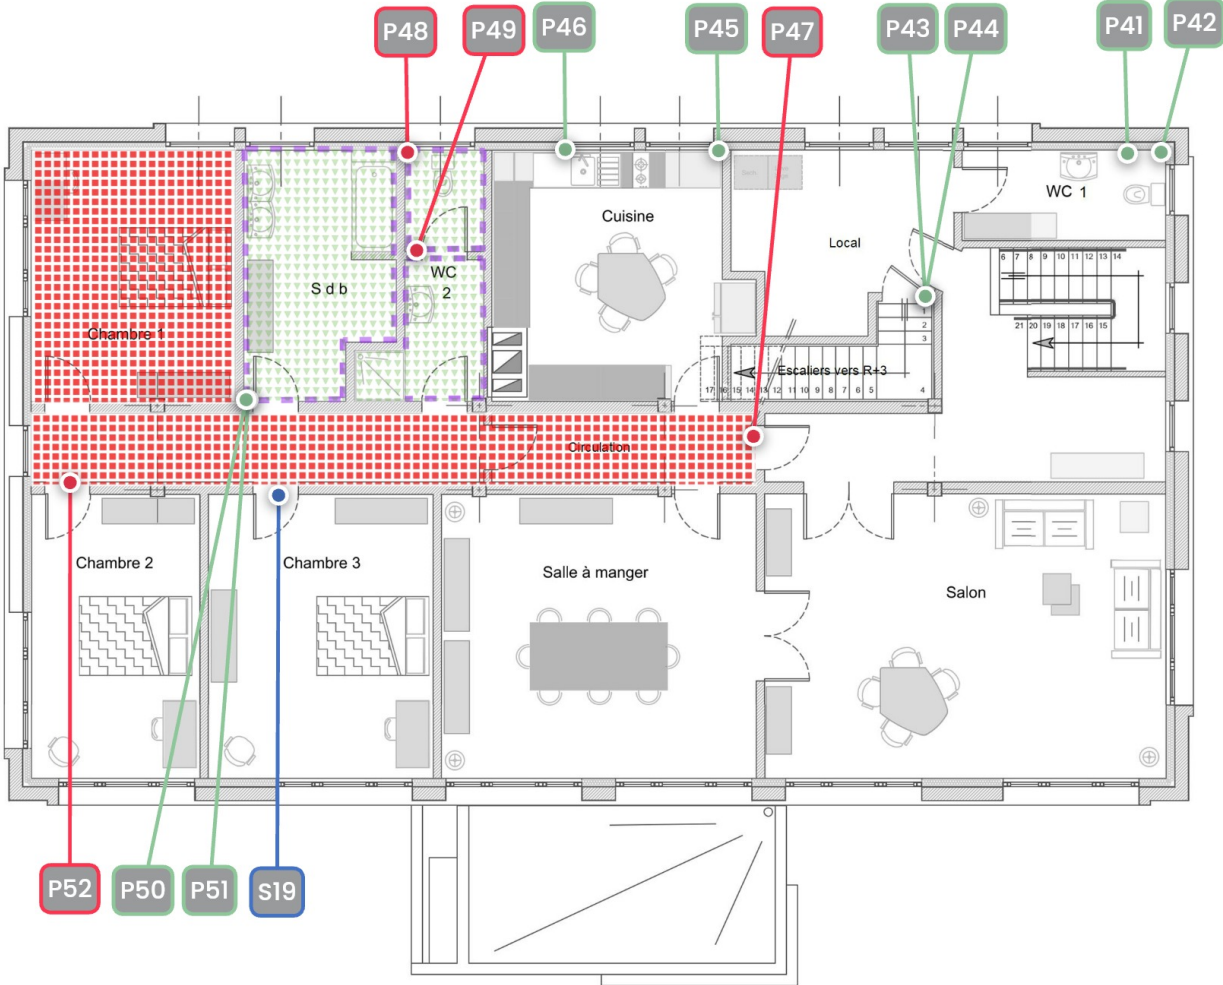


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFiP 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation 3ème étage	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	4 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

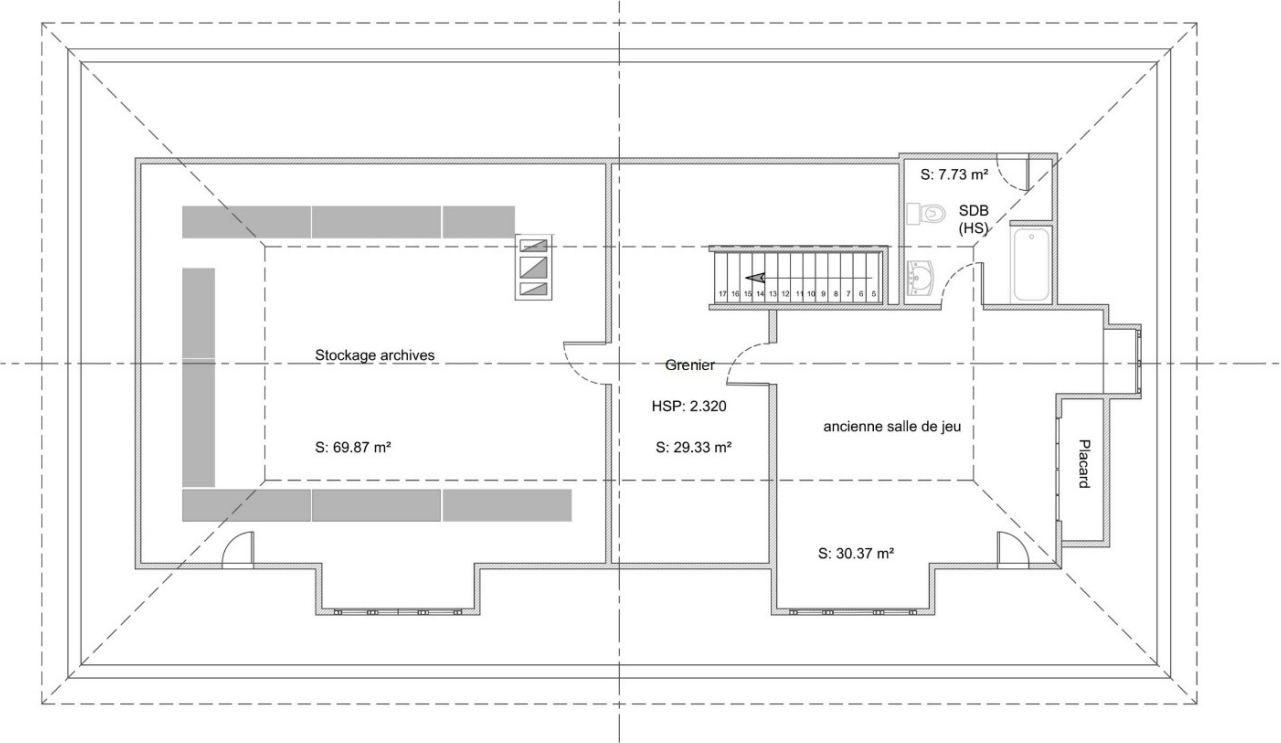

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFI 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation Extérieur > Façade Nord	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	5 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFIG 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation Extérieur > Façade Est	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	6 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFIPI 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation Extérieur > Façade Sud	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	7 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	SIEGE DGFiP 8 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 97500 ST PIERRE ET MIQUELON	
Localisation Extérieur > Façade Ouest	Date visite	Le 21/05/2025
	Auteur	Jean-Sébastien KIS
	N° dossier	24822463/S1/1
	Planche	8 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Jean-Sebastien KIS

190 Rue François Jacob - CS 80534

76235 ISNEAUVILLE CEDEX

Notre référence : AR-25-HB-065240-01

Numéro de dossier : 25N025774**Référence de dossier : 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N025774-001 - Référence *BV3MM9759 Réf. Prel : P1 Rez-de-chaussée - Garage/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-002 - Référence *BV3MM9760 Réf. Prel : P2 Rez-de-chaussée - Garage/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-003 - Référence *BV3MM9761 Réf. Prel : P3 Rez-de-chaussée - Garage/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-004 - Référence *BV3MM9762 Réf. Prel : P4 Rez-de-chaussée - Garage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-005 - Référence *BV3MM9763 Réf. Prel : P5 Rez-de-chaussée - Garage/Plafonds - (Jaune, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-006 - Référence *BV3MM9764 Réf. Prel : P6 Rez-de-chaussée - Garage/Conduits - (Cotonneux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-007 - Référence *BV3MM9765 Réf. Prel : P7 Rez-de-chaussée - Dégagement/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-008 - Référence *BV3MM9766 Réf. Prel : P8 Rez-de-chaussée - Dégagement/Faux plafonds - (Composite/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-009 - Référence *BV3MM9767 Réf. Prel : P9 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-010 - Référence *BV3MM9768 Réf. Prel : P10 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-011 - Référence *BV3MM9769 Réf. Prel : P11 Rez-de-chaussée - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-012 - Référence *BV3MM9770 Réf. Prel : P12 Rez-de-chaussée - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-013 - Référence *BV3MM9771 Réf. Prel : P13 Rez-de-chaussée - Serveurs informatiques/Revêtements de sol - (Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-014 - Référence *BV3MM9772 Réf. Prel : P14 Rez-de-chaussée - Serveurs informatiques/Revêtements de sol - (Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-015 - Référence *BV3MM9773 Réf. Prel : P15 Rez-de-chaussée - Serveurs informatiques/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-016 - Référence *BV3MM9774 Réf. Prel : P16 Rez-de-chaussée - Archives/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-017 - Référence *BV3MM9775 Réf. Prel : P17 Rez-de-chaussée - Archives/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-018 - Référence *BV3MM9776 Réf. Prel : P18 Rez-de-chaussée - Salle de réunion-visio/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-019 - Référence *BV3MM9777 Réf. Prel : P19 Rez-de-chaussée - Trésor (public)/Revêtements de sol - (Cassant/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-020 - Référence *BV3MM9778 Réf. Prel : P20 Rez-de-chaussée - Trésor (public)/Revêtements de sol - (Cassant/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-021 - Référence *BV3MM9779 Réf. Prel : P21 Rez-de-chaussée - Salle de réunion-visio/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-022 - Référence *BV3MM9780 Réf. Prel : P22 Rez-de-chaussée - Salle de réunion-visio/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-023 - Référence *BV3MM9781 Réf. Prel : P23 Rez-de-chaussée - Hall/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-024 - Référence *BV3MM9782 Réf. Prel : P24 Rez-de-chaussée - Hall/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-025 - Référence *BV3MM9783 Réf. Prel : P25 1er étage - Palier escaliers/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-026 - Référence *BV3MM9784 Réf. Prel : P26 1er étage - Palier escaliers/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-027 - Référence *BV3MM9785 Réf. Prel : P27 1er étage - Palier escaliers/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-028 - Référence *BV3MM9786 Réf. Prel : P28 1er étage - Palier escaliers/Faux plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-029 - Référence *BV3MM9787 Réf. Prel : P29 1er étage - Bureau 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-030 - Référence *BV3MM9788 Réf. Prel : P30 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-031 - Référence *BV3MM9789 Réf. Prel : P31 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-032 - Référence *BV3MM9790 Réf. Prel : P32 1er étage - Chef de Service 3/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-033 - Référence *BV3MM9791 Réf. Prel : P33 1er étage - Bureau 3/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-034 - Référence *BV3MM9792 Réf. Prel : P34 1er étage - Sanitaires/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-035 - Référence *BV3MM9793 Réf. Prel : P35 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-036 - Référence *BV3MM9794 Réf. Prel : P36 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-037 - Référence *BV3MM9795 Réf. Prel : P37 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-038 - Référence *BV3MM9796 Réf. Prel : P38 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-039 - Référence *BV3MM9797 Réf. Prel : P39 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-040 - Référence *BV3MM9798 Réf. Prel : P40 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-041 - Référence *BV3MM9799 Réf. Prel : P41 2nd étage - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-042 - Référence *BV3MM9800 Réf. Prel : P42 2nd étage - WC 1/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-043 - Référence *BV3MM9801 Réf. Prel : P43 2nd étage - Local/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-044 - Référence *BV3MM9802 Réf. Prel : P44 2nd étage - Local/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-045 - Référence *BV3MM9803 Réf. Prel : P45 2nd étage - Cuisine/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-046 - Référence *BV3MM9804 Réf. Prel : P46 2nd étage - Cuisine/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-047 - Référence *BV3MM9805 Réf. Prel : P47 2nd étage - Circulation/Revêtements de sol (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-048 - Référence *BV3MM9806 Réf. Prel : P48 2nd étage - WC 2/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-049 - Référence *BV3MM9807 Réf. Prel : P49 2nd étage - WC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-050 - Référence *BV3MM9808 Réf. Prel : P50 2nd étage - Salle de bain/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-051 - Référence *BV3MM9809 Réf. Prel : P51 2nd étage - Salle de bain/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-052 - Référence *BV3MM9810 Réf. Prel : P52 2nd étage - Circulation/Revêtements de sol (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-053 - Référence *BV3MM9811 Réf. Prel : P53 Extérieur - Façade Est/Etanchéité de toiture terrasse - (Lés/Noir, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-054 - Référence *BV3MM9812 Réf. Prel : P54 Extérieur - Façade Est/Etanchéité de toiture terrasse - (Lés/Noir, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-055 - Référence *BV3MM9813 Réf. Prel : P55 Extérieur - Façade Sud/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-056 - Référence *BV3MM9814 Réf. Prel : P56 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N025774-057 - Référence *BV3MM9815 Réf. Prel : P57 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-058 - Référence *BV3MM9816 Réf. Prel : P58 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-059 - Référence *BV3MM9817 Réf. Prel : P59 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-060 - Référence *BV3MM9818 Réf. Prel : P60 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-061 - Référence *BV3MM9819 Réf. Prel : P61 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-062 - Référence *BV3MM9820 Réf. Prel : P62 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-063 - Référence *BV3MM9821 Réf. Prel : P63 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-064 - Référence *BV3MM9822 Réf. Prel : P64 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-065 - Référence *BV3MN0065 Réf. Prel : P65 Rez-de-chaussée - Circulation/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-066 - Référence *BV3MN0066 Réf. Prel : P66 Extérieur - Façade Sud/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025774-067 - Référence *BV3MN0067 Réf. Prel : P67 Extérieur - Façade Sud/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page1/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception :05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client:25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N025774-001 - BV3MM9759 Réf. Prel : P1 Rez-de-chaussée - Garage/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET /WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N025774-002 - BV3MM9760 Réf. Prel : P2 Rez-de-chaussée - Garage/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N025774-003 - BV3MM9761 Réf. Prel : P3 Rez-de-chaussée - Garage/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N025774-004 - BV3MM9762 Réf. Prel : P4 Rez-de-chaussée - Garage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 2/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N025774-005 - BV3MM9763 Réf. Prel : P5 Rez-de-chaussée - Garage/Plafonds - (Jaune, Clair)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N025774-006 - BV3MM9764 Réf. Prel : P6 Rez-de-chaussée - Garage/Conduits - (Cotonneux/Blanc)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	25N025774-007 - BV3MM9765 Réf. Prel : P7 Rez-de-chaussée - Dégagement/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau semi-dur (jaune) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N025774-008 - BV3MM9766 Réf. Prel : P8 Rez-de-chaussée - Dégagement/Faux plafonds - (Composite/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 3/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N025774-009 - BV3MM9767 Réf. Prel : P9 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N025774-010 - BV3MM9768 Réf. Prel : P10 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N025774-011 - BV3MM9769 Réf. Prel : P11 Rez-de-chaussée - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune, Clair)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25N025774-012 - BV3MM9770 Réf. Prel : P12 Rez-de-chaussée - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page4/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client:25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25N025774-013 - BV3MM9771 Réf. Prel : P13 Rez-de-chaussée - Serveurs informatiques/Revêtements de sol - (Marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N025774-014 - BV3MM9772 Réf. Prel : P14 Rez-de-chaussée - Serveurs informatiques/Revêtements de sol - (Marron)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N025774-015 - BV3MM9773 Réf. Prel : P15 Rez-de-chaussée - Serveurs informatiques/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / UBN8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25N025774-016 - BV3MM9774 Réf. Prel : P16 Rez-de-chaussée - Archives/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) en traces(i)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 5/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25N025774-017 - BV3MM9775 Réf. Prel : P17 Rez-de-chaussée - Archives/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / UBN8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (blanc)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	25N025774-018 - BV3MM9776 Réf. Prel : P18 Rez-de-chaussée - Salle de réunion-visio/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (2)	25N025774-019 - BV3MM9777 Réf. Prel : P19 Rez-de-chaussée - Trésor (public)/Revêtements de sol - (Cassant/Rose)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile, trémolite-amiante
020	25N025774-020 - BV3MM9778 Réf. Prel : P20 Rez-de-chaussée - Trésor (public)/Revêtements de sol - (Cassant/Vert)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) en traces(ii)	MET / P9CQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page6/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception :05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client:25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)(iii)	MET /P9CQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	25N025774-021 - BV3MM9779 Réf. Prel : P21 Rez-de-chaussée - Salle de réunion-visio/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (noir) en traces	MET /C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N025774-022 - BV3MM9780 Réf. Prel : P22 Rez-de-chaussée - Salle de réunion-visio/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET /C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N025774-023 - BV3MM9781 Réf. Prel : P23 Rez-de-chaussée - Hall/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N025774-024 - BV3MM9782 Réf. Prel : P24 Rez-de-chaussée - Hall/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 7/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25N025774-025 - BV3MM9783 Réf. Prel : P25 1er étage - Palier escaliers/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur (beige)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N025774-026 - BV3MM9784 Réf. Prel : P26 1er étage - Palier escaliers/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	25N025774-027 - BV3MM9785 Réf. Prel : P27 1er étage - Palier escaliers/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)(iii)	MET / P9CQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / D48S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01	Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01	Page8/18
Référence laboratoire N° : 25RI040690	Référence de suivi du dossier N° : 25N025774	
Reçu au laboratoire le : 09/06/2025	Date de réception : 05/06/2025	
Date d'analyse : 10/06/2025		
Référence dossier Client:25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25N025774-028 - BV3MM9786 Réf. Prel : P28 1er étage - Palier escaliers/Faux plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N025774-029 - BV3MM9787 Réf. Prel : P29 1er étage - Bureau 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25N025774-030 - BV3MM9788 Réf. Prel : P30 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25N025774-031 - BV3MM9789 Réf. Prel : P31 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 9/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25N025774-032 - BV3MM9790 Réf. Prel : P32 1er étage - Chef de Service 3/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25N025774-033 - BV3MM9791 Réf. Prel : P33 1er étage - Bureau 3/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1)	25N025774-034 - BV3MM9792 Réf. Prel : P34 1er étage - Sanitaires/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iii)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (1)	25N025774-035 - BV3MM9793 Réf. Prel : P35 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 10/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	25N025774-036 - BV3MM9794 Réf. Prel : P36 1er étage - Hall accueil public/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25N025774-037 - BV3MM9795 Réf. Prel : P37 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25N025774-038 - BV3MM9796 Réf. Prel : P38 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25N025774-039 - BV3MM9797 Réf. Prel : P39 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 11/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25N025774-040 - BV3MM9798 Réf. Prel : P40 Rez-de-chaussée - Entrée personnels/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25N025774-041 - BV3MM9799 Réf. Prel : P41 2nd étage - WC 1/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25N025774-042 - BV3MM9800 Réf. Prel : P42 2nd étage - WC 1/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25N025774-043 - BV3MM9801 Réf. Prel : P43 2nd étage - Local/Revêtements de sol - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 12/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044 (3)	25N025774-044 - BV3MM9802 Réf. Prel : P44 2nd étage - Local/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (jaune)	MET / P9CQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25N025774-045 - BV3MM9803 Réf. Prel : P45 2nd étage - Cuisine/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau de type aluminium ; matériau fibreux de type papier peint (bleu)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25N025774-046 - BV3MM9804 Réf. Prel : P46 2nd étage - Cuisine/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type colle (beige) ; matériau (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25N025774-047 - BV3MM9805 Réf. Prel : P47 2nd étage - Circulation/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose) (iii)	MET / P9CQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page13/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception :05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client:25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048 (3)	25N025774-048 - BV3MM9806 Réf. Prel : P48 2nd étage - WC 2/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / P9CQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
049 (3)	25N025774-049 - BV3MM9807 Réf. Prel : P49 2nd étage - WC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
050 (3)	25N025774-050 - BV3MM9808 Réf. Prel : P50 2nd étage - Salle de bain/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (beige)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25N025774-051 - BV3MM9809 Réf. Prel : P51 2nd étage - Salle de bain/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 14/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25N025774-052 - BV3MM9810 Réf. Prel : P52 2nd étage - Circulation/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)(iii)	MET / QK5R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
053	25N025774-053 - BV3MM9811 Réf. Prel P53 Extérieur - Façade Est/Etanchéité de toiture terrasse - (Lés/Noir, Rouge)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (rose)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25N025774-054 - BV3MM9812 Réf. Prel : P54 Extérieur - Façade Est/Etanchéité de toiture terrasse - (Lés/Noir, Rouge)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25N025774-055 - BV3MM9813 Réf. Prel : P55 Extérieur - Façade Sud/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 15/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	25N025774-056 - BV3MM9814 Réf. Prel : P56 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25N025774-057 - BV3MM9815 Réf. Prel : P57 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau (blanc)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25N025774-058 - BV3MM9816 Réf. Prel : P58 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059 (3)	25N025774-059 - BV3MM9817 Réf. Prel : P59 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25N025774-060 - BV3MM9818 Réf. Prel : P60 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 16/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25N025774-061 - BV3MM9819 Réf. Prel : P61 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Vert)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25N025774-062 - BV3MM9820 Réf. Prel : P62 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Vert)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25N025774-063 - BV3MM9821 Réf. Prel : P63 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064 (3)	25N025774-064 - BV3MM9822 Réf. Prel : P64 Extérieur - Façade Sud/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25N025774-065 - BV3MN0065 Réf. Prel : P65 Rez-de-chaussée Circulation/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01 Page 17/18
Référence laboratoire N° : 25RI040690 Référence de suivi du dossier N° : 25N025774
Reçu au laboratoire le : 09/06/2025 Date de réception : 05/06/2025
Date d'analyse : 10/06/2025
Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066	25N025774-066 - BV3MN0066 Réf. Prel : P66 Extérieur - Façade Sud/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25N025774-067 - BV3MN0067 Réf. Prel : P67 Extérieur - Façade Sud/Etanchéité de toiture terrasse - (Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033402-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 17:01

Page 18/18

Référence laboratoire N° : 25RI040690

Référence de suivi du dossier N° : 25N025774

Reçu au laboratoire le : 09/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 10/06/2025

Référence dossier Client: 25N025774 - 1510797868/24822463/S1/1/1_24822463/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Małgorzata Tomala
Chef d'équipe suppléant