

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro de rapport : DI13-2025-30-267260

Date du rapport : 22/06/2025

Date de visite : 12/06/2025



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Informations du bien concerné	
Adresse	Bâtiment Barcelone 2, avenue Charles Flahault 34090 MONTPELLIER (France) R+2
Propriétaire	CREPS 2, avenue Charles Flahault 34090 MONTPELLIER (France)
Norme utilisée : NF X 46-020 : Aout 2017	





Désignation du (des) opérateurs de repérage(s)		
Fonction	Nom Prénom	Certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DELGADO Eric	Certificat n° : CPDI4033 délivré le 05/07/2022 et expirant le 04/07/2029 auprès de : I.Cert
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport		

CONCLUSION DÉTAILLÉE DU REPÉRAGE	3
OBJET DE LA MISSION	9
INFORMATION SUR LE RAPPORT	9
RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION	10
PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE	11
ENSEMBLE DES ZPSO IDENTIFIÉES	19
VALIDATION DU REPÉRAGE	55
PLAN(S) DE LOCALISATION	58
OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES / MÉTHODOLOGIE	74
SYNTHESE ET PV DES ANALYSES LABORATOIRE	75
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	107
CERTIFICATION DE COMPÉTENCE	109
ANNEXE PHOTO (FACULTATIVE)	110
AUTRES DOCUMENTS	111

CONCLUSION DÉTAILLÉE DU REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

LISTE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

ZPSO	Localisation		Ouvrage	Matériau(x) ou produit(s) contenant de l'amiante	Estimation de la quantité*	Photo
ZPSO-008	RDC - Séoul - Dégagement ; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement ; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	Plancher	Revêtements de sols	Colle et Joint de carrelage	49.00m²	
ZPSO-023	Enveloppe - Façades	Menuiserie	Menuiseries extérieures	Joint étanchéité blanc	24 U	

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

Observations diverses / Réserves

Néant

Dans le tableau ci-dessous, les locaux, ouvrages et parties d'ouvrages qui sont compris dans le programme de repérage établi par l'opérateur et qui n'ont pu être investigués le jour du repérage :

Liste des locaux et/ou ouvrages et/ou parties d'ouvrages non visités ou non accessibles

Localisation	Ouvrage / partie d'ouvrage	Motif
Néant		

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

OBJET DE LA MISSION

La présente mission consiste à établir le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis ;**
Opération de travaux (hors démolition)

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur le risque d'exposition à l'amiante selon les articles L. 4412-2 et R. 4412-97.

La mission confiée par le donneur d'ordre est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis ainsi que la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La (les) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre. Il porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017
- Arrêté du 23 Janvier 2020

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés, fondations et de manière globale tout éléments enterrés où dont l'accessibilité n'est rendue possible que par des travaux lourds.

INFORMATION SUR LE RAPPORT

Version	Date	Objet
Version initiale	12/06/2025	Établissement du Dossier Technique

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 22/06/2025

Ce repérage établi en vue de travaux est rédigé par DELGADO Eric opérateur de repérage amiante avec mention, conformément à l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Nombre de prélèvements : **87**

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

RENSEIGNEMENTS SUR LA MISSION

Désignation du bien					
Type de bien	Adresse	Bâtiment Étage	Référence cadastrale	Date de construction	Occupation des locaux
Locaux sportifs	Bâtiment Barcelone 2, avenue Charles Flahault 34090 MONTPELLIER (France)	R+2	Références cadastrales non communiquées Parcelle(s) n° : NC,	< 1997	Encombré

Désignation du propriétaire / donneur d'ordre		
	NOM Prénom	Adresse
Propriétaire	CREPS	2, avenue Charles Flahault 34090 MONTPELLIER (France)
Donneur d'ordre	CREPS	2, avenue Charles Flahault 34090 MONTPELLIER (France)
Accompagnateur	CREPS	

Désignation de la société				
Raison sociale	Adresse	SIRET	Assurance	N° et date
BTP DIAGNOSTICS	Immeuble Central Gare - 1 Place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE- BRETONNEUX	901 305 763 00012	EUROMAF	7009368/S / 31/12/2025

Désignation du laboratoire		
Raison sociale	Adresse	COFRAC
EUROFINS VERGEZE	75C, avenue de Pascalet 30310 VERGEZE	N°1-5922 - SIRET 804 354 819 000 18

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE

Dans le respect de l'article 6 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, L'opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre ainsi que les données de l'annexe 1 de l'arrêté.

L'opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d'ordre, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début de ses investigations sur site

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Programme des travaux fourni par le donneur d'ordre

Dans le respect de l'arrêté du 16/07/2019, le donneur d'ordre doit fournir un programme des travaux exhaustif à l'opérateur de repérage.

Travaux prévus par le donneur d'ordre et fourni pour établir le programme de repérage*

Liste des travaux fourni par le donneur d'ordre :

- Le projet concerne la rénovation du bâtiment "BARCELONE" situé au CREPS.
- Le bâtiment est en R+2. Il est dédié à l'accueil des athlètes.
- Le projet devra permettre l'augmentation de la capacité d'accueil si possible en doublant le nombre de lits dans certaines chambres, la mise aux normes réglementaires PMR des installations du RdC, la rénovation complète des chambres et des SdE, sanitaires, de certaines menuiseries extérieures en dépose totale ainsi que l'amélioration thermique du bâtiment (hors ITE et enveloppe extérieur).

*si le descriptif des travaux fourni par le donneur d'ordre se révélait incomplet, aucune réclamation ou plainte ne pourrait être portée à BTP Diagnostics. Si des travaux supplémentaires devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir pour compléter le présent rapport.

Programme de repérage

L'opérateur de repérage détermine le périmètre et le programme de sa mission, en prenant notamment en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre et des données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

Dans le tableau ci-dessous, les ouvrages et parties d'ouvrages définis par locaux qui sont compris dans le programme de repérage établi par l'opérateur et transmis pour avis éventuel au donneur d'ordre :

Programme de repérage		
R+1 - Dégagement Etage; RDC - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Plinthes
	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Plinthes
	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur
	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
RDC - Dégagement Etage; R+1 - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur

<p>R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26; R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04</p>	<p>5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p>	<p>Plancher</p>
<p>R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26;</p>	<p>5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p>	<p>Plancher</p>

R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04		
R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Salle d'Eau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plancher
R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26; R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Plinthes

RDC - Séoul - Dégagement; R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26; R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Plinthes
R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Plinthes
R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Mur

<p>- Helsinki - Chambre 26; R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04</p>		
<p>R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC; R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC; RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC</p>	<p>3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p>	<p>Cloison</p>
<p>R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre</p>	<p>4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p>	<p>Plafond</p>

04		
RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Salle d'Eau	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Faux-plafond
R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Salle d'Eau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur
R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Menuiserie
Enveloppe - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Façade
	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Façade
	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Menuiserie
R+1 - Munich - WC; R+2 - Paris - WC; R+1 - Rome - WC; R+1 - Los Angeles - WC; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Helsinki - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur
	3 - Parois verticales intérieures -	Mur

	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Faux-plafond
R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26; R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond
R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Faux-plafond

Commentaire sur le programme de repérage (phase(s) de réalisation de la mission, observations éventuelles sur les accès, intervention en milieu occupé, etc...) :

Néant

Périmètre de repérage

Périmètre de repérage établi par l'opérateur transmis pour avis éventuel au donneur d'ordre :

Liste des locaux visités du périmètre de repérage

Niveaux	Locaux
RDC	Dégagement Etage
RDC - Séoul	Dégagement
RDC - Séoul	Salle d'Eau + WC
RDC - Séoul	Chambre 01
RDC - Séoul	Chambre 02
RDC - Moscou	Dégagement
RDC - Moscou	Salle d'Eau
RDC - Moscou	WC
RDC - Moscou	Chambre 03
RDC - Moscou	Chambre 04
R+1	Dégagement Etage
R+1 - Munich	Dégagement
R+1 - Munich	Salle d'Eau
R+1 - Munich	WC
R+1 - Munich	Chambre 11
R+1 - Munich	Chambre 12
R+1 - Rome	Dégagement
R+1 - Rome	Salle d'Eau
R+1 - Rome	WC
R+1 - Rome	Chambre 13
R+1 - Rome	Chambre 15
R+1 - Los Angeles	Dégagement
R+1 - Los Angeles	Salle d'Eau
R+1 - Los Angeles	WC
R+1 - Los Angeles	Chambre 14
R+1 - Los Angeles	Chambre 16
R+2	Dégagement Etage
R+2 - Paris	Dégagement
R+2 - Paris	Salle d'Eau
R+2 - Paris	WC
R+2 - Paris	Chambre 21
R+2 - Paris	Chambre 22
R+2 - Mexico	Dégagement
R+2 - Mexico	Salle d'Eau
R+2 - Mexico	WC
R+2 - Mexico	Chambre 23
R+2 - Mexico	Chambre 25
R+2 - Helsinki	Dégagement
R+2 - Helsinki	Salle d'Eau
R+2 - Helsinki	WC
R+2 - Helsinki	Chambre 24
R+2 - Helsinki	Chambre 26
Enveloppe	Façades



ENSEMBLE DES ZPSO IDENTIFIÉES

Une ZPSO est une Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage.

Dans sa démarche de repérage, l'opérateur de repérage détermine les ZPSO (parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables). Chaque ZPSO inclut un ensemble de mêmes ouvrages considérés vraisemblablement comme similaires du fait des modes constructifs utilisés, de sa connaissance de l'historique de construction et des rénovations du bâtiment.



ZPSO-001 : Partie à inspecter : Colle et Joint de carrelage.

Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	R+1 - Dégagement Etage	Plancher	Colle et Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P007	
	RDC - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	Plancher	Colle et Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P001	



ZPSO-002 : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	R+1 - Dégagement Etage	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P008	
	RDC - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P002	



ZPSO-003 : Partie à inspecter : Colle de plinthes en carrelage.

Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	R+1 - Dégagement Etage	Plinthes	Colle de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P009	
	RDC - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	Plinthes	Colle de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P003	



ZPSO-004 : Partie à inspecter : Joint de plinthes en carrelage.

Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	R+1 - Dégagement Etage	Plinthes	Joint de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P010	
	RDC - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	Plinthes	Joint de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P004	


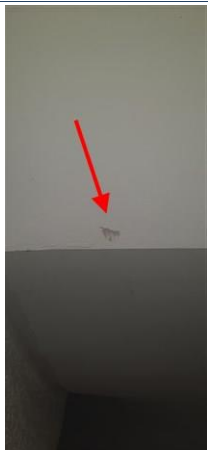
ZPSO-005 : Partie à inspecter : Enduit béton mur.

Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnes	R+1 - Dégagement Etage	Mur	Enduit béton mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P011	
	RDC - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	Mur	Enduit béton mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P005	

ZPSO-006 : Partie à inspecter : Enduit plafond.

Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	R+1 - Dégagement Etage	Plafond	Enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P012	
	RDC - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	Plafond	Enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P006	




ZPSO-007 : Partie à inspecter : Enduit pierre parement.



Niveau : RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	RDC - Dégagement Etage; R+1 - Dégagement Etage; R+2 - Dégagement Etage	Mur	Enduit pierre parement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P013	

ZPSO-008 : Partie à inspecter : Colle et Joint de carrelage.




Niveau : R+1, R+2, RDC



Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	Plancher	Colle et Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P046	
	R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Plancher	Colle et Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P030	
	R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	Plancher	Colle et Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P058	

R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22	Plancher	Colle et Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P076	
RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	Plancher	Colle et Joint de carrelage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P014	

ZPSO-009 : Partie à inspecter : Ragréage.




Niveau : R+1, R+2, RDC



Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P047	
	R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P031	
	R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P059	

R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P077	
RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	Plancher	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P015	

ZPSO-010 : Partie à inspecter : Linoléum bleu.




Niveau : R+1, R+2, RDC



Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	R+1 - Munich - Salle d'Eau	Plancher	Linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P048	
	R+2 - Paris - Salle d'Eau	Plancher	Linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P078	
	R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Plancher	Linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P032	

R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau	Plancher	Linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P060	
RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Salle d'Eau	Plancher	Linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P016	

ZPSO-011 : Partie à inspecter : Colle linoléum bleu.



Niveau : R+1, R+2, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de sols	R+1 - Munich - Salle d'Eau	Plancher	Colle linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P049	
	R+2 - Paris - Salle d'Eau	Plancher	Colle linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P079	
	R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Plancher	Colle linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P033	

R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau	Plancher	Colle linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P061	
RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Salle d'Eau	Plancher	Colle linoléum bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P017	

ZPSO-012 : Partie à inspecter : Colle de plinthes en carrelage.




Niveau : R+1, R+2, RDC



Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	Plinthes	Colle de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P050	
	R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Plinthes	Colle de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P034	
	R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	Plinthes	Colle de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P062	

R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22	Plinthes	Colle de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P080	
RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	Plinthes	Colle de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P018	

ZPSO-013 : Partie à inspecter : Joint de plinthes en carrelage.


Niveau : RDC, R+1, R+2

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	RDC - Séoul - Dégagement	Plinthes	Joint de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P019	
	R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	Plinthes	Joint de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P051	
	R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Plinthes	Joint de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P035	

<p>R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26</p>	Plinthes	Joint de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P063	
<p>R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22</p>	Plinthes	Joint de plinthes en carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P081	




ZPSO-014 : Partie à inspecter : Colle de plinthes en PVC.



Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Plinthes	Colle de plinthes en PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P057	
	RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	Plinthes	Colle de plinthes en PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P020	

ZPSO-015 : Partie à inspecter : Enduit béton mur.




Niveau : R+1, R+2, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Murs et cloisons maçonnés	R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	Mur	Enduit béton mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P052	
	R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Mur	Enduit béton mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P036	
	R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	Mur	Enduit béton mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P064	

R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22	Mur	Enduit béton mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P082	
RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	Mur	Enduit béton mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P021	

ZPSO-016 : Partie à inspecter : Enduit cloison.




Niveau : R+1, R+2, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC	Cloison	Enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P053	
	R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC	Cloison	Enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P037	
	R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC	Cloison	Enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P065	

R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC	Cloison	Enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P083	
RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC	Cloison	Enduit cloison	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P022	


ZPSO-017 : Partie à inspecter : Enduit plafond.

Niveau : R+1, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	R+1 - Munich - Dégagement; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12	Plafond	Enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P056	
	R+1 - Rome - Dégagement; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Dégagement; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Plafond	Enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P040	
	RDC - Séoul - Dégagement; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Dégagement; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	Plafond	Enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P023	

ZPSO-018 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.




Niveau : RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Faux plafonds	RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Salle d'Eau	Faux-plafond	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P024	

ZPSO-019 : Partie à inspecter : Revêtement mural + colle.

Partie à inspecter : Revêtement mural + coll.

Niveau : R+1, R+2, RDC

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Mur	Revêtement mural + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P043	
	R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau	Mur	Revêtement mural + coll	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P071	
	RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Moscou - Salle d'Eau	Mur	Revêtement mural + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P025	

ZPSO-020 : Partie à inspecter : Menuiserie PVC.

Niveau : R+1, R+2, RDC




Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Menuiseries extérieures	R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Munich - WC; R+1 - Munich - Chambre 11; R+1 - Munich - Chambre 12; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Rome - WC; R+1 - Rome - Chambre 13; R+1 - Rome - Chambre 15; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - WC; R+1 - Los Angeles - Chambre 14; R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Menuiserie	Menuiserie PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P042	
	R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	Menuiserie	Menuiserie PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P072	
	RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC; RDC - Séoul - Chambre 01; RDC - Séoul - Chambre 02; RDC - Moscou - Salle d'Eau; RDC - Moscou - WC; RDC - Moscou - Chambre 03; RDC - Moscou - Chambre 04	Menuiserie	Menuiserie PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P026	

ZPSO-021 : Partie à inspecter : Crépis extérieur rouge (chambre 02).

Partie à inspecter : Crépis extérieur rouge (chambre 14).

Partie à inspecter : Crépis extérieur rouge (chambre 25).

Niveau : Enveloppe




Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Façades lourdes y compris poteaux	Enveloppe - Façades	Façade	Crépis extérieur rouge (chambre 02)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P027	
	Enveloppe - Façades	Façade	Crépis extérieur rouge (chambre 14)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P044	
	Enveloppe - Façades	Façade	Crépis extérieur rouge (chambre 25)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P073	

ZPSO-022 : Partie à inspecter : Crépis extérieur blanc (chambre 02).

Partie à inspecter : Crépis extérieur blanc (chambre 14).


Partie à inspecter : Crépis extérieur blanc (chambre 25).

Niveau : Enveloppe

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Façades lourdes y compris poteaux	Enveloppe - Façades	Façade	Crépis extérieur blanc (chambre 02)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P028	
	Enveloppe - Façades	Façade	Crépis extérieur blanc (chambre 14)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P045	
	Enveloppe - Façades	Façade	Crépis extérieur blanc (chambre 25)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P074	




ZPSO-023 : Partie à inspecter : Joint étanchéité blanc.


Niveau : Enveloppe

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Menuiseries extérieures	Enveloppe - Façades	Menuiserie	Joint étanchéité blanc	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P029	

ZPSO-024 : Partie à inspecter : Colle de faïence.




Niveau : R+1, R+2


Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	R+1 - Munich - WC	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P054	
	R+2 - Paris - WC	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P084	
	R+1 - Rome - WC; R+1 - Los Angeles - WC	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P038	

	R+2 - Mexico - WC; R+2 - Helsinki - WC	Mur	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P066	
--	--	-----	------------------	---	------	---

ZPSO-025 : Partie à inspecter : Joint de faïence.



Niveau : R+1, R+2

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	R+1 - Munich - WC	Mur	Joint de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P055	
	R+2 - Paris - WC	Mur	Joint de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P085	
	R+1 - Rome - WC; R+1 - Los Angeles - WC	Mur	Joint de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P039	

	R+2 - Mexico - WC; R+2 - Helsinki - WC	Mur	Joint de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P067	
--	--	-----	------------------	--	------	---


ZPSO-026 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques durs.

Niveau : R+1, R+2

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Faux plafonds	R+1 - Munich - Salle d'Eau; R+1 - Rome - Salle d'Eau; R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Faux-plafond	Panneaux et plaques durs	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P041	
	R+2 - Paris - Salle d'Eau; R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau	Faux-plafond	Panneaux et plaques durs	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P068	



ZPSO-027 : Partie à inspecter : Placoplâtre plafond.

Niveau : R+2

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22; R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	Plafond	Placoplâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P069	



ZPSO-028 : Partie à inspecter : Calicot plafond.

Niveau : R+2

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Plafonds	R+2 - Mexico - Dégagement; R+2 - Mexico - WC; R+2 - Mexico - Chambre 23; R+2 - Mexico - Chambre 25; R+2 - Helsinki - Dégagement; R+2 - Helsinki - WC; R+2 - Helsinki - Chambre 24; R+2 - Helsinki - Chambre 26	Plafond	Calicot plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P070	
	R+2 - Paris - Dégagement; R+2 - Paris - WC; R+2 - Paris - Chambre 21; R+2 - Paris - Chambre 22	Plafond	Calicot plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P086	

ZPSO-029 : Partie à inspecter : Isolant plafond.

Niveau : R+2

Ouvrage	Localisation	Zone	Matériau(x) ou produit(s)	Conclusion	N° Echantillon	Photo
Faux plafonds	R+2 - Paris - Salle d'Eau	Faux-plafond	Isolant plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P087	
	R+2 - Mexico - Salle d'Eau; R+2 - Helsinki - Salle d'Eau	Faux-plafond	Isolant plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	P075	

VALIDATION DU REPÉRAGE

Analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Écarts, adjonctions et suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

Procédures de prélèvements : L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

ZPSO	Matériau(x) ou produit(s)	Commentaire et/ou justification de la stratégie d'échantillonnage
ZPSO-001	Colle et Joint de carrelage	Aucun commentaire
	Colle et Joint de carrelage	Aucun commentaire
ZPSO-002	Ragréage	Aucun commentaire
	Ragréage	Aucun commentaire
ZPSO-003	Colle de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Colle de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
ZPSO-004	Joint de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Joint de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
ZPSO-005	Enduit béton mur	Aucun commentaire
	Enduit béton mur	Aucun commentaire
ZPSO-006	Enduit plafond	Aucun commentaire
	Enduit plafond	Aucun commentaire
ZPSO-007	Enduit pierre parement	Aucun commentaire
ZPSO-008	Colle et Joint de carrelage	Aucun commentaire
	Colle et Joint de carrelage	Aucun commentaire
	Colle et Joint de carrelage	Aucun commentaire
	Colle et Joint de carrelage	Aucun commentaire
	Colle et Joint de carrelage	Aucun commentaire
ZPSO-009	Ragréage	Aucun commentaire
	Ragréage	Aucun commentaire
	Ragréage	Aucun commentaire
	Ragréage	Aucun commentaire
	Ragréage	Aucun commentaire
ZPSO-010	Linoléum bleu	Aucun commentaire
	Linoléum bleu	Aucun commentaire
	Linoléum bleu	Aucun commentaire
	Linoléum bleu	Aucun commentaire

ZPSO	Matériau(x) ou produit(s)	Commentaire et/ou justification de la stratégie d'échantillonnage
	Linoléum bleu	Aucun commentaire
ZPSO-011	Colle linoléum bleu	Aucun commentaire
	Colle linoléum bleu	Aucun commentaire
	Colle linoléum bleu	Aucun commentaire
	Colle linoléum bleu	Aucun commentaire
	Colle linoléum bleu	Aucun commentaire
ZPSO-012	Colle de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Colle de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Colle de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Colle de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Colle de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
ZPSO-013	Joint de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Joint de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Joint de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Joint de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
	Joint de plinthes en carrelage	Aucun commentaire
ZPSO-014	Colle de plinthes en PVC	Aucun commentaire
	Colle de plinthes en PVC	Aucun commentaire
ZPSO-015	Enduit béton mur	Aucun commentaire
	Enduit béton mur	Aucun commentaire
	Enduit béton mur	Aucun commentaire
	Enduit béton mur	Aucun commentaire
	Enduit béton mur	Aucun commentaire
ZPSO-016	Enduit cloison	Aucun commentaire
	Enduit cloison	Aucun commentaire
	Enduit cloison	Aucun commentaire
	Enduit cloison	Aucun commentaire
	Enduit cloison	Aucun commentaire
ZPSO-017	Enduit plafond	Aucun commentaire
	Enduit plafond	Aucun commentaire
	Enduit plafond	Aucun commentaire
ZPSO-018	Panneaux et plaques	Aucun commentaire
ZPSO-019	Revêtement mural + colle	Aucun commentaire
	Revêtement mural + coll	Aucun commentaire
	Revêtement mural + colle	Aucun commentaire
ZPSO-020	Menuiserie PVC	Aucun commentaire
	Menuiserie PVC	Aucun commentaire
	Menuiserie PVC	Aucun commentaire
ZPSO-021	Crépis extérieur rouge (chambre 02)	Aucun commentaire
	Crépis extérieur rouge (chambre 14)	Aucun commentaire
	Crépis extérieur rouge (chambre 25)	Aucun commentaire
ZPSO-022	Crépis extérieur blanc (chambre 02)	Aucun commentaire
	Crépis extérieur blanc (chambre 14)	Aucun commentaire
	Crépis extérieur blanc (chambre 25)	Aucun commentaire
ZPSO-023	Joint étanchéité blanc	Aucun commentaire
ZPSO-024	Colle de faïence	Aucun commentaire

ZPSO	Matériau(x) ou produit(s)	Commentaire et/ou justification de la stratégie d'échantillonnage
	Colle de faïence	Aucun commentaire
	Colle de faïence	Aucun commentaire
	Colle de faïence	Aucun commentaire
ZPSO-025	Joint de faïence	Aucun commentaire
	Joint de faïence	Aucun commentaire
	Joint de faïence	Aucun commentaire
	Joint de faïence	Aucun commentaire
ZPSO-026	Panneaux et plaques durs	Aucun commentaire
	Panneaux et plaques durs	Aucun commentaire
ZPSO-027	Placoplâtre plafond	Aucun commentaire
ZPSO-028	Calicot plafond	Aucun commentaire
	Calicot plafond	Aucun commentaire
ZPSO-029	Isolant plafond	Aucun commentaire
	Isolant plafond	Aucun commentaire

Cachet de l'entreprise	Signature de l'opérateur	Date de visite et d'établissement de l'état	
BTP Diagnostics Immeuble Central Gare 1 place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30 SIRET : 901 305 763 00012		Visite	Effectuée le : 12/06/2025
			par : DELGADO Eric
		Rapport	Rédigé le : 22/06/2025
			à : MONTPELLIER

PLAN(S) DE LOCALISATION

Sont précisées sur le(s) plan(s) ou croquis les informations suivantes :

- La localisation des parties de bâtiment visitées, le périmètre de repérage et les locaux non visités
- La localisation des prélèvements réalisés
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure.
- La localisation des sondages faisant suites à des investigations approfondies.




Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SASU BTP-DIAGNOSTICS, auteur : DELGADO Eric

Dossier n° DI13-2025-30-267260 du 12/06/2025

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

LEGENDE	
Prélèvement Positif	P ... 
Prélèvement Négatif	P ... 
Sondages ZPSO	P ... 
Matériau contenant de l'amiante	Représentation graphique

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Adresse du bien : 2, avenue Charles Flahaut – 34000 MONTPELLIER

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

Siège social : Immeuble central gare - 1, place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
SASU au capital de 100 000 € / Siret 901 305 763 00012 / APE 74.90B
TVA Intracommunautaire : FR09 901 305 763

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES / MÉTHODOLOGIE

AVERTISSEMENT

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis représente la base du repérage. Cette liste est non exhaustive et l'opérateur de repérage est susceptible d'inclure dans le programme de repérage tout autre matériau susceptible de contenir de l'amiante compris dans les zones et parties de l'immeuble concernées par les travaux.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Conformément à l'article 11 de l'Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

- Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.
- En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
- En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
- En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

MÉTHODOLOGIE DE REPÉRAGE

La mission est réalisée conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Pour mener à bien sa mission de repérage, l'opérateur recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Préalablement au démarrage des investigations sur site, ce programme et ce périmètre sont transmis pour avis au donneur d'ordre pour avis éventuel sur leur cohérence avec le programme de travaux.

Pour réaliser le repérage, l'opérateur procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies. Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux qui relèvent de son programme de repérage et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, et ceux qui ne le sont pas.

Il conclut s'agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l'amiante quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

L'opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante résultant :

- d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée
- d'un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.

S'il ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, ou s'il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l'opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.

Afin d'optimiser ses investigations et notamment le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse, l'opérateur de repérage définit et valide des ZPSO (Zones présentant des similitudes d'ouvrages). Pour cela il réalise des sondages lui permettant de s'assurer que des composants de construction sont semblables.

Au sujet de la quantification : Le fait d'estimer la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante fait partie de la mission de repérage. Cette estimation permet au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.

Cependant, la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

SYNTHESE ET PV DES ANALYSES LABORATOIRE

ZPSO	N° échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
ZPSO-001	P001	RDC - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-002	P002	RDC - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-003	P003	RDC - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-004	P004	RDC - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-005	P005	RDC - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-006	P006	RDC - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-001	P007	R+1 - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-002	P008	R+1 - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-003	P009	R+1 - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-004	P010	R+1 - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-005	P011	R+1 - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-006	P012	R+1 - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-007	P013	R+1 - Dégagement Etage	Absence d'amiante
ZPSO-008	P014	RDC - Séoul - Chambre 02	Présence d'amiante
ZPSO-009	P015	RDC - Séoul - Chambre 02	Absence d'amiante
ZPSO-010	P016	RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC	Absence d'amiante
ZPSO-011	P017	RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC	Absence d'amiante
ZPSO-012	P018	RDC - Séoul - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-013	P019	RDC - Séoul - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-014	P020	RDC - Séoul - Chambre 02	Absence d'amiante
ZPSO-015	P021	RDC - Séoul - Chambre 02	Absence d'amiante
ZPSO-016	P022	RDC - Séoul - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-017	P023	RDC - Séoul - Chambre 02	Absence d'amiante
ZPSO-018	P024	RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC	Absence d'amiante
ZPSO-019	P025	RDC - Séoul - Salle d'Eau + WC	Absence d'amiante
ZPSO-020	P026	RDC - Séoul - Chambre 02	Absence d'amiante
ZPSO-021	P027	Enveloppe - Façades	Absence d'amiante
ZPSO-022	P028	Enveloppe - Façades	Absence d'amiante
ZPSO-023	P029	Enveloppe - Façades	Présence d'amiante
ZPSO-008	P030	R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Absence d'amiante
ZPSO-009	P031	R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Absence d'amiante
ZPSO-010	P032	R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-011	P033	R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Absence d'amiante

ZPSO	N° échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
ZPSO-012	P034	R+1 - Los Angeles - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-013	P035	R+1 - Los Angeles - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-015	P036	R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Absence d'amiante
ZPSO-016	P037	R+1 - Los Angeles - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-024	P038	R+1 - Los Angeles - WC	Absence d'amiante
ZPSO-025	P039	R+1 - Los Angeles - WC	Absence d'amiante
ZPSO-017	P040	R+1 - Los Angeles - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-026	P041	R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-020	P042	R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Absence d'amiante
ZPSO-019	P043	R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-021	P044	Enveloppe - Façades	Absence d'amiante
ZPSO-022	P045	Enveloppe - Façades	Absence d'amiante
ZPSO-008	P046	R+1 - Munich - Chambre 12	Absence d'amiante
ZPSO-009	P047	R+1 - Munich - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-010	P048	R+1 - Munich - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-011	P049	R+1 - Munich - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-012	P050	R+1 - Munich - Chambre 12	Absence d'amiante
ZPSO-013	P051	R+1 - Munich - Chambre 12	Absence d'amiante
ZPSO-015	P052	R+1 - Munich - Chambre 11	Absence d'amiante
ZPSO-016	P053	R+1 - Munich - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-024	P054	R+1 - Munich - WC	Absence d'amiante
ZPSO-025	P055	R+1 - Munich - WC	Absence d'amiante
ZPSO-017	P056	R+1 - Munich - Chambre 11	Absence d'amiante
ZPSO-014	P057	R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Absence d'amiante
ZPSO-008	P058	R+2 - Mexico - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-009	P059	R+2 - Mexico - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-010	P060	R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-011	P061	R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-012	P062	R+2 - Mexico - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-013	P063	R+2 - Mexico - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-015	P064	R+2 - Mexico - Chambre 23	Absence d'amiante
ZPSO-016	P065	R+2 - Mexico - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-024	P066	R+2 - Mexico - WC	Absence d'amiante
ZPSO-025	P067	R+2 - Mexico - WC	Absence d'amiante
ZPSO-026	P068	R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-027	P069	R+2 - Mexico - Chambre 25	Absence d'amiante
ZPSO-028	P070	R+2 - Mexico - Chambre 25	Absence d'amiante

ZPSO	N° échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
ZPSO-019	P071	R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-020	P072	R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-021	P073	Enveloppe - Façades	Absence d'amiante
ZPSO-022	P074	Enveloppe - Façades	Absence d'amiante
ZPSO-029	P075	R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-008	P076	R+2 - Paris - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-009	P077	R+2 - Paris - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-010	P078	R+2 - Paris - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-011	P079	R+2 - Paris - Salle d'Eau	Absence d'amiante
ZPSO-012	P080	R+2 - Paris - Chambre 21	Absence d'amiante
ZPSO-013	P081	R+2 - Paris - Chambre 21	Absence d'amiante
ZPSO-015	P082	R+2 - Paris - Chambre 21	Absence d'amiante
ZPSO-016	P083	R+2 - Paris - Dégagement	Absence d'amiante
ZPSO-024	P084	R+2 - Paris - WC	Absence d'amiante
ZPSO-025	P085	R+2 - Paris - WC	Absence d'amiante
ZPSO-028	P086	R+2 - Paris - Chambre 22	Absence d'amiante
ZPSO-029	P087	R+2 - Paris - Salle d'Eau	Absence d'amiante



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

BTP DIAGNOSTICS
Monsieur Eric Delgado
1330 Rue Jean René Guillibert
Gauthier de la Lauzière - Europarc de Pichaury
13857 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 1/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle et Joint de carrelage - Colle et Joint de carrelage - RDC - Degagement Etage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragreage - Ragreage - RDC - Degagement Etage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en carrelage - Colle de plinthes en carrelage - RDC - Degagement Etage	Matériau dur de type carrelage, faïence (violet) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 2/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de plinthes en carrelage - Joint de plinthes en carrelage - RDC - Degagement Etage	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
005 (1)	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit béton mur - Enduit béton mur - RDC - Degagement Etage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P006 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond - Enduit plafond - RDC - Degagement Etage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1) (2)	P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle et Joint de carrelage - Colle et Joint de carrelage - R+1 - Degagement Etage	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 3/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - R+1 - Degagement Etage	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
009	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en carrelage - Colle de plinthes en carrelage - R+1 - Degagement Etage	Matériau dur de type carrelage, faïence (violet) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (jaune) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
010	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de plinthes en carrelage - Joint de plinthes en carrelage - R+1 - Degagement Etage	Matériau dur de type carrelage, faïence (violet) ; matériau dur de type joint ciment (beige) + (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (orange)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 4/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (1)	P011 - 3 - Parois verticales - Murs et cloisons maconnes - Enduit beton mur - Enduit beton mur - R+1 - Degagement Etage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (orange)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
012 (1)	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond - Enduit plafond - R+1 - Degagement Etage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Enduit pierre parement - Enduit pierre parement - R+1 - Degagement Etage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 5/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014 (3)	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle et Joint de carrelage - Colle et Joint de carrelage - RDC - Seoul - Chambre 02	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015 (1)	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - RDC - Seoul - Chambre 02	Matériau de type peinture (bleu) + (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
016	P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoleum bleu - Linoleum bleu - RDC - Seoul - Salle d'Eau + WC	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
017 (1)	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle linoleum bleu - Colle linoleum bleu - RDC - Seoul - Salle d'Eau + WC	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 6/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en carrelage - Colle de plinthes en carrelage - RDC - Seoul - Degagement	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (marron)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
019	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de plinthes en carrelage - Joint de plinthes en carrelage - RDC - Seoul - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
020 (1)	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en PVC - Colle de plinthes en PVC - RDC - Seoul - Chambre 02	Matériau de type colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 7/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (1)	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit béton mur - Enduit béton mur - RDC - Seoul - Chambre 02	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblées, préfabriquées) - Enduit cloison - Enduit cloison - RDC - Seoul - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	P023 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond - Enduit plafond - RDC - Seoul - Chambre 02	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - RDC - Seoul - Salle d'Eau + WC	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 8/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Revêtement mural + colle - Revêtement mural + colle - RDC - Seoul - Salle d'Eau + WC	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
026	P026 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Menuiserie PVC - Menuiserie PVC - RDC - Seoul - Chambre 02	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	P027 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur rouge (chambre 02) - Crepis extérieur rouge (chambre 02) - Enveloppe - Facades	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 9/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028 (1)	P028 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur blanc (chambre 02) - Crepis extérieur blanc (chambre 02) - Enveloppe - Facades	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	P029 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint étancheité blanc - Joint étancheité blanc - Enveloppe - Facades	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (beige)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle et Joint de carrelage - R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 10/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (jaune) ; matériau (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
032	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoleum bleu - R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
033 (1)	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle linoleum bleu - Colle linoleum bleu - R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (noir)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 11/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034 (1)	P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en carrelage - Colle de plinthes en carrelage - R+1 - Los Angeles - Degagement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de plinthes en carrelage - Joint de plinthes en carrelage - R+1 - Los Angeles - Degagement	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	P036 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit beton mur - Enduit beton mur - R+1 - Los Angeles - Chambre 16	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 12/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037 (1)	P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit cloison - Enduit cloison - R+1 - Los Angeles - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (1)	P038 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - R+1 - Los Angeles - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
039 (1)	P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de faïence - Joint de faïence - R+1 - Los Angeles - WC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 13/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond - Enduit plafond - R+1 - Los Angeles - Degagement	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques durs - Panneaux et plaques durs - R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
042	P042 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Menuiserie PVC - Menuiserie PVC - R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 14/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	P043 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Revêtement mural + colle - Revêtement mural + colle - R+1 - Los Angeles - Salle d'Eau	Matériau souple (bleu)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur rouge (chambre 14) - Crepis extérieur rouge (chambre 14) - Enveloppe - Facades	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (orange)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
045	P045 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur blanc (chambre 14) - Crepis extérieur blanc (chambre 14) - Enveloppe - Facades	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 15/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	P046 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle et Joint de carrelage - Colle et Joint de carrelage - R+1 - Munich - Chambre 12	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - R+1 - Munich - Degagement	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
048	P048 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoleum bleu - Linoleum bleu - R+1 - Munich - Salle d'Eau	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
049 (1)	P049 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle linoleum bleu - Colle linoleum bleu - R+1 - Munich - Salle d'Eau	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 16/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
050	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en carrelage - Colle de plinthes en carrelage - R+1 - Munich - Chambre 12	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
051	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de plinthes en carrelage - Joint de plinthes en carrelage - R+1 - Munich - Chambre 12	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
052 (1)	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit béton mur - Enduit béton mur - R+1 - Munich - Chambre 11	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 17/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053 (1)	P053 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit cloison - Enduit cloison - R+1 - Munich - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (clair)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054 - 3 - Parois verticales intérieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - R+1 - Munich - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
055	P055 - 3 - Parois verticales intérieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de faïence - Joint de faïence - R+1 - Munich - WC	Matériau dur de type joint ciment (poudreux) (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 18/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	P056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond - Enduit plafond - R+1 - Munich - Chambre 11	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057 (1)	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en PVC - Colle de plinthes en PVC - R+1 - Los Angeles - Chambre 14	Matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P058 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle et Joint de carrelage - Colle et Joint de carrelage - R+2 - Mexico - Degagement	Matériau dur de type carrelage, faïence (violet) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 19/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059 (1)	P059 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - R+2 - Mexico - Degagement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoleum bleu - Linoleum bleu - R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau (poudreux) (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
061 (1)	P061 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle linoleum bleu - Colle linoleum bleu - R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Matériau semi-dur (poudreux) (noir) ; matériau (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 20/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en carrelage - Colle de plinthes en carrelage - R+2 - Mexico - Degagement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de plinthes en carrelage - Joint de plinthes en carrelage - R+2 - Mexico - Degagement	Matériau dur de type joint ciment (gris) + (beige)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
064 (1)	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit béton mur - Enduit béton mur - R+2 - Mexico - Chambre 23	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 21/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065 (1)	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit cloison - Enduit cloison - R+2 - Mexico - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066 (1)	P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - R+2 - Mexico - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- * /-	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
067	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de faïence - Joint de faïence - R+2 - Mexico - WC	Matériau matériau semi-dur (poudreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 22/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068 (1)	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques durs - Panneaux et plaques durs - R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
069 (1)	P069 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Placoplatre plafond - Placoplatre plafond - R+2 - Mexico - Chambre 25	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
070	P070 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Calicot plafond - Calicot plafond - R+2 - Mexico - Chambre 25	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 23/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071 (1)	P071 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Revêtement mural + coll - Revêtement mural + coll - R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Matériau souple (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P072 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Menuiserie PVC - Menuiserie PVC - R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P073 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur rouge (chambre 25) - Crepis extérieur rouge (chambre 25) - Enveloppe - Facades	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (jaune)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 24/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	P074 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis extérieur blanc (chambre 25) - Crepis extérieur blanc (chambre 25) - Enveloppe - Facades	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
075	P075 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant plafond - Isolant plafond - R+2 - Mexico - Salle d'Eau	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QQ8J	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
076	P076 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle et Joint de carrelage - Colle et Joint de carrelage - R+2 - Paris - Degagement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (cémenteux) (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 25/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	P077 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - R+2 - Paris - Degagement	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Linoleum bleu - Linoleum bleu - R+2 - Paris - Salle d'Eau	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
079 (1)	P079 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle linoleum bleu - Colle linoleum bleu - R+2 - Paris - Salle d'Eau	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iii)	MET * / Q5VU	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (noir)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 26/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	P080 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes en carrelage - Colle de plinthes en carrelage - R+2 - Paris - Chambre 21	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
081	P081 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de plinthes en carrelage - Joint de plinthes en carrelage - R+2 - Paris - Chambre 21	Matériau dur de type joint ciment (gris) + (beige)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082 (1)	P082 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit béton mur - Enduit béton mur - R+2 - Paris - Chambre 21	Matériau de type peinture (blanc) + (orange) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 27/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083 (1)	P083 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduit cloison - Enduit cloison - R+2 - Paris - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084 (1)	P084 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - R+2 - Paris - WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
085 (1)	P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Joint de faïence - Joint de faïence - R+2 - Paris - WC	Matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01 Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50 Page 28/29
Dossier N° : 25KE016381 Date de réception : 13/06/2025 Date d'analyse : 13/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086 (1)	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Calicot plafond - Calicot plafond - R+2 - Paris - Chambre 22	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / RDV8	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant plafond - Isolant plafond - R+2 - Paris - Salle d'Eau	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QQ8J	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche de l'enduit cimentueux gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) La totalité de la couche de colle jaune a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-027518-01	Date d'émission de rapport : 18/06/2025 16:50	Page 29/29
Dossier N° : 25KE016381	Date de réception : 13/06/2025	Date d'analyse : 13/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: DI13-2025-30-267260

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Vigouroux
Chef(fe) de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

CERTIFICATION DE COMPÉTENCE

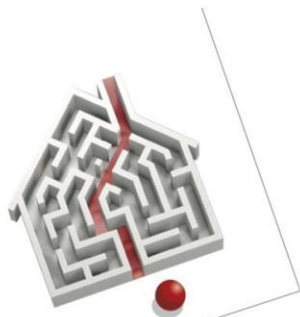

Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI4033 Version 011

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELGADO Eric

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/07/2022 - Date d'expiration : 04/07/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 23/12/2020 - Date d'expiration : 22/12/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 11/09/2020 - Date d'expiration : 10/09/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 13/08/2020 - Date d'expiration : 12/08/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 17/05/2023 - Date d'expiration : 16/05/2030
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (1) Date d'effet : 17/05/2023 - Date d'expiration : 16/05/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 23/05/2023 - Date d'expiration : 22/05/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1^{er} juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE PHOTO (facultative)

Aucune photo jointe au présent rapport.

NIVEAU	LOCAL	VISITE
RDC	Dégagement Etage	OUI
RDC - Séoul	Dégagement	OUI
RDC - Séoul	Salle d'Eau + WC	OUI
RDC - Séoul	Chambre 01	OUI
RDC - Séoul	Chambre 02	OUI
RDC - Moscou	Dégagement	OUI
RDC - Moscou	Salle d'Eau	OUI
RDC - Moscou	WC	OUI
RDC - Moscou	Chambre 03	OUI
RDC - Moscou	Chambre 04	OUI
R+1	Dégagement Etage	OUI
R+1 - Munich	Dégagement	OUI
R+1 - Munich	Salle d'Eau	OUI
R+1 - Munich	WC	OUI
R+1 - Munich	Chambre 11	OUI
R+1 - Munich	Chambre 12	OUI
R+1 - Rome	Dégagement	OUI
R+1 - Rome	Salle d'Eau	OUI
R+1 - Rome	WC	OUI
R+1 - Rome	Chambre 13	OUI
R+1 - Rome	Chambre 15	OUI
R+1 - Los Angeles	Dégagement	OUI
R+1 - Los Angeles	Salle d'Eau	OUI
R+1 - Los Angeles	WC	OUI
R+1 - Los Angeles	Chambre 14	OUI
R+1 - Los Angeles	Chambre 16	OUI
R+2	Dégagement Etage	OUI
R+2 - Paris	Dégagement	OUI
R+2 - Paris	Salle d'Eau	OUI
R+2 - Paris	WC	OUI
R+2 - Paris	Chambre 21	OUI
R+2 - Paris	Chambre 22	OUI
R+2 - Mexico	Dégagement	OUI
R+2 - Mexico	Salle d'Eau	OUI
R+2 - Mexico	WC	OUI
R+2 - Mexico	Chambre 23	OUI
R+2 - Mexico	Chambre 25	OUI
R+2 - Helsinki	Dégagement	OUI
R+2 - Helsinki	Salle d'Eau	OUI
R+2 - Helsinki	WC	OUI
R+2 - Helsinki	Chambre 24	OUI
R+2 - Helsinki	Chambre 26	OUI
Enveloppe	Façades	OUI

AUTRES DOCUMENTS

ATTESTATION D'INDEPENDANCE

GARANTIE DES MOYENS

Je soussigné, **DELGADO Eric**, de la société **BTP DIAGNOSTICS** dont le siège social se situe au 1, place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, immatriculée au RCS de **Versailles** sous le numéro de **SIREN 901 305 763**, déclare et m'engage sur l'honneur* n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier. Je reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-2 et L271-6 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées.

A Montigny, le 22/06/2025



BTP Diagnostics
Immeuble Central Gare
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 39 44 28 92 - Fax : 01 39 44 72 30
SIRET : 901 305 763 00012

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

31AE8753D7

C0212821A2

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : **7401582/Y/110**
Une police N° : **7009368/S**

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° d'édition d'attestation : **20252003331**

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : **33e7a17b**
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



SASU BTP DIAGNOSTICS

**IMMEUBLE CONTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France**

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

- B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
- B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
- B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
- B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
- B.5.7 Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
- B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
- B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
- B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
- B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
- B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)
- B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2025


EUROMAF SA

C0CFB85677

F41E28611A

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

31AE8753D7

CO212821A2

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

N° d'identification : **7401582/Y/110**
N° d'édition d'attestation : **20252003331**

SASU BTP DIAGNOSTICS

**IMMEUBLE CONTRAL GARE
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France**

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : **33e7a17b**
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



Paris, le 01 janvier 2025

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AUTRE QUE DÉCENNALE

EUROMAF SA atteste que **SASU BTP DIAGNOSTICS / SIREN 901305763 – IMMEUBLE CONTRAL GARE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX France** est titulaire d'un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction n° 7009368/S garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ce contrat garantit la responsabilité civile professionnelle générale de l'assuré.

La garantie objet de la présente attestation s'applique :

- aux activités professionnelles suivantes :
 - B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
 - B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.4 Missions de diagnostic d'installations électriques, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation des travaux
 - B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
 - B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
 - B.5.7 Missions de métrage de superficie des lots de copropriété des immeubles bâtis, régies par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et par son décret d'application du 23 mai 1997 ainsi que les métrages portant sur la superficie habitable d'un bien donné en location en application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
 - B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
 - B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
 - B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
 - B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
 - B.5.14 Missions d'établissement d'un état des installations intérieures de gaz réalisées lors des ventes de tout ou partie de biens immobiliers à usage d'habitation en application des articles L 134-6 et R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l'habitation
 - B.5.16 Missions de diagnostic d'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre des dispositions de la loi handicap du 11/02/2005 (décret du 22/03/2007)
 - B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
- aux chantiers réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer,
- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, hors honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage, n'est pas

COCF885677

F41E28611A

euromaf

Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 33 750 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

31AE8753D7

C0212821A2

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

supérieur à la somme de 20 000 000,00 €.

Cette somme est portée à 30 000 000,00 € en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de 3 000 000 €.

Au-delà de l'une des limites qui conditionnent l'application du contrat, l'assuré doit se rapprocher de son assureur.

Au-delà de 30 000 000,00 € hors taxes ou de 20 000 000,00 € hors taxes en l'absence de Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'assuré, la garantie peut être étendue par accord exprès entre l'assuré et l'assureur, après détermination des conditions de la garantie et du tarif.

La garantie est accordée sur base réclamation.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Valeur au samedi 30 juin 2007

Garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles	Montant de la garantie par sinistre	Montant de la garantie par année d'assurance
. Dommages corporels	4 500 000,00 €	13 500 000,00 €
- Dont dommages corporels résultant d'une exposition à l'amiante	117 801,92 €	353 405,76 €
. Dommages matériels et immatériels	1 750 000,00 €	6 000 000,00 €
- Dont dommages immatériels non consécutifs	500 000,00 €	1 500 000,00 €
. Dommages aux éléments d'équipement à usage professionnel (article 1792-7 du Code Civil)	500 000,00 €	1 500 000,00 €
► Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus		

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le 01 janvier 2025


EUROMAF SA

C0CF885677

F41E28611A