

**CABINET AGENDA ALAIN FOURTHIES**

14 rue D'Hendaye

31240 L'UNION

Tél. : 05 62 89 92 20 – Fax : 05 62 89 92 20

Mobile : 06 32 21 02 86 – agenda31af@free.fr

## **RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX**

**Articles R4412-61 à R4412-65 et R4412-97 du Code du Travail  
Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement – Norme NF X 46-020**

**Dossier N° 1510-007 #1**



**Adresse de l'immeuble**

12 place St Etienne

31000 TOULOUSE

**Date d'édition du rapport** : 21/10/2015

**Responsable du Cabinet AGENDA** : Alain FOURTHIES

**Opérateur(s) de repérage** : ALAIN FOURTHIES

**[www.agendaexpertises.fr](http://www.agendaexpertises.fr)**

Amiante – Métrage – Plomb – Termites – Electricité – Gaz – Diagnostic de performance énergétique –  
ERNMT - Dossier technique amiante - Diagnostic amiante avant démolition et avant travaux – Diagnostic technique immobilier –  
Millièmes de copropriété

SIRET 481 877 728 00016- NAF 7112B

**Certification de compétence QUALIXPERT N° C0048 ([www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com))**

## SOMMAIRE

<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>3</b>
Désignation de l'immeuble .....	3
Désignation du propriétaire et de ses représentants .....	3
Réalisation de la mission .....	3
<b>HISTORIQUE DE LA MISSION</b>	<b>4</b>
Événements.....	4
Documents transmis par le client .....	4
<b>CONCLUSION</b>	<b>4</b>
Cadre de la mission .....	4
Synthèse du repérage .....	5
Plans et croquis .....	6
Locaux ou parties de locaux non visités.....	7
Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés .....	7
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>	<b>7</b>
Programme de repérage .....	7
Mode opératoire.....	7
Conditions d'inaccessibilité.....	7
Environnement.....	7
Constatations diverses .....	7
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>8</b>
Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés .....	8
Locaux visités & matériaux et produits repérés .....	9
Matériaux ou produits contenant de l'amiante.....	10
Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante .....	10
<b>ANNEXES</b>	<b>12</b>
Fiche d'identification et de cotation des prélèvements .....	12
Rapports d'essais de laboratoire.....	13
Rapports précédemment réalisés.....	21
Les différents types de repérage amiante .....	21
Attestations d'assurance et d'indépendance .....	22
Certifications .....	22
Autres documents joints .....	22

## INFORMATIONS GENERALES

### Désignation de l'immeuble

Adresse : **12 place St Etienne  
31000 TOULOUSE**

Nature de l'immeuble : **Immeuble Bâti**

Date du permis de construire : **Antérieur à 1949**

Date du permis de démolir : **Non communiquée**

Références cadastrales : **Non communiquées**

N° du (des) lot(s) : **Sans objet**

Destination des locaux : **Bureaux**



### Description de l'immeuble

Locaux

### Désignation du propriétaire et de ses représentants

Propriétaire(s) : **CPAM - 12 place St Etienne 31000 TOULOUSE**

Donneur d'ordre : **PROPRIETAIRE**

Destinataire(s) du rapport : **CPAM (Propriétaire)**

### Réalisation de la mission

N° de dossier : **1510-007 #1**

N° du dossier original : **1510-007 #1**

Ordre de mission du : **29/09/2015**

Mission réalisée le(s) : **05/10/2015**

Rapport édité le : **21/10/2015**

Opérateur(s) de repérage : **ALAIN FOURTHIES**  
Certification n°C 0048 - délivrée le 01/10/2012 par QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES

Accompagnateur(s) : **Mr Rossignol**

Document(s) fourni(s) : **Voir « Historique de la mission »**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Laboratoire(s) d'analyses : **Laboratoires PROTEC – 10 Rue de la Prairie – 91140 VILLEBON SUR YVETTE – Accréditation n°1-0918**

Commentaires : **Néant**

Le présent rapport est établi par une (des) personne(s) dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

## HISTORIQUE DE LA MISSION

### Événements

Date	Événement	Commentaire
29/09/2015	Signature de l'ordre de mission	
05/10/2015	Repérage sur site	
07/10/2015	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
07/10/2015	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
07/10/2015	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
07/10/2015	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
21/10/2015	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°1510-007 #1

### Documents transmis par le client

Néant.

## CONCLUSION

### Cadre de la mission

#### Intitulé de la mission

Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

#### Cadre juridique et normatif

- ▶ Articles R4412-61 à R4412-65 et R4412-97 du Code du Travail
- ▶ Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement
- ▶ Norme NF X 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

#### Objectif de la mission

Notre mission consiste en une recherche systématique permettant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble faisant l'objet des travaux et mentionnés à l'annexe A de la norme NF X 46-020.

L'opérateur de repérage mettra tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartiendra au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas les valeurs acceptables. En cas de travaux de désamiantage, ce contrôle servira de référence avant travaux.

**En cas de travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail).**

**Programme de travaux défini par le donneur d'ordre**

Local S 1.26: Création de passage de cables derrière la cloison située derrière les armoires, dépose du faux plafond.

Wc: Déplacement de la cloison pour agrandissement, dépose du linoléum.

Local gynécologie: Création d'une porte sur la cloison côté couloir.

**Périmètre de repérage**

Néant

**Synthèse du repérage**

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Dossier n° : 1510-007 #1  
Cabinet de diagnostics : CABINET AGENDA ALAIN FOURTHIES  
Responsable : ALAIN FOURTHIES  
Opérateur(s) de repérage : ALAIN FOURTHIES  
Mission réalisée le(s) : 05/10/2015  
Fait à L'UNION, le 21/10/2015, en deux (2) exemplaires originaux.




Alain FOURTHIES

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

## Plans et croquis

<b>PLANCHE DE REPERAGE USUEL</b>			<i>Adresse de l'immeuble :</i> 12 place St Etienne 31000 TOULOUSE	
<i>N° dossier :</i>	1510-007			
<i>N° planche :</i>	1/1	<i>Version :</i> 1		
<i>Origine du plan :</i> Cabinet de diagnostic			<i>Bâtiment – Niveau :</i>	Bâtiment principal - 1er étage

Document sans échelle remis à titre indicatif

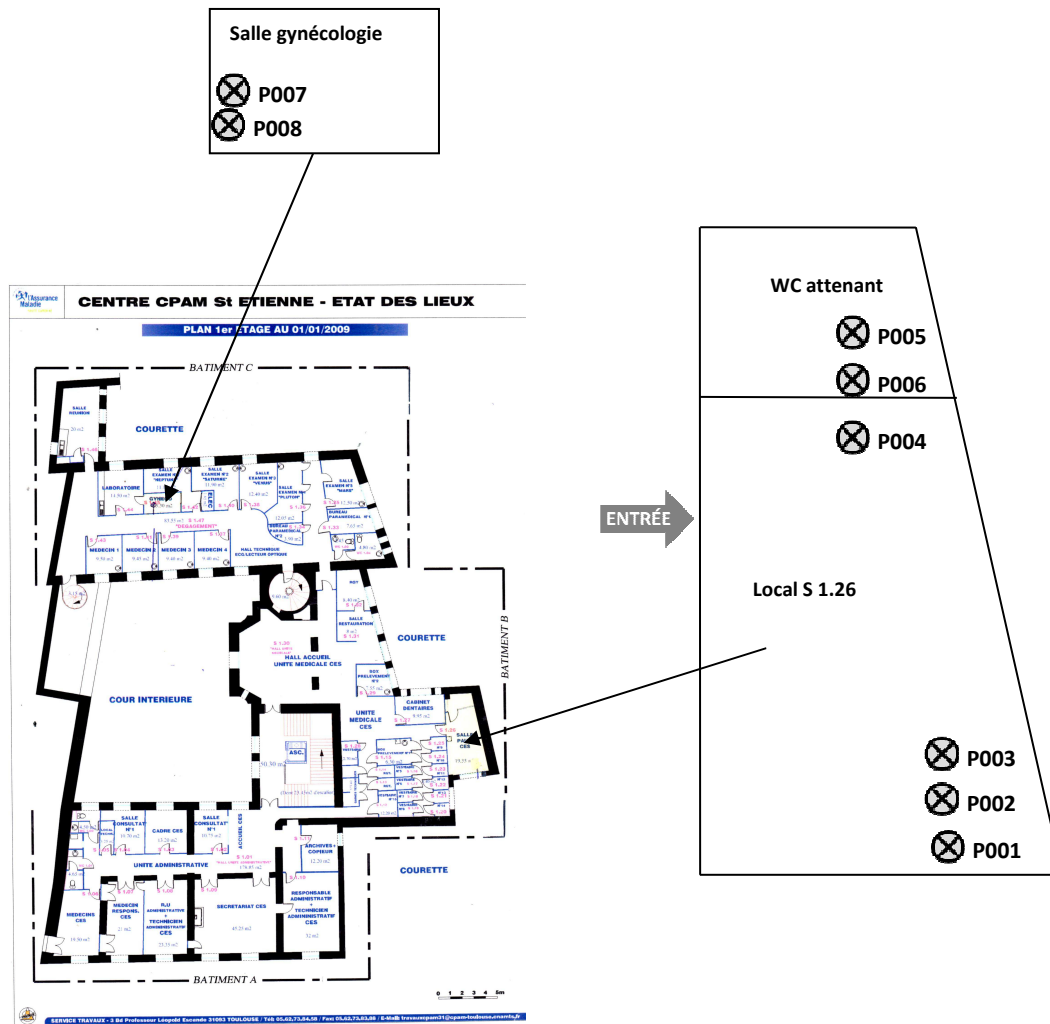

Légende			
⊙	Sondage	1	Zone amiantée
⊗	Prélèvement	1	Élément amianté

Chaque pictogramme est accompagné d'un identifiant qui correspond :

- Au numéro de l'élément de construction, pour les zones et les éléments amiantés ;
- À la référence du prélèvement ou du sondage, pour les prélèvements et les sondages.

**Locaux ou parties de locaux non visités**

Néant.

**Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés**

Néant.

**CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE****Programme de repérage**

Liste C de l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

**Mode opératoire**

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

**Conditions d'inaccessibilité**

Locaux meublés

**Environnement**






Néant

**Constatations diverses**

Néant

## RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE








### Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés


Caractéristique	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa description courante et sa description réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements		Prélèvement (P001 : référence du prélèvement) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
		Sondage : le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif D001 : référence de la décision opérateur ZSO : zone de similitude d'ouvrage (se réfère à un prélèvement sur un matériau ou produit de même nature) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
		Présence d'amiante
	?	Prélèvement en attente de résultat d'analyse
		Les matériaux et produits dont la référence de prélèvement est identique sont de même nature et possèdent les mêmes caractéristiques techniques : quand 'Prélèvement'/'Nombre' = 0 (cf. 'Matériaux ou produits ...'), c'est qu'un sondage a été réalisé pour s'assurer de ces similitudes
Paroi	A, B, ..., Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante



## Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras sur fond gris correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les lignes d'éléments de construction sur fond blanc correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

Local	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
<b>Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26</b>	2	Plinthe(s) Colle		P003 ⊗
	3	Mur(s) Toile de verre peinte		P001 ⊗
	4	Plafond Faux plafond		P004 ⊗
	5	Mur(s) Plâtre Toile de verre peinte		P002 ⊗
<b>Bâtiment principal 1er étage WC attenant</b>	6	Sol Linoléum + colle		P006 ⊗
	7	Mur(s) Colle Faïence		P005 ⊗
<b>Bâtiment principal 1er étage Salle gynécologie</b>	8	Mur(s) Plâtre Toile de verre peinte		P007 ⊗

Local	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	9	Plinthe(s) Colle		P008 ⊗

## Matériaux ou produits contenant de l'amiante

### Sur décision de l'opérateur

Néant.

### Après analyse

Néant.

## Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

### Sur décision de l'opérateur

Néant.

### Après analyse







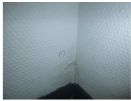



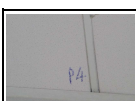
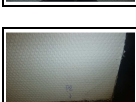
Photo	Élément de construction		Localisation		Prélèvement		État de conserv.
	N°	Composant / Partie du composant	Local	Paroi	Nombre	Réf.	
	2	Cloisons légères ou préfabriquées / Colle des plinthes	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26		1	P003	
	3	Cloisons légères ou préfabriquées / Revêtement Mural + calicot	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26		1	P001	
	4	Faux plafonds / Panneaux	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26	PL	1	P004	
	5	Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26		1	P002	
	6	Revêtements de sol / Linoléum + colle	Bâtiment principal 1er étage WC attenant	SO	1	P006	
	7	Cloisons légères ou préfabriquées / Colle de Faïence	Bâtiment principal 1er étage WC attenant		1	P005	

Photo	Élément de construction		Localisation		Prélèvement		État de conserv.
	N°	Composant / Partie du composant	Local	Paroi	Nombre	Réf.	
	8	Cloisons légères ou préfabriquées / Panneau + revêtement mural + calicot	Bâtiment principal 1er étage Salle gynécologie		1	P007	
	9	Cloisons légères ou préfabriquées / Colle plinthes	Bâtiment principal 1er étage Salle gynécologie		1	P008	

## ANNEXES
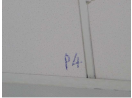
### Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Photo	Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté
				N°	Désignation	
	P001	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26	3	Mur(s) Toile de verre peinte + calicot	Non
		Commentaires : Néant				
	P002	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26	5	Mur(s) Plâtre Panneaux de cloisons	Non
		Commentaires : Néant				
	P003	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26	2	Plinthe(s) Colle	Non
		Commentaires : Néant				
	P004	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage Local S 1.26	4	Plafond Faux plafond	Non
		Commentaires : Néant				
	P005	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage WC attenant	7	Mur(s) colle de faïence	Non
		Commentaires : Néant				
	P006	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage WC attenant	6	Sol Linoléum + colle	Non
		Commentaires : Néant				
	P007	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage Salle gynécologie	8	Mur(s) Panneau + revêtement mural + calicot	Non
		Commentaires : Néant				
	P008	05/10/2015	Bâtiment principal 1er étage Salle gynécologie	9	Plinthe(s) Colle	Non
		Commentaires : Néant				

Amianté = ? : En attente de résultats d'analyse

## Rapports d'essais de laboratoire

### Prélèvement(s) n°1 à 8

**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
LABORATOIRES PROtec  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

1510-007 / CPAM  
12 Place St Etienne  
31000 TOULOUSE

**CABINET AGENDA**  
14 RUE D'HENDAYE  
31240 L'UNION

**cofrac**  
ESSAIS  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

### Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

#### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399935

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P001	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Mur toile de verre peinte + calicot		
Localisation :	Bâtiment principal 1er étage - Local S 1.26		

#### ANALYSE(S) \*

Norme NF X43-050 (Janvier 1996)

Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette

Date d'analyse : 13/10/15

Par : Romain BELHOCINE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	bande peinte	souple/fibreuse	blanche	MET	1	Non détecté

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensemble.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGON  
Technicienne



L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des Laboratoires Protec.

Page 1 / 8

**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
LABORATOIRES PROTEC  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

1510-007 / CPAM  
12 Place St Etienne  
31000 TOULOUSE

**CABINET AGENDA**  
14 RUE D'HENDAYE  
31240 L'UNION

**cofrac**  
ESSAIS  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et postes  
disponibles sur www.cofrac.fr

## Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399939

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P002	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Murs plâtre panneaux de cloisons		
Localisation :	Bâtiment principal - 1er étage - Local S 1.26		

#### ANALYSE(S) \*

Norme NF X43-050 (Janvier 1996)

Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette  
Date d'analyse : 13/10/15

Par : Romain BELHOCINE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	matériau	dur	blanc	MET	1	Non détecté
Couche 2	carton	souple/fibreux	marron			
Couche 3	peinture	pulvérulente	blanche			

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensemble.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGNON  
Technicienne



L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des Laboratoires Protec.

Page 2 / 8

**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
**LABORATOIRES PROtec**  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

**1510-007 / CPAM**  
**12 Place St Etienne**  
**31000 TOULOUSE**

**CABINET AGENDA**  
**14 RUE D'HENDAYE**  
**31240 L'UNION**

**cofrac**  
**ESSAIS**  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et postes  
disponibles sur www.cofrac.fr

## Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399940

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P003	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Plinthes colle		
Localisation :	Bâtiment principak - 1er étage - Local S1.26		

#### ANALYSE(S) \*

Norme NF X43-050 (Janvier 1996)

Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette  
Date d'analyse : 13/10/15

Par : Romain BELHOCINE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	souple	jaune	MET	1	Non détecté
Couche 2	ragréage	dur	rose			

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensemble.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGON  
Technicienne





**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
**LABORATOIRES PROTEC**  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

**1510-007 / CPAM**  
**12 Place St Etienne**  
**31000 TOULOUSE**

**CABINET AGENDA**  
**14 RUE D'HENDAYE**  
**31240 L'UNION**

**cofrac**  
**ESSAIS**  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et postes  
disponibles sur www.cofrac.fr

## Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399956

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P004	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Plafond faux plafond		
Localisation :	Bâtiment principal - 1er étage - Local S1.26		

#### ANALYSE(S) \*

Norme Appendix 2 HSG 248

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette  
Date d'analyse : 13/10/15

Par : Fabrice PICHON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	faux plafond	fibreuse	gris	MOLP	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		peinture pulvérulente blanche				

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensembles.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGNON  
Technicienne



L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des Laboratoires Protec.

Page 4 / 8



**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
LABORATOIRES PROTEC  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

1510-007 / CPAM  
12 Place St Etienne  
31000 TOULOUSE

**CABINET AGENDA**  
14 RUE D'HENDAYE  
31240 L'UNION

**cofrac**  
ESSAIS  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et postes  
disponibles sur www.cofrac.fr

## Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399968

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P005	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Mur colle de faïence		
Localisation :	Bâtiment principal - 1er étage - WC attenant		

#### ANALYSE(S) \*

Norme NF X43-050 (Janvier 1996)

Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette  
Date d'analyse : 13/10/15

Par : Romain BELHOCINE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	beige	MET	3	Non détecté
Couche 2	carton	souple/fibreux	marron			

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensemble.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGON  
Technicienne



**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
**LABORATOIRES PROTEC**  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

**1510-007 / CPAM**  
**12 Place St Etienne**  
**31000 TOULOUSE**

**CABINET AGENDA**  
**14 RUE D'HENDAYE**  
**31240 L'UNION**

**cofrac**  
**ESSAIS**  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et postes  
disponibles sur www.cofrac.fr

## Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399979

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P006	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Sol linoléum + colle		
Localisation :	Bâtiment principal - 1er étage - WC attenant		

#### ANALYSE(S) \*

Norme NF X43-050 (Janvier 1996)

Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette  
Date d'analyse : 13/10/15

Par : Romain BELHOCINE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	revêtement colle ragréage	souple souple dur	beige jaune gris	MET	1	Non détecté
Couches indissociables :		2&3				

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensembles.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGON  
Technicienne



L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des Laboratoires Protec.

Page 6 / 8

**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
LABORATOIRES PROTEC  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

1510-007 / CPAM  
12 Place St Etienne  
31000 TOULOUSE

**CABINET AGENDA**  
14 RUE D'HENDAYE  
31240 L'UNION

**cofrac**  
ESSAIS  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et postes  
disponibles sur www.cofrac.fr

## Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399983

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P007	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Mur panneau + revêtement mural + calicot		
Localisation :	Bâtiment principal - 1er étage - Salle gynécologie		

#### ANALYSE(S) \*

Norme NF X43-050 (Janvier 1996)

Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette  
Date d'analyse : 13/10/15

Par : Romain BELHOCINE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	matériau carton peinture	dur souple/fibreux pulvérulente	blanc marron beige	MET	1	Non détecté

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensembles.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGNON  
Technicienne



L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des Laboratoires Protec.

Page 7 / 8

**PROtec**  
PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT  
LABORATOIRES PROTEC  
10 rue de la Prairie - 91140 Villebon sur Yvette  
Tel. : 01 69 32 01 00 - Fax. : 01 69 32 02 00  
email : info@laboratoiresprotec.com  
www.laboratoiresprotec.com

1510-007 / CPAM  
12 Place St Etienne  
31000 TOULOUSE

**CABINET AGENDA**  
14 RUE D'HENDAYE  
31240 L'UNION

**cofrac**  
ESSAIS  
ACCREDITATION  
N° I-0918  
liste des sites et postes  
disponibles sur www.cofrac.fr

## Rapport d'essai N° 401367 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 8

### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

ECHANTILLON N° 399985

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Client	Transporté par :	La Poste
Réceptionné par :	Caroline GOULEAU	Le :	08/10/15
Référence de l'échantillon :	P008	Date de prélèvement :	05/10/15
Description de l'échantillon :	Plinthes colle		
Localisation :	Bâtiment principal - 1er étage - Salle gynécologie		

#### ANALYSE(S) \*

Norme NF X43-050 (Janvier 1996)

Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette  
Date d'analyse : 13/10/15

Par : Romain BELHOCINE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées #	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nbre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle papier peint	souple souple/fibreux	jaune beige	MET	1	Non détecté

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensemble.

Validé le 14/10/15  
Par Véronique FRAGON  
Technicienne



L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des Laboratoires Protec.

Page 8 / 8

## Rapports précédemment réalisés

Néant

## Les différents types de repérage amiante

L'obligation de réaliser des repérages amiante concerne les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1<sup>er</sup> juillet 1997. Le type de repérage dépend du mode d'occupation du bâtiment ainsi que du type d'intervention sur le bâti. Il doit être réalisé un rapport par bâtiment.

Événement	Logement individuel	Logement collectif		Autre type de local
		Parties privatives	Parties communes	
Occupation		Repérage liste A DA-PP	Repérage listes A + B DTA	
Vente	Repérage listes A + B	Repérage listes A + B Fiche récapitulative du DTA des PC	Fiche récapitulative du DTA	
Travaux	Repérage exhaustif en zone de travaux (annexe A de la norme NF X 46-020)			
Démolition	Repérage exhaustif sur l'ensemble du bâtiment (liste C)			

*Autre type de local : Immeuble ou local commercial, artisanal, tertiaire ou industriel*

*Liste A, liste B et liste C sont les programmes de repérage définis dans l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique*

*DA-PP : Dossier amiante des parties privatives*

*DTA : Dossier technique amiante*

## Attestations d'assurance et d'indépendance

Police n°49 366 477 - Adhérent GS n°148865

### Attestation d'Assurance

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services

La Compagnie Allianz I.A.R.D., dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, atteste que

Alain FOURTHIES  
14 rue d'Henriette  
31240 L'UNION

Bénéficiaire des garanties du contrat n°49 366 477 ayant pour objet de satisfaire à l'obligation édictée par les articles L271-6 et R-271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités énumérées par l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation et listées ci-dessous, que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente.

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)

Diagnostic amiante avant vente

Dossier technique amiante (DTA)

Dossier amiante parties privatives (DAPP)

Diagnostic amiante avant travaux ou démolition

Contrôle visuel après travaux (norme NF X 46-021)

Congrès de fibres après travaux de retrait de MPCA

Exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes

Recherche de plomb avant travaux

Diagnostic termite avant vente, parties privatives et parties communes

Etat parasitaire - Diagnostic Miroirs

Etat de l'installation intérieure de gaz

Diagnostic de performance énergétique (DPE) individuel

Diagnostic de performance énergétique (DPE) immeubles et bâtiments autres qu'habitation

Etat de l'installation intérieure de l'électricité, parties privatives et parties communes

Loi Carrez

Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERINUT)

Milieux de copropriété, tantièmes de charges

Diagnostic Technique SRU (DTI)

Constat logement décent

Paiement conventionnel - Normes d'habitabilité

Diagnostic mètreage habitable - Relevé de surfaces

Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception

Etat des lieux locaux

Infiltrations

Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation

Détermination de la concentration de plomb dans l'eau des canalisations

Installation de détecteurs de fumée

Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées

Conseil et Etude en Rénovation Énergétique

Assainissement autonome et collectif


Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par année d'assurance

La présente attestation est valable pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015.

LA PRESENTE ATTESTATION, NE PEUT ENGAGER ALLIANZ I.A.R.D. AU-DELA DES CONDITIONS, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS DU CONTRAT AUQUEL IL SE REFERE. CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 122-3 DU CODE DES ASSURANCES, LA PRESENTE ATTESTATION N'IMPLIQUE QU'UNE PRESOMPTION DE GARANTIE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR. TOUTE ADDITIONNATION AUTRE QUE LES GAGNÉS ET SIGNATURE DU REPRESENTANT DE LA COMPAGNIE EST REPUTÉE NON ECRITE.

Fait à Paris le 29 décembre 2014

Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D., et par délégation



### Attestation sur l'honneur

« Je soussigné Alain FOURTHIES, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
  - n'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1<sup>er</sup> de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
  - ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

Le Cabinet Agenda est assuré en responsabilité civile professionnelle pour les activités, objet du présent rapport. (Attestation en dernière page du rapport).

## Certifications



## Autres documents joints

Néant