



APAVE  
AGENCE DE NICE  
22/26 avenue Edouard GRINDA  
06200 NICE  
N° SIRET : 90386907100733

DONNEUR D'ORDRE  
CPAM ALPES MARITIMES  
48 AVENUE DU ROI ROBERT - COMTE DE  
PROVENCE  
06180 NICE CEDEX  
CONTACT : Madame BERTINO Laury



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : **2482303.1 - CPAM Roi  
Robert - Bâtiment Rénové**  
Numéro de contrat : **C24159084**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T241553936**  
Date : **30/09/2024**

Lieu d'intervention :

**CPAM Pessicart  
Bâtiment Rénové  
48 avenue DU ROI ROBERT -  
COMTE DE PROVENCE  
06180 NICE CEDEX**

Destinataire rapport :  
**CPAM ALPES MARITIMES**

Date d'intervention :  
Du **16/09/2024** au **16/09/2024**

Intervenant : **Monsieur Cédric DALICHAMP**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
**Nombre de pages total du document : 30 pages**



## 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

### 1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **CPAM Pessicart**  
**48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE**  
**PROVENCE**  
**06180 NICE CEDEX**

Référence Cadastrale : **Non communiqué**  
Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Bâtiment : Renoir

Nature du bâtiment : **Bâtiment**  
Cat. du bâtiment : **Bureaux**

### 1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **CPAM ALPES MARITIMES**  
Adresse : **48 AVENUE DU ROI ROBERT - COMTE DE**  
**PROVENCE**  
**06180 NICE CEDEX**

### DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **CPAM ALPES MARITIMES**  
Adresse : **48 AVENUE DU ROI ROBERT - COMTE DE**  
**PROVENCE**  
**06180 NICE CEDEX**

### 1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : **DALICHAMP Cédric**  
N° certificat de qualification : **6855**  
Date d'obtention : **26/05/2023**  
Le présent rapport est établi par une personne dont les  
compétences sont certifiées par :  
**I-Cert**

Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyses pour le**  
**Bâtiment Sud**  
Adresse laboratoire : **75C Avenue de Pascalet 30310**  
**Vergèze**  
Numéro d'accréditation : **1-5922**

Date de la commande : **16/09/2024**  
Accompagnateur : **Aucun**

Organisme d'assurance  
professionnelle : **AXA FRANCE IARD**  
Adresse assurance : **313 Terrasse de l'ARCHE**  
**92727 NANTERRE CEDEX**  
N° de contrat d'assurance : **Contrat n° 10800807204**  
Date de validité : **31/12/2024**

### 1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : Rénovation des ascenseurs - Programme détaillé des travaux non fourni.

### 1.5 VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Nom de l'opérateur : **DALICHAMP Cédric**  
**AGENCE DE NICE 22/26 avenue Edouard GRINDA 06200 NICE**

### DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Lieu et date d'établissement du rapport

Fait à **NICE** le **30/09/2024**

Signature



### 1.6 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**SOMMAIRE :**

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>3</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	3
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	3
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	3
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	3
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	3
<b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....</b>	<b>3</b>
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>5</b>
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....	5
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	5
<b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>	<b>5</b>
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	5
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	5
<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>	<b>5</b>
OBJECTIF .....	5
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .....	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
<b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>	<b>6</b>
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	6
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	6
<b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>	<b>8</b>
<b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>	<b>8</b>
<b>PRECONISATIONS .....</b>	<b>8</b>
<b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXE CROQUIS.....</b>	<b>17</b>
<b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....</b>	<b>20</b>
<b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....</b>	<b>25</b>
<b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>	<b>26</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>27</b>
<b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>	<b>29</b>

## 2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

### 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

### 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Pallier ascenseur n°1	Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P003)		
		Plinthes	Colle plinthe	Résultat d'analyse (P004)		
		Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P005)		
RDC	Machinerie ascenseur	Plancher	Revêtement de sol peint	Résultat d'analyse (P001)		
		Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P002)		
Tous niveaux	Cabine ascenseur	Murs cabine	Moquette + colle	Résultat d'analyse (P006)		
		Sol cabine	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P007)		
RDC	Pallier monte charge	Plancher	Revêtement de sol peint	Résultat d'analyse (P008)		
		Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P009)		
		Portes palières ascenseur	Peinture sur métal	Résultat d'analyse (P010)		
RDJ	Pallier monte charge	Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P011)		
		Plinthes	Colle plinthe	Résultat d'analyse (P012)		
		Faïence	Colle faïence	Résultat d'analyse (P013)		
		Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P014)		
		Porte ascenseur	Peinture sur métal	Résultat d'analyse (P015)		
RDJ	Pallier ascenseur n°2	Murs	Enduit peint	Résultat d'analyse (P016)		

### 2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Sans objet

## 3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

### 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

## 4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

### 4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

#### 4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,  
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

#### 4.3 Conditions de réalisation du repérage

##### Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
16/09/2024	Repérage amiante avant travaux

##### Documents remis :

Titre
Néant

**Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 :** Néant

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

### 5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

#### 5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Rénovation des ascenseurs - Programme détaillé des travaux non fourni.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

#### 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Pallier ascenseur n°1	OUI	
RDC	Machinerie ascenseur	OUI	
Tous niveaux	Cabine ascenseur	OUI	
RDC	Pallier monte charge	OUI	
RDJ	Pallier monte charge	OUI	
RDJ	Pallier ascenseur n°2	OUI	

**Programme de repérage** : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>			
<b>Murs et cloisons maçonnés</b>	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
<b>Poteaux</b>	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>			
<b>Revêtements de sols</b>	Colles non bitumineuses	M	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>			
<b>Portes et cloisons palières</b>	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
<b>Parois des équipements</b>	Colles	M	

## 6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

### Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

## 7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 8 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.



## ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

### PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Machinerie ascenseur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol peint	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol peint		

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Machinerie ascenseur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peint	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit peint		

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier ascenseur n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle carrelage		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier ascenseur n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle plinthe	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle plinthe		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier ascenseur n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peint	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit peint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	Tous niveaux - Cabine ascenseur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette + colle	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Murs cabine - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette + colle		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	Tous niveaux - Cabine ascenseur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	16/09/2024	DALICHAMP Cédric

### Localisation

Sol cabine - Sol

### Résultat amiante

Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Revêtement de sol + Colle

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol peint	16/09/2024	DALICHAMP Cédric

### Localisation

Plancher - Sol

### Résultat amiante

Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Revêtement de sol peint

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peint	16/09/2024	DALICHAMP Cédric

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Enduit peint

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDC - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur métal	16/09/2024	DALICHAMP Cédric

### Localisation

Portes palières ascenseur - Murs

### Résultat amiante

Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Peinture sur métal

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDJ - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle carrelage	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle carrelage		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur (marron) + (gris)
J01-COUCHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)
002-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDJ - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle plinthe	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle plinthe		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P013**

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDJ - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Faïence - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle faïence		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P014**

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDJ - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peint	16/09/2024	DALICHAMP Cédric
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit peint		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)

**DETAIL DES RESULTATS :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDJ - Pallier monte charge
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur métal	16/09/2024	DALICHAMP Cédric

### Localisation

Porte ascenseur - Murs

### Résultat amiante

Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Peinture sur métal

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CPAM ALPES MARITIMES	T241553936	RDJ - Pallier ascenseur n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peint	16/09/2024	DALICHAMP Cédric

### Localisation

Murs - Murs

### Résultat amiante

Absence d'amiante

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Enduit peint

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau friable fibreux de type flochage (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-KE-048630-01	Fibres d'amiante non détectées



### ANNEXE CROQUIS

Planche de repérage			
Client :	CPAM ALPES MARITIMES	Titre :	RDJ
N° rapport :	T241553936	Lieu d'intervention :	48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX
N° planche :	1/2		
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	30/09/2024	Bâtiment :	
Intervenant :	DALICHAMP Cédric	Etage :	
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	


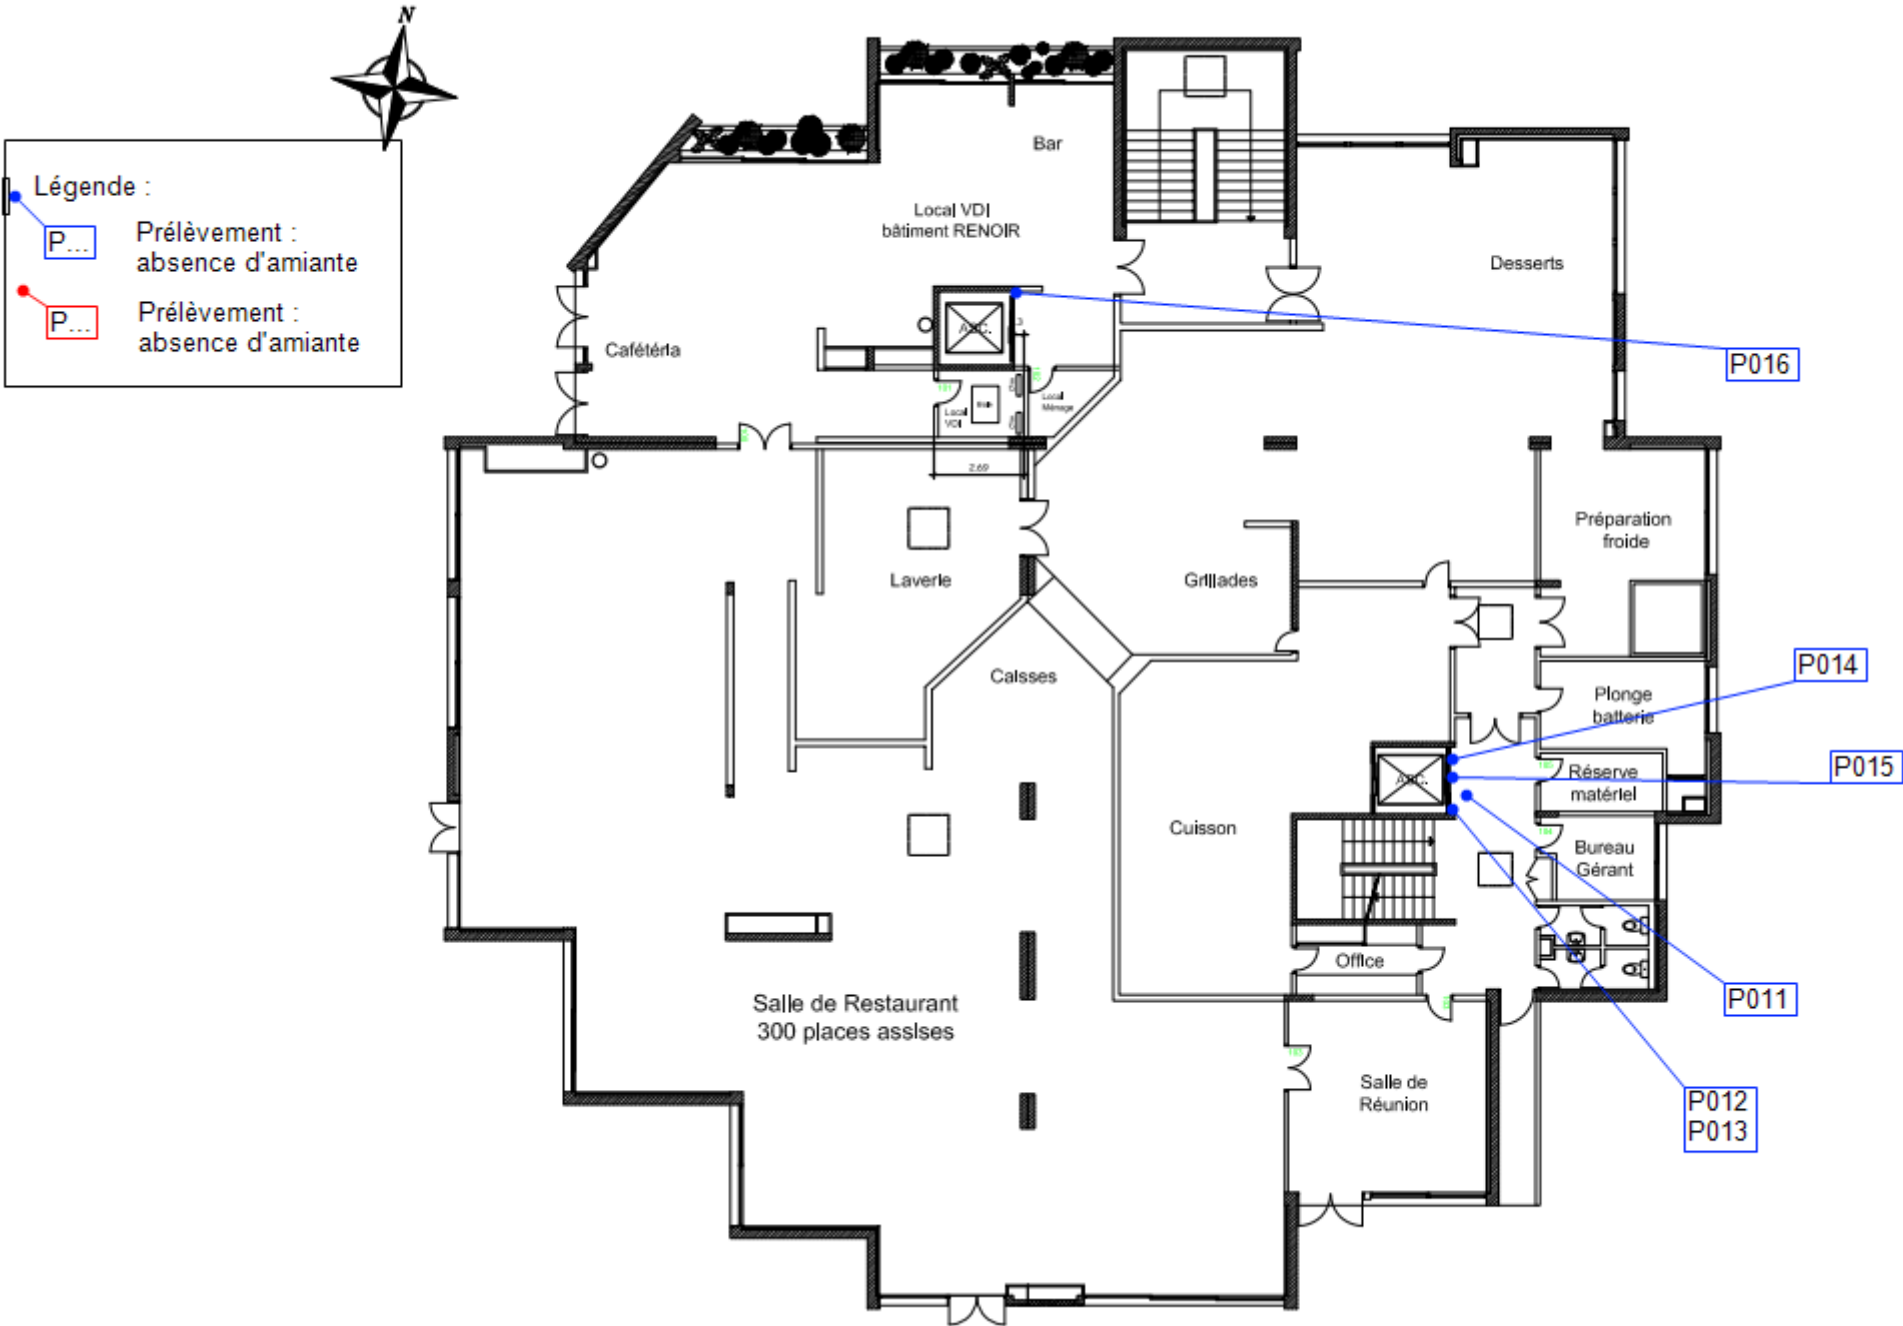


Planche de repérage			
Client :	CPAM ALPES MARITIMES	Titre :	RDC
N° rapport :	T241553936	Lieu d'intervention :	48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX
N° planche :	2/2		
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	30/09/2024	Bâtiment :	
Intervenant :	DALICHAMP Cédric	Etage :	
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	



## ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**PV\_00720240901403582**

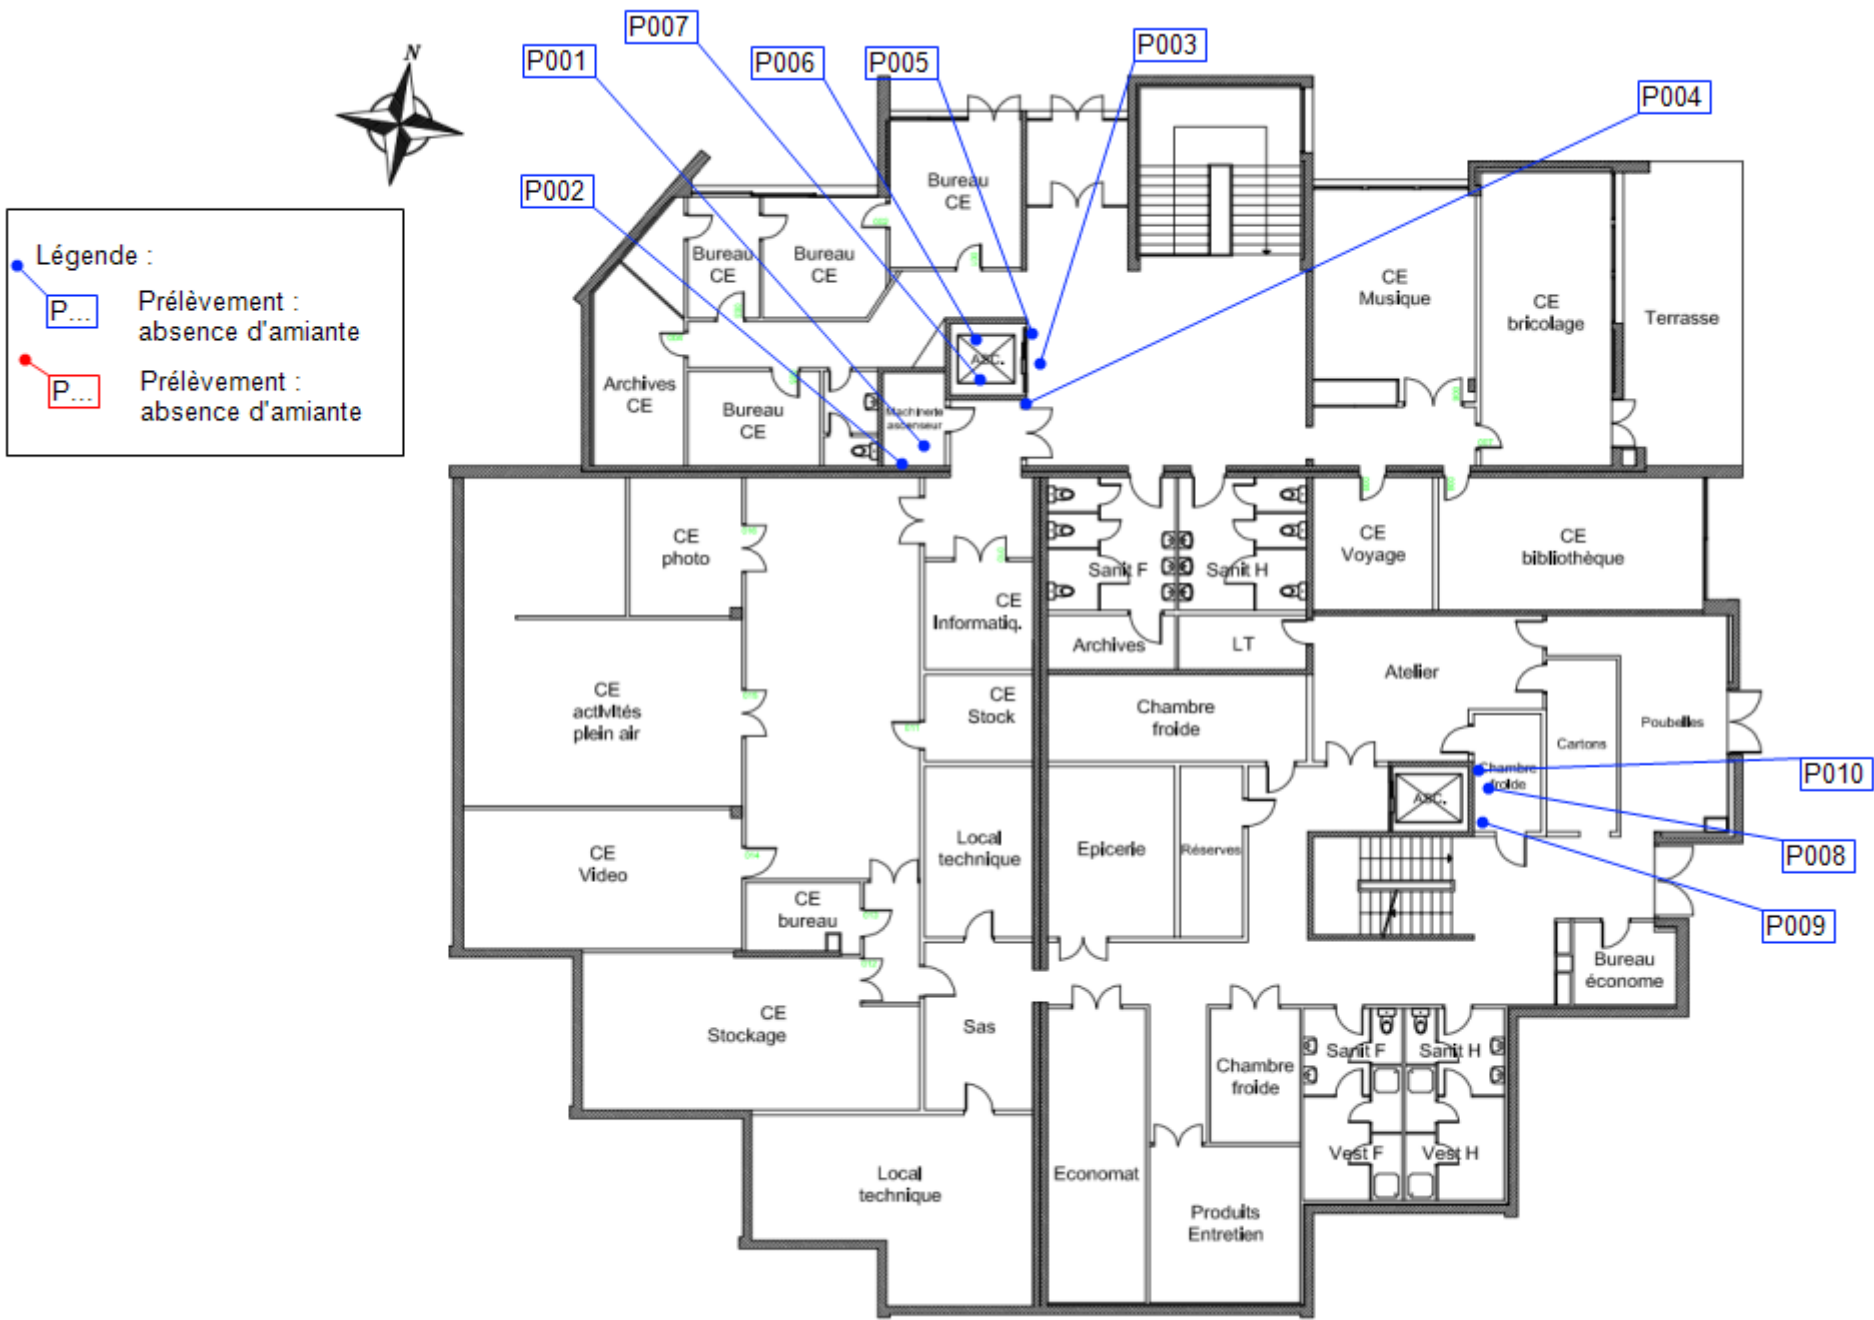

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET  
CONSTRUCTION FRANCE  
Monsieur Cédric DALICHAMP  
22-26 Avenue Edouard Grinda  
06200 NICE

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-048630-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2024 1:01 Page1/5  
Dossier N° : 24KE024989 Date de réception : 18/09/2024 Date d'analyse : 19/09/2024  
Référence dossier Client:  
89295 A - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX - CPAM ALPES MARITIMES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Machinerie ascenseur - Sol - Plancher - Revêtement de sol peint	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Machinerie ascenseur - Murs - Murs - Enduit peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Pallier ascenseur n°1 - Sol - Plancher - Colle carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Pallier ascenseur n°1 - Murs - Plinthes - Colle plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (gris)	MET / F8H3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Pallier ascenseur n°1 - Murs - Murs - Enduit peint					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS  
75 Avenue de Pascalet  
F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-048630-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2024 1:01 Page 2/5  
Dossier N° : 24KE024989 Date de réception : 18/09/2024 Date d'analyse : 19/09/2024  
Référence dossier Client:  
89295 A - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX - CPAM ALPES MARITIMES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / F8H3 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-Tous niveaux - Cabine ascenseur - Murs - Murs cabine - Moquette + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)	MET / F8H3 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET / F8H3 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-Tous niveaux - Cabine ascenseur - So - Sol cabine - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / F8H3 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Pallier monte charge - Sol - Plancher - Revêtement de sol peint	Matériau de type peinture (gris) + (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / F8H3 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Pallier monte charge - Murs - Murs - Enduit peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / F8H3 *	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-048630-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2024 1:01 Page 3/5  
Dossier N° : 24KE024989 Date de réception : 18/09/2024 Date d'analyse : 19/09/2024  
Référence dossier Client:  
89295 A - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX - CPAM ALPES MARITIMES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P010-RDC - Pallier monte charge - Murs - Portes palières ascenseur - Peinture sur métal	Matériau de type peinture (gris)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDJ - Pallier monte charge - Sol - Plancher - Colle carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)(i)	MET * / F8H3	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (marron) + (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDJ - Pallier monte charge - Murs - Plinthes - Colle plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDJ - Pallier monte charge - Murs - Faïence - Colle faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-048630-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2024 1:01 Page 4/5  
Dossier N° : 24KE024989 Date de réception : 18/09/2024 Date d'analyse : 19/09/2024  
Référence dossier Client:  
89295 A - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX - CPAM ALPES MARITIMES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDJ - Pallier monte charge - Murs - Enduit peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDJ - Pallier monte charge - Murs - Porte ascenseur - Peinture sur métal	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDJ - Pallier ascenseur n°2 - Murs - Enduit peint	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / BRN6	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

#### Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

#### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-048630-01 Date d'émission de rapport : 21/09/2024 1:01 Page 5/5  
Dossier N° : 24KE024989 Date de réception : 18/09/2024 Date d'analyse : 19/09/2024  
Référence dossier Client:  
89295 A - 48 avenue DU ROI ROBERT - COMTE DE PROVENCE 06180 NICE CEDEX - CPAM ALPES MARITIMES  
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.  
Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."  
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.  
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.  
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).  
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Sana Hassani  
Cheffe de Groupe Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5922  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





### ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

SANS OBJET

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



### Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 6855 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DALICHAMP Cédric**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention
	Date d'effet : 24/05/2023 - Date d'expiration : 23/05/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention
	Date d'effet : 24/05/2023 - Date d'expiration : 23/05/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse  
<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>  
Valide à partir du 26/05/2023.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des conteneurs après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 23 juillet 2018 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0022  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev18

## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

### Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



### COURTIER

VERLINGUE  
(Agence d'Ilzsch)  
12 Rue de Kerogan CS 44012  
29335 QUIMPER CEDEX

APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE

ATTESTATION

### Vos références :

AXA France IARD, atteste que :

Contrat n° 10800807204

APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### **Activités assurées :**

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

### **A l'exclusion :**

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).**

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat : 10800807204

## TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités : c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période **du 01/01/2024 au 31/12/2024** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

Pour la société  
**Mathieu GODART**  
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

2

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets




### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés



## A CHAQUE DECHET SA FILIERE

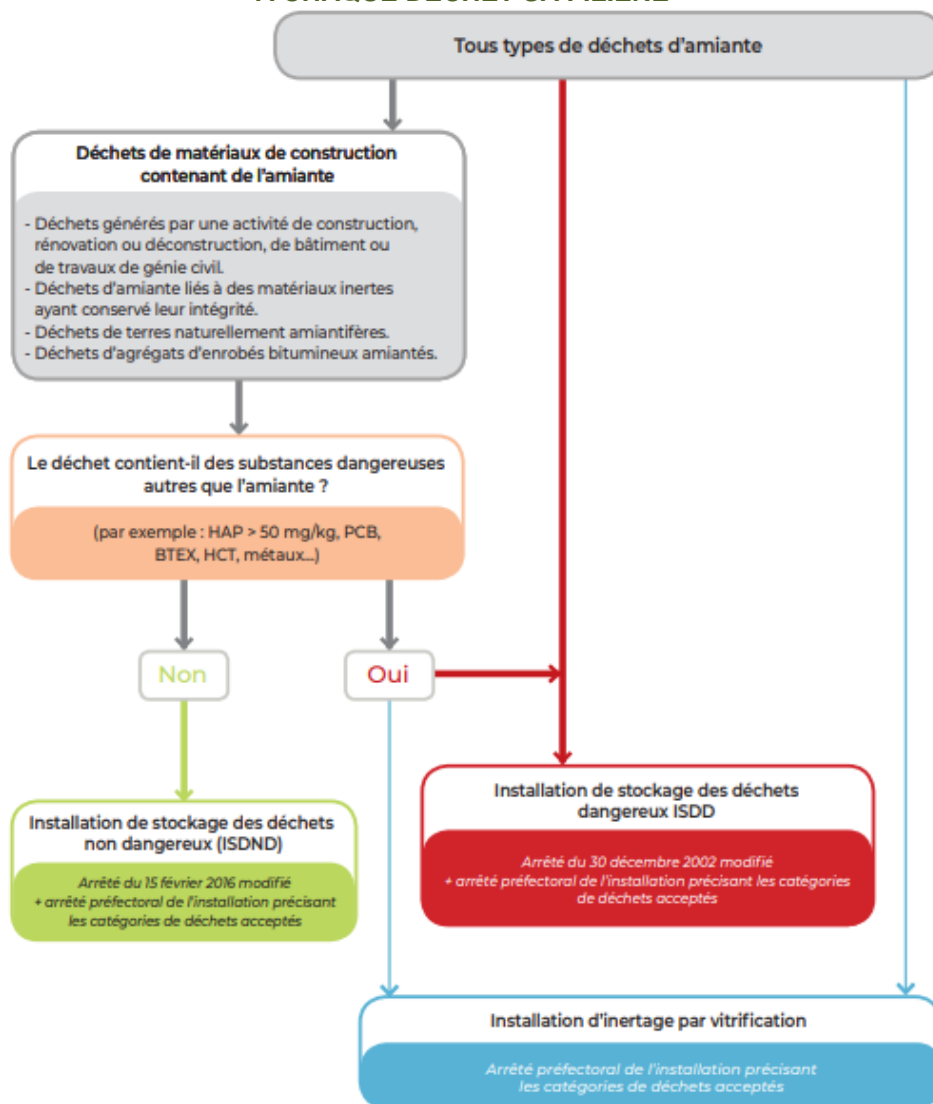

Document INRS

### Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

### Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>