

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

CHU de Clermont-Ferrand Gabriel Montpied


Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	84839-168986 A
Propriétaire	CHU CLERMONT FERRAND
Donneur d'ordre	CHU CLERMONT FERRAND
Adresse de l'immeuble	Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	04/04/2025
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	08/04/2025
Date d'émission du rapport de repérage	18/04/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa

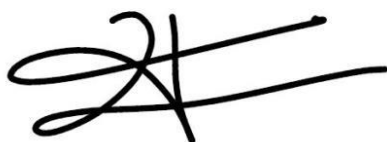

apave
Apave Diagnostics
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 33 (0)4 81 91 31 22
clermont-ferrand@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00213

Opérateur de repérage :

ROZAN Ludovic
Apave Diagnostics
Le 18/04/2025

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Sas d'entrée	RDC	Porte d'entrée n°2 - Ouvrant extérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse	Z005
		Porte d'entrée n°1 - Ouvrant intérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse (P005)	Z005
Magasin 10_0005	RDC	Porte d'entrée n°2 - Ouvrant intérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse	Z005
		Porte d'entrée n°3 - Ouvrant extérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse	Z005
Façades	Extérieur	Ensemble des fenêtres	Mastic vitrier extérieur	Résultat d'analyse (P023)	Z023
Sanitaires	RDC	Conduit de ventilation n°2	Amiante ciment	Document consulté (DTA 206322/123480)	
		Conduit de ventilation n°1	Amiante ciment	Document consulté (DTA 206322/123480)	

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	5
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
PROGRAMME DE REPERAGE	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	8
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	8
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	15
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	18
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	19
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	57
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	61
ANNEXE : ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	77
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	78
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	79

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **84839-168986**

Référence du donneur d'ordre : **CHU de Clermont-Ferrand
Gabriel Montpied**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU CLERMONT FERRAND**

Adresse du propriétaire : **58 RUE MONTALEMBERT BP 68 63000 CLERMONT FERRAND**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU CLERMONT FERRAND**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur ROZAN Ludovic**

N° de certification de l'opérateur : **20-1574**

Organisme : **ABCIDIA Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 GERZAT**

N° de Siret : **48333631900262**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Bâtiment Amicale**

Adresse complète : **58 RUE MONTALEMBERT - 63000 CLERMONT-FERRAND**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **Amicale**

Etage : **RDC**

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Repérage amiante avant travaux de réorganisation de tous les locaux du bâtiment « AMICALE ».

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

Rapport n° : 84839-168986 A / Référence du donneur d'ordre : CHU de Clermont-Ferrand Gabriel Montpied

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
08/04/2025	Repérage amiante avant travaux .
19/05/2025	Repérage amiante avant travaux .

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant



4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant


5 Résultats détaillés du repérage


5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :


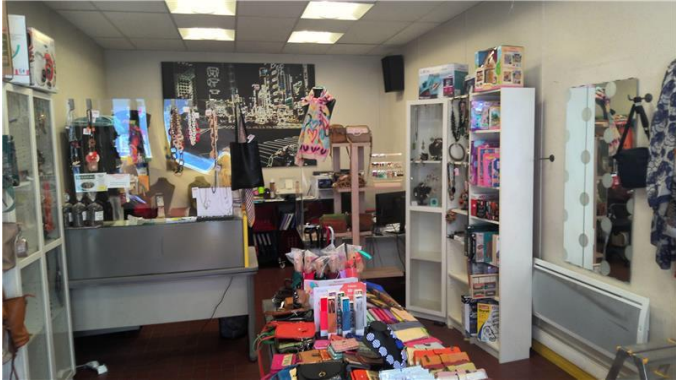
➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités


Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>Salle de rencontres</p> 	RDC
<p>Sas d'entrée</p> 	RDC
Dégagement B	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Labo photos 10_0003	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Circulation 10_0001	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
<p>Amicale</p> 	RDC
Dépôt boisson	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etag
	
<p>Magasin 10_0005</p> 	RDC
Façades	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
<p>Bricolage 18_0008</p> 	RDC
Sanitaires	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Salle de rencontres	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Revêtement de mur	Béton, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond A	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Peinture verte	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
Sas d'entrée	RDC	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et	Résultat d'analyse	Z001	Non	

Rapport n° : 84839-168986 A / Référence du donneur d'ordre : CHU de Clermont-Ferrand Gabriel Montpied

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ragréage				
		Porte d'entrée n°2 - Ouvrant extérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4 ml
		Revêtement de mur	Béton, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Porte d'entrée n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Bois - Peinture verte	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Porte d'entrée n°1 - Ouvrant intérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Oui	4 ml
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond A	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
Dégagement B	RDC	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Ensemble de porte	Bois - Peinture marron	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Vernis	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Revêtement de mur	Béton, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Pieds de cloisons	Brique, enduit	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
Labo photos 10_0003	RDC	Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Ensemble de porte	Bois - Peinture marron	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Ensemble des plinthes	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Mur	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Vernis	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
Circulation 10_0001	RDC	Cloisons	Bois aggloméré, colle - Vernis	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Mur	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Ensemble de porte	Bois - Peinture marron	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Ensemble des plinthes	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Revêtement de mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond C	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
Amicale	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z017	Non	

Rapport n° : 84839-168986 A / Référence du donneur d'ordre : CHU de Clermont-Ferrand Gabriel Montpied

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond C				
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Vernis	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Ensemble des plinthes	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
Dépôt boisson	RDC	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Vernis	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Revêtement de mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
Magasin 10_0005	RDC	Porte d'entrée n°2 - Ouvrant intérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4 ml
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Vernis	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond C	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Porte d'entrée n°3 - Ouvrant extérieur	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse	Z005	Oui	4 ml
		Cloisons	Bois aggloméré, colle - Enduit, peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Porte d'entrée n°1	Calicot avec mur	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture jaune	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Ensemble des plinthes	Bois - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Dormant de porte	Bois - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z021	Non	
Façades	Extérieur	Revêtement de mur	Béton, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Ensemble des fenêtres	Mastic vitrier extérieur	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Oui	10 u
		Avancée de toiture	Aspect ciment, enduit	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
Bricolage 18_0008	RDC	Cloisons	Bois aggloméré, colle - Enduit, peinture	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond A	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture jaune	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Pieds de cloisons	Brique, enduit	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Rapport n° : 84839-168986 A / Référence du donneur d'ordre : CHU de Clermont-Ferrand Gabriel Montpied

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Sanitaires	RDC	Revêtement de mur	Béton, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Porte d'entrée - Dormant et ouvrant intérieurs	Bois - Peinture verte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Pieds de cloisons	Brique, enduit	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plafond	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Conduit de ventilation n°2	Amiante ciment	Document consulté (DTA 206322/123480)		Oui	1 u
		Revêtement de mur	Béton, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Conduit de fluide - Protection traversée mur	Mousse noire - Peinture	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Conduit de ventilation n°1	Amiante ciment	Document consulté (DTA 206322/123480)		Oui	1 u

Commentaires :

Les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


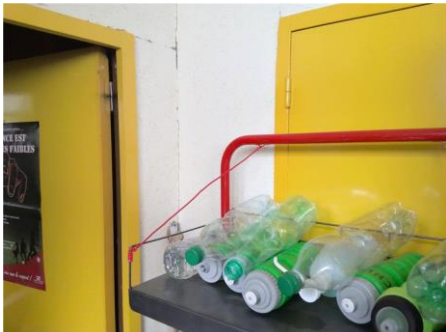
Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.



En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


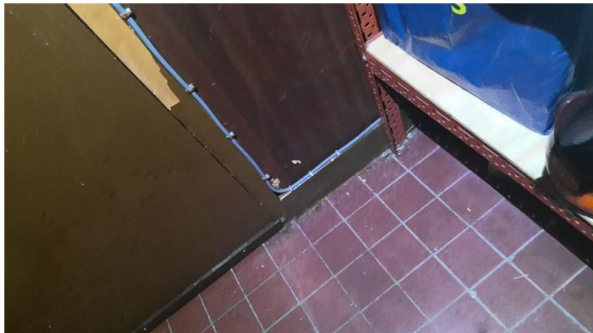
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.



En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


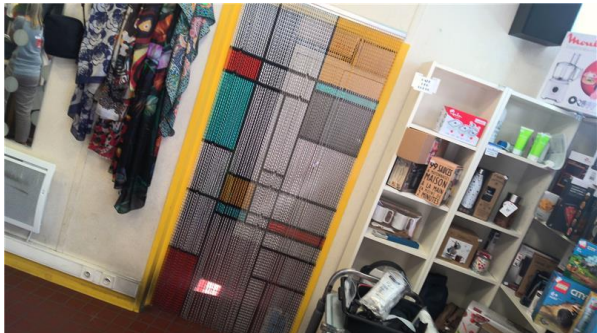
ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Ensemble des portes		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Bricolage 18_0008 - Ensemble des portes - A
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture jaune
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Mur		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Labo photos 10_0003 - Mur - D
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Ensemble des plinthes		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Labo photos 10_0003 - Ensemble des plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Revêtement de mur		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation 10_0001 - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Dormant de porte		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Magasin 10_0005 - Dormant de porte - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture jaune
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Ensemble des plinthes		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Magasin 10_0005 - Ensemble des plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture jaune
Résultat amiante : Absence d'amiante		


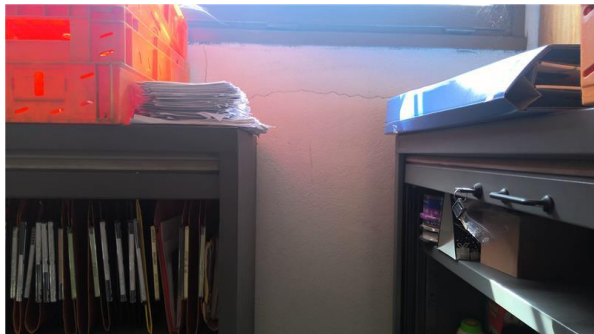
ELEMENT : Ensemble des fenêtres		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Bricolage 18_0008 - Ensemble des fenêtres - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduit de ventilation n°1		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Conduit de ventilation n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Amiante ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		



ELEMENT : Ensemble des plinthes		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Bricolage 18_0008 - Ensemble des plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Colle - Carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Revêtement de sol		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Bricolage 18_0008 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Bricolage 18_0008 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois aggloméré, colle - Enduit, peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Amicale - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Plaque de faux-plafond C
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de rencontres - Ensemble des fenêtres - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de ventilation n°2		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Conduit de ventilation n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Amiante ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Revêtement de mur		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement B - Revêtement de mur - A et D
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton, enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement B - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Brique, enduit - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de rencontres - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Carrelage, colle et ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sas d'entrée - Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :



Colle / Carrelage



Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


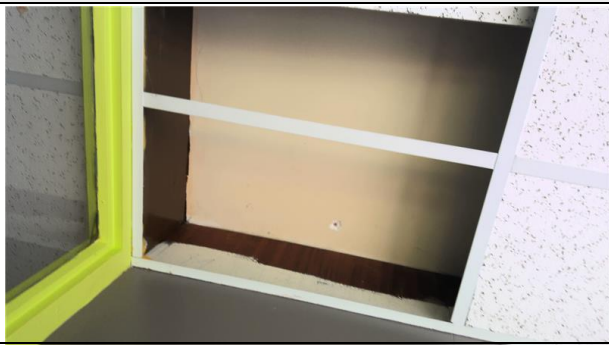
PRELEVEMENT : P003			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sas d'entrée - Revêtement de mur - B	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Béton, enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P004			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sas d'entrée - Porte d'entrée n°1 - A et C	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Bois - Peinture verte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture verte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sas d'entrée - Porte d'entrée n°1 - A et C	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Mastic vitrier intérieur	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Mastic vitrier intérieur Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sas d'entrée - Cloisons - D	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Bois aggloméré, colle - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois aggloméré, colle / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sas d'entrée - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Plaque de faux-plafond A	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond A Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sas d'entrée - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Brique, enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Brique, enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

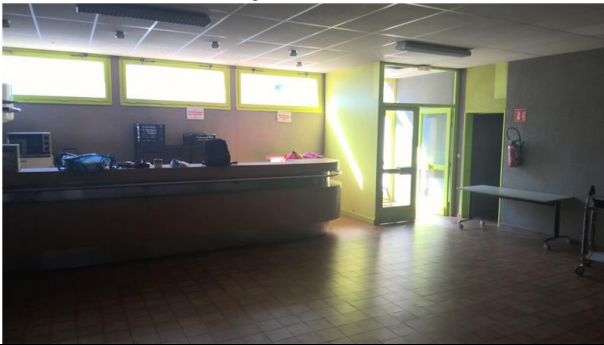PRELEVEMENT : P009			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de rencontres - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Panneaux de faux-plafond Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de rencontres - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Bois aggloméré, colle - Peinture verte


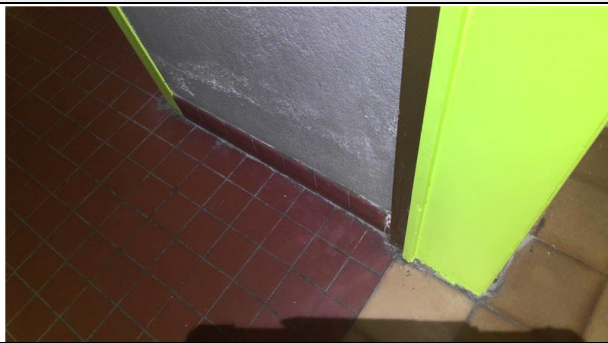
Résultat amiante : Absence d'amiante


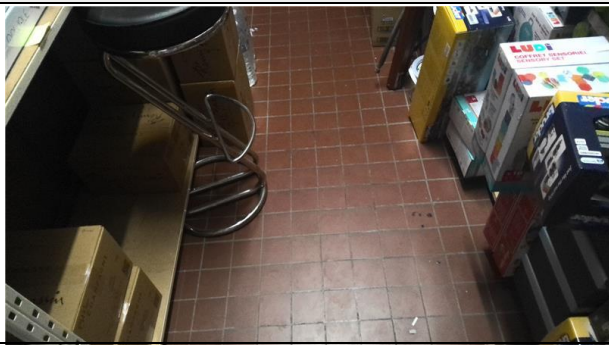
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

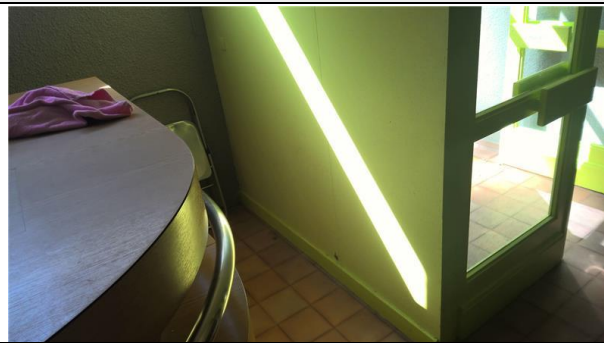

Bois aggloméré, colle / Peinture verte


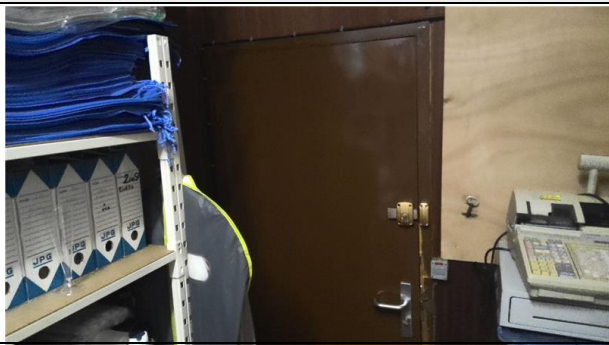
Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


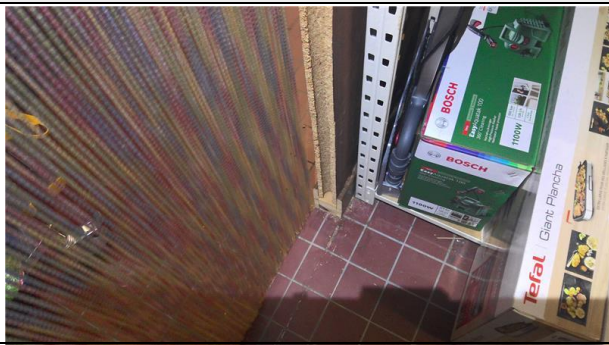
PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement B - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P012			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Labo photos 10_0003 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Carrelage, colle et ragréage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P013			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Labo photos 10_0003 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P014			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Labo photos 10_0003 - Ensemble de porte - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Bois - Peinture marron	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture marron Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Labo photos 10_0003 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Brique, enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Brique, enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Labo photos 10_0003 - Cloisons - A et C	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Bois aggloméré, colle - Vernis	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois aggloméré, colle / Vernis Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation 10_0001 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Plaque de faux-plafond C	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond C Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

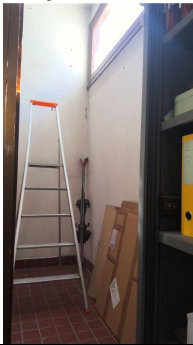PRELEVEMENT : P018			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dépôt boisson - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

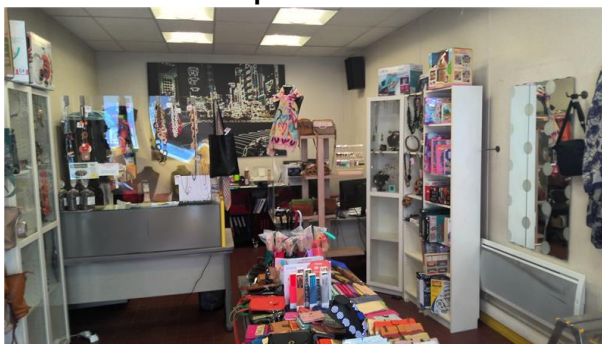PRELEVEMENT : P019
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Magasin 10_0005 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Bois aggloméré, colle - Enduit, peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois aggloméré, colle / Enduit, peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

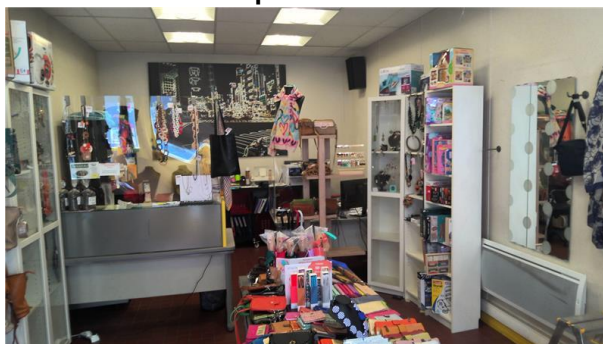PRELEVEMENT : P020
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Magasin 10_0005 - Porte d'entrée n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Calicot avec mur

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Calicot avec mur

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Magasin 10_0005 - Ensemble des portes - A
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Bois - Peinture jaune

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois / Peinture jaune

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Béton, enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton, enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Ensemble des fenêtres - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Mastic vitrier extérieur

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Mastic vitrier extérieur

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades - Avancée de toiture - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 08/04/2025	Partie de composant Aspect ciment, enduit

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Aspect ciment, enduit

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Bricolage 18_0008 - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 19/05/2025	Partie de composant Béton, enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Béton, enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Bricolage 18_0008 - Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 19/05/2025	Partie de composant Brique, enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :


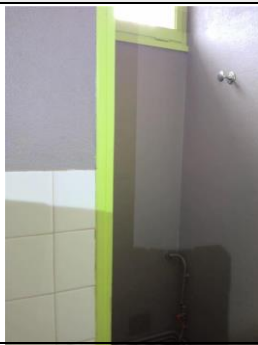
Brique, enduit / Peinture


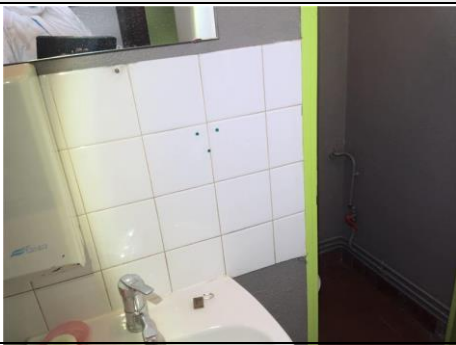
Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement B - Pieds de cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 19/05/2025	Partie de composant Brique, enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Brique, enduit Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P028			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 19/05/2025	Partie de composant Béton, enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton, enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 19/05/2025	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P030			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84839-168986 Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 63	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires - Conduit de fluide - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 19/05/2025	Partie de composant Mousse noire - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Mousse noire / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis


Titre : BATIMENT AMICALE	N° planche : 1/3	N° dossier : 84839-168986	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 18/04/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Amicale	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			

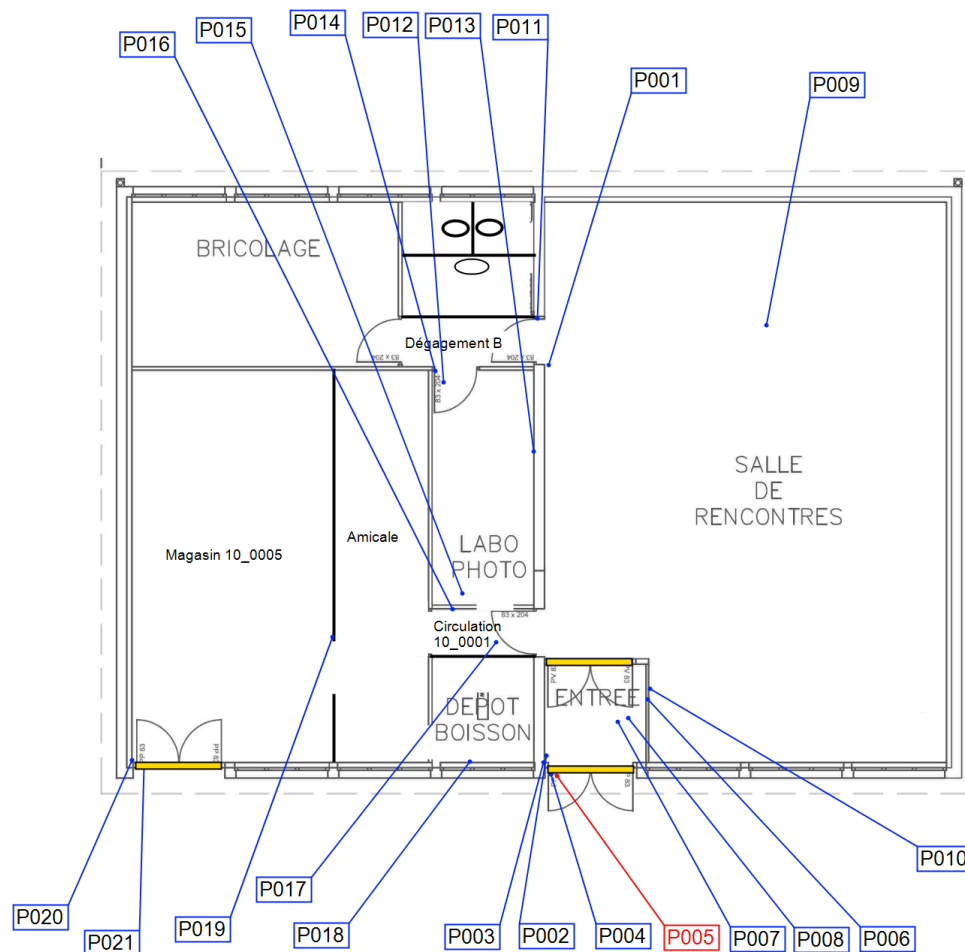

Titre : BATIMENT AMICALE	N° planche : 2/3	N° dossier : 84839-168986	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 18/04/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation : Amicale	Lieu / Zone : Extérieur	

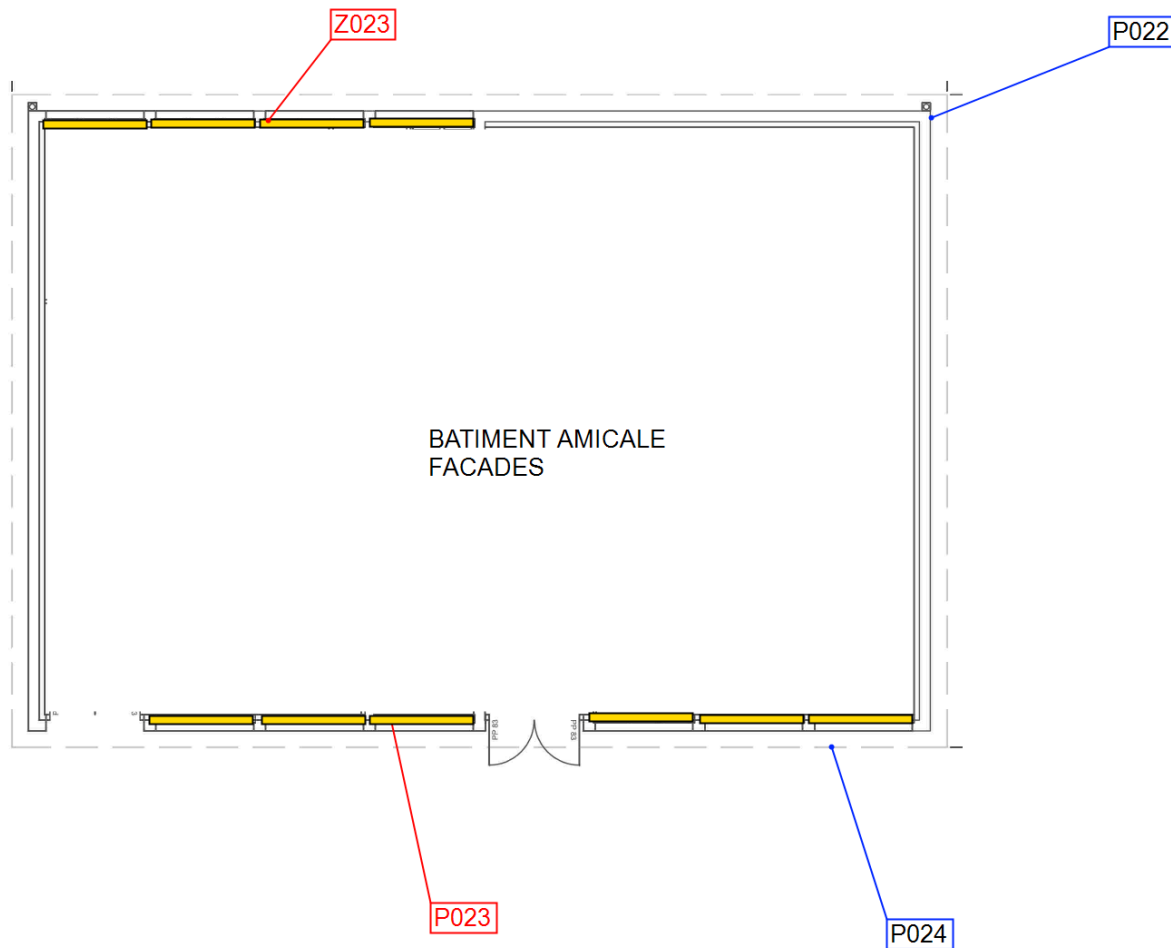

Titre : BATIMENT AMICALE		N° planche : 3/3	N° dossier : 84839-168986	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND		Version : 0	Adresse : Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 18/04/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation : Amicale	Lieu / Zone : RDC

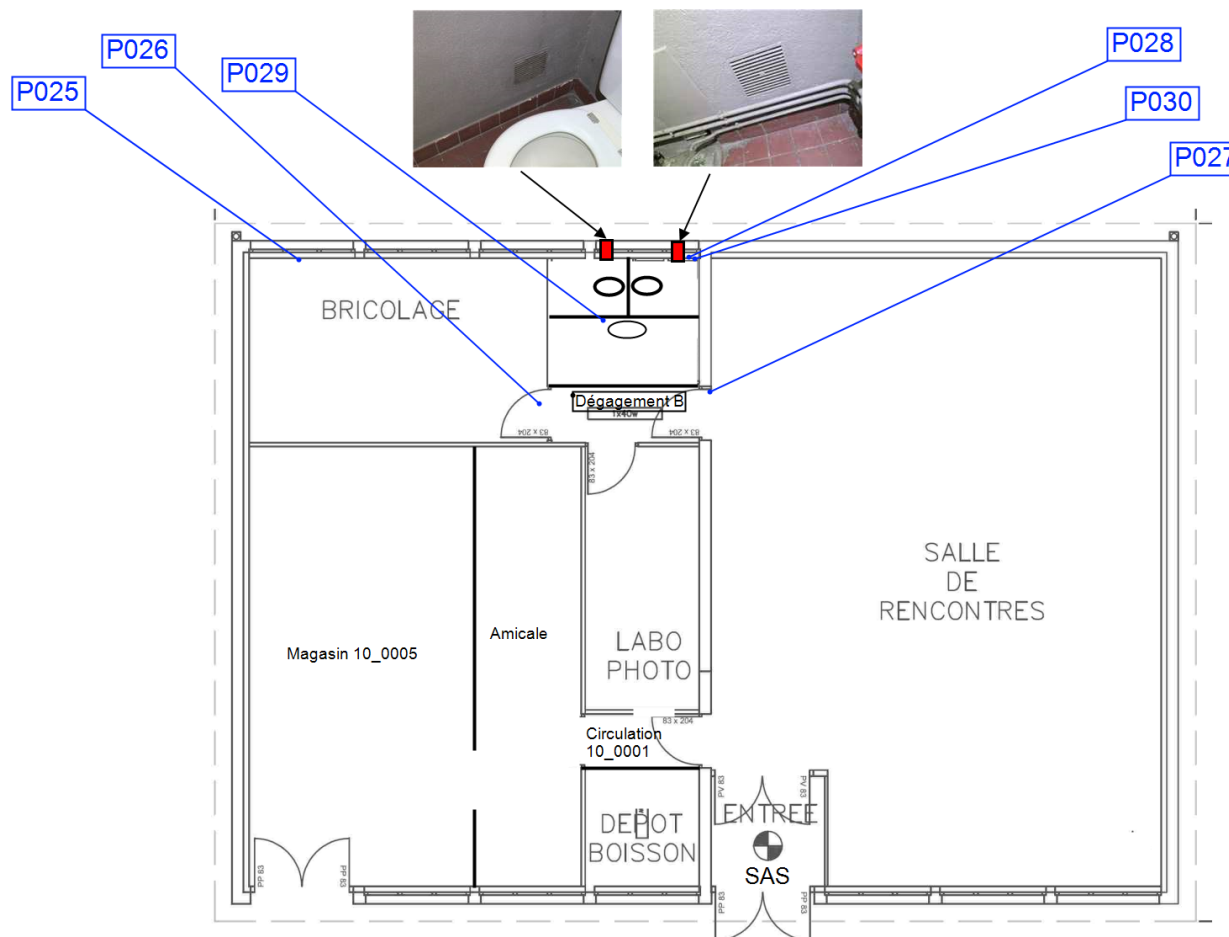

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720250401544740



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Ludovic ROZAN
30 Boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND

Notre référence : AR-25-HB-049036-01

Numéro de dossier : 25N016725

Référence de dossier :

84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N016725-001 - Référence P001-RDC - Salle de rencontres - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-002 - Référence P002-RDC - Sas d'entrée - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-003 - Référence P003-RDC - Sas d'entrée - B - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-004 - Référence P004-RDC - Sas d'entrée - A et C - Porte d'entrée n°1 - Bois - Peinture verte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-005 - Référence P005-RDC - Sas d'entrée - A et C - Porte d'entrée n°1 - Mastic vitrier intérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-006 - Référence P006-RDC - Sas d'entrée - D - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-007 - Référence P007-RDC - Sas d'entrée - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond A, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N016725-008 - Référence P008-RDC - Sas d'entrée - Plafond dans le plénum - Plafond - Brique, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-009 - Référence P009-RDC - Salle de rencontres - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-010 - Référence P010-RDC - Salle de rencontres - Toutes zones - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Peinture verte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-011 - Référence P011-RDC - Dégagement B - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-012 - Référence P012-RDC - Labo photos 10_0003 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-013 - Référence P013-RDC - Labo photos 10_0003 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-014 - Référence P014-RDC - Labo photos 10_0003 - Toutes zones - Ensemble de porte - Bois - Peinture marron, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-015 - Référence P015-RDC - Labo photos 10_0003 - Plafond - Plafond - Brique, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-016 - Référence P016-RDC - Labo photos 10_0003 - A et C - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Vernis, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-017 - Référence P017-RDC - Circulation 10_0001 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond C, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N016725-018 - Référence P018-RDC - Dépôt boisson - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N016725-019 - Référence *P019-RDC - Magasin 10_0005 - Toutes zones - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Enduit, peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N016725-020 - Référence *P020-RDC - Magasin 10_0005 - Toutes zones - Porte d'entrée - Calicot avec mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N016725-021 - Référence *P021-RDC - Magasin 10_0005 - A - Ensemble des portes - Bois - Peinture jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N016725-022 - Référence *P022-Extérieur - Façades - Toutes zones - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N016725-023 - Référence *P023-Extérieur - Façades - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Mastic vitrier extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25N016725-024 - Référence *P024-Extérieur - Façades - Toutes zones - Avancée de toiture - Aspect ciment, enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32 Page 1/8
Référence laboratoire N° : 25RI026641 Référence de suivi du dossier N° : 25N016725
Reçu au laboratoire le : 11/04/2025 Date de réception : 10/04/2025
Date d'analyse : 15/04/2025
Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N016725-001 - P001-RDC - Salle de rencontres - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N016725-002 - P002-RDC - Sas d'entrée - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N016725-003 - P003-RDC - Sas d'entrée - B - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32 Page 2/8
Référence laboratoire N° : 25RI026641 Référence de suivi du dossier N° : 25N016725
Reçu au laboratoire le : 11/04/2025 Date de réception : 10/04/2025
Date d'analyse : 15/04/2025
Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25N016725-004 - P004-RDC - Sas d'entrée - A et C - Porte d'entrée n°1 - Bois - Peinture verte	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N016725-005 - P005-RDC - Sas d'entrée - A et C - Porte d'entrée n°1 - Mastic vitrier intérieur	Matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	25N016725-006 - P006-RDC - Sas d'entrée - D - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N016725-007 - P007-RDC - Sas d'entrée - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond A	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32 Page 3/8
Référence laboratoire N° : 25RI026641 Référence de suivi du dossier N° : 25N016725
Reçu au laboratoire le : 11/04/2025 Date de réception : 10/04/2025
Date d'analyse : 15/04/2025
Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25N016725-008 - P008-RDC - Sas d'entrée - Plafond dans le plénum - Plafond - Brique, enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25N016725-009 - P009-RDC - Salle de rencontres - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N016725-010 - P010-RDC - Salle de rencontres - Toutes zones - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Peinture verte	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N016725-011 - P011-RDC - Dégagement B - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32 Page 4/8
Référence laboratoire N° : 25RI026641 Référence de suivi du dossier N° : 25N016725
Reçu au laboratoire le : 11/04/2025 Date de réception : 10/04/2025
Date d'analyse : 15/04/2025
Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25N016725-012 - P012-RDC - Labo photos 10_0003 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N016725-013 - P013-RDC - Labo photos 10_0003 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N016725-014 - P014-RDC - Labo photos 10_0003 - Toutes zones - Ensemble de porte - Bois - Peinture marron	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N016725-015 - P015-RDC - Labo photos 10_0003 - Plafond - Plafond - Brique, enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32 Page 5/8
Référence laboratoire N° : 25RI026641 Référence de suivi du dossier N° : 25N016725
Reçu au laboratoire le : 11/04/2025 Date de réception : 10/04/2025
Date d'analyse : 15/04/2025
Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25N016725-016 - P016-RDC - Labo photos 10_0003 - A et C - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Vernis	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N016725-017 - P017-RDC - Circulation 10_0001 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond C	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N016725-018 - P018-RDC - Dépôt boisson - Toutes zones - Revêtement de mur - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25N016725-019 - P019-RDC - Magasin 10_0005 - Toutes zones - Cloisons - Bois aggloméré, colle - Enduit, peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32 Page 6/8
Référence laboratoire N° : 25RI026641 Référence de suivi du dossier N° : 25N016725
Reçu au laboratoire le : 11/04/2025 Date de réception : 10/04/2025
Date d'analyse : 15/04/2025
Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25N016725-020 - P020-RDC - Magasin 10_0005 - Toutes zones - Porte d'entrée - Calicot avec mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N016725-021 - P021-RDC - Magasin 10_0005 - A - Ensemble des portes - Bois - Peinture jaune	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N016725-022 - P022-Extérieur - Façades - Toutes zones - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture	Matériau (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N016725-023 - P023-Extérieur - Façades - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Mastic vitrier extérieur	Matériau (marron) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01 Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32 Page 7/8
Référence laboratoire N° : 25RI026641 Référence de suivi du dossier N° : 25N016725
Reçu au laboratoire le : 11/04/2025 Date de réception : 10/04/2025
Date d'analyse : 15/04/2025
Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25N016725-024 - P024-Extérieur - Façades - Toutes zones - Avancée de toiture - Aspect ciment, enduit	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rap en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé ° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté c juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérér ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-022761-01

Date d'émission de rapport : 16/04/2025 0:32

Page 8/8

Référence laboratoire N° : 25RI026641

Référence de suivi du dossier N° : 25N016725

Reçu au laboratoire le : 11/04/2025

Date de réception : 10/04/2025

Date d'analyse : 15/04/2025

Référence dossier Client: 25N016725 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

Validé et approuvé par :

Michał Czapka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

PV_00720250501571772



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Ludovic ROZAN
30 Boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND

Notre référence : AR-25-HB-061205-01

Numéro de dossier : 25N023737

Référence de dossier :

84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N023737-001 - Référence P025-RDC - Bricolage 18_0008 - Toutes zones - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N023737-002 - Référence P026-RDC - Bricolage 18_0008 - Toutes zones - Plafond - Brique, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N023737-003 - Référence P027-RDC - Dégagement B - Toutes zones - Pieds de cloisons - Brique, enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N023737-004 - Référence P028-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N023737-005 - Référence P029-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25N023737-006 - Référence P030-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Conduit de fluide - Mousse noire - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Laboratoire Analyses Henin Beaumont
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-038717-01 Date d'émission de rapport : 26/05/2025 18:47 Page 1/3
Référence laboratoire N° : 25RB016890 Référence de suivi du dossier N° : 25N023737
Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
Date d'analyse : 26/05/2025
Référence dossier Client: 25N023737 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N023737-001 - P025-RDC - Bricolage 18_0008 - Toutes zones - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET /S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N023737-002 - P026-RDC - Bricolage 18_0008 - Toutes zones - Plafond - Brique, enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N023737-003 - P027-RDC - Dégagement B - Toutes zones - Pieds de cloisons - Brique, enduit	Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET /S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-038717-01 Date d'émission de rapport : 26/05/2025 18:47 Page 2/3
Référence laboratoire N° : 25RB016890 Référence de suivi du dossier N° : 25N023737
Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
Date d'analyse : 26/05/2025
Référence dossier Client: 25N023737 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25N023737-004 - P028-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Béton, enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / STVS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N023737-005 - P029-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / STVS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N023737-006 - P030-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Conduit de fluide - Mousse noire - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (noir)	MET / STVS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-038717-01 Date d'émission de rapport : 26/05/2025 18:47 Page 3/3
Référence laboratoire N° : 25RB016890 Référence de suivi du dossier N° : 25N023737
Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
Date d'analyse : 26/05/2025
Référence dossier Client: 25N023737 - 84839-168986 A - Bâtiment Amicale 58 RUE MONTALEMBERT 63000
CLERMONT-FERRAND - CHU CLERMONT FERRAND

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rap
en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoir
en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q
les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est
0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé
° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté c
juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérém
ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont
été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, România

ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

« Évaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A)** Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B)** Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- A)** Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- B)** Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- C)** Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- A)** Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- B)** Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- C)** Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ANNEXE : Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

ROZAN Ludovic

sous le numéro 20-1574

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

<input checked="" type="checkbox"/>	DPE sans mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 10/12/2020	Validité : 09/12/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricite [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Sans Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Avec Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Crep [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 02/10/2020	Validité : 01/10/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 02/10/2020	Validité : 01/10/2027



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Veronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport