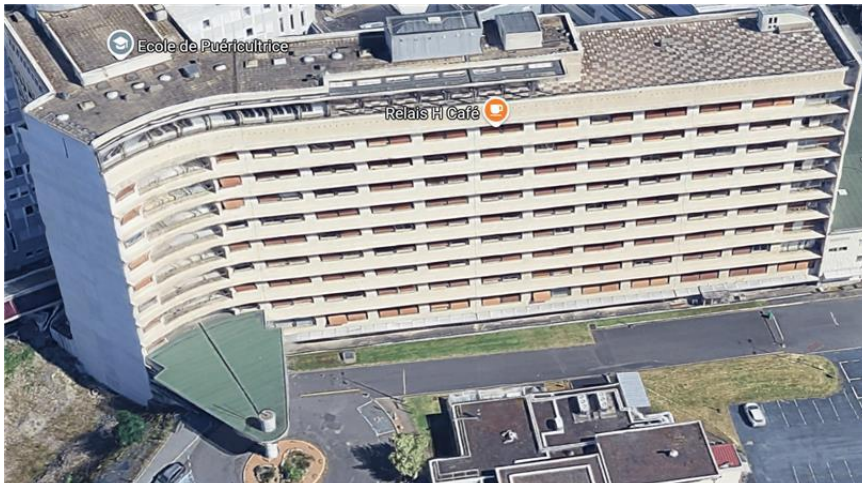


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

CHU CLERMONT FERRAND

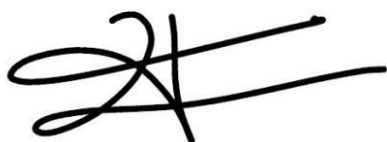
Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	84196-167616 A
Propriétaire	CHU CLERMONT FERRAND
Donneur d'ordre	CHU CLERMONT FERRAND
Adresse de l'immeuble	BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	12/02/2025
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	13/02/2025
Date d'émission du rapport de repérage	20/02/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	néant

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 33 (0)4 81 91 31 22
clermont-ferrand@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00213

Opérateur de repérage :

ROZAN Ludovic
Apave Diagnostics
Le 20/02/2025

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
ES9	1er SS	Revêtement de sol	Sous couche carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z002
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z009
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z008
ES30	1er SS	Revêtement de sol	Sous couche carrelage et colle	Résultat d'analyse (P002)	Z002
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P008)	Z008
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P009)	Z009
ES5	1er SS	Revêtement de sol	Dalle de sol et colle	Résultat d'analyse (P013)	Z013
		Revêtement de sol	Sous couche carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z002
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z009
Circulation	2ème SS	Conduit de fluide n°4	Amiante ciment	Document consulté (DTA 197476/103148 A)	
		Conduit de fluide n°3	Amiante ciment	Document consulté (DTA 197476/103148 A)	
zone en sous face du carottage	2ème SS	Revêtement de sol sous béton	résidus flocage amianté encoffré	Document consulté (DTA 197476/103148 A)	

SOMMAIRE

TOC

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **84196-167616**

Référence du donneur d'ordre : **CHU CLERMONT FERRAND**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU CLERMONT FERRAND**

Adresse du propriétaire : **58 RUE MONTALEMBERT BP 68 63000 CLERMONT FERRAND**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU CLERMONT FERRAND**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur ROZAN Ludovic**

N° de certification de l'opérateur : **20-1574**

Organisme : **ABCIDIA Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 CLERMONT-FERRAND**

N° de Siret : **48333631900213**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **BP 68, Bâtiment HE**

Adresse complète : **58 rue MONTALEMBERT - 63000 CLERMONT-FERRAND**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **HE**

Etage : **1er SS**

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Repérage amiante avant travaux de modification de l'agencement des locaux au 1er sous-sol du bâtiment HE selon plan fourni.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités		
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	
	Plaques en matériaux bitumineux	
	Revêtements anti-condensation sous bac acier	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	
	Ardoises en fibro ciment	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	
	Conduits d'eaux pluviales	
	Garnissage des joints de dilatation	
	Joints de dilatation	
	Couvre-joints	
	Tresses d'étanchéité à l'air	
	Éléments complémentaires de toiture (chêneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	
	Jonctions bitumineuses	
	Solins en fibre ciment	
	Colle des solins en fibre ciment	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	
	Isolants fibreux en sous toiture	
	Flocages, enduits projetés	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	
2 - Parois verticales extérieures et Façades		
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	
	Ardoises composites hors fibro ciment	
	Ardoises en fibro ciment	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)	
	Peintures des bardages métalliques	
	Flocages, enduits projetés	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	
	Peintures sur béton	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	
	Garnissage des joints de dilatation	
	Joints de dilatation	
	Couvre-joints	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
		Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		
Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)		

Éléments associés aux façades	Peintures décoratives
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Éléments ponctuels : chêneaux, rives, corniches	
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
13/02/2025	Repérage amiante avant travaux

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant




4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>ES9</p> 	1er SS
<p>ES30</p> 	1er SS
<p>Circulation 10101-09_0017</p> 	1er SS
<p>ES5</p>	1er SS

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Circulation	2ème SS
10101-09_0013	
	1er SS
Circul 10101-09_0002	
	1er SS
PA03	
	1er SS
zone en sous face du carottage	2ème SS

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
ES9	1er SS	Revêtement de sol	Sous couche carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z002	Oui	40 m²
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z009	Oui	18 m²
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	40 m²
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de sol	Lino et colle	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Cloisons	Ciporex - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
ES30	1er SS	Revêtement de sol	Dalle de sol beige et colle	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Revêtement de sol	Sous couche carrelage et colle	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Oui	120 m²
		Revêtement de sol	Dalle de sol orange et colle	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Oui	120 m²
		Ensemble des	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z009	Oui	50 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		plinthes		(P009)			
Circulation 10101-09_0017	1er SS	Revêtement de sol	Élément noire dur	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Ensemble des murs	Béton et enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Cloisons	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Ensemble des portes et dormants	Bois et métal - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
ES5	1er SS	Revêtement de sol	Dalle de sol et colle	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Oui	10 m²
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Revêtement de sol	Sous couche carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z002	Oui	10 m²
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z009	Oui	3 ml
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Cloisons	Brique - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Conduit de fluide	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Placoplâtre - Non peint	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
Circulation	2ème SS	Revêtement de sol	Béton - Non peint			Non	
		Conduit de fluide n°4	Amiante ciment	Document consulté (DTA 197476/103148 A)		Oui	Sup. 20 ml
		Plafond de la circulation n°1	Flocage 1 principal - Non peint	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Plafond de la circulation n°2	Flocage 2 ponctuel - Non peint	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Conduit de fluide n°1	Calorifugeage plastic et fibre jaune	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Conduit de fluide n°2	plâtre, plastic et fibre jaune	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Conduit de fluide n°3	Amiante ciment	Document consulté (DTA 197476/103148 A)		Oui	Sup. 20 ml
10101-09_0013	1er SS	Ensemble des portes et dormants	Bois et métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs	Parpaing et mortier - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z025	Non	
		Coffre vertical n°1	Brique et mortier - Non peint	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Coffre vertical n°2	Ciporex et enduit - Non peint	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z024	Non	

Rapport n° : 84196-167616 A / Référence du donneur d'ordre : CHU CLERMONT FERRAND

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

12/78

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				(P024)			
		Conduit de ventilation	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de fluide	Calorifugeage plâtre et fibre	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
Circul 10101-09_0002	1er SS	Cloisons	Brique et enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Conduit de fluide n°1	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Conduit de fluide n°2	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
PA03	1er SS	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Cloisons	Brique et enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Isolation	Fibre	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Poteau	Béton et enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Conduits de ventilation n°1	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduits de ventilation n°2	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduits de ventilation n°3	Métal - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Evacuation d'eau	Métal et pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
zone en sous face du carottage	2ème SS	Ensemble des murs	Béton - Non peint			Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poutres	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol sous béton	résidus flocage amianté encoffré	Document consulté (DTA 197476/103148 A)		Oui	Sup. 20 ml

Commentaires :

Les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage



Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.



En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.



En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.



En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


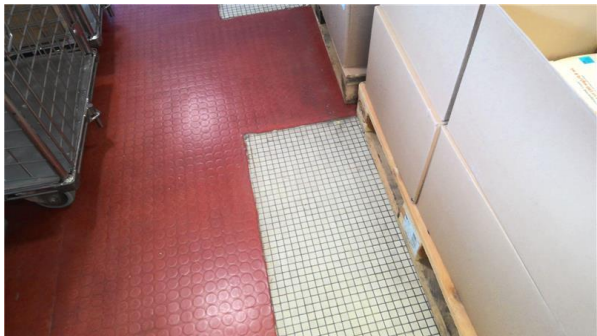
ELEMENT : Conduits de ventilation n°3		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Conduits de ventilation n°3 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduits de ventilation n°1		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Conduits de ventilation n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduits de ventilation n°2		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Conduits de ventilation n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Plafond		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - zone en sous face du carottage - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Evacuation d'eau		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Evacuation d'eau - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal et pvc
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Revêtement de sol		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES9 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Sous couche carrelage et colle
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		



ELEMENT : Ensemble des plinthes		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES9 - Ensemble des plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Colle - Carrelage
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		



ELEMENT : Faux-plafond		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES9 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Panneaux de faux-plafond - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Plafond		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Flocage
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduit de fluide		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES5 - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduit de ventilation		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - 10101-09_0013 - Conduit de ventilation - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Plafond		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circul 10101-09_0002 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Flocage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

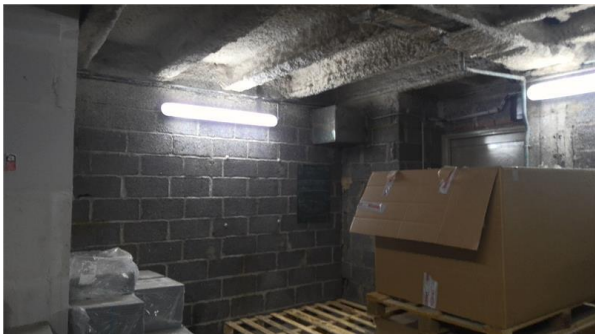

ELEMENT : Conduit de fluide n°1		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circul 10101-09_0002 - Conduit de fluide n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Conduit de fluide n°2		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circul 10101-09_0002 - Conduit de fluide n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Revêtement de sol		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - zone en sous face du carottage - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

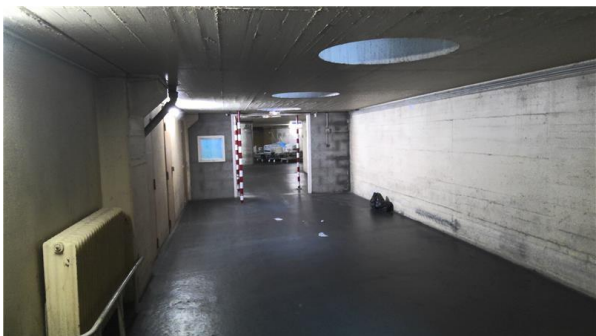

ELEMENT : Revêtement de sol sous béton		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - zone en sous face du carottage - Revêtement de sol sous béton - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant résidus flocage amianté encoffré
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

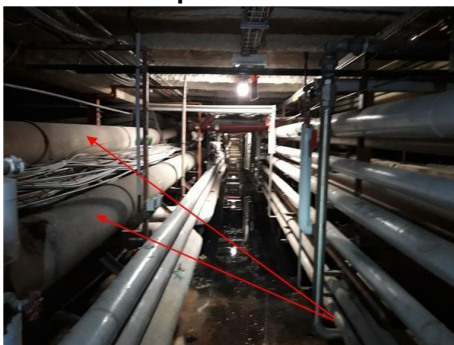
ELEMENT : Ensemble des murs		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - zone en sous face du carottage - Ensemble des murs - Murs
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Revêtement de sol		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - 10101-09_0013 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide n°3		
Emplacement : 		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - Circulation - Conduit de fluide n°3 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Amiante ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Poutres		
Vue d'ensemble 	Emplacement 	
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - zone en sous face du carottage - Poutres - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Cloisons		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Béton - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide n°4		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - Circulation - Conduit de fluide n°4 - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement	Partie de composant Amiante ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

PRELEVEMENT : P001
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Dalle de sol beige et colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

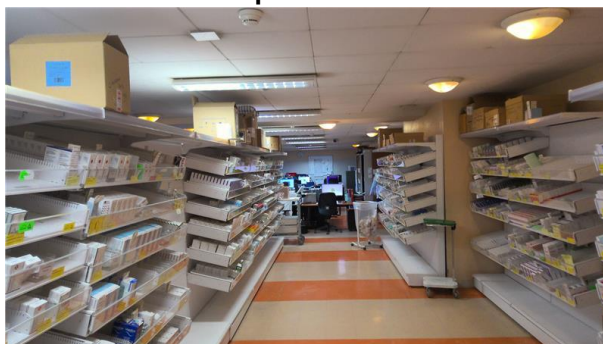
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Dalle de sol beige et colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Sous couche carrelage et colle

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Sous couche carrelage et colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère marron avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Dalle de sol orange et colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

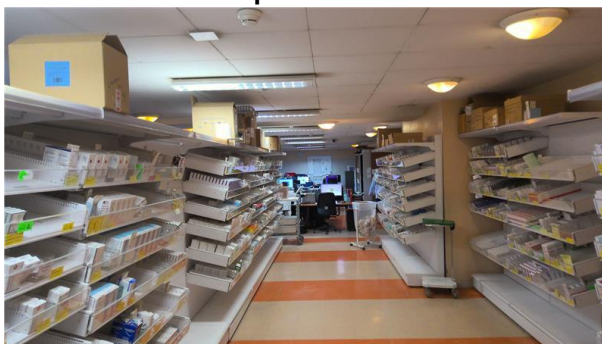
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Dalle de sol orange et colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante orange	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Ragréage

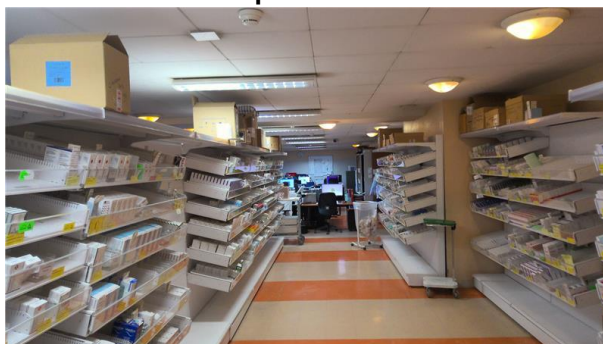
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante orange	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune en faible quantité en vrac non séparable + ragréage gris en vrac avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Matériau souple incolore avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Béton et enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

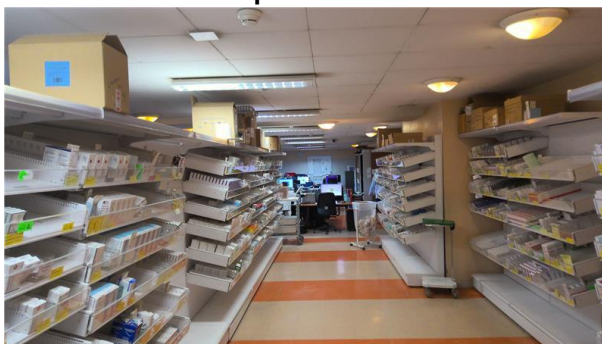
Béton et enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Panneaux de faux-plafond - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Panneaux de faux-plafond / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Coffre horizontal - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Plâtre / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Flocage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Flocage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux blanc avec fibres visibles avec poussières	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P009
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES30 - Ensemble des plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle / Carrelage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + colle grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES9 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Lino et colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Lino et colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement cassant rouge	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES9 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Béton et enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Béton et enduit / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES9 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Ciporex - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ciporex / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES5 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Dalle de sol et colle

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Dalle de sol et colle

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES5 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Brique - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Brique / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau plâtreux blanc non séparable + matériau compact rouge hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES5 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Flocage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Flocage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau brillant beige en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - ES5 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Placoplâtre - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

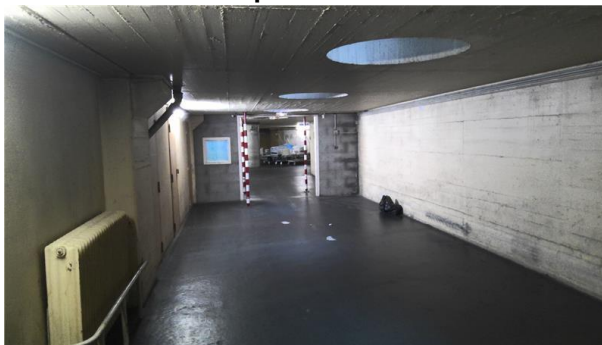
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Placoplâtre / Non peint

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Élément noire dur

Résultat amiante : Absence d'amiante

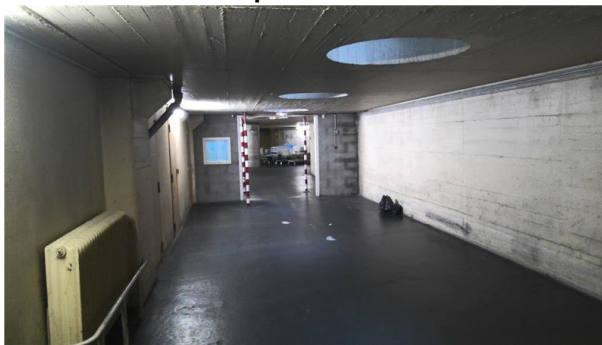
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Élément noire dur

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène avec couche bitumineuse et poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Ragréage

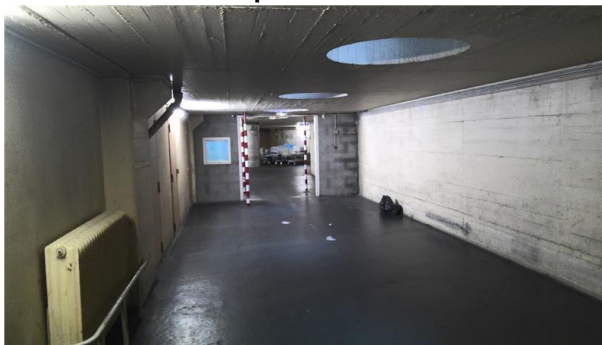
Résultat amiante : Absence d'amiante

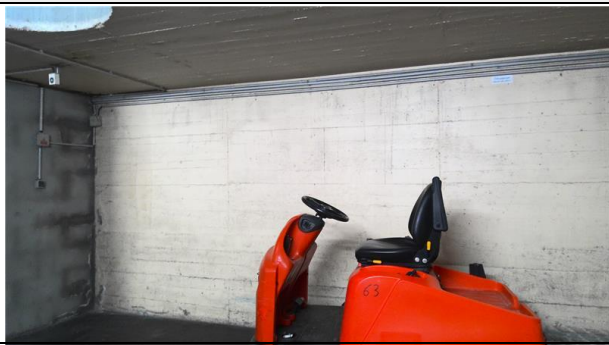
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Ragréage

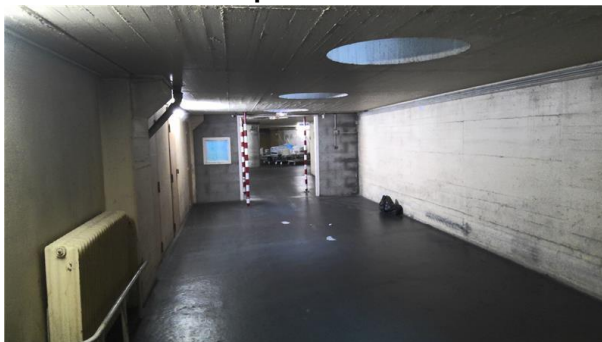
Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Béton et enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton et enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Béton - Peinture

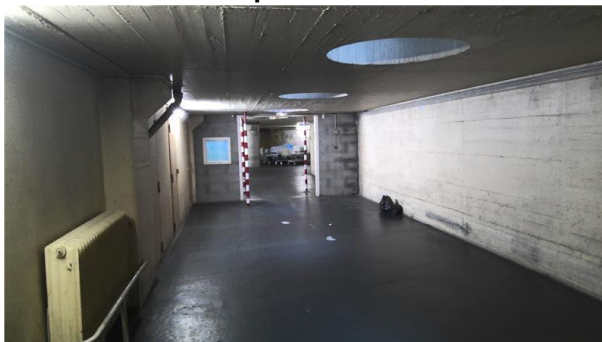
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Ensemble des portes et dormants - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Bois et métal - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

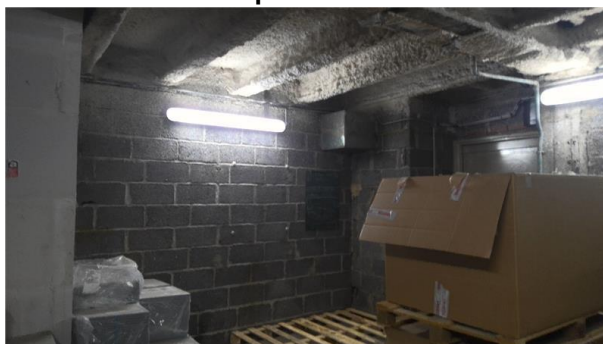
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Bois et métal / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - 10101-09_0013 - Coffre vertical n°1 - Murs
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Brique et mortier - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante


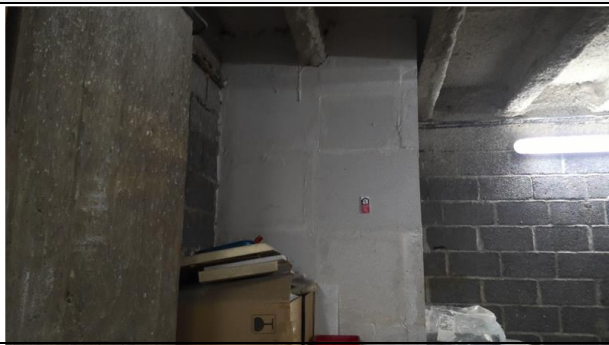
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :



Brique et mortier / Non peint




Planche de croquis n° :

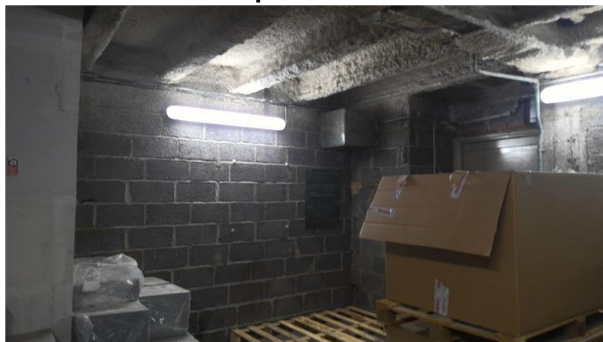
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - 10101-09_0013 - Coffre vertical n°2 - Murs	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Ciporex et enduit - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ciporex et enduit / Non peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - 10101-09_0013 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Flocage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Flocage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau brillant beige en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025			
Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME		Pièce ou local – Composant 1er SS - 10101-09_0013 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Parpaing et mortier - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Parpaing et mortier / Non peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

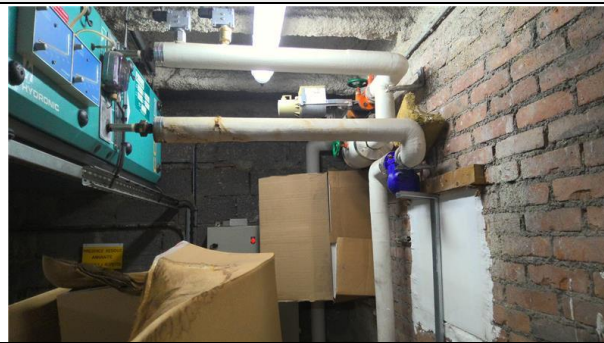
PRELEVEMENT : P026
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - 10101-09_0013 - Conduit de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Calorifugeage plâtre et fibre



Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Calorifugeage plâtre et fibre

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Couche souple grise avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circul 10101-09_0002 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Brique et enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Brique et enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - Circul 10101-09_0002 - Faux- plafond - Plafond
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Carrelage, colle et ragréage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Ensemble des plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle / Carrelage

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Isolation - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Fibre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Fibre

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle / Faïence

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Peinture non séparable + matériau blanc non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement :


Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 1er SS - PA03 - Poteau - Toutes zones
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Béton et enduit - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :


Béton et enduit / Toile de verre peinte


Planche de croquis n° :


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - Circulation - Plafond de la circulation n°1 - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Flocage 1 principal - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Flocage 1 principal/ Non peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau brillant beige en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

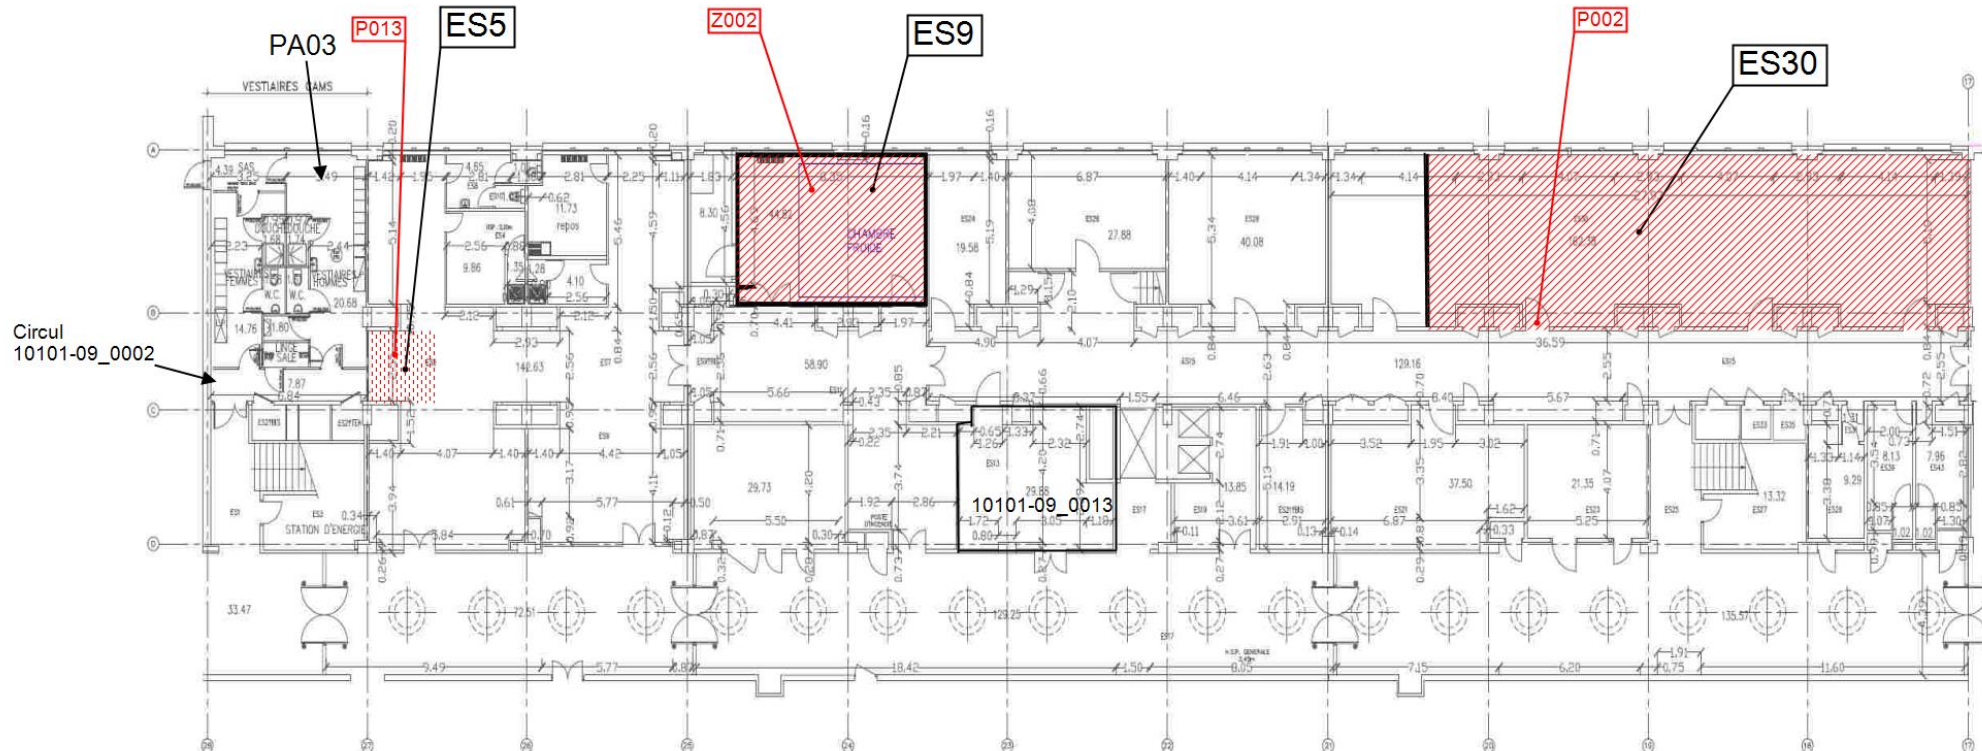
PRELEVEMENT : P035			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - Circulation - Plafond de la circulation n°2 - Plafond	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Flocage 2 ponctuel - Non peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Flocage 2 ponctuel / Non peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - Circulation - Conduit de fluide n°1 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant Calorifugeage plastic et fibre jaune	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calorifugeage plastic et fibre jaune Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Couche souple grise avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

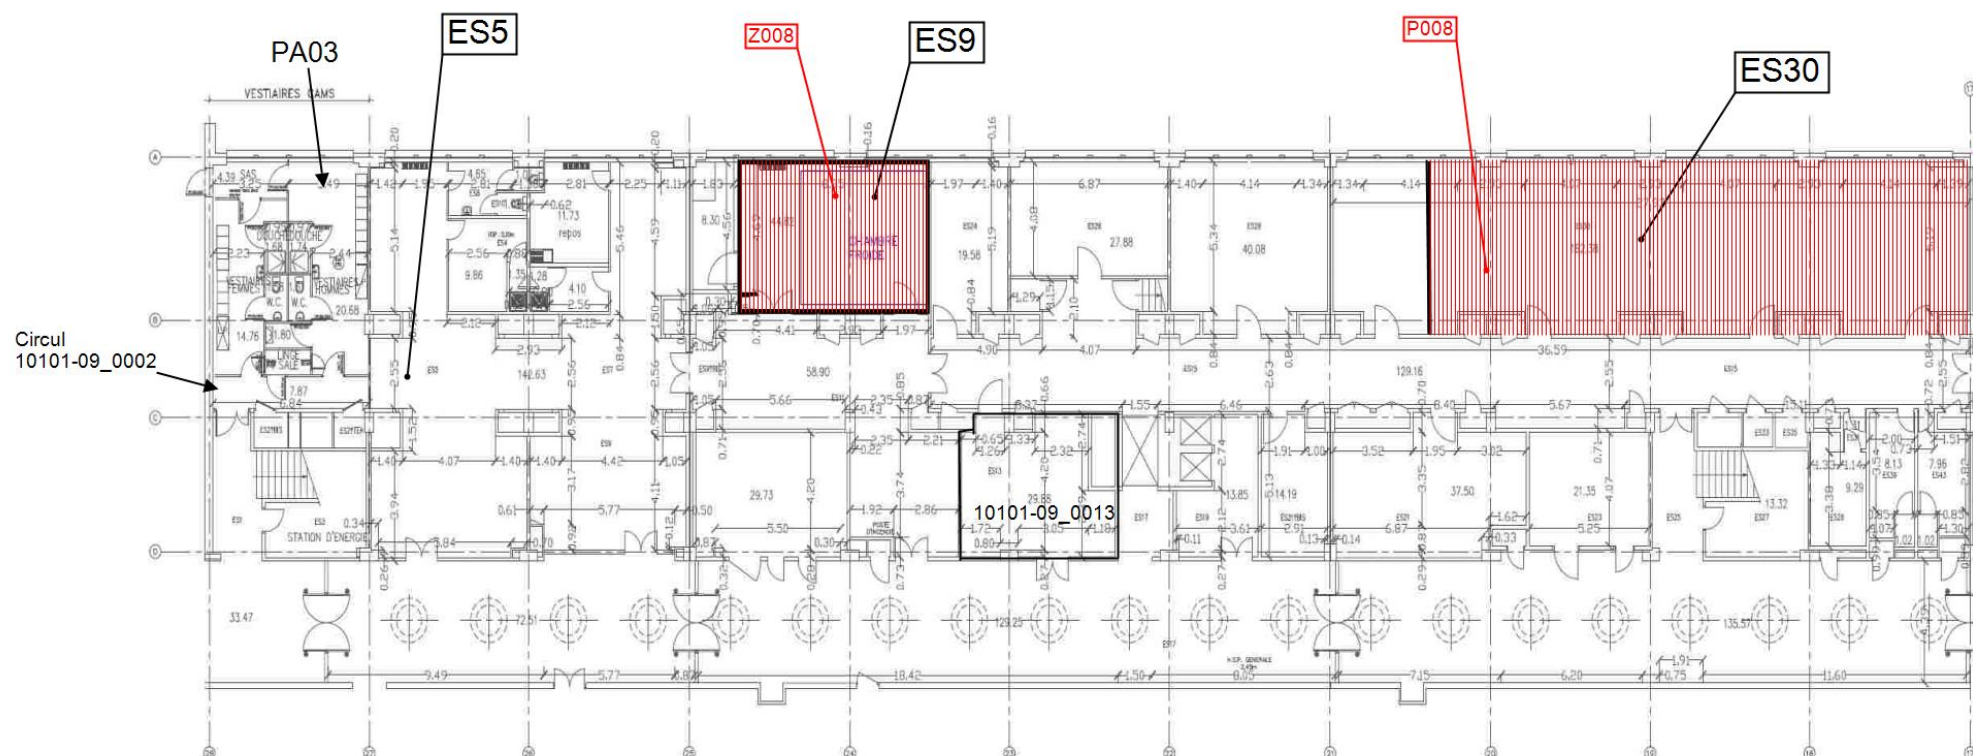
PRELEVEMENT : P037			
Nom du client CHU CLERMONT FERRAND	Numéro de dossier 84196-167616 BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 PUY DE DOME	Pièce ou local – Composant 2ème SS - Circulation - Conduit de fluide n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur ROZAN Ludovic	Date de prélèvement 13/02/2025	Partie de composant plâtre, plastic et fibre jaune	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : plâtre, plastic et fibre jaune Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

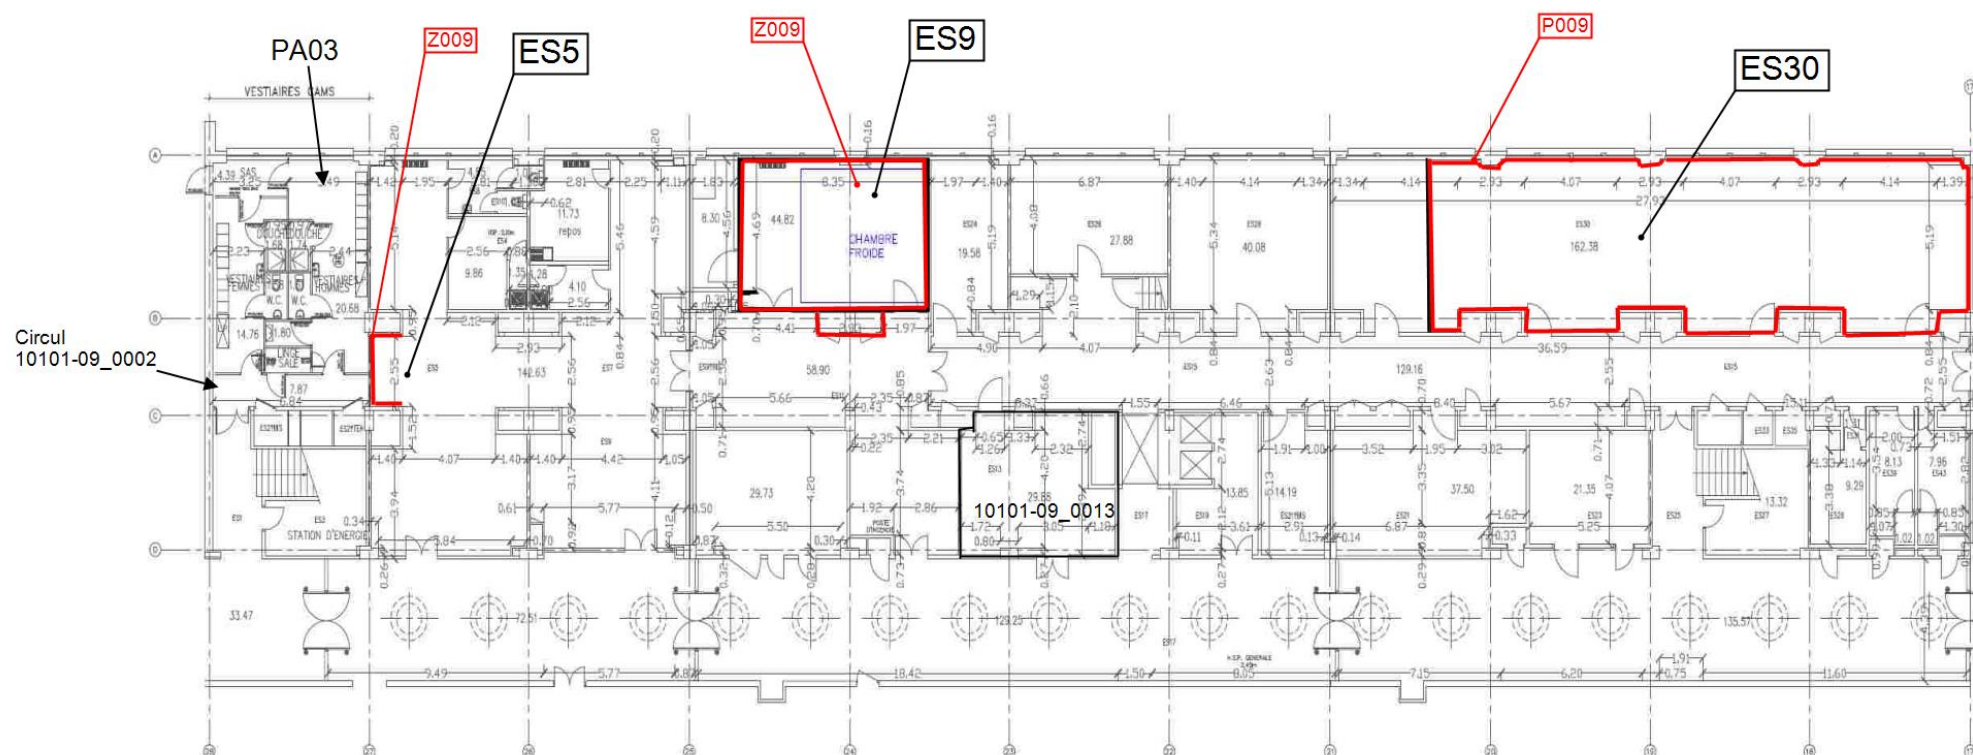
Titre : 1er sous-sol - SOLS AMIANTES	N° planche : 1/4	N° dossier : 84196-167616	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 20/02/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : HE	Lieu / Zone : 1er SS
Commentaire :			



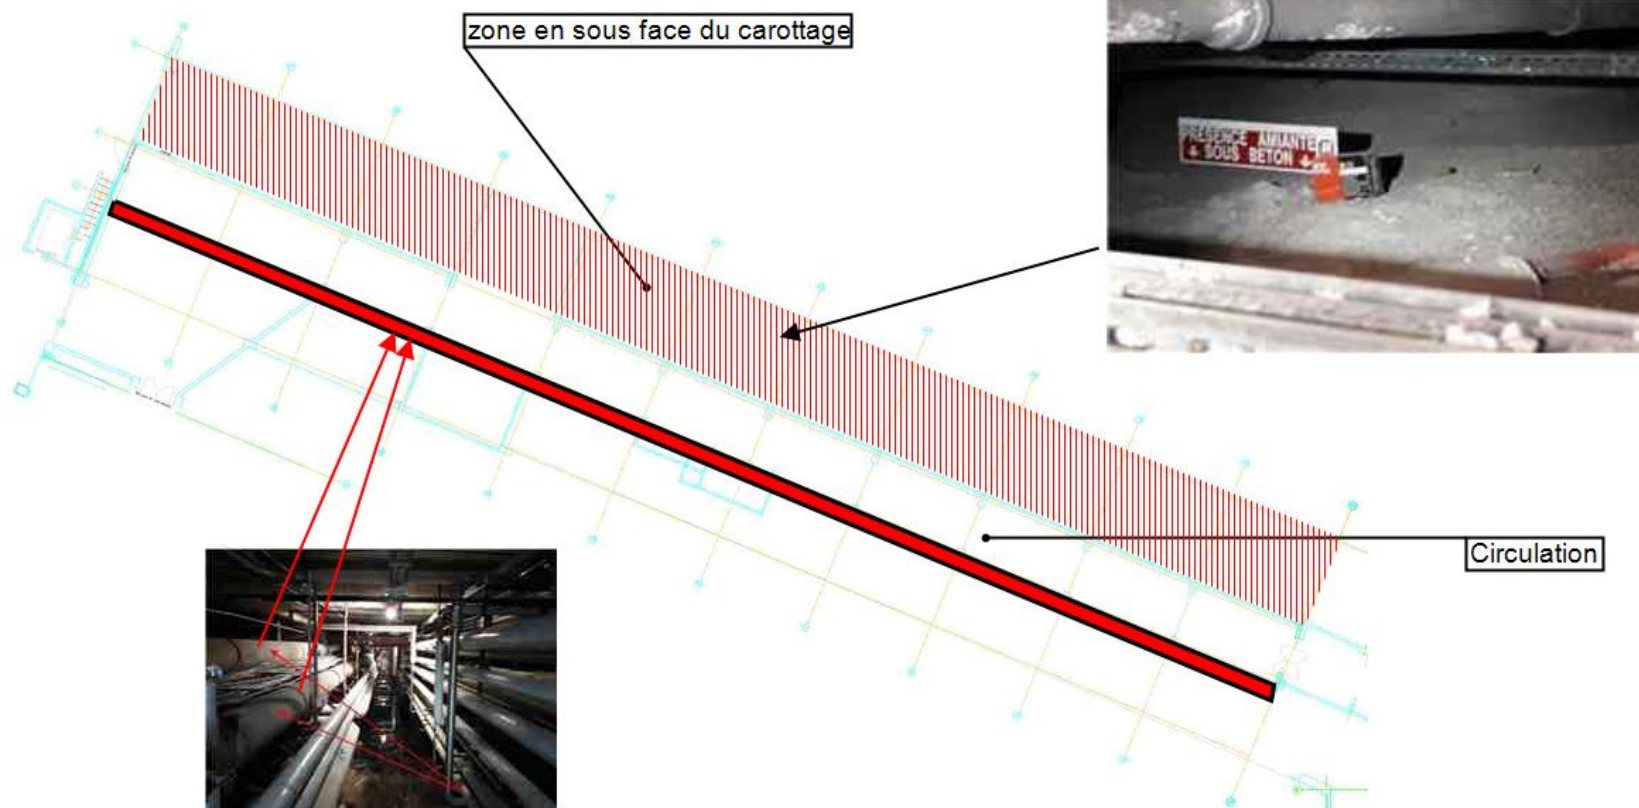
Titre : 1er sous-sol - ZONAGE FLOPAGE AMIANTE	N° planche : 2/4	N° dossier : 84196-167616	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 20/02/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : HE	Lieu / Zone : 1er SS



Titre : 1er sous-sol - PLINTHES AMIANTEES	N° planche : 3/4	N° dossier : 84196-167616	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 20/02/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : HE	Lieu / Zone : 1er SS
Commentaire :			



Titre : 2eme sous-sol	N° planche : 4/4	N° dossier : 84196-167616	Type : Croquis
Client : CHU CLERMONT FERRAND	Version : 0	Adresse : BP 68, Bâtiment HE 58 rue MONTALEMBERT 63000 CLERMONT-FERRAND	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 20/02/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation : HE	Lieu / Zone : 2ème SS	



Document consulté DTA197476/103148 A

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3375267.0



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : APAVE DIAGNOSTICS - CLERMONT- FERRAND ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon 63100 Clermont-Ferrand	Réf. Commande ITGA : IT1125-3300 Réf. Commande Client : 84196-167616--2865--3897--1313-173556782PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/02/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10530	
Réf échantillon client : P001 - Dalle de sol beige et colle - 1er SS - ES30 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Matériau gris	
<ul style="list-style-type: none"> Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable 	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : QAD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/9

Rapport n° : 84196-167616 A / Référence du donneur d'ordre : CHU CLERMONT FERRAND

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

66/78

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P002 - Sous couche carrelage et colle - 1er SS - ES30 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT112502-10531 Description ITGA : Colle polymère marron avec poussières / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris	
Colle polymère marron avec poussières	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ
Colle grise non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AGQ (6)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P003 - Dalle de sol orange et colle - 1er SS - ES30 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT112502-10532 Description ITGA : Dalle dure cassante orange	
Dalle dure cassante orange	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P004 - Ragrée - 1er SS - ES30 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT112502-10533 Description ITGA : Dalle dure cassante orange / Colle polymère jaune en faible quantité en vrac / Ragrée gris en vrac avec poussières / Matériau souple incolore avec poussières (1)	
Dalle dure cassante orange	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ
Colle polymère jaune en faible quantité en vrac non séparable (4) + Ragrée gris en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (5)
Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P005 - Béton et enduit - Peinture - 1er SS - ES30 - Murs - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT112502-10534 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10535	
Réf échantillon client : P006 - Panneaux de faux-plafond - Peinture - 1er SS - ES30 - Plafond - Faux-plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : ZEN (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10536	
Réf échantillon client : P007 - Plâtre - Peinture - 1er SS - ES30 - Plafond - Coffre horizontal		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LNM (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10537	
Réf échantillon client : P008 - Flocage - 1er SS - ES30 - Plafond dans le plénum - Plafond		Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec fibres visibles avec poussières	
Matériau fibreux blanc avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 18/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MOE
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10538	
Réf échantillon client : P009 - Colle - Carrelage - 1er SS - ES30 - Toutes zones - Ensemble des plinthes		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise	
Peintures multiples non séparable + Colle grise	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MZH (6)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10539	
Réf échantillon client : P010 - Lino et colle - 1er SS - ES9 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Revêtement cassant rouge / Colle polymère jaune / Matériau gris	
Revêtement cassant rouge	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LNM
Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LNM (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P011 - Béton et enduit - Peinture - 1er SS - ES9 - Murs - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT112502-10540 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 18/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P012 - Ciporex - Peinture - 1er SS - ES9 - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT112502-10541 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P013 - Dalle de sol et colle - 1er SS - ES5 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT112502-10542 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Matériau gris / Colle polymère jaune en faible quantité	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ
Colle bitumineuse noire non séparable + Matériau gris non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	MOLP le 18/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MOE (6)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P014 - Brique - Peinture - 1er SS - ES5 - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT112502-10543 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau compact rouge hétérogène	
Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact rouge hétérogène	META (A) le 18/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (6)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P015 - Flocage - 1er SS - ES5 - Plafond dans le plénum - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT112502-10544 Description ITGA : Matériau brillant beige en vrac avec poussières	
Matériau brillant beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10545	
Réf échantillon client : P016 - Placoplâtre - Non peint - 1er SS - ES5 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10546	
Réf échantillon client : P017 - Élément noir dur - 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène avec couche bitumineuse et poussières	
▸ Matériau compact gris hétérogène avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : QAD
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10547	
Réf échantillon client : P018 - Ragrée - 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragrée gris en vrac avec poussières	
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragrée gris en vrac avec poussières non séparable	MOLP + META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MDK (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10548	
Réf échantillon client : P019 - Béton et enduit - Peinture - 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Murs - Ensemble des murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10549	
Réf échantillon client : P020 - Béton - Peinture - 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 18/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10550	
Réf échantillon client : P021 - Bois et métal - Peinture - 1er SS - Circulation 10101-09_0017 - Toutes zones - Ensemble des portes et dormants		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 18/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10551	
Réf échantillon client : P022 - Brique et mortier - Non peint - 1er SS - 10101-09_0013 - Murs - Coffre vertical n°1		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : QAD (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10552	
Réf échantillon client : P023 - Ciporex et enduit - Non peint - 1er SS - 10101-09_0013 - Murs - Coffre vertical n°2		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : QAD (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10553	
Réf échantillon client : P024 - Flocage - 1er SS - 10101-09_0013 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau brillant beige en vrac avec poussières	
▸ Matériau brillant beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10554	
Réf échantillon client : P025 - Parpaing et mortier - Non peint - 1er SS - 10101-09_0013 - Murs - Murs		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P026 - Calorifugeage plâtre et fibre - 1er SS - 10101-09_0013 - Toutes zones - Conduit de fluide		Réf échantillon ITGA : IT112502-10555 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Couche souple grise avec poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AGQ (6)
Couche souple grise avec poussières	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P027 - Brique et enduit - Toile de verre peinte - 1er SS - Circul 10101-09_0002 - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT112502-10556 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P028 - Plaque de faux-plafond - 1er SS - Circul 10101-09_0002 - Plafond - Faux-plafond		Réf échantillon ITGA : IT112502-10557 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (6)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P029 - Carrelage, colle et ragréage - 1er SS - PA03 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT112502-10558 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Colle grise en vrac	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AGQ (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P030 - Colle - Carrelage - 1er SS - PA03 - Toutes zones - Ensemble des plinthes		Réf échantillon ITGA : IT112502-10559 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Colle grise	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P031 - Fibre - 1er SS - PA03 - Plafond dans le plénum - Isolation		Réf échantillon ITGA : IT112502-10560 Description ITGA : Papier / Matériau fibreux jaune	
Papier non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : QAD (6)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P032 - Colle - Faïence - 1er SS - PA03 - Murs - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT112502-10561 Description ITGA : Peinture / Matériau blanc / Carrelage / Colle grise / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
Peinture non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 10	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAZ (6)
Colle grise + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : QAD (6)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P033 - Béton et enduit - Toile de verre peinte - 1er SS - PA03 - Toutes zones - Poteau		Réf échantillon ITGA : IT112502-10562 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (5)
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND Réf échantillon client : P034 - Flocage 1 principal - Non peint - 2ème SS - Circulation - Plafond - Plafond de la circulation n°1		Réf échantillon ITGA : IT112502-10563 Description ITGA : Matériau brillant beige en vrac avec poussières	
Matériau brillant beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : ZEN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-3300 EN DATE DU 19/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10564	
Réf échantillon client : P035 - Flocage 2 ponctuel - Non peint - 2ème SS - Circulation - Plafond - Plafond de la circulation n°2		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10565	
Réf échantillon client : P036 - Calorifugeage plastic et fibre jaune - 2ème SS - Circulation - Toutes zones - Conduit de fluide n°1		Description ITGA : Couche souple grise avec poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Couche souple grise avec poussières	META (B) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AGQ
Réf dossier client : CHU CLERMONT FERRAND + HE - BP 68, Bâtiment HE - 58 rue MONTALEMBERT - 63000 - CLERMONT-FERRAND		Réf échantillon ITGA : IT112502-10566	
Réf échantillon client : P037 - plâtre, plastic et fibre jaune - 2ème SS - Circulation - Toutes zones - Conduit de fluide n°2		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 19/02/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN (6)

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(4) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.

(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Elisé BONKOUNGOU Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/9

ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

« Évaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A)** Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B)** Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- A)** Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- B)** Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- C)** Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- A)** Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- B)** Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- C)** Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- D)** Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ANNEXE : Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024



**La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à**

ROZAN Ludovic

sous le numéro 20-1574

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

<input checked="" type="checkbox"/>	DPE sans mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 10/12/2020	Validité : 09/12/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricite [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Sans Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Avec Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 05/11/2020	Validité : 04/11/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Crep [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 02/10/2020	Validité : 01/10/2027
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 02/10/2020	Validité : 01/10/2027



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Veronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport