

**RAPPORT de REPERAGE des MATERIAUX et PRODUITS  
CONTENANT de l'AMIANTE  
AVANT REALISATION de TRAVAUX dans un IMMEUBLE BÂTI**  
en conformité avec les obligations du code du Travail (art. R4412-97) et de la norme NF X46-020

**Rapport N° A 25/3776 du 19 juin 2025**

Immeuble concerné :

**l'immeuble Place Abbé PASTY**

**45500 Fleury-les-Aubrais**

Activité de l'immeuble :

Date de construction : Avant 1997

Date du P.C. : Non communiqué

Description des bâtiments : l'immeuble Place Abbé PASTY

N° de lot :

Documents reçus : Néant

N° de parcelle :

Programme de travaux :

Périmètre de repérage : Toutes parties concernées par les travaux

**Coordonnées des intervenants**

Propriétaire de l'immeuble  
(Maître d'Ouvrage) :

**Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne Franche-Comté Centre Val-de-Loire**

6 rue Nicolas BERTHOT  
21000 DIJON

Tel :

Accompagnateur :

Donneur d'ordre :

**Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de Bourgogne Franche-Comté Centre Val-de-Loire**

6 rue Nicolas BERTHOT  
21000 DIJON

Tel :

Accompagnateur :

Opérateur de repérage

(autorisant la diffusion du présent rapport) :

**Olivier SUREL**

Amiante avec mention, Amiante sans mention,  
Plomb sans mention  
Assurance MSIG sous police n° F210.18.1227

Signature :



Date de commande : 18/12/2024

Date d'exécution du repérage : 16/06/2025

Laboratoire d'analyses : **LAB-EXPERT**

128 bis avenue Jean Jaurès  
94200 IVRY-SUR-SEINE

Accréditation COFRAC n° 1-6752

**Nota :** Toute reproduction autre qu'intégrale de ce document n'a aucune valeur.

Ce rapport ne peut être utilisé que pour l'objet de la mission définie en haut de page et se limite aux éléments de construction accessibles lors de notre intervention.

SAS au capital de 8.000 € - 54 rue du parc de Cachan – CACHAN - Tel : 01 43 50 10 00 - Fax : 01 43 50 04 27  
SIRET 445 106 677 00039 - APE 7120B

## SOMMAIRE

<b>CONCLUSIONS du RAPPORT de REPERAGE .....</b>	<b>3</b>
A) CONCLUSIONS : .....	3
B) LOCAUX ou PARTIES de LOCAUX NON VISITES : .....	3
<b>CONDITIONS de REALISATION du REPERAGE .....</b>	<b>4</b>
A) Programme de repérage : .....	4
B) Dates d'intervention et participants : .....	4
C) Écarts, adjonctions ou suppression par rapport à la norme : .....	4
D) Conditions de prélèvement des échantillons de matériaux ou produits : .....	5
Conditions générales de prélèvements : .....	6
Conditionnement, transmission et analyse des échantillons : .....	6
E) Traitement des déchets : .....	6
F) Autres informations : .....	6
<b>RESULTAT DETAILLE du REPERAGE .....</b>	<b>7</b>
A) Liste de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis: .....	7
B) Liste des locaux et parties d'immeuble visités et non visités : .....	13
C) Liste des matériaux ou produits CONTENANT de l'AMIANTE, après ANALYSE : .....	14
D) Liste des matériaux ou produits CONTENANT de l'AMIANTE : .....	15
E) Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant PAS après analyse : .....	16
F) Sondages réalisés : .....	17
<b>PLAN ou CROQUIS des LOCAUX EXAMINES avec REPERAGE des PRELEVEMENTS et/ou ELEMENTS REPERES .....</b>	<b>18</b>
<b>PROCES VERBAUX d'ANALYSES .....</b>	<b>21</b>
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX.....</b>	<b>24</b>
<b>CERTIFICATION de PERSONNE du DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>25</b>
<b>ATTESTATION d'ASSURANCE .....</b>	<b>26</b>
<b>ANNEXES .....</b>	<b>28</b>

## CONCLUSIONS du RAPPORT de REPERAGE

### A) CONCLUSIONS :

- a) ☒ Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

**Nota** : Conformément à l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019 "relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes précédant à ces analyses", la limite de détection garantie ne peut être supérieure à :

- 0,1 % pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode MOLP ;
- 0,1 % pour toutes fibres d'amiante avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode META ou toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm.

La limite de détection est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.

- b) ☐ Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse			Photos n°	Quantités estimées *
N° du prélèvement	Identification des matériaux	Localisation du prélèvement et repérages		

Matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur de repérage		Photos n°	Quantités estimées *
Identification des matériaux	Localisation des matériaux et repérages		

\* Cette valeur informative est estimative et n'a pas pour but de remplacer les informations d'un diagnostic déchets. BATIMO Conseil ne pourra être tenu pour responsable en cas d'erreur ou d'omission sur les quantités.

### B) LOCAUX ou PARTIES de LOCAUX NON VISITES :

- ☐ Les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants suivants n'ont pas été inspectés et doivent faire l'objet d'investigations complémentaires :

Non inspections suivantes	Raisons de non inspection
- Néant	

## CONDITIONS de REALISATION du REPERAGE

### A) Programme de repérage :

#### En amont de la mission :

Le programme de repérage de la présente mission de repérage amiante avant travaux s'appuie sur le périmètre et programme de travaux (n° ..... ) transmis le ..... par .....

L'opérateur de repérage a déterminé le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant en considération les documents et informations fournis par le donneur d'ordre en relation avec les MPSCA à repérer, définis en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019. Cette liste de MPSCA est complétée en tant que de besoin suivant les ouvrages concernés ou impactés par les travaux définis par le donneur d'ordre.

☒ Programme de repérage transmis le ..... au donneur d'ordre, pour avis.

☒ Le donneur d'ordre n'a pas formulé d'observation sur le programme de repérage transmis.

☐ Le donneur d'ordre a formulé le ..... les observations suivantes sur le programme de repérage transmis :

#### Au début de la mission :

L'opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de la mission. Pour ce faire, il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies.

☒ L'opérateur de repérage a réalisé lui-même les investigations approfondies.

☐ L'opérateur de repérage a demandé au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations approfondies suivantes :

- .  
- .  
- .

#### En cours de mission :

L'opérateur de repérage enregistre, à fins de restitution dans son rapport, les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Il repère parmi les matériaux et produits présents ceux susceptibles de contenir de l'amiante.

Le jugement personnel de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un MPSCA.

Il conclut s'agissant de chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l'amiante quant à la présence ou à l'absence d'amiante par le biais de marquage du matériau, documentation ou facture fournie par le donneur, DTA ou DAPP, diagnostic amiante précédent, absence d'amiante par nature (verre, PVC, béton brut, bois brut, etc.) ou, à défaut, par un prélèvement et une analyse par un laboratoire accrédité COFRAC.

### B) Dates d'intervention et participants :

La présente mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante a été réalisée le **16/06/2025** par **Olivier SUREL** (opérateur de repérage), titulaire d'une certification de compétence amiante (jointe en annexe).  
BATIMO Conseil est assuré auprès de MSIG sous la police n° F210.18.1227.

### C) Écarts, adjonctions ou suppression par rapport à la norme :

☐ Absence de plan ou croquis des locaux examinés

☐ Impossibilité de réaliser un prélèvement

Description et localisation des prélèvements non effectués	Raisons de l'impossibilité
--	----------------------------

--	--

☐ Non-respect des prescriptions de prélèvements (suivant annexe A de la norme)

Description des écarts de prescription de prélèvements	Raisons de l'impossibilité

☐ Autres écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme

Description des autres écarts, adjonctions ou suppressions	Raisons des autres écarts, adjonctions ou suppressions

#### **D) Conditions de prélèvement des échantillons de matériaux ou produits :**

Pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds, les prélèvements sont effectués sur toute leur épaisseur.

Pour les autres matériaux ou produits, les prélèvements sont différents suivant le type de mission de repérage, à savoir :

<b>X</b>	<b>Prélèvement destructif pour les missions suivantes :</b>
	- rapport avant réalisation de travaux ultérieurs dans l'immeuble.
	- rapport avant démolition de l'immeuble.

Un prélèvement ou un sondage est destructif s'il nécessite une réparation, une remise en état ultérieure ou un ajout de matériau ou s'il fait perdre sa fonction à l'ouvrage sondé.

## **Conditions générales de prélèvements :**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Analyse des risques</b>
Les protections des tiers, de l'environnement et de l'opérateur de repérage pendant les opérations de prélèvements de matériaux ou produits, ont été mise en place par l'opérateur de repérage après analyse des risques, prenant en compte les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>- nature et état du matériau ou produit à prélever,</li><li>- occupation et activité des locaux,</li><li>- contraintes spécifiques du site.</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Protection des tiers</b>
Lors des opérations de prélèvements de matériaux ou produits, les tiers et les accompagnateurs de l'opérateur de repérage ont été tenus éloignés des locaux ou de la zone de prélèvement.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Protection de l'opérateur de repérage</b>
Pendant les opérations de prélèvement l'opérateur de repérage était protégé par : <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> - une combinaison jetable</li><li><input checked="" type="checkbox"/> - des gants jetables</li><li><input checked="" type="checkbox"/> - un masque jetable de type FFP3</li><li><input type="checkbox"/> - un demi-masque avec cartouche P3</li><li><input type="checkbox"/> - un masque complet à ventilation assistée avec cartouche P3</li></ul>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Protection de l'environnement</b>
Méthodologie de prélèvement : <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> - humidification préalable, à l'eau, du matériau ou produit à prélever</li><li><input checked="" type="checkbox"/> - prélèvement du matériau ou produit</li><li><input type="checkbox"/> - aspiration à la source en cours de prélèvement</li><li><input checked="" type="checkbox"/> - humidification après coup, à l'eau, de la zone de prélèvement</li><li><input type="checkbox"/> - stabilisation après coup, avec un mélange d'eau et de surfactant, de la zone de prélèvement</li><li><input checked="" type="checkbox"/> - nettoyage des outils de prélèvement à l'eau (cutter, carotte, ...)</li></ul>	

## **Conditionnement, transmission et analyse des échantillons :**

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Conditionnement des échantillons prélevés</b>
Les échantillons prélevés ont été conditionnés sous double sachet étanche à fermeture de type zip puis ont reçu une étiquette adhésive avec le logo Amiante ("Attention, contient de l'amiante").	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Transmission des échantillons prélevés</b>
Les échantillons prélevés ont été expédiés, sous enveloppe à bulle ou mousse, vers le laboratoire accrédité désigné en page de garde du présent rapport. Une fiche d'accompagnement, identifiant chaque échantillon était jointe à l'envoi.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Analyse des échantillons prélevés</b>
Les échantillons prélevés ont été analysés par le laboratoire désigné en page de garde du présent rapport qui est titulaire d'une accréditation ministérielle réglementaire.	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Traçabilité des analyses</b>
L'échantillon est conservé, par le laboratoire, pendant 6 mois après l'analyse, pour permettre une contre analyse éventuelle. Les originaux des rapports d'analyses sont conservés pendant 5 ans au siège de l'entreprise.	

## **E) Traitement des déchets :**

Tous les déchets issus des sondages et /ou prélèvements (déchets de matériaux, lingettes, outillage consommable, etc.) sont conditionnés en doubles sacs avec marquage "Amiante" et sont conditionnés en big-bag Amiante, au siège de l'entreprise, avant mise en décharge spécifique, via la filière "Amiante" réglementaire.

## **F) Autres informations :**

☐ Autres informations susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses :

## RESULTAT DETAILLE du REPERAGE

### A) Liste de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis:

La présente mission de repérage amiante avant travaux a été réalisée en conformité avec les obligations de l'arrêté du 16 juillet 2016, définissant les composants de la construction et parties du composant à vérifier ou à sonder dans le bâtiment.

OUVRAGES ou COMPOSANTS de la CONSTRUCTION	PARTIES d'OUVRAGES ou de COMPOSANTS à INSPECTER ou à SONDER	Éléments rencontrés dans le bâtiment		Prélèvement effectué		Motif de non prélèvement	
		Non	Oui	Oui	Non		
1. Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités							
Plaques ondulées et planes	Plaques en amiante-ciment (y compris plaques "sous-tuiles")	X					
	Plaques en matériaux bitumineux	X					
	Revêtements anti condensation sous bac acier	X					
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors amiante-ciment	X					
	Ardoises en amiante-ciment	X					
	Bardeaux bitumineux ("shingles")		X	X			
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation		X	X			
	Conduits d'eaux pluviales	X					
	Garnissage des joints de dilatation	X					
	Joints de dilatation	X					
	Couvre-joints	X					
	Tresses d'étanchéité à l'air	X					
	Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)	X					
	Jonctions bitumineuses	X					
	Solins en amiante-ciment	X					
	Colle des solins en amiante-ciment	X					
	Eléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	X				
		Isolants fibreux en sous toiture	X				
Flocages, enduits projetés		X					
Etanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes lés, ...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	X					
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés, ...)		X	X			
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	X					
	Colles, produits d'accrochage	X					
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux, ...)	X					
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	X					
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	X					
2. Parois verticales extérieures et façades							

OUVRAGES ou COMPOSANTS de la CONSTRUCTION	PARTIES d'OUVRAGES ou de COMPOSANTS à INSPECTER ou à SONDER	Éléments rencontrés dans le bâtiment		Prélèvement effectué		Motif de non prélèvement
		Non	Oui	Oui	Non	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en amiante-ciment, éléments de remplissage	X				
	Ardoises composites hors amiante-ciment	X				
	Ardoises en amiante-ciment	X				
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	X				
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	X				
	Peintures des bardages métalliques	X				
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	X				
	Carton-amiante	X				
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	X				
	Revêtements plastiques épais (RPE)	X				
	Peintures sur béton	X				
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	X				
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, imperméabilisants	X				
	Éléments de maçonnerie silico-calcaire (1880-1940), briques blanches silico calcaire	X				
	Garnissage des joints de dilatation	X				
	Joints de dilatation	X				
	Couvre-joints	X				
	Appuis de fenêtres en amiante-ciment	X				
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	X				
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure		X	X		
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	X				
	Plaques de amiante-ciment (allèges, coffres, etc.)	X				
	Peintures décoratives	X				
Éléments associés aux façades	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	X				
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	X				
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	X				
<b>3. Parois verticales intérieures</b>						
Murs et cloisons maçonnées	Flocages	X				
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		X	X		
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	X				
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	X				
	Fourreaux (carton, amiante-ciment, ...)	X				
Poteaux	Flocages	X				
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	X				
	Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	X				
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	X				



OUVRAGES ou COMPOSANTS de la CONSTRUCTION	PARTIES d'OUVRAGES ou de COMPOSANTS à INSPECTER ou à SONDER	Éléments rencontrés dans le bâtiment		Prélèvement effectué		Motif de non prélèvement
		Non	Oui	Oui	Non	
	Entourage de poteaux (carton-amiante, amiante-ciment, matériaux sandwich, ...), coffrages perdus	X				
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	X				
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	X				
	Flocages	X				
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	X				
	Bandes calicot	X				
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	X				
	Sous-couches des tissus muraux	X				
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	X				
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, amiante-ciment	X				
Gaines et coffres verticaux	Flocages	X				
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	X				
	Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	X				
	Bandes calicot	X				
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	X				
	Panneaux (amiante-ciment, ...)	X				
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	X				
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare-flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	X				
	Panneaux, plaques en amiante-ciment des vantaux, bakélite	X				
	Isolants intérieurs des portes	X				
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	X				
	Panneaux décoratifs en amiante-ciment (lambris), revêtements durs en amiante-ciment	X				
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	X				
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	X				
	Revêtements bitumineux	X				
	Peintures intumescentes	X				
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>						
Plafonds	Flocages	X				
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	X				
	Panneaux collés, vissés ou cloués	X				
	Coffrages perdus (carton-amiante, amiante-ciment, composite)	X				
	Bandes calicot	X				
	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	X				

OUVRAGES ou COMPOSANTS de la CONSTRUCTION	PARTIES d'OUVRAGES ou de COMPOSANTS à INSPECTER ou à SONDER	Éléments rencontrés dans le bâtiment		Prélèvement effectué		Motif de non prélèvement
		Non	Oui	Oui	Non	
	Sous-couches des tissus muraux	X				
	Peintures intumescents	X				
	Revêtements bitumineux	X				
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	X				
	Résines	X				
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	X				
Poutres et charpentes	Flocages	X				
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	X				
	Entourages de poutres (carton-amiante, amiante-ciment, matériaux sandwich)	X				
	Peintures intumescents	X				
	Revêtements bitumineux	X				
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	X				
	Jonctions avec la façade, calfeutrement, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	X				
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	X				
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	X				
	Bandes calicot	X				
	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	X				
	Panneaux (amiante-ciment, ...)	X				
	Jonctions entre panneaux (tresse, étanchéité entre panneaux)	X				
Faux plafonds	Panneaux et plaques	X				
	Jonctions entre faux plafonds et structure, joints entre panneaux	X				
	Pare vapeur	X				
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	X				
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	X				
Suspentes et contrevents	Flocages	X				
	Protections en plâtre	X				
	Peintures intumescents	X				
<b>5. Planchers et planchers techniques</b>						
Revêtements de sols	Dalles de sol	X				
	Nez de marche	X				
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	X				
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	X				
	Colles bitumineuses	X				
	Colles non bitumineuses	X				
	Moquette	X				

OUVRAGES ou COMPOSANTS de la CONSTRUCTION	PARTIES d'OUVRAGES ou de COMPOSANTS à INSPECTER ou à SONDER	Éléments rencontrés dans le bâtiment		Prélèvement effectué		Motif de non prélèvement
		Non	Oui	Oui	Non	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	X				
	Peintures de sol	X				
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	X				
	Revêtements de sols sportifs	X				
	Joints de dilatation et d'assemblage	X				
	Joints de cantonnement sur faux planchers	X				
	Enduit de cuvelage	X				
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou amiante-ciment	X				
<b>6. Conduits et accessoires intérieurs</b>						
Conduits de fluides (air, eaux, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresse, coquilles matelas, ...)	X				
	Matelas	X				
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles des calorifugeage	X				
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	X				
	Rubans adhésifs	X				
	Mastics	X				
	Conduits en amiante-ciment, manchons	X				
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	X				
Clapets/ volets coupe-feu	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	X				
	Clapet (tunnels, lames, joints)	X				
	Volets coupe-feu y compris ossature	X				
	Rebouchages et calfeutrement de clapets et volets coupe-feu	X				
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	X				
	Joints d'étanchéité des trappes	X				
<b>7. Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>						
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	X				
	Panneaux des cloisons palières	X				
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques)	X				
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	X				
	Isolants	X				
	Colles	X				
	Joints	X				
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	X				
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	X				
	Tresses	X				
	Joints plats	X				

OUVRAGES ou COMPOSANTS de la CONSTRUCTION	PARTIES d'OUVRAGES ou de COMPOSANTS à INSPECTER ou à SONDER	Éléments rencontrés dans le bâtiment		Prélèvement effectué		Motif de non prélèvement
		Non	Oui	Oui	Non	
8. Équipements divers et accessoires						
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Flocages	X				
	Bourres	X				
	Tresses	X				
	Calorifugeages	X				
	Joins d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	X				
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	X				
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	X				
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	X				
	Tresses des diffuseurs	X				
Fusibles à broche	Carton, tresse	X				
Canalisations électriques préfabriquées	Isolant	X				
Coffres-forts	Portes et parois	X				
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	X				
Jardinières, bac à sable incendie	Eléments en amiante-ciment	X				
9. Fondations et soubassements						
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	X				
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	X				
Conduits et fourreaux	Fourreaux en amiante-ciment dans maçonnerie	X				
10. Aménagements, voiries et réseaux divers						
Conduits, siphons	Éléments de canalisations enterrées en amiante-ciment.	X				
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	X				
Espaces sportifs	Revêtements de sols	X				
Aménagements extérieurs	Eléments en amiante-ciment (jardinières, bordures, ...)	X				

**B) Liste des locaux et parties d'immeuble visités et non visités :**

Locaux	Visité	Non visité	Raisons de la non visite
<b>R+1</b>			
01	X		
02	X		
03	X		
04	X		
05	X		
06	X		
07	X		
08	X		
09	X		
Cellule	X		
Circulation	X		
<b>Toiture</b>			
Toiture	X		

**C) Liste des matériaux ou produits CONTENANT de l'AMIANTE, après ANALYSE :**

N° du prélèvement	Identification des matériaux	Localisation du prélèvement	Résultat Amiante		Zones homogènes concernées	Prélèvement		Observations
			OUI	Type		OUI	Non	
Néant								

**D) Liste des matériaux ou produits CONTENANT de l'AMIANTE :**

Identification des matériaux	Localisation du repérage	Éléments ayant permis de conclure à la présence d'amiante	Photos	Observations
Néant				

**E) Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant PAS après analyse :**

<b>N° du prélèvement</b>	<b>Identification des matériaux</b>	<b>Localisation du prélèvement</b>	<b>Photos</b>
<b>P 01</b>	<b>Enduit plâtre</b>	<b>04 - R+1</b>	
<b>P 02</b>	<b>Enduit plâtre</b>	<b>Cellule - R+1</b>	
<b>P 03</b>	<b>Enduit plâtre</b>	<b>05 - R+1</b>	
<b>P 04</b>	<b>Enduit plâtre</b>	<b>09 - R+1</b>	
<b>P 05</b>	<b>Enduit plâtre</b>	<b>01 - R+1</b>	
<b>P 06</b>	<b>Joint souple</b>	<b>06 - R+1</b>	
<b>P 07</b>	<b>Joint souple</b>	<b>02 - R+1</b>	
<b>P 08</b>	<b>Shingle</b>	<b>Toiture - Toiture</b>	
<b>P 09</b>	<b>Paxalu</b>	<b>Toiture - Toiture</b>	
<b>P 10</b>	<b>Enduit ciment</b>	<b>Toiture - Toiture</b>	



**F) Sondages réalisés :**

N° du sondage	Ouvrage ou partie d'ouvrage sondée	Prélèvement associé	Constat	Conclusion
Néant				


**PLAN ou CROQUIS des LOCAUX EXAMINES avec REPERAGE des PRELEVEMENTS et/ou ELEMENTS REPERES**

**RDC**


Place Abbe Pasty



# R+1

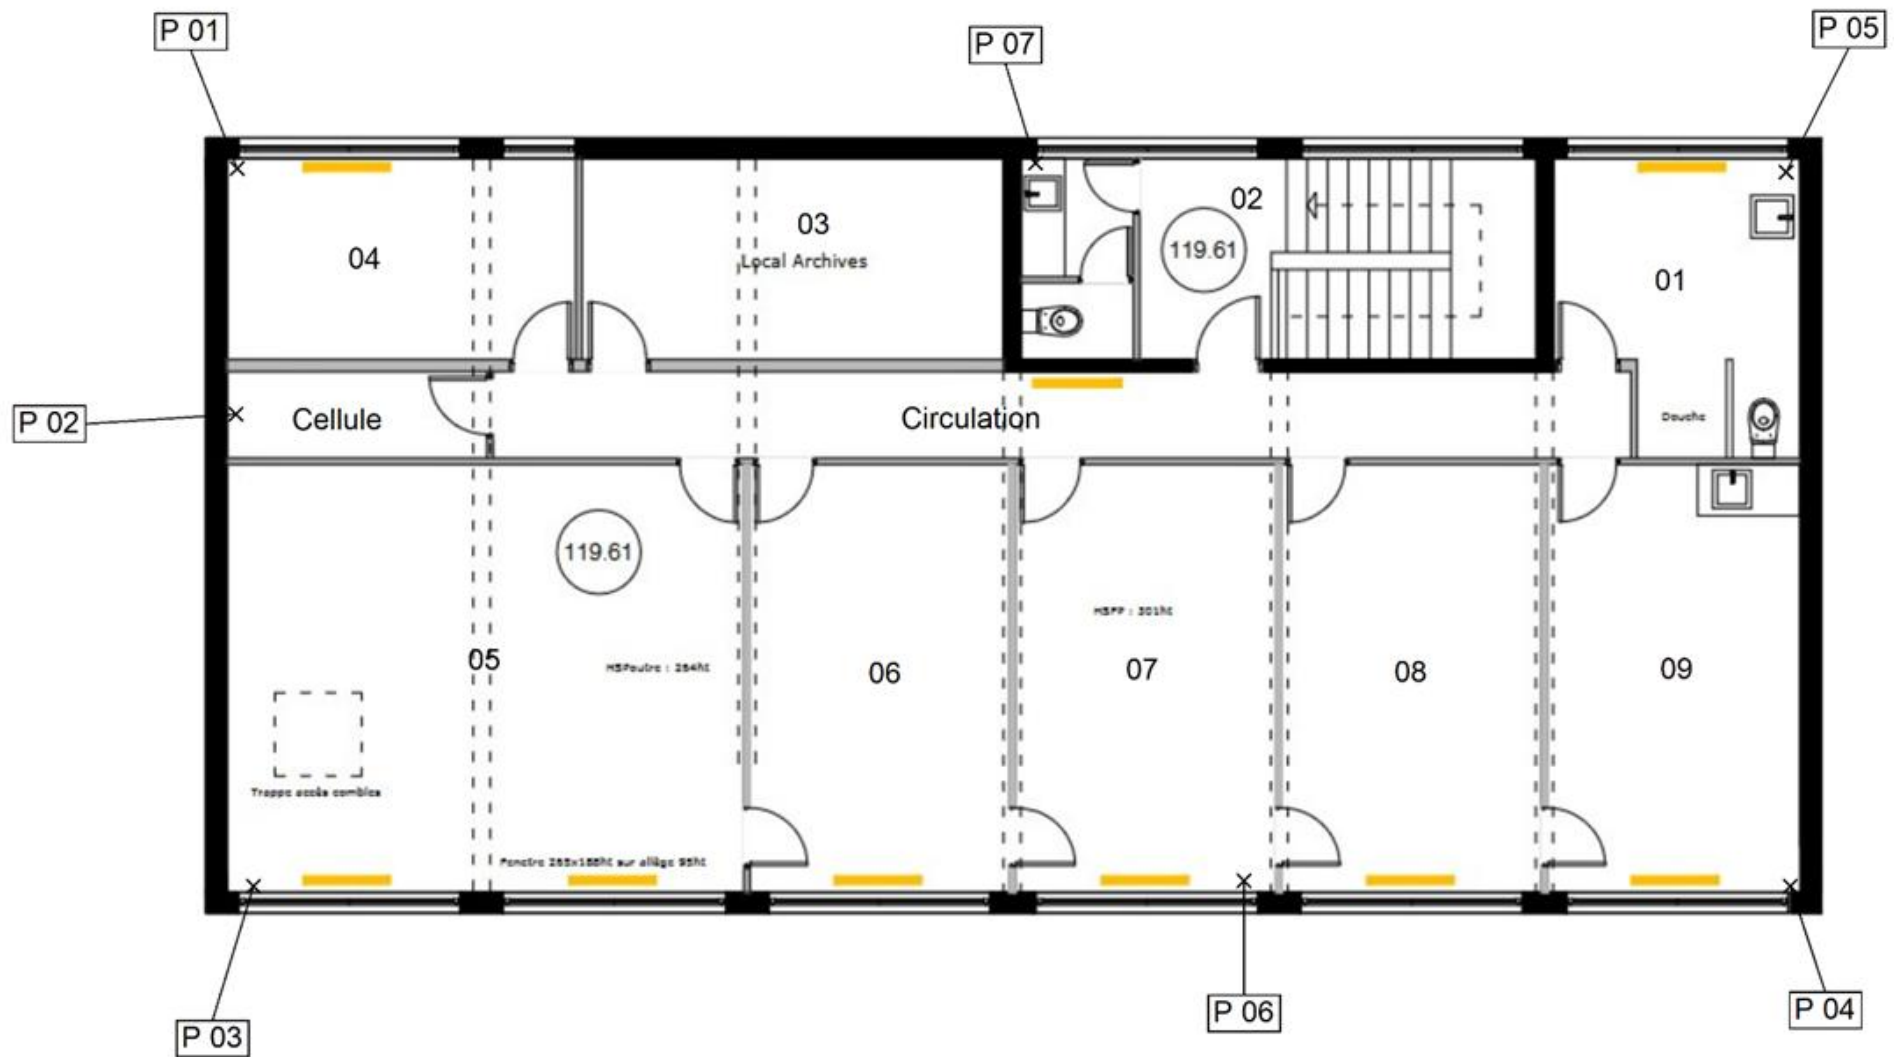

# Toiture

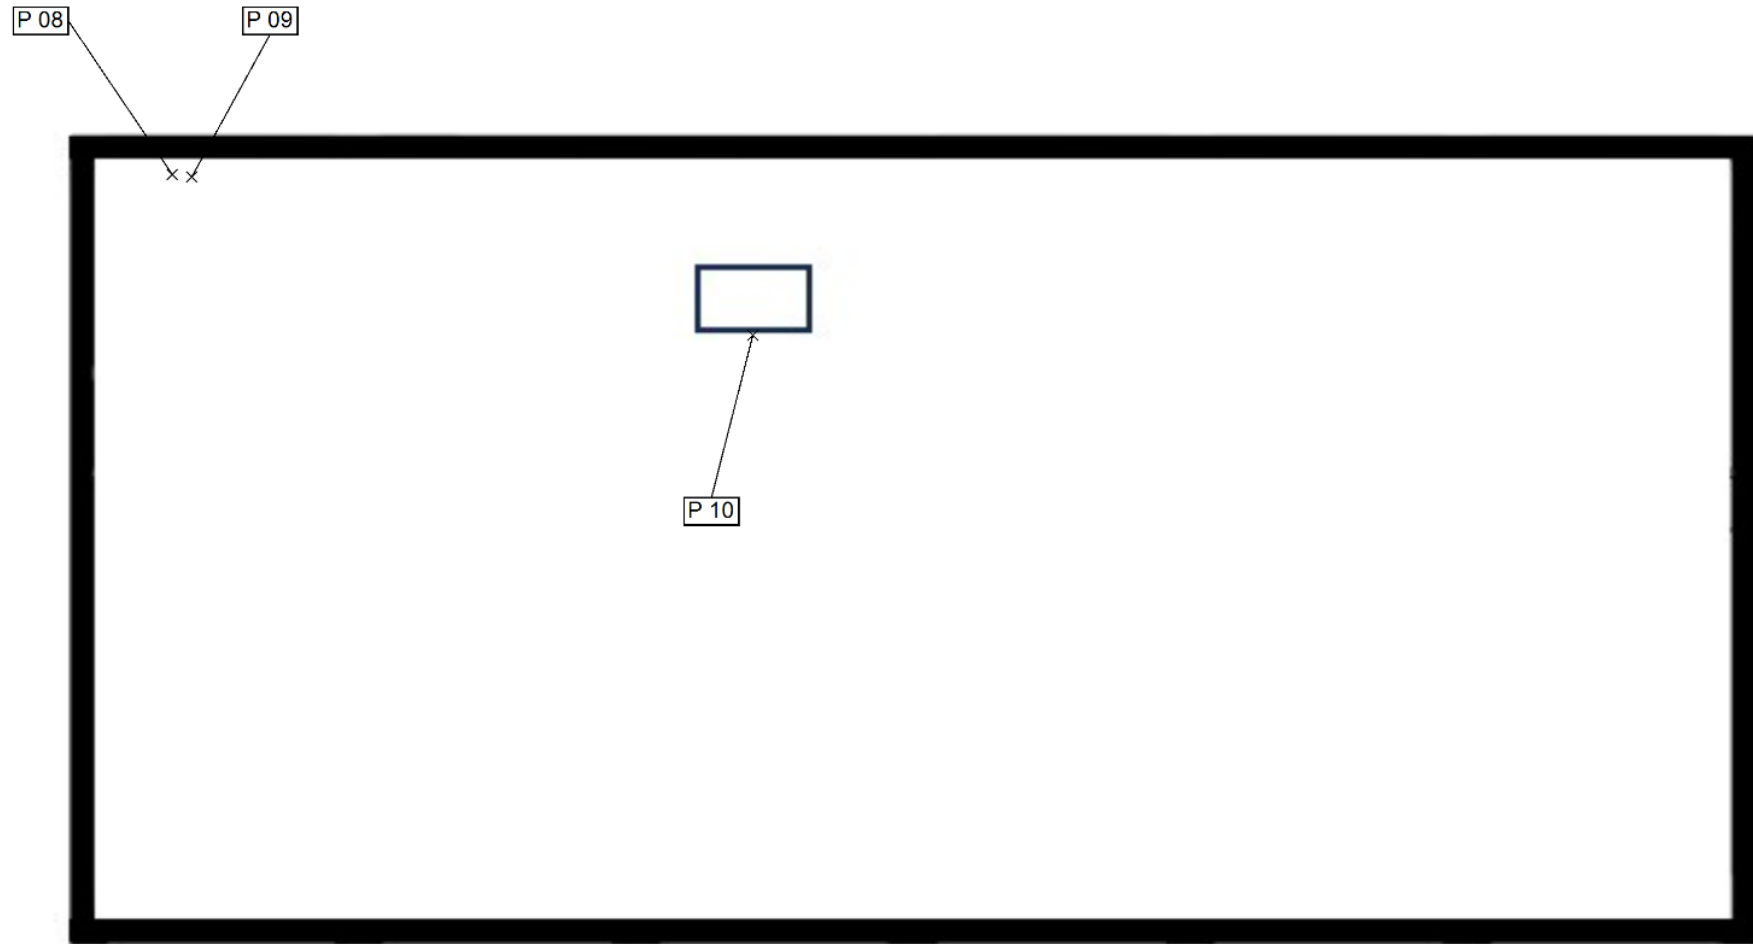

# PROCES VERBAUX d'ANALYSES



Dossier D 25/3776

Prélèvement du : 16/06/2025

PROPRIÉTAIRE : Direction Interrégionale des Douanes  
et Droits Indirects de Bourgogne Franche-Comté  
Centre Val  
Fleury-les-Aubrais - l'immeuble Place Abbé PASTY

BATIMO CONSEIL  
10, Avenue Camberwell  
92330 SCEAUX

45500 Fleury-les-Aubrais

Rapport d'essai n°: R 01160925 Correctif n°1

A l'attention de Helio ARDILA  
Ivry sur Seine, le 20/06/2025

Annule et remplace le rapport R 01160925

Affaire n°: AF00767125

Date de réception : 16/06/2025 - Date de fin d'analyse : 17/06/2025

**Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 01160925 Correctif n°1** Page 1/3

Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Nombre total d'échantillon(s) : 10

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Technique Traitement	Nb	Technique analyse	Nb		
3753-01 Enduit plâtre R+1/4	EC 07524225 17/06/2025	Enduit (Dur/Effritable,Beige/Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige/Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	META 1 Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-02 Enduit plâtre R+1/Cellule	EC 07524325 17/06/2025	Enduit (Dur/Effritable,Beige/Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige/Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	META 1 Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-03 Enduit plâtre R+1/5	EC 07524425 17/06/2025	Enduit (Dur/Effritable,Beige/Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige/Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	META 1 Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-04 Enduit plâtre R+1/9	EC 07524525 17/06/2025	Enduit (Dur/Effritable,Beige/Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige/Jaune) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	META 1 Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-05 Enduit plâtre R+1/1	EC 07524625 17/06/2025	Enduit (Dur/Effritable,Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	META 1 Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-06 Joint souple R+1/8	EC 07524725 17/06/2025	Mastic (Souple,Blanc) ; Matériau (Traces) (Dur/Effritable,Gris) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	META 1 Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*

# Recherche d'amiante dans les matériaux et/ou produits - R 01160925 Correctif n°1 page 2/3

LAB-EXPERT - AF00767125 - Dossier D 25/3776

Nombre total d'échantillon(s) : 10

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Technique Traitement	Nb	Technique analyse	Nb		
3753-07 Joint souple R+1/2	EC 07524825 17/06/2025	Mastic (Dur/Effritable,Blanc) ; Matériau (Traces) (Effritable,Gris) ; Bois (Traces) (Dur/Effritable,Marron) <i>Techniquement Indissociable, contamination Inter couches.</i>	META 1 <i>Chimique, Thermique, Ultra-Sons</i>	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-08 Shingle Toiture/Toiture	EC 07524825 17/06/2025	Shingle (Fibreux/Souple,Noir)	META 1 <i>Chimique, Thermique, Ultra-Sons</i>	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-09 Paxalu Toiture/Toiture	EC 07525025 17/06/2025	Bande bitumineuse (Fibreux/ Souple,Noir) ; Aluminium (Souple,Argent) ; Matériau (Traces) (Effritable,Gris) <i>Techniquement Indissociable, contamination Inter couches.</i>	META 1 <i>Chimique, Thermique, Ultra-Sons</i>	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3753-10 Enduit ciment Toiture/ Toiture	EC 07525125 17/06/2025	Enduit (Dur/Effritable,Gris) ; Peinture (Souple,Beige) <i>Techniquement Indissociable, contamination Inter couches.</i>	META 1 <i>Chimique, Thermique, Ultra-Sons</i>	1	META SC-SC	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus considérés étant aptes à être préparés par le laboratoire et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous sa forme intégrale, sauf accord écrit du laboratoire. Seule l'édition originale du rapport portant la validation technique du laboratoire engage sa responsabilité. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*. Toutes les informations fournies par le client (références du dossier et de l'échantillon, localisation, date et lieu de prélèvement, ou toute autre information relative à l'échantillon avant son dépôt) relèvent de sa seule responsabilité et ne sont pas couvertes par l'accréditation du laboratoire. La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de l'analyse par META et par MOLP des matériaux est de 0,1% en masse dans 95% des cas et dans la limite de 4 couches indissociables conformément à la validation de méthode. Au-delà de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'accréditation et ne pourra donc pas être exploité dans un contexte réglementaire opposable.

La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 µm), de sa structure cristalline et de sa composition chimique. Toute couche présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

Toute couche analysée par MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée), présentant un résultat en fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 micromètres.

META 1 : Préparation matériaux et produits manufacturés pouvant contenir de l'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) /

Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1.

META 2 : Préparation des matériaux et produits manufacturés pouvant contenir naturellement de l'amiante et/ou de l'amiante délibérément ajouté selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-005) / Analyse selon parties pertinentes de la norme NF X43-050 et IMA : Principes pétrographiques et de classification minéralogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)).

META 3 : Préparation des poussières sur lingettes selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-004) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué.

META 4 : Préparation des matériaux bruts pouvant contenir naturellement de l'amiante selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-006) / Analyse selon parties pertinentes de la norme NF X43-050 et IMA : Principes pétrographiques et de classification minéralogique (Hawthorne F. C. et al., (2012) et A.J. Locock (2014)).

MOLP : Recherche d'amiante dans les matériaux et produits par MOLP (OPE-ESS-MO-003) : Guide HSG 248 - Appendice 2.

META 0 : Méthode d'analyse de matériaux et produits par META selon parties pertinentes des normes NF X43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué, avec une préparation adaptée à l'échantillon.

Signataire technique  
Mohamed BENTALEB



Faisant suite à votre demande de correction, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les modifications apportées au rapport d'essai initial cité en objet :

• **Rapport d'essai initial :**

Elément(s) erroné(s) :

Dossier D 25/3773

• **Rapport d'essai correctif :**

Modification(s) apportée(s) :

Dossier D 25/3776

Étant annulé et remplacé par le rapport correctif, le rapport initial cité en objet doit être détruit ou nous être retourné par courrier.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Signataire technique



**Mohamed BENTALEB**

## ***PROGRAMME DE TRAVAUX***

Le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre est le suivant:



# CERTIFICATION de PERSONNE du DIAGNOSTIQUEUR



## Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI7462 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur SUREL OLIVIER**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 12/12/2024 - Date d'expiration : 11/12/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 12/12/2024 - Date d'expiration : 11/12/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 10/12/2024 - Date d'expiration : 09/12/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 12/12/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

## ATTESTATION d'ASSURANCE



### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BATIMO CONSEIL**  
54 RUE DU PARC DE CACHAN  
94230 CACHAN

a souscrit auprès de notre Compagnie, un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro **F210.18.1227**.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incombent à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des activités de diagnostic immobilier garanties par le présent contrat et énumérées ci-après :

- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties privatives
- Etat mentionnant la présence d'amiante ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante
- Contrôle périodique amiante
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP)
- Diagnostic de risque d'intoxication au Plomb dans les peintures (DRIPP)
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Etat relatif à la présence de Termites
- Etat parasitaire (Mérule, Vrillettes, Lyctus)
- Information sur la présence du risque de Mérule (Loi Alur)
- Mesurage loi Carrez
- Mesurage loi Boutin
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT)
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE)
- DPE maisons individuelles – article R 134-2 du CCH
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Contrôle visuel après travaux (Plomb-Amiante)
- Repérage Amiante avant/après travaux et démolition
- Recherche de Plomb avant travaux/démolition

Ainsi que :

- Maitrise d'œuvre Amiante et désamiantage
- Maitrise d'œuvre déplombage
- Maitrise d'œuvre curage d'éléments non structurels
- Conseils relatifs à l'amiante et au plomb
- Lingettes de contrôles Plomb avant et après travaux
- Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO)

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

et ce dans la limite des montants de garantie ci-après :

#### RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) par sinistre ..... 5 000 000 €

Dont :

Dommages matériels et immatériels consécutifs par sinistre ..... 2 000 000 €  
Dommages immatériels non consécutifs par année d'assurance ..... 250 000 €  
Conséquences de la faute inexcusable de l'employeur par année d'assurance ..... 500 000 €  
Dommages résultant d'une atteinte à l'environnement accidentelle par année d'assurance ..... 1 500 000 €

#### RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) par année d'assurance ..... 1 500 000 €

Dont :

Dommages immatériels non consécutifs par année d'assurance ..... 500 000 €

La validité de la présente attestation cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ceux-ci ne peut être souscrite conformément à la législation locale qu'auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation valable du 5 juin 2025 au 31 décembre 2025 à minuit, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Paris, le 5 juin 2025

MSIG Insurance Europe AG  
48, rue de la Victoire - 75029 Paris  
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34  
RCS Paris 753143882 APE 65 12Z

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

## ***ANNEXES***

# Pré-Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

## REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : 1339365  
Date d'intervention : 21/05/2021

## DONNEUR D'ORDRE

Direction interrégionale des douanes - Bourgogne-Franche-Com  
21000 DIJON

## EXPERT



Lionel DA CUNHA  
07 71 82 85 32  
Certification n° : C010-SE07-2019  
Décernée par : QUALIT COMPETENCES  
CERTIFICATIONS

## PROPRIETAIRE

Direction interrégionale des douanes

## LIEU D'INTERVENTION

Place de l'Abbé Plasty  
45400 FLEURY LES AUBRAIS



## > SYNTHESE DE CONCLUSION

### Détail état de conservation des matériaux repérés (détail en page x)

Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	32	0	0	0	0	0

### OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans  
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoissèment sous...  
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3 ans  
**RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :**  
EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans  
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.  
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : Lionel DA CUNHA



Révision	Date	Objet
REV 01	21/05/2021	Établissement du Dossier Technique

## TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

## PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017  
Ainsi quel descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

**Important :** Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
<b>Donneur d'ordre</b>	Direction	Direction interrégionale des douanes - Bourgogne-Franche-Com 21000 DIJON
<b>Propriétaire</b>	Direction interrégionale des douanes	
<b>Accompagnateur</b>	autre - VOIR COMMENTAIRES	


### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

	NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
	Lionel DA CUNHA	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C010-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
	Axa	3912280604	31/12/2021

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).



## > SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	8
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	9
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	19
7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	21
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	72
9. RAPPORTS D'ANALYSES	96
10. ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	117

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous  
accompagner sur vos projets dans :**

### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT



### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

Place de l'Abbé Plasty  
45400 FLEURY LES AUBRAIS

Numéro de mission : 1339365

Référence client : NC

Références cadastrales :

Visite effectuée le : 21/05/2021

Numéro de lot :

Rapport édité, le : 03/06/2021

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant



### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

#### Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée :	Garage, Salle des armes, Chaufferie, Vestiaires Homme, WC Homme, Entrepôt, Salle de réunion, Entrepôt TSI, Bureau 1 TSI, Bureau 2 TSI, Cage d'escalier, WC
1er étage :	WC, Dégagement, Circulation, Vestiaires Femme, Stockage, Archive, Bureau 1, Bureau 2, Division 1, Division 2, Local social, Salle formation

#### Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée	Salle de réunion	sol
	WC Homme; Rez de chaussée - Entrepot	cloison
1er étage	WC	Mur donnant sur extérieur
	Dégagement	Mur donnant sur extérieur
	Vestiaires Femme	Mur donnant sur extérieur
	Stockage	Mur donnant sur extérieur
	Archive	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 1	Mur donnant sur extérieur
	Bureau 2	Mur donnant sur extérieur
	Division 1	Mur donnant sur extérieur
	Division 2	Mur donnant sur extérieur
	Local social	Mur donnant sur extérieur
	Salle formation	Mur donnant sur extérieur
Rez de chaussée	Cage d'escalier	Mur de refend
1er étage	WC	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	Circulation	Mur de refend
	Vestiaires Femme	Mur de refend
	Stockage	Mur de refend
	Archive	Mur de refend
	Bureau 1	Mur de refend
	WC	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Dégagement	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Circulation	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Vestiaires Femme	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Stockage	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Archive	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Bureau 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Bureau 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Division 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Division 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Local social	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle formation	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
Rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
1er étage	WC	Plafond
	Dégagement	Plafond
	Circulation	Plafond
	Vestiaires Femme	Plafond
	Stockage	Plafond
	Archive	Plafond
	Bureau 1	Plafond
	Bureau 2	Plafond
	Division 1	Plafond
	Division 2	Plafond
	Local social	Plafond
	Salle formation	Plafond
	Bureau 1	Plafond; Murs

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée	Vestiaires Homme	Plinthes
	Cage d'escalier	Plinthes
1er étage	WC	Plinthes
	Stockage	Sol
	Archive	Sol
Rez de chaussée	Vestiaires Homme	Sol
	Cage d'escalier	Sol
1er étage	WC	Sol
	WC	Radiateurs
	Circulation	Radiateurs
	Vestiaires Femme	Radiateurs
	Bureau 1	Radiateurs
	Bureau 2	Radiateurs
	Division 1	Radiateurs
	Division 2	Radiateurs
	Local social	Radiateurs
	Salle formation	Radiateurs
Rez de chaussée	Vestiaires Homme	Menuiseries
	WC Homme	Menuiseries
	Entrepot	Menuiseries
	Cage d'escalier	Menuiseries
1er étage	WC	Menuiseries
	Dégagement	Menuiseries
	Circulation	Menuiseries
	Vestiaires Femme	Menuiseries
	Stockage	Menuiseries
	Archive	Menuiseries
	Bureau 1	Menuiseries
	Bureau 2	Menuiseries
	Division 1	Menuiseries
	Division 2	Menuiseries
	Local social	Menuiseries
	Salle formation	Menuiseries
	WC	Faïence
	Vestiaires Femme	Faïence
	Local social	Faïence
	Local social	Sous évier
Rez de chaussée	Cage d'escalier	Garde corps
1er étage	Circulation	Sol
	Vestiaires Femme	Sol
	Bureau 1	Sol
	Bureau 2	Sol
	Division 1	Sol
	Division 2	Sol
	Local social	Sol
	Salle formation	Sol
Rez de chaussée	Entrepot	Sol
	Garage	Sol
	Salle des armes	Sol
	Entrepot	Sol
	Entrepot TSI	Sol
	Garage	Sol
	Salle des armes	Sol
	Chaufferie	Sol
	Entrepot	Sol
	Vestiaires Homme	Cloison
	WC Homme	Cloison
	Cage d'escalier	Cloison
	Vestiaires Homme	Faïence
	WC Homme	Faïence
	Vestiaires Homme	Plafond
	Cage d'escalier	Plafond
	WC Homme	Plafond
	Salle des armes	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
	Entrepot	Mur de refend
	Garage	Plafond
	Entrepot	Plafond
	Entrepot	Conduit
	WC Homme	Sol
	Bureau 1 TSI	Sol
	Bureau 2 TSI	Sol
	Salle de réunion	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Bureau 1 TSI	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Bureau 2 TSI	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	WC	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de réunion	Menuiseries
	Entrepot TSI	Menuiseries
	Bureau 1 TSI	Menuiseries
	Bureau 2 TSI	Menuiseries
	WC	Menuiseries
	Bureau 2 TSI	Plafond

#### Descriptif des travaux :

Embellissement des murs, éléments, plafonds et sols de toutes les pièces.

Travaux envisager; création d'une pièce supplémentaire dans l'entrepôt, adaptation de WC sanitaire PMR, suppression du module de chauffage dans l'entrepôt, pose d'une grille dans la salle de armes.

#### Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Néant	-

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée - Entrepôt	Module de chauffage	Impossibilité d'investigation approfondie nécessite une personne habilité et outils spécifique.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante**

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé*
ZPSO002	Rez de chaussée -- 1er étage	Cage d'escalier -- WC; Dégagement; Circulation; Vestiaires Femme; Stockage; Archive; Bureau 1	Mur de refend	<u>Analyse : P003</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P004</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO003	1er étage	WC; Dégagement; Circulation; Vestiaires Femme; Stockage; Archive; Bureau 1; Bureau 2; Division 1; Division 2; Local social; Salle formation	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Analyse : P005</u> - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P006</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) (Présence d'amiante)
ZPSO006	Rez de chaussée -- 1er étage	Vestiaires Homme; Cage d'escalier -- WC	Plinthes	<u>Analyse : P010</u> - Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P011</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)
ZPSO007	1er étage	Stockage; Archive	Sol	<u>Analyse : P012</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P013</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO014	1er étage	Circulation; Vestiaires Femme; Bureau 1; Bureau 2; Division 1; Division 2; Local social; Salle formation	Sol	<u>Analyse : P024</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P025</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)















---


## 5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES


---


Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.



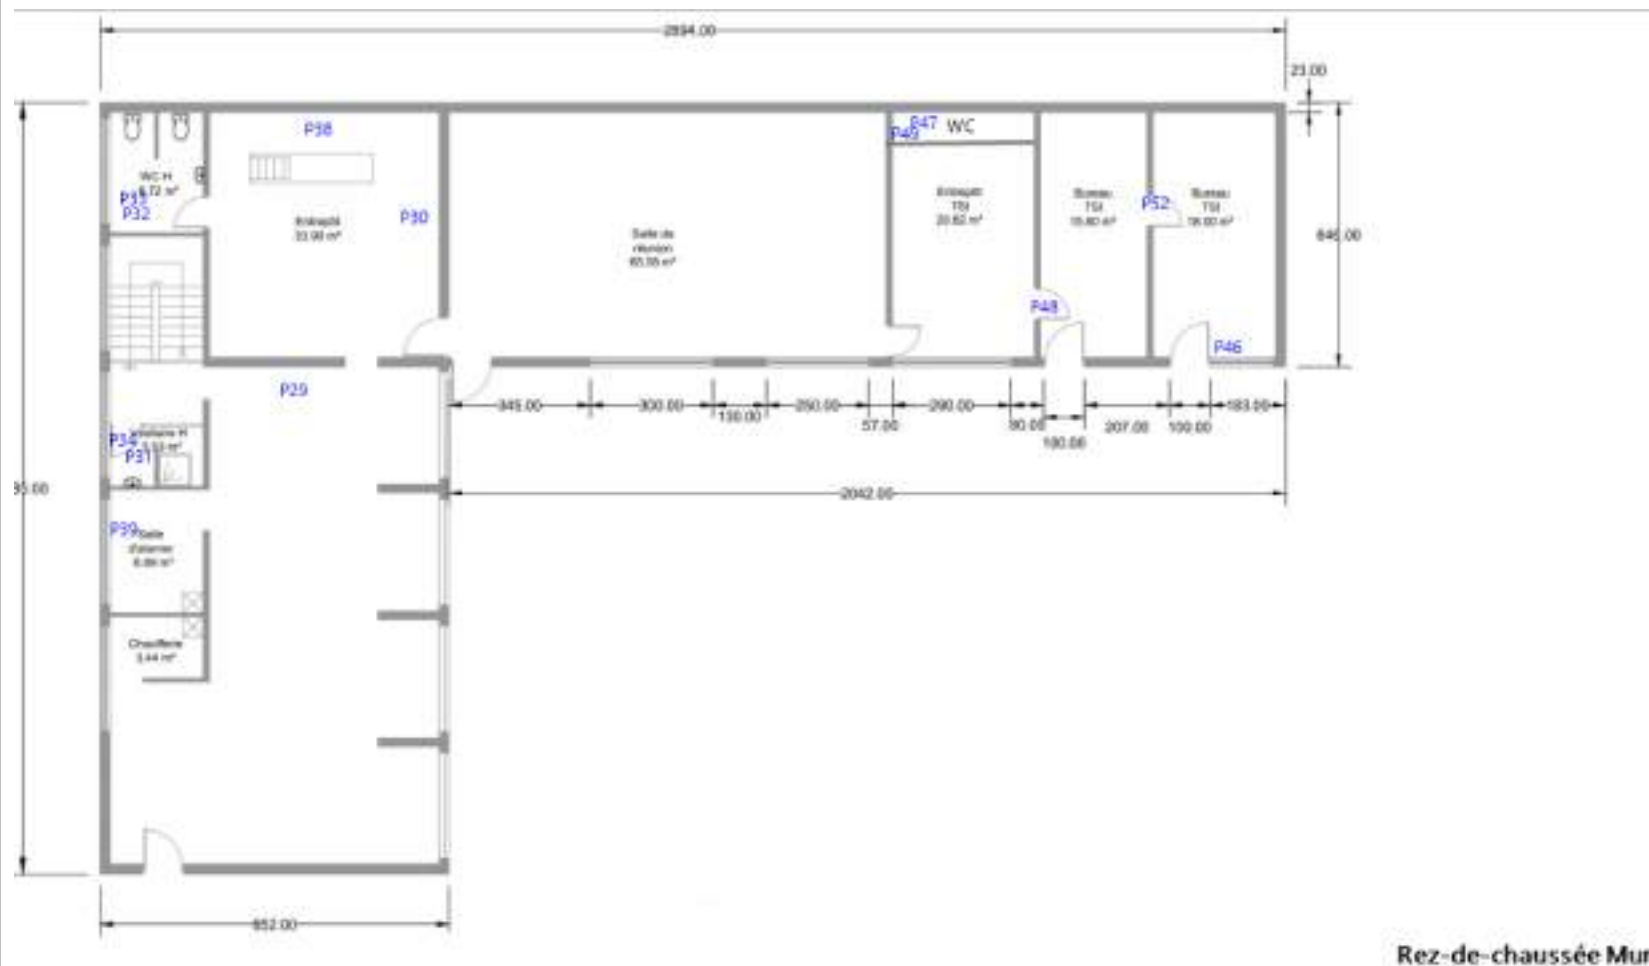

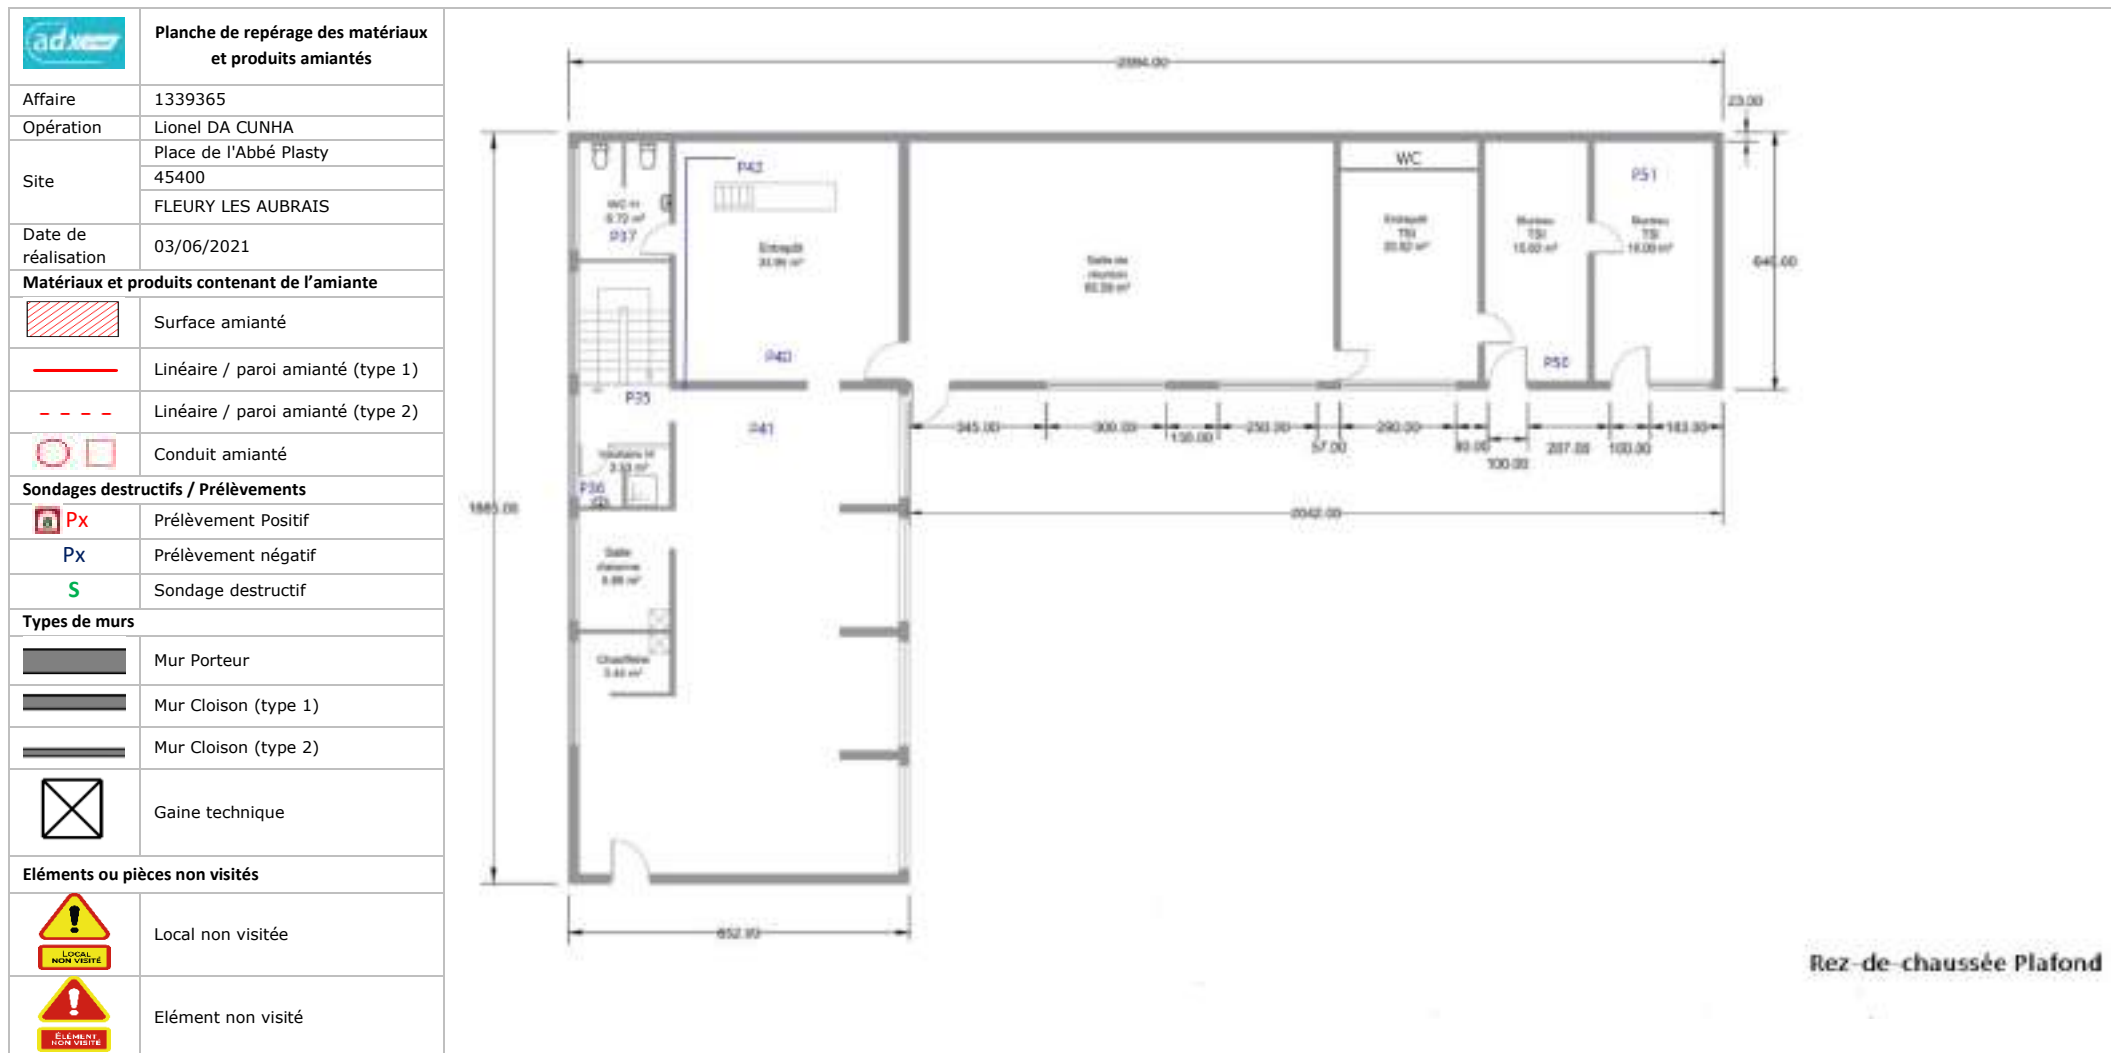

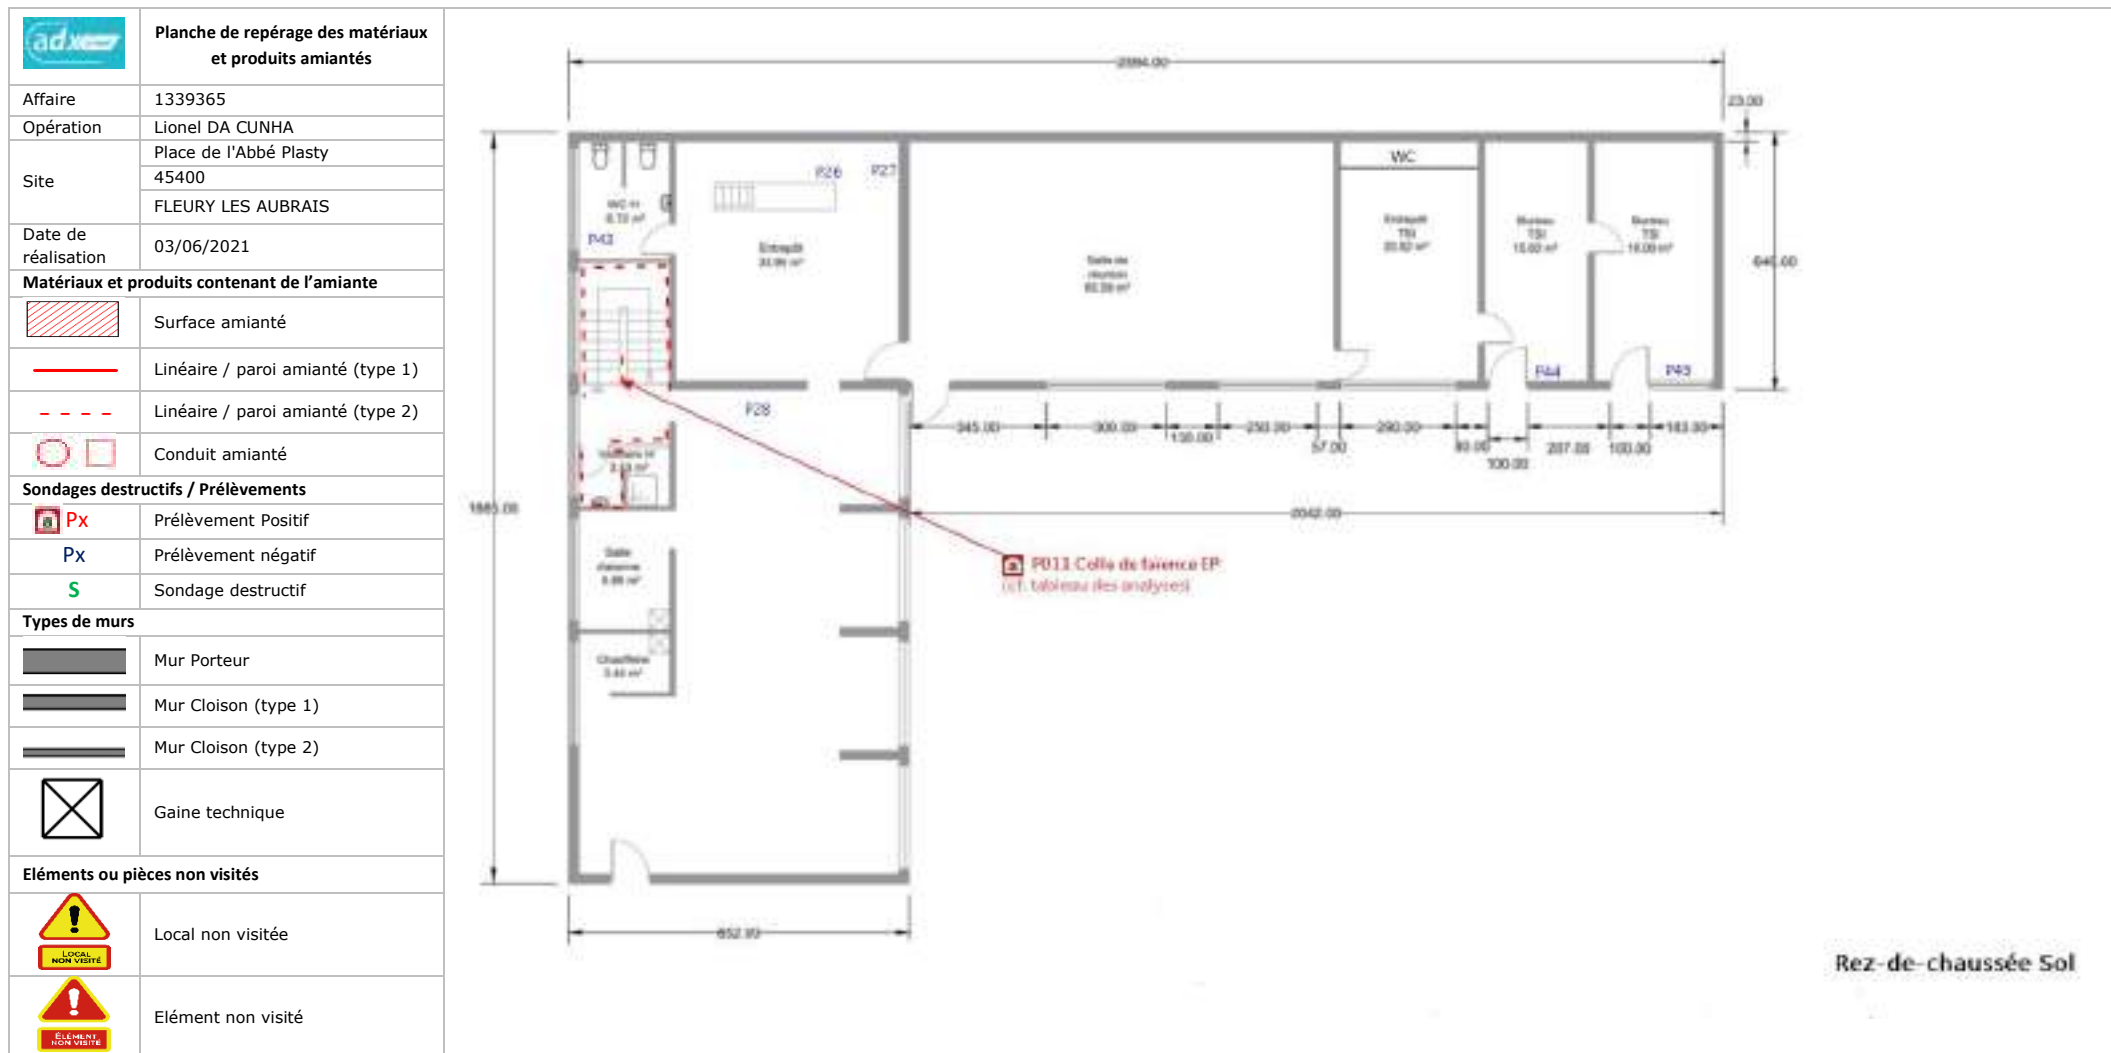







	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	1339365
Opération	Lionel DA CUNHA
Site	Place de l'Abbé Plasty 45400
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité














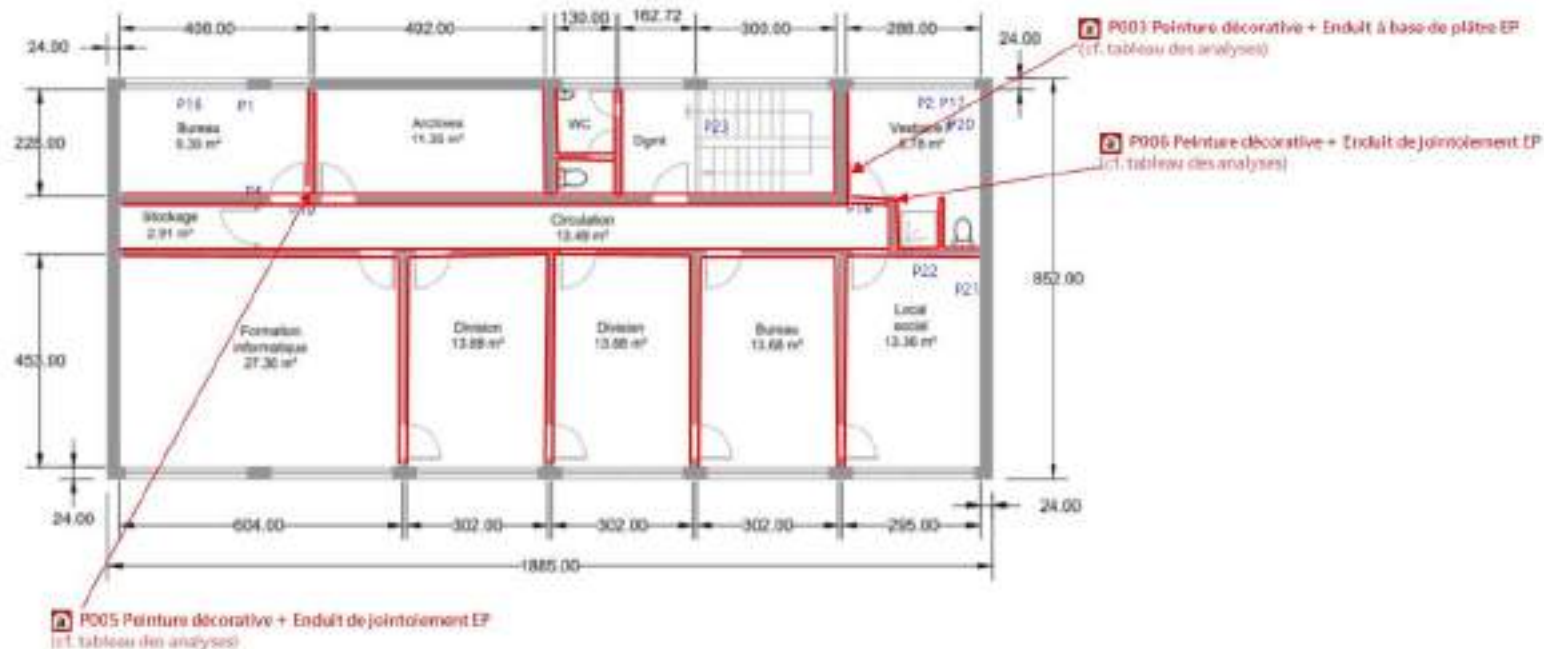










	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	1339365
Opération	Lionel DA CUNHA
Site	Place de l'Abbé Plasty 45400
	FLEURY LES AUBRAIS
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité







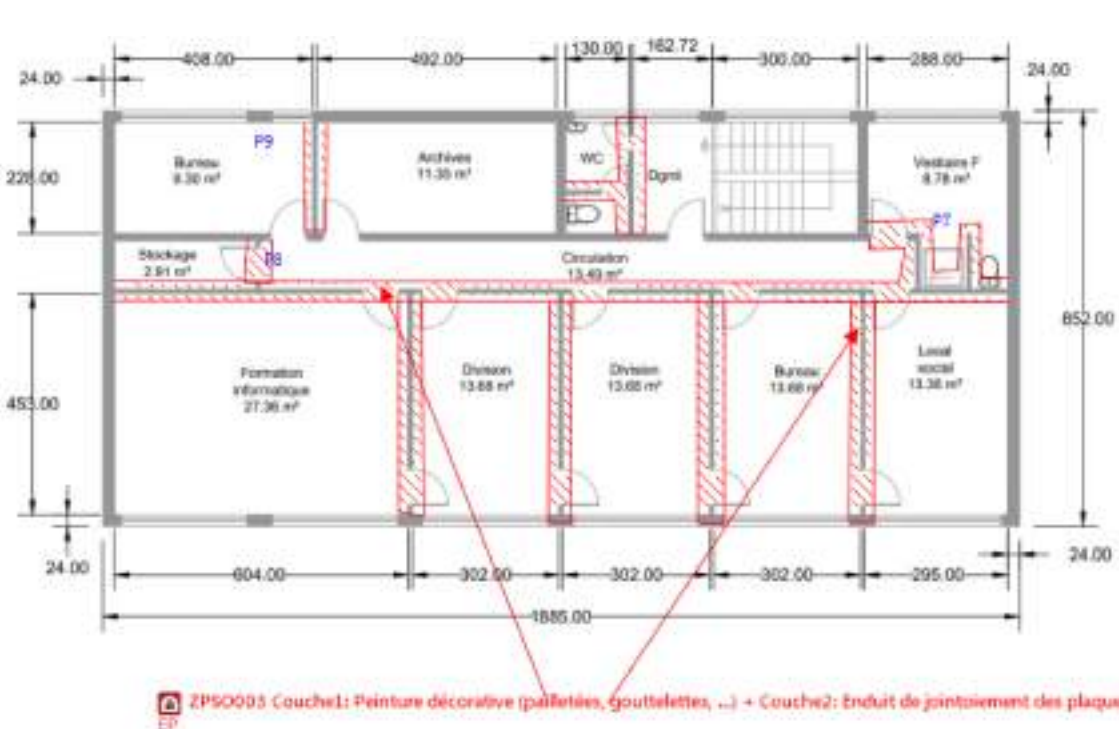









1er Etage Mur


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	1339365
Opération	Lionel DA CUNHA
Site	Place de l'Abbé Plasty
	45400
	FLEURY LES AUBRAIS
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité



**1er Etage Plafond**

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	1339365

Opération	Lionel DA CUNHA
Site	Place de l'Abbé Plasty 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Date de réalisation	03/06/2021
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

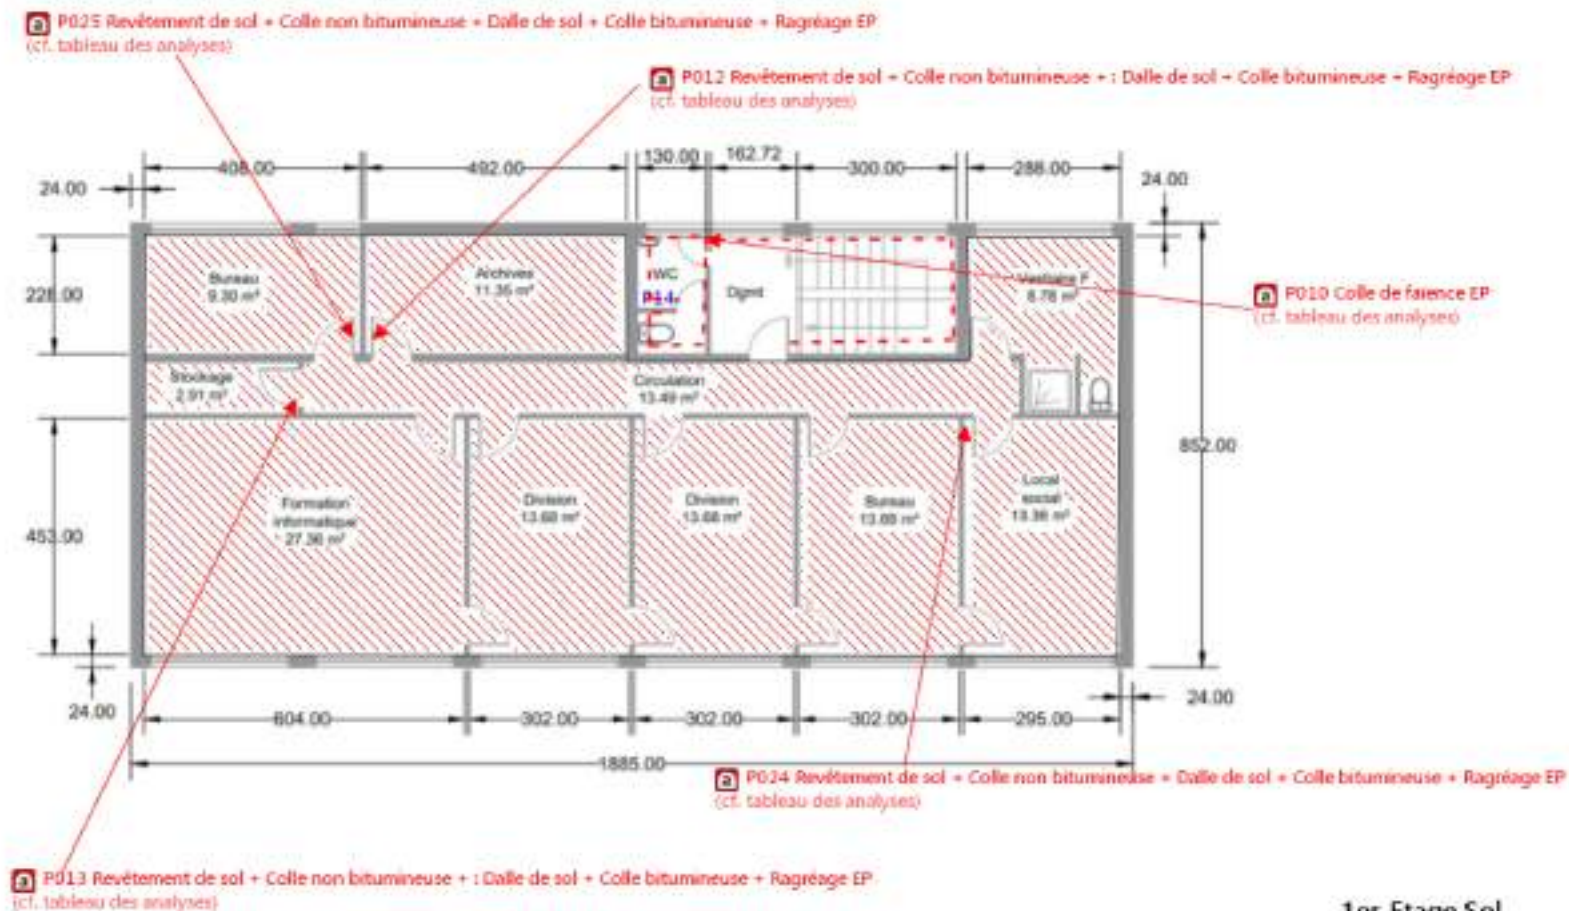

**Tableau des analyses réalisées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	- Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment- colle (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante



P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau souple (fibrex) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (orange) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Peinture de sol	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Peinture de sol	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	- Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (noir) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO028	- Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre		
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

#### FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation  
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air  
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois  
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

#### AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.  
AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.  
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

## Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

### Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO002	Rez de chaussée -- 1er étage	Cage d'escalier -- WC; Dégagement; Circulation; Vestiaires Femme; Stockage; Archive; Bureau 1	Mur de refend	<b>Analyse : P003</b> - Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) <b>Analyse : P004</b> - Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO n° peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Cf norme 46-020 d'Aout 2017 :

*[...] "Si un (des) échantillon(s) est (sont) prélevé(s), au retour du résultat du laboratoire, l'opérateur de repérage recode le résultat du laboratoire et les informations recueillies au préalable.*

*- En cas d'incohérence, la zone de similitude d'ouvrage n'est pas automatiquement validée. L'opérateur de repérage doit réévaluer ses hypothèses. Il peut notamment être amené à retourner sur site pour définir de nouvelles zones présentant des similitudes d'ouvrage" [...]*

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobilier		X	
Les équipements et installations étaient en service	X		
Les équipements et installations étaient alimentés	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X



## 7. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017


### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**

### 3 - Parois verticales intérieures

M002 : Bois							
Niveau : Rez de chaussée							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme; Rez de chaussée - Entrepot	1		Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> M002 <u>Description:</u> Bois <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Cloisons <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante			

**ZPSO001 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**

**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P002; P001
Dégagement	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P002; P001

Vestiaires Femme	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Vestiaires Femme : Mur donnant sur extérieur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Stockage	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Archive	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001


Bureau 1	6	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur donnant sur extérieur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Bureau 2	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Division 1	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001


Division 2	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Local social	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
Salle formation	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P001, réf. labo.: 21EK074475-001 1339365/P002, réf. labo.: 21EK074475-002</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001

**ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
WC	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004

Dégagement	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Circulation	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Vestiaires Femme	5	Mur de refend	Oui 1er étage - Vestiaires Femme : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante</p>	


Stockage	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Archive	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Bureau 1	8	Mur de refend	Oui 1er étage - Bureau 1 : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P003, réf. labo.: 21EK074475-003 1339365/P004, réf. labo.: 21EK074475-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	




**ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre**

**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P006; P005
Dégagement	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P006; P005

Circulation	3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005
Vestiaires Femme	4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 1er étage - Vestiaires Femme : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) : Présence d'amiante</p>	
Stockage	5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005



Archive	6	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005
Bureau 1	7	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 1er étage - Bureau 1 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante</p>	
Bureau 2	8	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005

Division 1	9	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005
Division 2	10	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005
Local social	11	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005

Salle formation	12	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P005, réf. labo.: 21EK074475-005 1339365/P006, réf. labo.: 21EK074475-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P006; P005
-----------------	----	---	---	--	----	---------------------------------------	-------------------------


## ZPSO006 : Colle de faïence


### Niveau : Rez de chaussée, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Vestiaires Homme	1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1339365/P010, réf. labo.: 21EK074475-010 1339365/P011, réf. labo.: 21EK074475-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P010, P011	Idem photo : P011; P010
Cage d'escalier	2	Plinthes	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1339365/P010, réf. labo.: 21EK074475-010 1339365/P011, réf. labo.: 21EK074475-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	
WC	3	Plinthes	Oui 1er étage - WC : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> 1339365/P010, réf. labo.: 21EK074475-010 1339365/P011, réf. labo.: 21EK074475-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante	

## ZPSO009 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

### Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	1	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P017; P016
Circulation	2	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P017; P016
Vestiaires Femme	3	Radiateurs	Oui 1er étage - Vestiaires Femme : Radiateurs	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P017 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	

Bureau 1	4	Radiateurs	Oui 1er étage - Bureau 1 : Radiateurs	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante</p>	
Bureau 2	5	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P017; P016
Division 1	6	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P017; P016
Division 2	7	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P017; P016





Local social	8	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P017; P016
Salle formation	9	Radiateurs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P016, réf. labo.: 21EK074475-016 1339365/P017, réf. labo.: 21EK074475-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P017; P016

## ZPSO010 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

### Niveau : Rez de chaussée, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Vestiaires Homme	1	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P018, P019	Idem photo : P018; P019
WC Homme	2	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P018, P019	Idem photo : P018; P019
Entrepot	3	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P018, P019	Idem photo : P018; P019

Cage d'escalier	4	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
WC	5	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
Dégagement	6	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
Circulation	7	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019



Vestiaires Femme	8	Menuiseries	Oui 1er étage - Vestiaires Femme : Menuiseries	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante</p>	
Stockage	9	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
Archive	10	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
Bureau 1	11	Menuiseries	Oui 1er étage - Bureau 1 : Menuiseries	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante</p>	

Bureau 2	12	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
Division 1	13	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
Division 2	14	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
Local social	15	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019

Salle formation	16	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P018, réf. labo.: 21EK074475-018 1339365/P019, réf. labo.: 21EK074475-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019
-----------------	----	-------------	---	--	--	---------------------------------------	-------------------------


## ZPSO011 : Colle de faïence

### Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	1	Faïence	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> 1339365/P020, réf. labo.: 21EK074475-020 1339365/P021, réf. labo.: 21EK074475-021 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P020, P021	Idem photo : P020; P021
Vestiaires Femme	2	Faïence	Oui 1er étage - Vestiaires Femme : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> 1339365/P020, réf. labo.: 21EK074475-020 1339365/P021, réf. labo.: 21EK074475-021 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
Local social	3	Faïence	Oui 1er étage - Local social : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> 1339365/P020, réf. labo.: 21EK074475-020 1339365/P021, réf. labo.: 21EK074475-021 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

## ZPSO013 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)


### Niveau : Rez de chaussée


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	Garde corps	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier : Garde corps	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-023 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (orange) : Absence d'amiante	



## ZPSO017 : Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché



### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Garage	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Garage : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> 1339365/P029, réf. labo.: 21EK074475-029 1339365/P030, réf. labo.: 21EK074475-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Salle des armes	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> 1339365/P029, réf. labo.: 21EK074475-029 1339365/P030, réf. labo.: 21EK074475-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P029, P030	Idem photo : P029; P030

Chaufferie	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P029, réf. labo.: 21EK074475-029 1339365/P030, réf. labo.: 21EK074475-030</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P029, P030</p>	Idem photo : P029; P030
Entrepot	4	Sol	Oui Rez de chaussée - Entrepot : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P029, réf. labo.: 21EK074475-029 1339365/P030, réf. labo.: 21EK074475-030</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P030</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

## ZPSO018 : Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Vestiaires Homme	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - Vestiaires Homme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> 1339365/P031, réf. labo.: 21EK074475-031 1339365/P032, réf. labo.: 21EK074475-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
WC Homme	2	Cloison	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> 1339365/P031, réf. labo.: 21EK074475-031 1339365/P032, réf. labo.: 21EK074475-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P032	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P031, réf. labo.: 21EK074475-031 1339365/P032, réf. labo.: 21EK074475-032</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P031, P032</p>	Idem photo : P032; P031
-----------------	---	---------	---	--	---------------------------------------	-------------------------



## ZPSO019 : Colle de faïence

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Vestiaires Homme	1	Faïence	Oui Rez de chaussée - Vestiaires Homme : Faïence	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P033, réf. labo.: 21EK074475-033 1339365/P034, réf. labo.: 21EK074475-034</p> <p><u>Description:</u> Colle de faïence</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P033</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante</p>	
WC Homme	2	Faïence	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Faïence	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P033, réf. labo.: 21EK074475-033 1339365/P034, réf. labo.: 21EK074475-034</p> <p><u>Description:</u> Colle de faïence</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P034</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu) en traces : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO022 : Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché**


**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle des armes	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Salle des armes : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> 1339365/P038, réf. labo.: 21EK074475-038 1339365/P039, réf. labo.: 21EK074475-039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Entrepot	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Entrepot : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> 1339365/P038, réf. labo.: 21EK074475-038 1339365/P039, réf. labo.: 21EK074475-039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

**ZPSO028 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre**


**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de réunion	1	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P046, réf. labo.: 21EK074475-046 1339365/P047, réf. labo.: 21EK074475-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P046, P047	Idem photo : P046; P047
Bureau 1 TSI	2	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P046, P047	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P046, réf. labo.: 21EK074475-046 1339365/P047, réf. labo.: 21EK074475-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<u>Analyse:</u> P046, P047	Idem photo : P046; P047


Bureau 2 TSI	3	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 TSI : Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P046, réf. labo.: 21EK074475-046 1339365/P047, réf. labo.: 21EK074475-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P046</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante</p>	
WC	4	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - WC : Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO028</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P046, réf. labo.: 21EK074475-046 1339365/P047, réf. labo.: 21EK074475-047</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P047</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante</p>	

## ZPSO029 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de réunion	1	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> 1339365/P048, réf. labo.: 21EK074475-048 1339365/P049, réf. labo.: 21EK074475-049 1339365/P052, réf. labo.: 21EK074475-051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P048, P049, P052	Idem photo : P048; P052
Entrepot TSI	2	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P048, P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> 1339365/P048, réf. labo.: 21EK074475-048 1339365/P049, réf. labo.: 21EK074475-049 1339365/P052, réf. labo.: 21EK074475-051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P048, P049, P052	Idem photo : P048; P052
Bureau 1 TSI	3	Menuiseries	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 TSI : Menuiseries	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> 1339365/P048, réf. labo.: 21EK074475-048 1339365/P049, réf. labo.: 21EK074475-049 1339365/P052, réf. labo.: 21EK074475-051 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron) : Absence d'amiante	





Bureau 2 TSI	4	Menuiseries	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 TSI : Menuiseries	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P048, réf. labo.: 21EK074475-048 1339365/P049, réf. labo.: 21EK074475-049 1339365/P052, réf. labo.: 21EK074475-051</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P052</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante</p>	
WC	5	Menuiseries	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO029</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P048, réf. labo.: 21EK074475-048 1339365/P049, réf. labo.: 21EK074475-049 1339365/P052, réf. labo.: 21EK074475-051</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P048, P049, P052</p>	Idem photo : P048;P052

## 4 - Plafonds et faux plafonds

### ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

#### Niveau : Rez de chaussée, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007
WC	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007
Dégagement	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007

Circulation	4	Plafond	Oui 1er étage - Circulation : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P008</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) : Absence d'amiante</p>	
Vestiaires Femme	5	Plafond	Oui 1er étage - Vestiaires Femme : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) : Absence d'amiante</p>	
Stockage	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007


Archive	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
Bureau 1	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
Bureau 2	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007

Division 1	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
Division 2	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
Local social	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007

Salle formation	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> 1339365/P007, réf. labo.: 21EK074475-007 1339365/P008, réf. labo.: 21EK074475-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007
-----------------	----	---------	---	--	-------------------------------	-------------------------

## ZPSO005 : Panneaux et plaques

### Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1	1	Plafond; Murs	Oui 1er étage - Bureau 1 : Plafond; Murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-009 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron) Absence d'amiante	


## ZPSO020 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Vestiaires Homme	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Vestiaires Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> 1339365/P035, réf. labo.: 21EK074475-035 1339365/P036, réf. labo.: 21EK074475-036 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> 1339365/P035, réf. labo.: 21EK074475-035 1339365/P036, réf. labo.: 21EK074475-036 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

## ZPSO021 : Panneaux et plaques

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P037 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-037 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) : Absence d'amiante	


## ZPSO023 : Panneaux et plaques

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Garage	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Garage : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> 1339365/P040, réf. labo.: 21EK074475-040 1339365/P041, réf. labo.: 21EK074475-041 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	
Entrepot	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Entrepot : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> 1339365/P040, réf. labo.: 21EK074475-040 1339365/P041, réf. labo.: 21EK074475-041 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	


## ZPSO030 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 2 TSI	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 TSI : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P051 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	





## 5 - Planchers et planchers techniques

M001 : Carrelage							
Niveau : Rez de chaussée							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de réunion	1		Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> M001 <u>Description:</u> Carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> SOL <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante			



**ZPSO007 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragrée**

**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Stockage	1	Sol	Oui 1er étage - Stockage : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> 1339365/P012, réf. labo.: 21EK074475-012 1339365/P013, réf. labo.: 21EK074475-013 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Archive	2	Sol	Oui 1er étage - Archive : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> 1339365/P012, réf. labo.: 21EK074475-012 1339365/P013, réf. labo.: 21EK074475-013 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	EP	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	

## ZPSO008 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage


### Niveau : Rez de chaussée, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Vestiaires Homme	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> 1339365/P014, réf. labo.: 21EK074475-014 1339365/P015, réf. labo.: 21EK074475-015 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P014, P015	Idem photo : P015; P014
Cage d'escalier	2	Sol	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> 1339365/P014, réf. labo.: 21EK074475-014 1339365/P015, réf. labo.: 21EK074475-015 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante	
WC	3	Sol	Oui 1er étage - WC : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> 1339365/P014, réf. labo.: 21EK074475-014 1339365/P015, réf. labo.: 21EK074475-015 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

**ZPSO014 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage**

**Niveau : 1er étage**


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Circulation	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P025; P024
Vestiaires Femme	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<u>Analyse:</u> P024, P025	Idem photo : P025; P024

Bureau 1	3	Sol	Oui 1er étage - Bureau 1 : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ràgréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ràgréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P025</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ràgréage (gris) Présence d'amiante</p>	
Bureau 2	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ràgréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ràgréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P024, P025</p>	Idem photo : P025; P024
Division 1	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ràgréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ràgréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P024, P025</p>	Idem photo : P025; P024

Division 2	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P024, P025</p>	Idem photo : P025; P024
Local social	7	Sol	Oui 1er étage - Local social : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P024</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle bitumineux (noir) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	
Salle formation	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P024, P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> 1339365/P024, réf. labo.: 21EK074475-024 1339365/P025, réf. labo.: 21EK074475-025</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P024, P025</p>	Idem photo : P025; P024



## ZPSO015 : Sol coulé à base ciment (terrazolith...)

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrepot	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Entrepot : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P026 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-026 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Sol coulé à base ciment (terrazolith...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

## ZPSO016 : Peinture de sol


### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Garage	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Garage : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> 1339365/P027, réf. labo.: 21EK074475-027 1339365/P028, réf. labo.: 21EK074475-028 <u>Description:</u> Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Salle des armes	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> 1339365/P027, réf. labo.: 21EK074475-027 1339365/P028, réf. labo.: 21EK074475-028 <u>Description:</u> Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P027, P028	Idem photo : P028; P027
Entrepot	3	Sol	Oui Rez de chaussée - Entrepot : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> 1339365/P027, réf. labo.: 21EK074475-027 1339365/P028, réf. labo.: 21EK074475-028 <u>Description:</u> Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Entrepot TSI	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P027, P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> 1339365/P027, réf. labo.: 21EK074475-027 1339365/P028, réf. labo.: 21EK074475-028 <u>Description:</u> Peinture de sol <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P027, P028	Idem photo : P028; P027




## ZPSO025 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC Homme	1	Sol	Oui Rez de chaussée - WC Homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-043 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (noir) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	


## ZPSO026 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 1 TSI	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 TSI : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P044 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-044 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

## ZPSO027 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage


### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Bureau 2 TSI	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 TSI : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P045 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-045 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (noir) : Absence d'amiante	

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

### ZPSO024 : Enveloppe (bande tissée enduite ou non)

#### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrepot	1	Conduit	Oui Rez de chaussée - Entrepot : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-042 <u>Description:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enveloppe (bande tissée enduite ou non) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) : Absence d'amiante	


## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

### Sans objet

## 8 - Équipements divers et accessoires

### ZPSO012 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

#### Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Local social	1	Sous évier	Oui 1er étage - Local social : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> 1339365/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 21EK074475-022 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	

## 9 - Fondations et soubassements

### Sans objet

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

### Sans objet

## 11 - Composants Hors norme

### Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

## 8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS


Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE A


Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE A

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

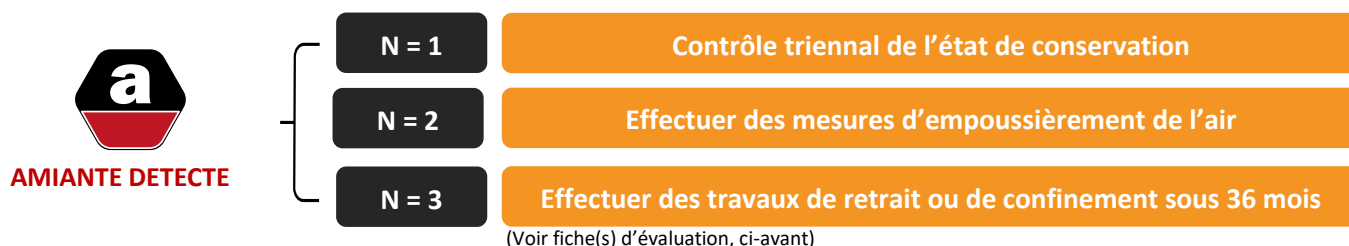

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS SELON LES CRITERES DE LA LISTE B

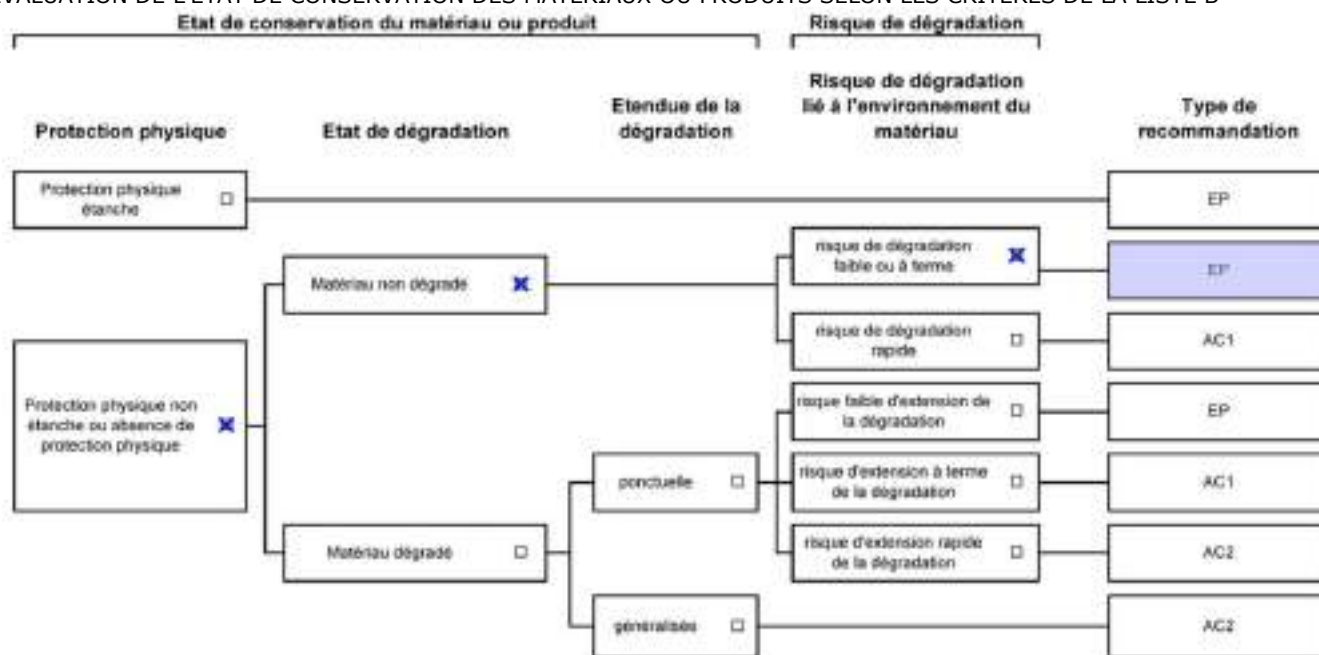

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - WC

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

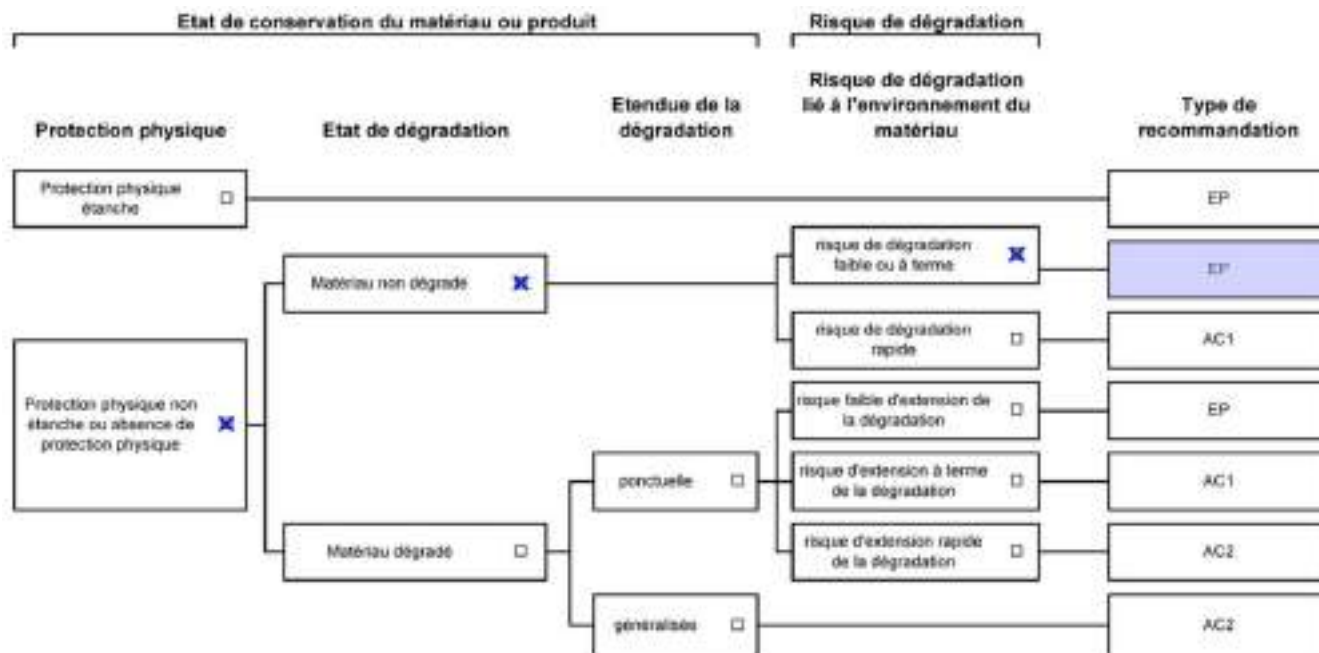

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Dégagement

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

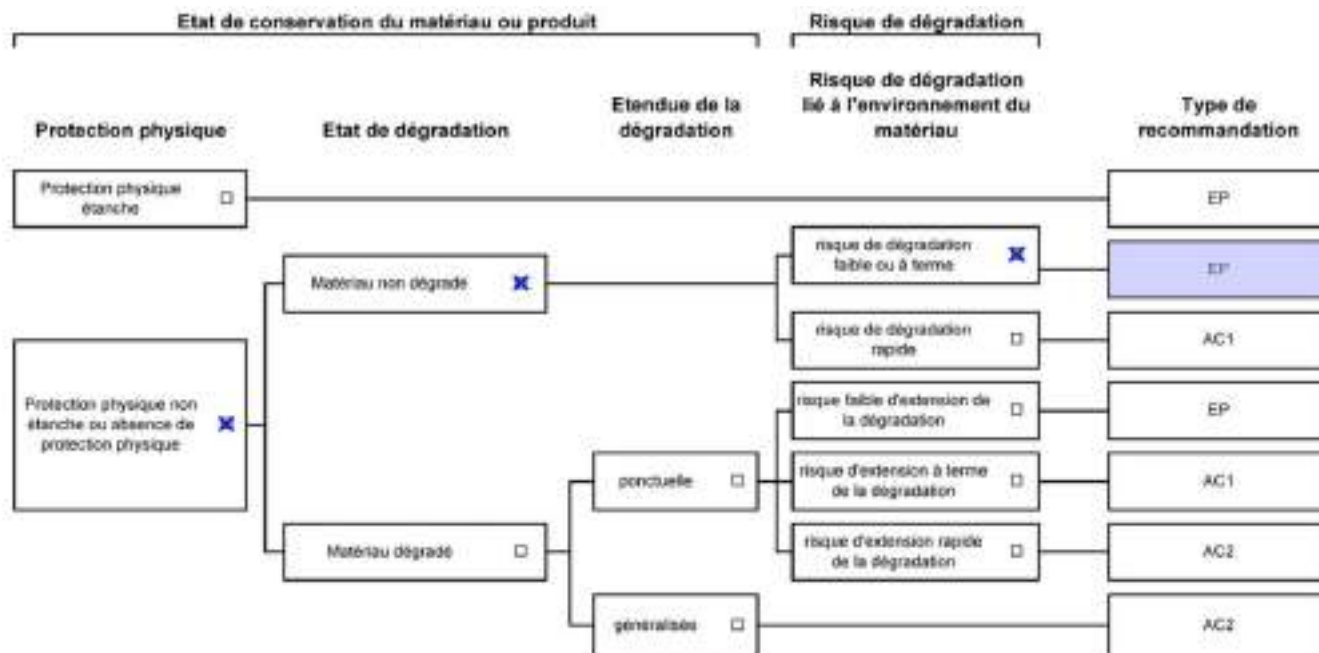

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Circulation

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

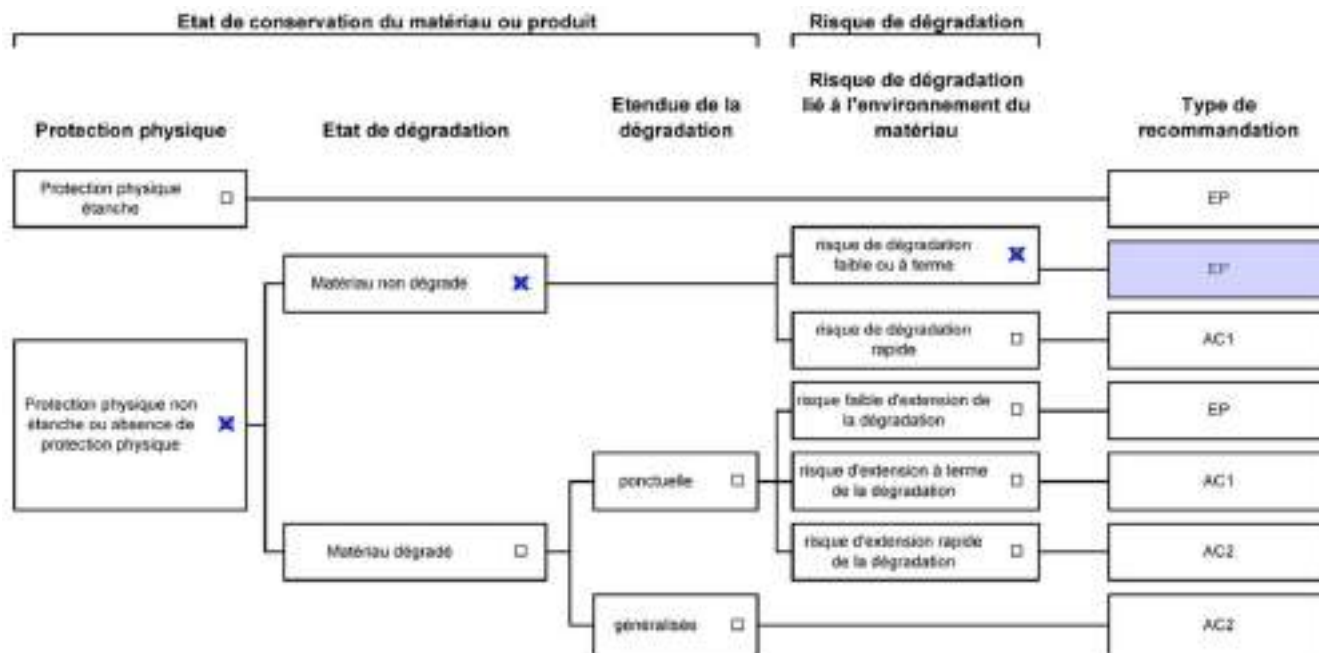

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Vestiaires Femme

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

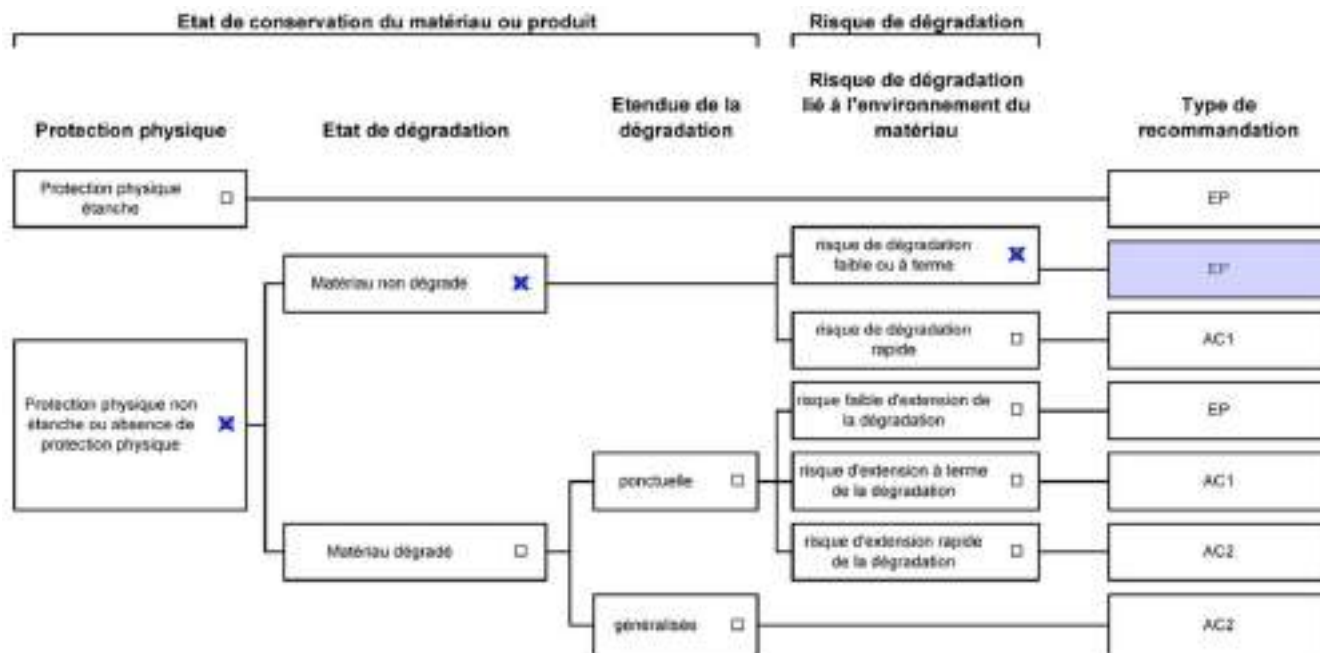

Dossier n° 1339365

Date de l'évaluation : 21/05/2021


Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Stockage

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)



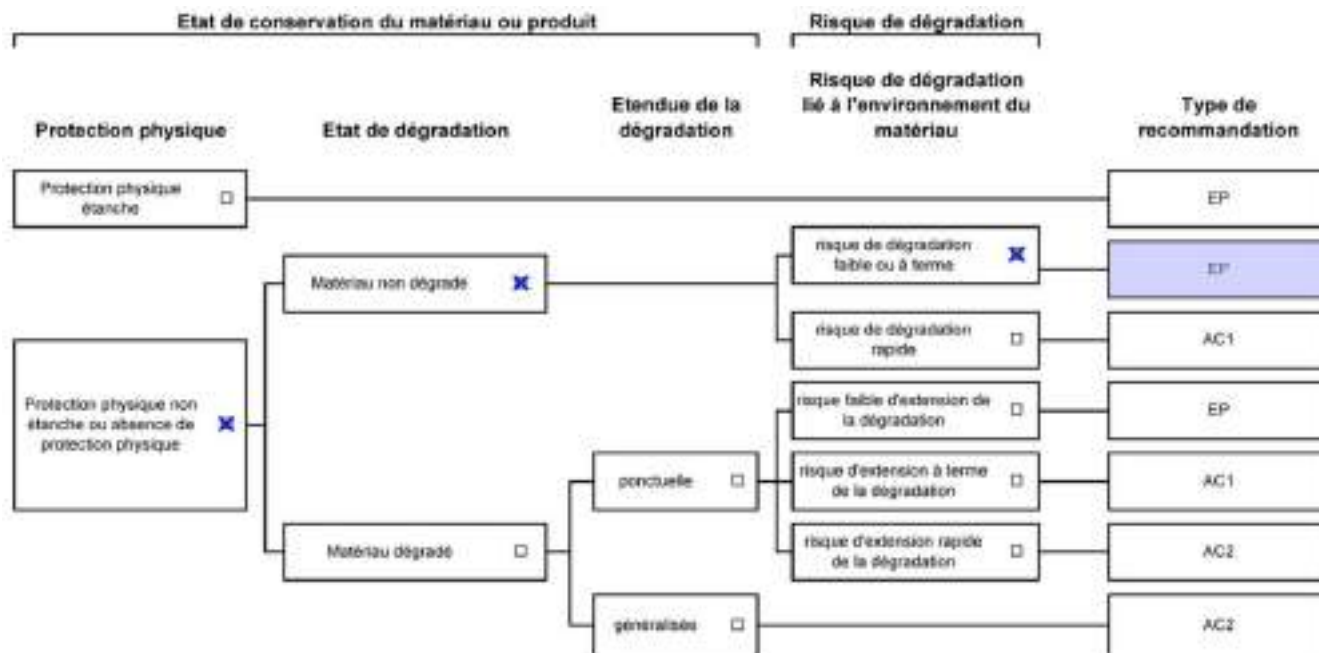

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Archive

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

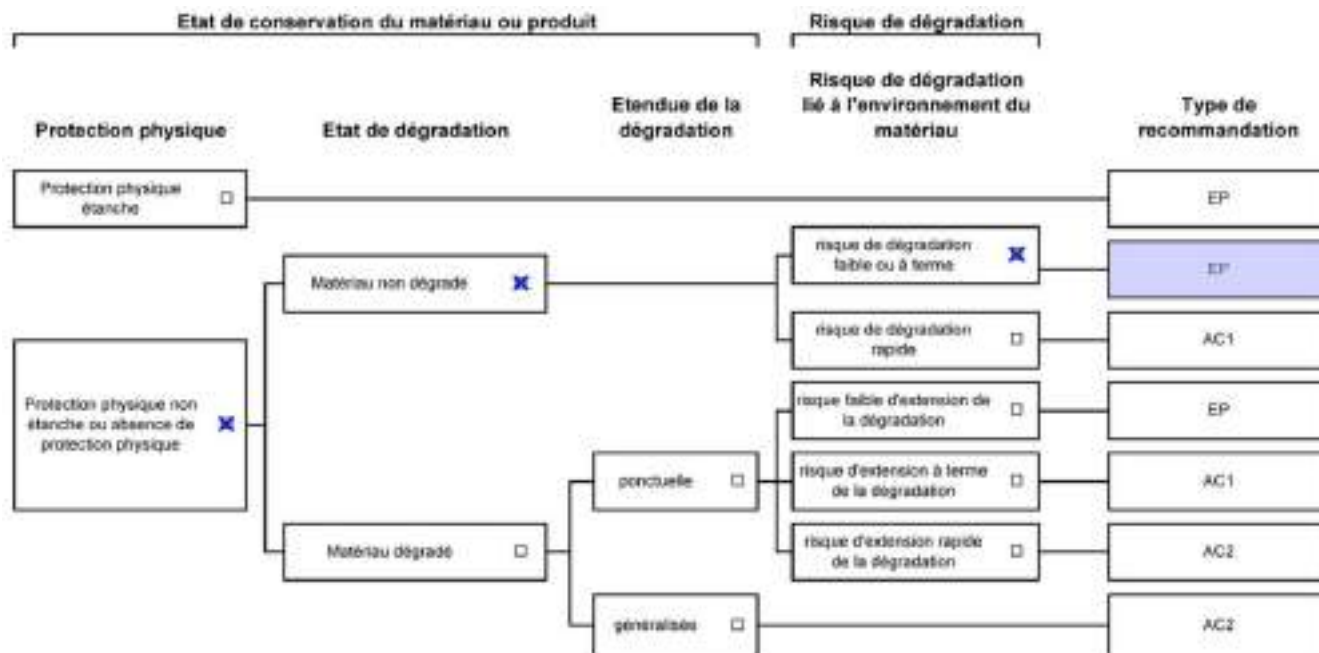

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Bureau 1

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

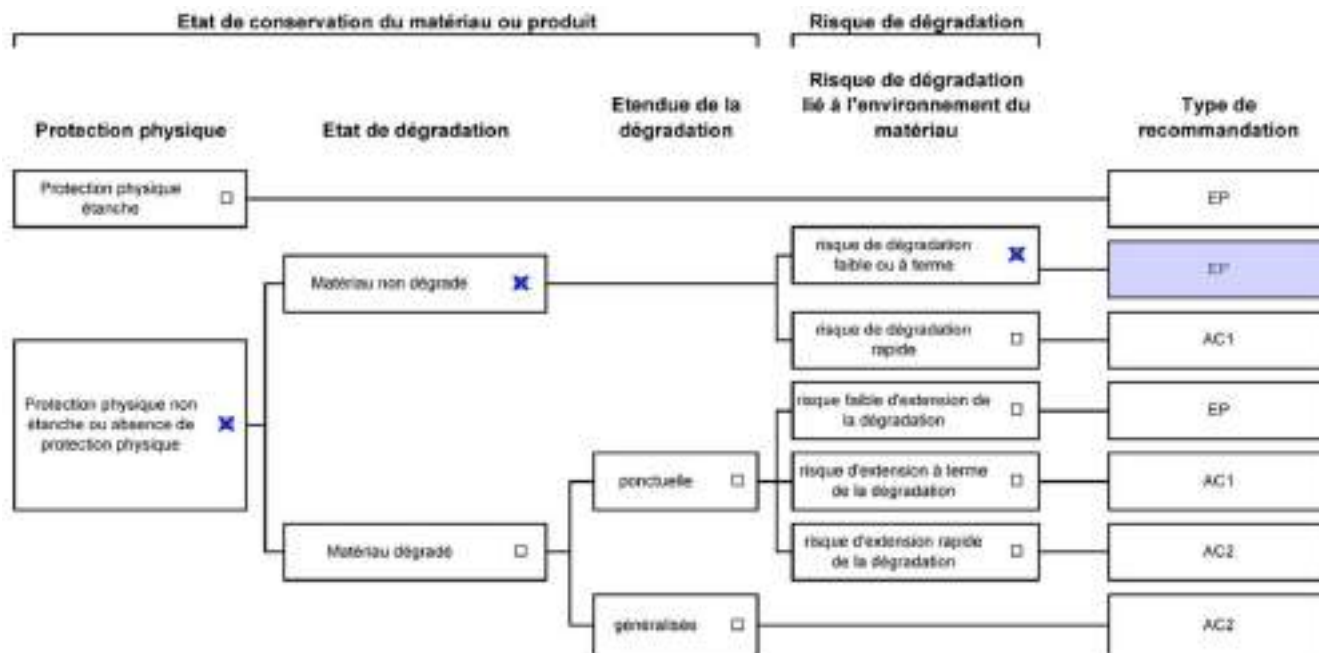

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Bureau 2

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

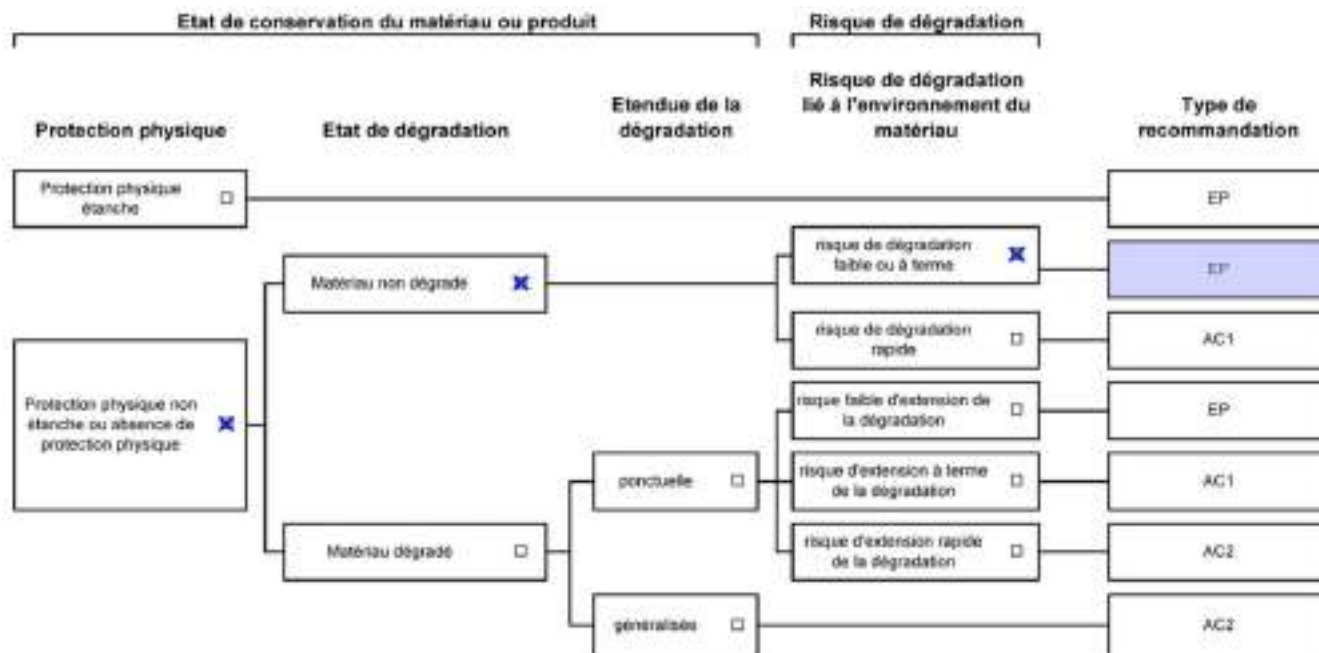

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Division 1

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

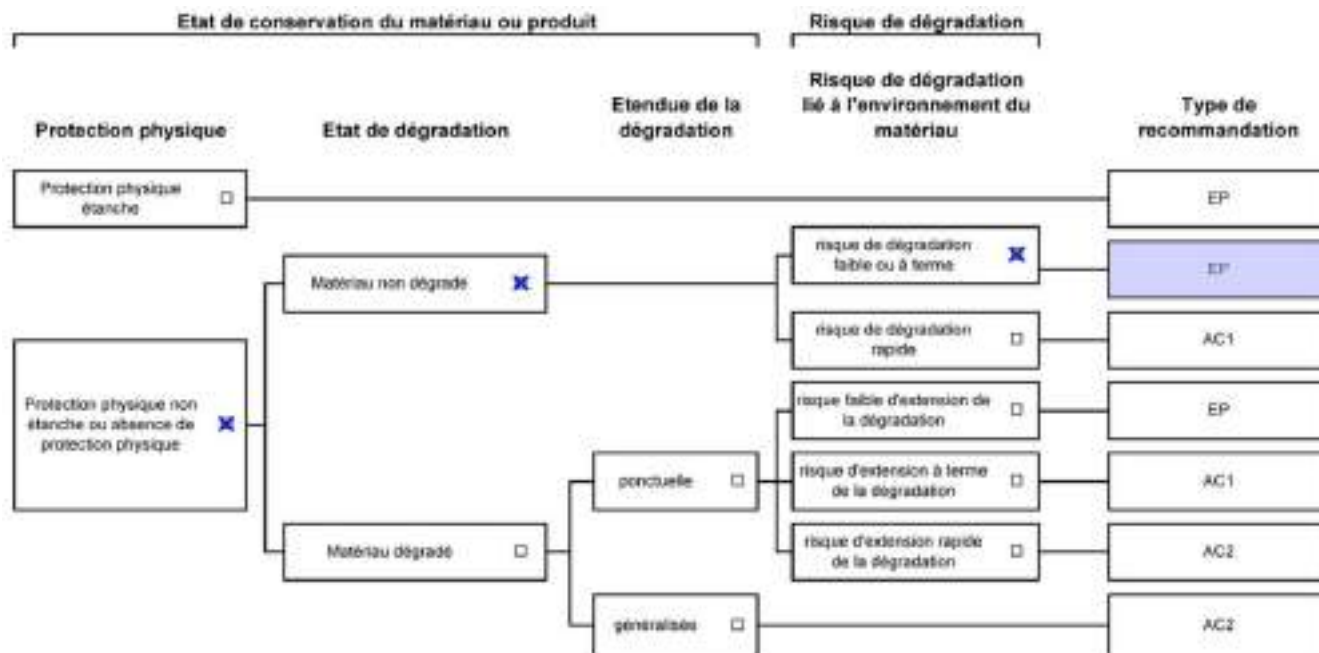

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Division 2

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

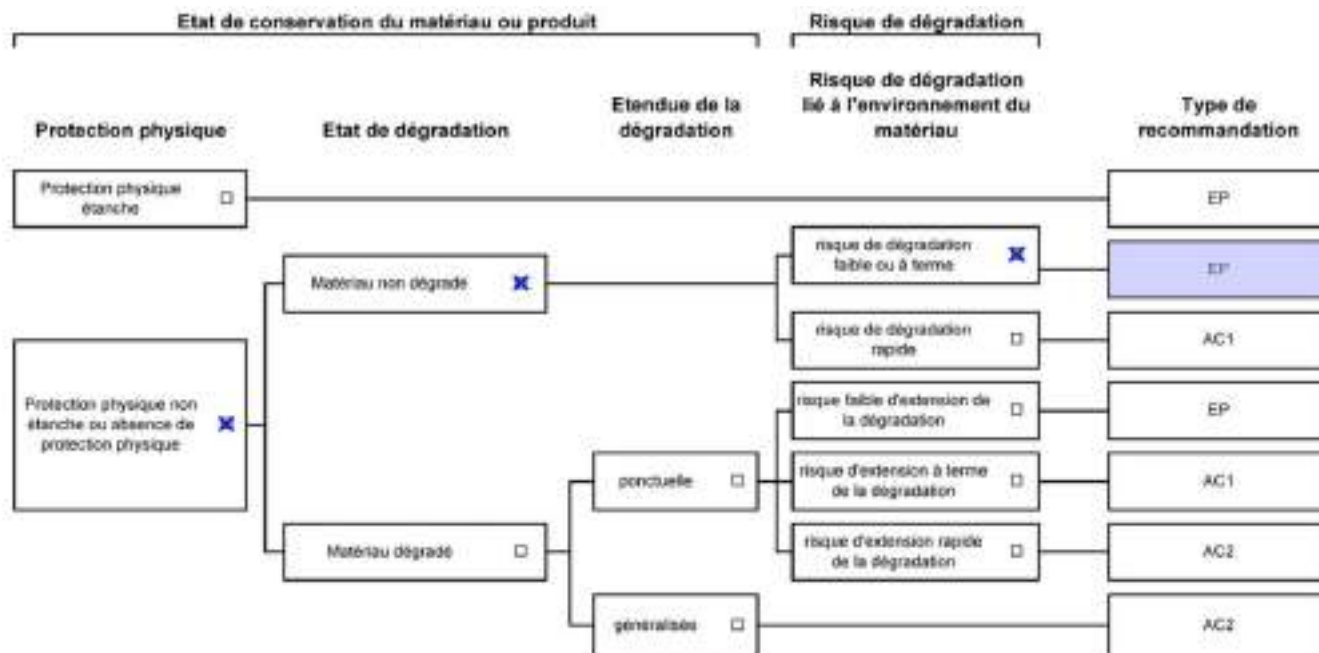

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Local social

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

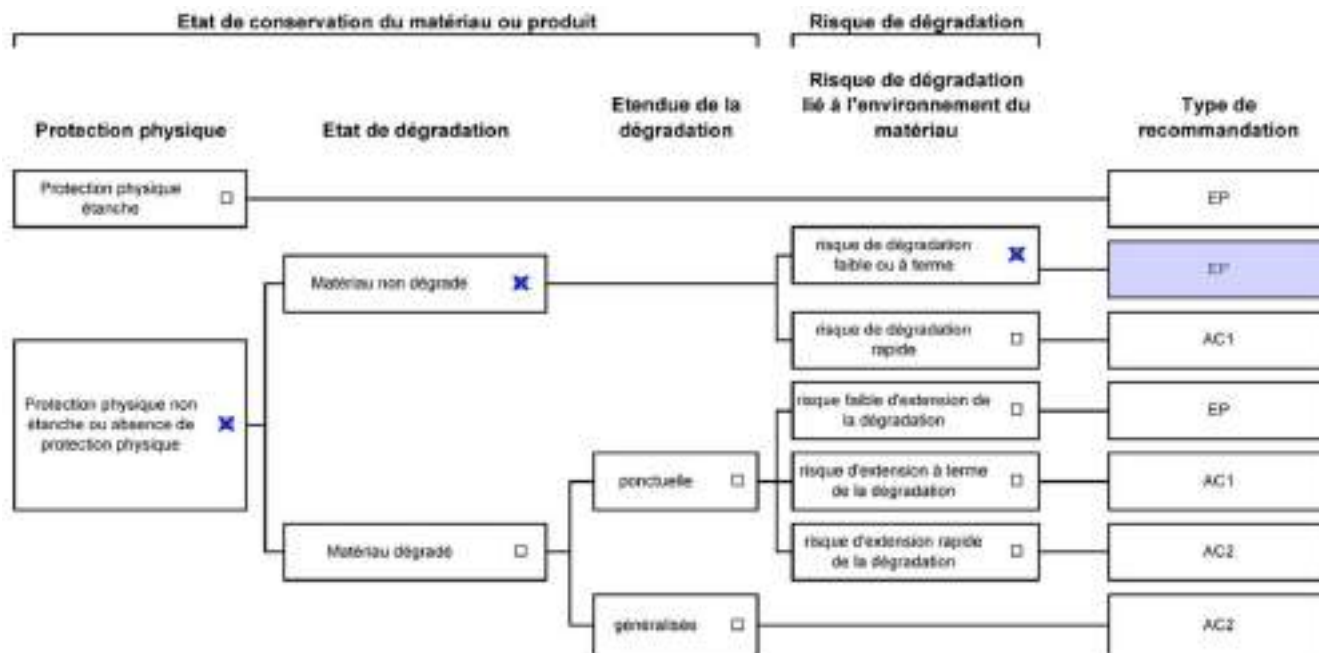

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Salle formation

Identifiant Matériau : ZPSO003

Matériau : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Résultat EP (Z-III-RF)

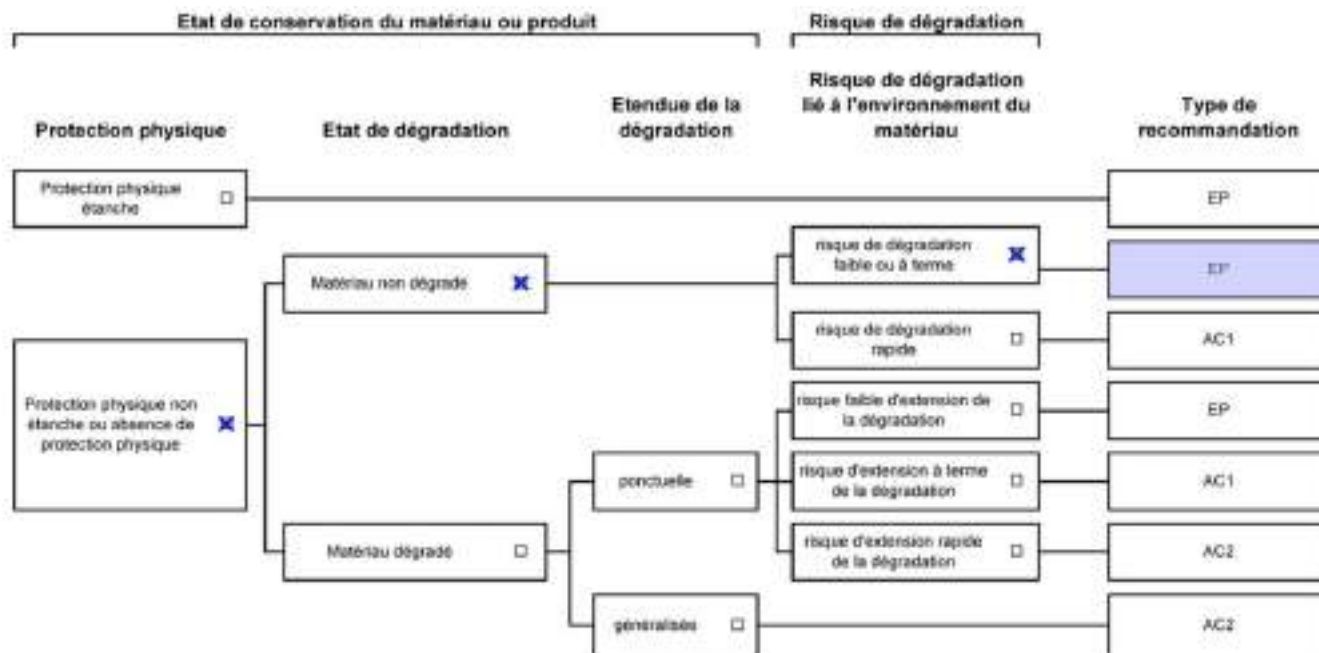

Dossier n° 1339365

Date de l'évaluation : 21/05/2021


Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Stockage

Identifiant Matériau : ZPSO007

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)



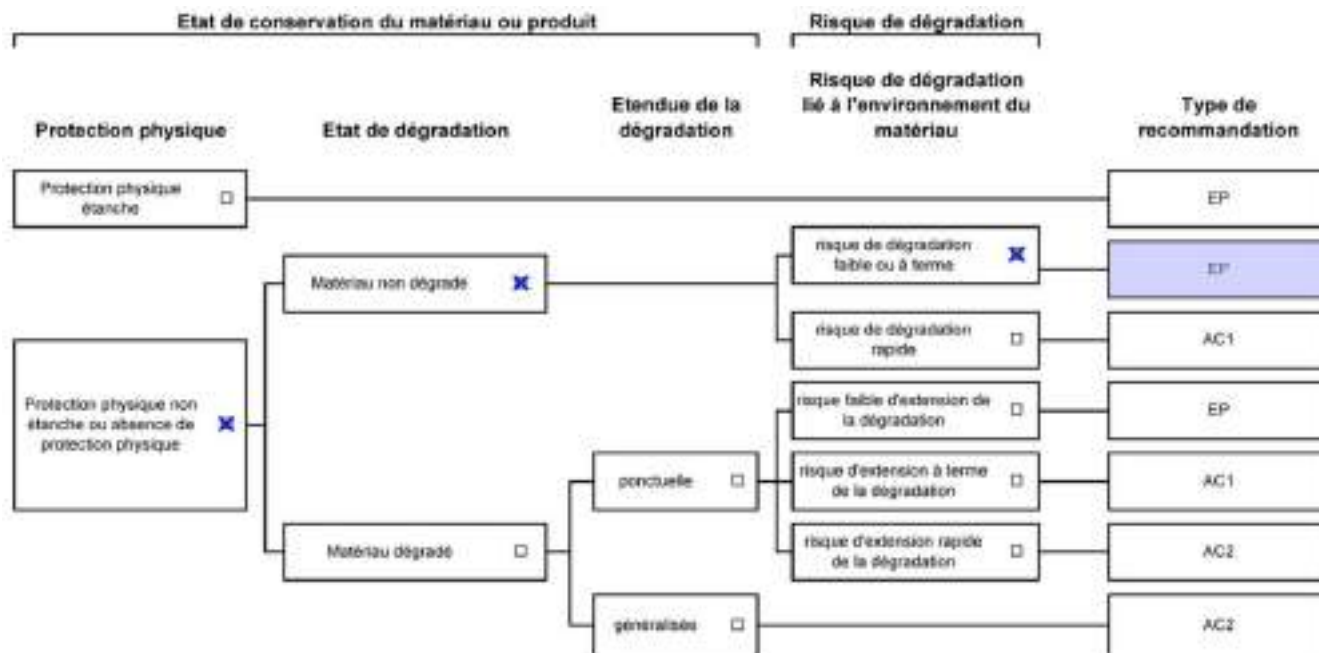

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Archive

Identifiant Matériau : ZPSO007

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

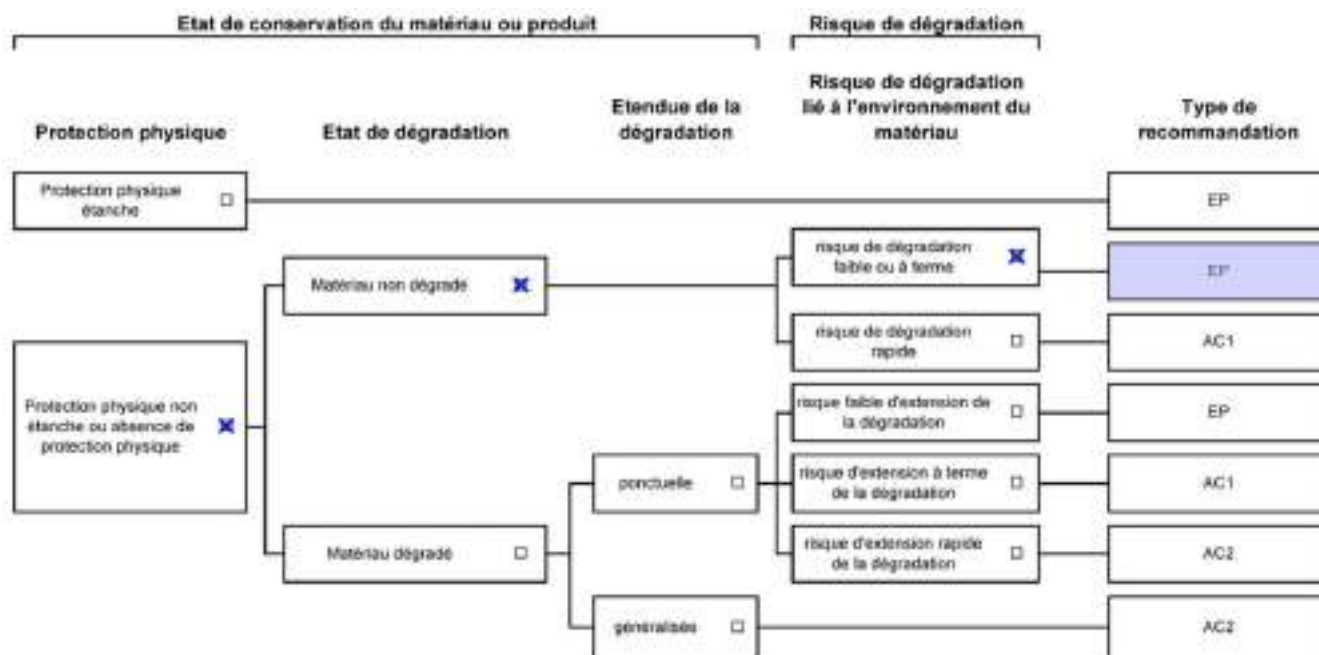

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Circulation

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

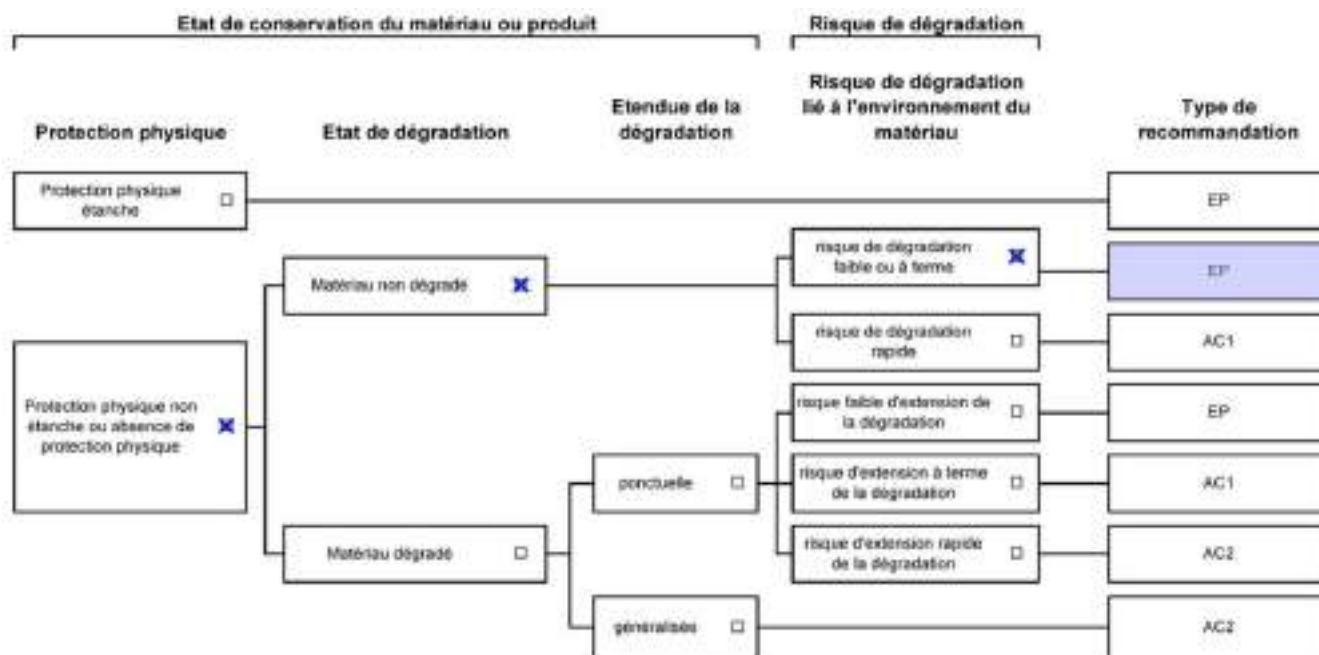

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Vestiaires Femme

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

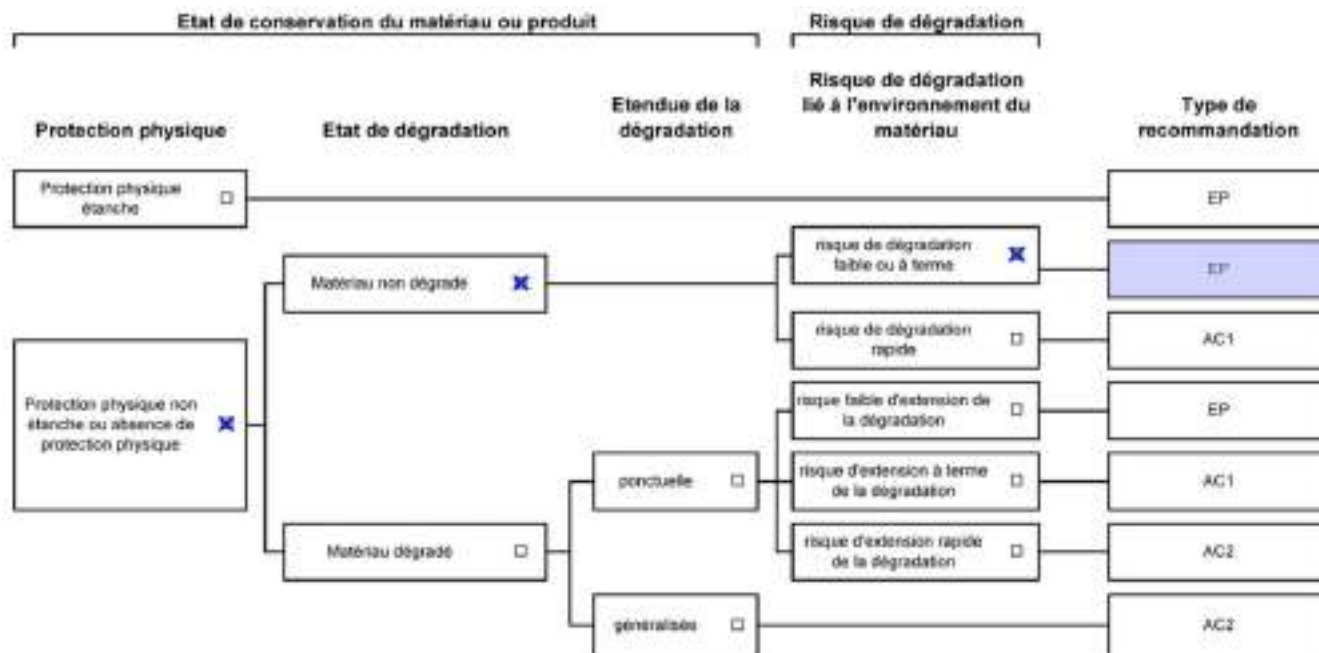

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Bureau 1

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

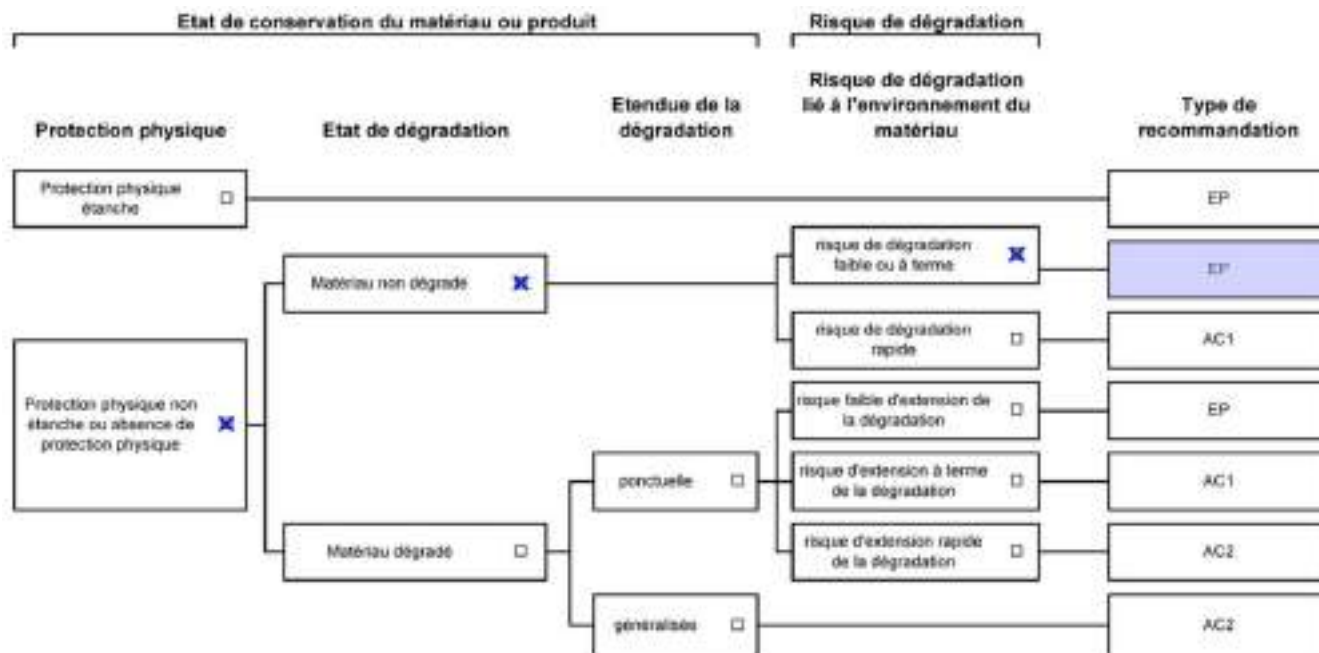

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Bureau 2

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

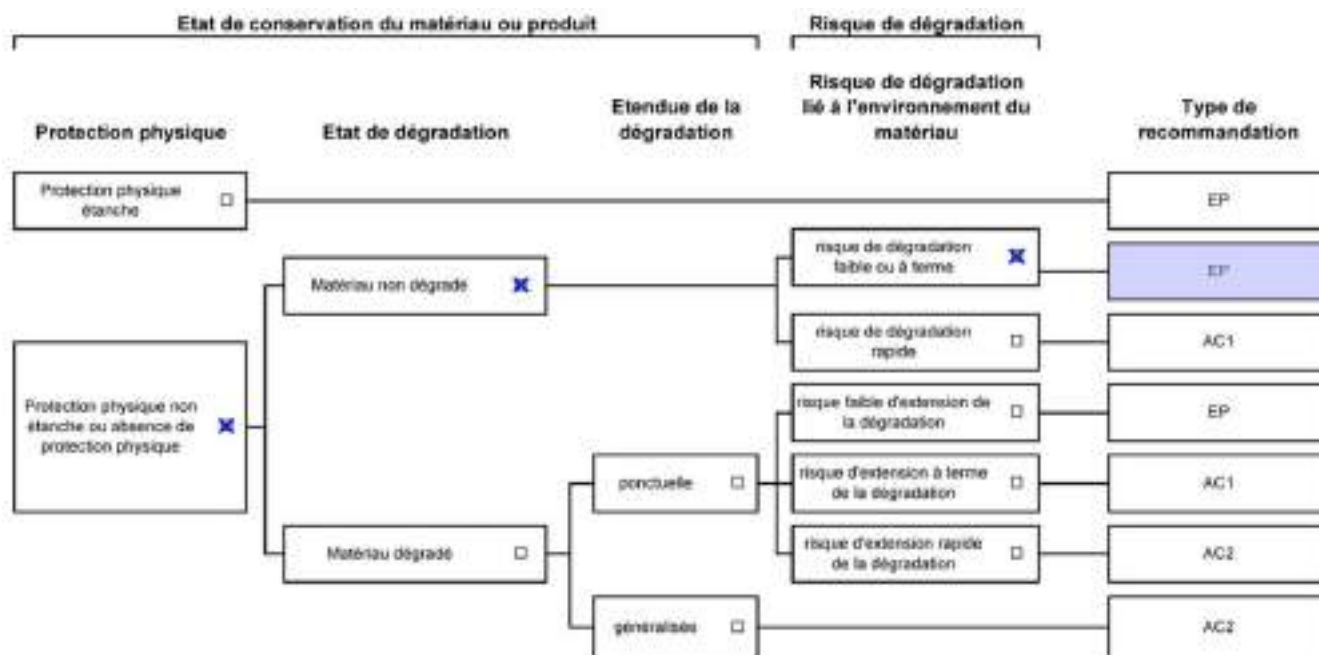

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Division 1

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

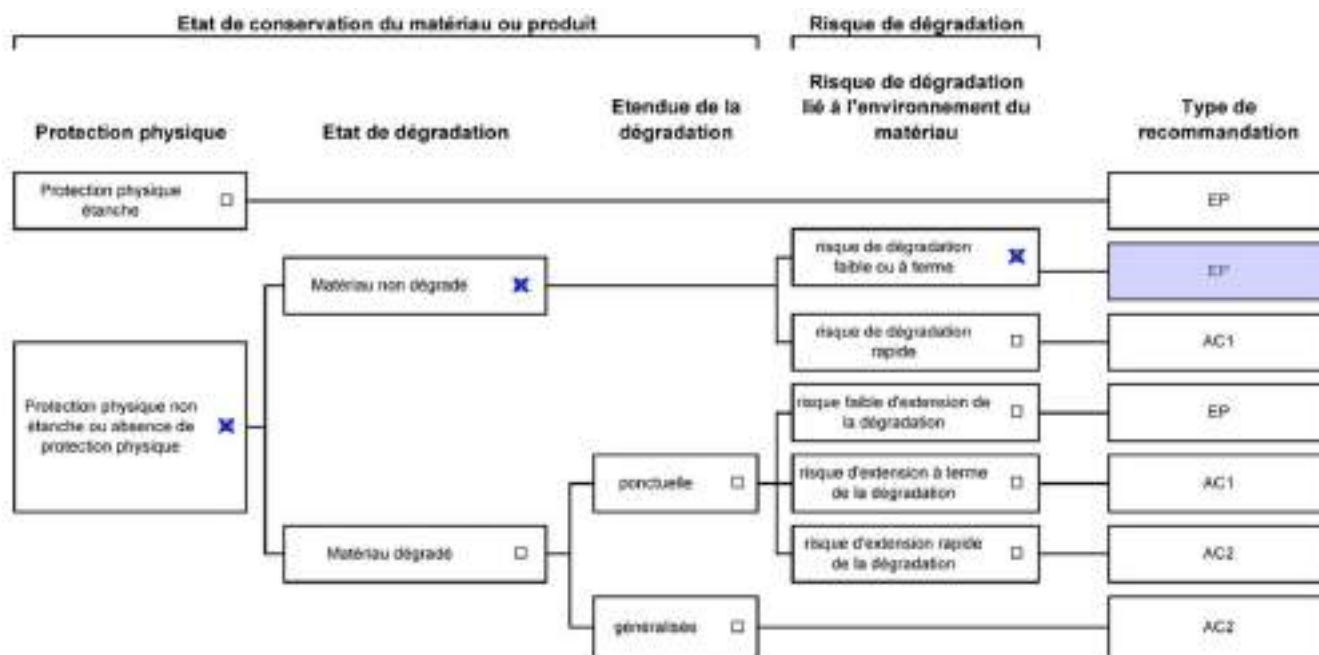

Dossier n° 1339365


Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Division 2

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

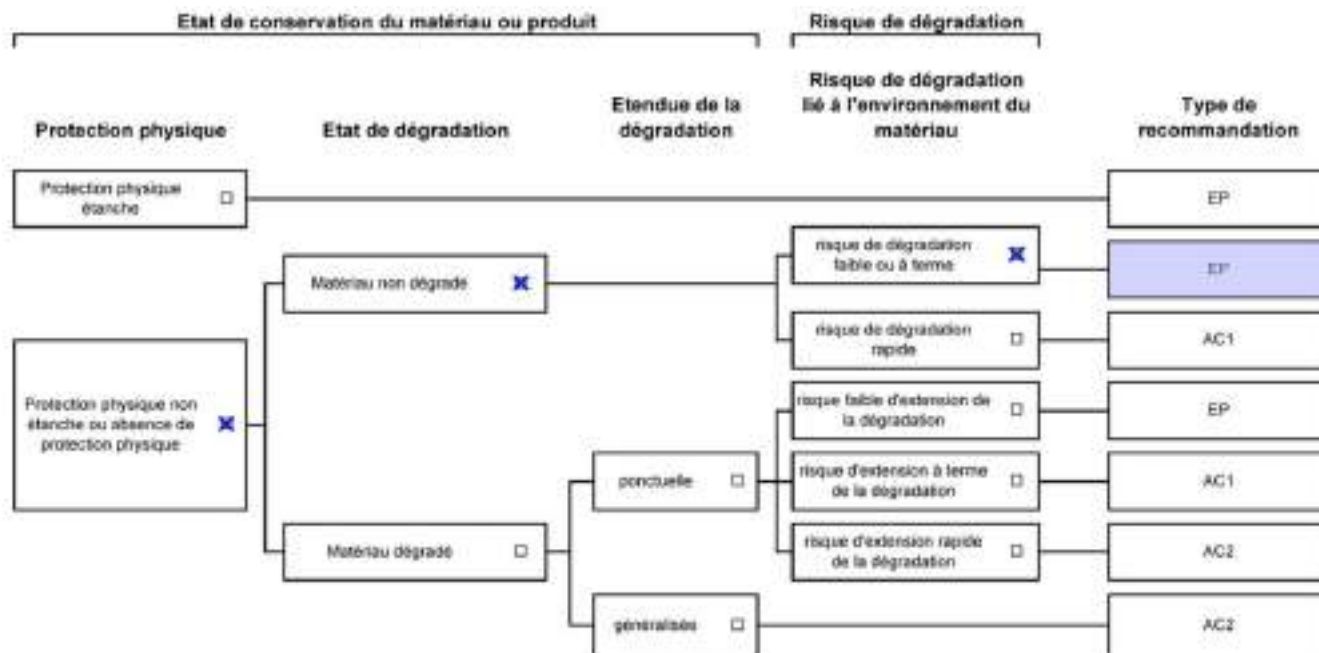

Dossier n° 1339365

Date de l'évaluation : 21/05/2021


Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Local social

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)



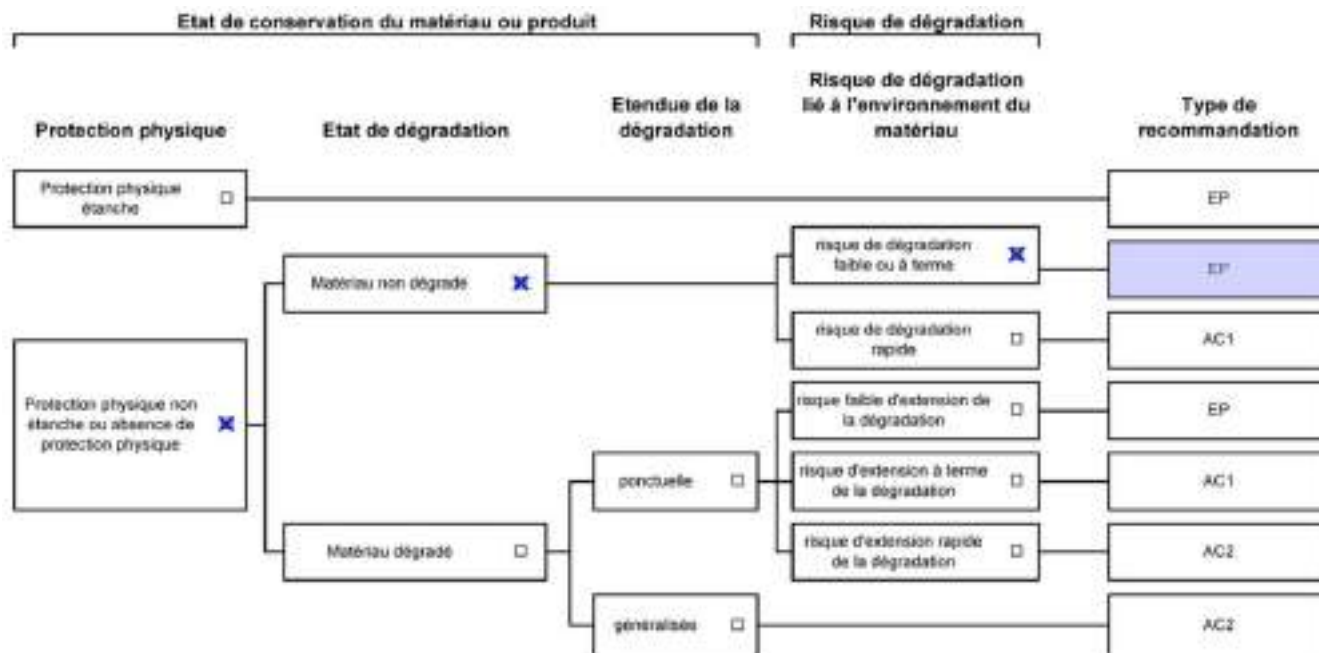

Dossier n° 1339365

Date de l'évaluation : 21/05/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : 1er étage - Salle formation

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Résultat EP (Z-III-RF)

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES SELON LES CRITERES DE LA LISTE B

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



EP	Surveiller l'évolution de l'état de conservation
AC1	Recouvrir le matériau d'une couche de protection
AC2	Supprimer ou remplacer le composant

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

Aucune évaluation n'a été réalisée

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES DE LA LISTE C

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



EP	Surveiller l'évolution de l'état de conservation
AC1	Recouvrir le matériau d'une couche de protection
AC2	Supprimer ou remplacer le composant

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 9. RAPPORTS D'ANALYSES




**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE  
Líonel DA CUNHA MARTINS  
Part Saint Nazaire  
83200 CHATEAU GONTIER

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

 **N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-044682-01**  
**Date d'émission de rapport : 02/06/2021 2342**

Référence dossier Client: 40a7c43d2134aDossier: 1339365  
 Référence dossier N° : 21LVD001586  
 Référence laboratoire N° : 21ER04425

Reçu par MyCaayLab-St Herblain le : 27/05/2021 12:40  
 Reçu par le laboratoire le : 26/05/2021

Matériau	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Filtre (pne / Air profil / Air fermé)	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - 1er étage - Bureau 1	Matériaux de type peinture (jaune) ; matériaux de type maillage de fibres en tissu (blanc) ; matériaux semi-dur de type enduit (gris) ; matériaux semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / OMC3	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (en étiquette interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - 1er étage - Bureau 1	Matériaux semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OMC3	3 / 2	Calibration et/ou attaque acide (en étiquette interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme intégrale. Il comporte 24 page(s). Le présent rapport ne concerne que les données soumises à l'analyse et qui ont été reçues par le laboratoire. Les résultats de l'analyse ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Norte de Celina, 52  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

**1/21**



Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles analysées	Type	
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - 1er étage - Vestiaires Femme.	Matériau de type primaire (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et blanc (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ou blanc.	MET / GRC3	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-02	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - 1er étage - Vestiaires Femme.	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc).	MET / F23	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01 III	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Vestiaires Femme.	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc).	MOLP / JEP6	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole « A » ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.  
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Menino do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL.

2/21



Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				N° de prep / N° de grille ou lames	Type	
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 1.	Matériau de type primaire (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et fibre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en trames.	MET / FTIS	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Bureau 1.	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FTIS	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées





La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.  
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Maria do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Parafin, PORTUGAL.

1/21





Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles analysées	Type	
005-01 II	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 1.	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit polaire (brillant) (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (blanc) (marbre)	MOLP / CMM	3 / 3	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
005-02	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - 1er étage - Bureau 1.	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bleu)	MOUP / IEPG	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006-01 III	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - 1er étage - Vestiaires Femme	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit polaire (brillant) (bleu)	MOLP / IEPG	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accreditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Menino do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/21



Insitu n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. prop. / Nb. grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Vestibule Femme	Matériau de type maillage de fibres et lisse (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; (marmon)	MET / FFS	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Circulation	Matériau de type système d'enduit, peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; (marmon)	MET / FFS	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; (marmon)	MET / FFS	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; (marmon)	MET / FFS	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 01	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - WC	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type maillage, talons (marmon) ; matériau dur de type ciment-collé (fibres) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / IFP	2 / 1	-	Fibres d'amiante de type détectable



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans le portail d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Morreu do Afonso, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

5/21







Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				N° de prep / N° de grille / N° de lames	Type	
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Res de chaussée - Cage d'escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (orange)	MET / NUC6	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Res de chaussée - Cage d'escalier	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HR2Y	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée de la certification.  
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Maria da Alameda, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL.

6/21



Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				N° de prep / N° de grille / N° de tamis	Type	
012-01	P012 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproche - Couche6: Revêtement de sol + Couche7: Colle non bitumineuse + Couche8: Dalle de sol + Couche9: Colle bitumineuse + Couche10: Rapproche - 1er étage - Archive	Matériau souple de type revêtement de sol (gts) ; matériau de type colle (liant)	MET / NACG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P012 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproche - Couche6: Revêtement de sol + Couche7: Colle non bitumineuse + Couche8: Dalle de sol + Couche9: Colle bitumineuse + Couche10: Rapproche - 1er étage - Archive	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gts)	MET / NACG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
012-03 10	P012 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproche - Couche6: Revêtement de sol + Couche7: Colle non bitumineuse + Couche8: Dalle de sol + Couche9: Colle bitumineuse + Couche10: Rapproche - 1er étage - Archive	Matériau de type colle bitumineuse (gts) ; matériau semi-dur de type rapproche (gts) (gts)	MOLP / RSC	2 / 1	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile





La reproduction de ce document est strictement interdite sans la forme intégrale. Il comporte 22 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans le contenu de la certification.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Maria da Alameda, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

2/21



Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. prop. / Nb. grilles analysées	Type	
013-01	P013 - S- Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproché - Couche6: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche6: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproché - 1er étage - Stockage	Matériau souple de type revêtement de sol (gls)	MET / NACG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P013 - S- Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproché - Couche6: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche6: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproché - 1er étage - Stockage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gls)	MET / NACG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
013-03	P013 - S- Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproché - Couche6: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche6: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapproché - 1er étage - Stockage	Matériau de type colle (jaune); matériau de type colle bitumineuse (noir); matériau semi-dur de type rapproché (gls)	MOLP / RNC	2 / 1	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
014-01	P014 - S- Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - 1er étage - WC	Matériau de type peinture (jaune); matériau dur de type joint ciment (gls); matériau dur de type marbre, laiton, cuivre (gls)	MET / HR2r	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document est strictement interdite sans la forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Morais de Almeida, 52  
4580-713 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/21



Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prop / Nb grilles analysées	Type	
015-01	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage - Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage - Couche2: Joint de carrelage - Rez-de chaussée - Cage d'escalier	Matériau dur de type carrelage, solence (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HRZF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage - Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage - Couche2: Joint de carrelage - Rez-de chaussée - Cage d'escalier	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / HRZF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - 1er étage - Bureau 1	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / HRZF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - 1er étage - Vestiaires Femme	Matériau de type système d'enduit peinture (fédge)	MET / HRZF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - 1er étage - Vestiaires Femme	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur/blois de type bois, noyau (marron)	MET / MDCS	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au Laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Menino do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

9/21





Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				N° prop / N° grille initiales	Type	
019-01	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - 1er étage - Bureau 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur lisse de type bois, copeaux (marron)	MET / HRZF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - Vestibule femme	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment colle (bleu)	MET / MVD	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - Local social	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / MVD	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - Local social	Matériau dur de type ciment colle (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MVD	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaque souple bitumineuse antivibratile - Plaque souple bitumineuse antivibratile - 1er étage - Local social	Matériau souple (filasse) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / MVD	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Rse de chaussée - Cage d'escalier	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (orange)	MET / MVD	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Morreu do Afonso, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

10/21



Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles collectées	Type	
024-01	P024 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapprochement - Couche6: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche8: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapprochement - 1er étage - Local social	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / RSG	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-02	P024 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapprochement - Couche6: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche8: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapprochement - 1er étage - Local social	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi dur de type dalle de sol (gris)	MET / RSG	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
024-03	P024 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapprochement - Couche6: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche8: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Rapprochement - 1er étage - Local social	Matériau de type colle bitumineuse (noir)	MOLP / Q200	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.  
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Maria da Afonso, 52  
4580-713 Sobrosa - Parafin, PORTUGAL.



11/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**

N° de rapport d'analyse : AR-ZI-EK-044682-01



Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prop / Nb grilles analysées	Type	
024-04	P024 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - 1er étage - local social	Matériau semi-dur de type ragraage (gris) ; matériau dur de type marbre, briques, chape (gris)	MET / RSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - 1er étage - Bureau 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / RSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-02	P025 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - 1er étage - Bureau 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / RSC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
025-03 16	P025 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragraage - 1er étage - Bureau 1	Matériau de type colle bitumineuse (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type ragraage (gris) (1)	MOLP / Q200	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les grilles qui ont été reçues au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Morreu do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/21



Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				N° de prep / N° de grille / N° de lames	Type	
026-01	P026 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazzolith) - Sol coulé à base ciment (terrazzolith) - Rez de chaussée - Entrepôt	Matériau dur de type mortier, béton, chape (grit)	MET / RSG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Rez de chaussée - Entrepôt	Matériau de type peinture (béton), matériau dur de type mortier, béton, chape (grit)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - S - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Rez de chaussée - Garage	Matériau de type peinture (grit), matériau dur de type mortier, béton, chape (grit)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P029 - B - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + B - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Garage	Matériau de type peinture (blanc), matériau dur de type mortier, béton, chape (grit)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans le portail d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Maria da Afonso, 52  
4580-713 Sobrosa - Parafita, PORTUGAL

15/21





Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles collectées	Type	
080-01	PO80 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Entrepôt	Matériau semi-dur (brillant) (beige) ; matériaux dur de type marbre, béton, ciment (gris)	MET / XRF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081-01	PO81 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - WC Homme	Matériau de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XRF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accreditation.  
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Maria do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Parafin, PORTUGAL.

14/21



Insitu n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles ou lames	Type	
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Vestiaires Homme	Matériau de type maillage de fibres et lami (belge) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi dur de type plâtre (blanc)	MET / XRF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-02	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Vestiaires Homme	Matériau semi dur de type plâtre (blanc)	MET / XRF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Vestiaires Homme	Matériau de type maillage de fibres et lami (belge) ; matériau de type peinture (belge) ; matériau semi dur (belge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi dur (blanc)	MET / XRF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - WC Homme	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi dur (belge) ; matériau dur de type ciment colle (belge) ; matériau semi dur (gris) ; matériau semi dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / XRF	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les autres identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accreditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Morde de Aires, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

15/21



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-Z1-EK-044682-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prop / Nb grilles ou lames	Type	
095-01	PO35 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Res de chaussée - Cage d'escalier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et blanc (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (belge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096-01	PO36 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Res de chaussée - Vestiaires Homme	Matériau de type maillage de fibres et blanc (belge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097-01	PO37 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Res de chaussée - WC Homme	Matériau de type peinture (belge) ; matériau semi-dur (belge) ; matériau semi-dur (blanc) de type faux plafonds (belge)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098-01	PO38 - 3 - Pareis verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffins + 3 - Pareis verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Res de chaussée - Entrepot	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (belge)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les qu'ils ont été repérés au laboratoire. Les autres identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Morreu do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/21



Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. prop. / Nb. grilles analysées	Type	
040-01	P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Salle des armes	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P040 - 4 - Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Entrepôt	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / XRF	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P041 - 4 - Plafonds et faux-plafonds - Faux-plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Garage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (blanc)	MET / NVOG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01 (H)	P042 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non) - Rez de chaussée - Entrepôt	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	MOLP / CMRA	2 / 1	-	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P043 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Rez de chaussée - WC, Homme	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (noir) ; matériau (blanc)	MET / NVOG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accreditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Morais de Almeida, 52  
4580-713 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/21





Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles analysées	Type	
044-01	P044 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage - Couche2: joint de carrelage - Couche3: Colle de carrelage - Couche4: joint de carrelage - Rez-de-chaussée - Bureau 1 TS1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / NNOG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P045 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage - Couche2: joint de carrelage - Couche3: Colle de carrelage - Couche4: joint de carrelage - Rez-de-chaussée - Bureau 2 TS1	Matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau (jaune)	MET / NNOG	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche4: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Rez-de-chaussée - Bureau 2 TS1	Matériau du type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériaux acide fibres de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (grisâtre) (marbre)	MET / ISO	1 / 1	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-02	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Couche4: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre - Rez-de-chaussée - Bureau 2 TS1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / DIN4	2 / 1	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document est strictement interdite sans autorisation écrite de la firme intégrale. Il comporte 22 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Morreu do Afonso, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

18/21



N° de rapport d'analyse : AR-ZI-EK-044682-01

Inventaire n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles analysées	Type	
047-01	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Rez de chaussée - WC	Matériau de type maillage de fibres et liant (bois) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ISO	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P048 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Rez de chaussée - Bureau 1 TS1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (marbre)	MET / NVOS	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Rez de chaussée - Bureau 2 TS1	Matériau de type maillage de fibres et liant (bois) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibres de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NVOS	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-02	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - Rez de chaussée - Bureau 2 TS1	Matériau souple fibres de type papier, carton (blanc)	MOUP / QUINA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les résultats qui ont été reçus au laboratoire. Les autres identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accreditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Morais de Almeida, 52  
 4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

19/21



Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb. échant. / Nb. grilles analysées	Type	
050-01	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche4: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Bureau 2 TSJ	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibres de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NNOG	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-02	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche3: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche4: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Bureau 2 TSJ	Matériau souple fibres de type papier, carton (marron)	MOLR / OM14	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
051-01	P052 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ...) - Rez de chaussée - Bureau 2 TSJ	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur fibres de type bois, copeaux (marron)	MET / NNOG	1 / 2	Calibration et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
**72 analyses au laboratoire dont 59 par la technique identifiée sous le terme MET et 13 par la technique identifiée sous le terme MOLR.**

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-collé (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Le matériau (bleu) ; matériau (vert) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

#### Autre(s) observation(s)

- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

La reproduction de ce document n'est autorisée que pour sa forme intégrale. Il comporte 23 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et les qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les visuels identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans le portail d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Menino do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Paraflo, PORTUGAL

20/21



Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MDLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MDLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-AC-SOP3291- version 0

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par coloration et/ou attaque acide. Détection et Identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (METAX) réalisée à partir de la norme NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

**Notes :**

1 : L'avis d'expertise de repérage est délivré par le laboratoire. Il est à noter que ce rapport est à jour et que ce n'est pas la version originale du rapport en langage portugais. Le présent rapport est le résultat d'une analyse par composition. Les composés détectés sont listés dans le présent rapport. Toutefois, conformément à son offre et au LAR 576-B, le laboratoire ne peut pas garantir la détection de toutes les fibres d'amiante. La mention sur le rapport des techniques d'analyse par MDLP indique que les résultats ont été obtenus selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (V0501) sous réserve d'un résultat positif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'échantillon dans les matériaux (en MDLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante ou dérivées" (en MDLP) signifie que le coulage peut contenir une fibre d'amiante ou la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observables. Pour être optiquement observables, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante ou dérivées" (en MET) signifie que la couche peut contenir une fibre d'amiante ou la limite de détection garantie de fibres d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L07593 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditation des laboratoires peut être consultée sur <http://www.eurofin.pt/ingles/credito/la-metodos-de-estudo-por-metodos-de-analise-de-amostra> qui le indique. - 8 : Le présent avis de repérage est délivré par le laboratoire. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des tests réglementaires sur les sites. Décret n° 2007-23 du 20 mars 2007, Décret n° 2015-250 du 27 mars 2015, Décret n° 2016-62 du 2 juin 2016, décret du 20 octobre 2016 (COP) n° 1145 du 20 octobre 2016 (code n° 112). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre de l'article 1 de l'article 6 de l'annexe 1 de la loi n° 2013-12 du 12 février 2013 relative à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés.



La reproduction de ce document est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai et qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les autres identifiés par le symbole "A" ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.  
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Maria do Alentejo, 52  
4580-713 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL.

21/21



10.

## **ANNEXES /ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION**

---



## COURTIER

**CNA**  
178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS  
Tél : 01 40 68 02 02  
Fax : 01 40 68 05 00  
Email : CONTACT@CNASSUR.COM  
Portefeuille : 0114921220

## Vos références :

**Contrat n° 3912280604**  
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE**  
**COMPTABILITE FOURNISSEURS**  
**PARC SAINT FIACRE**  
**53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

### Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OIM
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)\*
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

## Garanties au contrat 1-- Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b> <b>300.000 €</b> par sinistre et <b>500.000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000 €</b> par sinistre

## Garanties au contrat 2-- Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE  
Dont :  
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021  
Pour la Société:

# WI. CERT

## « CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **DA CUNHA MARTINS LIONEL** Sous le numéro : **C010-SE07-2019**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	<b>X</b>
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	<b>Du 13/07/19 Au 12/07/24</b>
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	<b>Du 13/07/19 Au 12/07/24</b>
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	<b>X</b>
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	<b>X</b>

**Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.**

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT  
Direction



**BUREAU VERITAS**  
Certification



**Certificat**  
Attribué à

**Monsieur Lionel DA CUNHA MARTINS**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

**DOMAINES TECHNIQUES**

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	22/03/2018	22/03/2023
Gas	Arrêté du 8 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/03/2018	09/03/2023
Pomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inondation par la plomberie des palmiers ou des combles après travaux en creusement de sol, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/03/2018	09/03/2023

Date : 18/07/2019

Numéro de certificat : 8096050

**Jean-Michel Audrain, Directeur Général**



\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessous

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-deja](http://www.bureauveritas.fr/certification-deja)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
80, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumot - 92046 Paris La Défense





# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5195

Version 001

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DA CUNHA MARTINS Lionel**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel  
Date d'effet : 26/02/2019 - Date d'expiration : 25/02/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 12/07/2019.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

**cofrac**  
ACCREDITATION  
APRÈS  
PUBLI  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

Parc d'Affaires, Espace **Performance** – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



## Pré-Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

### REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2502020163  
Rapport édité le : 04/03/2025

### DONNEUR D'ORDRE

MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA  
SOVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE - SMIRNOVA  
Larissa  
75572 BERCY

### OPERATEUR DE REPERAGE



SYLLA hamidou

Certification n° : C2023-SE11-074  
Décernée par : WE CERT

### PROPRIETAIRE

MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA  
SOVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE  
139 Rue de Bercy  
75012 Paris

### LIEU D'INTERVENTION

Place Abbé Pasty  
45400 Fleury-les-Aubrais  
Etagé RDC



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : SYLLA hamidou

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	04/03/2025	Établissement du rapport

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE	139 RUE DE BERCY 75572 BERCY
Propriétaire	MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE	139 Rue de Bercy 75012 Paris
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

### OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
SYLLA hamidou	WE CERT	C2023-SE11-074	15/01/2024	14/01/2031

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	14
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	23
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	31

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**

### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT



### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION





## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Place Abbé Pasty  
45400 Fleury-les-Aubrais

Numéro de mission : MA2502020163

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 24/02/2025

Numéro de lot : Etage RDC

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

04-les sondage dans les voile de l'escalier montre que ce sont des murs porteurs en parpaing avec de l'enduit patre d'épaisseur de 17cm.  
05-Toiture inaccessible pour prélèvement

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

#### Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée : Entrepot, Salle de réunion, Entrepot TSI, Bureau 1 TSI, Bureau 2 TSI, Cage d'escalier

Pièces : Façade NORD, Façade OUEST, Façade SUD, Façade OUEST 2

#### Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Façade NORD	Façade NORD	Façade
Façade OUEST	Façade OUEST	Façade
Façade SUD	Façade SUD	Façade
Rez de chaussée	Cage d'escalier	Mur donnant sur extérieur
	Entrepot	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de réunion	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrepot TSI	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Bureau 1 TSI	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Bureau 2 TSI	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de réunion	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
Façade OUEST 2	Façade OUEST 2	Façade
Rez de chaussée	Entrepot TSI	Sol

### Descriptif des travaux :

Repérage Amiante avant travaux pour des prélèvements complémentaires dans le cadre de votre mission initiale qui a eu lieu en

2021

01 - prélèvements dans les habillages en briques de la façade côté rue du bâtiment

02 - prélèvements dans l'enduit grésé des façades et pignon du bâtiment principal. A minima un prélèvement par face.

03 - Prélèvement au droit de la menuiserie extérieure attenant à la paillasse de l'escalier du RDC.

04- sondages dans les voiles de l'escalier au R+1 pour vérifier s'ils sont porteurs ou non (nature, épaisseur)

05- prélèvements dans le chéneau de la toiture façade côté rue du bâtiment principal

06 - Prélèvement au droit du mur dans l'enduit de débullage.

07 - Prélèvement au droit du mur dans l'enduit de débullage.

08- Prélèvement au droit du mur dans l'enduit de lissage.

09- Prélèvement au droit du mur de façade côté extérieur dans l'enduit grésé.

10- Prélèvement au sol dans le ragréage, colle.

11- Prélèvement au droit du mur au niveau des bandes calicots / enduit.

12- Prélèvement au droit du mur au niveau des bandes calicots / enduit.

### Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

### Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Toiture	Inaccessible, Prévoir une nacelle

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Toiture	Toutes	Inaccessible, Prévoir une nacelle
Toiture	-	Inaccessible, pas d'accès, prévoir nacelle

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

#### 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE















Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.







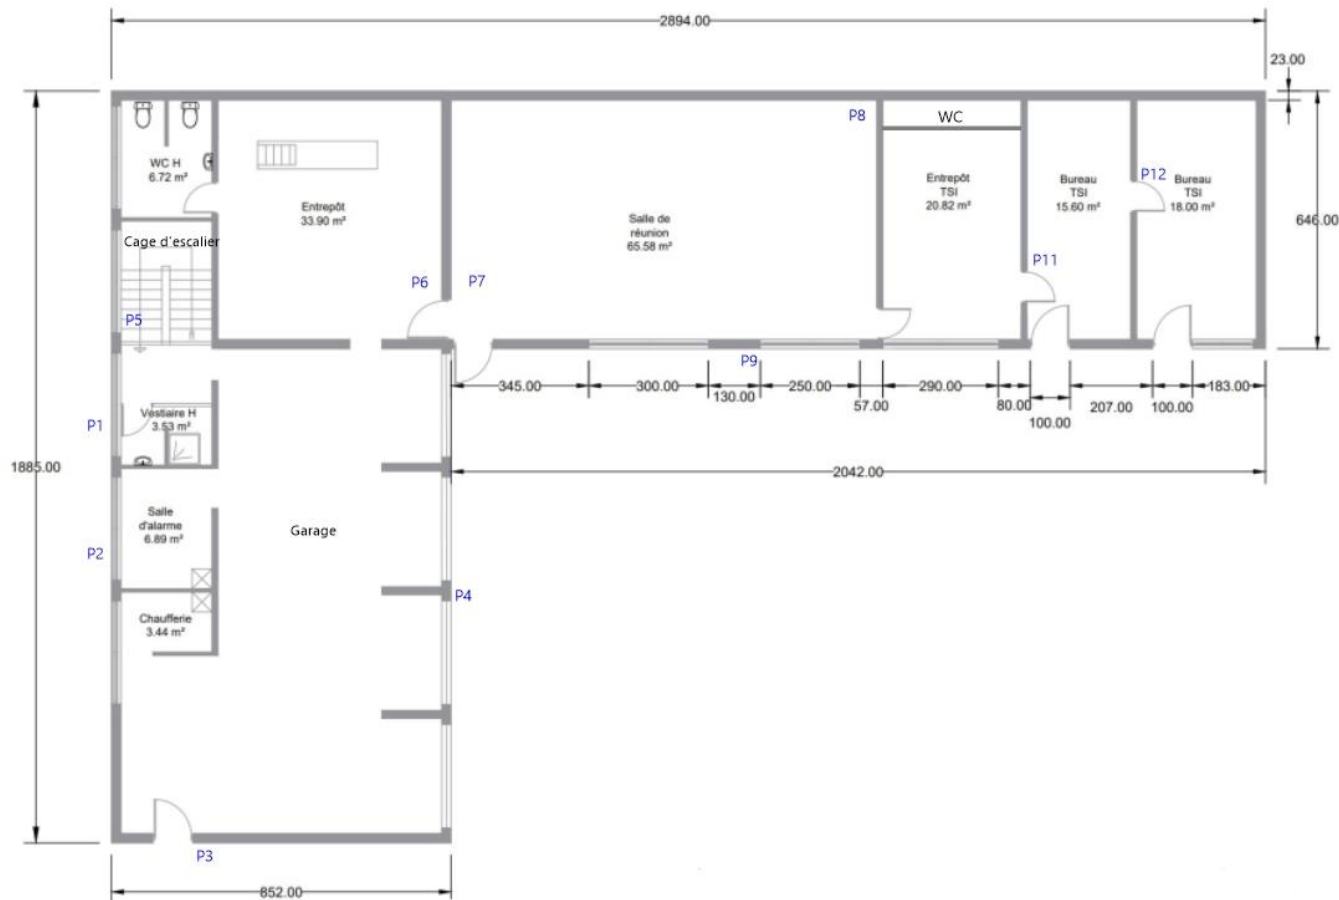







**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
Néant		-	-	-	

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2502020163
Opération	SYLLA hamidou
Site	Place Abbé Pasty 45400 Fleury-les-Aubrais
Date de réalisation	04/03/2025
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

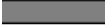


Rez-de-chaussée

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2502020163
Opération	SYLLA hamidou
Site	Place Abbé Pasty 45400 Fleury-les-Aubrais
Date de réalisation	04/03/2025
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

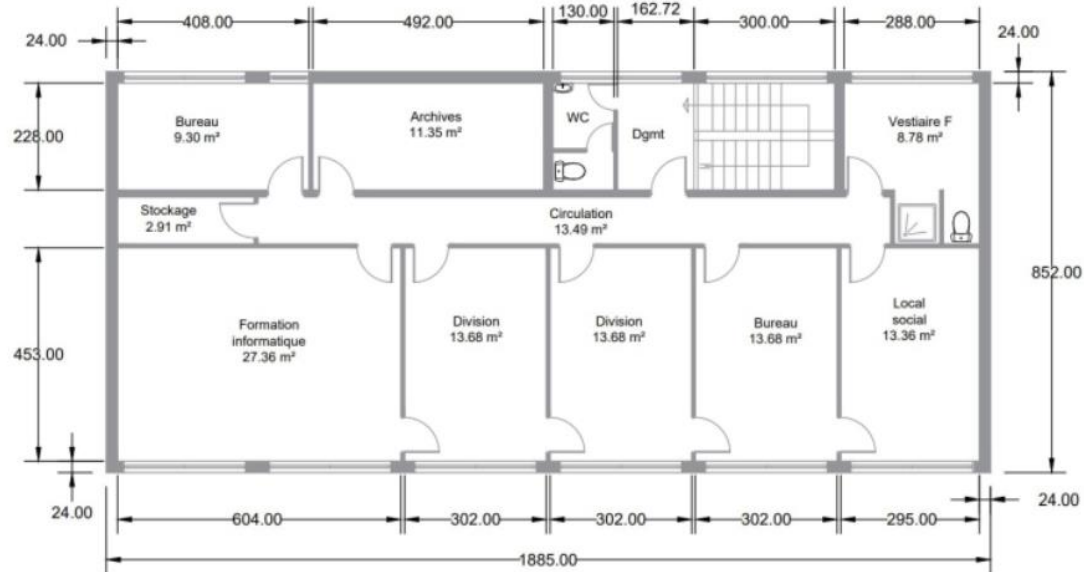

1er Etage

<b>adx</b>	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2502020163
Opération	SYLLA hamidou
Site	Place Abbé Pasty 45400 Fleury-les-Aubrais
Date de réalisation	04/03/2025
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

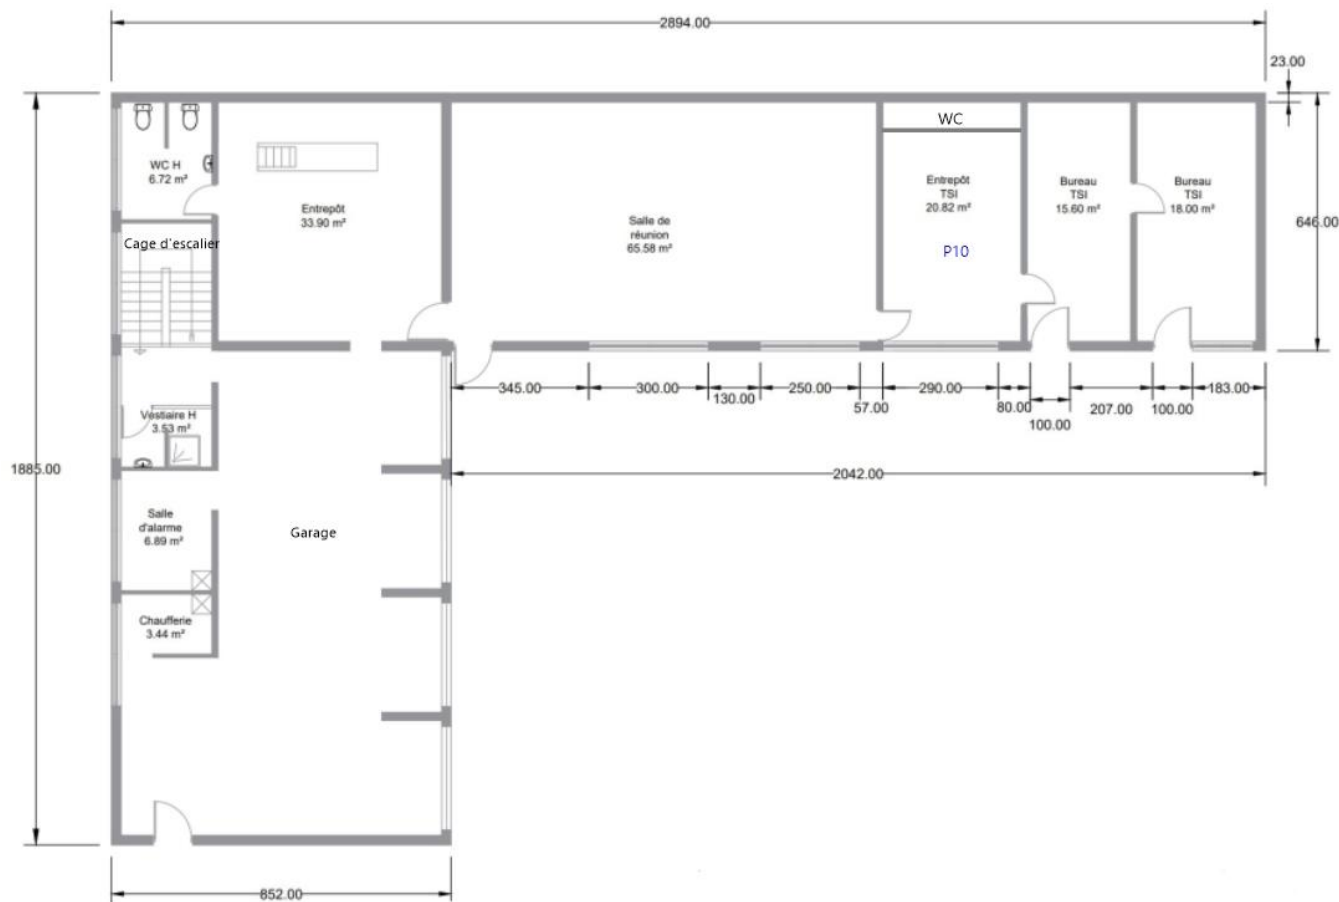

Rez-de-chaussée SOL

**Tableau des analyses effectuées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Joint de brique	- Matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (granulaire) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante



## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.


### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades




#### ZPSO001 : Joint de brique

##### Pièces : Façade NORD

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade NORD		1	Façade	Oui Façade : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502020163/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB006689-001 <u>Description:</u> Joint de brique <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	


**ZPSO002 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)**

**Pièces : Façade NORD, Façade OUEST, Façade SUD**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade NORD		1	Façade	Oui Façade NORD : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P002, réf. labo.: 25RB006689-002 MA2502020163/P003, réf. labo.: 25RB006689-003 MA2502020163/P004, réf. labo.: 25RB006689-004</p> <p><u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante</p>	
Façade OUEST		2	Façade	Oui Façade OUEST : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P002, réf. labo.: 25RB006689-002 MA2502020163/P003, réf. labo.: 25RB006689-003 MA2502020163/P004, réf. labo.: 25RB006689-004</p> <p><u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante</p>	
Façade SUD		3	Façade	Oui Façade SUD : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P002, réf. labo.: 25RB006689-002 MA2502020163/P003, réf. labo.: 25RB006689-003 MA2502020163/P004, réf. labo.: 25RB006689-004</p> <p><u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO006 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)**


**Pièces : Façade OUEST 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade OUEST 2		1	Façade	Oui Façade OUEST 2 : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502020163/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB006689-009 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (granulaire) (blanc) Absence d'amiante	

**3 - Parois verticales intérieures**



**ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**


**Niveau : Rez de chaussée**


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502020163/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB006689-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

**ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot**

**Niveau : Rez de chaussée**


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrepot		1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Entrepot : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P006, réf. labo.: 25RB006689-006 MA2502020163/P007, réf. labo.: 25RB006689-007 MA2502020163/P011, réf. labo.: 25RB006689-011 MA2502020163/P012, réf. labo.: 25RB006689-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	
Salle de réunion		2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Salle de réunion : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P006, réf. labo.: 25RB006689-006 MA2502020163/P007, réf. labo.: 25RB006689-007 MA2502020163/P011, réf. labo.: 25RB006689-011 MA2502020163/P012, réf. labo.: 25RB006689-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	

Entrepot TSI		3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006, P007, P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P006, réf. labo.: 25RB006689-006 MA2502020163/P007, réf. labo.: 25RB006689-007 MA2502020163/P011, réf. labo.: 25RB006689-011 MA2502020163/P012, réf. labo.: 25RB006689-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006, P007, P011, P012</p>	Idem photo : P006; P007; P008; P009
Bureau 1 TSI		4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Bureau 1 TSI : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P006, réf. labo.: 25RB006689-006 MA2502020163/P007, réf. labo.: 25RB006689-007 MA2502020163/P011, réf. labo.: 25RB006689-011 MA2502020163/P012, réf. labo.: 25RB006689-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	

Bureau 2 TSI		5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 TSI : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2502020163/P006, réf. labo.: 25RB006689-006 MA2502020163/P007, réf. labo.: 25RB006689-007 MA2502020163/P011, réf. labo.: 25RB006689-011 MA2502020163/P012, réf. labo.: 25RB006689-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (marron) Absence d'amiante</p>	
--------------	--	---	---	--	--	---	---

**ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot**

**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de réunion		1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Salle de réunion : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2502020163/P008</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 25RB006689-008</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante</p>	


**4 - Plafonds et faux plafonds**  
**Sans objet**



## 5 - Planchers et planchers techniques

### ZPSO007 : Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage

#### Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrepot TSI		1	Sol	Oui Rez de chaussée - Entrepot TSI : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2502020163/P010 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB006689-010 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

**Sans objet**

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

**Sans objet**

## 8 - Équipements divers et accessoires

**Sans objet**

## 9 - Fondations et soubassements

**Sans objet**

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

**Sans objet**

## 11 - Composants Hors norme

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

Dossier Page 21 / 37

**OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019**

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 7. RAPPORTS D'ANALYSES



### Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1229

**ADX GROUPE**  
**hamidou YLLA**  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



**N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01**

**Date d'émission de rapport : 03/03/2025 9:03**

Référence dossier Client: 67bc823268f8fDossier: MA2502020163

Reçu par MyEasyLab le : 27/02/2025 16:25

Référence dossier N° : 25UV015562

Reçu par le laboratoire le : 27/02/2025

Référence laboratoire N° : 25RB006689

Date d'analyse : 28/02/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Joint de brique - Facade	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Facade NORD	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Facade OUEST	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Facade SUD	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucurest, România

1/9  
P-RS-FRM8220



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Cage d'escalier	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussée - Entrepot	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-02	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussée - Entrepot	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucharest, România

2/9  
P-RS-FRM8220



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle de reunion	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle de reunion	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-03	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle de reunion	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucharest, Romania

3/9  
P-RS-FRM8220



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-04	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle de reunion	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

4/9  
P-RS-FRM8220





## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle de reunion	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle de reunion	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-03	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Salle de reunion	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

5/9  
P-RS-FRM8220





## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-04	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussée - Salle de réunion	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Facade OUEST 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (granulaire) (blanc)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P009 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Facade OUEST 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (granulaire) (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage - Rez de chaussée - Entrepot TS1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucharest, Romania

6/9  
P-RS-FRM8220



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Bureau 1 TS1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Bureau 1 TS1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucurest, România

7/9  
P-RS-FRM8220



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Bureau 2 TSI	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Bureau 2 TSI	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-03	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussee - Bureau 2 TSI	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

8/9  
P-RS-FRM8220

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-015880-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-04	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot - Rez de chaussée - Bureau 2 TSI	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
**24 analyses au laboratoire dont 15 par la technique identifiée sous le terme MET et 9 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

### Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP** : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

### Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/> - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Raluca Floricea  
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucharest, Romania

9/9  
P-RS-FRM8220

## 8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur  
**CBT CNA**  
**178 BOULEVARD PEREIRE**  
**75017 PARIS**  
**Portefeuille : 0114921220**  
 **01 40 68 02 02**  
 **01 40 68 05 00**

**SAS ADX GROUPE**  
**Comptabilité Fournisseurs**  
**Parc Saint Fiacre**  
**53200 CHATEAU GONTIER**

**Votre contrat**  
**RESPONSABILITE CIVILE**  
**ENTREPRISE**

**Vos références**  
Contrat  
**3912280604**  
**3912431104**  
Référence client

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE**  
**Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



**Repérage de polluants:****AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

**PLOMB:**

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

**AUTRES:**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

**Contrôle du bâti:**

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

**Mesurage:**

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

**Sécurité:**

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

**Formation:**

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

**Autres:**

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



#### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

#### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>  <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre  <b>1.200.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b>  <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b>  <b>300.000 €</b> par sinistre et <b>500.000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000 €</b> par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.





La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

# WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 03»  
 REV 00

Décerné à : **Hamidou SYLLA**

Sous le numéro : **C2023-SE11-074**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ( <b>MENTION</b> )	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ( <b>MENTION</b> )	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	Du 15/01/2024 Au 14/01/2031
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	<b>X</b>

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

\* Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré à Thionville, le 01/07/2024  
 Par WE-CERT  
 Président

**WE-CERT**  
  
 13 rue Saintignon  
 57100 THIONVILLE  
 Tél : 03 72 52 02 45  
 SIRET 888 519 955 00021 - APE 7120B