

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2503048339
Rapport édité le : 23/04/2025

DONNEUR D'ORDRE

CMA DE LA DORDOGNE - DESTANDAU Pascal
33000 Bordeaux

OPERATEUR DE REPERAGE



RICO benjamin
07 87 45 04 46
Certification n° : CPDI6865
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CMA DE LA DORDOGNE
295 Boulevard des Saveurs
24660 Coulounieix-Chamiers

LIEU D'INTERVENTION

Avenue Henry Deluc (Bâtiment D)
24750 Boulazac Isle Manoire

Lot numéro Bâtiment D,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : RICO benjamin



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	23/04/2025	Établissement du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CMA DE LA DORDOGNE - DESTANDAU Pascal	46 Rue Général de Larminat 33000 Bordeaux
Propriétaire	CMA DE LA DORDOGNE	295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers
Accompagnateur	M. LEYGUES David	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
RICO benjamin	I.Cert	CPDI6865	01/06/2023	31/05/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	44838798500089	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	8
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	15
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	17
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	74
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	100

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Avenue Henry Deluc (Bâtiment D)
24750 Boulazac Isle Manoire

Numéro de mission : MA2503048339

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 09/04/2025

Numéro de lot : , Lot numéro Bâtiment D

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée : Dégagement 1, Placard 1, Sanitaire femme, WC femme 1, Sanitaire homme, WC homme 1, WC homme 2, Vestiaires 1, Salle de cuisson 1, Réserve, Bureau professeur, Salle de cuisson 2, Débarras, Dégagement 2, WC PMR, Placard 2, Vestiaires 2

Extérieur : Toiture 1, Toiture 2, Toiture 3, Toiture 4

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée	Dégagement 1	Plafond
	Sanitaire femme	Plafond
	WC femme 1	Plafond
	WC femme 2	Plafond
	Sanitaire homme	Plafond
	WC homme 1	Plafond
	WC homme 2	Plafond
	Vestiaires 1	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
	WC PMR	Plafond
	Placard 2	Plafond
	Vestiaires 2	Plafond
	Dégagement 1	Mur de refend
	Placard 1	Mur de refend
	Sanitaire femme	Mur de refend
	WC femme 1	Mur de refend
	WC femme 2	Mur de refend
	Sanitaire homme	Mur de refend
	WC homme 1	Mur de refend
	WC homme 2	Mur de refend
	Vestiaires 1	Mur de refend
	Dégagement 2	Mur de refend
	WC PMR	Mur de refend
	Placard 2	Mur de refend
	Vestiaires 2	Mur de refend
	Dégagement 1	Cloison
	Placard 1	Cloison
	Sanitaire femme	Cloison
	WC femme 1	Cloison
	WC femme 2	Cloison
	Sanitaire homme	Cloison
	WC homme 1	Cloison
	WC homme 2	Cloison
	Vestiaires 1	Cloison
	Dégagement 2	Cloison
	WC PMR	Cloison
	Placard 2	Cloison
	Vestiaires 2	Cloison
	Dégagement 1	Plinthes 30x30 beige
	Sanitaire femme	Plinthes 30x30 beige
	WC femme 1	Plinthes 30x30 beige
	WC femme 2	Plinthes 30x30 beige
	Vestiaires 1	Plinthes 30x30 beige
	Débarras	Plinthes 30x30 beige
	Dégagement 2	Plinthes 30x30 beige
	WC PMR	Plinthes 30x30 beige
	Placard 2	Plinthes 30x30 beige

Niveau	Pièce	Zone
	Vestiaires 2	Plinthes 30x30 beige
	Dégagement 1	Sol
	Placard 1	Sol
	Sanitaire femme	Sol
	WC femme 1	Sol
	WC femme 2	Sol
	Vestiaires 1	Sol
	Salle de cuisson 1	Sol
	Réserve	Sol
	Bureau professeur	Sol
	Salle de cuisson 2	Sol
	Débarras	Sol
	Dégagement 2	Sol
	WC PMR	Sol
	Placard 2	Sol
	Vestiaires 2	Sol
	Vestiaires 1	Poteaux
	Vestiaires 2	Poteaux
	Sanitaire homme	Plinthes beiges
	WC homme 1	Plinthes beiges
	WC homme 2	Plinthes beiges
	Sanitaire homme	Sol
	WC homme 1	Sol
	WC homme 2	Sol
	Dégagement 1	Plafond
	Placard 1	Plafond
	Sanitaire femme	Plafond
	WC femme 1	Plafond
	WC femme 2	Plafond
	Sanitaire homme	Plafond
	WC homme 1	Plafond
	WC homme 2	Plafond
	Vestiaires 1	Plafond
	Salle de cuisson 1	Plafond
	Réserve	Plafond
	Bureau professeur	Plafond
	Salle de cuisson 2	Plafond
	Débarras	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
	WC PMR	Plafond
	Placard 2	Plafond
	Vestiaires 2	Plafond
	Salle de cuisson 1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Réserve	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Bureau professeur	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de cuisson 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de cuisson 1	Mur de refend
	Réserve	Mur de refend
	Bureau professeur	Mur de refend
	Salle de cuisson 2	Mur de refend
	Débarras	Mur de refend
	Salle de cuisson 1	Cloison
	Réserve	Cloison
	Bureau professeur	Cloison
	Salle de cuisson 2	Cloison
	Débarras	Cloison
	Sanitaire femme	Faïence beige
	Salle de cuisson 1	Faïence beige
	Salle de cuisson 2	Faïence beige
	Salle de cuisson 1	Plinthes beige
	Réserve	Plinthes beige
	Bureau professeur	Plinthes beige
	Salle de cuisson 2	Plinthes beige
	Débarras	Plinthes beige

Niveau	Pièce	Zone
Extérieur	Sanitaire homme	Faïence blanche
	WC homme 1	Faïence blanche
	WC homme 2	Faïence blanche
	Bureau professeur	Plafond
	Toiture 3	Etanchéité
	Toiture 3	Etanchéité
	Toiture 3	Etanchéité
	Toiture 4	Etanchéité
	Toiture 4	Etanchéité
	Toiture 4	Etanchéité
	Toiture 1	Bardeau bitumineux
	Toiture 2	Bardeau bitumineux
	Toiture 3	Bardeau bitumineux
	Toiture 4	Bardeau bitumineux
	Toiture 3	Relevé d'étanchéité
	Toiture 4	Relevé d'étanchéité
	Toiture 1	Etanchéité
	Toiture 1	Etanchéité
	Toiture 2	Etanchéité
	Toiture 2	Etanchéité
	Toiture 1	Relevé d'étanchéité
	Toiture 2	Relevé d'étanchéité

Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée pour réaliser un repérage Amiante Avant-travaux dans le cadre de travaux de réhabilitation du bâtiment précité en tête du rapport. Conformément à la demande du donneur d'ordre les investigations concernent :

- L'ensemble des revêtements de sols jusqu'aux supports de l'espace boulangerie/pâtisserie
- L'ensemble des revêtements muraux (faïences comprises) jusqu'aux supports de l'espace boulangerie/pâtisserie
- L'ensemble des plafonds jusqu'aux supports de l'espace boulangerie/pâtisserie
- La réfection de l'ensemble de la toiture du bâtiment

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Rez de chaussée - WC femme 2	Local fermé à clé - repérage à compléter lorsque le local sera accessible

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée - WC femme 2	Toutes	Local fermé à clé - repérage à compléter lorsque le local sera accessible

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE















Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

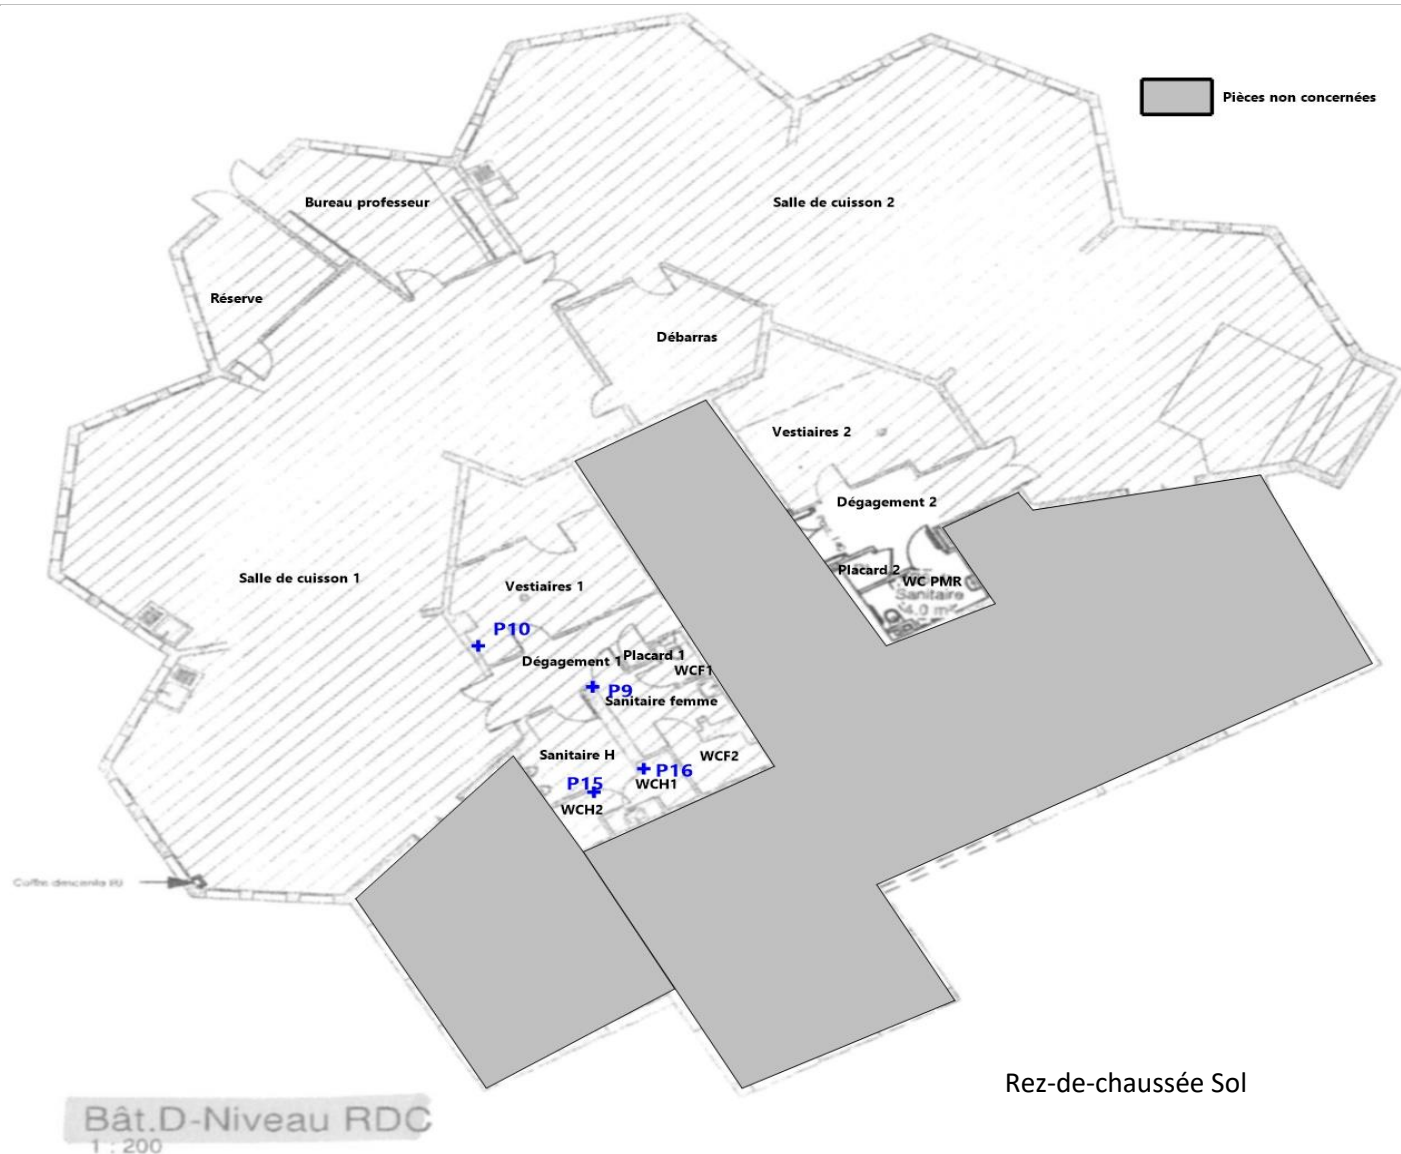
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.















Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

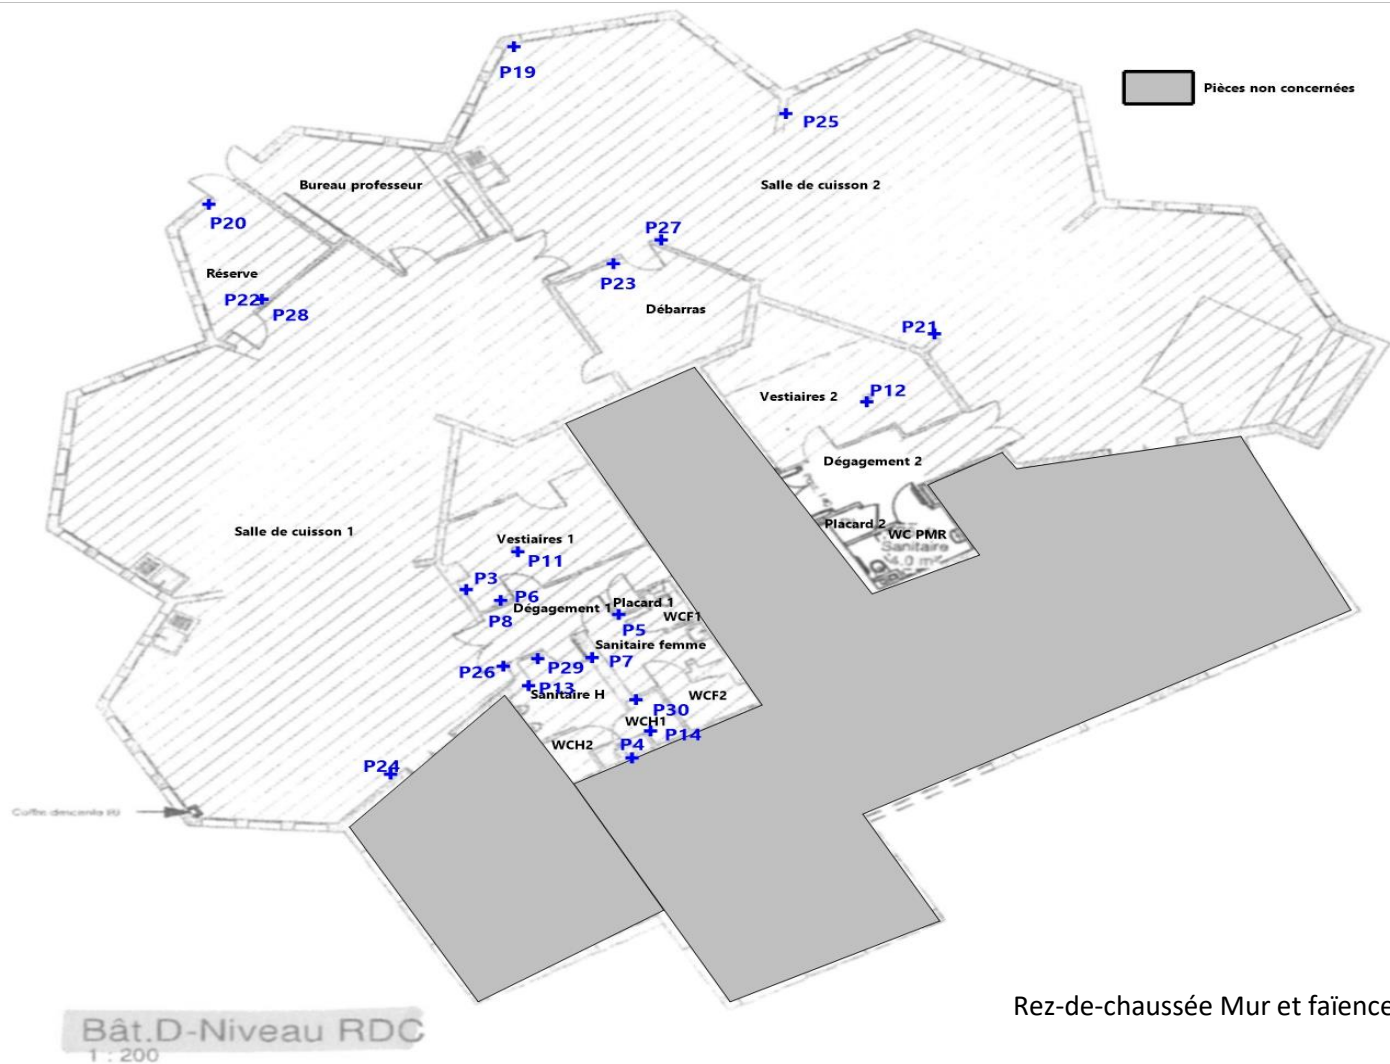
Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités















ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
Néant		-	-	-	


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2503048339
Opération	RICO benjamin
Site	Avenue Henry Deluc (Bâtiment D) 24750 Boulazac Isle Manoire
Date de réalisation	23/04/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité









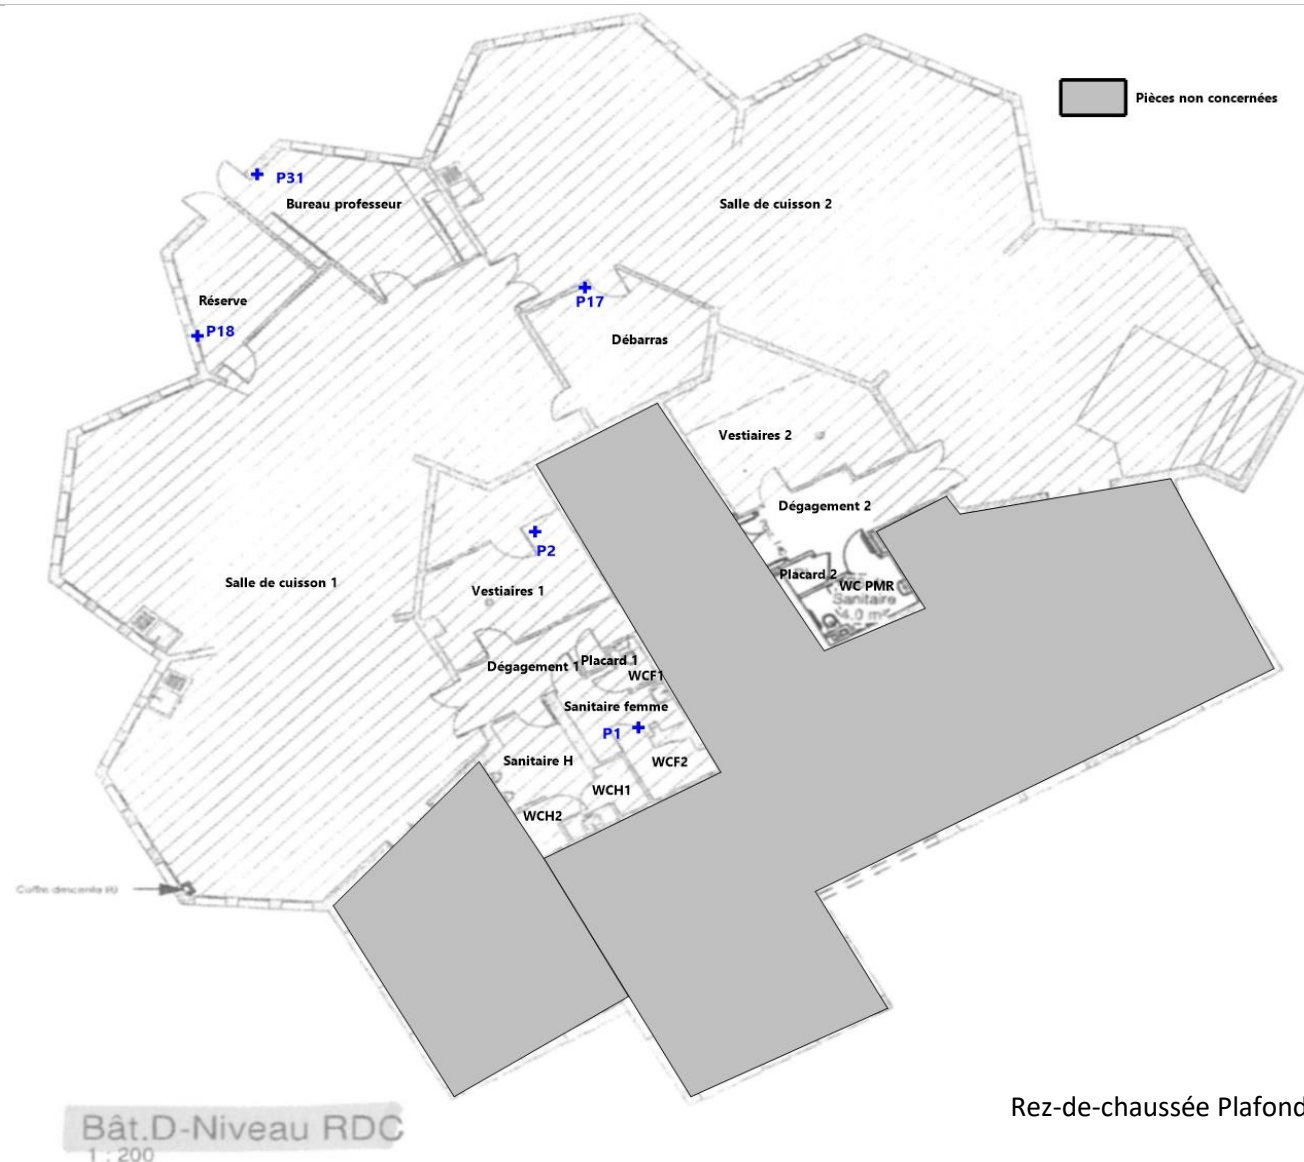







	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2503048339
Opération	RICO benjamin
Site	Avenue Henry Deluc (Bâtiment D) 24750 Boulazac Isle Manoire
Date de réalisation	23/04/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2503048339
Opération	RICO benjamin
Site	Avenue Henry Deluc (Bâtiment D) 24750 Boulazac Isle Manoire
Date de réalisation	23/04/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



Rez-de-chaussée Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2503048339
Opération	RICO benjamin
Site	Avenue Henry Deluc (Bâtiment D) 24750 Boulazac Isle Manoire
Date de réalisation	23/04/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



Extérieur

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (vert) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (vert) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou	- Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante

	talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non		
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles »)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles »)	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	- Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	- Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (collant) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur	- Phase 1 Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur	- Phase 1 Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	- Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		


6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES



Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.



1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

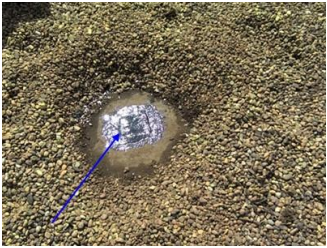
ZPSO017 : Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur

Niveau : Extérieur

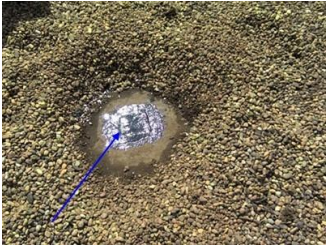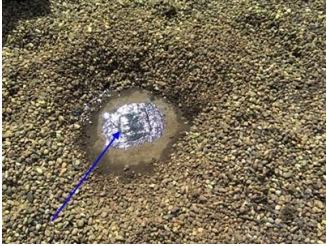Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 3	Discontinue	1	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 3 : Etanchéité	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P032, réf. labo.: 25EK020383-001 MA2503048339/P033, réf. labo.: 25EK020383-002 MA2503048339/P034, réf. labo.: 25EK020383-003 MA2503048339/P035, réf. labo.: 25EK020383-004 MA2503048339/P036, réf. labo.: 25EK020383-005 MA2503048339/P037, réf. labo.: 25EK020383-006 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	



Discontinue	2	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 3 : Etanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P032, réf. labo.: 25EK020383-001 MA2503048339/P033, réf. labo.: 25EK020383-002 MA2503048339/P034, réf. labo.: 25EK020383-003 MA2503048339/P035, réf. labo.: 25EK020383-004 MA2503048339/P036, réf. labo.: 25EK020383-005 MA2503048339/P037, réf. labo.: 25EK020383-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P033</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
Discontinue	3	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 3 : Etanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P032, réf. labo.: 25EK020383-001 MA2503048339/P033, réf. labo.: 25EK020383-002 MA2503048339/P034, réf. labo.: 25EK020383-003 MA2503048339/P035, réf. labo.: 25EK020383-004 MA2503048339/P036, réf. labo.: 25EK020383-005 MA2503048339/P037, réf. labo.: 25EK020383-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P034</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

Toiture 4	Discontinue	4	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 4 : Etanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P032, réf. labo.: 25EK020383-001 MA2503048339/P033, réf. labo.: 25EK020383-002 MA2503048339/P034, réf. labo.: 25EK020383-003 MA2503048339/P035, réf. labo.: 25EK020383-004 MA2503048339/P036, réf. labo.: 25EK020383-005 MA2503048339/P037, réf. labo.: 25EK020383-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P035</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante</p>	
	Discontinue	5	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 4 : Etanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P032, réf. labo.: 25EK020383-001 MA2503048339/P033, réf. labo.: 25EK020383-002 MA2503048339/P034, réf. labo.: 25EK020383-003 MA2503048339/P035, réf. labo.: 25EK020383-004 MA2503048339/P036, réf. labo.: 25EK020383-005 MA2503048339/P037, réf. labo.: 25EK020383-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P036</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante</p>	

Discontinue				<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P032, réf. labo.: 25EK020383-001 MA2503048339/P033, réf. labo.: 25EK020383-002 MA2503048339/P034, réf. labo.: 25EK020383-003 MA2503048339/P035, réf. labo.: 25EK020383-004 MA2503048339/P036, réf. labo.: 25EK020383-005 MA2503048339/P037, réf. labo.: 25EK020383-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche3: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P037</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron) Absence d'amiante</p>	
	6	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 4 : Etanchéité			



ZPSO018 : Bardeaux bitumineux (« shingles »)

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Bardeau bitumineux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P038, réf. labo.: 25EK020383-007 MA2503048339/P039, réf. labo.: 25EK020383-008 <u>Description:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux <u>Partie à sonder:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Toiture 2	Discontinue	2	Bardeau bitumineux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P038, réf. labo.: 25EK020383-007 MA2503048339/P039, réf. labo.: 25EK020383-008 <u>Description:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux <u>Partie à sonder:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038, P039	Idem photo : P038; P039
Toiture 3	Discontinue	3	Bardeau bitumineux	Oui Extérieur - Toiture 3 : Bardeau bitumineux	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P038, réf. labo.: 25EK020383-007 MA2503048339/P039, réf. labo.: 25EK020383-008 <u>Description:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux <u>Partie à sonder:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 4	Discontinue	4	Bardeau bitumineux	Oui Extérieur - Toiture 4 : Bardeau bitumineux	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P038, réf. labo.: 25EK020383-007 MA2503048339/P039, réf. labo.: 25EK020383-008 <u>Description:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux <u>Partie à sonder:</u> Bardeaux bitumineux (« shingles ») <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	



ZPSO019 : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés



Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 3	Discontinue	1	Relevé d'étanchéité	Oui Extérieur - Toiture 3 : Relevé d'étanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P040, réf. labo.: 25EK020383-009 MA2503048339/P041, réf. labo.: 25EK020383-010</p> <p><u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P040</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante</p>	
Toiture 4	Discontinue	2	Relevé d'étanchéité	Oui Extérieur - Toiture 4 : Relevé d'étanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P040, réf. labo.: 25EK020383-009 MA2503048339/P041, réf. labo.: 25EK020383-010</p> <p><u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P041</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (bitumineux) (collant) (noir) Absence d'amiante</p>	

ZPSO020 : Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 1 : Etanchéité	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P042, réf. labo.: 25EK020383-011 MA2503048339/P043, réf. labo.: 25EK020383-012 MA2503048339/P045, réf. labo.: 25EK020383-014 MA2503048339/P046, réf. labo.: 25EK020383-015 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 1 : Etanchéité	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P042, réf. labo.: 25EK020383-011 MA2503048339/P043, réf. labo.: 25EK020383-012 MA2503048339/P045, réf. labo.: 25EK020383-014 MA2503048339/P046, réf. labo.: 25EK020383-015 <u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

Toiture 2	Discontinue	3	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 2 : Etanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P042, réf. labo.: 25EK020383-011 MA2503048339/P043, réf. labo.: 25EK020383-012 MA2503048339/P045, réf. labo.: 25EK020383-014 MA2503048339/P046, réf. labo.: 25EK020383-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P045</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (noir) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante</p>	
	Discontinue	4	Etanchéité	Oui Extérieur - Toiture 2 : Etanchéité	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P042, réf. labo.: 25EK020383-011 MA2503048339/P043, réf. labo.: 25EK020383-012 MA2503048339/P045, réf. labo.: 25EK020383-014 MA2503048339/P046, réf. labo.: 25EK020383-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Partie plane : pare vapeur</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P046</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante</p>	

ZPSO021 : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Toiture 1	Discontinue	1	Relevé d'étanchéité	Oui Extérieur - Toiture 1 : Relevé d'étanchéité	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P044, réf. labo.: 25EK020383-013 MA2503048339/P047, réf. labo.: 25EK020383-016 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	
Toiture 2	Discontinue	2	Relevé d'étanchéité	Oui Extérieur - Toiture 2 : Relevé d'étanchéité	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P044, réf. labo.: 25EK020383-013 MA2503048339/P047, réf. labo.: 25EK020383-016 <u>Description:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Parties planes ou relevés : complexes asphaltés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet


3 - Parois verticales intérieures


ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	------------------------------------------------	-------------	---------	-------

Dégagement 1	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Placard 1	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Sanitaire femme	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003

WC femme 1	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
WC femme 2	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Sanitaire homme	Discontinue	6	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Sanitaire homme : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (vert) : Absence d'amiante</p>	

WC homme 1	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
WC homme 2	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Vestiaires 1	Discontinue	9	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Vestiaires 1 : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

Dégagement 2	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
WC PMR	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
Placard 2	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003

Vestiaires 2	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P003, réf. labo.: 25EK018098-003 MA2503048339/P004, réf. labo.: 25EK018098-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003, P004</p>	Idem photo : P004; P003
--------------	-------------	----	---------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 1	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006
Placard 1	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006

Sanitaire femme	Discontinue	3	Cloison	Oui Rez de chaussée - Sanitaire femme : Cloison	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante</p>	
WC femme 1	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

WC femme 2	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Sanitaire homme	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

WC homme 1	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
WC homme 2	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006


Vestiaires 1	Discontinue	9	Cloison	Oui Rez de chaussée - Vestiaires 1 : Cloison	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (vert) : Absence d'amiante</p>	
Dégagement 2	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

WC PMR	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Placard 2	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006

Vestiaires 2	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P005, réf. labo.: 25EK018098-005 MA2503048339/P006, réf. labo.: 25EK018098-006</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
--------------	-------------	----	---------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO004 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée


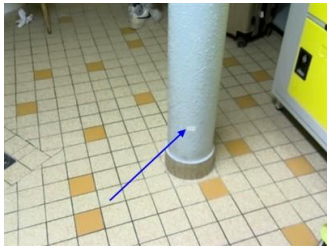
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 1	Discontinue	1	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Sanitaire femme	Discontinue	2	Plinthes 30x30 beige	Oui Rez de chaussée - Sanitaire femme : Plinthes 30x30 beige	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante	
WC femme 1	Discontinue	3	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
WC femme 2	Discontinue	4	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008

Vestiaires 1	Discontinue	5	Plinthes 30x30 beige	Oui Rez de chaussée - Vestiaires 1 : Plinthes 30x30 beige	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Débarras	Discontinue	6	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P007; P008
Dégagement 2	Discontinue	7	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P007; P008
WC PMR	Discontinue	8	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P007; P008

Placard 2	Discontinue	9	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008
Vestiaires 2	Discontinue	10	Plinthes 30x30 beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P007, réf. labo.: 25EK018098-007 MA2503048339/P008, réf. labo.: 25EK018098-008 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P007; P008



ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Vestiaires 1	Discontinue	1	Poteaux	Oui Rez de chaussée - Vestiaires 1 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P011, réf. labo.: 25EK018098-011 MA2503048339/P012, réf. labo.: 25EK018098-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	
Vestiaires 2	Discontinue	2	Poteaux	Oui Rez de chaussée - Vestiaires 2 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P011, réf. labo.: 25EK018098-011 MA2503048339/P012, réf. labo.: 25EK018098-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO007 : Colle de carrelage


Niveau : Rez de chaussée


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire homme	Discontinue	1	Plinthes beiges	Oui Rez de chaussée - Sanitaire homme : Plinthes beiges	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P013, réf. labo.: 25EK018098-013 MA2503048339/P014, réf. labo.: 25EK018098-014 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) Absence d'amiante	
WC homme 1	Discontinue	2	Plinthes beiges	Oui Rez de chaussée - WC homme 1 : Plinthes beiges	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P013, réf. labo.: 25EK018098-013 MA2503048339/P014, réf. labo.: 25EK018098-014 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
WC homme 2	Discontinue	3	Plinthes beiges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P013, réf. labo.: 25EK018098-013 MA2503048339/P014, réf. labo.: 25EK018098-014 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P014	Idem photo : P013; P014

ZPSO010 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de cuisson 1	Discontinue	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P019, réf. labo.: 25EK018098-019 MA2503048339/P020, réf. labo.: 25EK018098-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019, P020</p>	Idem photo : P020; P019


Réserve	Discontinue	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Réserve : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P019, réf. labo.: 25EK018098-019 MA2503048339/P020, réf. labo.: 25EK018098-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	
Bureau professeur	Discontinue	3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P020	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P019, réf. labo.: 25EK018098-019 MA2503048339/P020, réf. labo.: 25EK018098-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019, P020</p>	Idem photo : P020; P019

Salle de cuisson 2	Discontinue	4	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Salle de cuisson 2 : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P019, réf. labo.: 25EK018098-019 MA2503048339/P020, réf. labo.: 25EK018098-020</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante</p>	
--------------------	-------------	---	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ZPSO011 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché


Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de cuisson 1	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P021, réf. labo.: 25EK018098-021 MA2503048339/P022, réf. labo.: 25EK018098-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P022	Idem photo : P022; P021
Réserve	Discontinue	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Réserve : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P021, réf. labo.: 25EK018098-021 MA2503048339/P022, réf. labo.: 25EK018098-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	


Bureau professeur	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P021, réf. labo.: 25EK018098-021 MA2503048339/P022, réf. labo.: 25EK018098-022</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022</p>	Idem photo : P022; P021
Salle de cuisson 2	Discontinue	4	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Salle de cuisson 2 : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P021, réf. labo.: 25EK018098-021 MA2503048339/P022, réf. labo.: 25EK018098-022</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	
Débarras	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P022	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P021, réf. labo.: 25EK018098-021 MA2503048339/P022, réf. labo.: 25EK018098-022</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021, P022</p>	Idem photo : P022; P021

ZPSO012 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : Rez de chaussée



Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de cuisson 1	Discontinue	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - Salle de cuisson 1 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P023, réf. labo.: 25EK018098-023 MA2503048339/P024, réf. labo.: 25EK018098-024 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Réserve	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P023, réf. labo.: 25EK018098-023 MA2503048339/P024, réf. labo.: 25EK018098-024 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024	Idem photo : P024; P023

Bureau professeur	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P023, réf. labo.: 25EK018098-023 MA2503048339/P024, réf. labo.: 25EK018098-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023, P024</p>	Idem photo : P024; P023
Salle de cuisson 2	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P023, réf. labo.: 25EK018098-023 MA2503048339/P024, réf. labo.: 25EK018098-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023, P024</p>	Idem photo : P024; P023

Débarras	Discontinue	5	Cloison	Oui Rez de chaussée - Débarras : Cloison	<p>Identifiant: ZPSO012</p> <p>Echantillon: MA2503048339/P023, réf. labo.: 25EK018098-023 MA2503048339/P024, réf. labo.: 25EK018098-024</p> <p>Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p>Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p>Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p> <p>Justificatif: Après analyse en laboratoire</p>	<p>Analyse: P023</p> <p>Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante</p>	
----------	-------------	---	---------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



ZPSO013 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire femme	Discontinue	1	Faïence beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P025, réf. labo.: 25EK018098-025 MA2503048339/P026, réf. labo.: 25EK018098-026 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P026	Idem photo : P026; P025
Salle de cuisson 1	Discontinue	2	Faïence beige	Oui Rez de chaussée - Salle de cuisson 1 : Faïence beige	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P025, réf. labo.: 25EK018098-025 MA2503048339/P026, réf. labo.: 25EK018098-026 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	
Salle de cuisson 2	Discontinue	3	Faïence beige	Oui Rez de chaussée - Salle de cuisson 2 : Faïence beige	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P025, réf. labo.: 25EK018098-025 MA2503048339/P026, réf. labo.: 25EK018098-026 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO014 : Colle de carrelage



Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de cuisson 1	Discontinue	1	Plinthes beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P027, réf. labo.: 25EK018098-027 MA2503048339/P028, réf. labo.: 25EK018098-028 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P028	Idem photo : P028; P027
Réserve	Discontinue	2	Plinthes beige	Oui Rez de chaussée - Réserve : Plinthes beige	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P027, réf. labo.: 25EK018098-027 MA2503048339/P028, réf. labo.: 25EK018098-028 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	
Bureau professeur	Discontinue	3	Plinthes beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P027, réf. labo.: 25EK018098-027 MA2503048339/P028, réf. labo.: 25EK018098-028 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P028	Idem photo : P028; P027
Salle de cuisson 2	Discontinue	4	Plinthes beige	Oui Rez de chaussée - Salle de cuisson 1 : Plinthes beige	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P027, réf. labo.: 25EK018098-027 MA2503048339/P028, réf. labo.: 25EK018098-028 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

Débarras	Discontinue	5	Plinthes beige	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P027, réf. labo.: 25EK018098-027 MA2503048339/P028, réf. labo.: 25EK018098-028 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P028	Idem photo : P028; P027
----------	-------------	---	----------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

ZPSO015 : Colle de faïence

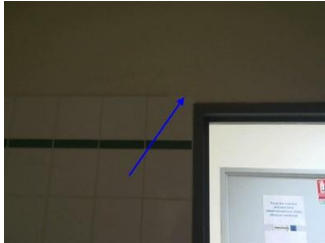
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire homme	Discontinue	1	Faïence blanche	Oui Rez de chaussée - Sanitaire homme : Faïence blanche	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P029, réf. labo.: 25EK018098-029 MA2503048339/P030, réf. labo.: 25EK018098-030 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
WC homme 1	Discontinue	2	Faïence blanche	Oui Rez de chaussée - WC homme 1 : Faïence blanche	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P029, réf. labo.: 25EK018098-029 MA2503048339/P030, réf. labo.: 25EK018098-030 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) Absence d'amiante	
WC homme 2	Discontinue	3	Faïence blanche	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029, P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P029, réf. labo.: 25EK018098-029 MA2503048339/P030, réf. labo.: 25EK018098-030 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029, P030	Idem photo : P029; P030

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO001 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 1	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Sanitaire femme	Discontinue	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Sanitaire femme : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) Absence d'amiante	
WC femme 1	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
WC femme 2	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Sanitaire homme	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
WC homme 1	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
WC homme 2	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Vestiaires 1	Discontinue	8	Plafond	Oui Rez de chaussée - Vestiaires 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
Dégagement 2	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

WC PMR	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Placard 2	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Vestiaires 2	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P001, réf. labo.: 25EK018098-001 MA2503048339/P002, réf. labo.: 25EK018098-002 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

ZPSO009 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 1	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P018; P017
Placard 1	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017, P018	Idem photo : P018; P017


Sanitaire femme	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017
WC femme 1	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017

WC femme 2	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017
Sanitaire homme	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017

WC homme 1	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017
WC homme 2	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017

Vestiaires 1	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017
Salle de cuisson 1	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017

Réserve	Discontinue	11	Plafond	Oui Rez de chaussée - Réserve : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; Absence d'amiante</p>	
Bureau professeur	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017


Salle de cuisson 2	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017
Débarras	Discontinue	14	Plafond	Oui Rez de chaussée - Débarras : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante</p>	

Dégagement 2	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017
WC PMR	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017

Placard 2	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017
Vestiaires 2	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017, P018	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P017, réf. labo.: 25EK018098-017 MA2503048339/P018, réf. labo.: 25EK018098-018</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux collés vissés ou cloués</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018</p>	Idem photo : P018; P017

ZPSO016 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée



Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau professeur	Unique	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Bureau professeur : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> MA2503048339/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK018098-031 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux- plafonds (beige) Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO005 : Colle de carrelage



Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Dégagement 1	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Placard 1	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

Sanitaire femme	Discontinue	3	Sol	Oui Rez de chaussée - Sanitaire femme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	
WC femme 1	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
WC femme 2	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Vestiaires 1	Discontinue	6	Sol	Oui Rez de chaussée - Vestiaires 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Salle de cuisson 1	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

Réserve	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Bureau professeur	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Salle de cuisson 2	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Débarras	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010
Dégagement 2	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010</p> <p><u>Description:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P009; P010

WC PMR	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Placard 2	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Vestiaires 2	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P009, réf. labo.: 25EK018098-009 MA2503048339/P010, réf. labo.: 25EK018098-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

ZPSO008 : Colle de carrelage							
Niveau : Rez de chaussée							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaire homme	Discontinue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Sanitaire homme : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P015, réf. labo.: 25EK018098-015 MA2503048339/P016, réf. labo.: 25EK018098-016 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) : Absence d'amiante	
WC homme 1	Discontinue	2	Sol	Oui Rez de chaussée - WC homme 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P015, réf. labo.: 25EK018098-015 MA2503048339/P016, réf. labo.: 25EK018098-016 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
WC homme 2	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015, P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2503048339/P015, réf. labo.: 25EK018098-015 MA2503048339/P016, réf. labo.: 25EK018098-016 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015, P016	Idem photo : P015; P016

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

Dossier Page 72 / 106

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Benjamin RICO
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Date d'émission de rapport : 16/04/2025 14:15

Référence dossier Client: 67f7824d244d9Dossier: MA2503048339

Reçu par MyEasyLab le : 11/04/2025 16:27

Référence dossier N° : 25UV029623

Reçu par le laboratoire le : 11/04/2025

Référence laboratoire N° : 25EK020383

Date d'analyse : 15/04/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P032 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P032 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P033 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P033 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

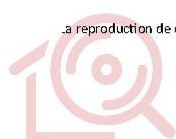

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P034 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P034 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

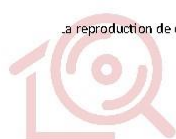

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P035 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P035 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

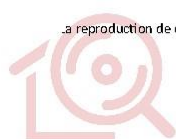

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P036 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P036 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

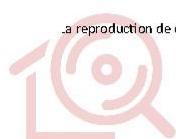

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P037 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P037 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche3: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P038 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Ardoises, bardeaux bitumineux - Bardeaux bitumineux (shingles) - Bardeaux bitumineux (shingles) - Extérieur - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P038 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Ardoises, bardeaux bitumineux - Bardeaux bitumineux (shingles) - Bardeaux bitumineux (shingles) - Extérieur - Toiture 3	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

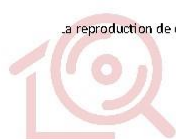

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P039 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux (shingles) - Bardeaux bitumineux (shingles) - Extérieur - Toiture 4	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P039 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux (shingles) - Bardeaux bitumineux (shingles) - Extérieur - Toiture 4	Matériau semi-dur (granulaire) (rouge) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01 (1)	P040 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02 (1)	P040 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 3	Matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 (1)	P041 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (bitumineux) (collant) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02 (1)	P041 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Parties planes ou relevées : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 4	Matériau souple (bitumineux) (collant) (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

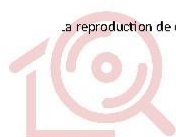

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P042 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P042 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

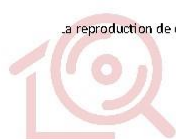

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P043 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune) en traces	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P043 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-03	P043 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Extérieur - Toiture 1	Matériau fibreuse de type isolant (jaune)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013-01 (1)	P044 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02 (1)	P044 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 1	Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

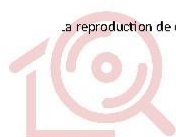

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/11




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P045 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Exterieur - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (noir) ; matériau souple (fibveux) (bitumineux) (noir)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P045 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Exterieur - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (noir) ; matériau souple (fibveux) (bitumineux) (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P046 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Exterieur - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibveux de type isolant (jaune) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P046 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Couche1: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Partie plane : pare vapeur - Exterieur - Toiture 2	Matériau fibveux de type isolant (jaune)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

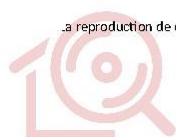

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/11

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-020817-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P047 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / USHX	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P047 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Parties planes ou relevés : complexes asphaltes - Extérieur - Toiture 2	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

33 analyses au laboratoire dont 16 par la technique identifiée sous le terme MET et 17 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Margarida Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/11



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



ADX GROUPE
Benjamin RICO
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Date d'émission de rapport : 04/04/2025 22:57

Référence dossier Client: 67ea5d847b468Dossier: MA2503048339

Référence dossier N° : 25UV026618


Référence laboratoire N° : 25EK018098

Reçu par MyEasyLab le : 02/04/2025 15:21

Reçu par le laboratoire le : 02/04/2025

Date d'analyse : 03/04/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Sanitaire femme	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Sanitaire femme	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Vestiaires 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / LHS2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P002 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Vestiaires 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

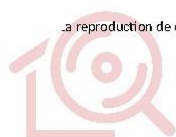

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Vestiaires 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / RCVS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Sanitaire homme	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (vert)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

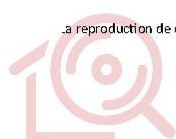

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Rez de chaussee - Sanitaire femme	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Rez de chaussee - Vestiaires 1	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (vert)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Sanitaire femme	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

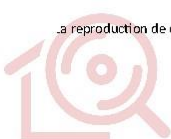

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01 (1)	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Vestiaires 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire femme	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Vestiaires 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01 (2)	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Vestiaires 1	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté - Rez de chaussée - Vestiaires 2	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

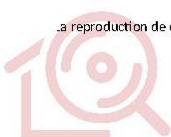

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire homme	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire homme	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC homme 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire homme	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - WC homme 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

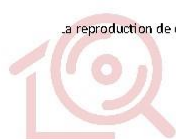

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux colles vissees ou cloues - Rez de chaussee - Debarras	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux colles vissees ou cloues - Rez de chaussee - Reserve	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

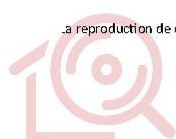

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Rez de chaussée - Salle de cuisson 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive

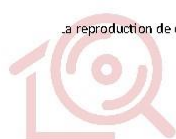

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-02	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Rez de chaussée - Salle de cuisson 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

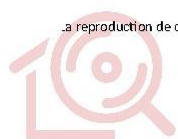

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Rez de chaussée - Réserve	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

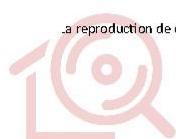

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-02	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Rez de chaussée - Réserve	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

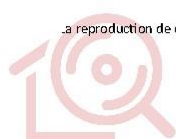

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01 (i)	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Salle de cuisson 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(ii)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Salle de cuisson 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Réserve	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

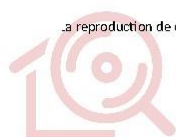

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Rez de chaussée - Debarras	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
023-02	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche2: Enduits a base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Rez de chaussée - Debarras	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

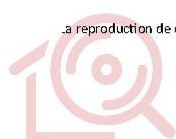

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P024 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Rez de chaussée - Salle de cuisson 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-02	P024 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches + Couche3: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Rez de chaussée - Salle de cuisson 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

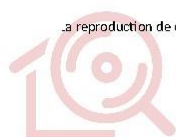

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/16




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Salle de cuisson 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-02	P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Salle de cuisson 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Salle de cuisson 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Salle de cuisson 1	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Réserve	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01 (3)	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanitaire homme	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

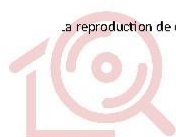

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/16

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - WC homme 1.	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-02	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - WC homme 1.	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Bureau professeur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
031-02	P031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Bureau professeur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

42 analyses au laboratoire dont 35 par la technique identifiée sous le terme MET et 7 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) La totalité du matériau dur de type joint ciment (blanc) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Autre(s) observation(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/16



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-018196-01

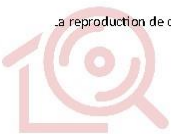
Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/16

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
 01 40 68 02 02
 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6865 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur RICO BENJAMIN

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 01/06/2023 - Date d'expiration : 31/05/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 01/06/2023 - Date d'expiration : 31/05/2030
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 24/07/2023 - Date d'expiration : 23/07/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 24/07/2023 - Date d'expiration : 23/07/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 18/01/2024 - Date d'expiration : 17/01/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification