



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition dans un immeuble bâti

N° de dossier : 25/IMO/44422/

Date du rapport : 07/07/2025

Références réglementaires et normatives				
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application : - de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 – des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.			
Normes utilisées	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis			
Immeuble bâti visité				
Adresse	Rue :	3	ALLEE	DES
		FORET DE SUZAC		MOUETTES
	Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:			
	Code postal, ville : 17132 MESCHERS SUR GIRONDE			
	Section cadastrale AB, Parcelle(s) n° 527-529-530			
Périmètre de repérage				
Type de logement :	Habitation (maisons individuelles)			
Fonction principale du bâtiment :	Date du permis de construire non connue			
Date de construction :				
Le propriétaire et le donneur d'ordre				
Le(s) propriétaire(s)	Nom et prénom :	CONSERVATOIRE DU LITTORAL		
	Adresse :	10 RUE DU DOCTEUR PELTIER 17300 ROCHEFORT		
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :	CONSERVATOIRE DU LITTORAL		
	Adresse :	10 RUE DU DOCTEUR PELTIER 17300 ROCHEFORT		
Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	OLIVIER PROVINI	Opérateur de repérage	B.2.C 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM	Obtention : 01/09/2007 Échéance : 01/09/2012 N° de certification : 1234567
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				
Raison sociale de l'entreprise : SARL AUGRY (Numéro SIRET : 414 135 574 00039)				
Adresse : 7 AVENUE JEAN JAURES, 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE				
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA				
Numéro de police et date de validité : 6709513304 - 01/10/2025				
Le rapport de repérage				
Date d'émission du rapport de repérage : 07/07/2025				
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses				
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 32 pages				

SOMMAIRE

1	CONCLUSIONS.....	2
2	LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES	3
3	LA MISSION DE REPERAGE	3
3.1	Le cadre réglementaire	3
3.2	Programme de travaux	3
3.3	Programme et périmètre de repérage.....	3
4	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	3
4.1	Rapports précédemment réalisés	3
4.2	Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur.....	4
4.3	Plan et procédures de prélèvements	4
5	RESULTATS DU REPERAGE	4
6	SIGNATURES.....	10
7	ANNEXES.....	11
7.1	Fiche d'identification et de cotation	11
7.2	Conséquences règlementaires et recommandations	13
7.3	Recommandations générales de sécurité	14
7.4	Plans et croquis	16
7.5	Photos.....	17
7.6	Rapports d'essais de laboratoire.....	24
7.7	Autres documents	27
7.8	Assurance	29
7.9	Certificat de compétences	32

1 CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Description
Bâtiment - Toiture	Plaques en fibres-ciment
Annexes - Abris	Plaques en fibres-ciment
Annexes - Terrain	Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...)
Annexes - Terrain (bordure + mur soutènement)	Élément en fibres-ciment

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre.

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Ensemble immobilier infrastructure, fondations	- Toutes	Hors d'atteinte	-

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Ensemble immobilier Réseaux souterrain	Toutes	Hors d'atteinte	-
Annexes - Abris	intérieur	Inaccessible en raison de l'encombrement	-
Bâtiment - Chambre, Bâtiment - Cuisine, Bâtiment - Dégagement	sol et murs (partiellement)	Encombrement	-

2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Raison sociale et nom de l'entreprise : MY EASYLAB

Adresse : 4 RUE MARYSE BASTIé 44700 ORVAULT

Numéro d'accréditation Cofrac : PCA AB 1609

3 LA MISSION DE REPERAGE

3.1 Le cadre réglementaire

La mission est effectuée en application :

- de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020,
- des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
- de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Programme de travaux

Programme des travaux : Démolition d'un ensemble immobilier

3.3 Programme et périmètre de repérage

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

Périmètre de repérage :

Référence du programme de travaux : Néant

4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de visite sur site : 02/07/2025

4.1 Rapports précédemment réalisés

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits,	-

Documents demandés	Documents remis
matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X



4.3 Plan et procédures de prélèvements



L'ensemble des prélèvements a été réalisé le respect du plan et des procédures d'intervention.

5 RESULTATS DU REPERAGE

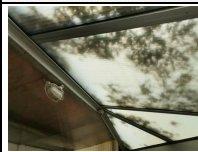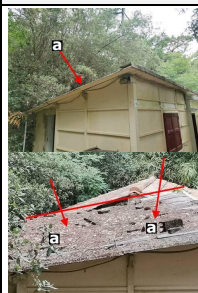

Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie :



1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

M023 : Partie à inspecter : PLAQUES POLYCARBONATE.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Véranda	1	Identifiant : M023 Description : PLAQUES POLYCARBONATE Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M016 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	Identifiant : M016 Description : Plaques en fibres-ciment Quantification : 28 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H16	H16	




M019 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment.					
Niveau : Annexes					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Abris	1	<u>Identifiant</u> : M019 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment <u>Quantification</u> : 2.5 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H19	H19	
M028 : Partie à inspecter : TOLES PVC/METAL.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture CUISINE	1	<u>Identifiant</u> : M028 <u>Description</u> : TOLES PVC/METAL <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

2 - Parois verticales extérieures et Façades

M002 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Véranda	1	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Quantification</u> : 3 U <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H02	H02	
M015 : Partie à inspecter : Peinture sur béton.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	<u>Identifiant</u> : M015 <u>Description</u> : Peinture sur béton <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H15	H15	
M021 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades	1	<u>Identifiant</u> : M021 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H21	H21	

M027 : Partie à inspecter : Plaques béton.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau; Bâtiment - Wc	1	Identifiant : M027 Description : Plaques béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M006 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MENUISERIES BOIS	1	Identifiant : M006 Description : Joint de mastic de vitrage Quantification : 4 U Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H06	H06	


3 - Parois verticales intérieures

M022 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons PVC.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Véranda	1	Identifiant : M022 Description : Panneaux de cloisons PVC Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M004 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Panneaux de cloisons ISOREL).					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	Identifiant : M004 Description : Panneaux de cloisons ISOREL Quantification : 14 ml Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H04	H04	
M010 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses (Panneaux de cloisons lisses ISOREL).					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant : M010 Description : Panneaux de cloisons lisses ISOREL Quantification : 10 ml Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H10	H10	


M013 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Panneaux de cloisons lisses ISOREL).					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'eau	1	<u>Identifiant</u> : M013 <u>Description</u> : Panneaux de cloisons lisses ISOREL <u>Quantification</u> : 2 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H13	H13	
M014 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'eau	1	<u>Identifiant</u> : M014 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 5 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H14	H14	
M008 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine CREDENCE 1	1	<u>Identifiant</u> : M008 <u>Description</u> : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Quantification</u> : 1 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H08	H08	
M009 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine CREDENCE 2	1	<u>Identifiant</u> : M009 <u>Description</u> : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Quantification</u> : 1 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H09	H09	
M026 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non (Panneaux de cloisons PVC).					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau; Bâtiment - Wc	1	<u>Identifiant</u> : M026 <u>Description</u> : Panneaux de cloisons PVC <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

4 - Plafonds et faux plafonds


M005 : Partie à inspecter : Enduit de jointoiement et plot de colle.
Niveau : Bâtiment

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M005 <u>Description</u> : Enduit de jointoiement et plot de colle <u>Quantification</u> : 12 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H05	H05	


M024 : Partie à inspecter : LAMBRIS BOIS.
Niveau : Bâtiment

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M024 <u>Description</u> : LAMBRIS BOIS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		


M011 : Partie à inspecter : Panneaux collés vissés ou cloués (Panneaux collés vissés ou cloués ISOREL).
Niveau : Bâtiment

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M011 <u>Description</u> : Panneaux collés vissés ou cloués ISOREL <u>Quantification</u> : 6 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H11	H11	


5 - Planchers et planchers techniques
M001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.
Niveau : Bâtiment




Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Véranda	1	<u>Identifiant</u> : M001 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Quantification</u> : 10 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H01	H01	

M003 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple.
Niveau : Bâtiment

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M003 <u>Description</u> : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple <u>Quantification</u> : 12 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H03	H03	

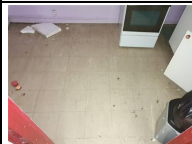M007 : Partie à inspecter : Dalle de sol.
Niveau : Bâtiment

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M007 <u>Description</u> : Dalle de sol <u>Quantification</u> : 6 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H07	H07	

M025 : Partie à inspecter : PARQUET FLOTTANT.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	<u>Identifiant</u> : M025 <u>Description</u> : PARQUET FLOTTANT <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M017 : Partie à inspecter : Ragréage.					
Niveau : Annexes					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrain (TERRASSE)	1	<u>Identifiant</u> : M017 <u>Description</u> : Ragréage <u>Quantification</u> : 24 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H17	H17	
M012 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple.					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau	1	<u>Identifiant</u> : M012 <u>Description</u> : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple <u>Quantification</u> : 5 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H12	H12	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires




Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

M020 : Partie à inspecter : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...).					
Niveau : Annexes					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

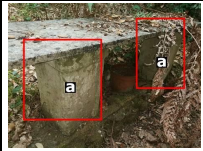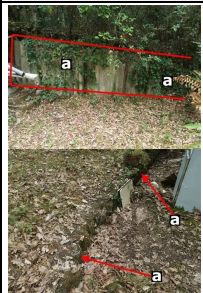Terrain	1	<u>Identifiant</u> : M020 <u>Description</u> : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...) <u>Quantification</u> : 2 U <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H20	H20	
M018 : Partie à inspecter : Élément en fibres-ciment.					
Niveau : Annexes					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrain (bordure + mur soutènement)	1	<u>Identifiant</u> : M018 <u>Description</u> : Élément en fibres-ciment <u>Quantification</u> : 10 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : H18	H18	
M029 : Partie à inspecter : Poteaux métal/béton + grillage.					
Niveau : Annexes					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrain Clôture	1	<u>Identifiant</u> : M029 <u>Description</u> : Poteaux métal/béton + grillage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

6 SIGNATURES

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **B.2.C - 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à **MESCHERS SUR GIRONDE**, le **07/07/2025**

Par : **OLIVIER PROVINI**


Signature du représentant :

7 ANNEXES

7.1 Fiche d'identification et de cotation

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
H01		Bâtiment - Véranda	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
H02		Bâtiment - Véranda	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures		Absence d'amiante
H03		Bâtiment - Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
H04		Bâtiment - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Absence d'amiante
H05		Bâtiment - Chambre	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds		Absence d'amiante
H06		Bâtiment - MENUISERIES BOIS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures		Absence d'amiante
H07		Bâtiment - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
H08		Bâtiment - Cuisine CREDENCE 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Absence d'amiante
H09		Bâtiment - Cuisine CREDENCE 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Absence d'amiante
H10		Bâtiment - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Absence d'amiante
H11		Bâtiment - Cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds		Absence d'amiante
H12		Bâtiment - Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
H13		Bâtiment - Salle d'eau	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Absence d'amiante
H14		Bâtiment - Salle d'eau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
H15		Bâtiment - Dégagement	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux		Absence d'amiante
H16		Bâtiment - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes		Présence d'amiante
H17		Annexes - Terrain (TERRASSE)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
H18		Annexes - Terrain (bordure + mur soutènement)	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers -		Présence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
			Aménagements extérieurs		
H19		Annexes - Abris	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes		Présence d'amiante
H20		Annexes - Terrain	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs		Présence d'amiante
H21		Bâtiment - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux		Absence d'amiante

7.2 Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.3 Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'emphysème important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).









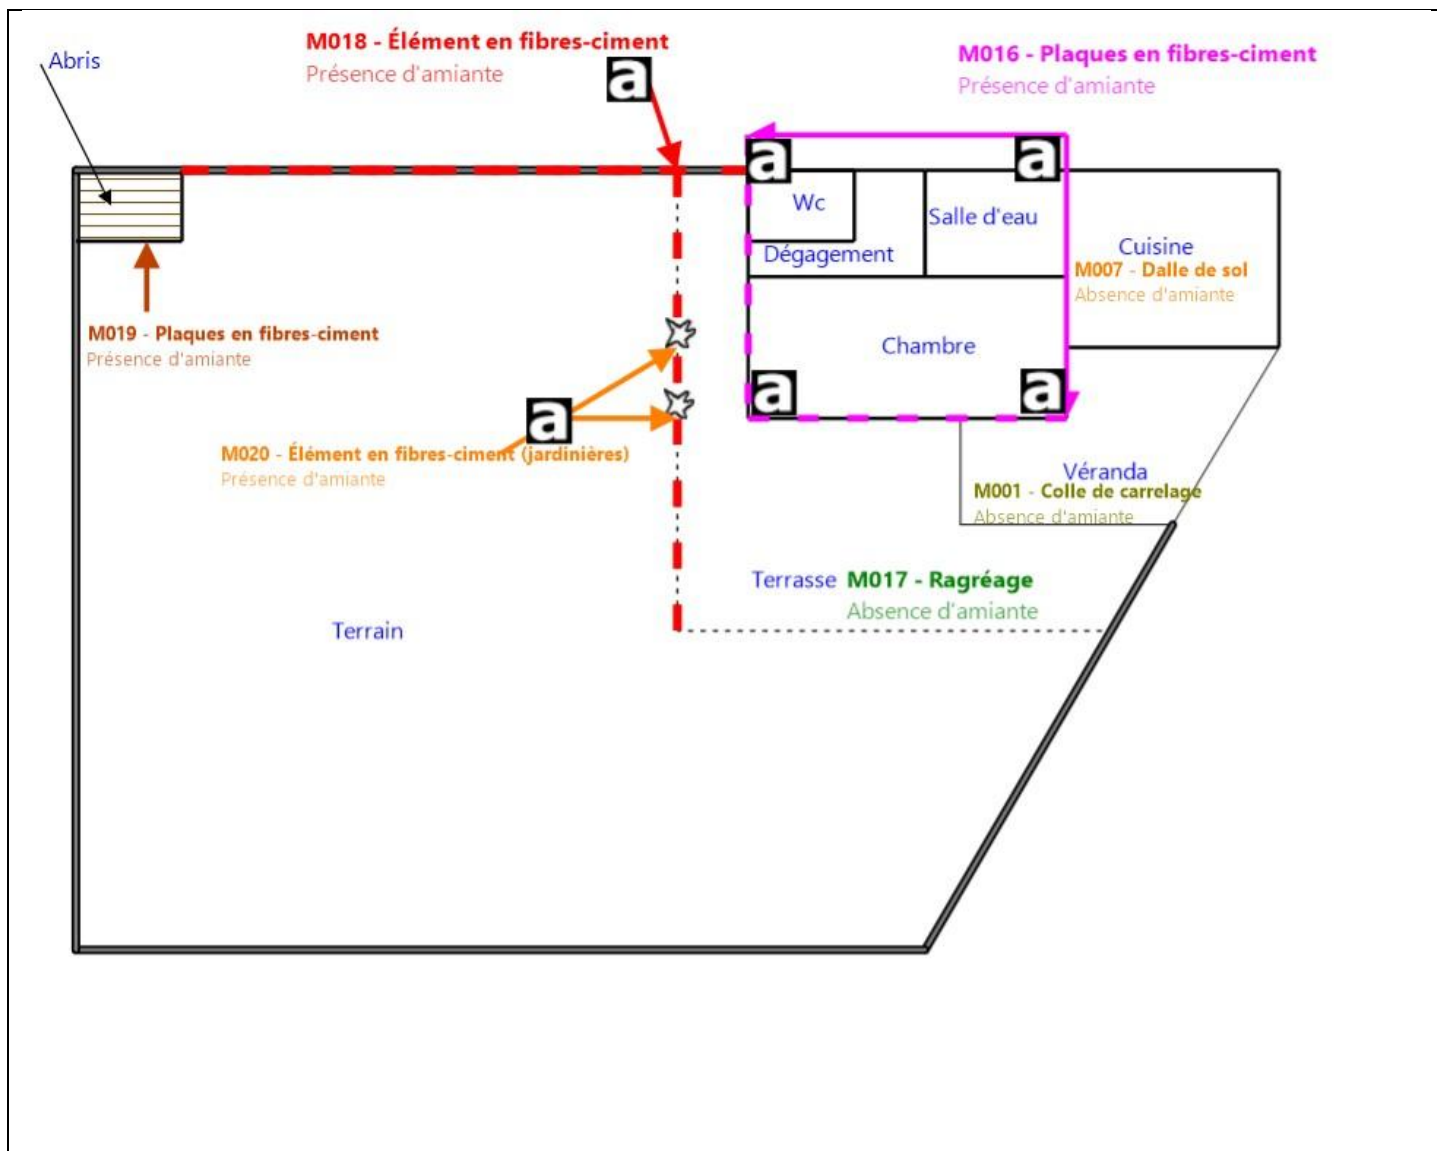



Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 Plans et croquis












Légende






	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Planche de repérage technique Dossier n° 25/IMO/44422/ Etabli le : 07/07/2025 Adresse du bien : 3 ALLEE DES MOUETTES FORET DE SUZAC 17132 MESCHERS SUR GIRONDE Nom du rédacteur : OLIVIER PROVINI SARL AUGRY
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	


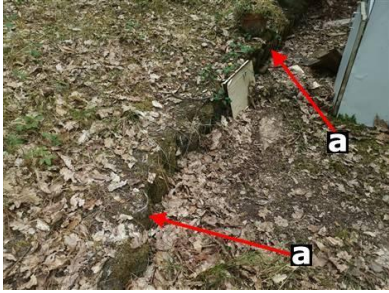


7.5 Photos






	<p>Photo n° PhA001</p> <p>Localisation : Bâtiment - Véranda</p> <p>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage</p> <p>Description : Colle de carrelage</p> <p>Localisation sur croquis : M001</p>
	<p>Photo n° PhA002</p> <p>Localisation : Bâtiment - Véranda</p> <p>Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p>Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)</p> <p>Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)</p>

	<p>Photo n° PhA003 Localisation : Bâtiment - Chambre Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple</p>
	<p>Photo n° PhA004 Localisation : Bâtiment - Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Description : Panneaux de cloisons ISOREL</p>
	<p>Photo n° PhA005 Localisation : Bâtiment - Chambre Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit de jointoiment et plot de colle Description : Enduit de jointoiment et plot de colle</p>
	<p>Photo n° PhA006 Localisation : Bâtiment - MENUISERIES BOIS Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage Description : Joint de mastic de vitrage</p>
	<p>Photo n° PhA007 Localisation : Bâtiment - Cuisine Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Dalle de sol Description : Dalle de sol Localisation sur croquis : M007</p>

	<p>Photo n° PhA008 Localisation : Bâtiment - Cuisine CREDENCE 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p>
	<p>Photo n° PhA009 Localisation : Bâtiment - Cuisine CREDENCE 2 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non</p>
	<p>Photo n° PhA010 Localisation : Bâtiment - Cuisine Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses Description : Panneaux de cloisons lisses ISOREL</p>
	<p>Photo n° PhA011 Localisation : Bâtiment - Cuisine Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux collés vissés ou cloués Description : Panneaux collés vissés ou cloués ISOREL</p>
	<p>Photo n° PhA012 Localisation : Bâtiment - Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple</p>

	<p>Photo n° PhA013 Localisation : Bâtiment - Salle d'eau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Description : Panneaux de cloisons lisses ISOREL</p>
	<p>Photo n° PhA012 Localisation : Bâtiment - Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple</p>
	<p>Photo n° PhA014 Localisation : Bâtiment - Salle d'eau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA015 Localisation : Bâtiment - Dégagement Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Peinture sur béton Description : Peinture sur béton</p>
	<p>Photo n° PhA016 Localisation : Bâtiment - Toiture Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment Description : Plaques en fibres-ciment Localisation sur croquis : M016</p>

	<p>Photo n° PhA017 Localisation : Annexes - Terrain (TERRASSE) Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Ragréege Description : Ragréege Localisation sur croquis : M017</p>
	<p>Photo n° PhA018 Localisation : Annexes - Terrain (bordure + mur soutènement) Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : Élément en fibres-ciment Description : Élément en fibres-ciment Localisation sur croquis : M018</p>
	<p>Photo n° PhA018 Localisation : Annexes - Terrain (bordure + mur soutènement) Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : Élément en fibres-ciment Description : Élément en fibres-ciment Localisation sur croquis : M018</p>
	<p>Photo n° PhA019 Localisation : Annexes - Abris Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment Description : Plaques en fibres-ciment Localisation sur croquis : M019</p>
	<p>Photo n° PhA020 Localisation : Annexes - Terrain Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...) Description : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...) Localisation sur croquis : M020</p>
	<p>Photo n° PhA021 Localisation : Bâtiment - Façades Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>

	<p>Photo n° PhA022 Localisation : Bâtiment - Véranda Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons PVC Description : Panneaux de cloisons PVC</p>
	<p>Photo n° PhA023 Localisation : Bâtiment - Véranda Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture Partie d'ouvrage : PLAQUES POLYCARBONATE Description : PLAQUES POLYCARBONATE</p>
	<p>Photo n° PhA024 Localisation : Bâtiment - Chambre Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : LAMBRIS BOIS Description : LAMBRIS BOIS</p>
	<p>Photo n° PhA025 Localisation : Bâtiment - Dégagement Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : PARQUET FLOTTANT Description : PARQUET FLOTTANT</p>
	<p>Photo n° PhA026 Localisation : Bâtiment - Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau; Bâtiment - Wc Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Description : Panneaux de cloisons PVC</p>

	<p>Photo n° PhA027 Localisation : Bâtiment - Dégagement; Bâtiment - Salle d'eau; Bâtiment - Wc Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Plaques béton Description : Plaques béton</p>
	<p>Photo n° PhA028 Localisation : Bâtiment - Toiture CUISINE Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture Partie d'ouvrage : TOLES PVC/METAL Description : TOLES PVC/METAL</p>
	<p>Photo n° PhA016 Localisation : Bâtiment - Toiture Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment Description : Plaques en fibres-ciment Localisation sur croquis : M016</p>
	<p>Photo n° PhA029 Localisation : Annexes - Terrain Clôture Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : Poteaux métal/béton + grillage Description : Poteaux métal/béton + grillage</p>
	<p>Photo n° PhA029 Localisation : Annexes - Terrain Clôture Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : Poteaux métal/béton + grillage Description : Poteaux métal/béton + grillage</p>

7.6 Rapports d'essais de laboratoire



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

SOCIETE AUGRY
Monsieur Renaud AUGRY
Avenue Jean Jaurès 7
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUXN° de rapport d'analyse : **AR-25-RB-045170-01**Date d'émission de rapport : **16/07/2025 22:17**

Référence dossier Client: 686ccc0c8dd4bDossier: 25/IMO/44422/
Référence dossier N° : 25UV054604
Référence laboratoire N° : 25RB023462

Reçu par MyEasyLab le : 11/07/2025 12:26

Reçu par le laboratoire le : 15/07/2025

Date d'analyse : 16/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	H01 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Batiment - Veranda	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	H02 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Batiment - Veranda	Matériau souple de type joint (noir)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	H03 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - Batiment - Chambre	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	H04 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Panneaux de cloisons ISOREL - Batiment - Chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	H05 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de jointoiement et plot de colle - Enduit de jointoiement et plot de colle - Batiment - Chambre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

1/4
P-R5-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045170-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	H06 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Batiment - MENUISERIES BOIS	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	H07 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol - Batiment - Cuisine	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	H08 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Batiment - Cuisine CREDCENCE 1	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	H09 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Batiment - Cuisine CREDCENCE 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	H10 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Panneaux de cloisons lisses - Panneaux de cloisons lisses ISOREL - Batiment - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	H11 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Panneaux colles vissees ou cloues - Panneaux colles vissees ou cloues ISOREL - Batiment - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucarest, Romania

2/4
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045170-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	H12 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - Batiment - Degagement; Batiment - Salle d'eau	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	H13 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Panneaux de cloisons lisses ISOREL - Batiment - Salle d'eau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	H14 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Batiment - Salle d'eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	H15 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur béton - Peinture sur béton - Batiment - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	H16 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Batiment - Toiture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
017	H17 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage - Annexes - Terrain (TERRASSE)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	H18 - 10 - Amenagements, voiries et réseaux divers - Amenagements extérieurs - Element en fibres-ciment - Element en fibres-ciment - Annexes - Terrain (bordure + mur soutènement)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania



3/4
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045170-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	H19 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Plaques ondulees et planes - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Annexes - Abris	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
020	H20 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Amenagements extérieurs - Element en fibres-ciment (jardinieres, bordures) - Element en fibres-ciment (jardinieres, bordures) - Annexes - Terrain	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
021	H21 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Batiment - Facades	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/> - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

4/4
P-RS-FRM8220

7.7 Autres documents

7.8 Assurance

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

EI JOUARET DAVID
64 BD DE LATTRE DE TASSIGNY
17200 ROYAN
Tél : 0546051760
Fax : 05 46 06 66 39
Email : AGENCE.DAVID.JOUARET@AXA.FR
Portefeuille : 0017047144

**SARL AUGRY
7 AV JEAN JAURES
17110 ST GEORGES DE DIDONNE FR**

Vos références :

Contrat n° 6709513304
Client n° 3829967304

AXA France IARD, atteste que :

**SARL AUGRY
7 AV JEAN JAURES
17110 ST GEORGES DE DIDONNE**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 6709513304** ayant pris effet le **01/01/2024** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus du fait de l'exercice de ses activités

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS.

1/ en cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

2/ en cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation;

1D052620241001



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3

- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

PRESTATIONS AUTRES QUE CELLES REALISEES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE**Métrage loi CARREZ****Etat des lieux locatifs****Mesure du Radon dans les maisons individuelles et immeubles a usage d'habitation****Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - pret a taux zero****Etablissement du carnet d'entretien en matière de mise en copropriété****Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapé****Vérifications réglementaires périodiques en matière d'installations électriques****Infiltrométrie, Test d'étanchéité à l'air****Réglementation thermique RT 2012 et RE 2020****Diagnostic Technique Global (DTG)****Recherche de fuites d'eau****Diagnostic assainissement autonome et collectif.****Contrôle des réseaux aэrauliques RE 2020****Audit énérgétique réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.****Prestation de services pour des tâches administratives : pré-rédaction d'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/10/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ROYAN le 1 octobre 2024

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3


Pour la société :

**AXA France IARD SA**


Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3

7.9 Certificat de compétences



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0167

CERTIFICATION DE PERSONNES

attribuée à :


Olivier PROVINI

Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	Obtenu le : 10/10/2022	Valable jusqu'au : 09/10/2029*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	Obtenu le : 10/10/2022	Valable jusqu'au : 09/10/2029*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Plomb sans mention : Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)	Obtenu le : 25/05/2023	Valable jusqu'au : 24/05/2030*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Energie sans mention (DPE) : Secteur D : certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	Obtenu le : 08/12/2022	Valable jusqu'au : 07/12/2029*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Energie avec mention (DPE) : Secteur Dbis : certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation	Obtenu le : 08/12/2022	Valable jusqu'au : 07/12/2029*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Électricité : Secteur F : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures d'électricité	Obtenu le : 17/12/2021	Valable jusqu'au : 16/12/2028*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Gaz : Secteur E : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures de gaz	Obtenu le : 12/11/2023	Valable jusqu'au : 11/11/2030*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		
Termites : Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole	Obtenu le : 10/01/2023	Valable jusqu'au : 09/01/2030*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.		

Fait à STRASBOURG, le 10 novembre 2023

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER

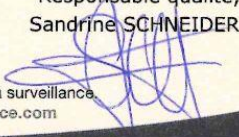

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

Fin du rapport n° 25/IMO/44422/