



# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition dans un immeuble bâti

N° de dossier : 25/IMO/44749/OLP

Date du rapport : 03/07/2025

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Références réglementaires et normatives   |   |  |  |  |
| <b>Textes réglementaires</b>  | La mission est effectuée en application : - de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 – des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011. |  |  |  |
| <b>Normes utilisées</b>   | Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis  |  |  |  |
| Immeuble bâti visité  |   |  |  |  |
| <b>Adresse</b>  | Rue :   | 67 ALLEE DES PAONS<br>FORET DE SUZAC         |  |  |
| Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:   |   |  |  |  |
| Code postal, ville : 17132 MESCHERS SUR GIRONDE   |   |  |  |  |
| Section cadastrale AN, Parcelle(s) n° 309-310-313   |   |  |  |  |
| Périmètre de repérage   |   |  |  |  |
| <b>Type de logement :</b>   | Pavillon individuel   |  |  |  |
| <b>Fonction principale du bâtiment :</b>  | Habitation (maisons individuelles)  |  |  |  |
| <b>Date de construction :</b>   | Date du permis de construire non connue   |  |  |  |
| Le propriétaire et le donneur d'ordre   |   |  |  |  |
| <b>Le(s) propriétaire(s)</b>  | Nom et prénom :   | CONSERVATOIRE DU LITTORAL                    |  |  |
|   | Adresse :   | 10 RUE DU DOCTEUR PELTIER<br>17300 ROCHEFORT |  |  |
| <b>Le donneur d'ordre</b>   | Nom et prénom :   | CONSERVATOIRE DU LITTORAL                    |  |  |
|   | Adresse :   | 10 RUE DU DOCTEUR PELTIER<br>17300 ROCHEFORT |  |  |
| Le(s) signataire(s)   |   |  |  |  |
|   | <b>NOM Prénom</b>   | <b>Fonction</b>                              | <b>Organisme certification</b>             | <b>Détail de la certification</b>  |
| <b>Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage</b>   | OLIVIER PROVINI   | Opérateur de repérage                        | B.2.C 24 rue des Prés<br>67380 LINGOLSHEIM | Obtention : 01/09/2007<br>Échéance : 01/09/2012<br>N° de certification : 1234567 |
| <b>Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport</b>   |   |  |  |  |
| <b>Raison sociale de l'entreprise :</b> SARL AUGRY (Numéro SIRET : 414 135 574 00039)                           |   |  |  |  |
| <b>Adresse :</b> 7 AVENUE JEAN JAURES, 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE   |   |  |  |  |
| <b>Désignation de la compagnie d'assurance :</b> AXA  |   |  |  |  |
| <b>Numéro de police et date de validité :</b> 6709513304 - 01/10/2025   |   |  |  |  |
| Le rapport de repérage  |   |  |  |  |
| <b>Date d'émission du rapport de repérage :</b> 03/07/2025  |   |  |  |  |
| <b>Diffusion :</b> le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses |   |  |  |  |
| <b>Pagination :</b> le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 34 pages                    |   |  |  |  |

## SOMMAIRE

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | CONCLUSIONS.....   | 2  |
| 2   | LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES .....                                    | 3  |
| 3   | LA MISSION DE REPERAGE .....   | 3  |
| 3.1 | Le cadre réglementaire .....   | 3  |
| 3.2 | Programme de travaux .....   | 3  |
| 3.3 | Programme et périmètre de repérage.....                                  | 3  |
| 4   | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                              | 3  |
| 4.1 | Rapports précédemment réalisés .....                                     | 4  |
| 4.2 | Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur..... | 4  |
| 4.3 | Plan et procédures de prélèvements .....                                 | 4  |
| 5   | RESULTATS DU REPERAGE .....  | 4  |
| 6   | SIGNATURES.....  | 11 |
| 7   | ANNEXES.....   | 12 |
| 7.1 | Fiche d'identification et de cotation .....                              | 12 |
| 7.2 | Conséquences règlementaires et recommandations .....                     | 14 |
| 7.3 | Recommandations générales de sécurité .....                              | 15 |
| 7.4 | Plans et croquis .....   | 17 |
| 7.5 | Photos.....  | 18 |
| 7.6 | Rapports d'essais de laboratoire.....                                    | 26 |
| 7.7 | Autres documents .....   | 29 |
| 7.8 | Assurance .....  | 31 |
| 7.9 | Certificat de compétences .....  | 34 |

## 1 CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

| Localisation   | Description  |
|--|--|
| Rez de chaussée - Salle d'eau 2  | Panneaux décoratifs en fibre-ciment (BLEUE)                  |
|  | PLAQUES FIBROCIMENT EFFONDRE EPARSEES                        |
| Rez de chaussée - Salon  | Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») |
| Rez de chaussée - Pièce  | Plaques ondulées fibro-ciment STOCKE                         |
| Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2;<br>Etage 1 - Dalle brute | Colle bitumineuse  |

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre.

| Localisation              | Zones inaccessibles | Raison   | Moyens à mettre en œuvre |
|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Sous-Sol - Vide sanitaire | Toutes              | Hors d'atteinte, hauteur insuffisante + débris obstruant l'accès | -                        |

| Localisation  | Zones inaccessibles | Raison                                      | Moyens à mettre en œuvre |
|---|---------------------|---|--------------------------|
| Ensemble immobilier - infrastructure, fondations            | Toutes              | Hors d'atteinte                             | -                        |
| Ensemble immobilier - Réseaux souterrain                    | Toutes              | Hors d'atteinte                             | -                        |
| Ensemble immobilier - Façades                               | Toutes              | Végétation trop importante                  | -                        |
| Ensemble immobilier - Fosse, cuve, citerne enterré          | Toutes              | Hors d'atteinte, absence d'information      | -                        |
| Annexes - Terrain   | Toutes              | Végétation trop importante                  | -                        |
| Rez de chaussée + sous sol : ensemble des pièces et volumes | sol                 | recouvert de 1m de hauteur de débris divers | -                        |

## 2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Raison sociale et nom de l'entreprise : MY EASYLAB

Adresse : 4 RUE MARYSE BASTIÉ 44700 ORVAULT

Numéro d'accréditation Cofrac : PCA AB 1609

## 3 LA MISSION DE REPERAGE

### 3.1 Le cadre réglementaire

La mission est effectuée en application :

- de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020,
- des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
- de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

### 3.2 Programme de travaux

Programme des travaux : Néant

### 3.3 Programme et périmètre de repérage

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

Périmètre de repérage :

Référence du programme de travaux : Néant

## 4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de visite sur site : 26/06/2025

#### 4.1 Rapports précédemment réalisés

| Documents demandés  | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | -               |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -               |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -               |

#### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

| Observations   | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X          |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X          |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X          |


#### 4.3 Plan et procédures de prélèvements



L'ensemble des prélèvements a été réalisé le respect du plan et des procédures d'intervention.

### 5 RESULTATS DU REPERAGE


Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie :


#### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités


| M015 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »). |               |   |  |                |   |
|---|---------------|---|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée  |               |   |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description   | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Salon   | 1             | Identifiant : M015<br>Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)<br>Quantification : 1 ENS<br>Résultat : Présence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C15 | C15            |  |


| M020 : Partie à inspecter : Pare pluie. |               |  |  |                |   |
|---|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Etage 1                        |               |  |  |                |   |
| Localisation                            | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Dalle brute                             | 1             | <u>Identifiant</u> : M020<br><u>Description</u> : Pare pluie<br><u>Quantification</u> : 1 ENS<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C20 | C20            |   |

## 2 - Parois verticales extérieures et Façades


| M017 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché). |               |  |  |                |   |
|---|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Ensemble immobilier  |               |  |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Façades CHAMBRES  | 1             | <u>Identifiant</u> : M017<br><u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)<br><u>Quantification</u> : 1 ENS<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C17 | C17            |  |


| M016 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché). |               |  |  |                |   |
|---|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Ensemble immobilier  |               |  |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Façades SALON   | 1             | <u>Identifiant</u> : M016<br><u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)<br><u>Quantification</u> : 1 ENS<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C16 | C16            |  |


| M022 : Partie à inspecter : PARPAING BRUTE + POTEAUX BETON. |               |   |                   |                |   |
|---|---------------|---|-------------------|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée                                    |               |   |                   |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description   | Echantillon       | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2                      | 1             | <u>Identifiant</u> : M022<br><u>Description</u> : PARPAING BRUTE + POTEAUX BETON<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Aucun prélèvement |                |  |


| M005 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage. |               |  |  |                |   |
|---|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée                                |               |  |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| menuiseries bois  | 1             | <u>Identifiant</u> : M005<br><u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage<br><u>Quantification</u> : 7 U<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C05 | C05            |  |

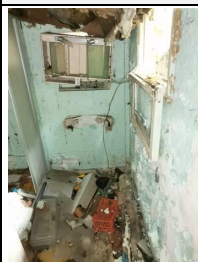



### 3 - Parois verticales intérieures

| M019 : Partie à inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...). |               |   |  |                |  |
|--|---------------|---|--|----------------|--|
| Niveau : Rez de chaussée   |               |   |  |                |  |
| Localisation   | n° de sondage | Description   | Echantillon  | N° Echantillon | Photo  |
| Salle d'eau 1  | 1             | <u>Identifiant</u> : M019<br><u>Description</u> : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)<br><u>Quantification</u> : 1 ENS<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C19 | C19            |  |


| M007 : Partie à inspecter : Panneaux décoratifs en fibre-ciment (BLEUE). |               |  |  |                |   |
|--|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Salle d'eau 2  | 1             | <u>Identifiant</u> : M007<br><u>Description</u> : Panneaux décoratifs en fibre-ciment (BLEUE)<br><u>Quantification</u> : 10 m2<br><u>Résultat</u> : Présence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C07 | C07            |  |

| M010 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment projeté. |               |   |  |                |   |
|--|---------------|---|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée                                     |               |   |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description   | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Salon  | 1             | <u>Identifiant</u> : M010<br><u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté<br><u>Quantification</u> : 20 ml<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C10 | C10            |  |

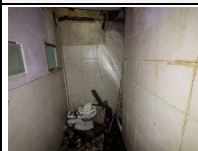



| M011 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment projeté. |               |   |  |                |   |
|--|---------------|---|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée                                     |               |   |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description   | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Entrée   | 1             | <u>Identifiant</u> : M011<br><u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté<br><u>Quantification</u> : 15 ml<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C11 | C11            |  |

| <b>M013 : Partie à inspecter : Colle de faïence.</b>                         |               |  |  |                |   |
|--|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Wc   | 1             | <u>Identifiant</u> : M013<br><u>Description</u> : Colle de faïence<br><u>Quantification</u> : 9 m2<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante                          | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C13 | C13            |    |
| <b>M024 : Partie à inspecter : PIERRE JOINTE.</b>                            |               |  |  |                |   |
| Niveau : Sous-Sol  |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Cave   | 1             | <u>Identifiant</u> : M024<br><u>Description</u> : PIERRE JOINTE<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante   | Aucun prélèvement  |                |    |
| <b>M002 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.</b> |               |  |  |                |   |
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2                                       | 1             | <u>Identifiant</u> : M002<br><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br><u>Quantification</u> : 1 ENS<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C02 | C02            |  |
| <b>M021 : Partie à inspecter : Panneaux de BOIS.</b>                         |               |  |  |                |   |
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2                                       | 1             | <u>Identifiant</u> : M021<br><u>Description</u> : Panneaux de BOIS<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante  | Aucun prélèvement  |                |  |


#### 4 - Plafonds et faux plafonds

| <b>M003 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.</b> |               |  |  |                |   |
|--|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1  | 1             | <u>Identifiant</u> : M003<br><u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br><u>Quantification</u> : 30 m2<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C03 | C03            |  |



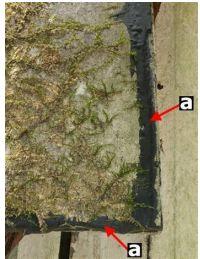



| M018 : Partie à inspecter : Panneaux collés vissés ou cloués.            |               |  |  |                |   |
|--|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Salle d'eau 2  | 1             | <u>Identifiant</u> : M018<br><u>Description</u> : Panneaux collés vissés ou cloués<br><u>Quantification</u> : 15 m2<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C18 | C18            |    |
| M025 : Partie à inspecter : HOURDI BETON.                                |               |  |  |                |   |
| Niveau : Sous-Sol  |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Cave   | 1             | <u>Identifiant</u> : M025<br><u>Description</u> : HOURDI BETON<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante  | Aucun prélèvement  |                |    |
| M006 : Partie à inspecter : ISOLANT BLANC.                               |               |  |  |                |   |
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2                                   | 1             | <u>Identifiant</u> : M006<br><u>Description</u> : ISOLANT BLANC<br><u>Quantification</u> : 30 m2<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante                    | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C06 | C06            |   |
| M027 : Partie à inspecter : charpente bois + plaques métal en sous face. |               |  |  |                |   |
| Niveau : Rez de chaussée   |               |  |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Salon (COMBLES)  | 1             | <u>Identifiant</u> : M027<br><u>Description</u> : charpente bois + plaques métal en sous face<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante                       | Aucun prélèvement  |                |  |

## 5 - Planchers et planchers techniques



| M008 : Partie à inspecter : PLAQUES FIBROCIMENT (PLAQUES FIBROCIMENT EFFONDRE EPARSEES). |               |   |  |                |   |
|--|---------------|---|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée   |               |   |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description   | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Salle d'eau 2  | 1             | <u>Identifiant</u> : M008<br><u>Description</u> : PLAQUES FIBROCIMENT EFFONDRE EPARSEES<br><u>Quantification</u> : 8 m2<br><u>Résultat</u> : Présence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C08 | C08            |  |

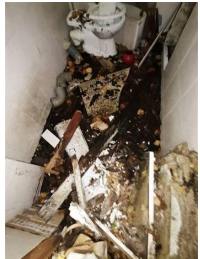

| M012 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.               |               |  |  |                |   |
|---|---------------|--|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée                                      |               |  |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Wc  | 1             | <u>Identifiant</u> : M012<br><u>Description</u> : Colle de carrelage<br><u>Quantification</u> : 3 m2<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante  | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C12 | C12            |    |
| M001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.               |               |  |  |                |   |
| Niveau : Rez de chaussée                                      |               |  |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2                        | 1             | <u>Identifiant</u> : M001<br><u>Description</u> : Colle de carrelage<br><u>Quantification</u> : 30 m2<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C01 | C01            |    |
| M004 : Partie à inspecter : Colle bitumineuse.                |               |  |  |                |   |
| Niveau : Rez de chaussée                                      |               |  |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2; Etage 1 - Dalle brute | 1             | <u>Identifiant</u> : M004<br><u>Description</u> : Colle bitumineuse<br><u>Quantification</u> : 40 m2<br><u>Résultat</u> : Présence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C04 | C04            |  |
| M009 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.               |               |  |  |                |   |
| Niveau : Rez de chaussée                                      |               |  |  |                |   |
| Localisation  | n° de sondage | Description  | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Salon; Rez de chaussée - Entrée                               | 1             | <u>Identifiant</u> : M009<br><u>Description</u> : Colle de carrelage<br><u>Quantification</u> : 40 m2<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C09 | C09            |  |

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

| M026 : Partie à inspecter : BOISSEAU BETON. |               |             |             |                |       |
|---|---------------|-------------|-------------|----------------|-------|
| Niveau : Rez de chaussée                    |               |             |             |                |       |
| Localisation                                | n° de sondage | Description | Echantillon | N° Echantillon | Photo |

| Salon   | 1             | <u>Identifiant</u> : M026<br><u>Description</u> : BOISSEAU BETON<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante | Aucun prélèvement |                |  |
|---|---------------|---|-------------------|----------------|---|
| <b>M023 : Partie à inspecter : CONDUIT PVC.</b> |               |   |                   |                |   |
| Niveau : Sous-Sol                               |               |   |                   |                |   |
| Localisation                                    | n° de sondage | Description   | Echantillon       | N° Echantillon | Photo   |
| Cave  | 1             | <u>Identifiant</u> : M023<br><u>Description</u> : CONDUIT PVC<br><u>Résultat</u> : Absence d'amiante    | Aucun prélèvement |                |  |

**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**

Sans objet

**8 - Équipements divers et accessoires**

Sans objet


**9 - Fondations et soubassements**

Sans objet

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

| <b>M014 : Partie à inspecter : - (Plaques ondulées fibro-ciment STOCKE).</b> |               |   |  |                |   |
|--|---------------|---|--|----------------|---|
| Niveau : Rez de chaussée   |               |   |  |                |   |
| Localisation   | n° de sondage | Description   | Echantillon  | N° Echantillon | Photo   |
| Pièce  | 1             | <u>Identifiant</u> : M014<br><u>Description</u> : Plaques ondulées fibro-ciment STOCKE<br><u>Quantification</u> : 1 ENS<br><u>Résultat</u> : Présence d'amiante | Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : C14 | C14            |  |

## 6 SIGNATURES

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **B.2.C - 24 rue des Prés  
67380 LINGOLSHEIM (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))**

Fait à **MESCHERS SUR GIRONDE**, le **03/07/2025**

Par : **OLIVIER PROVINI**



|  |
|--|
| Signature du représentant :              |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

## 7 ANNEXES

### 7.1 Fiche d'identification et de cotation

| Echantillon | Date de prélèvement | Localisation   | Composant de la construction  | Description | Résultat              |
|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| C01         |                     | Rez de chaussée -<br>Chambre 1;<br>Rez de chaussée -<br>Chambre 2                              | 5 - Planchers et<br>planchers techniques -<br>Revêtements de sols                                       |             | Absence<br>d'amiante  |
| C02         |                     | Rez de chaussée -<br>Chambre 1;<br>Rez de chaussée -<br>Chambre 2                              | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnés                                     |             | Absence<br>d'amiante  |
| C03         |                     | Rez de chaussée -<br>Chambre 1   | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Poutres et<br>charpentes   |             | Absence<br>d'amiante  |
| C04         |                     | Rez de chaussée -<br>Chambre 1;<br>Rez de chaussée -<br>Chambre 2;<br>Etage 1 -<br>Dalle brute | 5 - Planchers et<br>planchers techniques -<br>Revêtements de sols                                       |             | Présence<br>d'amiante |
| C05         |                     | Rez de chaussée -<br>menuiseries<br>bois   | 2 - Parois verticales<br>extérieures et Façades<br>- Menuiseries<br>extérieures                         |             | Absence<br>d'amiante  |
| C06         |                     | Rez de chaussée -<br>Chambre 1;<br>Rez de chaussée -<br>Chambre 2                              | 4 - Plafonds et faux<br>plafonds - Plafonds   |             | Absence<br>d'amiante  |
| C07         |                     | Rez de chaussée -<br>Salle d'eau<br>2  | 3 - Parois verticales<br>intérieures -<br>Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons,<br>gainés, coffres |             | Présence<br>d'amiante |
| C08         |                     | Rez de chaussée -<br>Salle d'eau<br>2  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques -<br>Revêtements de sols                                       |             | Présence<br>d'amiante |
| C09         |                     | Rez de chaussée -<br>Salon; Rez<br>de chaussée -<br>Entrée                                     | 5 - Planchers et<br>planchers techniques -<br>Revêtements de sols                                       |             | Absence<br>d'amiante  |
| C10         |                     | Rez de chaussée -<br>Salon   | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnés                                     |             | Absence<br>d'amiante  |
| C11         |                     | Rez de chaussée -<br>Entrée  | 3 - Parois verticales<br>intérieures - Murs et<br>cloisons maçonnés                                     |             | Absence<br>d'amiante  |
| C12         |                     | Rez de chaussée -<br>Wc  | 5 - Planchers et<br>planchers techniques -<br>Revêtements de sols                                       |             | Absence<br>d'amiante  |
| C13         |                     | Rez de chaussée -<br>Wc  | 3 - Parois verticales<br>intérieures -<br>Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons,<br>gainés, coffres |             | Absence<br>d'amiante  |
| C14         |                     | Rez de chaussée -<br>Pièce   | SOL   |             | Présence<br>d'amiante |

| Echantillon | Date de prélèvement | Localisation                           | Composant de la construction  | Description | Résultat           |
|-------------|---------------------|--|---|-------------|--------------------|
| C15         |                     | Rez de chaussée - Salon                | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes            |             | Présence d'amiante |
| C16         |                     | Ensemble immobilier - Façades SALON    | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux            |             | Absence d'amiante  |
| C17         |                     | Ensemble immobilier - Façades CHAMBRES | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux            |             | Absence d'amiante  |
| C18         | 26/06/2025          | Rez de chaussée - Salle d'eau 2        | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  |             | Absence d'amiante  |
| C19         |                     | Rez de chaussée - Salle d'eau 1        | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |             | Absence d'amiante  |
| C20         |                     | Etage 1 - Dalle brute                  | 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture                 |             | Absence d'amiante  |

## 7.2 Conséquences réglementaires et recommandations

### Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

### Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 :** Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29 :** Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

#### Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

### Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;  
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;  
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.  
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

### 7.3 Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

#### 1. Informations générales

##### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'emphysème important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

##### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

#### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

#### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.



c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).


e. Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.







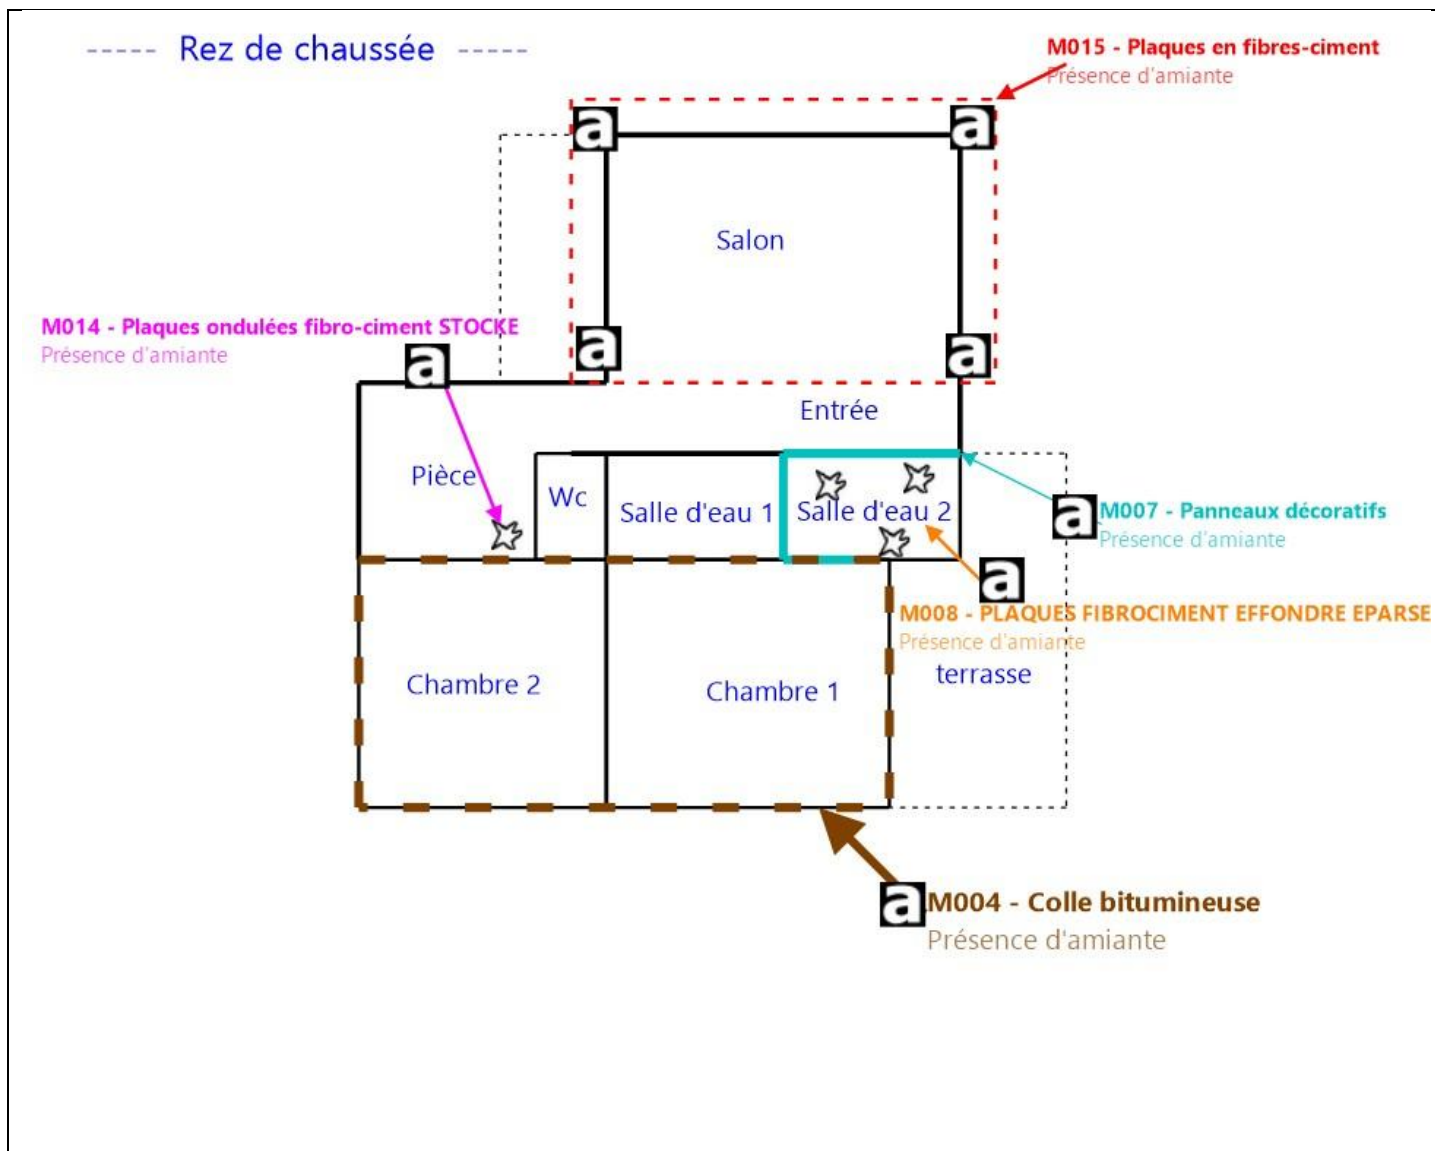



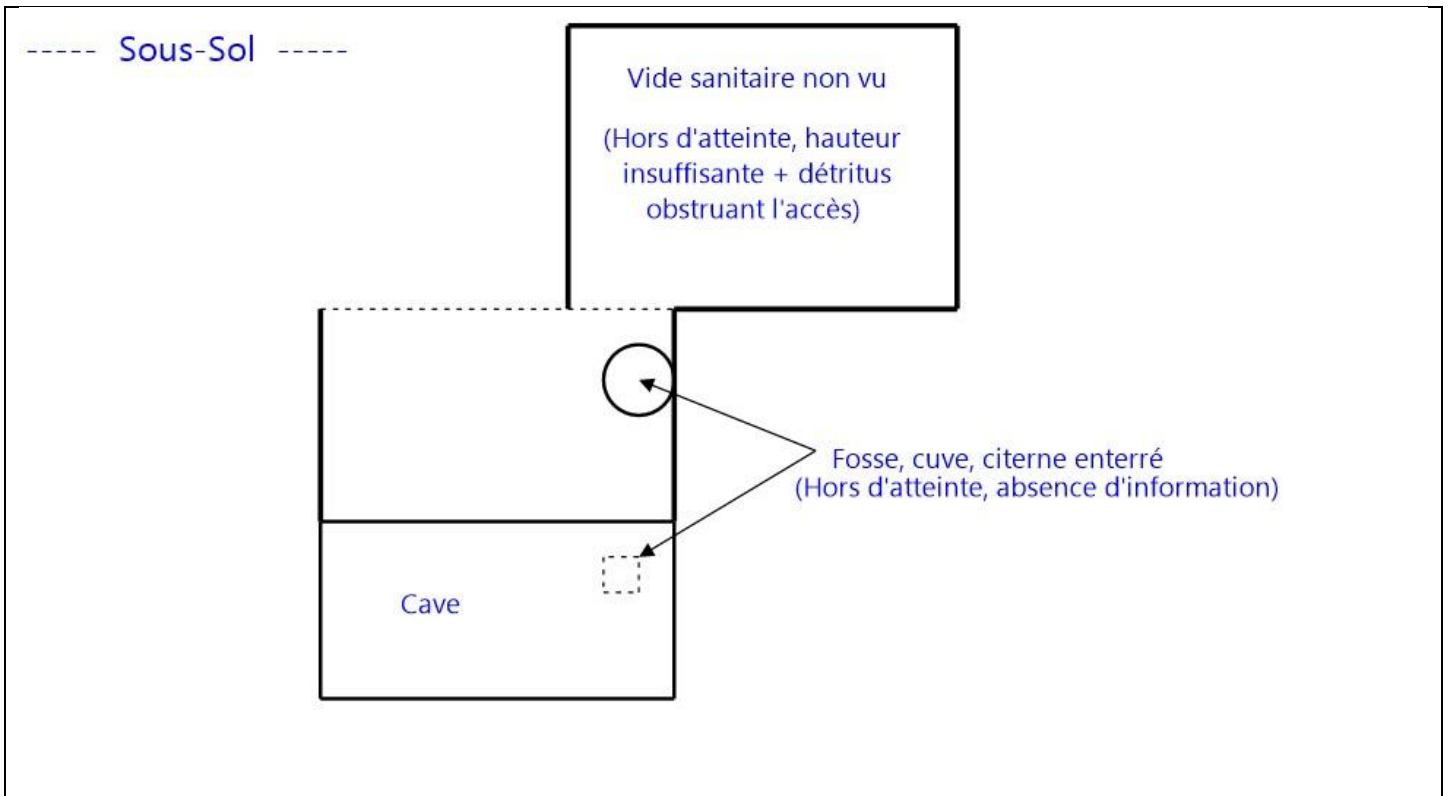

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## 7.4 Plans et croquis








#### Légende






|   |  |   |                                 |  |
|---|--|---|---------------------------------|--|
|  | Conduit en fibro-ciment                          |  | Dalles de sol                   | <b>Planche de repérage technique</b><br><br><b>Dossier n° 25/IMO/44749/OLP</b><br><b>Etabli le : 03/07/2025</b><br><br><b>Adresse du bien :</b><br>67 ALLEE DES PAONS<br>FORET DE SUZAC<br>17132<br>MESCHERS SUR GIRONDE<br><br><b>Nom du rédacteur :</b><br>OLIVIER PROVINI<br>SARL AUGRY |
|  | Conduit autre que fibro-ciment                   |  | Carrelage                       |  |
|  | Brides   |  | Colle de revêtement             |  |
|  | Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante        |  | Dalles de faux-plafond          |  |
|  | Matériau ou produit sur lequel un doute persiste |  | Toiture en fibro-ciment         |  |
|  | Présence d'amiante                               |  | Toiture en matériaux composites |  |

## 7.5 Photos

|   |  |
|---|--|
|    | <p>Photo n° PhA001<br/>Localisation : Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2<br/>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage<br/>Description : Colle de carrelage</p>  |
|    | <p>Photo n° PhA002<br/>Localisation : Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br/>Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/>Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>            |
|   | <p>Photo n° PhA003<br/>Localisation : Rez de chaussée - Chambre 1<br/>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes<br/>Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment lissé ou taloché<br/>Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>   |
|  | <p>Photo n° PhA004<br/>Localisation : Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2; Etage 1 - Dalle brute<br/>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/>Partie d'ouvrage : Colle bitumineuse<br/>Description : Colle bitumineuse<br/>Localisation sur croquis : M004</p> |
|  | <p>Photo n° PhA005<br/>Localisation : Rez de chaussée - menuiseries bois<br/>Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures<br/>Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage<br/>Description : Joint de mastic de vitrage</p>   |







|   |  |
|---|--|
|    | <p>Photo n° PhA006<br/>Localisation : Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2<br/>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/>Partie d'ouvrage : ISOLANT BLANC<br/>Description : ISOLANT BLANC</p>   |
|    | <p>Photo n° PhA007<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salle d'eau 2<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres<br/>Partie d'ouvrage : Panneaux décoratifs en fibre-ciment (BLEUE)<br/>Description : Panneaux décoratifs en fibre-ciment (BLEUE)<br/>Localisation sur croquis : M007</p> |
|   | <p>Photo n° PhA008<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salle d'eau 2<br/>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/>Partie d'ouvrage : PLAQUES FIBROCIMENT<br/>Description : PLAQUES FIBROCIMENT EFFONDRE EPARSEES<br/>Localisation sur croquis : M008</p>   |
|  | <p>Photo n° PhA009<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salon; Rez de chaussée - Entrée<br/>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage<br/>Description : Colle de carrelage</p>   |
|  | <p>Photo n° PhA010<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salon<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br/>Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment projeté<br/>Description : Enduit à base de ciment projeté</p>   |
|  | <p>Photo n° PhA011<br/>Localisation : Rez de chaussée - Entrée<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br/>Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment projeté<br/>Description : Enduit à base de ciment projeté</p>  |

|   |   |
|---|---|
|    | <p>Photo n° PhA012<br/>Localisation : Rez de chaussée - Wc<br/>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols<br/>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage<br/>Description : Colle de carrelage</p>   |
|    | <p>Photo n° PhA013<br/>Localisation : Rez de chaussée - Wc<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres<br/>Partie d'ouvrage : Colle de faïence<br/>Description : Colle de faïence</p>   |
|   | <p>Photo n° PhA014<br/>Localisation : Rez de chaussée - Pièce<br/>Ouvrage : SOL<br/>Description : Plaques ondulées fibro-ciment STOCKE<br/>Localisation sur croquis : M014</p>  |
|  | <p>Photo n° PhA015<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salon<br/>Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes<br/>Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)<br/>Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)<br/>Localisation sur croquis : M015</p> |
|  | <p>Photo n° PhA016<br/>Localisation : Ensemble immobilier - Façades SALON<br/>Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux<br/>Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)<br/>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>   |



|   |  |
|---|--|
|    | <p>Photo n° PhA017<br/>Localisation : Ensemble immobilier - Façades CHAMBRES<br/>Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux<br/>Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)<br/>Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>                   |
|    | <p>Photo n° PhA018<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salle d'eau 2<br/>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/>Partie d'ouvrage : Panneaux collés vissés ou cloués<br/>Description : Panneaux collés vissés ou cloués</p>  |
|   | <p>Photo n° PhA019<br/>Localisation : Etage 1 - Dalle brute<br/>Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture<br/>Partie d'ouvrage : BACHE ETANCHEITE<br/>Description : BACHE ETANCHEITE</p>  |
|  | <p>Photo n° PhA019<br/>Localisation : Etage 1 - Dalle brute<br/>Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture<br/>Partie d'ouvrage : BACHE ETANCHEITE<br/>Description : BACHE ETANCHEITE</p>  |
|  | <p>Photo n° PhA020<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salle d'eau 1<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres<br/>Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)<br/>Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> |



|   |  |
|---|--|
|    | <p>Photo n° PhA021<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salle d'eau 1<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres<br/>Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)<br/>Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)<br/>Localisation sur croquis : M019</p> |
|   | <p>Photo n° PhA022<br/>Localisation : Etage 1 - Dalle brute<br/>Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture<br/>Partie d'ouvrage : Pare pluie<br/>Description : Pare pluie</p>   |
|  | <p>Photo n° PhA022<br/>Localisation : Etage 1 - Dalle brute<br/>Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture<br/>Partie d'ouvrage : Pare pluie<br/>Description : Pare pluie</p>   |
|  | <p>Photo n° PhA023<br/>Localisation : Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)<br/>Partie d'ouvrage : Panneaux de BOIS<br/>Description : Panneaux de BOIS</p>  |






|   |   |
|---|---|
|    | <p>Photo n° PhA024<br/>Localisation : Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2<br/>Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich<br/>Partie d'ouvrage : PARPAING BRUTE + POTEAUX BETON<br/>Description : PARPAING BRUTE + POTEAUX BETON</p> |
|    | <p>Photo n° PhA025<br/>Localisation : Sous-Sol - Cave<br/>Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)<br/>Partie d'ouvrage : CONDUIT PVC<br/>Description : CONDUIT PVC</p>  |
|   | <p>Photo n° PhA026<br/>Localisation : Sous-Sol - Cave<br/>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés<br/>Partie d'ouvrage : PIERRE JOINTE<br/>Description : PIERRE JOINTE</p>  |
|  | <p>Photo n° PhA027<br/>Localisation : Sous-Sol - Cave<br/>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds<br/>Partie d'ouvrage : HOURDI BETON<br/>Description : HOURDI BETON</p>   |
|  | <p>Photo n° PhA028<br/>Localisation : Rez de chaussée - Salon<br/>Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)<br/>Partie d'ouvrage : BOISSEAU BETON<br/>Description : BOISSEAU BETON</p>  |



Photo n° PhA029

Localisation : Rez de chaussée - Salon (COMBLES)

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes

Partie d'ouvrage : charpente bois + plaques métal en sous face

Description : charpente bois + plaques métal en sous face

## 7.6 Rapports d'essais de laboratoire



### Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru  
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 1229

**SOCIETE AUGRY**  
**Monsieur Renaud AUGRY**  
Avenue Jean Jaurès 7  
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



**N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044766-01**

**Date d'émission de rapport : 12/07/2025 1:02**

Référence dossier Client: 68668190d3d79Dossier: 25/IMO/44749/OLP


Référence dossier N° : 25UV053846

Référence laboratoire N° : 25RB023062

Reçu par MyEasyLab le : 09/07/2025 16:38

Reçu par le laboratoire le : 10/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats  |
|---------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |   |  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |  |
| 001     | C01 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2  | Matériau (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)  | <b>MET</b> / PUU9             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées   |
| 002     | C02 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2 | Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (blanc)                        | <b>MET</b> / PUU9             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées   |
| 003     | C03 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Chambre 1                                       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)   | <b>MET</b> / PUU9             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées   |
| 004     | C04 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse - Colle bitumineuse - Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2; Etage 1 - Dalle brute                           | Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces | <b>MOLP</b> / REC9            | 2 / 2                         | -  | <br>Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 005     | C05 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - menuiseries bois   | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)             | <b>MET</b> / PUU9             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées   |





## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044766-01

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats   |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
|         |   |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |   |
| 006     | C06 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - ISOLANT BLANC - ISOLANT BLANC - Rez de chaussée - Chambre 1; Rez de chaussée - Chambre 2   | Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau fibreux de type isolant (gris) | MET / PUU9                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
|         |   | Matériau fibreux de type isolant (gris)   | MOLP / REC9                   | 2 / 2                         | -  | Fibres d'amiante non détectées  |
| 007     | C07 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (BLEUE) - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (BLEUE) - Rez de chaussée - Salle d'eau 2 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)  | MOLP / REC9                   | 2 / 2                         | -  |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 008     | C08 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - PLAQUES FIBROCIMENT - PLAQUES FIBROCIMENT EFFONDRE EPARSES - Rez de chaussée - Salle d'eau 2  | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)   | MOLP / REC9                   | 2 / 2                         | -  |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 009     | C09 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Salon; Rez de chaussée - Entrée   | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris) en traces        | MET / PUU9                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 010     | C10 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment projeté - Enduit à base de ciment projeté - Rez de chaussée - Salon  | Matériau de type peinture (rose) ; matériau (rose) ; matériau semi-dur (blanc)  | MET / PUU9                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 011     | C11 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment projeté - Enduit à base de ciment projeté - Rez de chaussée - Entrée   | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)  | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 012     | C12 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Wc  | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)  | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucharest, Romania



2/4  
P-RS-FRM8220



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044766-01

| N° éch.    | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats   |
|------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
|            |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |   |
| 013        | C13 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Wc   | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 014<br>(1) | C14 - SOL - - - Plaques ondulées fibro-ciment STOCKE - Rez de chaussée - Pièce   | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)   | MOLP / DH8S                   | 2 / 2                         | -  |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 015<br>(1) | C15 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Rez de chaussée - Salon | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)   | MOLP / DH8S                   | 2 / 2                         | -  |  Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 016        | C16 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Ensemble immobilier - Facades SALON             | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur (granulaire) (gris)              | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 017        | C17 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Ensemble immobilier - Facades CHAMBRES          | Matériau dur (granulaire) (gris)  | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 018        | C18 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Panneaux collés vissés ou cloués - Panneaux collés vissés ou cloués - Rez de chaussée - Salle d'eau 2   | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)                          | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |
| 019        | C19 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillees, gouttelettes, ) - Peinture décorative (paillees, gouttelettes, ) - Rez de chaussée - Salle d'eau 1  | Matériau de type peinture (vert) ; matériau (pulvérulent) (noir)                                  | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées  |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucharest, Romania

3/4  
P-RS-FRM8220



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044766-01

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                      |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|         |   |                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                |
| 020     | C20 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Elements sous toiture - Pare pluie - Pare pluie - Etage 1 - Dalle brute | Matériau souple (fibreuse) (vert) | MET / S7VS                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

### Observation(s) échantillon(s)

(1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP** : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.2/08.05.2023.

### Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/> - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



**Vicentiu Stoica**  
Team Leader CRO007



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District  
062203 Bucharest, Romania

4/4  
P-RS-FRM8220

## 7.7 Autres documents





## 7.8 Assurance

### Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

### AGENT

EI JOUARET DAVID  
64 BD DE LATTRE DE TASSIGNY  
17200 ROYAN  
**Tél : 0546051760**  
Fax : 05 46 06 66 39  
Email : AGENCE.DAVID.JOUARET@AXA.FR  
Portefeuille : 0017047144

**SARL AUGRY  
7 AV JEAN JAURES  
17110 ST GEORGES DE DIDONNE FR**

### Vos références :

**Contrat n° 6709513304**  
Client n° 3829967304

AXA France IARD, atteste que :

**SARL AUGRY  
7 AV JEAN JAURES  
17110 ST GEORGES DE DIDONNE**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 6709513304** ayant pris effet le **01/01/2024** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus du fait de l'exercice de ses activités

### DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS.

1/ en cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

2/ en cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation;

1D052620241001



### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3

- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

**PRESTATIONS AUTRES QUE CELLES REALISEES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE****Métrage loi CARREZ****Etat des lieux locatifs****Mesure du Radon dans les maisons individuelles et immeubles a usage d'habitation****Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - pret a taux zero****Etablissement du carnet d'entretien en matière de mise en copropriété****Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapé****Vérifications réglementaires périodiques en matière d'installations électriques****Infiltrométrie, Test d'étanchéité à l'air****Réglementation thermique RT 2012 et RE 2020****Diagnostic Technique Global (DTG)****Recherche de fuites d'eau****Diagnostic assainissement autonome et collectif.****Contrôle des réseaux aэrauliques RE 2020****Audit énérgétique réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.****Prestation de services pour des tâches administratives : pré-rédaction d'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/10/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ROYAN le 1 octobre 2024

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3

Pour la société :


**AXA France IARD SA**


Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3



## 7.9 Certificat de compétences

  
Accréditation  
n°4-0557  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
www.cofrac.fr

  
 Bureau Contrôle Certification

N° de certification  
**B2C 0167**

**CERTIFICATION DE PERSONNES**  
 attribuée à :  
**Olivier PROVINI**  
 Dans les domaines suivants :

|   |
|---|
| <b>Amiante sans mention</b> : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante<br><b>Obtenu le</b> : 10/10/2022 <b>Valable jusqu'au</b> : 09/10/2029*<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>  |
| <b>Amiante avec mention</b> : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante<br><b>Obtenu le</b> : 10/10/2022 <b>Valable jusqu'au</b> : 09/10/2029*<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>   |
| <b>Plomb sans mention</b> : Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)<br><b>Obtenu le</b> : 25/05/2023 <b>Valable jusqu'au</b> : 24/05/2030*<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>  |
| <b>Energie sans mention (DPE)</b> : Secteur D : certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique<br><b>Obtenu le</b> : 08/12/2022 <b>Valable jusqu'au</b> : 07/12/2029*<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small> |
| <b>Energie avec mention (DPE)</b> : Secteur Dbis : certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation<br><b>Obtenu le</b> : 08/12/2022 <b>Valable jusqu'au</b> : 07/12/2029*<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>  |
| <b>Électricité</b> : Secteur F : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures d'électricité<br><b>Obtenu le</b> : 17/12/2021 <b>Valable jusqu'au</b> : 16/12/2028*<br><small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>   |
| <b>Gaz</b> : Secteur E : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures de gaz<br><b>Obtenu le</b> : 12/11/2023 <b>Valable jusqu'au</b> : 11/11/2030*<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>  |
| <b>Termites</b> : Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole<br><b>Obtenu le</b> : 10/01/2023 <b>Valable jusqu'au</b> : 09/01/2030*<br><small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>   |

Fait à STRASBOURG, le 10 novembre 2023

Responsable qualité,  
 Sandrine SCHNEIDER  


\*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.  
 La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : [www.b2c-france.com](http://www.b2c-france.com)

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : [b.2.c@orange.fr](mailto:b.2.c@orange.fr) • [www.b2c-france.com](http://www.b2c-france.com)

Fin du rapport n° 25/IMO/44749/OLP