



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition dans un immeuble bâti

N° de dossier : 25/IMO/44744/TOC

Date du rapport : 02/07/2025

Références réglementaires et normatives				
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application : - de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 – des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.			
Normes utilisées	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis			
Immeuble bâti visité				
Adresse	Rue :	19 ALLEE FORET DE SUZAC	DES	BECASSES
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:				
Code postal, ville : 17132 MESCHERS SUR GIRONDE				
Section cadastrale AO, Parcelle(s) n° 92				
Périmètre de repérage				
Type de logement :	Habitation (maisons individuelles)			
Fonction principale du bâtiment :	Date du permis de construire non connue			
Date de construction :				
Le propriétaire et le donneur d'ordre				
Le(s) propriétaire(s)	Nom et prénom :	CONSERVATOIRE DU LITTORAL		
	Adresse :	10 RUE DU DOCTEUR PELTIER 17300 ROCHEFORT		
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :	CONSERVATOIRE DU LITTORAL		
	Adresse :	10 RUE DU DOCTEUR PELTIER 17300 ROCHEFORT		
Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	OLIVIER PROVINI	Opérateur de repérage	B.2.C 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM	Obtention : 01/09/2007 Échéance : 01/09/2012 N° de certification : 1234567
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport				
Raison sociale de l'entreprise : SARL AUGRY (Numéro SIRET : 414 135 574 00039)				
Adresse : 7 AVENUE JEAN JAURES, 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE				
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA				
Numéro de police et date de validité : 6709513304 - 01/10/2025				
Le rapport de repérage				
Date d'émission du rapport de repérage : 02/07/2025				
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses				
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 51 pages				

SOMMAIRE

1	CONCLUSIONS.....	2
2	LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES	3
3	LA MISSION DE REPERAGE	3
3.1	Le cadre réglementaire	3
3.2	Programme de travaux	3
3.3	Programme et périmètre de repérage.....	3
4	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	3
4.1	Rapports précédemment réalisés	3
4.2	Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur.....	4
4.3	Plan et procédures de prélèvements	4
5	RESULTATS DU REPERAGE	4
6	SIGNATURES.....	16
7	ANNEXES.....	17
7.1	Fiche d'identification et de cotation	17
7.2	Conséquences règlementaires et recommandations	21
7.3	Recommandations générales de sécurité	22
7.4	Plans et croquis	24
7.5	Photos.....	25
7.6	Rapports d'essais de laboratoire.....	37
7.7	Autres documents	46
7.8	Assurance	48
7.9	Certificat de compétences	51

1 CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Description
Dépendances - Salon	morceaux de Plaques ondulées fibro-ciment
Dépendances - Abris bois	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Annexes - Terrain	POTEAU fibres-ciment (table ronde)
Annexes - Terrain : mur de soubassement	Élément en fibres-ciment (bordures...)
Dépendances -	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Maison - Façades arrière cuisine (soubassement)	Plaques fibrociment
Maison - TOITURE Débarras	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Maison - Toiture zone 1 et 2	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Maison - Toiture zone 3	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre.

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Ensemble immobilier infrastructure, fondations -	Toutes	Hors d'atteinte	-
Ensemble immobilier Réseaux souterrain -	Toutes	Hors d'atteinte	-
Ensemble immobilier Ensemble des pièces et volume -	Toutes	Nombreuse destruction, gravat, vandalisme et détritux éparses	-

2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Raison sociale et nom de l'entreprise : MY EASYLAB

Adresse : 4 RUE MARYSE BASTIé 44700 ORVAULT

Numéro d'accréditation Cofrac : PCA AB 1609

3 LA MISSION DE REPERAGE

3.1 Le cadre réglementaire

La mission est effectuée en application :

- de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020,
- des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
- de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Programme de travaux

Programme des travaux : Démolition d'un ensemble immobilier

3.3 Programme et périmètre de repérage

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

Périmètre de repérage :

Référence du programme de travaux : Néant

4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de visite sur site : 02/07/2025

4.1 Rapports précédemment réalisés

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X



4.3 Plan et procédures de prélèvements








L'ensemble des prélèvements a été réalisé le respect du plan et des procédures d'intervention.

5 RESULTATS DU REPERAGE


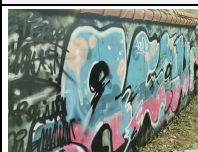



Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie :





1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

M044 : Partie à inspecter : Isolant fibreux en sous toiture.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M044 <u>Description</u> : Isolant fibreux en sous toiture <u>Quantification</u> : 10 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J44	J44	
M045 : Partie à inspecter : Plaques en matériaux bitumineux.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture	1	<u>Identifiant</u> : M045 <u>Description</u> : Plaques en matériaux bitumineux <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J45	J45	


M048 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »).					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Abris bois	1	<u>Identifiant</u> : M048 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Quantification</u> : 4 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J48	J48	
M046 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »).					
Pièces : Dépendances -					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dépendances -	1	<u>Identifiant</u> : M046 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J46	J46	
M043 : Partie à inspecter : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...).					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salon; Dépendances - Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M043 <u>Description</u> : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) <u>Quantification</u> : 20 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J43	J43	
M020 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
TOITURE Débarras	1	<u>Identifiant</u> : M020 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Quantification</u> : 7 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J20	J20	
M018 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture zone 1 et 2	1	<u>Identifiant</u> : M018 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J18	J18	 
M019 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture zone 3	1	<u>Identifiant</u> : M019 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J19	J19	



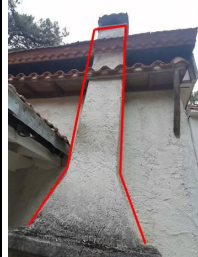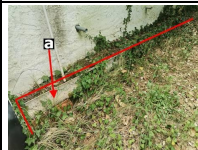


2 - Parois verticales extérieures et Façades






M022 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades	1	<u>Identifiant</u> : M022 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J22	J22	
M021 : Partie à inspecter : BACHE ETANCHEITE.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Débarras	1	<u>Identifiant</u> : M021 <u>Description</u> : BACHE ETANCHEITE <u>Quantification</u> : 5 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J21	J21	
M047 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades	1	<u>Identifiant</u> : M047 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J47	J47	
M052 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre (pavé de verre)	1	<u>Identifiant</u> : M052 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantification</u> : 1 U <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J52	J52	
M051 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MENUISERIES BOIS	1	<u>Identifiant</u> : M051 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage <u>Quantification</u> : 1 U <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J51	J51	

M025 : Partie à inspecter : Conduit de fumées.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
(zone barbecue)	1	<u>Identifiant</u> : M025 <u>Description</u> : Conduit de fumées <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J25	J25	
M026 : Partie à inspecter : Plaques (Plaques fibrociment).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades arrière cuisine (soubassement)	1	<u>Identifiant</u> : M026 <u>Description</u> : Plaques fibrociment <u>Quantification</u> : 4 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J26	J26	
M017 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
MENUISERIES BOIS (rdc + mezzanine)	1	<u>Identifiant</u> : M017 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage <u>Quantification</u> : 9 U <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J17	J17	
M012 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mezzanine; Maison - Cuisine PAVE DE VERRE	1	<u>Identifiant</u> : M012 <u>Description</u> : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantification</u> : 0.9 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J12	J12	

3 - Parois verticales intérieures



M002 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de PLINTHES).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Colle de PLINTHES <u>Quantification</u> : 22 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J02	J02	

M004 : Partie à inspecter : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	<u>Identifiant</u> : M004 <u>Description</u> : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné <u>Quantification</u> : 15 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J04	J04	
M013 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle d'eau	1	<u>Identifiant</u> : M013 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 8 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J13	J13	
M014 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc	1	<u>Identifiant</u> : M014 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J14	J14	
M028 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mezzanine	1	<u>Identifiant</u> : M028 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre projeté <u>Quantification</u> : 7 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J28	J28	
M030 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de PLINTHES).					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salon	1	<u>Identifiant</u> : M030 <u>Description</u> : Colle de PLINTHES <u>Quantification</u> : 8 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J30	J30	





M031 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salon	1	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 0.2 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J31	J31	
M032 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salon	1	<u>Identifiant</u> : M032 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre projeté <u>Quantification</u> : 8 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J32	J32	
M034 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de PLINTHES).					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M034 <u>Description</u> : Colle de PLINTHES <u>Quantification</u> : 12 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J34	J34	
M035 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment projeté.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M035 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté <u>Quantification</u> : 3 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J35	J35	
M038 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de PLINTHES).					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M038 <u>Description</u> : Colle de PLINTHES <u>Quantification</u> : 14 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J38	J38	


M039 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M039 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 1.5 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J39	J39	
M040 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Douche	1	<u>Identifiant</u> : M040 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 4 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J40	J40	
M036 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment projeté.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre; Dépendances - Cuisine : mur REFEND	1	<u>Identifiant</u> : M036 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté <u>Quantification</u> : 3 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J36	J36	
M041 : Partie à inspecter : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Dépendances - Douche; Dépendances - Wc	1	<u>Identifiant</u> : M041 <u>Description</u> : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J41	J41	
M016 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment projeté.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine MUR REFEND	1	<u>Identifiant</u> : M016 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment projeté <u>Quantification</u> : 5 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J16	J16	

M011 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Maison - Dégagement 2	1	Identifiant : M011 Description : Colle de faïence Quantification : 8 m2 Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J11	J11	
M010 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de PLINTHES).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	1	Identifiant : M010 Description : Colle de PLINTHES Quantification : 30 ml Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J10	J10	
M015 : Partie à inspecter : Plot de colle fixant les cloisons au mur.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	1	Identifiant : M015 Description : Plot de colle fixant les cloisons au mur Quantification : 17 ml Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J15	J15	
M007 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de PLINTHES).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; Maison - Chambre 1	1	Identifiant : M007 Description : Colle de PLINTHES Quantification : 20 ml Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J07	J07	
M008 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; Maison - Chambre 1	1	Identifiant : M008 Description : Enduit à base de plâtre projeté Quantification : 20 ml Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J08	J08	


M003 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour (hotte cheminée)	1	<u>Identifiant</u> : M003 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J03	J03	
M005 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage).					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour; Maison - Chambre 1 / REFEND	1	<u>Identifiant</u> : M005 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Quantification</u> : 5 ml <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J05	J05	


4 - Plafonds et faux plafonds


M053 : Partie à inspecter : POUTRES BOIS.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	<u>Identifiant</u> : M053 <u>Description</u> : POUTRES BOIS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M057 : Partie à inspecter : BOIS DE CHARPENTE.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Auvent	1	<u>Identifiant</u> : M057 <u>Description</u> : BOIS DE CHARPENTE <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M058 : Partie à inspecter : SOLIVAGE ET LAMBRIS BOIS.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
PLAFOND	1	<u>Identifiant</u> : M058 <u>Description</u> : SOLIVAGE ET LAMBRIS BOIS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
M055 : Partie à inspecter : SOLIVAGE BOIS.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; Maison - Chambre 1	1	<u>Identifiant</u> : M055 <u>Description</u> : SOLIVAGE BOIS <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		


M056 : Partie à inspecter : POUTRES ET LAMBRIS BOIS.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
ZONE 3	1	Identifiant : M056 Description : POUTRES ET LAMBRIS BOIS Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		


5 - Planchers et planchers techniques


M001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant : M001 Description : Colle de carrelage Quantification : 30 m2 Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J01	J01	

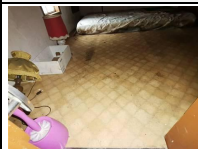
M027 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mezzanine	1	Identifiant : M027 Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Quantification : 7 m2 Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J27	J27	


M023 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Auvent	1	Identifiant : M023 Description : Colle de carrelage Quantification : 18 m2 Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J23	J23	


M024 : Partie à inspecter : Joint de carrelage.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Auvent	1	Identifiant : M024 Description : Joint de carrelage Quantification : 18 m2 Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J24	J24	

M029 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salon	1	Identifiant : M029 Description : Colle de carrelage Quantification : 7 m2 Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J29	J29	

M033 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chambre	1	<u>Identifiant</u> : M033 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Quantification</u> : 9.2 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J33	J33	

M037 : Partie à inspecter : Joint de carrelage.					
Niveau : Dépendances					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M037 <u>Description</u> : Joint de carrelage <u>Quantification</u> : 11 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J37	J37	

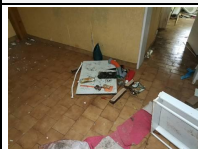M009 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	1	<u>Identifiant</u> : M009 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Quantification</u> : 32 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J09	J09	

M006 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement; Maison - Chambre 1	1	<u>Identifiant</u> : M006 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Quantification</u> : 15 m2 <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J06	J06	

6 - Conduits et accessoires intérieurs


Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

M054 : Partie à inspecter : CHEMINEE PIERRE.					
Niveau : Maison					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo


Séjour	1	<u>Identifiant</u> : M054 <u>Description</u> : CHEMINÉE PIERRE <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
--------	---	--	-------------------	--	---

9 - Fondations et soubassements

Sans objet


10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
M050 : Partie à inspecter : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...) (POTEAU fibres-ciment (table ronde)).

Niveau : Annexes

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrain	1	<u>Identifiant</u> : M050 <u>Description</u> : POTEAU fibres-ciment (table ronde) <u>Quantification</u> : 1 U <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J50	J50	


M049 : Partie à inspecter : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...) (Élément en fibres-ciment (bordures...)).

Niveau : Annexes

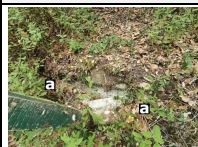Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrain : mur de soubassement	1	<u>Identifiant</u> : M049 <u>Description</u> : Élément en fibres-ciment (bordures...) <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J49	J49	


M059 : Partie à inspecter : POTEAUX BOIS + GRILLAGE.

Niveau : Annexes

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrain CLOTURE	1	<u>Identifiant</u> : M059 <u>Description</u> : POTEAUX BOIS + GRILLAGE <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017
M042 : Partie à inspecter : - (morceaux de Plaques ondulées fibro-ciment).

Niveau : Dépendances

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salon	1	<u>Identifiant</u> : M042 <u>Description</u> : morceaux de Plaques ondulées fibro-ciment <u>Quantification</u> : 1 ENS <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : J42	J42	

6 SIGNATURES

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **B.2.C - 24 rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à **MESCHERS SUR GIRONDE**, le **02/07/2025**

Par : **OLIVIER PROVINI**



Signature du représentant :

7 ANNEXES

7.1 Fiche d'identification et de cotation

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
J01		Maison - Séjour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J02		Maison - Séjour	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J03		Maison - Séjour (hotte cheminée)	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux		Absence d'amiante
J04		Maison - Séjour	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux		Absence d'amiante
J05		Maison - Séjour; Maison - Chambre 1 / REFEND	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux		Absence d'amiante
J06		Maison - Dégagement; Maison - Chambre 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J07		Maison - Dégagement; Maison - Chambre 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J08		Maison - Dégagement; Maison - Chambre 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante
J09		Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J10		Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J11		Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J12		Maison - Mezzanine; Maison - Cuisine PAVE DE VERRE	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures		Absence d'amiante
J13		Maison - Salle d'eau	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J14		Maison - Wc	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs,		Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
			poteaux, cloisons, gaines, coffres		
J15		Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Absence d'amiante
J16		Maison - Cuisine MUR REFEND	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante
J17		Maison - MENUISERIES BOIS (rdc + mezzanine)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures		Absence d'amiante
J18		Maison - Toiture zone 1 et 2	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes		Présence d'amiante
J19		Maison - Toiture zone 3	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes		Présence d'amiante
J20		Maison - TOITURE Débarras	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes		Présence d'amiante
J21		Maison - Débarras	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich		Absence d'amiante
J22		Maison - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux		Absence d'amiante
J23		Maison - Auvent	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J24		Maison - Auvent	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J25		Maison - (zone barbecue)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades		Absence d'amiante
J26		Maison - Façades arrière cuisine (soubassement)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich		Présence d'amiante
J27		Maison - Mezzanine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J28		Maison - Mezzanine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante
J29		Dépendances - Salon	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J30		Dépendances - Salon	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J31		Dépendances - Salon	3 - Parois verticales intérieures -		Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		
J32		Dépendances - Salon	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante
J33		Dépendances - Chambre	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J34		Dépendances - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J35		Dépendances - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante
J36		Dépendances - Chambre; Dépendances - Cuisine : mur REFEND	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Absence d'amiante
J37		Dépendances - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols		Absence d'amiante
J38		Dépendances - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J39		Dépendances - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J40		Dépendances - Douche	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		Absence d'amiante
J41		Dépendances - Cuisine; Dépendances - Douche; Dépendances - Wc	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Absence d'amiante
J42		Dépendances - Salon	Sol		Présence d'amiante
J43		Dépendances - Salon; Dépendances - Chambre	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse		Absence d'amiante
J44		Dépendances - Cuisine	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture		Absence d'amiante
J45		Dépendances - Toiture	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes		Absence d'amiante
J46		Dépendances -	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes		Présence d'amiante
J47		Dépendances - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux		Absence d'amiante
J48		Dépendances - Abris bois	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et		Présence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
			étanchéités - Plaques ondulées et planes		
J49		Annexes - Terrain : mur de soubassement	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs		Présence d'amiante
J50		Annexes - Terrain	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs		Présence d'amiante
J51		Dépendances - MENUISERIES BOIS	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures		Absence d'amiante
J52		Dépendances - Chambre (pavé de verre)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures		Absence d'amiante

7.2 Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

- b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.3 Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'emphysème important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).









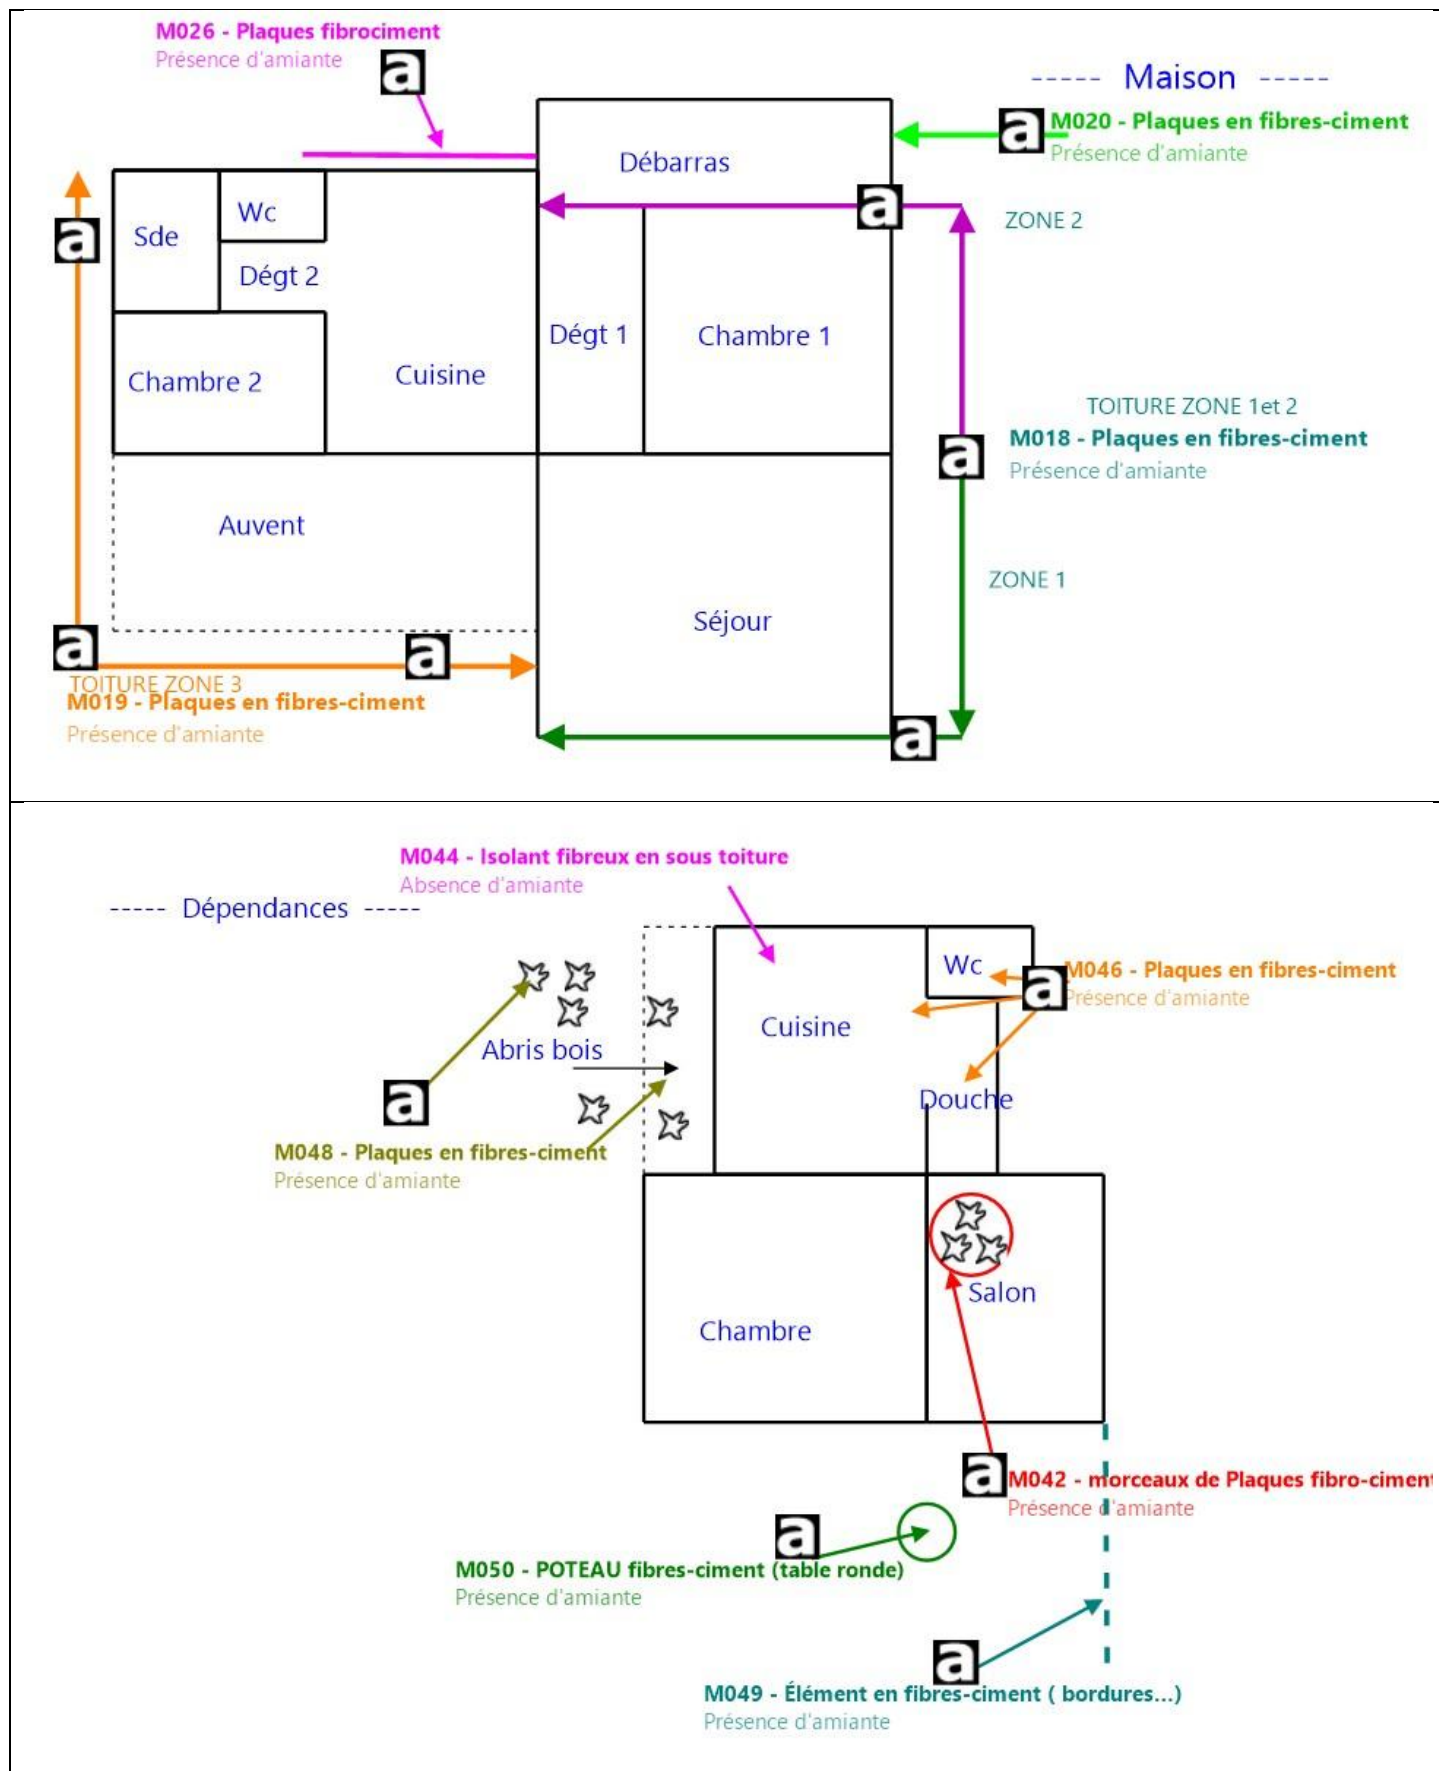



Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.




7.4 Plans et croquis



Légende




	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Planche de repérage technique Dossier n° 25/IMO/44744/TOC Etabli le : 02/07/2025 Adresse du bien : 19 ALLEE DES BECASSES FORET DE SUZAC 17132 MESCHERS SUR GIRONDE Nom du rédacteur : OLIVIER PROVINI SARL AUGRY
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

7.5 Photos

	<p>Photo n° PhA001</p> <p>Localisation : Maison - Séjour</p> <p>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage</p> <p>Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA002</p> <p>Localisation : Maison - Séjour</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage</p> <p>Description : Colle de PLINTHES</p>
	<p>Photo n° PhA003</p> <p>Localisation : Maison - Séjour (hotte cheminée)</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux</p> <p>Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)</p> <p>Description : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)</p>

	<p>Photo n° PhA004 Localisation : Maison - Séjour Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux Partie d'ouvrage : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné</p>
	<p>Photo n° PhA005 Localisation : Maison - Séjour; Maison - Chambre 1 / REFEND Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) Description : Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)</p>
	<p>Photo n° PhA006 Localisation : Maison - Dégagement; Maison - Chambre 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA007 Localisation : Maison - Dégagement; Maison - Chambre 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de PLINTHES</p>
	<p>Photo n° PhA008 Localisation : Maison - Dégagement; Maison - Chambre 1 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre projeté Description : Enduit à base de plâtre projeté</p>
	<p>Photo n° PhA009 Localisation : Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>






	<p>Photo n° PhA010 Localisation : Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de PLINTHES</p>
	<p>Photo n° PhA011 Localisation : Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA011 Localisation : Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA012 Localisation : Maison - Mezzanine; Maison - Cuisine PAVE DE VERRE Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p>
	<p>Photo n° PhA013 Localisation : Maison - Salle d'eau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>


	<p>Photo n° PhA014 Localisation : Maison - Wc Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA013 Localisation : Maison - Salle d'eau Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA015 Localisation : Maison - Cuisine; Maison - Dégagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Plot de colle fixant les cloisons au mur Description : Plot de colle fixant les cloisons au mur</p>
	<p>Photo n° PhA016 Localisation : Maison - Cuisine MUR REFEND Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment projeté Description : Enduit à base de ciment projeté</p>
	<p>Photo n° PhA017 Localisation : Maison - MENUISERIES BOIS (rdc + mezzanine) Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage Description : Joint de mastic de vitrage</p>

	<p>Photo n° PhA018 Localisation : Maison - Toiture zone 1 et 2 Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis : M018</p>
	<p>Photo n° PhA018 Localisation : Maison - Toiture zone 1 et 2 Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis : M018</p>
	<p>Photo n° PhA019 Localisation : Maison - Toiture zone 3 Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis : M019</p>
	<p>Photo n° PhA020 Localisation : Maison - TOITURE Débarras Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis : M020</p>
	<p>Photo n° PhA021 Localisation : Maison - Débarras Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie d'ouvrage : BACHE ETANCHEITE Description : BACHE ETANCHEITE</p>
	<p>Photo n° PhA022 Localisation : Maison - Façades Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>

	<p>Photo n° PhA023 Localisation : Maison - Auvent Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA024 Localisation : Maison - Auvent Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Joint de carrelage Description : Joint de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA025 Localisation : Maison - (zone barbecue) Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades Partie d'ouvrage : Conduit de fumées Description : Conduit de fumées</p>
	<p>Photo n° PhA026 Localisation : Maison - Façades arrière cuisine (soubassement) Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie d'ouvrage : Plaques Description : Plaques fibrociment Localisation sur croquis : M026</p>
	<p>Photo n° PhA027 Localisation : Maison - Mezzanine Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple</p>
	<p>Photo n° PhA028 Localisation : Maison - Mezzanine Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre projeté Description : Enduit à base de plâtre projeté</p>

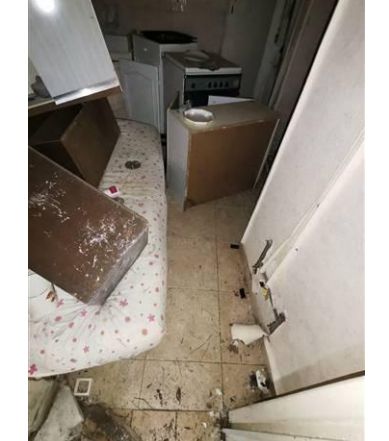


	<p>Photo n° PhA029 Localisation : Dépendances - Salon Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA030 Localisation : Dépendances - Salon Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de PLINTHES</p>
	<p>Photo n° PhA031 Localisation : Dépendances - Salon Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA032 Localisation : Dépendances - Salon Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre projeté Description : Enduit à base de plâtre projeté</p>
	<p>Photo n° PhA033 Localisation : Dépendances - Chambre Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA034 Localisation : Dépendances - Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de PLINTHES</p>

	<p>Photo n° PhA035 Localisation : Dépendances - Chambre Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment projeté Description : Enduit à base de ciment projeté</p>
	<p>Photo n° PhA036 Localisation : Dépendances - Chambre; Dépendances - Cuisine : mur REFEND Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de ciment projeté Description : Enduit à base de ciment projeté</p>
	<p>Photo n° PhA037 Localisation : Dépendances - Cuisine Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Joint de carrelage Description : Joint de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA038 Localisation : Dépendances - Cuisine Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de PLINTHES</p>
	<p>Photo n° PhA039 Localisation : Dépendances - Cuisine Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>

	<p>Photo n° PhA040 Localisation : Dépendances - Douche Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA041 Localisation : Dépendances - Cuisine; Dépendances - Douche; Dépendances - Wc Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie d'ouvrage : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre</p>
	<p>Photo n° PhA042 Localisation : Dépendances - Salon Ouvrage : Sol Description : morceaux de Plaques ondulées fibro-ciment Localisation sur croquis : M042</p>
	<p>Photo n° PhA043 Localisation : Dépendances - Salon; Dépendances - Chambre Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie d'ouvrage : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)</p>
	<p>Photo n° PhA044 Localisation : Dépendances - Cuisine Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture Partie d'ouvrage : Isolant fibreux en sous toiture Description : Isolant fibreux en sous toiture Localisation sur croquis : M044</p>

	<p>Photo n° PhA045 Localisation : Dépendances - Toiture Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en matériaux bitumineux Description : Plaques en matériaux bitumineux</p>
	<p>Photo n° PhA047 Localisation : Dépendances - Façades Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p>
	<p>Photo n° PhA048 Localisation : Dépendances - Abris bois Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis : M048</p>
	<p>Photo n° PhA049 Localisation : Annexes - Terrain : mur de soubassement Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...) Description : Élément en fibres-ciment (bordures...) Localisation sur croquis : M049</p>
	<p>Photo n° PhA046 Localisation : Dépendances - Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Localisation sur croquis : M046</p>
	<p>Photo n° PhA050 Localisation : Annexes - Terrain Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : Élément en fibres-ciment (jardinières, bordures...) Description : POTEAU fibres-ciment (table ronde) Localisation sur croquis : M050</p>

	<p>Photo n° PhA051 Localisation : Dépendances - MENUISERIES BOIS Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage Description : Joint de mastic de vitrage</p>
	<p>Photo n° PhA052 Localisation : Dépendances - Chambre (pavé de verre) Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure</p>
	<p>Photo n° PhA053 Localisation : Maison - Séjour Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes Partie d'ouvrage : POUTRES BOIS Description : POUTRES BOIS</p>
	<p>Photo n° PhA054 Localisation : Maison - Séjour Ouvrage : 8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes Partie d'ouvrage : CHEMINEE PIERRE Description : CHEMINEE PIERRE</p>
	<p>Photo n° PhA056 Localisation : Maison - ZONE 3 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : POUTRES ET LAMBRIS BOIS Description : POUTRES ET LAMBRIS BOIS</p>
	<p>Photo n° PhA055 Localisation : Maison - Dégagement; Maison - Chambre 1 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : SOLIVAGE BOIS Description : SOLIVAGE BOIS</p>

	<p>Photo n° PhA057 Localisation : Maison - Auvent Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : BOIS DE CHARPENTE Description : BOIS DE CHARPENTE</p>
	<p>Photo n° PhA058 Localisation : Dépendances - PLAFOND Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : SOLIVAGE ET LAMBRIS BOIS Description : SOLIVAGE ET LAMBRIS BOIS</p>
	<p>Photo n° PhA059 Localisation : Annexes - Terrain CLOTURE Ouvrage : 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Aménagements extérieurs Partie d'ouvrage : POTEAUX BOIS + GRILLAGE Description : POTEAUX BOIS + GRILLAGE</p>

7.6 Rapports d'essais de laboratoire



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

SOCIETE AUGRY
Monsieur Renaud AUGRY
Avenue Jean Jaurès 7
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUXN° de rapport d'analyse : **AR-25-RB-045754-01**Date d'émission de rapport : **23/07/2025 3:03**

Référence dossier Client:686fb96a4ec80Dossier: 25/IMO/44744/TOC

Référence dossier N° : 25UV055729


Référence laboratoire N° : 25RB023822

Reçu par MyEasyLab le : 17/07/2025 12:05

Reçu par le laboratoire le : 18/07/2025

Date d'analyse : 21/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	J01 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Maison - Séjour	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	J02 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de PLINTHES - Maison - Séjour	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
003	J03 - 3 - Parois verticales intérieures - Gainés et coffres verticaux - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - Maison - Séjour (hotte cheminée)	Matériau dur (granulaire) (blanc)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

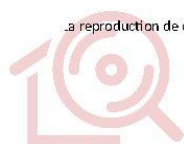

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

1/10
P-R5-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	J04 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné - Maison - Séjour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005	J05 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, debulage, lissage) - Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, debulage, lissage) - Maison - Séjour; Maison - Chambre 1 / REFEND	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (blanc)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	J06 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Maison - Degagement; Maison - Chambre 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	J07 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gains, coffres - Colle de carrelage - Colle de PLINTHES - Maison - Degagement; Maison - Chambre 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	J08 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - Maison - Degagement; Maison - Chambre 1	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

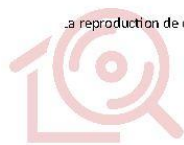

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

2/10
P-RS-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	J09 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Maison - Cuisine; Maison - Degagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment-colle (gris); matériau semi-dur (beige)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	J10 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de PLINTHES - Maison - Cuisine; Maison - Degagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau dur de type joint ciment (gris) en traces; matériau dur de type ciment-colle (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	J11 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Maison - Cuisine; Maison - Degagement 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau dur de type ciment-colle (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D2QU	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012	J12 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Maison - Mezzanine; Maison - Cuisine PAVE DE VERRE	Matériau semi-dur (granulaire) (rose); matériau semi-dur (marron)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	J13 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Maison - Salle d'eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau dur de type joint ciment (gris); matériau dur de type ciment-colle (beige); matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

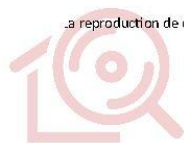

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucurest, România

3/10
P-RS-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	J14 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Maison - Wc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D2QU	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015	J15 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Plot de colle fixant les cloisons au mur - Maison - Cuisine; Maison - Degagement 2; Maison - Chambre 2; Maison - Salle d'eau; Maison - Wc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	J16 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment projete - Enduit a base de ciment projete - Maison - Cuisine MUR REFEND	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D2QU	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	J17 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Maison - MENUISERIES BOIS (rdc + mezzanine)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	J18 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Plaques ondulees et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Maison - Toiture zone 1 et 2	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / D2QU	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

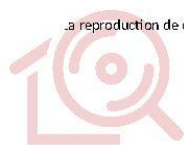

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania



4/10
P-RS-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (1)	J19 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulees et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Maison - Toiture zone 3	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / D2QU	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
020 (1)	J20 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulees et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Maison - TOITURE Debarras	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / D2QU	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
021	J21 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - BACHE ETANCHEITE - BACHE ETANCHEITE - Maison - Debarras	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	J22 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Maison - Facades	Matériau dur (granulaire) (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	J23 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Maison - Auvent	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	J24 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage - Joint de carrelage - Maison - Auvent	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	J25 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Elements associés aux facades - Conduit de fumées - Conduit de fumées - Maison - (zone barbecue)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur (granulaire) (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

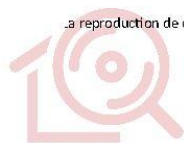

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucurest, Romania

5/10
P-RS-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	J26 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Plaques - Plaques fibrociment - Maison - Facades arrière cuisine (soubassement)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / J6HP	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riebeckite-amiante (crocidolite)
027	J27 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple - Maison - Mezzanine	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	J28 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - Maison - Mezzanine	Matériau dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	J29 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Dependances - Salon	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	J30 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de PLINTHES - Dependances - Salon	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	J31 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Dependances - Salon	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	J32 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre projeté - Dependances - Salon	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	J33 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Dependances - Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

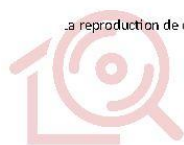

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

6/10
P-RS-FRM8220




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	J34 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de PLINTHES - Dependances - Chambre	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	J35 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment projeté - Enduit à base de ciment projeté - Dependances - Chambre	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	J36 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment projeté - Enduit à base de ciment projeté - Dependances - Chambre; Dependances - Cuisine : mur REFEND	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	J37 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage - Joint de carrelage - Dependances - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	J38 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de PLINTHES - Dependances - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	J39 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Dependances - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FY7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
040	J40 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Dependances - Douche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

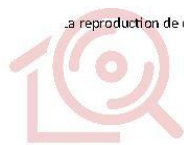

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

7/10
P-RS-FRM8220





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.


N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	J41 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricquées) - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Dependances - Cuisine; Dependances - Douche; Dependances - Wc	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042 (1)	J42 - Sol - - - morceaux de Plaques ondules fibro-ciment - Dependances - Salon	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
043	J43 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, les) - Dependances - Salon; Dependances - Chambre	Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	J44 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Éléments sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture - Dependances - Cuisine	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau souple (fibreux) (gris) (foncé) ; matériau souple (fibreux) (clair)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	J45 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Plaques ondules et planes - Plaques en matériaux bitumineux - Plaques en matériaux bitumineux - Dependances - Toiture	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	J46 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéites - Plaques ondules et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Dependances -	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile

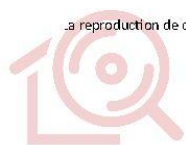

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania




8/10
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.




N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	J47 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Dependances - Facades	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	J48 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles) - Dependances - Abris bois	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
049	J49 - 10 - Amenagements, voiries et réseaux divers - Amenagements extérieurs - Element en fibres-ciment (jardinieres, bordures) - Element en fibres-ciment (bordures) - Annexes - Terrain : mur de soubassement	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
050 (1)	J50 - 10 - Amenagements, voiries et réseaux divers - Amenagements extérieurs - Element en fibres-ciment (jardinieres, bordures) - POTEAU fibres-ciment (table ronde) - Annexes - Terrain	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
051	J51 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Dependances - MENUISERIES BOIS	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	J52 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Dependances - Chambre (pave de verre)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

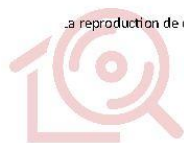

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucurest, România

9/10
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045754-01

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :


MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.2/08.05.2023.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/> - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

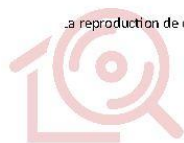Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

10/10
P-RS-FRM8220

7.7 Autres documents

7.8 Assurance

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

EI JOUARET DAVID
64 BD DE LATTRE DE TASSIGNY
17200 ROYAN
Tél : 0546051760
Fax : 05 46 06 66 39
Email : AGENCE.DAVID.JOUARET@AXA.FR
Portefeuille : 0017047144

**SARL AUGRY
7 AV JEAN JAURES
17110 ST GEORGES DE DIDONNE FR**

Vos références :

Contrat n° 6709513304
Client n° 3829967304

AXA France IARD, atteste que :

**SARL AUGRY
7 AV JEAN JAURES
17110 ST GEORGES DE DIDONNE**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 6709513304** ayant pris effet le **01/01/2024** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs survenus du fait de l'exercice de ses activités

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS.

1/ en cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

2/ en cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation;

1D052620241001



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3

- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

PRESTATIONS AUTRES QUE CELLES REALISEES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE**Métrage loi CARREZ****Etat des lieux locatifs****Mesure du Radon dans les maisons individuelles et immeubles a usage d'habitation****Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - pret a taux zero****Etablissement du carnet d'entretien en matière de mise en copropriété****Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapé****Vérifications réglementaires périodiques en matière d'installations électriques****Infiltrométrie, Test d'étanchéité à l'air****Réglementation thermique RT 2012 et RE 2020****Diagnostic Technique Global (DTG)****Recherche de fuites d'eau****Diagnostic assainissement autonome et collectif.****Contrôle des réseaux aэrauliques RE 2020****Audit énérgétique réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.****Prestation de services pour des tâches administratives : pré-rédaction d'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/10/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ROYAN le 1 octobre 2024

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3


Pour la société :


**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3

7.9 Certificat de compétences


Accréditation
n°4-0567
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



 Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0167

CERTIFICATION DE PERSONNES
 attribuée à :
Olivier PROVINI
 Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante Obtenu le : 10/10/2022 Valable jusqu'au : 09/10/2029* <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>
Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante Obtenu le : 10/10/2022 Valable jusqu'au : 09/10/2029* <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>
Plomb sans mention : Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP) Obtenu le : 25/05/2023 Valable jusqu'au : 24/05/2030* <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>
Energie sans mention (DPE) : Secteur D : certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique Obtenu le : 08/12/2022 Valable jusqu'au : 07/12/2029* <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>
Energie avec mention (DPE) : Secteur Dbis : certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation Obtenu le : 08/12/2022 Valable jusqu'au : 07/12/2029* <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>
Électricité : Secteur F : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures d'électricité Obtenu le : 17/12/2021 Valable jusqu'au : 16/12/2028* <small>Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>
Gaz : Secteur E : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures de gaz Obtenu le : 12/11/2023 Valable jusqu'au : 11/11/2030* <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>
Termites : Secteur C : certification des personnes réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, en métropole Obtenu le : 10/01/2023 Valable jusqu'au : 09/01/2030* <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.</small>

Fait à STRASBOURG, le 10 novembre 2023

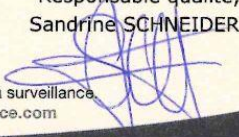Responsable qualité,
 Sandrine SCHNEIDER


*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
 La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

Fin du rapport n° 25/IMO/44744/TOC