

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Code du travail: Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante - Décret 2017-899 du 09/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. - Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis- Décret N°2012-639 du 04/05/2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	SNIA 123533 06.09.24 A
Type de logement	Bureaux
Propriétaire	SNIA
Donneur d'ordre	SNIA
Adresse de l'immeuble	Bâtiment 401 - Tour de Contrôle d'Orly Aéroport Paris Orly 94310 ORLY
Bâtiment ou installation	Bâtiment 401
Etage	RDC et R+1
Date de permis de construire	Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997
Date de construction	1960
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	06/09/2024, 21/10/2024
Date d'émission du rapport de repérage	25/10/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiquée

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

SARL FMDC DIAGNOSTICS
20 Avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY
77704 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4
Tél. 01 64 63 02 03
SIRET : 500 109 491 00042

CHANHIH Mehdi
FMDC DIAGNOSTICS
Le 25/10/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S013	Revêtement de plafond	Enduit gris cimenteux (sous peinture noire)	4	Salle de supervision	RDC	Z007
S308	Revêtement de plafond	Enduit gris cimenteux				
S264	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	9	Bureau n°4	1er	Z013
S265	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S268	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	10	Bureau n°5	1er	Z013
S269	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S272	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	11	Bureau n°6	1er	Z013
S273	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S018	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	12	Bureau n°7	1er	Z013
S277	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S280	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	13	Bureau n°8	1er	Z013
S281	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S284	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	14	Bureau n°9	1er	Z013
S285	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S288	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	15	Bureau n°10	1er	Z013
S289	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S292	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	16	Bureau n°11	1er	Z013
S293	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S296	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	17	Bureau n°12	1er	Z013
S297	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S300	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	18	Bureau n°13	1er	Z013
S301	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S020	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	19	Bureau n°14	1er	Z013
S222	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S304	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	20	Bureau n°15	1er	Z013
S305	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z013
S026	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	26	Bureau n°21	1er	Z016
S233	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S234	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	27	Bureau n°22	1er	Z016
S235	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S238	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	28	Bureau n°23	1er	Z016
S239	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S242	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	29	Bureau n°24	1er	Z016
S243	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S246	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	30	Bureau n°25	1er	Z016
S247	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S250	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	31	Bureau n°26	1er	Z016
S251	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S254	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	32	Bureau n°27	1er	Z016

Amiante

Référence (Sondage)	Element	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S255	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S258	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	34	Salle de réunion	1er	Z016
S259	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage				Z016
S310	Revêtement de plafond	Résidus de peinture noire + résidus de matériau beige (lingette sur poutre métal à l'angle du mur)	41	Local technique	RDC	

Exclusions

Aucune

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION :.....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :.....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :.....	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	6
PROGRAMME DE REPERAGE	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	8
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	8
RESULTATS DU REPERAGE.....	24
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	24
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	25
COMMENTAIRE SUR LA MISSION.....	36
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	36
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	37
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	68
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	76
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	93
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	94

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **SNIA 123533 06.09.24**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	SNIA
Demeurant :	Paris / Orly Rue des Pistes bt 1608 91205 ATHIS-MONS CEDEX
Représenté par :	Madame GRENOT Amélie
Commanditaire du repérage :	SNIA
Opérateur ayant réalisé le repérage initial:	Monsieur CHANHIIH Mehdi
Opérateur ayant réalisé le repérage complémentaire:	Monsieur PIEDNOEL Fabrice
Nom et adresse de l'entreprise :	FMDI DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler – CS 70792 Bailly 77704 Marne-la-Vallée - Cedex 4
N° de Siret :	50010949100042
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France IARD -10583929904

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	Bâtiment 401 - Tour de Contrôle d'Orly
Adresse complète :	Aéroport Paris Orly 94310 ORLY
Référence Cadastre :	AB - 261

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997	Construction : 1960
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment 401	Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réaménagement des locaux tertiaires du Bâtiment 401.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Bureau n°1	RDC	Concernée
Bureau n°2	RDC	Concernée
Bureau n°3	RDC	Concernée
Salle de supervision	RDC	Concernée
Détente	RDC	Concernée
Cuisine	RDC	Concernée
Atelier	RDC	Concernée
Chambre 5	RDC	Concernée
Bureau n°4	1er	Concernée
Bureau n°5	1er	Concernée
Bureau n°6	1er	Concernée
Bureau n°7	1er	Concernée
Bureau n°8	1er	Concernée
Bureau n°9	1er	Concernée
Bureau n°10	1er	Concernée
Bureau n°11	1er	Concernée
Bureau n°12	1er	Concernée
Bureau n°13	1er	Concernée
Bureau n°14	1er	Concernée
Bureau n°15	1er	Concernée
Bureau n°16	1er	Concernée
Bureau n°17	1er	Concernée
Bureau n°18	1er	Concernée
Bureau n°19	1er	Concernée
Bureau n°20	1er	Concernée
Bureau n°21	1er	Concernée
Bureau n°22	1er	Concernée
Bureau n°23	1er	Concernée
Bureau n°24	1er	Concernée
Bureau n°25	1er	Concernée
Bureau n°26	1er	Concernée
Bureau n°27	1er	Concernée
Bureau n°28	1er	Concernée
Salle de réunion	1er	Concernée
Salle de formation n°1	1er	Concernée
Salle de formation n°2	1er	Concernée
Local technique	1er	Concernée
Circulation n°1	RDC	Non concernée

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Circulation n°2	1er	Non concernée
Salle d'eau	RDC	Concernée
Local technique	RDC	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
06/09/2024	Intervention amiante avant-travaux
21/10/2024	Ré-intervention pour zonage du matériau contenant de l'amiante au plafond, complément sur les éléments de climatisation (changement d'opérateur de repérage)

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Néant

Amiante

4.3	Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies
	Néant
4.4	Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages
	Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

2013 - Revêtement de sol Colle noire + ragréage							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : 257 m²							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°4	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S264	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S265	P020	Oui
1er	Bureau n°5	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S268	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S269	P020	Oui
1er	Bureau n°6	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S272	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S273	P020	Oui
1er	Bureau n°7	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S018	P018	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S277	P020	Oui
1er	Bureau n°8	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S280	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S281	P020	Oui
1er	Bureau n°9	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S284	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S285	P020	Oui
1er	Bureau n°10	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S288	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S289	P020	Oui
1er	Bureau n°11	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S292	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S293	P020	Oui
1er	Bureau n°12	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S296	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S297	P020	Oui
1er	Bureau n°13	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S300	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S301	P020	Oui
1er	Bureau n°14	Revêtement de sol	X	Colle noire + ragréage	S020	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S222	P020	Oui
1er	Bureau n°15	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S304	P020	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S305	P020	Oui

Amiante

2016 - Revêtement de sol Colle noire + ragréage							Continue : NON
Quantité totale d'amiante estimée : 187 m²							
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°21	Revêtement de sol	X	Colle noire + ragréage	S026	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S233	P026	Oui
1er	Bureau n°22	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S234	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S235	P026	Oui
1er	Bureau n°23	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S238	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S239	P026	Oui
1er	Bureau n°24	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S242	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S243	P026	Oui
1er	Bureau n°25	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S246	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S247	P026	Oui
1er	Bureau n°26	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S250	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S251	P026	Oui
1er	Bureau n°27	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S254	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S255	P026	Oui
1er	Salle de réunion	Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S258	P026	Oui
		Revêtement de sol		Colle noire + ragréage	S259	P026	Oui

2001 - Revêtement de sol Linoléum + colle jaune + ragréage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Revêtement de sol	X	Linoléum + colle jaune + ragréage	S001	P001	Non
RDC	Bureau n°2	Revêtement de sol		Linoléum + colle jaune + ragréage	S038	P001	Non
RDC	Bureau n°3	Revêtement de sol		Linoléum + colle jaune + ragréage	S039	P001	Non
RDC	Atelier	Revêtement de sol		Linoléum + colle jaune + ragréage	S040	P001	Non

2002 - Revêtement de sol sous linoléum Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Revêtement de sol sous linoléum	X	Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	S002	P002	Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanches + colle	S037	P002	Non
RDC	Bureau n°2	Revêtement de sol sous linoléum		Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	S027	P002	Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanches + colle	S045	P002	Non
RDC	Bureau n°3	Revêtement de sol sous linoléum		Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	S028	P002	Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanches + colle	S046	P002	Non
RDC	Salle de supervision	Revêtement de sol sous linoléum		Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	S011	P011	Non
RDC	Atelier	Revêtement de sol		Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet	S064	P002	Non
RDC	Chambre 5	Revêtement de sol		Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet	S033	P017	Non
RDC	Salle d'eau	Revêtement de sol		Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet	S074	P002	Non

2003 - Faux-plafond Dalles de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Faux-plafond	X	Dalles de faux-plafond	S003	P003	Non
RDC	Bureau n°2	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S029	P003	Non
RDC	Bureau n°3	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S030	P003	Non
RDC	Détente	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S077	P003	Non
RDC	Cuisine	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S061	P003	Non
RDC	Atelier	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S062	P003	Non
RDC	Chambre 5	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S063	P003	Non
1er	Bureau n°4	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S091	P003	Non
1er	Bureau n°5	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S092	P003	Non
1er	Bureau n°6	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S093	P003	Non
1er	Bureau n°7	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S019	P019	Non
1er	Bureau n°8	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S094	P003	Non
1er	Bureau n°9	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S095	P003	Non
1er	Bureau n°10	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S096	P003	Non
1er	Bureau n°11	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S097	P003	Non
1er	Bureau n°12	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S098	P003	Non
1er	Bureau n°13	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S099	P003	Non
1er	Bureau n°14	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S100	P003	Non
1er	Bureau n°15	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S101	P003	Non
1er	Bureau n°16	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S102	P003	Non
1er	Bureau n°17	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S103	P003	Non
1er	Bureau n°18	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S104	P003	Non
1er	Bureau n°19	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S105	P003	Non
1er	Bureau n°20	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S106	P003	Non
1er	Bureau n°21	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S107	P003	Non
1er	Bureau n°22	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S108	P003	Non
1er	Bureau n°23	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S109	P003	Non
1er	Bureau n°24	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S110	P003	Non

Amiante

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°25	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S111	P003	Non
1er	Bureau n°26	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S112	P003	Non
1er	Bureau n°27	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S113	P003	Non
1er	Bureau n°28	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S114	P003	Non
1er	Salle de réunion	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S115	P003	Non
1er	Salle de formation n°1	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S116	P003	Non
1er	Salle de formation n°2	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S117	P003	Non
1er	Local technique	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S118	P003	Non
RDC	Salle d'eau	Faux-plafond		Dalles de faux-plafond	S072	P003	Non

2004 - Cloisons légères Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Cloisons légères	X	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S004	P004	Non
RDC	Bureau n°2	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S047	P004	Non
RDC	Bureau n°3	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S048	P004	Non
RDC	Détente	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S076	P004	Non
RDC	Chambre 5	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S069	P004	Non
RDC	Salle d'eau	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S070	P004	Non

2005 - Caisson de ventilation Bande adhésif bitumineuse							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Caisson de ventilation		Bande adhésif bitumineuse	S049	P006	Non
RDC	Bureau n°2	Caisson de ventilation	X	Bande adhésif bitumineuse	S006	P006	Non
RDC	Bureau n°3	Caisson de ventilation		Bande adhésif bitumineuse	S050	P006	Non

Amiante

2006 - Caisson de ventilation convecteur Enveloppe de calorifuge bitumineuse							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Caisson de ventilation convecteur		Enveloppe de calorifuge bitumineuse	S051	P007	Non
RDC	Bureau n°2	Caisson de ventilation convecteur	X	Enveloppe de calorifuge bitumineuse	S007	P007	Non
RDC	Bureau n°3	Caisson de ventilation convecteur		Enveloppe de calorifuge bitumineuse	S052	P007	Non

2008 - Calorifuge Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Calorifuge		Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	S080	P008	Non
RDC	Bureau n°2	Calorifuge	X	Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	S008	P008	Non
RDC	Bureau n°3	Calorifuge		Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	S082	P008	Non

2009 - Calorifuge Colle noire + isoalnt mousse bleu							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Calorifuge		Colle noire + isoalnt mousse bleu	S081	P009	Non
RDC	Bureau n°2	Calorifuge	X	Colle noire + isoalnt mousse bleu	S009	P009	Non
RDC	Bureau n°3	Calorifuge		Colle noire + isoalnt mousse bleu	S083	P009	Non

2010 - Poteau Enduit plâtreux + peinture noire							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Poteau		Enduit plâtreux + peinture noire	S084	P010	Non
RDC	Bureau n°2	Poteau		Enduit plâtreux + peinture noire	S085	P010	Non
RDC	Bureau n°3	Poteau	X	Enduit plâtreux + peinture noire	S010	P010	Non
RDC	Salle de supervision	Poteau		Enduit plâtreux + peinture noire	S086	P010	Non
RDC	Détente	Poteau		Enduit plâtreux + peinture noire	S087	P010	Non
RDC	Cuisine	Poteau		Enduit plâtreux + peinture noire	S088	P010	Non
RDC	Atelier	Poteau		Enduit plâtreux + peinture noire	S089	P010	Non
RDC	Chambre 5	Poteau		Enduit plâtreux + peinture noire	S090	P010	Non

2011 - Cloisons légères Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°4	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S120	P021	Non
1er	Bureau n°5	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S121	P021	Non
1er	Bureau n°6	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S122	P021	Non
1er	Bureau n°7	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S123	P021	Non
1er	Bureau n°8	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S124	P021	Non
1er	Bureau n°9	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S125	P021	Non
1er	Bureau n°10	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S126	P021	Non
1er	Bureau n°11	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S127	P021	Non
1er	Bureau n°12	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S128	P021	Non
1er	Bureau n°13	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S129	P021	Non
1er	Bureau n°14	Cloisons légères	X	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S021	P021	Non
1er	Bureau n°15	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S130	P021	Non
1er	Bureau n°16	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S131	P021	Non
1er	Bureau n°17	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S132	P021	Non
1er	Bureau n°18	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S133	P021	Non
1er	Bureau n°19	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S134	P021	Non
1er	Bureau n°20	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S135	P021	Non
1er	Bureau n°21	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S136	P021	Non
1er	Bureau n°22	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S137	P021	Non
1er	Bureau n°23	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S138	P021	Non
1er	Bureau n°24	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de	S139	P021	Non

Amiante

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
				verre			
1er	Bureau n°25	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S140	P021	Non
1er	Bureau n°26	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S141	P021	Non
1er	Bureau n°27	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S142	P021	Non
1er	Bureau n°28	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S143	P021	Non
1er	Salle de réunion	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S144	P021	Non
1er	Salle de formation n°1	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S145	P021	Non
1er	Salle de formation n°2	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S146	P021	Non
1er	Local technique	Cloisons légères		Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	S147	P021	Non

2012 - Revêtement de mur Enduit plâtreux + peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°10	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S150	P022	Non
1er	Bureau n°11	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S151	P022	Non
1er	Bureau n°12	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S152	P022	Non
1er	Bureau n°13	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S153	P022	Non
1er	Bureau n°14	Revêtement de mur	X	Enduit plâtreux + peinture	S022	P022	Non
1er	Bureau n°15	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S154	P022	Non
1er	Bureau n°16	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S155	P022	Non
1er	Bureau n°21	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S156	P022	Non
1er	Bureau n°22	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S157	P022	Non
1er	Bureau n°23	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S158	P022	Non
1er	Bureau n°24	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S159	P022	Non
1er	Bureau n°25	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S160	P022	Non
1er	Bureau n°26	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S161	P022	Non
1er	Bureau n°27	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S162	P022	Non
1er	Salle de réunion	Revêtement de mur		Enduit plâtreux + peinture	S163	P022	Non

2014 - Revêtement de sol Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°16	Revêtement de sol	X	Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage	S023	P023	Non
1er	Bureau n°17	Revêtement de sol		Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage	S174	P023	Non

2015 - Revêtement de sol Dalles de sol orange + colle + ragréage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°18	Revêtement de sol	X	Dalles de sol orange + colle + ragréage	S025	P025	Non
1er	Bureau n°19	Revêtement de sol		Dalles de sol orange + colle + ragréage	S175	P025	Non
1er	Bureau n°20	Revêtement de sol		Dalles de sol orange + colle + ragréage	S176	P025	Non
1er	Bureau n°28	Revêtement de sol		Dalles de sol orange + colle + ragréage	S177	P025	Non
1er	Salle de formation n°1	Revêtement de sol		Dalles de sol orange + colle + ragréage	S178	P025	Non
1er	Salle de formation n°2	Revêtement de sol sous plancher technique		Dalles de sol orange + colle + ragréage	S024	P024	Non
1er	Local technique	Revêtement de sol		Dalles de sol orange + colle + ragréage	S179	P025	Non

2017 - Revêtement de plafond Béton

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°4	Revêtement de plafond		Béton	S188		Non
1er	Bureau n°5	Revêtement de plafond		Béton	S189		Non
1er	Bureau n°6	Revêtement de plafond		Béton	S190		Non
1er	Bureau n°7	Revêtement de plafond	X	Béton	S187		Non
1er	Bureau n°8	Revêtement de plafond		Béton	S191		Non
1er	Bureau n°9	Revêtement de plafond		Béton	S192		Non
1er	Bureau n°10	Revêtement de plafond		Béton	S193		Non
1er	Bureau n°11	Revêtement de plafond		Béton	S194		Non
1er	Bureau n°12	Revêtement de plafond		Béton	S195		Non
1er	Bureau n°13	Revêtement de plafond		Béton	S196		Non
1er	Bureau n°14	Revêtement de plafond		Béton	S197		Non
1er	Bureau n°15	Revêtement de plafond		Béton	S198		Non
1er	Bureau n°16	Revêtement de plafond		Béton	S199		Non
1er	Bureau n°17	Revêtement de plafond		Béton	S200		Non
1er	Bureau n°18	Revêtement de plafond		Béton	S201		Non
1er	Bureau n°19	Revêtement de plafond		Béton	S202		Non
1er	Bureau n°20	Revêtement de plafond		Béton	S203		Non
1er	Bureau n°21	Revêtement de plafond		Béton	S204		Non
1er	Bureau n°22	Revêtement de plafond		Béton	S205		Non
1er	Bureau n°23	Revêtement de plafond		Béton	S206		Non
1er	Bureau n°24	Revêtement de plafond		Béton	S207		Non
1er	Bureau n°25	Revêtement de plafond		Béton	S208		Non
1er	Bureau n°26	Revêtement de plafond		Béton	S209		Non
1er	Bureau n°27	Revêtement de plafond		Béton	S210		Non
1er	Bureau n°28	Revêtement de plafond		Béton	S211		Non
1er	Salle de réunion	Revêtement de plafond		Béton	S212		Non
1er	Salle de formation n°1	Revêtement de plafond		Béton	S213		Non
1er	Salle de formation n°2	Revêtement de plafond		Béton	S214		Non
1er	Local technique	Revêtement de plafond		Béton	S215		Non

2018 - Revêtement de sol Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°21	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S224		Non
		Revêtement de sol	X	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S232		Non
1er	Bureau n°22	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S236		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S237		Non
1er	Bureau n°23	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S240		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S241		Non
1er	Bureau n°24	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S244		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S245		Non
1er	Bureau n°25	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S248		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S249		Non
1er	Bureau n°26	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S252		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S253		Non
1er	Bureau n°27	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S256		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S257		Non
1er	Salle de réunion	Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S260		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	S261		Non

2019 - Revêtement de sol Dalles de sol marron + colle jaune							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoign	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
1er	Bureau n°4	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S266		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S267		Non
1er	Bureau n°5	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S270		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S271		Non
1er	Bureau n°6	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S274		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S275		Non
1er	Bureau n°7	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S278		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S279		Non
1er	Bureau n°8	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S282		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S283		Non
1er	Bureau n°9	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S286		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S287		Non
1er	Bureau n°10	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S290		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S291		Non
1er	Bureau n°11	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S294		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S295		Non
1er	Bureau n°12	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S298		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S299		Non
1er	Bureau n°13	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S302		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S303		Non
1er	Bureau n°14	Revêtement de sol	X	Dalles de sol marron + colle	S262		Non

Amiante

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
				jaune			
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S263		Non
1er	Bureau n°15	Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S306		Non
		Revêtement de sol		Dalles de sol marron + colle jaune	S307		Non

Z20 - Revêtement de plafond Peinture noire (sur béton)							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement	Présence d'amiante
RDC	Bureau n°1	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S312	P030	Non
RDC	Bureau n°2	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S313	P030	Non
RDC	Bureau n°3	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S314	P030	Non
RDC	Détente	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S315	P030	Non
RDC	Cuisine	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S316	P030	Non
RDC	Atelier	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S317	P030	Non
RDC	Chambre 5	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S318	P030	Non
RDC	Salle d'eau	Revêtement de plafond		Peinture noire (sur béton)	S319	P030	Non
RDC	Local technique	Revêtement de plafond	X	Peinture noire (sur béton)	S311	P030	Non

5	Résultats du repérage
----------	------------------------------

5.1	Résultats de l'Analyse Documentaire :
------------	--

Titre	Référence
Programme de travaux	Non communiqué
Dossier Technique Amiante	12351022/S3.28.4.DTA

5.2	Liste des matériaux et produits repérés
------------	--

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Bureau n°1	RDC	Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Sol	Revêtement de sol sous linoléum	Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P005)	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanches + colle	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plénum	Caisson de ventilation	Bande adhésif bitumineuse	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Réseau horizontal	Caisson de ventilation convecteur	Enveloppe de calorifuge bitumineuse	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Réseau horizontal	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Réseau horizontal	Calorifuge	Colle noire + isoalnt mousse bleu	Résultat d'analyse (P009)	Non	
Bureau n°2	RDC	Plénum	Caisson de ventilation	Bande adhésif bitumineuse	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Réseau horizontal	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		Réseau horizontal	Calorifuge	Colle noire + isoalnt mousse bleu	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		Sol	Revêtement de sol sous linoléum	Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanches + colle	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Réseau horizontal	Caisson de ventilation	Enveloppe de calorifuge	Résultat d'analyse (P007)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			convecteur	bitumineuse			
Bureau n°3	RDC	Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Sol	Revêtement de sol sous linoléum	Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanches + colle	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plénum	Caisson de ventilation	Bande adhésif bitumineuse	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Réseau horizontal	Caisson de ventilation convecteur	Enveloppe de calorifuge bitumineuse	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Réseau horizontal	Calorifuge	Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Réseau horizontal	Calorifuge	Colle noire + isoalnt mousse bleu	Résultat d'analyse (P009)	Non	
Salle de supervision	RDC	Sol	Revêtement de sol sous linoléum	Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	Résultat d'analyse (P011)	Non	
		Murs	Revêtement de mur	Revêtement de peinture épaisse + béton	Résultat d'analyse (P012)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit gris cimenteux (sous peinture noire)	Résultat d'analyse (P013)	Oui	
		Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit gris cimenteux	Résultat d'analyse (P027)	Oui	10 m² environ
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P028)	Non	
Détente	RDC	Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Sol	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage		Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de faïence		Non	
		Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Cuisine	RDC	Sol	Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P016)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P015)	Non	
Atelier	RDC	Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	
Chambre 5	RDC	Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet	Résultat d'analyse (P017)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond laine de verre	Marquage du matériau	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plénum	Poteau	Enduit plâtreux + peinture noire	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	
Bureau n°4	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	16 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				+ colle jaune			
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°5	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	16 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°6	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	10 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°7	1er	Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P018)	Oui	29 m²
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P019)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°8	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de	Résultat d'analyse (P021)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				verre			
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	13 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°9	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	15 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°10	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	22 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°11	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					contient pas d'amiante		
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	30 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°12	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	22 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°13	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	15 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°14	1er	Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	15 m²
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune		Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°15	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	30 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P020)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol marron + colle jaune	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°16	1er	Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P023)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Bureau n°17	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P023)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Bureau n°18	1er	Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol orange + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				plafond	(P003)		
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Bureau n°19	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol orange + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Bureau n°20	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol orange + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Bureau n°21	1er	Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	22 m²
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage		Non	
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
Bureau n°22	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					contient pas d'amiante		
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	22 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°23	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	14 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°24	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	30 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°25	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	14 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°26	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	15 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°27	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	25 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Bureau n°28	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				plafond	(P003)		
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol orange + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Salle de réunion	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Placard	Revêtement de mur	Enduit plâtreux + peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	29 m²
		Placard	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P026)	Oui	2 m²
		Placard	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol blanche+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Non	
Salle de formation n°1	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol orange + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Salle de formation n°2	1er	Sol	Revêtement de sol sous plancher technique	Dalles de sol orange + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P024)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Local technique	1er	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalles de sol orange	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				+ colle + ragréage	(P025)		
		Plafond	Revêtement de plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Salle d'eau	RDC	Murs	Cloisons légères	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond laine de verre	Marquage du matériau	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	
		Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	Non	
Local technique	RDC	Plafond	Revêtement de plafond	Résidus de peinture noire + résidus de matériau beige	Résultat d'analyse (P029)	Oui	1 m²
		Plafond	Revêtement de plafond	Peinture noire (sur béton)	Résultat d'analyse (P030)	Non	

5.3	Commentaire sur la mission
L'ensemble des équipements de climatisation ont été sondés aux niveaux RDC et R+1 (absence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante)	


5.4	Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage
------------	---


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

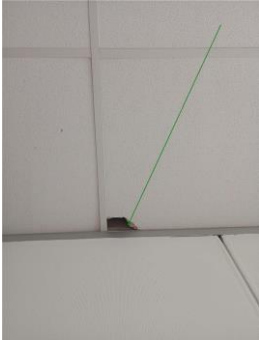
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


PRELEVEMENT : P001			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°1 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Linoléum + colle jaune + ragréage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum + colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°1 Revêtement de sol sous linoléum - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Fibres d'amiante non détectées

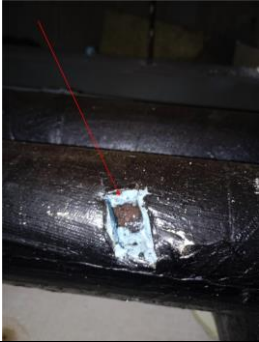
PRELEVEMENT : P003			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°1 Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Dalles de faux-plafond
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°1 Cloisons légères - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°1 Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Dalles de faux-plafond
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°2 Caisson de ventilation - Plénum
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Bande adhésif bitumineuse
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Bande adhésif bitumineuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple bitumineux (noir)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°2 Caisson de ventilation convecteur - Réseau horizontal
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Enveloppe de calorifuge bitumineuse
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe de calorifuge bitumineuse + isolant mousse bleu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
SNIA	SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°2 Calorifuge - Réseau horizontal	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
CHANHIH Mehdi	06/09/2024	Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type mousse (bleu)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (bleu) en traces	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°2 Calorifuge - Réseau horizontal
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Colle noire + isoalnt mousse bleu
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire + isoalnt mousse bleu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type mousse (bleu)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau de type mousse (bleu) en traces	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Bureau n°3 Poteau - Plénum
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Enduit plâtreux + peinture noire
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit plâtreux + peinture noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Salle de supervision Revêtement de sol sous linoléum - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (blanc) (fibreux)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Salle de supervision Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Revêtement de peinture épaisse + béton
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Revêtement de peinture épaisse + béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P013			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Salle de supervision Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Enduit gris cimenteux (sous peinture noire)
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit gris cimenteux (sous peinture noire)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile

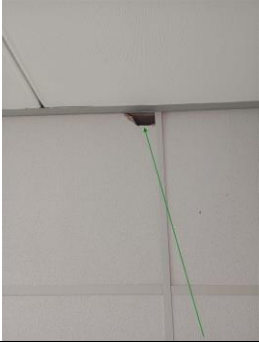
PRELEVEMENT : P014			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Cuisine Revêtements de sols - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Colles et joints de carrelage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colles et joints de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (poudreux) ; matériau de type peinture (beige)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P015			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Cuisine Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Colle de faïence
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P016			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Cuisine Cloisons légères - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P017			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	RDC - Chambre 5 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple de type revêtement de sol (violet) ; matériau de type colle (jaune) en traces	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P018			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Bureau n°7 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Colle noire + ragréage
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de sol marron + colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P019			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Bureau n°7 Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Dalles de faux-plafond
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P020			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Bureau n°14 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Colle noire + ragréage
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de sol marron + colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P021			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Bureau n°14 Cloisons légères - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P022			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Bureau n°14 Revêtement de mur - Placard
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Enduit plâtreux + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit plâtreux + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P023			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Bureau n°16 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau souple fibreux de type moquette (violet)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) + (foncé)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P024			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Salle de formation n°2 Revêtement de sol sous plancher technique - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Dalles de sol orange + colle + ragréage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de sol orange + colle + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P025			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	1er - Bureau n°18 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	Dalles de sol orange + colle + ragréage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de sol orange + colle + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur (gris)	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
SNIA		SNIA 123533 06.09.24	
Localisation			
1er - Bureau n°21		Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
CHANHIH Mehdi		06/09/2024	
Matériau			
Colle noire + ragréage			
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalles de sol beige + colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LH-043635-01	Matériau (rose) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	Fibres d'amiante non détectées

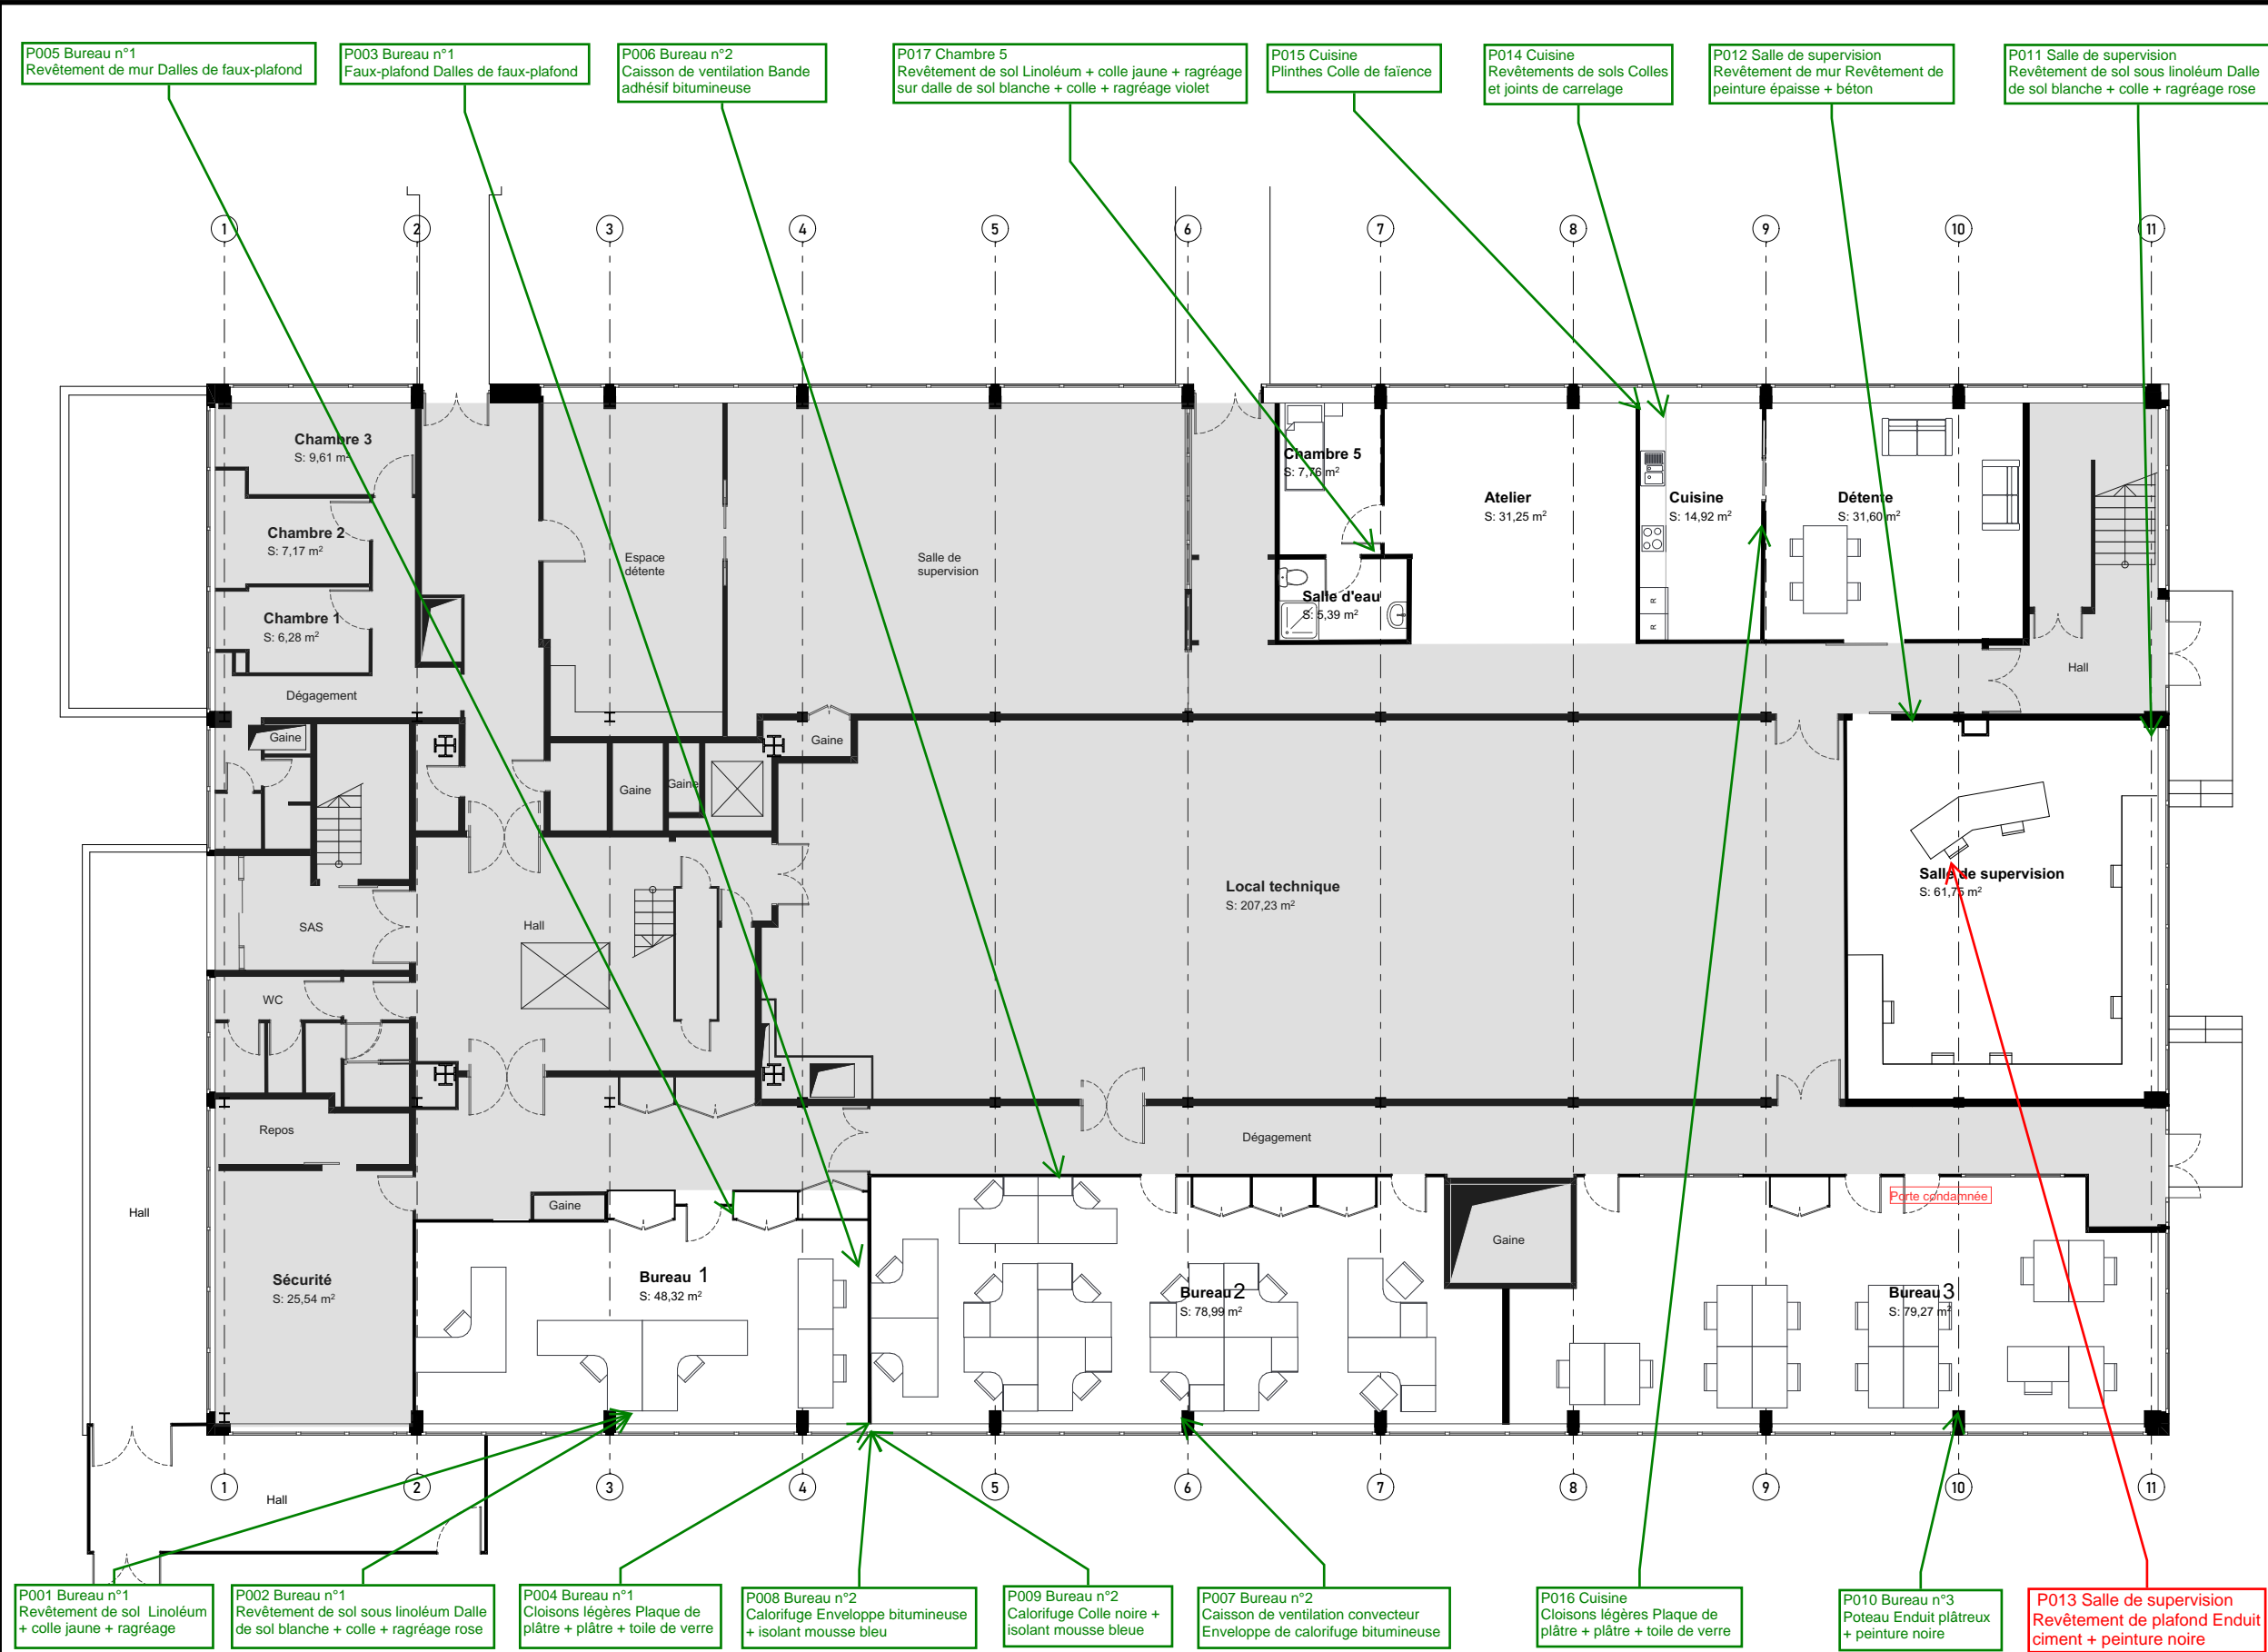
PRELEVEMENT : P027		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SNIA	SNIA 123533 06.09.24	RDC - Salle de supervision Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi	21/10/2024	Enduit gris cimenteux
Résultat Amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	
Enduit gris cimenteux		







PRELEVEMENT : P028		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SNIA	SNIA 123533 06.09.24	RDC - Salle de supervision Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi	21/10/2024	Peinture noire (sur béton)
Résultat Amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	
Peinture noire (sur béton)		

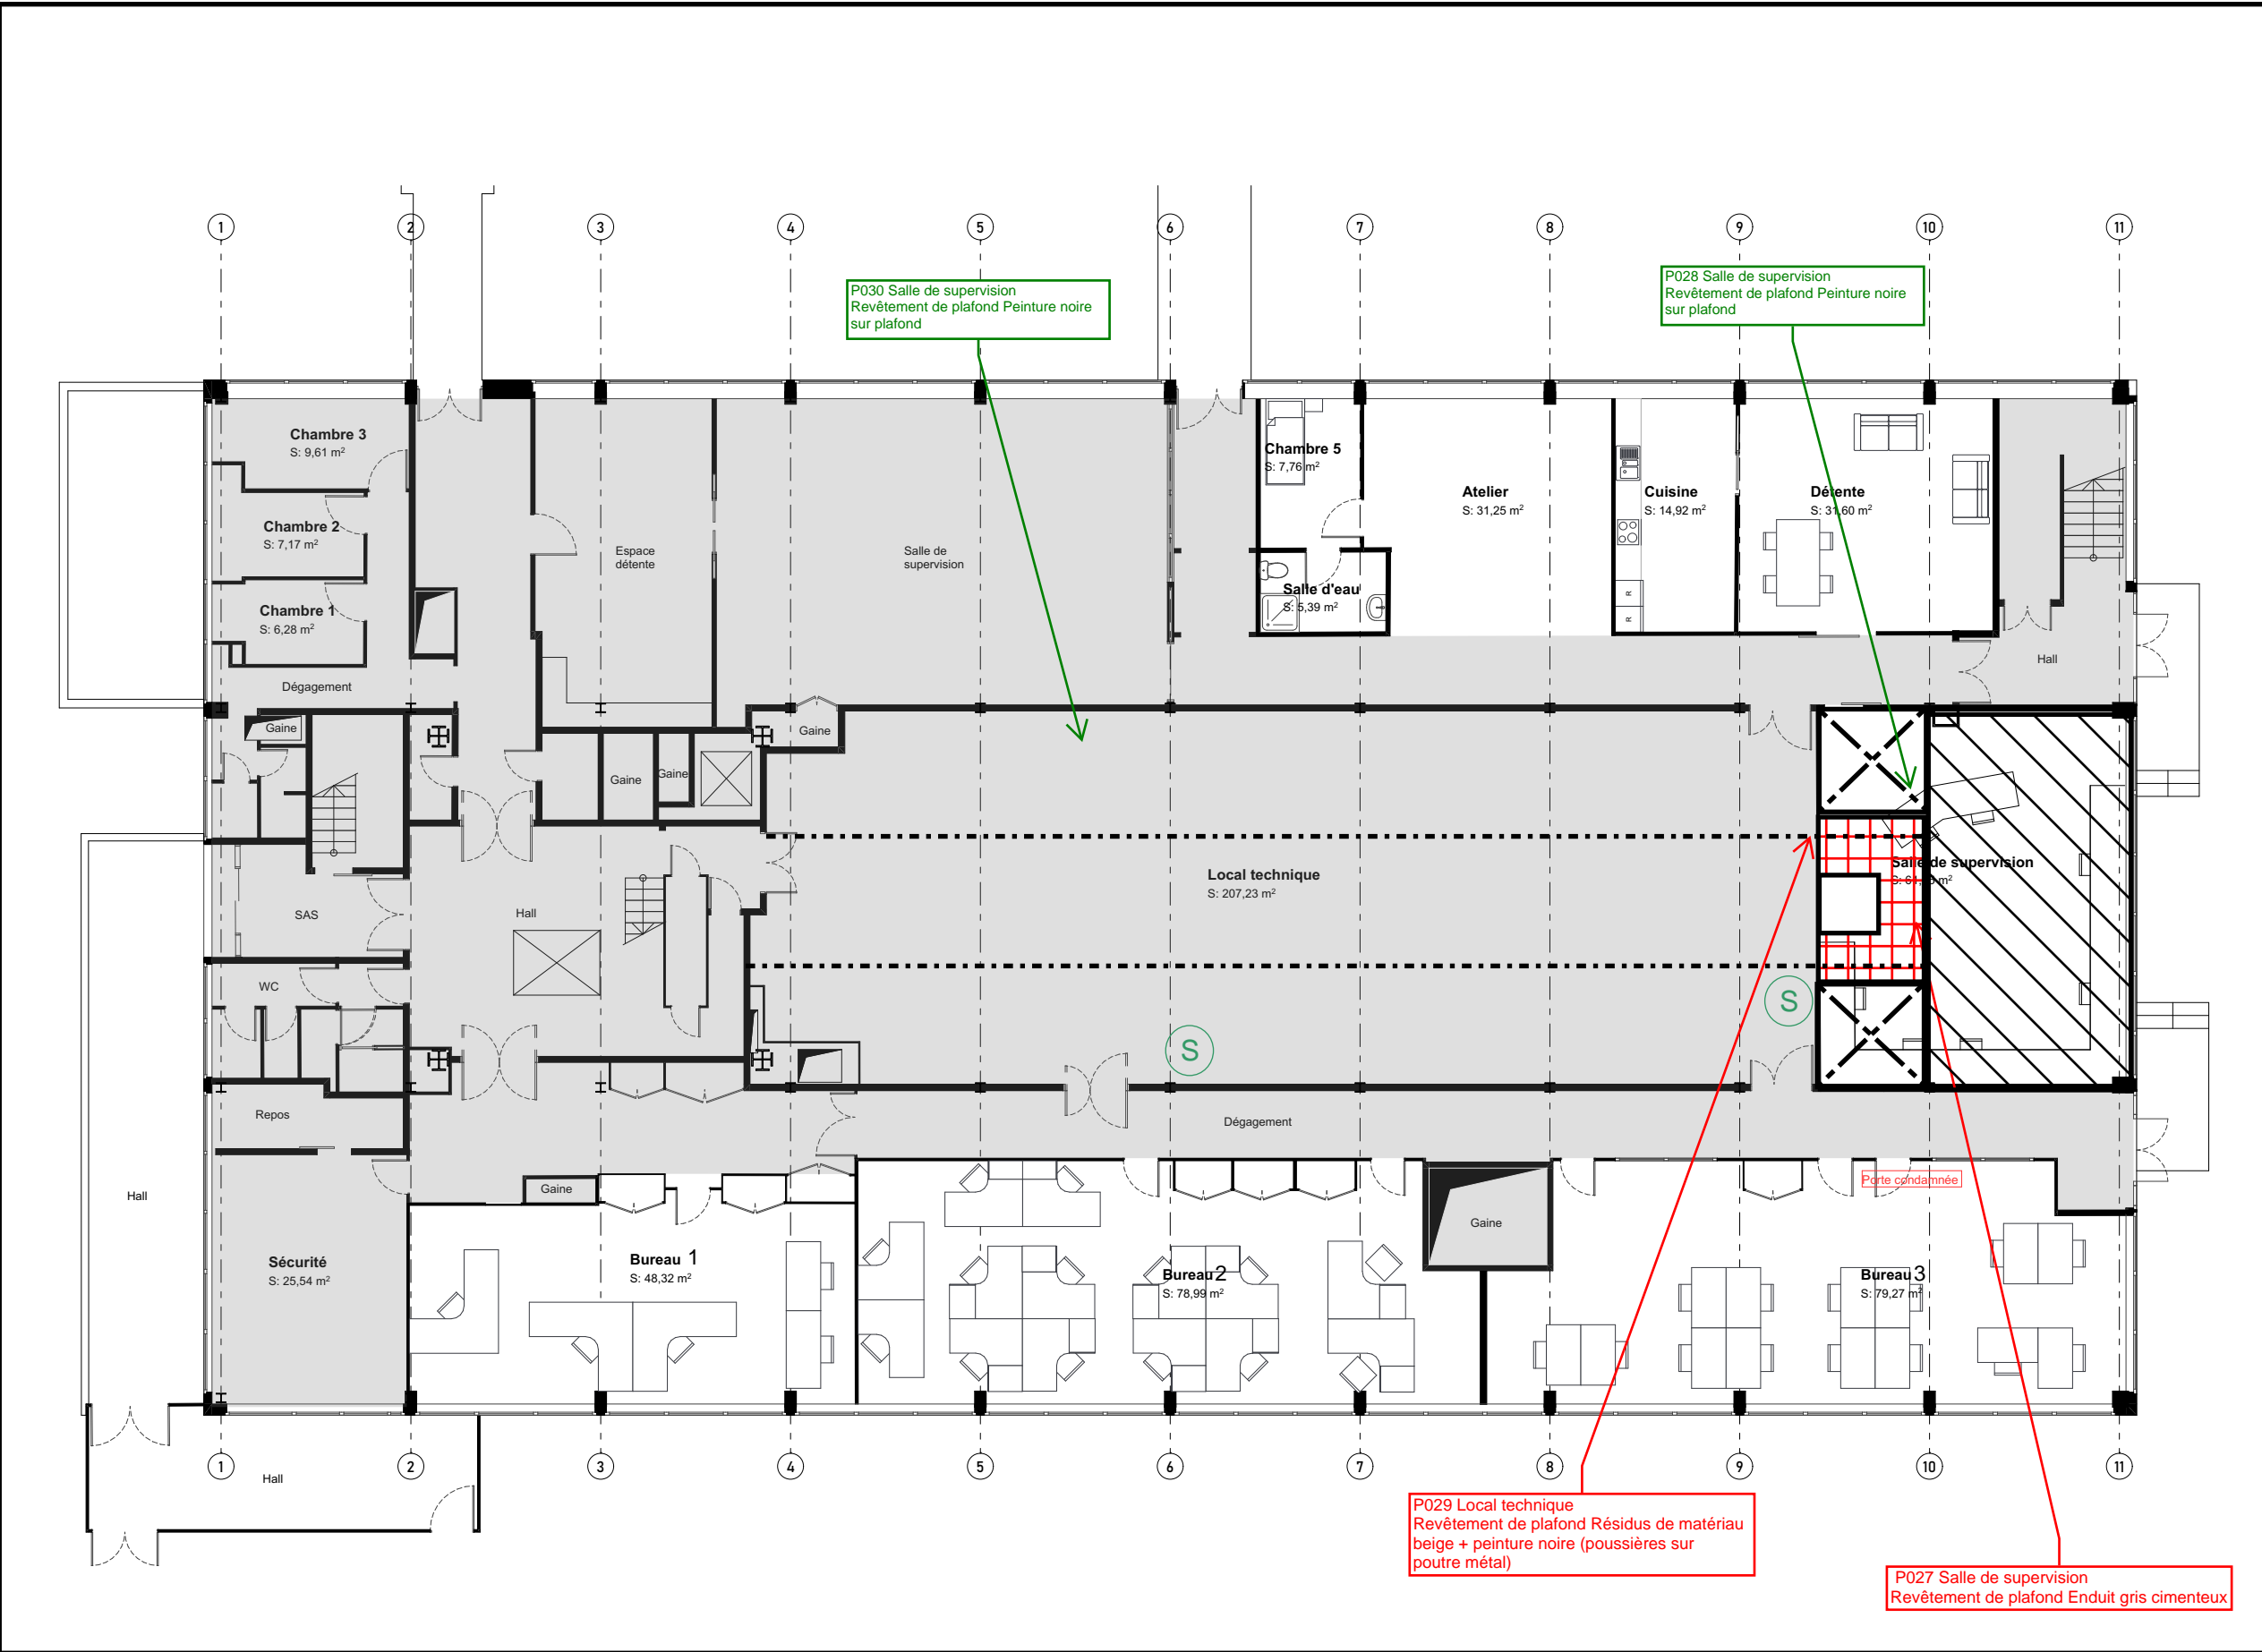
PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SNIA	SNIA 123533 06.09.24	RDC - Local technique Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi	21/10/2024	Résidus de peinture noire + résidus de matériau beige
Résultat Amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	
Résidus de peinture noire + résidus de matériau beige		

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SNIA	SNIA 123533 06.09.24	RDC - Local technique Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
CHANHIH Mehdi	21/10/2024	Peinture noire (sur béton)
Résultat Amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	
Peinture noire (sur béton)		


ANNEXE : Plans et/ou Croquis



MAITRISE D'OUVRAGE		
<div></div> <div>GROUPE ADP</div>		
ENTREPRISE		
<div><div></div><div>EX'IM FMDC DIAGNOSTICS 20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS</div></div>		
LEGENDES		
	Matériau ou produit contenant de l'amiante	
	Matériau ou produit contenant pas d'amiante	
	Hors périmètre de travaux	
MASSE		
		
PLANCHE N°		
INDICE N°		




MAITRISE D'OUVRAGE




GROUPE ADP

ENTREPRISE




EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER
77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS


LEGENDES




Matériau ou produit
contenant de l'amiante




Matériau ou produit
contenant pas d'amiante




Hors périmètre de travaux




Revêtement de plafond brut



Peinture noire au plafond
sur support brut




Enduit gris cimenteux au
plafond

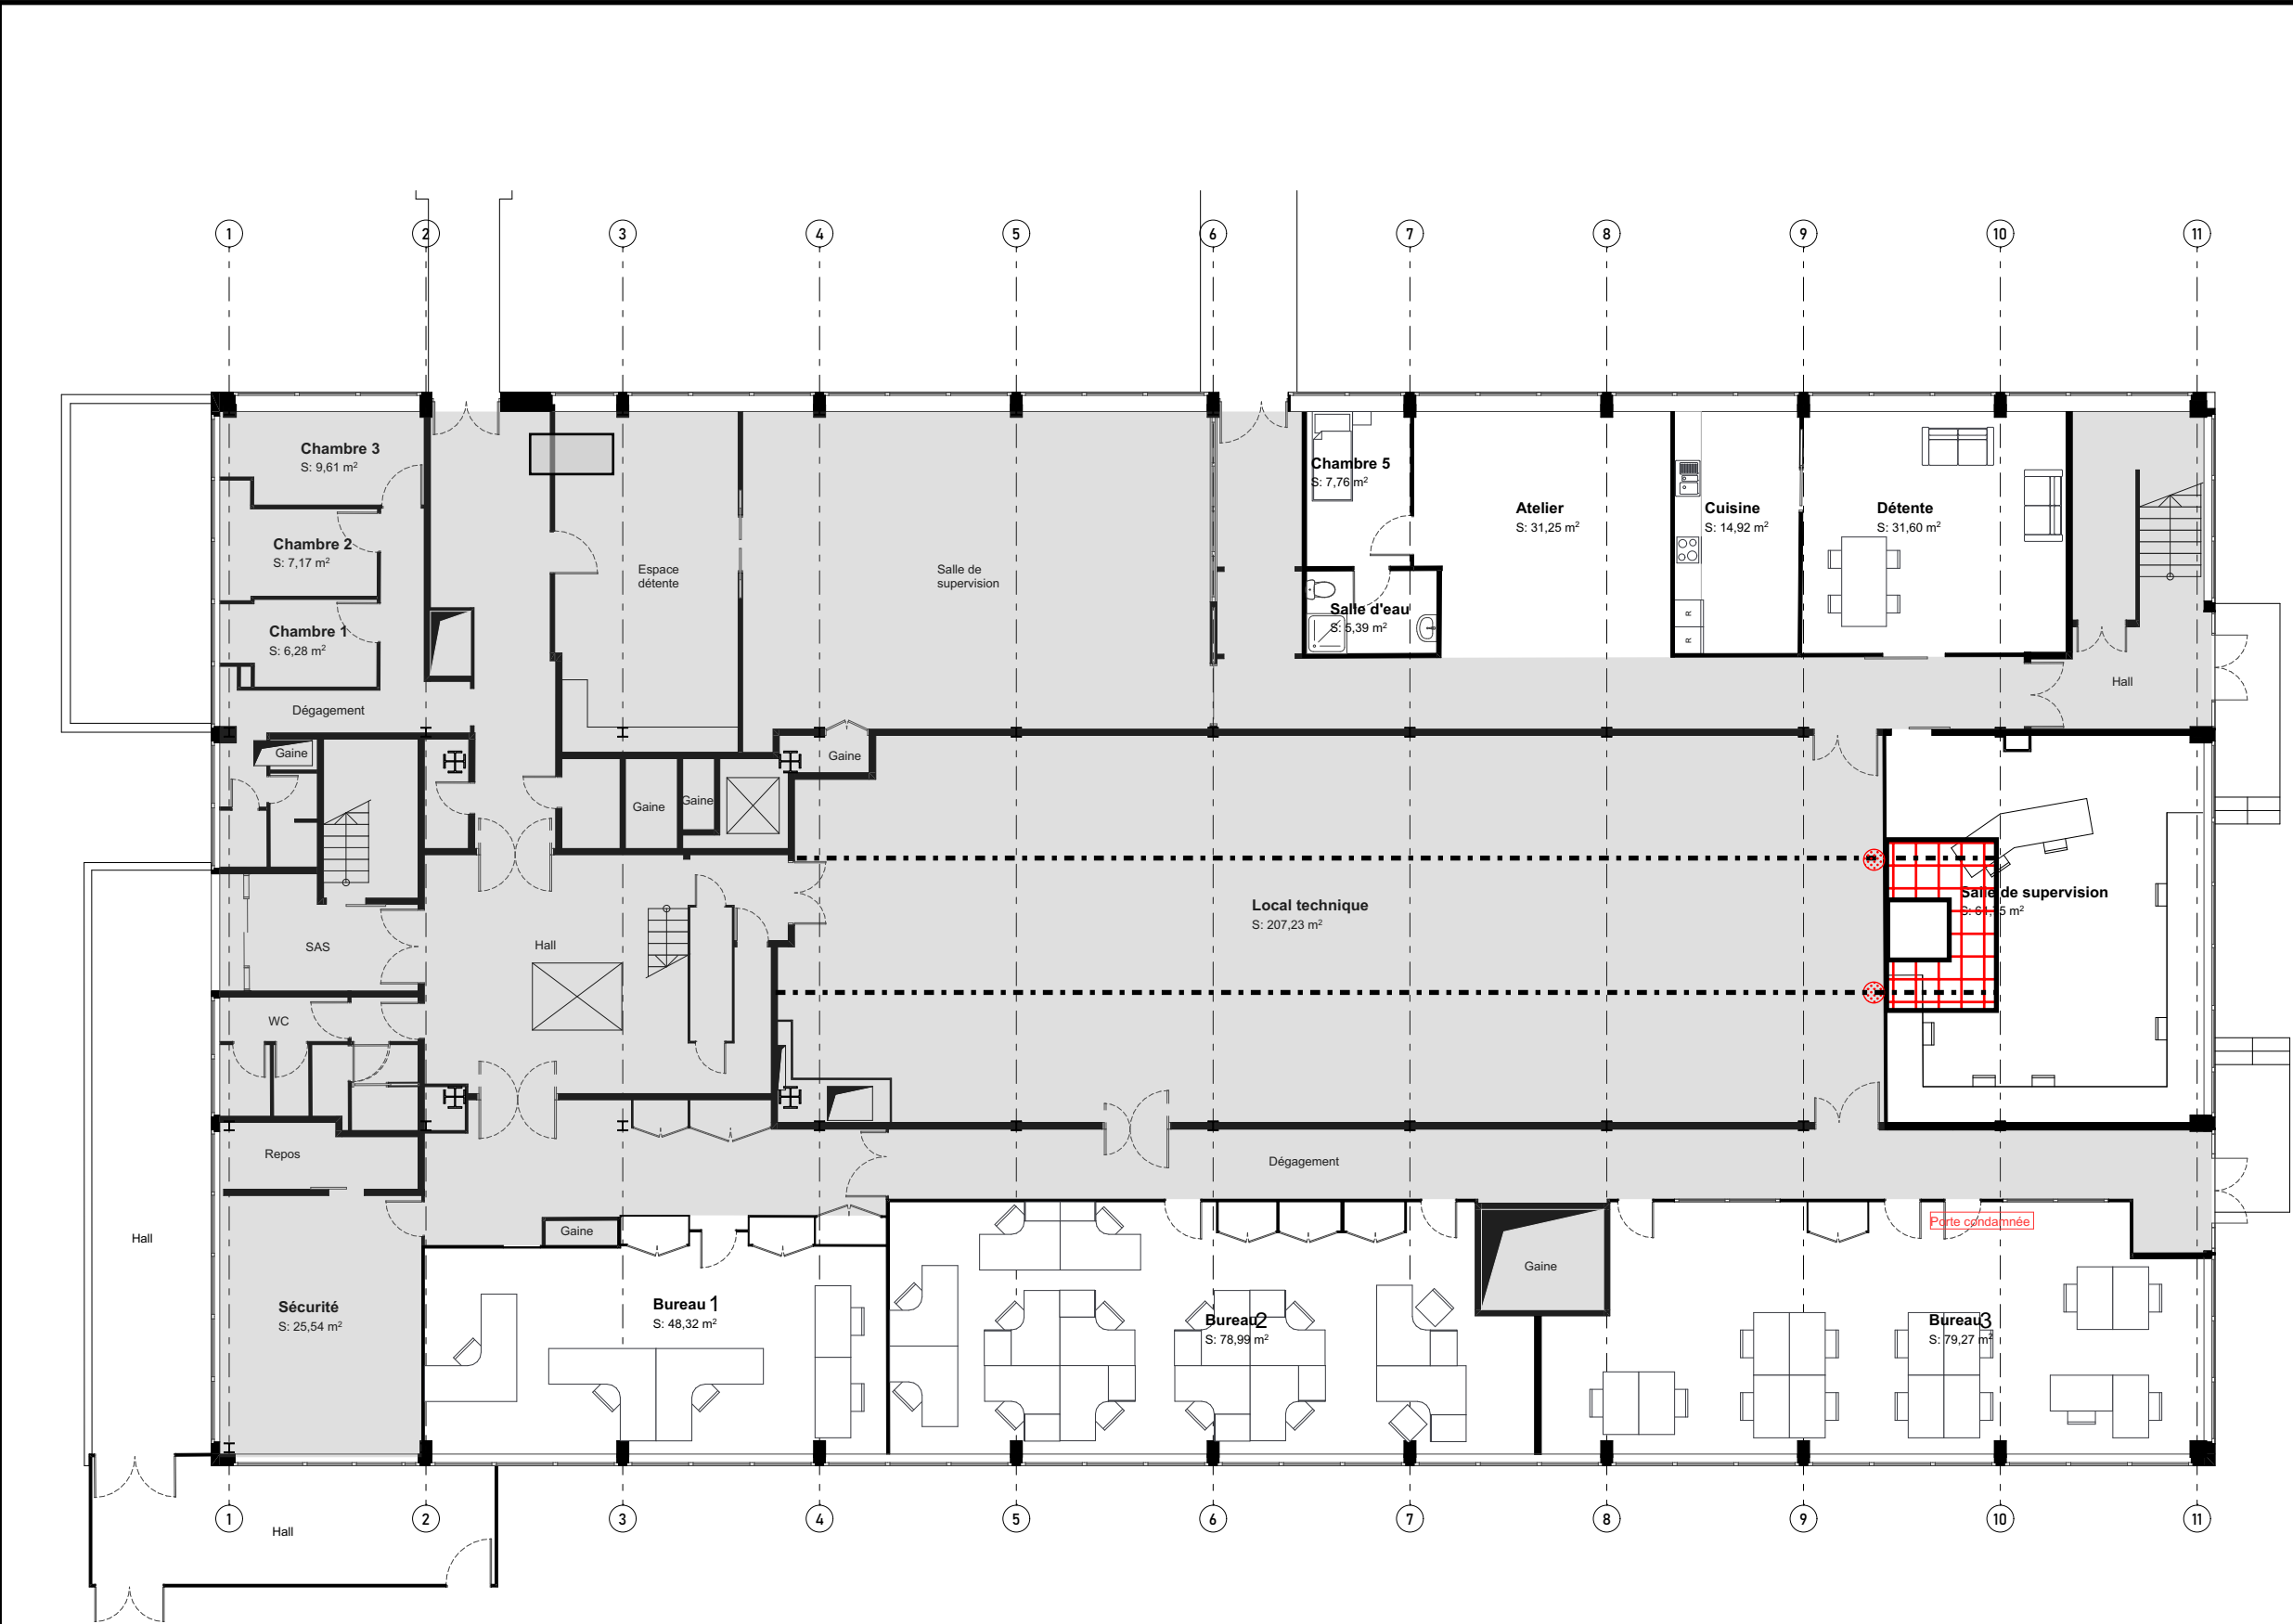


Sondage au plafond:
peinture noire sur support
brut


MASSE



Numéro du dossier		LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment 401 de la tour de Contrôle, Aéroport de Paris Orly 4, 94310	
Auteur du plan			Etage		PLANCHE N°
Source du plan		PLANCHE DE REPERAGE	Zone		
		TECHNIQUE	USUEL	Type	INDICE N°




MAITRISE D'OUVRAGE




GROUPE ADP


ENTREPRISE




EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER
77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS


LEGENDES

Hors périmètre de travaux

Enduit gris cimenteux au
plafond contenant de
l'amiante

Résidus de matériau beige
dans l'angle de la poutre
métal contenant de
l'amiante

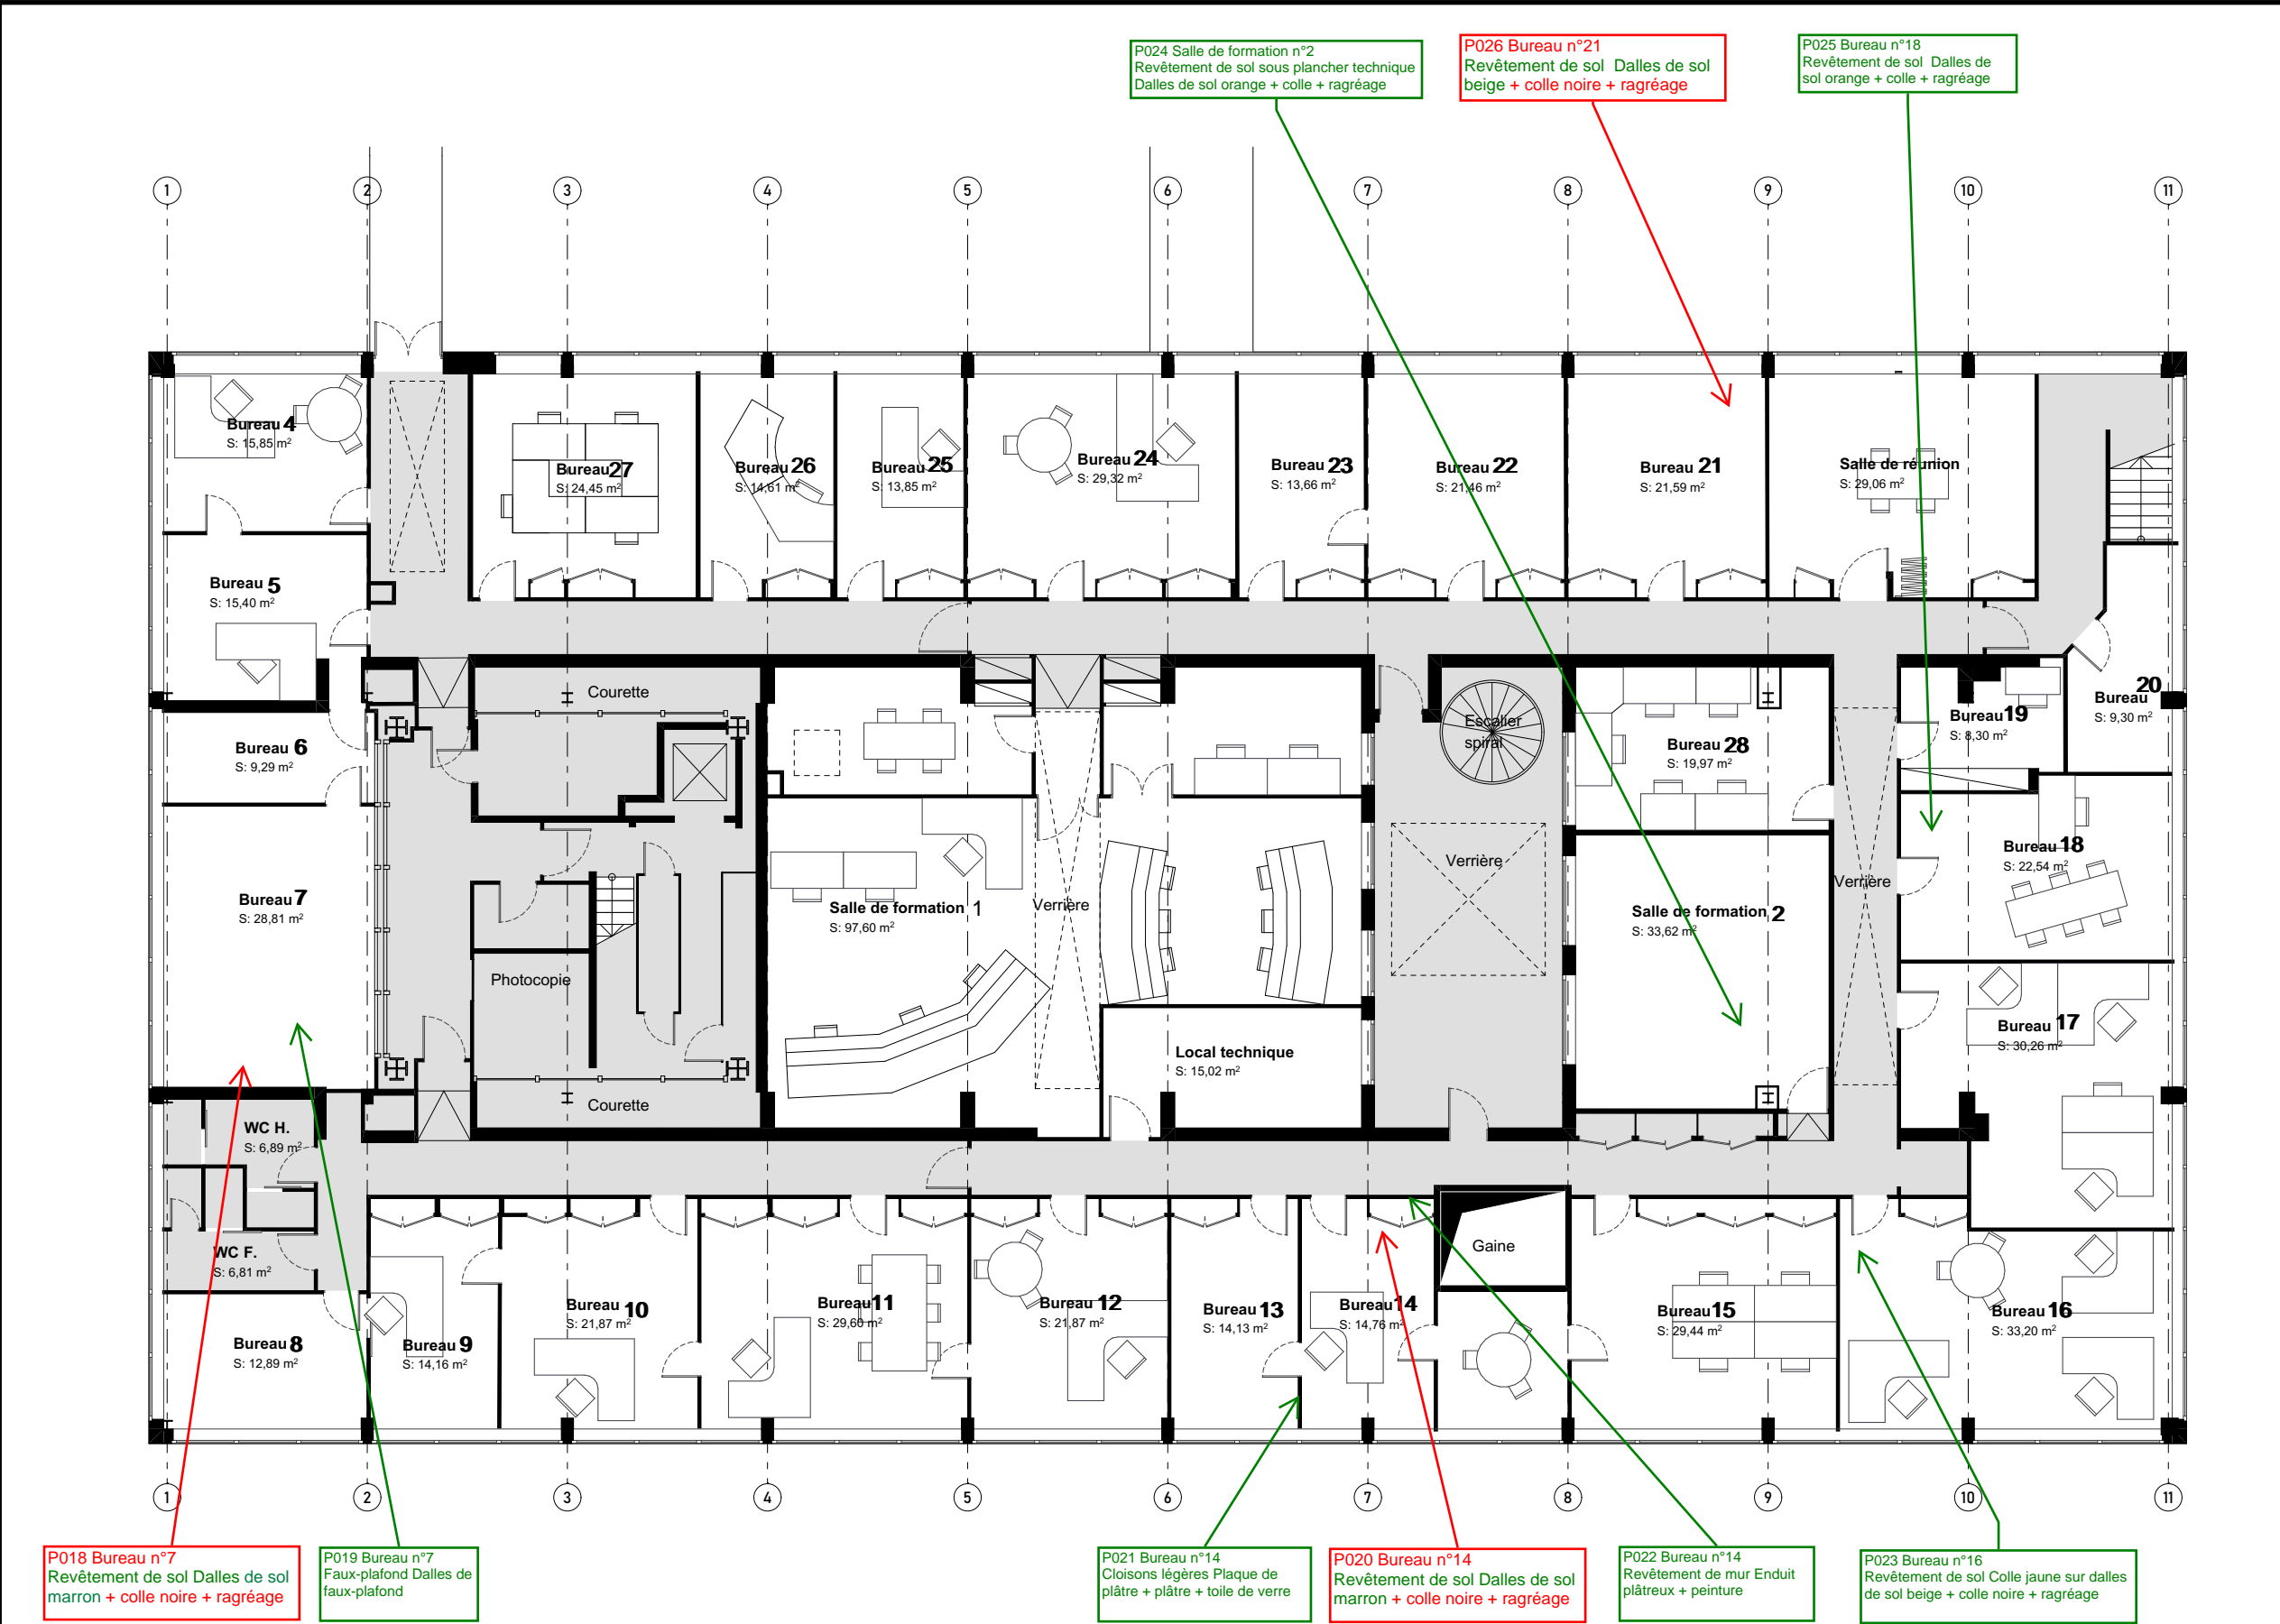
MASSE






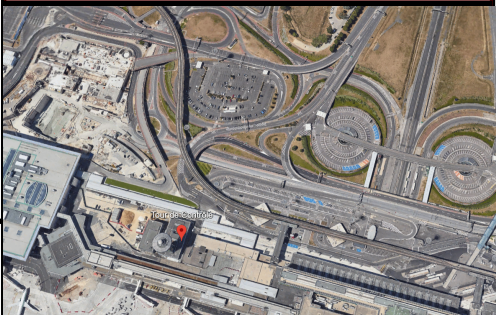


Numéro du dossier		LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment 401 de la tour de Contrôle, Aéroport de Paris Orly 4, 94310
Auteur du plan			Etage	
Source du plan		PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUEUSUEL	Type	

PLANCHE N°


INDICE N°




MAITRISE D'OUVRAGE		
<div></div> <div>GROUPE ADP</div>		
ENTREPRISE		
<div><div></div><div>EX'IM FMDC DIAGNOSTICS 20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS</div></div>		
LEGENDES		
	Matériau ou produit contenant de l'amiante	
	Matériau ou produit contenant pas d'amiante	
	Hors périmètre de travaux	
MASSE		
		
PLANCHE N°		
INDICE N°		




MAITRISE D'OUVRAGE


**GROUPE ADP**

ENTREPRISE


**EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER
77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS**

LEGENDES

 Hors périmètre de travaux

 Colle bitumineuse noire +
ragréage


MASSE



Numéro du dossier		LOCALISATION		Adresse du projet	Bâtiment 401 de la tour de Contrôle, Aéroport de Paris Orly 4, 94310		
Auteur du plan				Etage		PLANCHE N°	
Source du plan		PLANCHE DE REPERAGE		Zone			
		TECHNIQUE	USUEL	Type		INDICE N°	




MAITRISE D'OUVRAGE




GROUPE ADP


ENTREPRISE




EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER
77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS


LEGENDES

 Hors périmètre de travaux

 Cassette de climatisation
au plafond ne contenant
pas d'amiante

 Ventilo-convecteur ne
contenant pas d'amiante


MASSE



Numéro du dossier		LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment 401 de la tour de Contrôle, Aéroport de Paris Orly 4, 94310	
Auteur du plan			Etage		PLANCHE N°
Source du plan		PLANCHE DE REPERAGE	Zone		
		TECHNIQUEUSUEL	Type		INDICE N°




MAITRISE D'OUVRAGE




GROUPE ADP


ENTREPRISE




EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER
77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS


LEGENDES

Hors périmètre de travaux

Cassette de climatisation
au plafond ne contenant
pas d'amiante

Ventilo-convecteur ne
contenant pas d'amiante

MASSE



Numéro du dossier		LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment 401 de la tour de Contrôle, Aéroport de Paris Orly 4, 94310
Auteur du plan			Etage	
Source du plan		PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUEUSUEL	Type	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

FMDC DIAGNOSTICS
Monsieur Mehdi CHANHIH
20 avenue Christian Doppler - CS 70792 BAILLY
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Notre référence : AR-24-LH-043635-01

Numéro de dossier : 24H022071

Référence de dossier :

SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport
Paris Orly 94310 ORLY - SNIA

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24H022071-001 - Référence *P001-RDC - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-002 - Référence *P002-RDC - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol sous linoléum - Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-003 - Référence *P003-RDC - Bureau n°1 - Plafond - Faux-plafond - Dalles de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-004 - Référence *P004-RDC - Bureau n°1 - Murs - Cloisons légères - Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-005 - Référence *P005-RDC - Bureau n°1 - Murs - Revêtement de mur - Dalles de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-006 - Référence *P006-RDC - Bureau n°2 - Plénum - Caisson de ventilation - Bande adhésif bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H022071-007 - Référence *P007-RDC - Bureau n°2 - Réseau horizontal - Caisson de ventilation convecteur - Enveloppe de calorifuge bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-008 - Référence *P008-RDC - Bureau n°2 - Réseau horizontal - Calorifuge - Enveloppe bitumineuse + isolant mousse bleu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-009 - Référence *P009-RDC - Bureau n°2 - Réseau horizontal - Calorifuge - Colle noire + isolant mousse bleu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-010 - Référence *P010-RDC - Bureau n°3 - Plénum - Poteau - Enduit plâtreux + peinture noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-011 - Référence *P011-RDC - Salle de supervision - Sol - Revêtement de sol sous linoléum - Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-012 - Référence *P012-RDC - Salle de supervision - Murs - Revêtement de mur - Revêtement de peinture épaisse + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-013 - Référence *P013-RDC - Salle de supervision - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit ciment + peinture noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-014 - Référence *P014-RDC - Cuisine - Sol - Revêtements de sols - Colles et joints de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-015 - Référence *P015-RDC - Cuisine - Toutes zones - Plinthes - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-016 - Référence *P016-RDC - Cuisine - Murs - Cloisons légères - Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers

92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

- N° 24H022071-017 - Référence P017-RDC - Chambre 5 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-018 - Référence P018-1er - Bureau n°7 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol marron + colle noire + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-019 - Référence P019-1er - Bureau n°7 - Plafond - Faux-plafond - Dalles de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-020 - Référence P020-1er - Bureau n°14 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol marron + colle noire + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-021 - Référence P021-1er - Bureau n°14 - Murs - Cloisons légères - Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-022 - Référence P022-1er - Bureau n°14 - Placard - Revêtement de mur - Enduit plâtreux + peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-023 - Référence P023-1er - Bureau n°16 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-024 - Référence P024-1er - Salle de formation n°2 - Sol - Revêtement de sol sous plancher technique - Dalles de sol orange + colle + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-025 - Référence P025-1er - Bureau n°18 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol orange + colle + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

- N° 24H022071-026 - Référence P026-1er - Bureau n°21 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol beige + colle noire + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux
Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

Amiante

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
80-84 rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01	Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23	Page1/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202	Référence de suivi du dossier N° : 24H022071	
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024	Date de réception : 10/09/2024	
Date d'analyse : 16/09/2024		
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310		
ORLY - SNIA		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24H022071-001 - P001-RDC - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	24H022071-002 - P002-RDC - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol sous linoléum - Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page2/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	24H022071-003 - P003-RDC - Bureau n°1 - Plafond - Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	24H022071-004 - P004-RDC - Bureau n°1 - Murs - Cloisons légères - Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24H022071-005 - P005-RDC - Bureau n°1 - Murs - Revêtement de mur - Dalles de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24H022071-006 - P006-RDC - Bureau n°2 - Plénum - Caisson de ventilation - Bande adhésif bitumineuse	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page3/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24H022071-007 - P007-RDC - Bureau n°2 - Réseau horizontal Caisson de ventilation convecteur - Enveloppe de calorifuge bitumineuse	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) en traces(i)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008	24H022071-008 - P008-RDC - Bureau n°2 - Réseau horizontal Calorifuge - Enveloppe bitumineuse + isoalnt mousse bleu	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (bleu) en traces	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (bleu)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24H022071-009 - P009-RDC - Bureau n°2 - Réseau horizontal Calorifuge - Colle noire + isoalnt mousse bleu	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau de type mousse (bleu) en traces	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page4/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (bleu)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	24H022071-010 - P010-RDC - Bureau n°3 - Plénum - Poteau - Enduit plâtreux + peinture noire	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24H022071-011 - P011-RDC - Salle de supervision - Sol - Revêtement de sol sous linoléum - Dalle de sol blanche + colle + ragréage rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (blanc) (fibres)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	24H022071-012 - P012-RDC - Salle de supervision - Murs - Revêtement de mur - Revêtement de peinture épaisse + béton	Matériau souple (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page5/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24H022071-013 - P013-RDC - Salle de supervision - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit ciment + peinture noire	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	24H022071-014 - P014-RDC - Cuisine - Sol - Revêtements de sols - Colles et joints de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (poudreux) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	24H022071-015 - P015-RDC - Cuisine - Toutes zones - Plinthes - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	24H022071-016 - P016-RDC - Cuisine - Murs - Cloisons légères - Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page6/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
017	24H022071-017 - P017-RDC - Chambre - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune + ragréage sur dalle de sol blanche + colle + ragréage violet	Matériau souple de type revêtement de sol (violet) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	24H022071-018 - P018-1er - Bureau n°7 Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol marron + colle noire + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	24H022071-019 - P019-1er - Bureau n°7 Plafond - Faux-plafond - Dalles de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page 7/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client: SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24H022071-020 - P020-1er - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol marron + colle noire + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)(ii)	MET * / FJ8F	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	24H022071-021 - P021-1er - Bureau n°1 - Murs - Cloisons légères - Plaque de plâtre + plâtre + toile de verre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page8/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24H022071-022 - P022-1er - Bureau n°1 - Placard - Revêtement de mur - Enduit plâtreux + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	24H022071-023 - P023-1er - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sur dalles de sol beige + colle noire + ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (violet)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) + (foncé)(ii)	MET * / FJ8F	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24H022071-024 - P024-1er - Salle de formation n°2 - Sol - Revêtement de sol sous plancher technique - Dalles de sol orange + colle + ragréage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	24H022071-025 - P025-1er - Bureau n°1 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol orange + colle + ragréage	Matériau semi-dur (gris)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23 Page9/10
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202 Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024 Date de réception : 10/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	24H022071-026 - P026-1er - Bureau n°2 - Sol - Revêtement de sol - Dalles de sol beige + colle noire + ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MET * / FJ8F	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (rose) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * / DWY7	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture (blanc) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047954-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24KE024202
Reçu au laboratoire le : 12/09/2024
Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client: SNIA 123533 06.09.24 A - bâtiment 401 de la Tour de Contrôle d'Orly Aeroport Paris Orly 94310
ORLY - SNIA

Date d'émission de rapport : 17/09/2024 20:23
Référence de suivi du dossier N° : 24H022071
Date de réception : 10/09/2024

Page 10/10

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Katherine Juan
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



FMDC DIAGNOSTICS
Monsieur Fabrice PIEDNOEL
20 avenue Christian Doppler - CS 70792
BAILLY
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-050021-01 Date d'émission de rapport : 24/10/2024 1:56 Page 1/2
Dossier N° : 24H025872 Date de réception : 23/10/2024 Date d'analyse : 23/10/2024
Référence dossier Client:
SNIA 123533 06.09.24 A - Bâtiment 401 - Tour de Contrôle d'Orly Aéroport Paris Orly 94310 ORLY - SNIA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P027-RDC - Salle de supervision - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit gris cimenteux	Matériau de type peinture (orange) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (beige)	MOLP [*] / YD2R	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
002 (2)	P028-RDC - Salle de supervision - Plafond - Revêtement de plafond - Peinture noire (sur béton)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET [*] / V7PP	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]
003 (2)	P029-RDC - Local technique - Plafond - Revêtement de plafond - Peinture noire (sur béton)	Matériau (noir) ; matériau (beige)	MET [*] / V7PP	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
004 (2)	P030-RDC - Local technique - Plafond - Revêtement de plafond - Peinture noire (sur béton)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET [*] / V7PP	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) [*]	Fibres d'amiante non détectées [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-050021-01 Date d'émission de rapport : 24/10/2024 1:56 Page2/2
Dossier N° : 24H025872 Date de réception : 23/10/2024 Date d'analyse : 23/10/2024
Référence dossier Client:
SNIA 123533 06.09.24 A - Bâtiment 401 - Tour de Contrôle d'Orly Aéroport Paris Orly 94310 ORLY - SNIA

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau enduit fibreux ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Fatima Mriss
Référénte Technique Technical
Referent

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat

Attribué à

Mehdi CHANHIIH

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	28/10/2022	27/10/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	02/06/2022	01/06/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	28/10/2022	27/10/2029

Date : 23/02/2023
Numéro du certificat : 13251217

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

ANNEXE : Attestation d'assurance



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

FMDC DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
Adhérent n°A058

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904A058.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- ☐ Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

Amiante

- ❑ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
 - ❑ Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
 - ❑ Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
 - ❑ Diagnostic accessibilité aux Handicapés
 - ❑ Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
 - ❑ Diagnostic Eco Prêt
 - ❑ Diagnostic Pollution des sols
 - ❑ Diagnostic Radon
 - ❑ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
 - ❑ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
 - ❑ Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
- Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.**
- ❑ Mission de coordination SPS
 - ❑ RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
 - ❑ Audit énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
 - ❑ Audit énergétique pour copropriété (F)
 - ❑ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
 - ❑ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
 - ❑ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
 - ❑ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
 - ❑ Audit sécurité piscine
 - ❑ Evaluation immobilière
 - ❑ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
 - ❑ Diagnostic légionnelle
 - ❑ Diagnostic incendie
 - ❑ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
 - ❑ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
 - ❑ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
 - ❑ Diagnostic de décence du logement
 - ❑ Expertise judiciaire et para judiciaire
 - ❑ Expertise extra juridictionnelle
 - ❑ Contrôle des combles

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- ☐ Etat des lieux des biens neuf
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodrômes dit PEB
- ☐ Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- ☐ Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL)
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

2 000 000€ par sinistre et 3 000 000€ par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 12 décembre 2023

Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 386 123 089 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance