

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-16, R.1334-20, R.1334-29-4 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 12 décembre 2012 ; Norme NF X46-020 d'août 2017

A INFORMATIONS GÉNÉRALES

A.1 DÉSIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **Centre Ressources Autisme
Hôpital Le Cluzeau
87000 LIMOGES**
Étage : **Tous**
Bâtiment : **A/B**
Nature du bâtiment : **Bâtiment**
Cat. du bâtiment : **Autres**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**
Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

A.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **CHU LIMOGES**
Adresse : **2 ave Martin Luther King
87000 LIMOGES**
Qualité :

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **CHU LIMOGES**
Adresse : **2 ave Martin Luther King
87000 LIMOGES**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : **60785-122962 A**

Repérage réalisé par : **FOUGERON Gwen**
N° certificat de qualification : **CPDI2523**
Date d'obtention : **13/03/2020**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **I.Cert rue de la Terre Victoria
35760 SAINT-GRÉGOIRE**

Date de la commande : **25/10/2022**
Accompagnateur : **Aucun**

Laboratoire d'Analyses : **Agence ITGA Rennes Saint Grégoire**
Adresse laboratoire : **Parc d'affaires Edonia -
Bâtiment R Rue de la terre
Adélie - CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**
Numéro d'accréditation : **1-5967**
Organisme d'assurance professionnelle : **AXA IARD**
Adresse assurance : **313 terrasses de l'Arche 92000 NANTERRE**
N° de contrat d'assurance : **10800807204**
Date de validité : **31/12/2023**

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise




DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Date d'établissement du rapport :
Fait à **ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX** le **21/02/2023**
Cabinet : **Apave Diagnostics**
Nom du diagnostiqueur : **FOUGERON Gwen**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport n° : 60785-122962 A

Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

1/192

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES	1
DÉSIGNATION DU BATIMENT	1
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	1
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
1. LISTE DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE HORS CHAMPS D'INVESTIGATION	3
IL EST NECESSAIRE D'AVERTIR DE LA PRESENCE D'AMIANTE TOUTE PERSONNE POUVANT INTERVENIR SUR OU A PROXIMITE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONCERNES OU DE CEUX LES RECOUVRANT OU LES PROTEGEANT	5
2. DANS LE CADRE DE LA MISSION DECRIT EN TETE DE RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE : APRES ANALYSE, ILS NE CONTIENNENT PAS D'AMIANTE.	5
3. LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	11
4. LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	11
PROGRAMME DE REPERAGE	12
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	12
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	12
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
RAPPORTS PRECEDENTS	13
	13
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION	14
DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	15
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	15
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITÈRES DE DÉCISION)	15
LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	15
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION	15
COMMENTAIRES :	35
ÉLÉMENTS D'INFORMATION	36
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES	37
ANNEXE 2 – CROQUIS	182
ANNEXE 3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	187
ATTESTATIONS	189

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

1. Liste des matériaux contenant de l'amiante hors champs d'investigation

(Non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique)

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Méthode
Circulation n°1	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse (P001)
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P015)
		Cloisons	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P016)
Pièce n°1	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse
Pièce n°2	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse (P009)
Pièce n°3	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse
Pièce n°4	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse
Pièce n°5	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse
Pièce n°6	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse
		Conduit de ventilation	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P021)
Circulation n°2	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse (P026)
Pièce n°7	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse (P032)
Pièce n°8	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse
Pièce n°9	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréege	Résultat d'analyse
Chaufferie	Sous-sol	Bac	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P039)
		Canalisation n°2	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P041)
Circulation n°1	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse (P046)
Salle	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse (P056)
Bureau n°1	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse (P051)
Bureau n°2	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse
Bureau n°3	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse
Bureau n°4	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse
Bureau n°5	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse
Bureau n°6	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse
Bureau n°7	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréege	Résultat d'analyse

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Méthode
Bureau n°8	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse
Vestiaire	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse
Circulation n°2	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P071)
Bureau n°9	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse
Bureau n°10	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P075)
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P076)
Bureau n°11	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse
Bureau n°12	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse
Bureau n°13	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse
Bureau n°14	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse
Bureau n°15	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse
Bureau n°16	RDC	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse
Circulation n°1	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P082)
Bureau n°17	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P080)
Bureau n°18	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°19	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°20	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°21	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°22	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°23	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°24	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°25	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Palier	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P092)
Circulation n°2	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P094)
Réserve	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Méthode
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°26	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P097)
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P098)
Bureau n°27	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°28	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°29	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°30	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°31	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°32	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°33	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°34	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°35	1er	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse
Bureau n°37	2ème	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P118)
Circulation n°1	2ème	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P116)
Palier n°4	2ème	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse
Circulation n°2	2ème	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P108)
Bureau n°53	2ème	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P103)
Façade	Extérieur	Conduit de fluide	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P131)
Machinerie asc	Extérieur	Machinerie	Toutes zones	Plaquette ascenseur	Résultat d'analyse (P124)

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés où de ceux les recouvrant ou les protégeant

- 2. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
Circulation n°1	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit rebouchage
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
Pièce n°1	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Mastic vitrier
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Peinture
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
Pièce n°2	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Mastic vitrier
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Peinture
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
Pièce n°3	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Mastic vitrier
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Peinture
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	Enduit
Pièce n°4	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit
Pièce n°5	Sous-sol	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Plancher	Toutes zones	Colle carrelage
		Plinthes	Toutes zones	Colle
		Conduit dans coffrage n°1	Toutes zones	Amiante ciment
		Cloisons	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit
Pièce n°6	Sous-sol	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Plinthes	Toutes zones	Colle
		Plancher	Toutes zones	Colle carrelage
Palier n°1	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
Circulation n°2	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
Pièce n°7	Sous-sol	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
Pièce n°8	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
Pièce n°9	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Colle de dalle poly
		Fenêtre métal	Toutes zones	Peinture
Cave	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Béton
		Mur	Toutes zones	Béton
		Plafond	Toutes zones	Béton
Chaufferie	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Béton
		Plafond	Toutes zones	Béton
		Plancher	Toutes zones	Béton
		Canalisation n°1	Toutes zones	Calorifuge
Garage	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Enduit de rebouchage
		Plafond	Toutes zones	Béton
		Plancher	Toutes zones	Béton
Circulation n°1	RDC	Escalier marche	Toutes zones	Revêtement PVC colle ragréage
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Porte vitrée	Toutes zones	Joint vitrier
		Porte vitrée	Toutes zones	Joint finition
Salle	RDC	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Skydome	Toutes zones	Joint d'étanchéité
Bureau n°1	RDC	Mur	Toutes zones	Enduit sous doublage
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Fenêtre métal	Toutes zones	Peinture
Bureau n°2	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°3	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°4	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°5	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°6	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°7	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°8	RDC	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Vestiaire	RDC	Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
Palier	RDC	Plancher	Toutes zones	Revêtement PVC colle
		Plancher	Toutes zones	Colle de carrelage
		Plinthes	Toutes zones	Colle
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Dalle colle enduit
		Plancher	Toutes zones	Colle de carrelage
Sanitaire	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
Circulation n°2	RDC	Mur	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°9	RDC	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°10	RDC	Mur	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Cloisons	Toutes zones	Joint de cloisons
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°11	RDC	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°12	RDC	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°13	RDC	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°14	RDC	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°15	RDC	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Bureau n°16	RDC	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
Circulation n°1	1er	Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°17	1er	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
Bureau n°18	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
Bureau n°19	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
Bureau n°20	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
Bureau n°21		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°22	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°23	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°24	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Sanitaire	1er	Plancher	Toutes zones	Colle carrelage
		Plinthes	Toutes zones	Colle
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°25	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Palier	1er	Plancher	Toutes zones	Colle carrelage
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plinthes	Toutes zones	Colle
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Circulation n°2	1er	Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Réserve	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°26	1er	Mur	Toutes zones	Joint de dilatation
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°27	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°28	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°29	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°30	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°31	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°32	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°33	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°34	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°35	1er	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°36	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°37	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Cloisons	Toutes zones	Joint de pied de cloison

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
Bureau n°38	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°39	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Circulation n°1	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Joint de dilatation
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Fenêtre métal	Toutes zones	joint de vitrage
Bureau n°40	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°41	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°42	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°43	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°44	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°45	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Joint de dilatation
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°46	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Palier n°4	2ème	Plafond	Toutes zones	Enduit
		Plancher	Toutes zones	Colle carrelage
		Plinthes	Toutes zones	Colle
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
Bureau n°47	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Sanitaire	2ème	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Plancher	Toutes zones	colle carrelage
		Plinthes	Toutes zones	Colle
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence
		Mur	Toutes zones	Enduit
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Circulation n°2	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
		Marches	Toutes zones	dalle de sol colle ragréage
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Joint de dilatation
Bureau n°48	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°49	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
	2ème	Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
Bureau n°50		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°51	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°52	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°53	2ème	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Mur	Toutes zones	enduit isolant tapisserie
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Bureau n°54	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant
		Plafond	Toutes zones	Enduit
Toiture 2 eme	Extérieur	Toiture	Toutes zones	Relevée bitumineuse
		Toiture	Toutes zones	Etanchéité
Toiture 1er	Extérieur	Toiture	Toutes zones	Etanchéité
		Skydome	Toutes zones	Relevée bitumineuse
		Toiture	Toutes zones	Relevée bitumineuse
		Mur de facade	Toutes zones	Enduit
Façade	Extérieur	Mur de facade	Toutes zones	Enduit
Placard sous escalier	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Béton
		Plafond	Toutes zones	Béton
		Plancher	Toutes zones	Béton
Machinerie asc	Extérieur	Mur	Toutes zones	Béton
		Plafond	Toutes zones	Béton
		Plancher	Toutes zones	Béton
		Canalisation	Toutes zones	Calorifuge
Tremie asc	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Béton
		Plafond	Toutes zones	Béton
		Plancher	Toutes zones	Béton
		Porte intérieur	Toutes zones	Peinture
		Cabine d'ascenseur n°1	Toutes zones	Peinture plafond
		Cabine d'ascenseur n°2	Toutes zones	Colle moquette mur plancher
		Cabine d'ascenseur n°2	Toutes zones	Habillage extr
		Porte extérieur	Toutes zones	Peinture

3. Liste des locaux non visités et justification

Aucun

4. Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Éléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Lorsque le repérage porte sur des parties communes d'immeubles, seules les parties directement accessibles le jour de l'intervention sont visitées. Les parties communes accessibles uniquement depuis les parties privatives (ex : coffrages techniques, vides ordures, ...) ne peuvent pas être investiguées.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le repérage a été réalisé le : 10/01/2023

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Sans objet

Documents fournis : **Néant**

Moyens mis à disposition : **Néant**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
21/02/2023	60785 CHU LIMOGES BAT A B	apave diagnostics	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Rapport n° : 60785-122962 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

13/192

LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION

Local / partie d'immeuble	Étage	Visitée	Justification (locaux non visités)
Circulation n°1	Sous-sol	OUI	
Pièce n°1	Sous-sol	OUI	
Pièce n°2	Sous-sol	OUI	
Pièce n°3	Sous-sol	OUI	
Pièce n°4	Sous-sol	OUI	
Pièce n°5	Sous-sol	OUI	
Pièce n°6	Sous-sol	OUI	
Palier n°1	Sous-sol	OUI	
Circulation n°2	Sous-sol	OUI	
Pièce n°7	Sous-sol	OUI	
Pièce n°8	Sous-sol	OUI	
Pièce n°9	Sous-sol	OUI	
Cave	Sous-sol	OUI	
Chaufferie	Sous-sol	OUI	
Garage	Sous-sol	OUI	
Circulation n°1	RDC	OUI	
Salle	RDC	OUI	
Bureau n°1	RDC	OUI	
Bureau n°2	RDC	OUI	
Bureau n°3	RDC	OUI	
Bureau n°4	RDC	OUI	
Bureau n°5	RDC	OUI	
Bureau n°6	RDC	OUI	
Bureau n°7	RDC	OUI	
Bureau n°8	RDC	OUI	
Vestiaire	RDC	OUI	
Palier	RDC	OUI	
Sanitaire	RDC	OUI	
Circulation n°2	RDC	OUI	
Bureau n°9	RDC	OUI	
Bureau n°10	RDC	OUI	
Bureau n°11	RDC	OUI	
Bureau n°12	RDC	OUI	
Bureau n°13	RDC	OUI	
Bureau n°14	RDC	OUI	
Bureau n°15	RDC	OUI	
Bureau n°16	RDC	OUI	
Circulation n°1	1er	OUI	
Bureau n°17	1er	OUI	
Bureau n°18	1er	OUI	
Bureau n°19	1er	OUI	
Bureau n°20	1er	OUI	
Bureau n°21	1er	OUI	
Bureau n°22	1er	OUI	
Bureau n°23	1er	OUI	
Bureau n°24	1er	OUI	
Sanitaire	1er	OUI	
Bureau n°25	1er	OUI	
Palier	1er	OUI	
Circulation n°2	1er	OUI	
Réserve	1er	OUI	
Bureau n°26	1er	OUI	
Bureau n°27	1er	OUI	
Bureau n°28	1er	OUI	
Bureau n°29	1er	OUI	
Bureau n°30	1er	OUI	
Bureau n°31	1er	OUI	
Bureau n°32	1er	OUI	
Bureau n°33	1er	OUI	

Local / partie d'immeuble	Étage	Visitée	Justification (locaux non visités)
Bureau n°34	1er	OUI	
Bureau n°35	1er	OUI	
Bureau n°36	2ème	OUI	
Bureau n°37	2ème	OUI	
Bureau n°38	2ème	OUI	
Bureau n°39	2ème	OUI	
Circulation n°1	2ème	OUI	
Bureau n°40	2ème	OUI	
Bureau n°41	2ème	OUI	
Bureau n°42	2ème	OUI	
Bureau n°43	2ème	OUI	
Bureau n°44	2ème	OUI	
Bureau n°45	2ème	OUI	
Bureau n°46	2ème	OUI	
Palier n°4	2ème	OUI	
Bureau n°47	2ème	OUI	
Sanitaire	2ème	OUI	
Circulation n°2	2ème	OUI	
Bureau n°48	2ème	OUI	
Bureau n°49	2ème	OUI	
Bureau n°50	2ème	OUI	
Bureau n°51	2ème	OUI	
Bureau n°52	2ème	OUI	
Bureau n°53	2ème	OUI	
Bureau n°54	2ème	OUI	
Toiture 2 eme	Extérieur	OUI	
Toiture 1er	Extérieur	OUI	
Façade	Extérieur	OUI	
Placard sous escalier	Sous-sol	OUI	
Machinerie asc	Extérieur	OUI	
Tremie asc	Sous-sol	OUI	

DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITÈRES DE DÉCISION)

Néant

LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION

(Matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
Circulation n°1	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P001)	P001		A
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P002)	P002		N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P003)	P003		N
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P004)	P004		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P005)	P005		N
		Fenêtre bois cloison	Toutes zones	Mastic compridand	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante			N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit rebouchage	Résultat d'analyse (P006)	P006		N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P015)	P015		A
		Cloisons	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P016)	P016		A
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P017)	P017	Z017	N
		Mur	Toutes zones	Ventillation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante			N
Pièce n°1	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z010	N
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Mastic vitrier	Résultat d'analyse		Z007	N
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse		Z008	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z011	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z012	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z009	A
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z013	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
Pièce n°2	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P010)	P010	Z010	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P011)	P011	Z011	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P012)	P012	Z012	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P009)	P009	Z009	A
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P013)	P013	Z013	N
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P007)	P007	Z007	N
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse (P008)	P008	Z008	N
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Compriband	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante			N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse (P014)	P014	Z014	N
Pièce n°3	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z010	N
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Mastic vitrier	Résultat d'analyse		Z007	N
		Fenêtre Métal	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse		Z008	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z011	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z012	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z009	A
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z013	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
Pièce n°4	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z010	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z011	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z012	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z009	A
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z013	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
Pièce n°5	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z010	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z011	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z012	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z009	A
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z013	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
		Plancher	Toutes zones	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P018)	P018		N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P019)	P019		N
		Conduit dans coffrage n°1	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P020)	P020		N
		Conduit dans coffrage n°2	Toutes zones	Terre cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante			N
		Cloisons	Toutes zones	Ventillation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante			N
Pièce n°6	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z010	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z011	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z012	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z009	A
		Poutre plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z013	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
		Conduit de ventilation	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P021)	P021	Z021	A
		Stockage	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau			N
Palier n°1	Sous-sol	Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P022)	P022		N
		Plancher	Toutes zones	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P023)	P023		N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P024)	P024		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P025)	P025		N
Circulation n°2	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z017	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P027)	P027		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P028)	P028		N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P026)	P026		A
Pièce n°7	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P031)	P031	Z031	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P033)	P033	Z033	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P032)	P032	Z032	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P029)	P029	Z029	N
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P030)	P030	Z030	N
Pièce n°8	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z030	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z031	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z033	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z032	A
Pièce n°9	Sous-sol	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z014	N
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z030	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z031	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z033	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z032	A
		Plafond	Toutes zones	Colle de dalle poly	Résultat d'analyse (P034)	P034		N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Fenêtre métal	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse (P035)	P035		N
Cave	Sous-sol	Plancher	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse (P036)	P036	Z036	N
		Mur	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse (P037)	P037	Z037	N
		Plafond	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse (P038)	P038	Z038	N
Chaufferie	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z037	N
		Plafond	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z038	N
		Plancher	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z036	N
		Bac	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P039)	P039		A
		Canalisation n°1	Toutes zones	Calorifuge	Résultat d'analyse (P040)	P040		N
		Canalisation n°2	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P041)	P041		A
		Mur	Toutes zones	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P042)	P042		N
Garage	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z037	N
		Plafond	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z038	N
		Plancher	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z036	N
Circulation n°1	RDC	Escalier marche	Toutes zones	Revêtement PVC colle ragréage	Résultat d'analyse (P043)	P043		N
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z017	N
		Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P044)	P044		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P045)	P045		N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P046)	P046		A
		Porte vitrée	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P047)	P047		N
		Porte vitrée	Toutes zones	Joint finition	Résultat d'analyse (P048)	P048		N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Porte vitrée	Toutes zones	Compriband	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante			N
Salle	RDC	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P057)	P057		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P058)	P058		N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P056)	P056		A
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P055)	P055		N
		Skydome	Toutes zones	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P059)	P059		N
		Mur	Toutes zones	Enduit sous doublage	Résultat d'analyse (P060)	P060		N
Bureau n°1	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P049)	P049	Z049	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P053)	P053	Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P051)	P051	Z051	A
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P050)	P050	Z050	N
		Fenêtre métal	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse (P052)	P052	Z052	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse (P054)	P054	Z054	N
Bureau n°2	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Bureau n°3	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Bureau n°4	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Bureau n°5	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Bureau n°6	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Bureau n°7	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Bureau n°8	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z017	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Vestiaire	RDC	Cloisons	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z049	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z050	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z053	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse		Z051	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
Palier	RDC	Plancher	Toutes zones	Revêtement PVC colle	Résultat d'analyse (P061)	P061		N
		Plancher	Toutes zones	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P062)	P062		N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P063)	P063		N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P064)	P064		N
		Plafond	Toutes zones	Dalle colle enduit	Résultat d'analyse (P065)	P065		N
Sanitaire	RDC	Plancher	Toutes zones	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P066)	P066		N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P067)	P067		N
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P068)	P068		N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P069)	P069		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P070)	P070		N
		Canalisation	Toutes zones	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z055	N
Circulation n°2	RDC	Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z017	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P071)	P071		A
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse (P072)	P072		N
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P073)	P073	Z073	N
		Mur	Toutes zones	Ventillation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante			N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
Bureau n°9	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse		Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z075	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse		Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P077)	P077	Z077	N
Bureau n°10	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse (P074)	P074	Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P075)	P075	Z075	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P076)	P076	Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint de cloisons	Résultat d'analyse (P138)	P138		N
Bureau n°11	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse		Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z075	A
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse		Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
Bureau n°12	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse		Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z075	A
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse		Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N
Bureau n°13	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse		Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z075	A
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse		Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N
Bureau n°14	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse		Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z075	A
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse		Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N
Bureau n°15	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse		Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z075	A

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse		Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N
Bureau n°16	RDC	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z073	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse		Z074	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z075	A
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z077	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint vitrier	Résultat d'analyse		Z076	A
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z072	N
Circulation n°1	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P082)	P082		A
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z017	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P083)	P083		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P084)	P084		N
Bureau n°17	1er	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse (P078)	P078	Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse (P079)	P079	Z079	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P080)	P080	Z080	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P081)	P081	Z081	N
Bureau n°18	1er	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P139)	P139		N
Bureau n°19	1er	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
Bureau n°20	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
Bureau n°21	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
Bureau n°22	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
Bureau n°23	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P140)	P140		N
Bureau n°24	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
Sanitaire	1er	Canalisation	Toutes zones	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z055	N
		Plancher	Toutes zones	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P085)	P085		N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P086)	P086		N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P088)	P088		N
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P087)	P087		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P089)	P089		N
Bureau n°25	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z078	N
		Mur	Toutes zones	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse		Z079	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z081	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z080	A
Palier	1er	Plancher	Toutes zones	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P090)	P090	Z090	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P141)	P141		N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P091)	P091	Z091	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P092)	P092	Z092	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P093)	P093	Z093	N
Circulation n°2	1er	Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P094)	P094		A
		Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z017	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P095)	P095		N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P096)	P096		N
Réserve	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°26	1er	Mur	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z017	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P097)	P097	Z097	A
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P098)	P098	Z098	A
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P099)	P099	Z099	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P100)	P100	Z100	N
Bureau n°27	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P142)	P142		N
Bureau n°28	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°29	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°30	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°31	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P143)	P143		N
Bureau n°32	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°33	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°34	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°35	1er	Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z099	N
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z098	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z100	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse		Z097	A
Bureau n°36	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
Bureau n°37	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P118)	P118		A
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P119)	P119		N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P120)	P120		N
		Cloisons	Toutes zones	Joint de pied de cloison	Résultat d'analyse (P121)	P121		N
Bureau n°38	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°39	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Circulation n°1	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z110	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P116)	P116		A
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P117)	P117		N
		Fenêtre métal	Toutes zones	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P122)	P122		N
Bureau n°40	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P144)	P144		N
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°41	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°42	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°43	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°44	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P145)	P145		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°45	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse		Z110	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°46	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie				
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Palier n°4	2ème	Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse		Z092	A
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z093	N
		Plancher	Toutes zones	Colle carrelage	Résultat d'analyse		Z090	N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse		Z091	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P146)	P146		N
Bureau n°47	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
Sanitaire	2ème	Canalisation	Toutes zones	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Z055	N
		Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
		Plancher	Toutes zones	colle carrelage	Résultat d'analyse (P111)	P111		N
		Plinthes	Toutes zones	Colle	Résultat d'analyse (P112)	P112		N
		Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P113)	P113		N
		Mur	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P114)	P114		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P115)	P115		N
Circulation n°2	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
		Marches	Toutes zones	dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P107)	P107		N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P108)	P108		A
		Mur	Toutes zones	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P109)	P109		N
		Plafond	Toutes zones	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P110)	P110	Z110	N
Bureau n°48	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°49	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°50	2ème	Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P147)	P147		N
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°51	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°52	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Bureau n°53	2ème	Cloisons	Toutes zones	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse		Z054	N
		Mur	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P148)	P148		N
		Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P101)	P101	Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse (P102)	P102	Z102	N
		Plancher	Toutes zones	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P103)	P103		A
		Mur	Toutes zones	enduit isolant tapisserie	Résultat d'analyse (P104)	P104		N
		Cloisons	Toutes zones	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P105)	P105		N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P106)	P106	Z106	N
Bureau n°54	2ème	Faux-plafond	Toutes zones	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse		Z101	N
		Plafond	Toutes zones	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse		Z102	N
		Plafond	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse		Z106	N
Toiture 2 eme	Extérieur	Toiture	Toutes zones	Relevée bitumineuse	Résultat d'analyse (P125)	P125		N
		Toiture	Toutes zones	Etanchéité	Résultat d'analyse (P126)	P126		N
Toiture 1er	Extérieur	Toiture	Toutes zones	Etanchéité	Résultat d'analyse (P128)	P128		N
		Skydome	Toutes zones	Relevée bitumineuse	Résultat d'analyse (P129)	P129		N
		Toiture	Toutes zones	Relevée bitumineuse	Résultat d'analyse (P127)	P127		N
		Mur de facade	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P130)	P130		N

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Critère de décision	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Présence
Façade	Extérieur	Mur de facade	Toutes zones	Enduit	Résultat d'analyse (P132)	P132		N
		Conduit de fluide	Toutes zones	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P131)	P131		A
Placard sous escalier	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z037	N
		Plafond	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z038	N
		Plancher	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z036	N
Machinerie asc	Extérieur	Mur	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z037	N
		Plafond	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z038	N
		Plancher	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z036	N
		Canalisation	Toutes zones	Calorifuge	Résultat d'analyse (P123)	P123		N
		Machinerie	Toutes zones	Plaquette ascenseur	Résultat d'analyse (P124)	P124		A
Tremie asc	Sous-sol	Mur	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z037	N
		Plafond	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z038	N
		Plancher	Toutes zones	Béton	Résultat d'analyse		Z036	N
		Porte intérieur	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse (P133)	P133		N
		Cabine d'ascenseur n°1	Toutes zones	Peinture plafond	Résultat d'analyse (P134)	P134		N
		Cabine d'ascenseur n°2	Toutes zones	Colle moquette mur plancher	Résultat d'analyse (P135)	P135		N
		Cabine d'ascenseur n°2	Toutes zones	Habillage extr	Résultat d'analyse (P137)	P137		N
		Porte extérieur	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse (P136)	P136		N

COMMENTAIRES :

Néant

LÉGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
Liste A Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond Résultat de la grille d'évaluation	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation	
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement	
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement	
Liste B Recommandations des autres matériaux et produits. Résultat de la grille d'évaluation	EP	Evaluation périodique	
	AC1	Action corrective de premier niveau	
	AC2	Action corrective de second niveau	
ZPSO	Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage (« ZPSO ») Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables		

I ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.


Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.


ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES


Sondage: Fenêtre Métal		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Compriband	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Fenêtre Métal - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		

Sondage: Mur		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Ventillation	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		

Sondage : Fenêtre bois cloison		
<p align="center">Emplacement</p> 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Mastic compridand	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
<p align="center">Composant de la construction Fenêtre bois cloison - Toutes zones</p>		
<p align="center">Résultat amiante Absence d'amiante</p>		

Sondage : Mur		
<p align="center">Emplacement</p> 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°2
Partie du composant Ventillation	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
<p align="center">Composant de la construction Mur - Toutes zones</p>		
<p align="center">Résultat amiante Absence d'amiante</p>		

Sondage: Cloisons		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°10
Partie du composant Joint pied de cloison	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		

Sondage : Porte vitrée		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°1
Partie du composant Compriband	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Porte vitrée - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		

Sondage : Conduit dans coffrage n°2

Emplacement




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°5
Partie du composant Terre cuite	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Conduit dans coffrage n°2 - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		


Sondage : Cloisons


Emplacement





Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°5
Partie du composant Ventilation	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		


Sondage : Canalisation		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Sanitaire
Partie du composant Fonte	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Canalisation - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		


Sondage : Canalisation		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Sanitaire
Partie du composant Fonte	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Canalisation - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		


PRÉLÈVEMENT : P001		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P002		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P004		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Poutre plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P005		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P006		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Enduit rebouchage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit rebouchage	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P007		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Mastic vitrier	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Fenêtre Métal - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Mastic vitrier		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact beige	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P008		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Peinture	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Fenêtre Métal - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Peinture	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peintures multiples en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P009		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
Fr2	Dalle dure cassante grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P010		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P013		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Poutre plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P014		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°2
Partie du composant Joint pied de cloison	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Joint pied de cloison		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau fibreux marron avec poussières	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P015		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P016		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Colle de Faïence	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle de Faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P017		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°1
Partie du composant Joint de dilatation	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Joint de dilatation	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau fibreux marron avec poussières non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P018		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°5
Partie du composant Colle carrelage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°5
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°5
Partie du composant Amiante ciment	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Conduit dans coffrage n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Amiante ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact gris	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P021		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°6
Partie du composant Amiante ciment	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Conduit de ventilation - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Amiante ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peintures multiples non séparable + fibrociment gris avec fibres visibles + matériau blanc non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P022		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Palier n°1
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P023		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Palier n°1
Partie du composant Colle carrelage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle beige	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

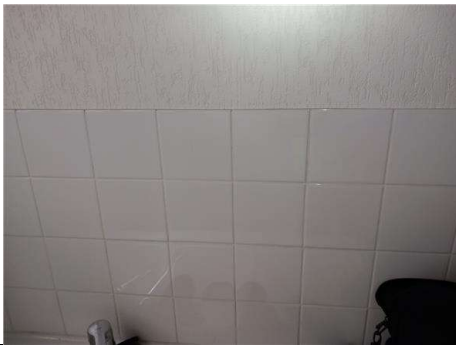
PRÉLÈVEMENT : P024		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Palier n°1
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P025		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Palier n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P026		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°2
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P027		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°2
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P028		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Circulation n°2
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P029		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°7
Partie du composant Colle de faïence	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle de faïence	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P030		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°7
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P031		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°7
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P032		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°7
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P033		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°7
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P034		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°9
Partie du composant Colle de dalle poly	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle de dalle poly	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle polymère blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P035		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Pièce n°9
Partie du composant Peinture	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Fenêtre métal - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peintures multiples en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P036		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Cave
Partie du composant Béton	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Béton	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P037		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Cave
Partie du composant Béton	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Béton	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P038		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Cave
Partie du composant Béton	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Béton	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P039		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Chaufferie
Partie du composant Amiante ciment	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Bac - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Amiante ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Fibrociment gris avec fibres visibles	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P040		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Chaufferie
Partie du composant Calorifuge	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Canalisation n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Calorifuge	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P041		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Chaufferie
Partie du composant Joint de bride	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Canalisation n°2 - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Joint de bride		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige en vrac avec fibres visibles non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P042		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Chaufferie
Partie du composant Enduit de rebouchage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit de rebouchage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P043		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°1
Partie du composant Revêtement PVC colle ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Escalier marche - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Revêtement PVC colle ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple beige	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P044		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°1
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P045		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P046		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°1
Partie du composant Dalle de sol colle ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P047		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°1
Partie du composant Joint vitrier	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Porte vitrée - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Joint vitrier	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau souple noir	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P048		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°1
Partie du composant Joint finition	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Porte vitrée - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Joint finition	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau souple gris	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P049		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°1
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P050		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°1
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P051		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°1
Partie du composant Dalle de sol colle ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P052		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°1
Partie du composant Peinture	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Fenêtre métal - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Peinture	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peintures multiples en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P053		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P054		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°1
Partie du composant Joint pied de cloison	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Joint pied de cloison		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + matériau fibreux marron avec poussières	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P055		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Salle
Partie du composant Panneaux de faux-plafond	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Faux-plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Panneaux de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P056		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Salle
Partie du composant Dalle de sol colle ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P057		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Salle
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P058		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Salle
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P059		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Salle
Partie du composant Joint d'étanchéité	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Skydome - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Joint d'étanchéité		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Mousse noire	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P060		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Salle
Partie du composant Enduit sous doublage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit sous doublage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

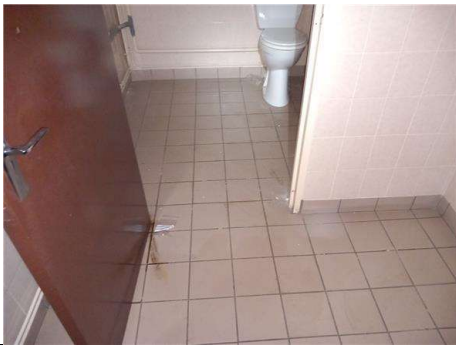
PRÉLÈVEMENT : P061		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Palier
Partie du composant Revêtement PVC colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Revêtement PVC colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Revêtement souple beige	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P062		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Palier
Partie du composant Colle de carrelage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P063		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Palier
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P064		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Palier
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P065		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Palier
Partie du composant Dalle colle enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle colle enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P066		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Sanitaire
Partie du composant Colle de carrelage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

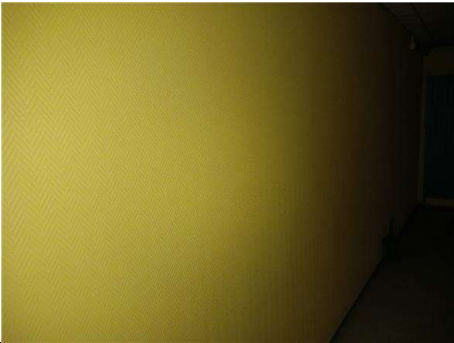
PRÉLÈVEMENT : P067		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Sanitaire
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P068		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Sanitaire
Partie du composant Colle de faïence	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle de faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle beige non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P069		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Sanitaire
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P070		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Sanitaire
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P071		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°2
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante beige	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P072		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°2
Partie du composant Enduit toile de verre	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit toile de verre	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

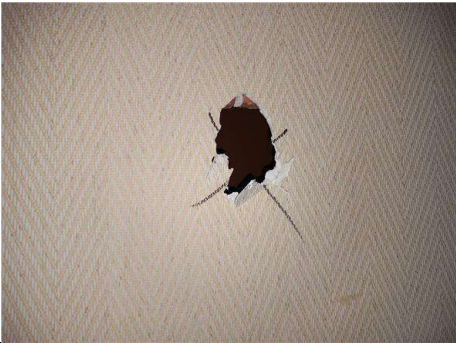
PRÉLÈVEMENT : P073		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Circulation n°2
Partie du composant Panneaux de faux-plafond	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Faux-plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Panneaux de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P074		
<p align="center">Emplacement</p> 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°10
Partie du composant Enduit toile de verre isolant	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
<p align="center">Résultat amiante</p> <p align="center">Absence d'amiante</p>		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit toile de verre isolant		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P075		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°10
Partie du composant Dalle de sol colle Ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P076		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°10
Partie du composant Joint vitrier	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Joint vitrier	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau souple noir	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P077		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°9
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

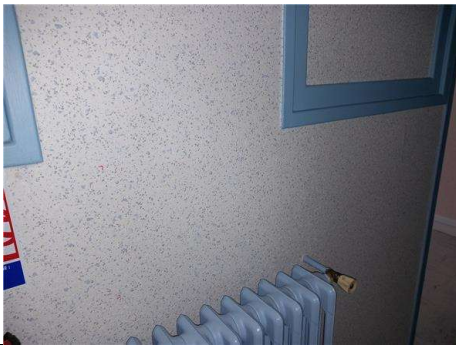
PRÉLÈVEMENT : P078		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°17
Partie du composant Enduit toile de verre	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit toile de verre	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P079		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°17
Partie du composant Enduit toile de verre	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit toile de verre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P080		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°17
Partie du composant Dalle de sol colle Ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
Fr2	Dalle dure cassante grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P081		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°17
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P082		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Circulation n°1
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P083		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Circulation n°1
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit toile de verre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P084		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Circulation n°1
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P085		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Sanitaire
Partie du composant Colle carrelage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle grise non séparable + matériau gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P086		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Sanitaire
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + joint cassant gris	0
Fr2	Colle blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P087		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Sanitaire
Partie du composant Colle de faïence	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle de faïence	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P088		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Sanitaire
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P089		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Sanitaire
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P090		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Palier
Partie du composant Colle carrelage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P091		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Palier
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle blanche	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P092		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Palier
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P093		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Palier
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P094		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Circulation n°2
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P095		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Circulation n°2
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P096		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Circulation n°2
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P097		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°26
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P098		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°26
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P099		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°26
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P100		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°26
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P101		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°53
Partie du composant Panneaux de faux-plafond	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Faux-plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Panneaux de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux gris	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P102		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°53
Partie du composant Pare vapeur isolant	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Pare vapeur isolant		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier bitumé + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P103

Emplacement



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°53
Partie du composant Dalle de sol colle Ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Dalle de sol colle Ragréage	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0
Fr2	Dalle dure cassante grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P104

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°53
Partie du composant enduit isolant tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit isolant tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P105

Emplacement



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°53
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen

Composant de la construction

Cloisons - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :

Objet	Planche de croquis n°
Enduit tapisserie	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0


DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P106		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°53
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P107		
<p align="center">Emplacement</p> 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Circulation n°2
Partie du composant dalle de sol colle ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Marches - Toutes zones		
<p align="center">Résultat amiante</p> <p align="center">Absence d'amiante</p>		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
dalle de sol colle ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0
Fr2	Revêtement souple gris	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P108		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Circulation n°2
Partie du composant Dalle de sol colle Ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P109		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Circulation n°2
Partie du composant enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet enduit tapisserie	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P110		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Circulation n°2
Partie du composant Joint de dilatation	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Joint de dilatation	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau fibreux beige avec poussières	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P111		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Sanitaire
Partie du composant colle carrelage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
colle carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle grise en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P112		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Sanitaire
Partie du composant Colle	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + joint cassant gris	0
Fr2	Colle beige	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P113		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Sanitaire
Partie du composant Colle de faïence	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Colle de faïence		Planche de croquis n°
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle beige	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P114		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Sanitaire
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P115		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Sanitaire
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P116		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Circulation n°1
Partie du composant Dalle de sol colle Ragréage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Dalle dure cassante grise	0
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P117		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Circulation n°1
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P118		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°37
Partie du composant Dalle de sol colle Ragrée	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Dalle de sol colle Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0
Fr2	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P119		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°37
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P120		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°37
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P121		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°37
Partie du composant Joint de pied de cloison	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet		Planche de croquis n°
Joint de pied de cloison		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau fibreux marron en vrac avec poussières	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P122		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Circulation n°1
Partie du composant joint de vitrage	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Fenêtre métal - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet		Planche de croquis n°
joint de vitrage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P123

Emplacement



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Machinerie asc
Partie du composant Calorifuge	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen

Composant de la construction
Canalisation - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :

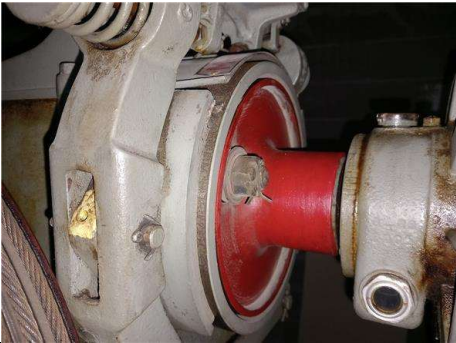
Objet	Planche de croquis n°
Calorifuge	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau noir en mousse	0
Fr2	Matériau fibreux jaune avec poussières	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P124		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Machinerie asc
Partie du composant Plaquette ascenseur	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Machinerie - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Plaquette ascenseur		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau fibreux marron avec fibres visibles avec poussières	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRÉLÈVEMENT : P125		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Toiture 2 eme
Partie du composant Relevée bitumineuse	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Toiture - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Relevée bitumineuse		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau bitumineux noir	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P126		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Toiture 2 eme
Partie du composant Etanchéité	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Toiture - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Etanchéité	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P127


Emplacement




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Toiture 1er
Partie du composant Relevée bitumineuse	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Toiture - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Relevée bitumineuse		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P128		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Toiture 1er
Partie du composant Etanchéité	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Toiture - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Etanchéité		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P129		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Toiture 1er
Partie du composant Relevée bitumineuse	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Skydome - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Relevée bitumineuse		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P130		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Toiture 1er
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur de façade - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Enduit	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées


PRÉLÈVEMENT : P131		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Façade
Partie du composant Amiante ciment	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Amiante ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Fibrociment gris avec fibres visibles	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile


PRÉLÈVEMENT : P132		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Extérieur - Façade
Partie du composant Enduit	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur de facade - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P133		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Tremie asc
Partie du composant Peinture	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Porte intérieur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Peinture	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peintures multiples en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P134		
Emplacement 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Tremie asc
Partie du composant Peinture plafond	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cabine d'ascenseur n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Peinture plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peintures multiples en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P135		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Tremie asc
Partie du composant Colle moquette mur plancher	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cabine d'ascenseur n°2 - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Colle moquette mur plancher		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P136		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Tremie asc
Partie du composant Peinture	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Porte extérieur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peintures multiples en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P137		
Emplacement		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local Sous-sol - Tremie asc
Partie du composant Habillage extr	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cabine d'ascenseur n°2 - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Habillage extr	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + bois non séparable + colle polymère incolore non séparable + bois	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P138		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local RDC - Bureau n°10
Partie du composant Joint de cloisons	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet Joint de cloisons	Planche de croquis n°	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Matériau souple noir	0
DETAIL DES RESULTATS :		

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P139

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°18
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P140

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°23
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P141		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Palier
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P142		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°27
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P143		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 1er - Bureau n°31
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P144		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°40
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P145		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°44
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P146		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Palier n°4
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P147		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°50
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRÉLÈVEMENT : P148		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122962	Pièce ou local 2ème - Bureau n°53
Partie du composant Enduit tapisserie	Date de prélèvement 25/01/2023	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen
Composant de la construction Mur - Toutes zones		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n°	
Enduit tapisserie		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papiers peints	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE 2 – CROQUIS


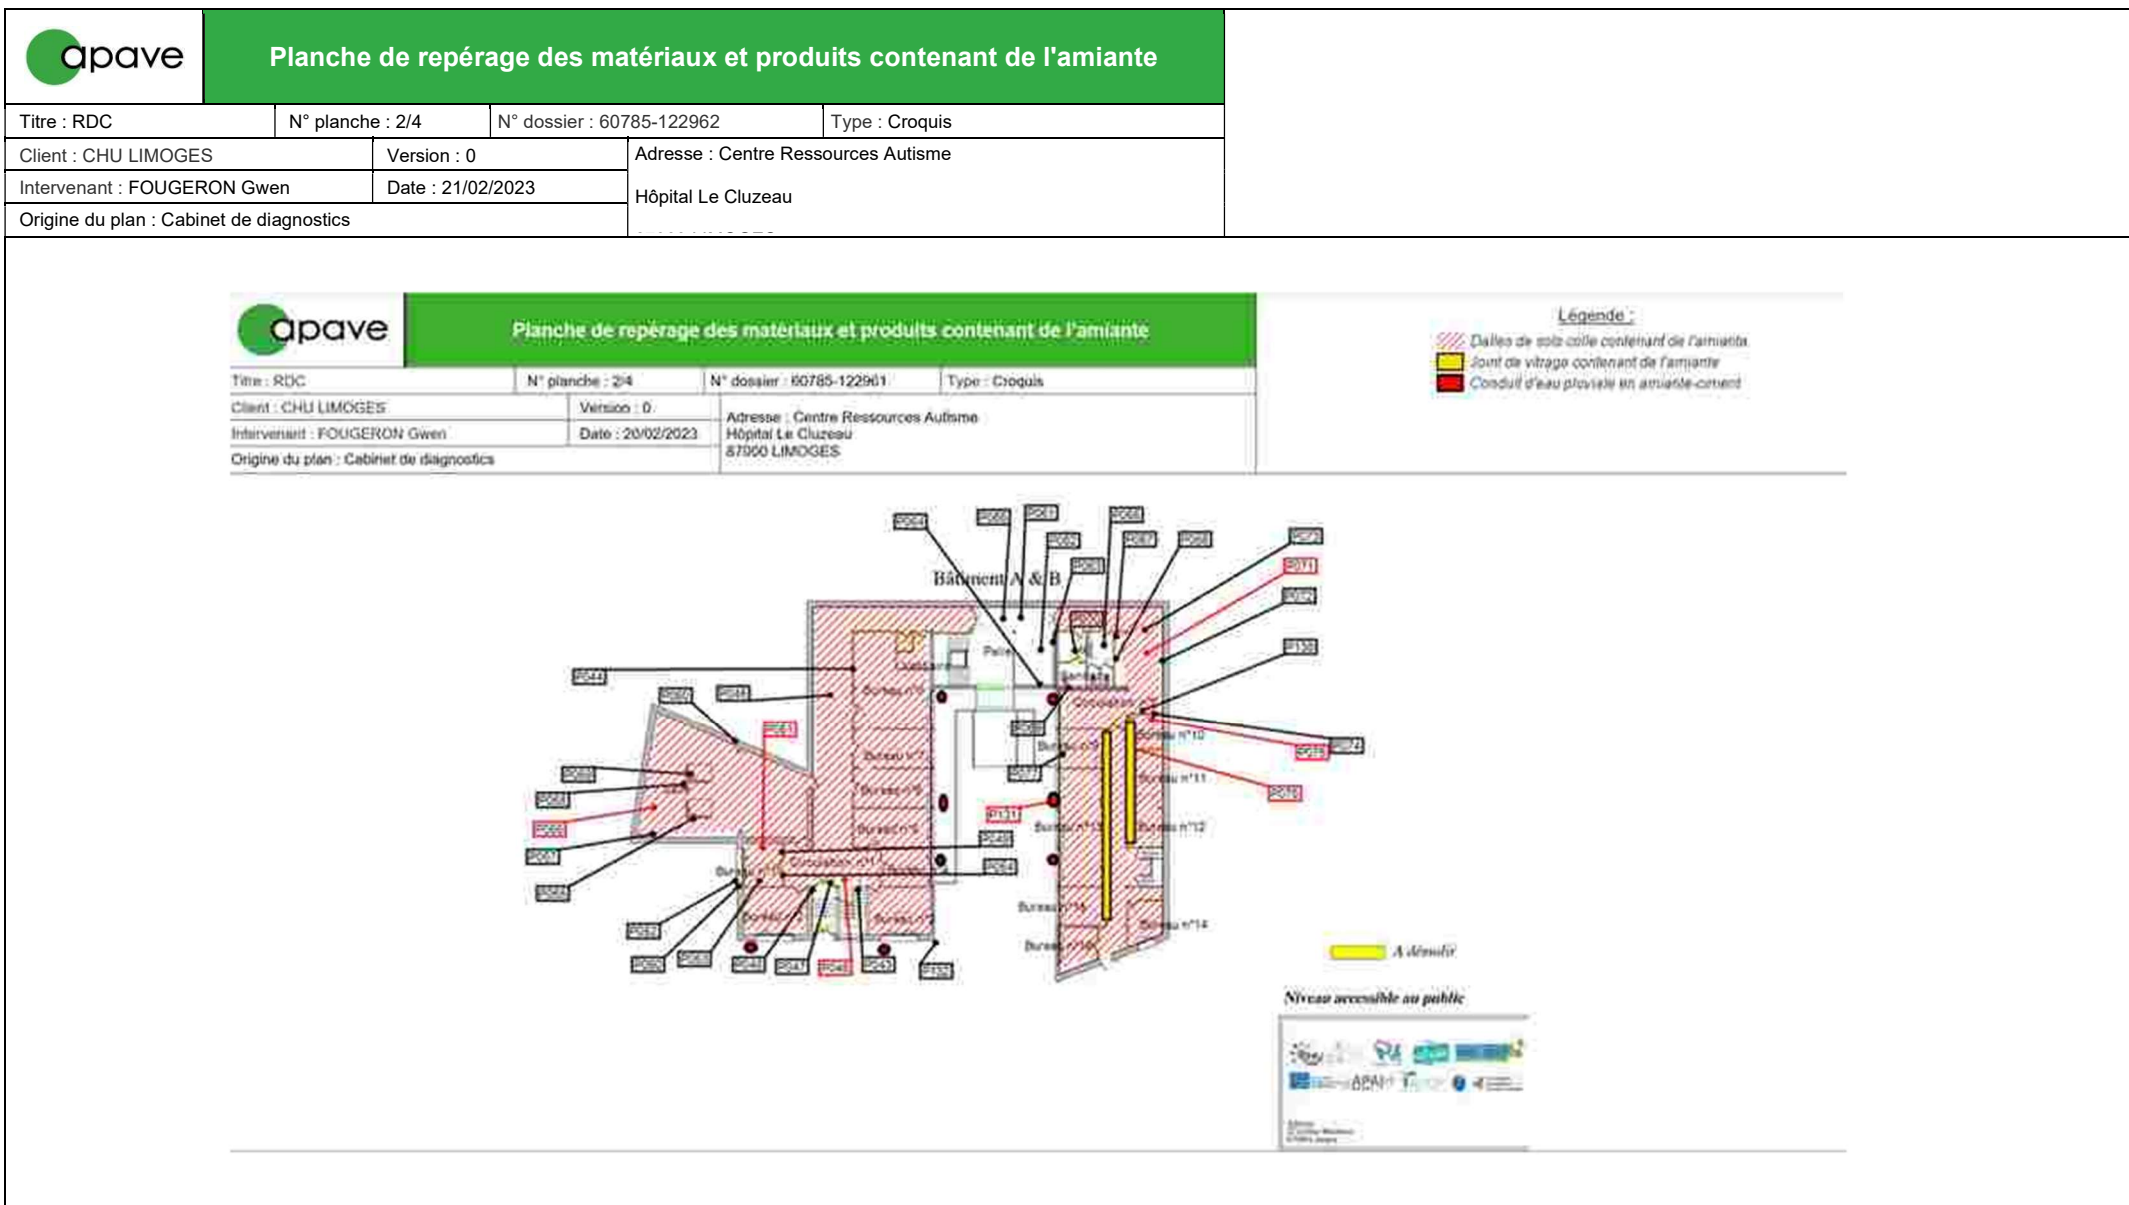
		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Titre : sous/sol		N° planche : 1/4	N° dossier : 60785-122962
		Type : Croquis	
Client : CHU LIMOGES		Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau
Intervenant : FOUGERON Gwen		Date : 21/02/2023	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			

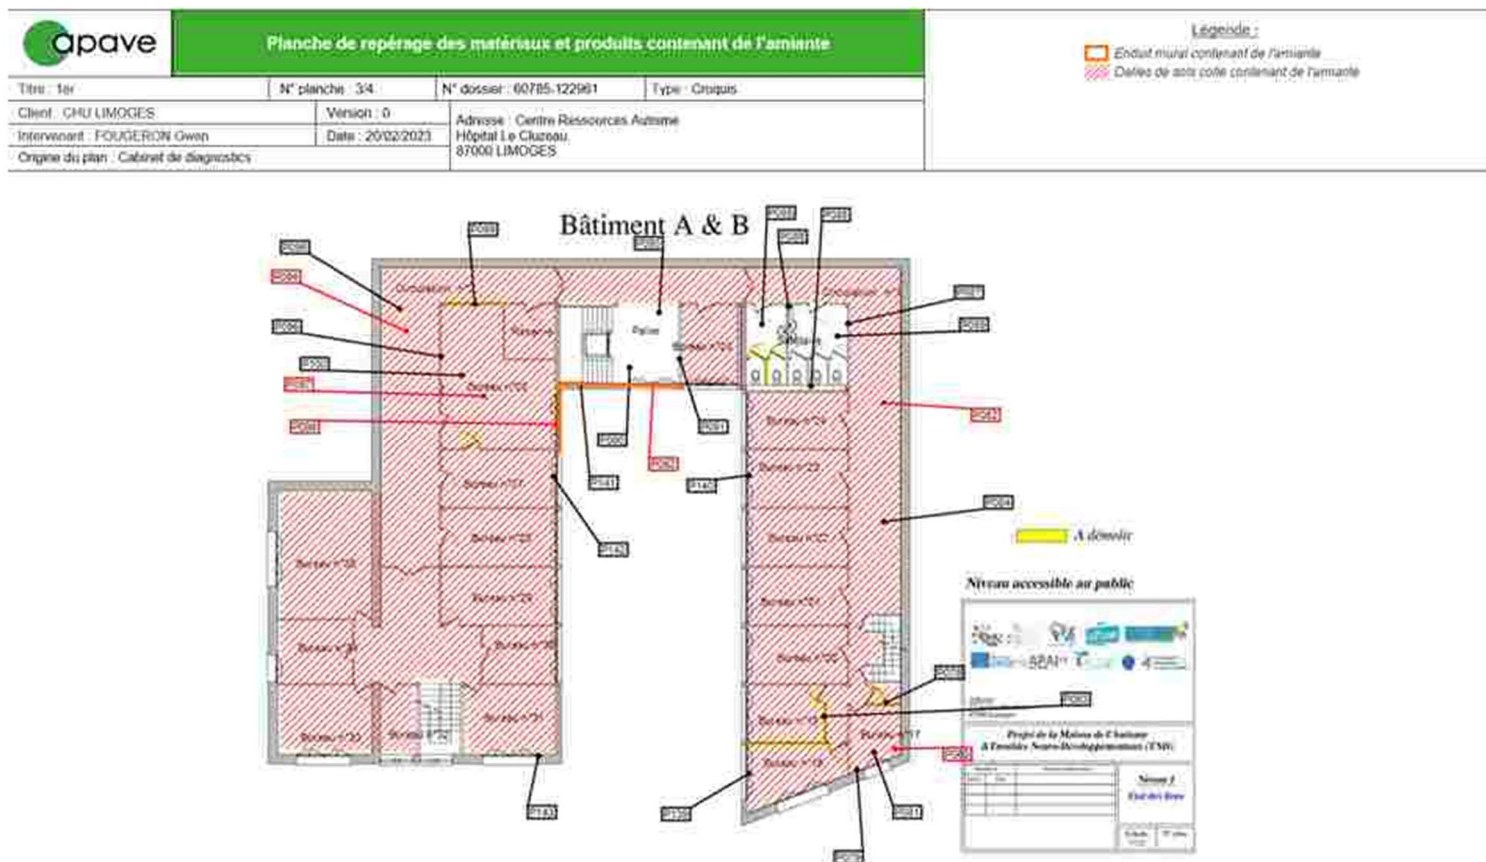
Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

LEGENDAIRE
■ Conduit en amiante-ciment
■ Bar en amiante-ciment
■ Dalles de sols vides contenant de l'amiante
■ Cotes de l'amiante et produits contenant de l'amiante
■ Joint (peinture, boudin)

Titre : Sous sol	N° planche : 1/4	N° dossier : 60785-122961	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES	Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autism Hôpital La Cluserie 87000 LIMOGES	
Intervenant : FOLGERON Geon	Date : 20/02/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			



apave			
Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : 1er	N° planche : 3/4	N° dossier : 60785-122962	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES	Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme	
Intervenant : FOUGERON Gwen	Date : 21/02/2023	Hôpital Le Cluzeau	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			



apave				Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Titre : 2ème		N° planche : 4/4		N° dossier : 60785-122962	
Client : CHU LIMOGES		Version : 0		Type : Croquis	
Intervenant : FOUGERON Gwen		Date : 21/02/2023		Adresse : Centre Ressources Autisme	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				Hôpital Le Cluzeau	

apave				Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Titre : 2ème		N° planche : 4/4		N° dossier : 60785-122962	
Client : CHU LIMOGES		Version : 0		Type : Croquis	
Intervenant : FOUGERON Gwen		Date : 21/02/2023		Adresse : Centre Ressources Autisme	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				Hôpital Le Cluzeau	

Légende :

Dalles de sols collés contenant de l'amiante

Bâtiment A & B

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

A) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrisme important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

B) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des

matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toutes natures contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

A. Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

B. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

C. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

D. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

E. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATIONS

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000 € par année d'assurance
<i>sous-limités :</i> c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI2523 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FOUGERON Gwen

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 13/03/2020 - Date d'expiration : 12/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 13/03/2020 - Date d'expiration : 12/03/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 13/02/2018 - Date d'expiration : 12/02/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 29/04/2019 - Date d'expiration : 28/04/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/11/2017 - Date d'expiration : 19/11/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 27/11/2017 - Date d'expiration : 26/11/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 25/05/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0122
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev14

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je, soussigné Gwen FOUGERON, salarié de la société Apave Diagnostics, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à la réalisation de la prestation objet du présent rapport.

Ce rapport est établi par une personne :

- Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés,
- N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société Apave Diagnostics a souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

**FIN DU RAPPORT**