

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti (ANNULE ET REMPLACE LA VERSION PRECEDENTE DU 27/02/2025)

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

### Aile C 3ème étage

CFP CAEN GAMBETTA 6 place Gambetta  
14000 CAEN

## Propriétaire

DDFiP du Calvados  
7 Boulevard Bertrand  
14000 CAEN

## Demandeur

DDFiP du Calvados  
7 Boulevard Bertrand  
14000 CAEN

## SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 03/03/2025

**Date de visite :** 24/02/2025

**Nombre de pages :** 44

**Fait à :** 14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

**Référence du dossier :** 2502CHNCA - BI3280000001983

**Nombre de prélèvements :** 50

**Le présent rapport est établi par :**

Alban BUYSENS

**dont les compétences sont certifiées par :**

DEKRA Certification Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursidière 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))  
**sur la durée de validité du :** 14/09/2022 au 13/09/2029

**Certificat de compétence :**  
n° DT13574

**Contrat d'assurance :**

AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

| Révision         | Date       | Objet                              |
|------------------|------------|------------------------------------|
| Version initiale | 24/02/2025 | Établissement du Dossier Technique |
|                  |            |                                    |
|                  |            |                                    |

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....</b>  | <b>3</b>  |
| 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....                                       | 3         |
| 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE .....   | 3         |
| <b>II. CONCLUSIONS .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....   | 4         |
| 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....   | 4         |
| <b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>   | <b>5</b>  |
| 1. PRESTATIONS REALISEES.....  | 5         |
| 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....   | 5         |
| 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....  | 5         |
| 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION..... | 7         |
| 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....                                    | 7         |
| <b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>  | <b>8</b>  |
| 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....                                     | 8         |
| 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE .....                  | 8         |
| 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....                | 12        |
| 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....            | 13        |
| <b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>  | <b>14</b> |
| 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....  | 14        |
| 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....                          | 14        |
| <b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>  | <b>43</b> |
| <b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>  | <b>44</b> |

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE

## 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

3ème étage Aile C - dépose de l'ensemble des cloisons, faux plafond, revêtement de sol (compris ragréage et/ou chape),

- embellissement des murs extérieurs (reprise des toiles de verre, peinture)

Les menuiseries extérieures, les réseaux de chauffage et émetteurs seront non remplacés.

3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Couloir 1; 3ème étage Aile C - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Archive 327; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Serveur; 3ème étage Aile C - Bureau 324; 3ème étage Aile C - Bureau 334; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - L.T; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Dgt 1; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Bureau 330; 3ème étage Aile C - Couloir 2; 3ème étage Aile C - Dgt 2; 3ème étage Aile C - Local syndical; 3ème étage Aile C - Dgt 3; 3ème étage Aile C - Rgt.

## 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Sols, murs, plafonds

3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Couloir 1; 3ème étage Aile C - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Archive 327; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Serveur; 3ème étage Aile C - Bureau 324; 3ème étage Aile C - Bureau 334; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - L.T; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Dgt 1; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Bureau 330; 3ème étage Aile C - Couloir 2; 3ème étage Aile C - Dgt 2; 3ème étage Aile C - Local syndical; 3ème étage Aile C - Dgt 3; 3ème étage Aile C - Rgt.

# II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

| Localisation  | Matériau ou produit  |
|---|--|
| 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème Aile C - Bureau 326; 3ème Aile C - Bureau 325; 3ème Aile C - Dgt 2 (Sol)                   | Dalle de sol Beige+Colle noire (Recouvert revêtement récent) |
| 3ème étage Aile C - Bureau 329 (Mur D)  | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture            |
| 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Dgt 2 (Sol) | Colle bitumineuse+Chappe                                     |

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureau

Date de construction : Avant 1997

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveaux           | Locaux      |
|-------------------|-------------|
| 3ème étage Aile C | Bureau 329  |
| 3ème étage Aile C | Couloir 1   |
| 3ème étage Aile C | Bureau 328  |
| 3ème étage Aile C | Archive 327 |
| 3ème étage Aile C | Bureau 326  |
| 3ème étage Aile C | Bureau 325  |
| 3ème étage Aile C | Serveur     |
| 3ème étage Aile C | Bureau 324  |
| 3ème étage Aile C | Bureau 334  |
| 3ème étage Aile C | Bureau 335  |
| 3ème étage Aile C | L.T         |
| 3ème étage Aile C | Bureau 332  |



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 3ème étage Aile C | Dgt 1          |
| 3ème étage Aile C | Bureau 331     |
| 3ème étage Aile C | Bureau 330     |
| 3ème étage Aile C | Couloir 2      |
| 3ème étage Aile C | Dgt 2          |
| 3ème étage Aile C | Local syndical |
| 3ème étage Aile C | Dgt 3          |
| 3ème étage Aile C | Rgt            |

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Metz (Cofrac : 1-6091)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :  
> Mme MALLE

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Remarques :

L'ensemble des plénums, gaines techniques, et coffrages n'ont été visités que partiellement sans dépose totale des panneaux car locaux occupés.

Les sondages et prélèvements de sols, murs, plafond ont été réalisés de manière discrète dans des angles, des sondages au centre des pièces n'ont pu être réalisés car locaux encore en fonction.

| Observations   | Oui | Non | Sans<br>Objet |
|--|-----|-----|---------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | X   | -             |
| Vide sanitaire accessible et visitable                 |     |     | X             |
| Combles accessibles et visitables                      |     |     | X             |
| Toiture accessible et visitable                        |     |     | X             |
| Bâtiment vide d'occupants                              |     | X   |               |
| Bâtiment vide de mobiliers                             |     | X   |               |
| Equipements en fonctionnement                          | X   |     |               |

**Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :**

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

**Autres informations sur le déroulement de la mission :**

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés  | Documents remis                           |
|---|---|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés                                      | Rapport DEKRA D7161074-2101 du 16/10/2021 |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -   |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -   |

Observations :

**Néant**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

| Etage   | Intitulé du plan  |
|---|---|
| 3 EME ETAGE AILE C Première partie                      | 3 EME ETAGE AILE C Première partie                      |
| 3 EME ETAGE AILE C Deuxième partie                      | 3 EME ETAGE AILE C Deuxième partie                      |
| 3 EME ETAGE AILE C Dgt 3                                | 3 EME ETAGE AILE C Dgt 3                                |
| 3 EME ETAGE AILE C Première partie Localisation Amiante | 3 EME ETAGE AILE C Première partie Localisation Amiante |

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| N° Composant <sup>*1</sup> | Localisation  | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées  | Descriptif   | N° Prélèvement (et localisation)   | Conclusion (justification)                        | Quantité <sup>*2</sup> |
|----------------------------|---|---|--|--|---|------------------------|
| ZPSO-001                   | 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Dgt 2 (Sol) | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol Beige+Colle noire                      | Dalle de sol Beige+Colle noire (Recouvert revêtement récent) | P001 (3ème étage Aile C - Bureau 329 - Sol)<br>P013 (3ème étage Aile C - Bureau 325 - Sol) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Environ 61 m2          |
| ZPSO-007                   | 3ème étage - Bureau 329 (Mur D)   | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture            | P008 (3ème étage Aile C - Bureau 329 - Mur D)  | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Environ 12 m2          |
| ZPSO-011                   | 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Dgt 2 (Sol) | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse+Chappe                            | Colle bitumineuse+Chappe                                     | P014 (3ème étage Aile C - Bureau 325 - Sol)  | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | Environ 61 m2          |

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

\*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

### 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

| N° Composant <sup>*1</sup> | Localisation                           | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées  | Descriptif   | N° Prélèvement (et localisation)              | Conclusion (justification)                       |
|----------------------------|--|---|--|---|--|
| ZPSO-002                   | 3ème étage Aile C - Bureau 329 (Mur A) | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture | P002 (3ème étage Aile C - Bureau 329 - Mur A) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant**1 | Localisation  | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées  | Descriptif  | N° Prélèvement (et localisation)  | Conclusion (justification)                       |
|-----------------|---|---|---|---|--|
| ZPSO-003        | 1er étage Aile C - Bureau 329;<br>1er étage Aile C - Archive 327 (Mur C)  | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture                                 | P003 (1er étage Aile C - Bureau 329 - Mur C)<br>P010 (1er étage Aile C - Archive 327 - Mur C)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-004        | 1er étage Aile C - Couloir 1 (Sol gaine technique)  | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse+revêtement de sol pvc vert foncé  | Colle non bitumineuse+revêtement de sol pvc vert foncé                            | P004 (1er étage Aile C - Couloir 1 - Sol gaine technique)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005        | 1er étage Aile C - Couloir 1;<br>1er étage Aile C - Bureau 328 (Sol couloir)  | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe  | Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe                            | P005 (1er étage Aile C - Couloir 1 - Sol couloir)<br>P034 (1er étage Aile C - Bureau 328 - Sol couloir)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006        | 1er étage Aile C - Couloir 1;<br>1er étage Aile C - Couloir 2 (Cloison)   | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte | P006 (1er étage Aile C - Couloir 1 - Cloison)<br>P007 (1er étage Aile C - Couloir 1 - Cloison)<br>P044 (1er étage Aile C - Couloir 2 - Cloison) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008        | 1er étage Aile C - Archive 327 (Sol)  | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol souple grise+Colle non bitumineuse+Chappe  | Dalle de sol souple grise+Colle non bitumineuse+Chappe                            | P009 (1er étage Aile C - Archive 327 - Sol)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-009        | 1er étage Aile C - Bureau 329;<br>1er étage Aile C - Couloir 1;<br>1er étage Aile C - Bureau 328;<br>1er étage Aile C - Archive 327;<br>1er étage Aile C - Bureau 326;<br>1er étage Aile C - Bureau 325;<br>1er étage Aile C - Serveur; 1er étage Aile C - Bureau 324; 1er étage Aile C - Bureau 334; 1er étage Aile C - Bureau 335; 1er étage Aile C - L.T; 1er étage Aile C - Bureau 332; 1er étage Aile C - Dgt 1; 1er étage Aile C - Bureau 331; 1er étage Aile C - Bureau 330; 1er étage Aile C - Couloir 2; 1er étage Aile C - Dgt 2; 1er étage Aile C - Local syndical (Cloison D) | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture          | P011 (1er étage Aile C - Archive 327 - Cloison D)<br>P029 (1er étage Aile C - Bureau 330 - Cloison D)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant* | Localisation   | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées  | Descriptif  | N° Prélèvement (et localisation)   | Conclusion (justification)                       |
|---------------|--|---|---|--|--|
| ZPSO-010      | 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Couloir 1; 3ème étage Aile C - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Archive 327; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Serveur; 3ème étage Aile C - Bureau 324; 3ème étage Aile C - Bureau 334; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - L.T; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Dgt 1; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Bureau 330; 3ème étage Aile C - Couloir 2; 3ème étage Aile C - Dgt 2; 3ème étage Aile C - Local syndical; 3ème étage Aile C - Dgt 3; 3ème étage Aile C - Rgt; 3ème étage Aile C - Dgt (Plafond) | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture  | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture                                     | P012 (3ème étage Aile C - Archive 327 - Plafond)<br>P019 (3ème étage Aile C - Bureau 326 - Plafond)<br>P025 (3ème étage Aile C - Local syndical - Plafond)<br>P050 (3ème étage Aile C - Rgt - Plafond) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-012      | 3ème étage Aile C - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Bureau 330; 3ème étage Aile C - Rgt (Mur D)  | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte  | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte                        | P015 (3ème étage Aile C - Bureau 325 - Mur D)<br>P018 (3ème étage Aile C - Bureau 326 - Mur C)<br>P042 (3ème étage Aile C - Rgt - Mur D)<br>P049 (3ème étage Aile C - L.T - Mur D)                     | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-013      | 3ème étage Aile C - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Rgt (Cloison B)  | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte | P016 (3ème étage Aile C - Bureau 325 - Cloison B)<br>P036 (3ème étage Aile C - Bureau 328 - Cloison B)<br>P043 (3ème étage Aile C - Rgt - Cloison B)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-014      | 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Couloir 2; 3ème étage Aile C - Dgt 3 (Poteau)  | 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte  | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte                        | P017 (3ème étage Aile C - Bureau 326 - Poteau)<br>P039 (3ème étage Aile C - Dgt 3 - Poteau)<br>P040 (3ème étage Aile C - Dgt 3 - Poteau)<br>P045 (3ème étage Aile C - Couloir 2 - Poteau)              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant**1 | Localisation   | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées   | Descriptif   | N° Prélèvement (et localisation)  | Conclusion (justification)                       |
|-----------------|--|--|--|---|--|
| ZPSO-015        | 3ème étage Aile C - Local syndical (Sol)                           | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage   | Ragréage   | P020 (3ème étage Aile C - Local syndical - Sol)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-016        | 3ème étage Aile C - Local syndical (Sol)                           | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage   | Colle de carrelage   | P021 (3ème étage Aile C - Local syndical - Sol)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-017        | 3ème étage Aile C - Local syndical (Mur D doublage)                | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre+Bande calicot | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre+Bande calicot | P022 (3ème étage Aile C - Local syndical - Mur D doublage)                              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-018        | 3ème étage Aile C - Local syndical (Mur A porteur)                 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural                    | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural  | P023 (3ème étage Aile C - Local syndical - Mur A porteur)                               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-019        | 3ème étage Aile C - Local syndical (Mur C donnant sur l'extérieur) | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural                    | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural  | P024 (3ème étage Aile C - Local syndical - Mur C donnant sur l'extérieur)               | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-020        | 3ème étage Aile C - Bureau 330 (Sol)                               | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage sous revêtement de sol récent   | Ragréage sous revêtement de sol récent                     | P026 (3ème étage Aile C - Bureau 330 - Sol)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-021        | 3ème étage Aile C - Bureau 330 (Sol)                               | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage   | Colle de carrelage   | P027 (3ème étage Aile C - Bureau 330 - Sol)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-022        | 3ème étage Aile C - Bureau 330 (Mur B)                             | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture                            | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture          | P028 (3ème étage Aile C - Bureau 330 - Mur B)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-023        | 3ème étage Aile C - Serveur; 1er étage Aile C - Bureau 324 (Sol)   | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage+Chappe  | Ragréage+Chappe  | P030 (3ème étage Aile C - Bureau 324 - Sol)<br>P031 (3ème étage Aile C - Serveur - Sol) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-024        | 3ème étage Aile C - Serveur (Mur C)                                | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché                                     | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+revêtement mural  | P032 (3ème étage Aile C - Serveur - Mur C)  | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-025        | 3ème étage Aile C - Serveur (Mur D)                                | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural                    | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural  | P033 (3ème étage Aile C - Serveur - Mur D)  | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant* | Localisation                         | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées  | Descriptif                                   | N° Prélèvement (et localisation)            | Conclusion (justification)                       |
|---------------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| ZPSO-026      | 3ème étage Aile C - Dgt 3 (Sol)      | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse+Revêtement lino+Chappe            | Colle non bitumineuse+Revêtement lino+Chappe | P035 (3ème étage Aile C - Dgt 3 - Sol)      | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-027      | 3ème étage Aile C - Dgt 3 (Plinthes) | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence        | Colle de faïence                             | P038 (3ème étage Aile C - Dgt 3 - Plinthes) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-028      | 3ème étage Aile C - Rgt (Sol)        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage+Chappe   | Ragréage+Chappe                              | P041 (3ème étage Aile C - Rgt - Sol)        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-030      | 3ème étage Aile C - L.T (Sol)        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage+Chappe                               | Colle de carrelage+Chappe                    | P046 (3ème étage Aile C - L.T - Sol)        | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-031      | 3ème étage Aile C - L.T (Sol)        | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage  | Ragréage                                     | P047 (3ème étage Aile C - L.T)              | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-032      | 3ème étage Aile C - L.T (Plinthes)   | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle ciment de faïence | Colle ciment de faïence                      | P048 (3ème étage Aile C - L.T - Plinthes)   | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

### 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

| N° Composant* | Localisation  | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées  | Descriptif  | Conclusion (justification)                                   |
|---------------|---|---|---|--|
| ZPSO-029      | 3ème étage Aile C - Bureau 334; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Couloir 2 (Sol) | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Plancher bois parquet   | Plancher bois parquet   | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ZPSO-033      | 3ème étage Aile C - Couloir 2 (Poteau)  | 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  | Béton+Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture à gouttes                       | Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)          |
| ZPSO-034      | 3ème étage Aile C - Couloir 2 (Panneau de rebouchage ancienne porte)  | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Bois+Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à gouttes | Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)          |
| ZPSO-035      | 3ème étage Aile C - Couloir 2 (Mur A,B,C,D)   | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  | Béton+Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture à gouttes                       | Absence d'amiante (Suivant documentation consultée)          |



#### 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | Conclusion (justification) |
|----------------|--------------|--|------------|----------------------------|
| Néant          | -            | -  |            |                            |

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P001; P013

Description : Dalle de sol Beige+Colle noire (Recouvert revêtement récent)

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329; - Bureau 326; - Bureau 325; - Dgt 2

Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-002

Prélèvement : P002

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003

Prélèvement : P003; P010

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329; - Archive 327

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004

Prélèvement : P004

Description : Colle non bitumineuse+revêtement de sol pvc vert foncé

Localisation : 3ème étage Aile C - Couloir 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P005; P034

Description : Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe

Localisation : 3ème étage Aile C - Couloir 1; - Bureau 328

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006

Prélèvement : P006; P007; P044

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte

Localisation : 3ème étage Aile C - Couloir 1; 3ème étage Aile C - Couloir 2

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007

Prélèvement : P008

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329

Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P009

Description : Dalle de sol souple grise+Colle non bitumineuse+Chappe

Localisation : 3ème étage Aile C - Archive 327

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P011; P029

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329; - Couloir 1; - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Archive 327; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Serveur; 3ème étage Aile C - Bureau 324; 3ème étage Aile C - Bureau 334; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - L.T; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Dgt 1; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Bureau 330; 3ème étage Aile C - Couloir 2; 3ème étage Aile C - Dgt 2; 3ème étage Aile C - Local syndical

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P012; P019; P025; P050

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Couloir 1; 3ème étage Aile C - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Archive 327; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Serveur; 3ème étage Aile C - Bureau 324; 3ème étage Aile C - Bureau 334; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - L.T; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Dgt 1; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Bureau 330; 3ème étage Aile C - Couloir 2; 3ème étage Aile C - Dgt 2; 3ème étage Aile C - Local syndical; 3ème étage Aile C - Dgt 3; 3ème étage Aile C - Rgt; 3ème étage Aile C - Dgt

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P014

Description : Colle bitumineuse+Chappe

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Dgt 2

Résultat : **Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-013

Prélèvement : P016; P036; P043

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 328; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Rgt

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014

Prélèvement : P017; P039; P040; P045

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Couloir 2; 3ème étage Aile C - Dgt 3

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015

Prélèvement : P020

Description : Ragréage

Localisation : 3ème étage Aile C - Local syndical

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016

Prélèvement : P021

Description : Colle de carrelage

Localisation : 3ème étage Aile C - Local syndical

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017

Prélèvement : P022

Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre+Bande calicot


Localisation : 3ème étage Aile C - Local syndical

Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-018  
 Prélèvement : P023  
 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural  
 Localisation : 3ème étage Aile C - Local syndical  
 Résultat : Absence d'amiante

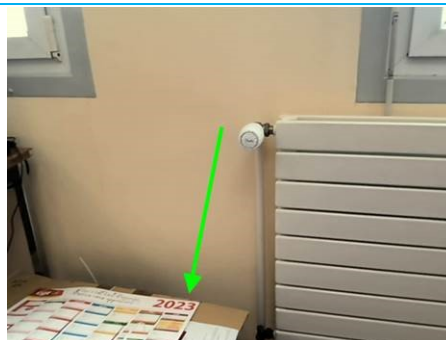

Matériaux : ZPSO-019  
 Prélèvement : P024  
 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural  
 Localisation : 3ème étage Aile C - Local syndical  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020  
 Prélèvement : P026  
 Description : Ragréage sous revêtement de sol récent  
 Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 330  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021  
 Prélèvement : P027  
 Description : Colle de carrelage  
 Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 330  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022  
 Prélèvement : P028  
 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture  
 Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 330  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023  
 Prélèvement : P030; P031  
 Description : Ragréage+Chappe  
 Localisation : 3ème étage Aile C - Serveur; 3ème étage Aile C - Bureau 324  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024  
Prélèvement : P032  
Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+revêtement mural  
Localisation : 3ème étage Aile C - Serveur  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-025  
Prélèvement : P033  
Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural  
Localisation : 3ème étage Aile C - Serveur  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026  
Prélèvement : P035  
Description : Colle non bitumineuse+Revêtement lino+Chappe  
Localisation : 3ème étage Aile C - Dgt 3  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028  
Prélèvement : P041  
Description : Ragrage+Chappe  
Localisation : 3ème étage Aile C - Rgt  
Résultat : Absence d'amiante

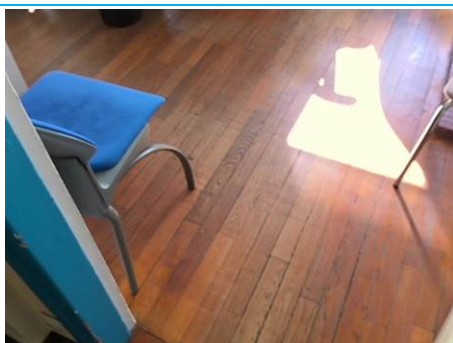

Matériaux : ZPSO-029  
Prélèvement :  
Description : Plancher bois parquet  
Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 334; 3ème étage Aile C - Bureau 335; 3ème étage Aile C - Bureau 332; 3ème étage Aile C - Bureau 331; 3ème étage Aile C - Couloir 2  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030  
Prélèvement : P046  
Description : Colle de carrelage+Chappe  
Localisation : 3ème étage Aile C - L.T  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031  
Prélèvement : P047  
Description : Ragréage  
Localisation : 3ème étage Aile C - L.T  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006  
Prélèvement : P007  
Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte  
Localisation : 3ème étage Aile C - Couloir 1  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003  
Prélèvement : P010  
Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture  
Localisation : 3ème étage Aile C - Archive 327  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001  
Prélèvement : P013  
Description : Dalle de sol Beige+Colle noire  
Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 329; 3ème étage Aile C - Bureau 326; 3ème étage Aile C - Bureau 325; 3ème étage Aile C - Dgt 2  
Résultat : **Présence d'amiante**




Matériaux : ZPSO-012  
Prélèvement : P015  
Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte  
Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 325  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012  
Prélèvement : P018  
Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte  
Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 326  
Résultat : Absence d'amiante



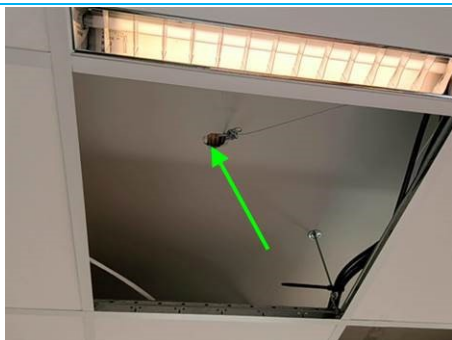

Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P019

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 326

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P025

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Local syndical

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P029

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 330

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023

Prélèvement : P031

Description : Ragrage+Chappe

Localisation : 3ème étage Aile C - Serveur

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P034

Description : Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 328

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013

Prélèvement : P036

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Bureau 328

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P037

Description : Dalle de sol souple grise+Colle non bitumineuse

Localisation : 3ème étage Aile C - Dgt 3

Résultat : Absence d'amiante

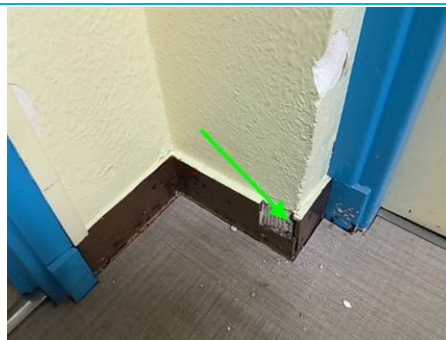

Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P038

Description : Colle de faïence

Localisation : 3ème étage Aile C - Dgt 3

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014

Prélèvement : P039

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Dgt 3

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-014

Prélèvement : P040

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Dgt 3

Résultat : Absence d'amiante

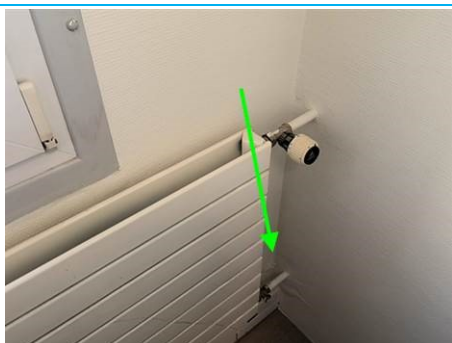

Matériaux : ZPSO-012

Prélèvement : P042

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Rgt

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013

Prélèvement : P043

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Rgt

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006

Prélèvement : P044

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte

Localisation : 3ème étage Aile C - Couloir 2

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014

Prélèvement : P045

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - Couloir 2

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032

Prélèvement : P048

Description : Colle ciment de faïence

Localisation : 3ème étage Aile C - L.T

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-012

Prélèvement : P049

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte

Localisation : 3ème étage Aile C - L.T

Résultat : Absence d'amiante

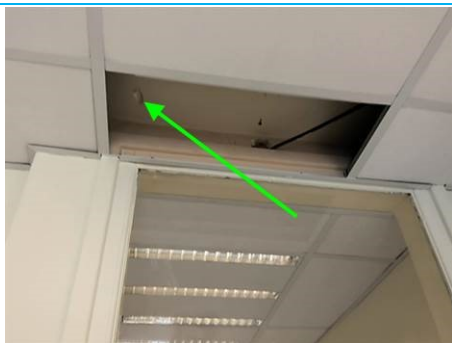

Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P050

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture

Localisation : 3ème étage Aile C - Rgt

Résultat : Absence d'amiante

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS



|  |  |
|--|--|
|  | <b>Planche de repérage technique</b>   |
|  | N° planche : 1/4   |
|  | Nom du plan :<br>3 EME ETAGE AILE C Première partie  |
| <p>P015 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte</p> <p>P016 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte</p> <p>P014 - Amianté<br/>Colle bitumineuse+Chappe</p> <p>P013 - Amianté<br/>Dalle de sol Beige+Colle noire (Recouvert revêtement récent)</p> <p>P031 - Non amianté<br/>Ragréage+Chappe</p> <p>P033 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural</p> <p>P034 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe</p> <p>P035 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+Revêtement lino+Chappe</p> <p>P036 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte</p> <p>P032 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+revêtement mural</p> <p>P007 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte</p> <p>P005 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe</p> <p>P004 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+revêtement de sol pvc vert foncé</p> <p>P006 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte</p> <p>P008 - Amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P003 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P001 - Amianté<br/>Dalle de sol Beige+Colle noire (Recouvert revêtement récent)</p> <p>P002 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture</p> <p>P009 - Non amianté<br/>Dalle de sol souple grise+Colle non bitumineuse+Chappe</p> <p>P010 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P011 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture</p> <p>P012 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P017 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte</p> <p>P018 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte</p> <p>P019 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> | <p>Entreprise réalisant le repérage :</p> <p>SOCOTEC Diagnostic Caen<br/>267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS<br/>30030<br/>14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX</p> |
|  | <p>Adresse du bien :</p> <p>CFP CAEN GAMBETTA 6 place Gambetta<br/>14000 CAEN</p>  |
|  | <p>Informations relatives au rapport du repérage :</p> <p>Réf. du rapport : 2502CHNCA - BI3280000001983<br/>Rédacteur : Alban BUYSENS<br/>Date : 27/02/2025</p>        |
| <p>P015 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte</p> <p>P016 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte</p> <p>P014 - Amianté<br/>Colle bitumineuse+Chappe</p> <p>P013 - Amianté<br/>Dalle de sol Beige+Colle noire (Recouvert revêtement récent)</p> <p>P031 - Non amianté<br/>Ragréage+Chappe</p> <p>P033 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Revêtement mural</p> <p>P034 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe</p> <p>P035 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+Revêtement lino+Chappe</p> <p>P036 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Toile de verre peinte</p> <p>P032 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+revêtement mural</p> <p>P007 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte</p> <p>P005 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+Dalle de sol souple beige+Chappe</p> <p>P004 - Non amianté<br/>Colle non bitumineuse+revêtement de sol pvc vert foncé</p> <p>P006 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture à goutte</p> <p>P008 - Amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P003 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P001 - Amianté<br/>Dalle de sol Beige+Colle noire (Recouvert revêtement récent)</p> <p>P002 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture</p> <p>P009 - Non amianté<br/>Dalle de sol souple grise+Colle non bitumineuse+Chappe</p> <p>P010 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P011 - Non amianté<br/>Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés+Peinture</p> <p>P012 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> <p>P017 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Toile de verre peinte</p> <p>P018 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+toile de verre peinte</p> <p>P019 - Non amianté<br/>Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+Peinture</p> | <p>Commentaires :</p>  |

## Planche de repérage technique

N° planche :2/4

Nom du plan :

3 EME ETAGE AILE C Deuxième partie

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen  
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS  
30030  
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX


Adresse du bien :

CFP CAEN GAMBETTA 6 place Gambetta  
14000 CAEN


Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2502CHNCA -  
BI3280000001983  
Rédacteur : Alban BUYSENS  
Date : 27/02/2025

|                |
|----------------|
| Commentaires : |
|----------------|

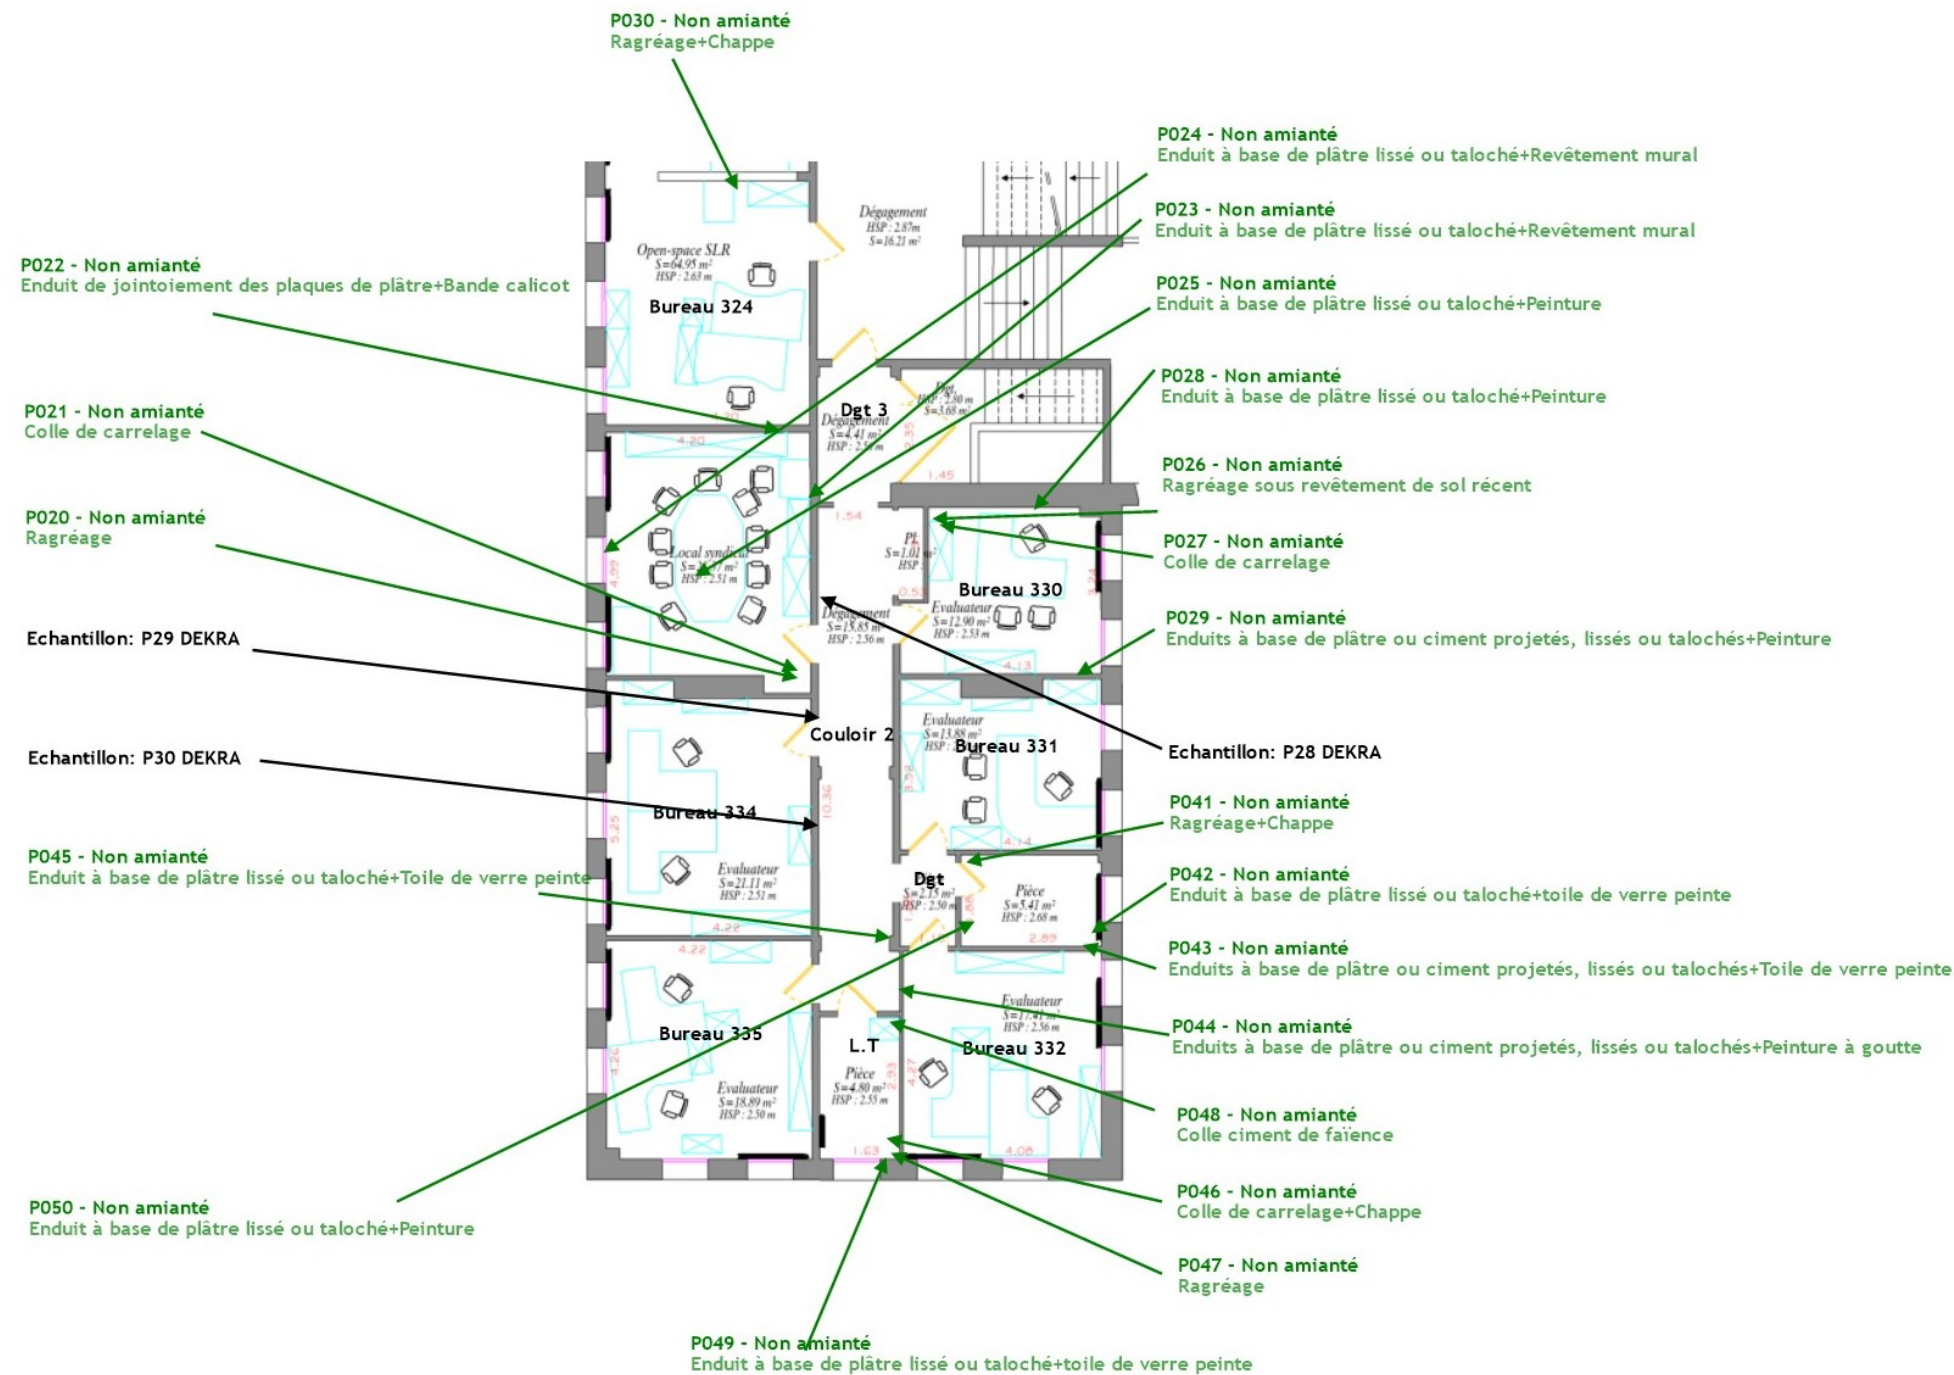

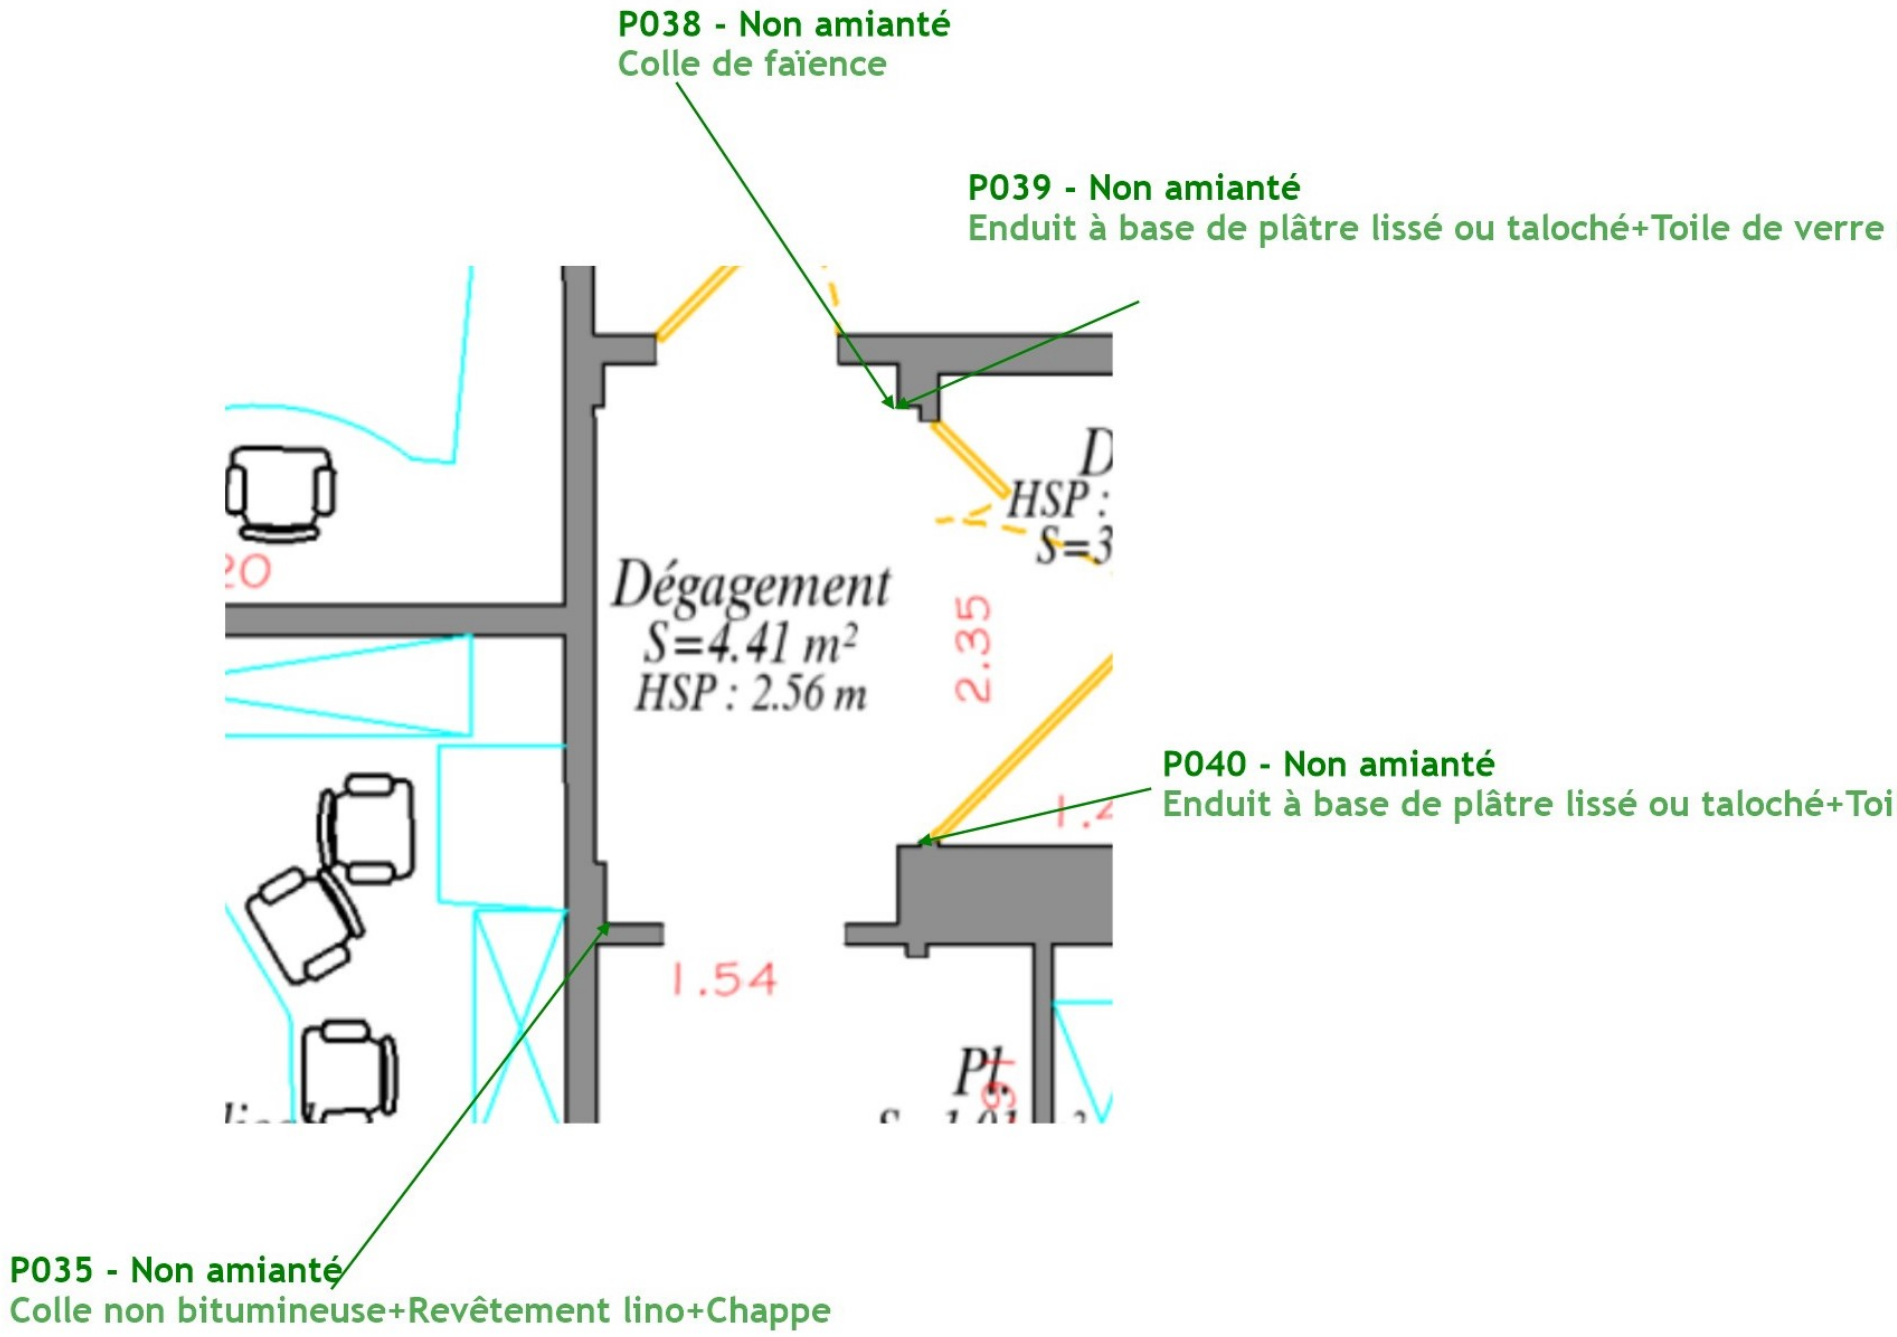

|  |  |
|--|--|
| <div></div> | <b>Planche de repérage technique</b>   |
|  | N° planche :3/4  |
|  | Nom du plan :<br>3 EME ETAGE AILE C Dgt 3  |
|  | Entreprise réalisant le repérage :<br>SOCOTEC Diagnostic Caen<br>267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS<br>30030<br>14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX |
|  | Adresse du bien :<br>CFP CAEN GAMBETTA 6 place Gambetta<br>14000 CAEN  |
|  | Informations relatives au rapport du repérage :<br>Réf. du rapport : 2502CHNCA - BI3280000001983<br>Rédacteur : Alban BUYSENS<br>Date : 27/02/2025       |
|  | Commentaires :   |

### Planche de repérage technique

N° planche :4/4

Nom du plan :

### 3 EME ETAGE AILE C Première partie

#### Localisation Amiante

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen  
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS  
30030  
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX


|                   |
|-------------------|
| Adresse du bien : |
|-------------------|

CFP CAEN GAMBETTA 6 place Gambetta  
14000 CAEN

|   |
|---|
| Informations relatives au rapport du repérage : |
|---|

Réf. du rapport : 2502CHNCA -  
BI3280000001983  
Rédacteur : Alban BUYSENS  
Date : 27/02/2025

|                |
|----------------|
| Commentaires : |
|----------------|

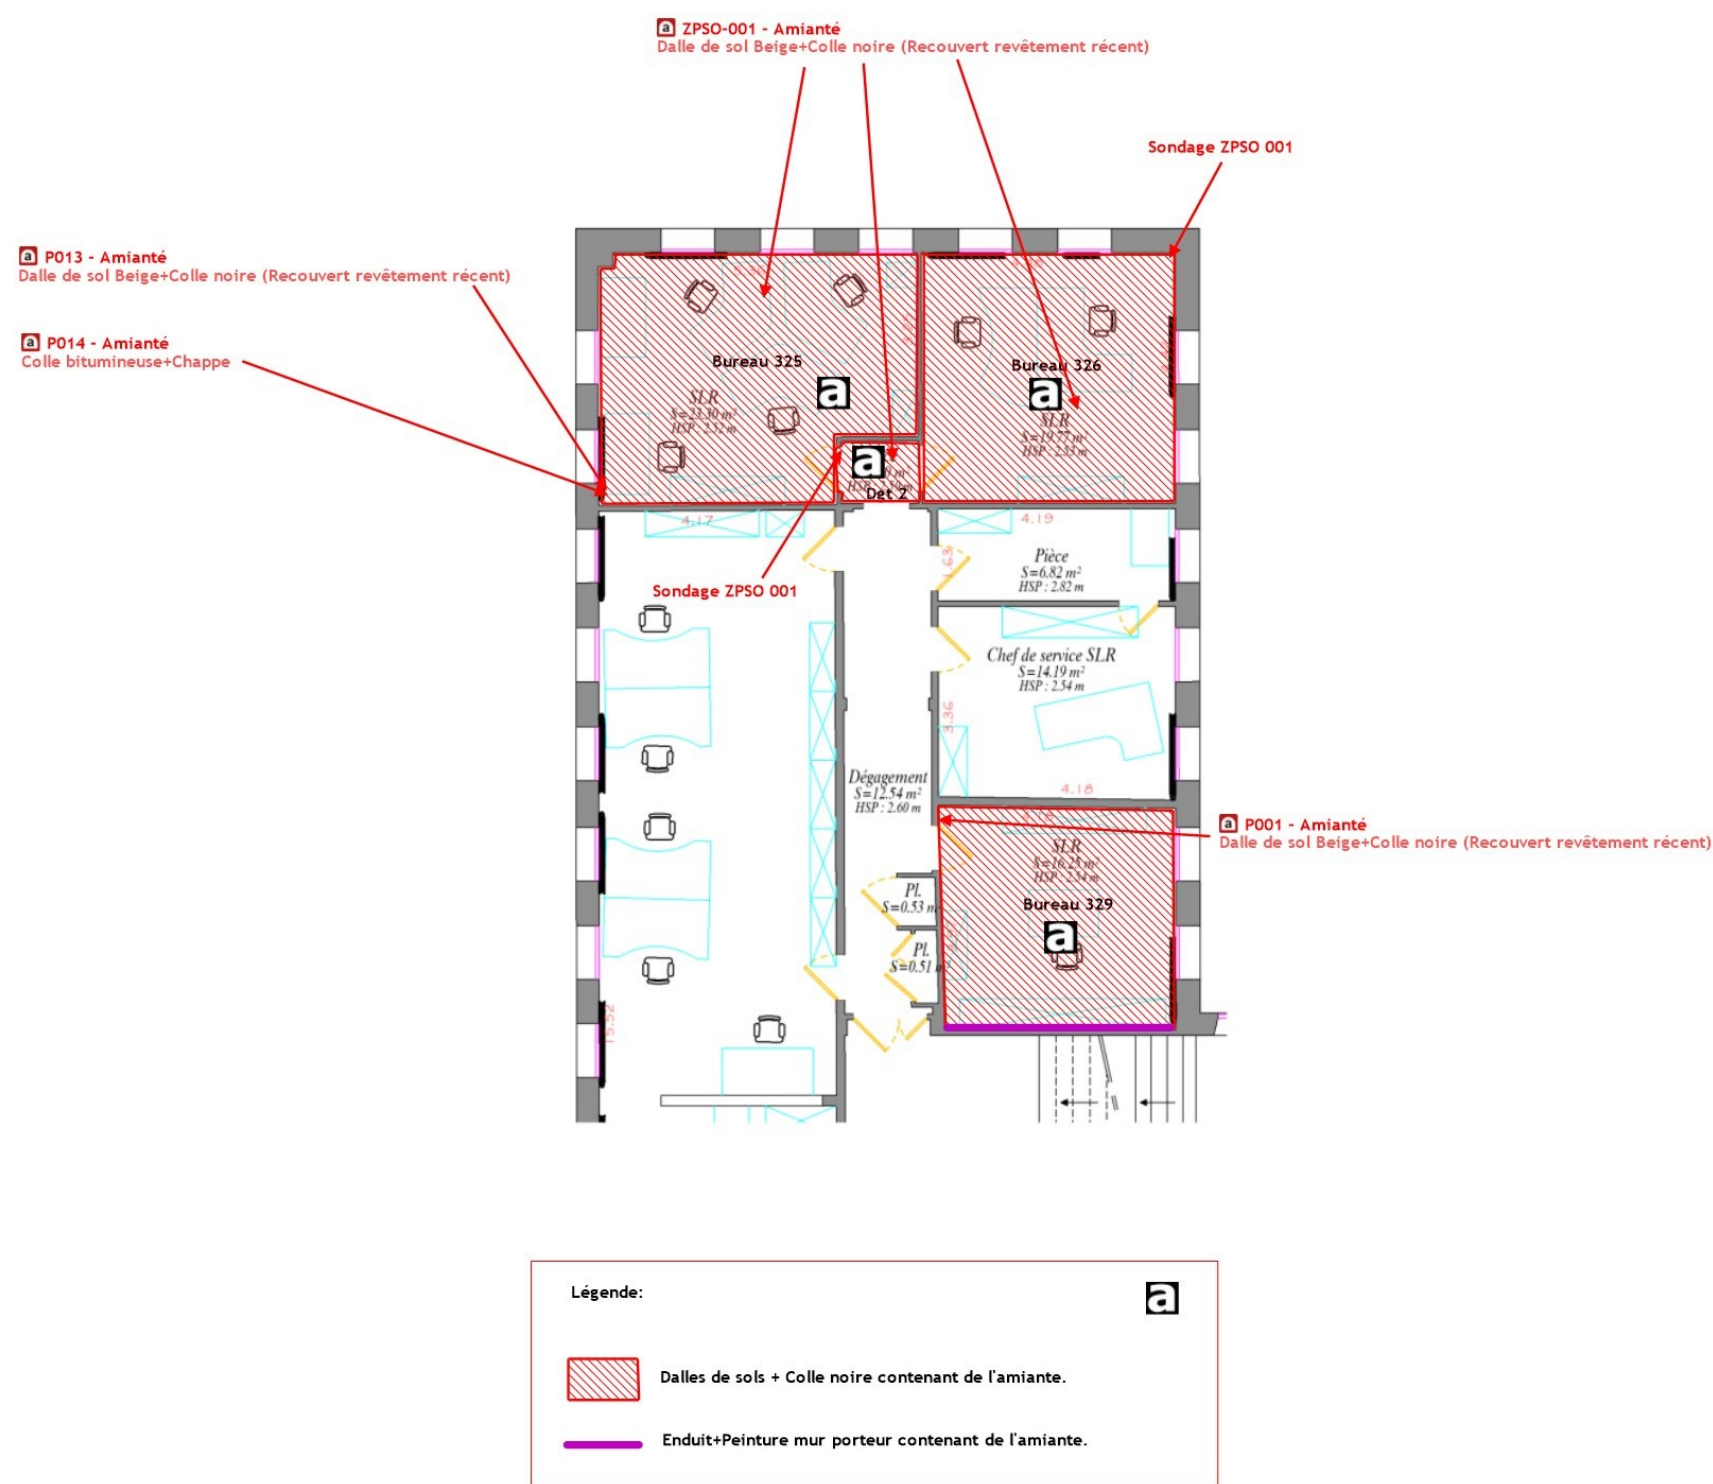



# ANNEXE 3 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-375 EN DATE DU 26/02/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|  |  |
|--|--|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)<br>267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS 30030<br>14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX | Réf. Commande ITGA : IT1525-375<br>Réf. Commande Client : 2502CHNCA_-_BI3280000001983_2025_02_24_1552_135<br>7 |
|--|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/02/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante   | Elements analytiques  |
|---|---|--|-----------------------|
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br>Réf échantillon client : P030 - Ragréage+ Chappe - 1er étage Aile C<br>- Bureau 324 ITM-GLXKO-1983774 |   | Réf échantillon ITGA : IT152502-8246<br>Description ITGA : Ragréage gris / Matériau compact gris<br>hétérogène |                       |
| ▸ Ragréage gris non séparable<br>+ Matériau compact gris<br>hétérogène  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : FLE<br>(4) |
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br>Réf échantillon client : P031 - Ragréage+ Chappe - 1er étage Aile C<br>- Serveur ITM-JUZH-1983775     |   | Réf échantillon ITGA : IT152502-8247<br>Description ITGA : Ragréage gris / Matériau gris<br>hétérogène         |                       |
| ▸ Ragréage gris non séparable<br>+ Matériau gris hétérogène<br>non séparable  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : RMT<br>(4) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-375 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante   | Éléments analytiques |
|--|---|--|----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P032 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché+ revêtement mural - 1er étage Aile C - Serveur ITC-QBCQV-1983777                                |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8248<br><b>Description ITGA :</b> Papiers peints / Enduit plâtreux blanc en vrac  |                      |
| <b>Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : FLE (3)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P033 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché+ Revêtement mural - 1er étage Aile C - Serveur ITC-TIXME-1983776                                |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8249<br><b>Description ITGA :</b> Papiers peints / Enduit plâtreux blanc en vrac  |                      |
| <b>Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : FLE (3)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P034 - Colle non bitumineuse+ Dalle de sol souple beige+ Chappe - 1er étage Aile C - Bureau 328 ITC-JUEXN-1983778                               |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8250<br><b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac                    |                      |
| <b>Revêtement souple beige</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : FLE       |
| <b>Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : FLE (3)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P035 - Colle non bitumineuse+ Revêtement lino+ Chappe - 1er étage Aile C - Dgt 3 ITC-WVGQA-1983779  |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8251<br><b>Description ITGA :</b> Revêtement cassant marron avec couche fibreuse / Ragréage gris en faible quantité en vrac |                      |
| <b>Revêtement cassant marron avec couche fibreuse non séparable + Ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : RMT (3)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P036 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou talochés+ Toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Bureau 328 ITC-UKFAT-1983780 |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8252<br><b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac                     |                      |
| <b>Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : RMT (3)   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-375 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante  | Eléments analytiques |
|--|---|---|----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P037 - Colle de faïence - 1er étage Aile C -<br>Dgt 3 ITC-ZLFRG-1983781   |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8253<br><b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité |                      |
| <b>▸ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Peinture en faible quantité non séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : RMT (4)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P038 - Colle de faïence - 1er étage Aile C -<br>Dgt 3 ITC-QEOEH-1983782   |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8254<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène  |                      |
| <b>Peinture + Carrelage</b>  | ---   | Non analysé   |                      |
| <b>▸ Colle grise hétérogène</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : FLE       |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P039 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ Toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Dgt 3 ITC-SANRX-1983783 |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8255<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc   |                      |
| <b>▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : RMT (4)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P040 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ Toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Dgt 3 ITC-VXHMU-1983784 |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8256<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac   |                      |
| <b>▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : RMT (3)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P041 - Ragréage+ Chappe - 1er étage Aile C - Rgt ITC-VYGQP-1983785  |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8257<br><b>Description ITGA :</b> Ragréage gris / Matériau compact gris  |                      |
| <b>▸ Ragréage gris non séparable + Matériau compact gris non séparable</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : FLE (4)   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1525-375 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante  | Eléments analytiques  |
|---|---|---|---|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P042 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché+toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Rgt I TM-ELWUF-1983786                          |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8258<br><b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac |   |
| ▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2        | Amiante non détecté (1) / -   | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2)<br>Analyste : BUL (3) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P043 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou talochés+Toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Rgt I TM-ORYJM-1983614   |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8259<br><b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac         |   |
| ▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2        | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : FLE (3)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P044 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou talochés+Peinture à goutte - 1er étage Aile C - Couloir 2 I TM-TOQYT-1983616 |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8260<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac   |   |
| ▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2        | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : RMT (3)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P045 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché+Toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Couloir 2 I TM-JULMY-1983615                    |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8261<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac   |   |
| ▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2        | Amiante non détecté (1) / -   | Analyste : FLE (3)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P046 - Colle de carrelage+Chappe - 1er étage Aile C - LT I TM-MCTTV-1983618  |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8262<br><b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Matériau beige en vrac                                 |   |
| Carrelage + Matériau beige en vrac<br>▶ Colle grise   | ---<br>META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Non analysé<br>Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : RMT  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-375 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante   | Eléments analytiques |
|---|--|--|----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P047 - Ragréage - 1er étage Aile C - LT<br>ITM-TBYFO-1983617   |  |  |                      |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8263   |  | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise avec fibres  |                      |
| Carrelage   | ---  | Non analysé  |                      |
| ▸ Colle grise avec fibres   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : BUL       |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P048 - Colle ciment de faïence - 1er étage<br>Aile C - LT ITM-LZZFM-1984447  |  |  |                      |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8264   |  | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise hétérogène / Matériau plâtreux blanc                     |                      |
| Carrelage + Matériau plâtreux blanc   | ---  | Non analysé  |                      |
| ▸ Colle grise hétérogène  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : BUL       |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P049 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+toile de verre peinte - 1er étage<br>Aile C - LT ITM-ZUDML-1983116 |  |  |                      |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8265   |  | <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac |                      |
| ▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : RMT (3)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-LATPKV-181081<br><b>Réf échantillon client :</b> P050 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+Peinture - 1er étage Aile C - Rgt<br>ITM-QBKAI-1984446             |  |  |                      |
| <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8266   |  | <b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac                                 |                      |
| ▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / -  | Analyste : FLE (3)   |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/5



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-374 EN DATE DU 26/02/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

|   |   |
|---|---|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHINCA)<br>267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS 30030<br>14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX | Réf. Commande ITGA : IT1525-374<br>Réf. Commande Client : Commande_express_merci_1037 |
|---|---|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/02/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante   | Eléments analytiques  |
|--|--|--|-----------------------|
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br>Réf échantillon client : P001 - Dalle de sol Beige+Colle noire<br>(Recouvert revêtement récent) - 1er étage<br>Aile C - Bureau 329 ITM-HFXOG-1984448                |  | Réf échantillon ITGA : IT152502-8217<br>Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire |                       |
| ▸ Dalle dure cassante beige  | META (B) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile   | Analyste : BUL        |
| ▸ Colle bitumineuse noire  | MOLP le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1     | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile   | Analyste : OOS        |
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br>Réf échantillon client : P002 - Enduits à base de plâtre ou ciment<br>projétés, lisses ou talochés+Peinture - 1er<br>étage Aile C - Bureau 329<br>ITM-BHUXV-2112671 |  | Réf échantillon ITGA : IT152502-8218<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige                    |                       |
| ▸ Peinture non séparable +<br>Enduit plâtreux beige non<br>séparable   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : FLE<br>(5) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-374 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante  | Eléments analytiques |
|--|---|---|----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI328000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P003 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché+ Peinture - 1er étage Aile C - Bureau 329 ITC-JLMBE-1984449                                |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8219<br><b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac                         |                      |
| <b>Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE (4)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI328000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P004 - Colle non bitumineuse+ revêtement de sol pvc vert foncé - 1er étage Aile C - Couloir 1 ITC-RZGUL-2112672                            |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8220<br><b>Description ITGA :</b> Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture |                      |
| <b>Revêtement souple vert</b>  | <b>META (A) le 26/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : KAT       |
| <b>Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable</b>   | <b>META (A) le 26/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : KAT (5)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI328000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P005 - Colle non bitumineuse+ Dalle de sol souple beige+ Chappe - 1er étage Aile C - Couloir 1 ITC-XIVPN-2112674                           |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8221<br><b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris           |                      |
| <b>Revêtement souple beige</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE       |
| <b>Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE (5)   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI328000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P006 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou talochés+ Peinture à goutte - 1er étage Aile C - Couloir 1 ITC-QBLQN-1984450 |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8222<br><b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc                              |                      |
| <b>Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE (5)   |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-374 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                                 | Résultat / Variété d'amiante  | Eléments analytiques  |
|--|--|---|---|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P007 - Enduits à base de plâtre ou ciment<br>projets, lisses ou taloches+ Peinture à<br>goutte - 1er étage Aile C - Couloir 1<br>ITM-DWYVR-1984452 |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8223<br><b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac / Enduit plâtreux<br>beige en vrac                |   |
| <b>Peinture en vrac non<br/>séparable + Enduit plâtreux<br/>beige en vrac non séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b>  | Autres fibres inhalables<br>distingues par M. (3)<br>Analyse : FLE<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P008 - Enduit à base de plâtre lisse ou<br>taloches+ Peinture - 1er étage Aile C - Bureau<br>329 ITM-UDKPV-1984453                                 |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8224<br><b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac / Enduit plâtreux<br>blanc en vrac                |   |
| <b>Peinture en vrac non<br/>séparable + Enduit plâtreux<br/>blanc en vrac non séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 4 | <b>Présence de fibres d'amiante (1) /<br/>Chrysotile</b>  | Analyse : FLE<br>(4)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P009 - Dalle de sol souple grise+ Colle non<br>bitumineuse+ Chappe - 1er étage Aile C -<br>Archive 327 ITM-SQBVD-1983134                           |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8225<br><b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle<br>polymère jaune / Ragréage marron |   |
| <b>Revêtement souple gris</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b>  | Analyse : FLE<br>(4)  |
| <b>Colle polymère jaune non<br/>séparable + Ragréage marron<br/>non séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b>  | Analyse : FLE<br>(5)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P010 - Enduit à base de plâtre lisse ou<br>taloches+ Peinture - 1er étage Aile C - Archive<br>327 ITM-YRWAR-1983135                                |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8226<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux beige                                   |   |
| <b>Peinture non séparable +<br/>Enduit plâtreux beige non<br/>séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b>  | Analyse : FLE<br>(5)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P011 - Enduits à base de plâtre ou ciment<br>projets, lisses ou taloches+ Peinture - 1er<br>étage Aile C - Archive 327<br>ITM-EBSWB-1983136        |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8227<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux beige                                   |   |
| <b>Peinture non séparable +<br/>Enduit plâtreux beige non<br/>séparable</b>  | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports<br>d'analyse : 2 | <b>Amiante non détecté (2) / -</b>  | Autres fibres inhalables<br>distingues par M. (3)<br>Analyse : FLE<br>(5) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-374 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante  | Eléments analytiques  |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P012 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ Peinture - 1er étage Aile C - Archive<br>327 ITM-UGZLU-1983137              |  |   |                       |
|   |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8228   |                       |
|   |  | <b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac  |                       |
| Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable  | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P013 - Dalle de sol Beige+ Colle noire<br>(Récouvert revêtement récent) - 1er étage<br>Aile C - Bureau 325 ITM-CBIBL-1983138 |  |   |                       |
|   |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8229   |                       |
|   |  | <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire |                       |
| Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable   | META (A) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE<br>(5) |
| Dalle dure cassante beige   | META (B) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile  | Analyste : BUL        |
| Colle bitumineuse noire   | MOLP le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1     | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile  | Analyste : OOS        |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P014 - Colle bitumineuse+ Chappe - 1er étage Aile C - Bureau 325<br>ITM-BNCDI-1983139  |  |   |                       |
|   |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8230   |                       |
|   |  | <b>Description ITGA :</b> Colle bitumineuse noire / Ragréage gris   |                       |
| Colle bitumineuse noire   | MOLP le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1     | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile  | Analyste : OOS        |
| Ragréage gris   | META (A) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante /<br>Chrysotile  | Analyste : FLE        |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P015 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+toile de verre peinte - 1er étage<br>Aile C - Bureau 325 ITM-CICZK-1983140   |  |   |                       |
|   |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8231   |                       |
|   |  | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige   |                       |
| Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE<br>(5) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-374 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                              | Résultat / Variété d'amiante  | Eléments analytiques   |
|---|---|---|--|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P016 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloches+ Toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Bureau 325<br>ITM-PFGQH-1983188 |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8232<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige                    |  |
| <b>Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable</b>  | <b>META (A) le 26/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 4<br>Nombre de supports d'analyse : 8 | Amiante non détecté (2) / -   | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : FDG<br>(5) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P017 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloches+ Toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Bureau 326 ITM-IJDW-1983189                           |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8233<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Toile fibreuse en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc |  |
| <b>Peinture non séparable + Toile fibreuse en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE<br>(4)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P018 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloches+toile de verre peinte - 1er étage Aile C - Bureau 326 ITM-ZVKTN-1983190                           |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8234<br><b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac                             |  |
| <b>Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE<br>(4)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P019 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloches+ Peinture - 1er étage Aile C - Bureau 326 ITM-BUSYQ-1983409                                       |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8235<br><b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc   |  |
| <b>Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable</b>   | <b>META (A) le 25/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : FLE<br>(5)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P020 - Ragréage - 1er étage Aile C - Local syndical ITM-JCKUP-1983072  |   | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8236<br><b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Ragréage gris   |  |
| <b>Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable</b>   | <b>META (A) le 26/02/2025</b><br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -   | Analyste : KAT<br>(5)  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-374 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée   | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante   | Eléments analytiques  |
|---|--|--|-----------------------|
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br>Réf échantillon client : P021 - Colle de carrelage - 1 <sup>er</sup> étage Aile C<br>- Local syndical ITC-TFJLA-1984470  |  | Réf échantillon ITGA : IT152502-8237<br>Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en faible quantité   |                       |
| Peinture + Carrelage  | ---  | Non analysé  |                       |
| ▸ Colle grise en faible quantité  | META (A) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : KAT        |
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br>Réf échantillon client : P022 - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre+Bande calicot - 1 <sup>er</sup> étage Aile C -<br>Local syndical ITC-LQHUF-1984477 |  | Réf échantillon ITGA : IT152502-8238<br>Description ITGA : Papier peint beige avec couche en mousse / Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc   |                       |
| ▸ Papier peint beige avec couche en mousse non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable   | META (A) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : KAT<br>(4) |
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br>Réf échantillon client : P023 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ Revêtement mural - 1 <sup>er</sup> étage Aile C - Local syndical ITC-MWKM-1984462    |  | Réf échantillon ITGA : IT152502-8239<br>Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée   |                       |
| ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : RMT<br>(5) |
| Réf dossier client : 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHIF-181080<br>Réf échantillon client : P024 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ Revêtement mural - 1 <sup>er</sup> étage Aile C - Local syndical ITC-JNXPL-1984471   |  | Réf échantillon ITGA : IT152502-8240<br>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau blanc en faible quantité / Peintures multiples en vrac |                       |
| ▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : RMT<br>(5) |
| ▸ Peintures multiples en vrac   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : RMT<br>(4) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-374 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée  | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et date d'analyse)                       | Résultat / Variété d'amiante   | Eléments analytiques   |
|--|--|--|--|
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P025 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ Peinture - 1er étage Aile C - Local syndical ITC-HWGAA-1984463                   |  |  |  |
|  |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8241                                |  |
|  |  | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux beige                 |  |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 4 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : FLE<br>(5)  |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P026 - Ragréage sous revêtement de sol récent - 1er étage Aile C - Bureau 330 ITC-QZWPB-1983820                                   |  |  |  |
|  |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8242                                |  |
|  |  | <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Ragréage marron           |  |
| Colle polymère jaune   | META (B) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : FLE   |
| Ragréage marron  | META (A) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : HEC   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P027 - Colle de carrelage - 1er étage Aile C - Bureau 330 ITC-LSQCC-1983771   |  |  |  |
|  |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8243                                |  |
|  |  | <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle marron                         |  |
| Carrelage  | ---  | Non analysé  |  |
| Colle marron   | META (A) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : FDG   |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P028 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ Peinture - 1er étage Aile C - Bureau 330 ITC-HTUCG-1983772                       |  |  |  |
|  |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8244                                |  |
|  |  | <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac         |  |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable   | META (A) le 26/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : FDG<br>(4) |
| <b>Réf dossier client :</b> 2502CHNCA - BI3280000001983 - CFP CAEN<br>GAMBETTA 6 place Gambetta 14000 CAEN<br>ITC-WWEQHF-181080<br><b>Réf échantillon client :</b> P029 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lisses ou taloche+ Peinture - 1er étage Aile C - Bureau 330 ITC-SJSQJ-1983773 |  |  |  |
|  |  | <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT152502-8245                                |  |
|  |  | <b>Description ITGA :</b> Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac |  |
| Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable   | META (A) le 25/02/2025<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / -  | Analyste : FLE<br>(4)  |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1525-374 EN DATE DU 26/02/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

| Fraction analysée | Technique analytique<br>(Méthode de préparation et<br>date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|
|-------------------|---|------------------------------|----------------------|

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Romain TOUIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18


Page 8/8

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant



# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



# CERTIFICAT

## DE COMPETENCES

### Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

## Alban BUYSENS

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3574 pour :

- Diagnostic amiante sans mention** du 14/09/2022 au 13/09/2029  
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Diagnostic amiante avec mention** du 14/09/2022 au 13/09/2029  
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Diagnostic de performance énergétique** du 23/08/2023 au 22/08/2030  
Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments** du 23/08/2023 au 22/08/2030  
Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Etat de l'installation intérieure de gaz** du 08/02/2022 au 07/02/2029  
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Etat de l'installation intérieure d'électricité** du 02/03/2022 au 01/03/2029  
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification


Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



**Yvan MAINGUY**  
Directeur Général

Le Plessis-Robinson, le 14/11/2024





Accréditation n° 4-0081  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – [www.dekra-certification.fr](http://www.dekra-certification.fr)  
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
 Département Construction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Défense 9  
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**  
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
 Site ORIAS [www.oriass.fr](http://www.oriass.fr)

### Votre contrat

Construction ; Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
 Client : **0010834120**



**Assurance et Banque**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 05/12/2024  
 POUR LA SOCIETE :  
 Mathieu GODART  
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.