

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

Rapport N° : 23221799/S2/5/AM-RTV\_V1

Rédigé le : 20/12/2024

Référence au programme de travaux :

N°0 réalisé le 11/12/2024 par USID

## DONNEUR D'ORDRE

USID

VALENTIN CAGNON

1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY

57044 METZ

## SITE D'INTERVENTION

6703130080/QUARTIER CHASSEPOT/GEP

Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE -

67190 GRESSWILLER

Batiment 0050


Code site : 0050



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

| Prénom Nom     | Fonction                  | Compétence | Signataire du rapport   |
|----------------|---------------------------|------------|---|
| Thomas BOITEUX | DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER | CPDI 6076  | Thomas BOITEUX  |
| Teddy BETTON   | Diagnosticqueur           |            |  |

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>                               | <b>3</b>  |
| 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre                       | 3         |
| 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage                 | 3         |
| 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage                 | 4         |
| <b>2. CONCLUSIONS</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1. Obligations réglementaires   | 6         |
| <b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission  | 7         |
| 3.2. Parties prenantes  | 7         |
| <b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>                               | <b>7</b>  |
| 4.1. Références réglementaires  | 7         |
| <b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>                               | <b>8</b>  |
| 5.1. Date(s) de visite(s)   | 8         |
| 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020                 | 8         |
| 5.3. Conditions spécifiques   | 8         |
| 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite  | 8         |
| <b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>                                     | <b>9</b>  |
| 6.1. Matériaux et produits repérés  | 9         |
| 6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante | 12        |
| <b>7. ANNEXES</b>   | <b>12</b> |
| 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées   | 12        |
| 7.2. Photos prélèvements  | 16        |
| 7.3. Attestation d'assurance  | 20        |
| 7.4. Certificat de compétence   | 22        |
| 7.5. Croquis de repérage  | 23        |
| 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire   | 27        |

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux  |
|---|
| <p>Mise aux normes ICPE du bâtiment 50 selon programme des travaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place de BAES sur poteaux métallique dans la pièce 040.</li> <li>- Mise en place d'une tuyauterie et RIA au niveau des murs dans les pièces 040/026/016/001/005 selon plan.</li> <li>- Mise en place de BAES sur le mur intérieur au dessus de la porte dans la pièce 010.</li> </ul> |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages de la construction                             | Parties d'ouvrages   |
|---|--|
| <b>03 - Parois verticales intérieures</b>               |  |
| Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Isolants intérieurs fibreux                                    |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur"                     | Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture                 |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Peintures décoratives  |
| <b>04 - Plafonds et faux plafonds</b>                   |  |
| Plafonds  | Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peintures décoratives |

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

BAT 50 : RDC : 040 / 026 / 016 / 001 / 005 / 010.

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## 2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : 670313008O/QUARTIER CHASSEPOT/GEP  
Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE -  
67190 GRESSWILLER

| Bâtiment                                     | Fonction principale         | Classement | Date permis de construire ou année de construction   | Année de réhabilitation ou description des modifications |
|--|-----------------------------|------------|--|--|
| 670313008O/<br>QUARTIER<br>CHASSEPOT/GE<br>P | Administrations,<br>bureaux | Autres     | Sans informations fournies<br>par le donneur d'ordre, la<br>date d'obtention du permis<br>de construire est présumée<br>être inférieure au 1 juillet<br>1997 | Non communiqué   |

#### 3.2. Parties prenantes

| Contact         | Qualité         | Société | Adresse                                 | Coordonnées |
|-----------------|-----------------|---------|---|-------------|
| VALENTIN CAGNON | Donneur d'ordre | USID    | 1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY<br>57044 METZ | 0390233658  |

### 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

#### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Le 12/12/2024

### 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

| Objet / Type de document                     | Auteur | Date       | Référence | Conclusions<br>(si rapport de repérage) |
|--|--------|------------|-----------|---|
| Plans / PLANS                                | USID   | 11/12/2024 | 0         | /                                       |
| Programme de travaux / PROGRAMME DES TRAVAUX | USID   | 11/12/2024 | 0         | /                                       |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.



## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
Sxx = Sondage n°xx  
xx\* = élément témoin de la ZPSO  
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
AN = Analyse  
DC = Document consulté  
MA = Marquage  
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

| Localisation           | Ouvrage                             | Matériaux                               | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation                  | Présence amiante |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------|---------|---------|----------|----------|---------------------|------------------------------|------------------|
| BAT 0050 -> RDC -> 001 | Plafonds                            | Enduits de ragréage, débullage, lissage | Ciment | Gris    | 4       | P3*<br>N | /        | AN                  | /                            | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 001 | Plafonds                            | Peintures décoratives                   | Epais  | Blanc   | 4       | P3*<br>N | /        | AN                  | /                            | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 001 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Dur    | Blanc   | 3       | P1*<br>N | /        | AN                  | /                            | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 001 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                                | Epais  | Blanc   | 3       | P1*<br>N | /        | AN                  | /                            | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 001 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Dur    | Blanc   | 3       | P2<br>N  | /        | AN                  | /                            | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 001 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                                | Epais  | Blanc   | 3       | P2<br>N  | /        | AN                  | /                            | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 005 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | /      | /       | 1       | /        | S1       | PN                  | mur parpaing cellulaire brut | Non              |

| Localisation           | Ouvrage                             | Matériaux                               | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation    | Présence amiante |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------|---------|---------|----------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| BAT 0050 -> RDC -> 005 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | /      | /       | 2       | /        | S2       | PN                  | mur béton brut | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 010 | Plafonds                            | Enduits de ragréage, débullage, lissage | Ciment | Gris    | 4       | /        | S3       | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 010 | Plafonds                            | Peintures décoratives                   | Epais  | Blanc   | 4       | /        | S3       | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 016 | Plafonds                            | Enduits de ragréage, débullage, lissage | Ciment | Gris    | 4       | P6 N     | /        | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 016 | Plafonds                            | Peintures décoratives                   | Epais  | Blanc   | 4       | P6 N     | /        | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 016 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Dur    | Blanc   | 5       | P4* N    | /        | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 016 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                                | Epais  | Vert    | 5       | P4* N    | /        | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 016 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Dur    | Blanc   | 5       | P5 N     | /        | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 016 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                                | Epais  | Vert    | 5       | P5 N     | /        | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 026 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Dur    | Blanc   | 6       | P7* N    | /        | AN                  | /              | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 026 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                                | Epais  | Gris    | 6       | P7* N    | /        | AN                  | /              | Non              |

| Localisation           | Ouvrage                             | Matériaux                            | Aspect   | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation                                | Présence amiante |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|--|------------------|
| BAT 0050 -> RDC -> 026 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés | Dur      | Blanc   | 6       | P8<br>N   | /        | AN                  | /  | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 026 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                             | Epais    | Gris    | 6       | P8<br>N   | /        | AN                  | /  | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                             | Epais    | Bleu    | 8       | P9*<br>N  | /        | AN                  | peinture sur mur et poteaux intérieur bleu | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                             | Epais    | Bleu    | 8       | P10<br>N  | /        | AN                  | peinture sur mur et poteaux intérieur bleu | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                             | Epais    | Gris    | 10      | P11*<br>N | /        | AN                  | peinture sur mur intérieur gris            | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                             | Epais    | Gris    | 7       | P12*<br>N | /        | AN                  | peinture sur poteaux métallique grise      | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                             | Epais    | Gris    | 7       | P13<br>N  | /        | AN                  | peinture sur poteaux métallique grise      | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Isolants intérieurs fibreux          | Panneaux | Jaune   | 9       | P14*<br>N | /        | AN                  | isolant de bardage                         | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Isolants intérieurs fibreux          | Panneaux | Jaune   | 9       | P15<br>N  | /        | AN                  | isolant de bardage                         | Non              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Peinture                             | Epais    | Gris    | 10      | P16<br>N  | /        | AN                  | peinture sur mur intérieur gris            | Non              |

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

| Localisation               | Descriptif sol / mur / plafond |
|----------------------------|--------------------------------|
| BAT 0050                   | /                              |
| BAT 0050 -> EXT            | /                              |
| BAT 0050 -> EXT -> TOITURE | /                              |
| BAT 0050 -> EXT -> FACADE  | /                              |
| BAT 0050 -> RDC            | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 001     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 002     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 003     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 004     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 005     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 006     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 007     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 008     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 009     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 010     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 011     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 012     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 013     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 014     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 015     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 016     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 017     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 018     | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 019     | /                              |

| Localisation           | Descriptif sol / mur / plafond |
|------------------------|--------------------------------|
| BAT 0050 -> RDC -> 020 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 021 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 022 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 023 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 024 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 025 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 026 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 027 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 028 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 029 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 030 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 031 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 032 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 033 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 034 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 035 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 036 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 037 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 038 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 039 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 040 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 041 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 042 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 043 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 044 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 045 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 046 | /                              |
| BAT 0050 -> RDC -> 047 | /                              |

| Localisation           | Descriptif sol / mur / plafond |
|------------------------|--------------------------------|
| BAT 0050 -> RDC -> 048 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1        | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 001 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 002 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 003 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 004 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 005 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 006 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 007 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 008 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 009 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 010 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 011 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 012 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 013 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 014 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 015 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 016 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 017 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 018 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 019 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 020 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 021 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 022 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 023 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 024 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 025 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 026 | /                              |

| Localisation           | Descriptif sol / mur / plafond |
|------------------------|--------------------------------|
| BAT 0050 -> R+1 -> 027 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 028 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 029 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 030 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 031 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 032 | /                              |
| BAT 0050 -> R+1 -> 033 | /                              |

## 7.2. Photos prélèvements

| P3  | ZPSO 4 |
|---|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 001  |        |
|  |        |
| Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage   Peintures décoratives       |        |

| P1   | ZPSO 3 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 001   |        |
|      |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture |        |

| P2   | ZPSO 3 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 001   |        |
|      |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture |        |

| P6  | ZPSO 4 |
|---|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 016  |        |
|  |        |
| Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage   Peintures décoratives         |        |


| P4   | ZPSO 5 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 016   |        |
|     |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture |        |


| P5   | ZPSO 5 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 016   |        |
|    |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture |        |





| P7   | ZPSO 6 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 026   |        |
|       |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture |        |


| P8   | ZPSO 6 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 026   |        |
|      |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Peinture |        |

| P9   | ZPSO 8 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040   |        |
|  |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture                                    |        |


| P10   | ZPSO 8 |
|---|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040  |        |
|  |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture                                     |        |


| P11   | ZPSO 10 |
|---|---------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040  |         |
|  |         |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture                                     |         |

| P12  | ZPSO 7 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040   |        |
|  |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture                                      |        |

| P13   | ZPSO 7 |
|---|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040  |        |
|  |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture                                   |        |


| P14  | ZPSO 9 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040   |        |
|  |        |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Isolants intérieurs fibreux                 |        |

| P15  | ZPSO 9 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040   |        |
|  |        |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Isolants intérieurs fibreux                 |        |

| P16   | ZPSO 10 |
|---|---------|
| BAT 0050 -> RDC -> 040  |         |
|  |         |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture                                     |         |

## 7.4. Photos sondages

| S1  | ZPSO 1 |
|---|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 005  |        |
|  |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés       |        |

| S2   | ZPSO 2 |
|--|--------|
| BAT 0050 -> RDC -> 005   |        |
|  |        |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés        |        |

### 7.3. Attestation d'assurance



Europe

#### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

##### 1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.  
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

##### 2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne





- ERP
  - Neuf
  - Mise à jour du DPE,
  - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
  - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
  - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
  - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
  - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
    - En cas de location / vente
    - Dans les parties communes
  - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
  - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
  - Etat des lieux,
  - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
  - Millièmes de copropriété,
  - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
  - Sécurité piscine,
  - Diagnostic technique Loi SRU,
  - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
  - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire - 69009 Paris  
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34  
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

## 7.4. Certificat de compétence



# Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI6076 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BOITEUX Thomas**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)                                   |
|                      | Date d'effet : 13/07/2021 - Date d'expiration : 12/07/2028 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)                                   |
|                      | Date d'effet : 13/07/2021 - Date d'expiration : 12/07/2028 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>  
Valable à partir du 01/09/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

## 7.5. Croquis de repérage


| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                       |   |                |
|---|---|----------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport |   |                |
| ADRESSE   | 6703130080/QUARTIER CHASSEPOT/GEP<br>Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE -<br>67190 GRESSWILLER |                |
| Localisation<br><br>BAT 0050 > EXT                  | Date visite   | Le 12/12/2024  |
|   | Auteur  | Thomas BOITEUX |
|   | N° dossier  | 23221799/S2/5  |
|   | Planche   | 1 / 3          |
|   | Indice  | 1              |
| Vue utilisée :                                      |   |                |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante :      |   |                |



|         |  |  |   |   |   |
|---------|--|--|---|---|---|
| LEGENDE | <span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif | <span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif | <span style="color: blue;">●</span> Sondage | <span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité | <span style="color: grey;">●</span> Observation |
|---------|--|--|---|---|---|




| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                       |   |                |
|---|---|----------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport |   |                |
| ADRESSE   | 6703130080/QUARTIER CHASSEPOT/GEP<br>Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE -<br>67190 GRESSWILLER |                |
| Localisation<br><br>BAT 0050 > RDC                  | Date visite   | Le 12/12/2024  |
|   | Auteur  | Thomas BOITEUX |
|   | N° dossier  | 23221799/S2/5  |
|   | Planche   | 2 / 3          |
|   | Indice  | 1              |
| Vue utilisée :                                      |   |                |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante :      |   |                |

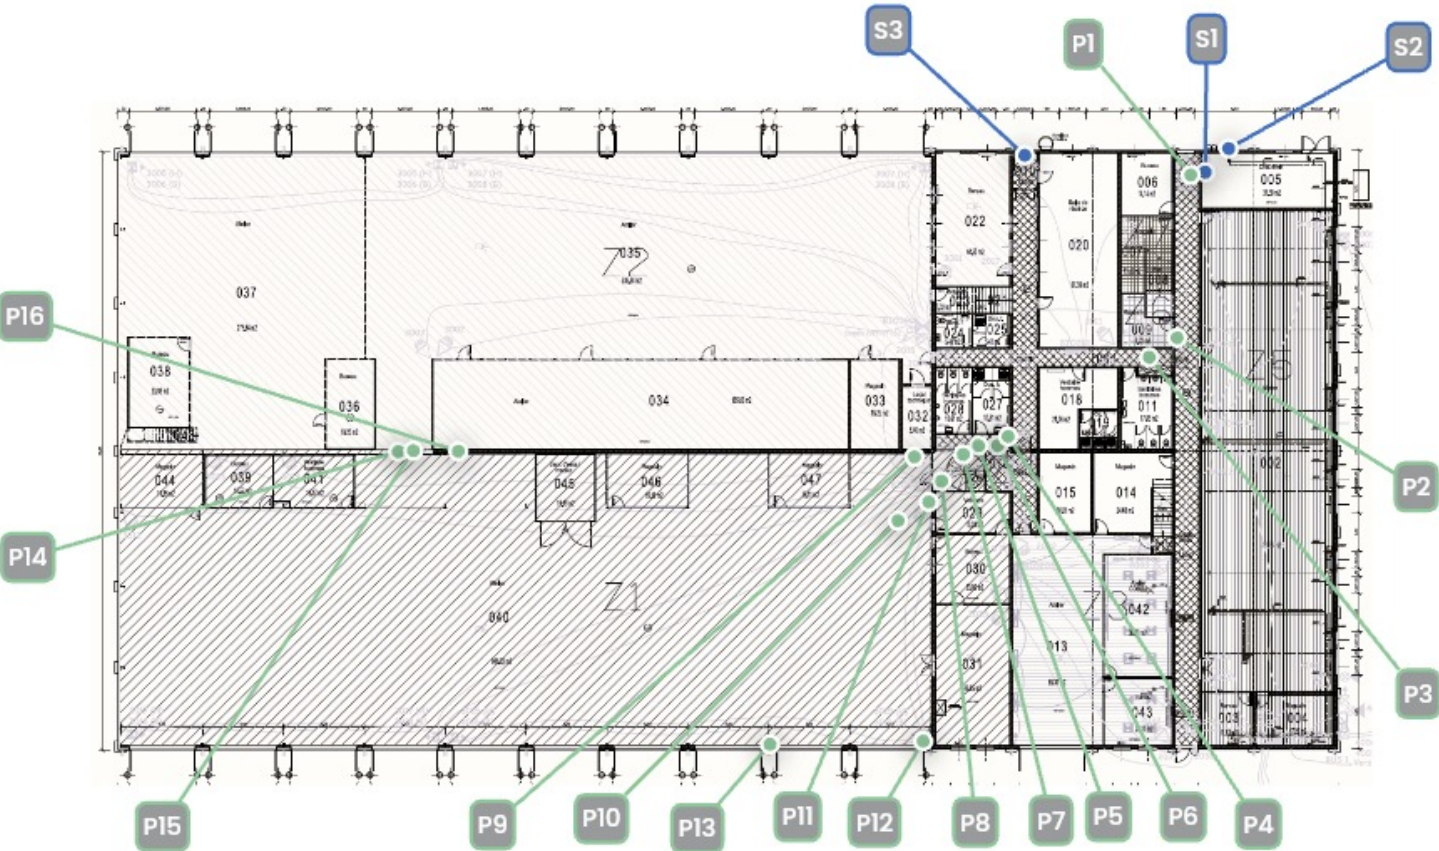

| LEGENDE | <span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif | <span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif | <span style="color: blue;">●</span> Sondage | <span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité | <span style="color: black;">●</span> Observation |
|---------|--|--|---|---|--|
|---------|--|--|---|---|--|

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                       |   |                |
|---|---|----------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport |   |                |
| ADRESSE   | 6703130080/QUARTIER CHASSEPOT/GEP<br>Quartier CHASSEPOT - Lieu-dit VILLAGE -<br>67190 GRESSWILLER |                |
| Localisation<br><br>BAT 0050 > R+1                  | Date visite   | Le 12/12/2024  |
|   | Auteur  | Thomas BOITEUX |
|   | N° dossier  | 23221799/S2/5  |
|   | Planche   | 3 / 3          |
|   | Indice  | 1              |
| Vue utilisée :                                      |   |                |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante :      |   |                |

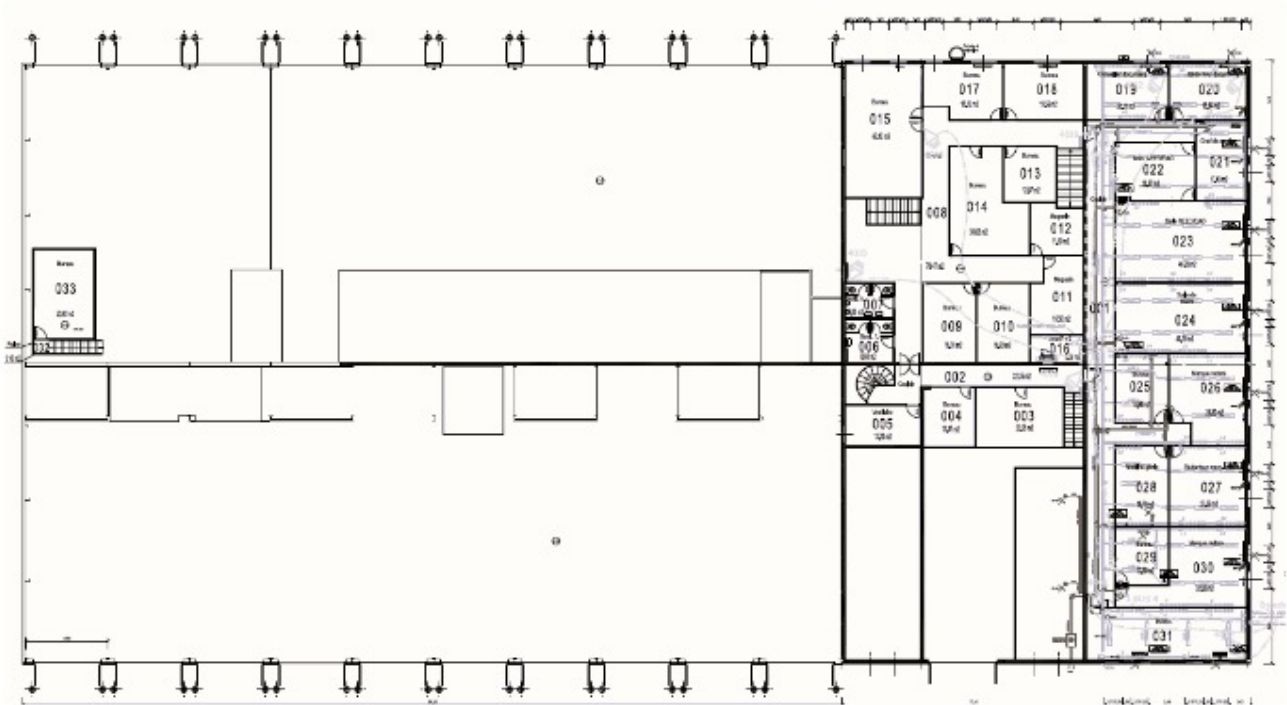

| LEGENDE | <span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif | <span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif | <span style="color: blue;">●</span> Sondage | <span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité | <span style="color: black;">●</span> Observation |
|---------|--|--|---|---|--|
|---------|--|--|---|---|--|

## 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS  
**Monsieur Thomas BOITEUX**  
4 Rue du Parc  
Oberhausbergen  
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-24-LE-142504-01

**Numéro de dossier : 24A037419**

**Référence de dossier : 1510797887/23221799/S2/5/1\_23221799/3/9**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A037419-001 - Référence *BV3KG7872 Réf. Prel : P1 BAT 0050 - RDC - 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-002 - Référence *BV3KG7870 Réf. Prel : P2 BAT 0050 - RDC - 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-003 - Référence *BV3KG7874 Réf. Prel : P3 BAT 0050 - RDC - 001/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-004 - Référence *BV3KG7837 Réf. Prel : P4 BAT 0050 - RDC - 016/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-005 - Référence *BV3KG7838 Réf. Prel : P5 BAT 0050 - RDC - 016/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-006 - Référence *BV3KG7836 Réf. Prel : P6 BAT 0050 - RDC - 016/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-007 - Référence BV3KG7858 Réf. Prel : P7 BAT 0050 - RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-008 - Référence BV3KG7876 Réf. Prel : P8 BAT 0050 - RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-009 - Référence BV3KG7847 Réf. Prel : P9 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-010 - Référence BV3KG7846 Réf. Prel : P10 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-011 - Référence BV3KG7845 Réf. Prel : P11 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-012 - Référence BV3KG7844 Réf. Prel : P12 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-013 - Référence BV3KG7841 Réf. Prel : P13 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-014 - Référence BV3KG7842 Réf. Prel : P14 BAT 0050 - RDC - 040/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Panneaux/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-015 - Référence BV3KG7843 Réf. Prel : P15 BAT 0050 - RDC - 040/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Panneaux/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A037419-016 - Référence BV3KG7862 Réf. Prel : P16 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT EST SAS**  
**Laboratoire Analyses Saverne**  
20 rue du Kochersberg - CS 50047  
67701 SAVERNE CEDEX 1

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-043384-01      Date d'émission de rapport : 19/12/2024 11:47      Page 1/4  
Référence laboratoire N° : 24RB039985      Référence de suivi du dossier N° : 24A037419  
Reçu au laboratoire le : 16/12/2024      Date de réception : 13/12/2024  
Date d'analyse : 18/12/2024  
Référence dossier Client: 24A037419 - 1510797887/23221799/S2/5/1\_23221799/3/9

| N°<br>éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |  | Résultats                         |
|------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
|            |  |   |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type   |                                   |
| 001        | 24A037419-001 -<br>BV3KG7872 Réf. Prel :<br>P1 BAT 0050 - RDC -<br>001/Murs et cloisons<br>maçonnées "en dur" -<br>(Dur/Blanc) | Matériau de type<br>système d'enduit<br>peinture (blanc) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur (gris)                                    | <b>MET</b><br>/S7VS                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 002        | 24A037419-002 -<br>BV3KG7870 Réf. Prel :<br>P2 BAT 0050 - RDC -<br>001/Murs et cloisons<br>maçonnées "en dur" -<br>(Dur/Blanc) | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur (blanc) ;<br>matériau semi-dur<br>(granulaire) (beige) ;<br>matériau semi-dur (gris)<br>(clair) | <b>MET</b><br>/A4KE                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 003        | 24A037419-003 -<br>BV3KG7874 Réf. Prel :<br>P3 BAT 0050 - RDC -<br>001/Plafonds -<br>(Ciment/Gris)                             | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur (blanc)   | <b>MET</b><br>/A4KE                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 004        | 24A037419-004 -<br>BV3KG7837 Réf. Prel :<br>P4 BAT 0050 - RDC -<br>016/Murs et cloisons<br>maçonnées "en dur" -<br>(Dur/Blanc) | Matériau de type<br>système d'enduit<br>peinture (vert) ; matériau<br>semi-dur (beige)  | <b>MET</b><br>/R6EW                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-043384-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2024 11:47

Page 2/4

Référence laboratoire N° : 24RB039985

Référence de suivi du dossier N° : 24A037419

Reçu au laboratoire le : 16/12/2024

Date de réception : 13/12/2024

Date d'analyse : 18/12/2024

Référence dossier Client: 24A037419 - 1510797887/23221799/S2/5/1\_23221799/3/9

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                      |
|---------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|         |   |  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                |
| 005     | 24A037419-005 - BV3KG7838 Réf. Prel : P5 BAT 0050 - RDC - 016/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)   | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige)  | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006     | 24A037419-006 - BV3KG7836 Réf. Prel : P6 BAT 0050 - RDC - 016/Plafonds - (Ciment/Gris)                            | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)                  | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007     | 24A037419-007 - BV3KG7858 Réf. Prel : P7 BAT 0050 - RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)   | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008     | 24A037419-008 - BV3KG7876 Réf. Prel : P8 BAT 0050 - RDC - 026/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Blanc)   | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | <b>MET</b> / VT6S             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009     | 24A037419-009 - BV3KG7847 Réf. Prel : P9 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Bleu)  | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)                   | <b>MET</b> / S7VS             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010     | 24A037419-010 - BV3KG7846 Réf. Prel : P10 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Bleu) | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)                              | <b>MET</b> / A4KE             | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-043384-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2024 11:47

Page3/4

Référence laboratoire N° : 24RB039985

Référence de suivi du dossier N° : 24A037419

Reçu au laboratoire le : 16/12/2024

Date de réception : 13/12/2024

Date d'analyse : 18/12/2024

Référence dossier Client:24A037419 - 1510797887/23221799/S2/5/1\_23221799/3/9

| N°<br>éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |  | Résultats                         |
|------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
|            |  |   |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type   |                                   |
| 011        | 24A037419-011 -<br>BV3KG7845 Réf. Prel :<br>P11 BAT 0050 - RDC -<br>040/Murs et cloisons<br>maçonnées "en dur" -<br>(Epais/Gris)     | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur (blanc)     | <b>MET</b><br>/VT6S                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 012        | 24A037419-012 -<br>BV3KG7844 Réf. Prel :<br>P12 BAT 0050 - RDC -<br>040/Murs et cloisons<br>maçonnées "en dur" -<br>(Epais/Gris)     | Matériau de type<br>système d'enduit<br>peinture (gris)                 | <b>MET</b><br>/S7VS                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 013        | 24A037419-013 -<br>BV3KG7841 Réf. Prel :<br>P13 BAT 0050 - RDC -<br>040/Murs et cloisons<br>maçonnées "en dur" -<br>(Epais/Gris)     | Matériau de type<br>système d'enduit<br>peinture (gris)                 | <b>MET</b><br>/R6EW                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 014        | 24A037419-014 -<br>BV3KG7842 Réf. Prel :<br>P14 BAT 0050 - RDC -<br>040/Cloisons (légères<br>et préfabriquées) -<br>(Panneaux/Jaune) | Matériau (pulvérulent)<br>(marron) ; matériau de<br>type mousse (jaune) | <b>MET</b><br>/S7VS                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 015        | 24A037419-015 -<br>BV3KG7843 Réf. Prel :<br>P15 BAT 0050 - RDC -<br>040/Cloisons (légères<br>et préfabriquées) -<br>(Panneaux/Jaune) | Matériau (pulvérulent)<br>(marron) ; matériau de<br>type mousse (jaune) | <b>MET</b><br>/A4KE                 | 1 / 2                               | Calcination et<br>attaque acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-043384-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2024 11:47 Page4/4  
Référence laboratoire N° : 24RB039985 Référence de suivi du dossier N° : 24A037419  
Reçu au laboratoire le : 16/12/2024 Date de réception : 13/12/2024  
Date d'analyse : 18/12/2024  
Référence dossier Client: 24A037419 - 1510797887/23221799/S2/5/1\_23221799/3/9

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |  | Résultats                      |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
|         |   |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type   |                                |
| 016     | 24A037419-016 - BV3KG7862 Réf. Prel : P16 BAT 0050 - RDC - 040/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Gris) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | MET / VT6S                    | 1 / 2                         | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Andra Enescu  
Sef serviciu CRO 007




La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.




**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

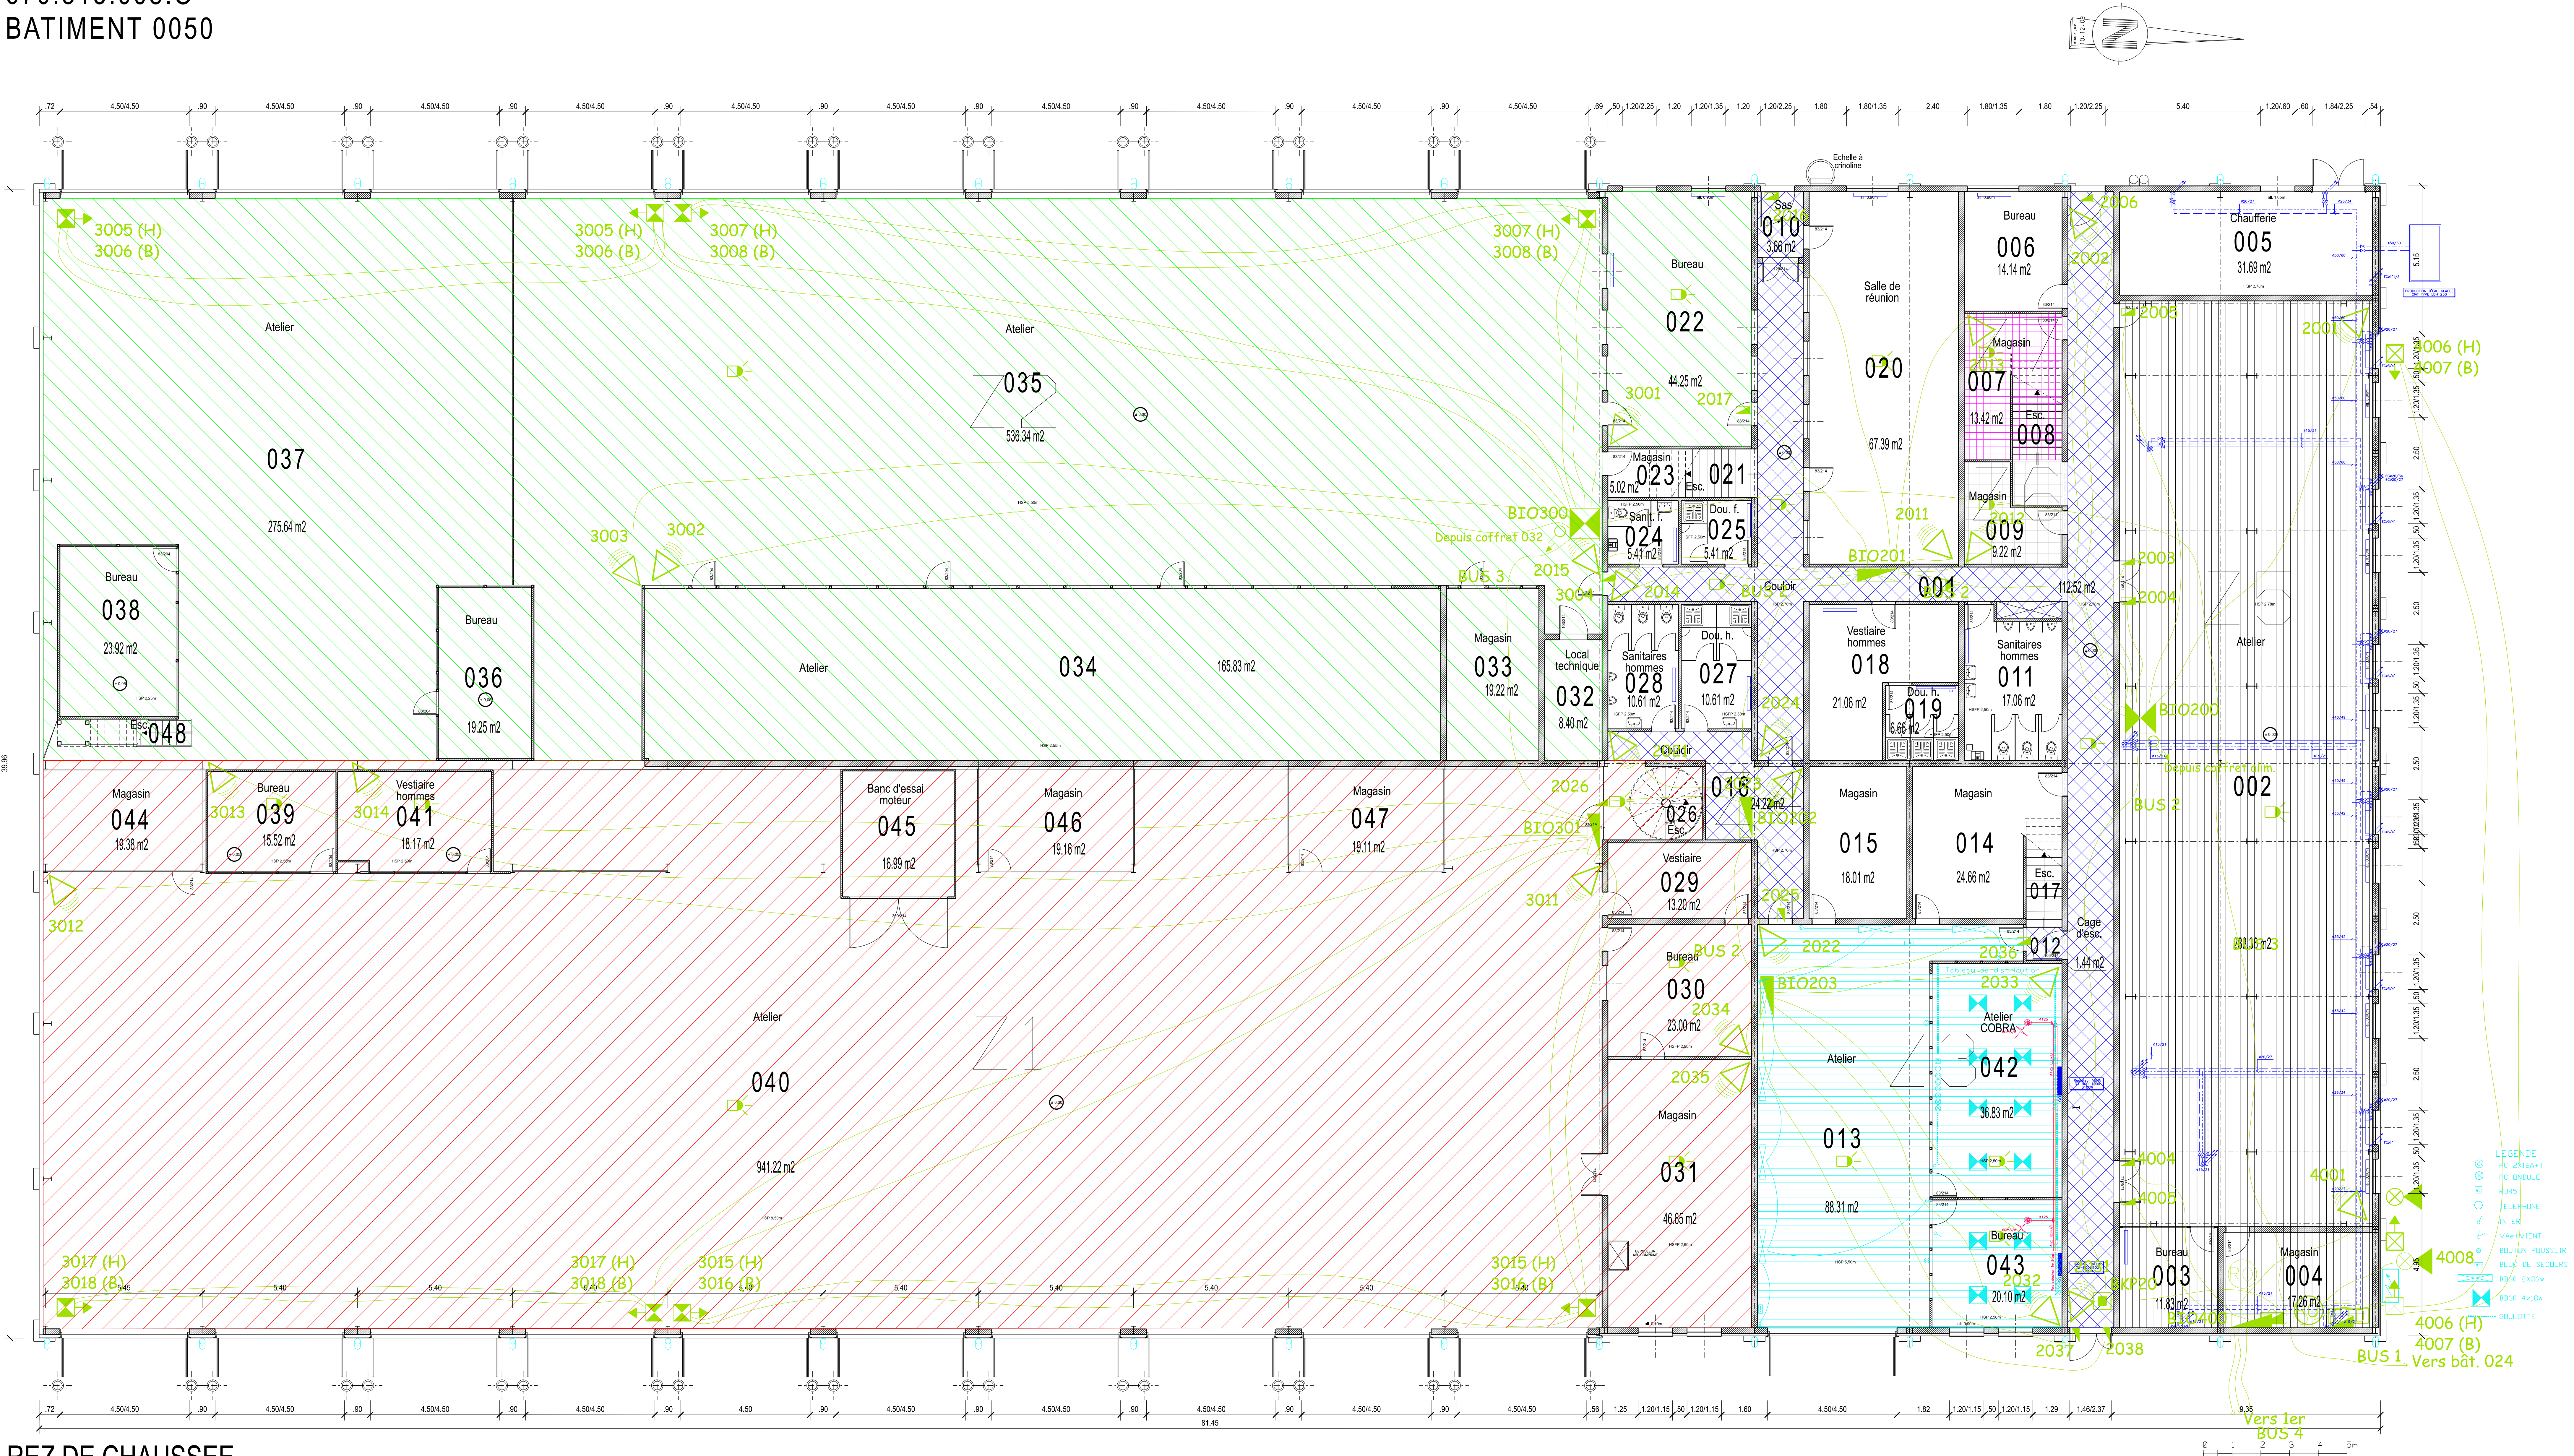

PLACE DE GRESSWILLER  
CASERNE CHASSEPOT  
670.313.008.O  
BATIMENT 0050




REZ DE CHAUSSEE

|   |   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|
| <br>USID<br>de<br>Strasbourg | Dessiné par :<br>reprise.stg<br>philippe weisheimer                                   | BAS RHIN<br>GRESSWILLER<br><br>QUARTIER CHASSEPOT<br>ATELIERS |   | <br>Secrétariat général pour l'administration |  | <br>LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ<br>REPUBLIQUE FRANÇAISE<br><br>MINISTÈRE<br>DE LA DÉFENSE |
|   | PLAN DU REFERENTIEL   |   | Chorus Imm.:<br>160767<br>Chorus Comp.:<br>267716 |  | Nom de la fiche :<br>670313008O_0050_N_00_ATL                      |   |
|   | Chef de l'USID de Strasbourg<br>L'ingénieur en chef de 2ème classe<br>Frédéric BUREAU |   | NIVEAU<br>REZ DE CHAUSSEE<br><br>Echelle : 1/220  |  | Date création : 28/06/2010<br><br>Date indice :<br><br>Indice<br>1 |   |



PLACE DE GRESSWILLER  
CASERNE CHASSEPOT  
670.313.008.O  
BATIMENT 0050

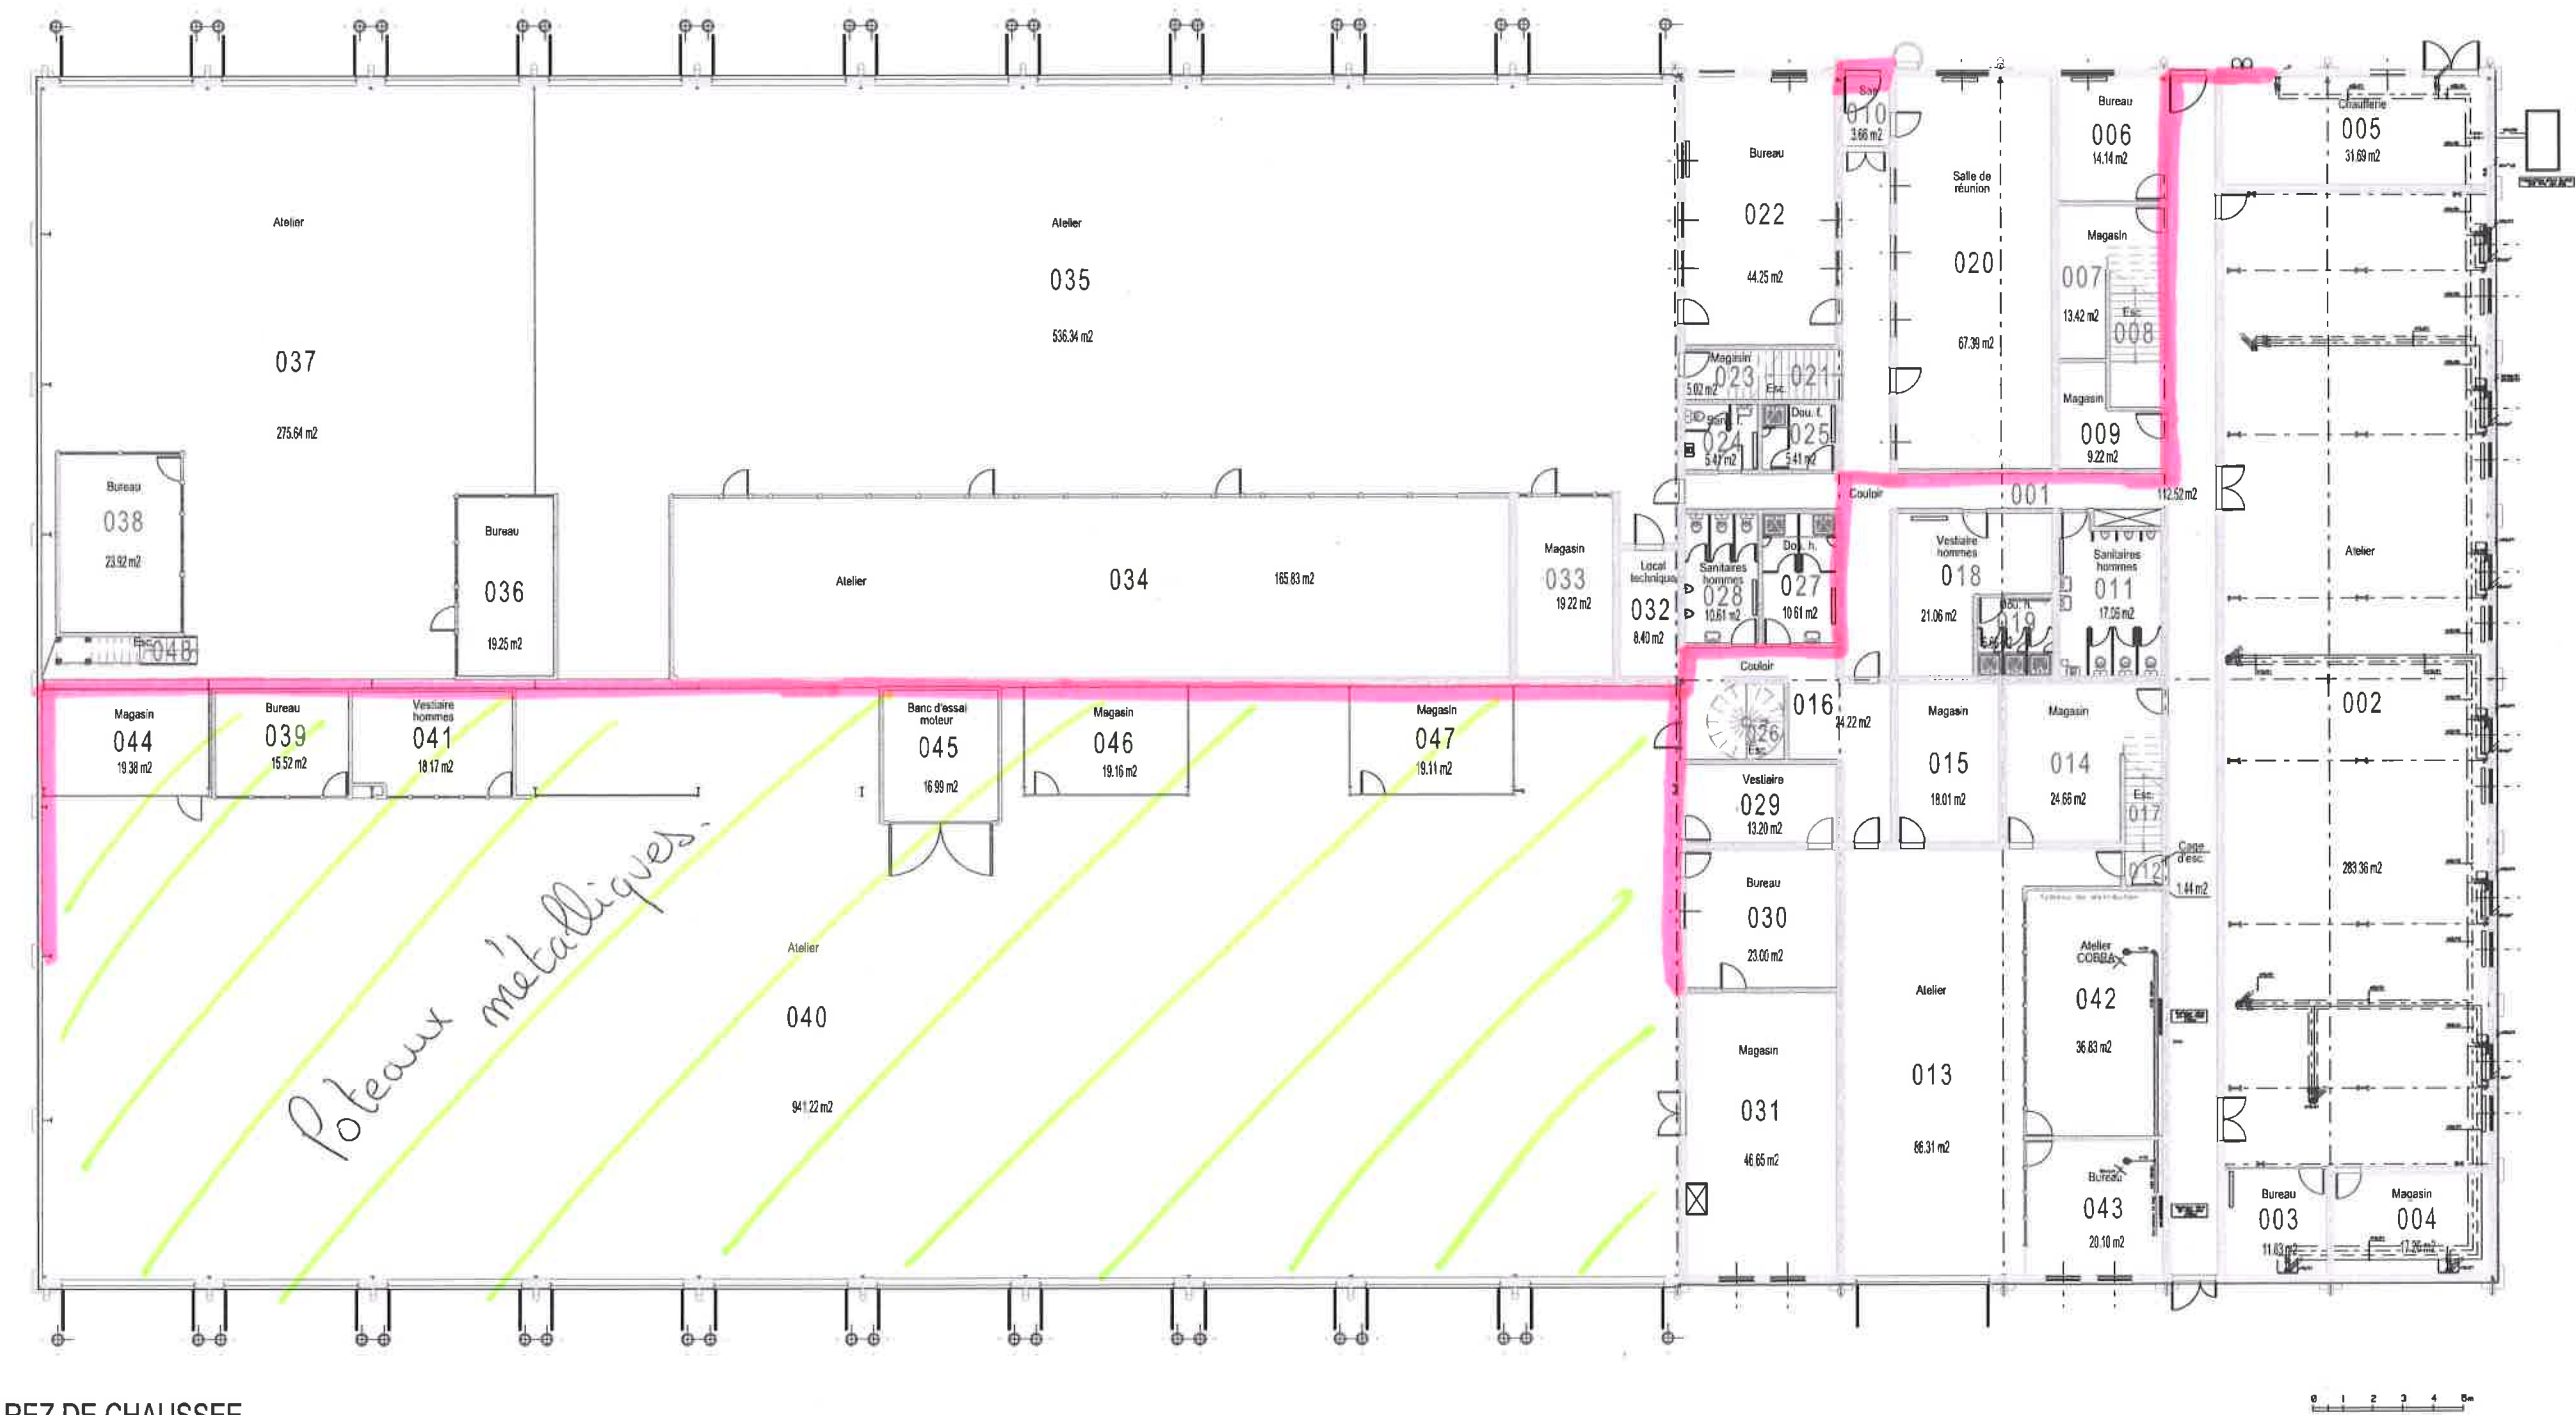

REZ DE CHAUSSEE



Dessiné par :  
reprise stg  
philippe weisheimer

Chef de l'USID de Strasbourg  
L'ingénieur en chef de 2ème classe  
Frédéric BUREAU

BAS RHIN  
GRESSWILLER

QUARTIER CHASSEPOT  
ATELIERS

PLAN DU REFERENTIEL

NIVEAU  
REZ DE CHAUSSEE

Echelle : 1/250



Chorus Imm.:  
160767  
Chorus Comp.:  
267716

Nom de la fiche :  
6703130080\_0050\_N\_00\_ATL

Date création : 28/06/2010  
Date indice :

Indice  
1



MINISTÈRE  
DE LA DÉFENSE