

# Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26433708/S3/1/AM-RTV\_V1

Rédigé le : 18/07/2025

### Référence au programme de travaux :

CFP TOUL- Amiante TR\_ Demande de devis- CFP  
TOUL- Amiante réalisé le 08/04/2025 par  
SCHLUMBERGER Claire

## DONNEUR D'ORDRE

Centre des finances

Nicolas Hallier

14 rue Drouas

54200 TOUL

## SITE D'INTERVENTION

Centre des finances publiques - Toul

14 rue Drouas

54200 TOUL

### Batiment principal

Latitude : 48.674500 / Longitude : 5.894800

### Date(s) d'intervention(s) :

Du 02/07/2025 au 03/07/2025




## SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Baptiste JULIEN	Diagnosticteur	Certification N° 24-2743	Baptiste JULIEN
Beranger Bernard	Operateur de repérage	Certification N° B2C - 0921	

Le présent rapport comporte 222 pages, dont 127 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.



## SOMMAIRE

<b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>	<b>3</b>
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. PÉRIMÈTRE de repérage défini par l'opérateur de repérage	7
<b>2. CONCLUSIONS</b>	<b>8</b>
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	8
2.2. Remarque(s) complémentaire(s)	23
2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	24
2.4. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	26
2.5. Obligations réglementaires	27
<b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>28</b>
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	28
3.2. Parties prenantes	28
<b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>	<b>28</b>
4.1. Références réglementaires	28
<b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>	<b>29</b>
5.1. Date(s) de visite(s)	29
5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020	29
5.3. Conditions spécifiques	29
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	29
<b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>30</b>
6.1. Matériaux et produits repérés	30
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	95
<b>7. ANNEXES</b>	<b>96</b>
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	96
7.2. Photos prélèvements	99
7.3. Photos sondages	124
7.4. Photos inaccessibilités	133
7.5. Photos observations	145
7.6. Attestation d'assurance	148
7.7. Certificat de compétence	150
7.8. Croquis de repérage	151
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	170

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*





# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Restructuration de l'intérieur du centre des finances de Toul. Hors structure extérieure car c'est un monument classé. Les fondations et structures de sous bassement ne sont également pas impactés.

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
<b>01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
<b>02 - Parois verticales extérieures et façades</b>	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages



Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
<b>03 - Parois verticales intérieures</b>	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
<b>04 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
<b>05 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
<b>06 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment



Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
<b>07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
Portes palière monte-charges	
<b>08 - Equipements divers et accessoires</b>	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	



Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Grilles	Peintures
Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives



### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Tout le bâtiment en dehors de la structure extérieure, les fondations et le sous bassement.



## 2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

### 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
30	Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris
36	Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Beige
39	Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc
42	Sous Sol -> Chaufferie	Menuiseries intérieures	Plaques en fibres-ciment	Fibreux	Gris
43	Sous Sol -> Chaufferie	Portes coupe-feu	Joints (tresses)	Fibreux	Blanc
52	Sous Sol -> Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige
52	Sous Sol -> Sanitaire 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige
39	Sous Sol -> Matériel	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc
13	Sous Sol -> Cellier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
39	Sous Sol -> Cellier	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc
13	Sous Sol -> Débarras	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
39	Sous Sol -> Débarras	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
46	Sous Sol -> Débarras	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	Sous Sol -> Débarras	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	Sous Sol -> Débarras	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
39	Sous Sol -> Informatique	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc
13	Sous Sol -> Informatique	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	Sous Sol -> Informatique	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	Sous Sol -> Informatique	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	Sous Sol -> Informatique	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
48	Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
47	Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
13	Sous Sol -> DGT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
13	Sous Sol -> Réserve 010	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
55	Sous Sol -> Cuisine / Laverie	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc
13	Sous Sol -> Cuisine / Laverie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
13	Sous Sol -> Réserve 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
52	Sous Sol -> Salle à manger	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige
13	Sous Sol -> Salle à manger	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
61	Sous Sol -> Réserve archive 013	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
63	Sous Sol -> Réserve archive 013	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige
13	Sous Sol -> Réserve archive 013	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
47	Sous Sol -> Réserve archive 013	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
64	Sous Sol -> Archive centre 015	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment, Compact	Noir
13	Sous Sol -> Archive centre 015	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
47	Sous Sol -> Archive centre 015	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
47	Sous Sol -> Archive centre 016	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
13	Sous Sol -> Archive centre 016	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
71	Sous Sol -> Escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
13	Sous Sol -> Salle de conférence	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
11	Sous Sol -> Salle de conférence	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris
13	Sous Sol -> Réserve 000	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	Sous Sol -> Réserve 000	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	Sous Sol -> Réserve 000	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	Sous Sol -> Réserve 000	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
61	Vide sanitaire	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc
13	R+1 -> 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 201	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
48	R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 202	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
47	R+1 -> 203	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
46	R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
90	R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
64	R+1 -> 204	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment, Compact	Noir
13	R+1 -> 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
47	R+1 -> 204	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 205	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 206	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 204 A	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
48	R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 204 B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 207	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 208	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
90	R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 210	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 211	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
94	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
94	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
13	R+1 -> 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
48	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 213	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 214	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
94	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
94	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
13	R+1 -> 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
47	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 216	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> 217	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> DGT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
47	R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> DGT 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
13	R+1 -> DGT 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
90	R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris
91	R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert
92	R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert
71	R+1 -> ESCALIER 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
52	R+1 -> Sanitaire homme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige
52	R+1 -> Sanitaire femme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige
13	RDC -> 100	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 100	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 100	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 100	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 100	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 101	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 101	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 101	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 101	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 101	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 102	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 102	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 102	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 102	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 102	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 103	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 103	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 103	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
48	RDC -> 103	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 103	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 104	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 104	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 104	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 104	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 104	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 105	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 105	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 105	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 105	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 106	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 106	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 106	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 106	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 106	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 107	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 107	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 107	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 107	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
77	RDC -> 107	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 108	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 108	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 108	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 108	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 108	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
77	RDC -> 109	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
47	RDC -> 109	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
13	RDC -> 109	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 109	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
48	RDC -> 109	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
13	RDC -> 110	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 110	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 110	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 110	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 110	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
77	RDC -> 111	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 111	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 111	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 111	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
13	RDC -> 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 112	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 112	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 112	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 112	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
77	RDC -> 113	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
47	RDC -> 113	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
13	RDC -> 113	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 113	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
48	RDC -> 113	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
13	RDC -> 114	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 114	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 114	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 114	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 114	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
47	RDC -> 115	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
13	RDC -> 115	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 115	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
48	RDC -> 115	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 115	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
77	RDC -> 116	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
13	RDC -> 116	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 116	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 116	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 116	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
13	RDC -> 117	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 117	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 117	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 117	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 117	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
13	RDC -> 118	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige
46	RDC -> 118	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> 118	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> 118	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> 118	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
83	RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc, Gris
52	RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige
52	RDC -> SANITAIRE FEMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige
46	RDC -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir



N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
48	RDC -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
77	RDC -> DGT	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir
71	RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris
46	RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
46	RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
47	RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
48	RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
46	RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu
48	RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc
47	RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir

## 2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Les revêtements de sol (Dalle de sol + colle) ont fait l'objet de 17 analyses dans 12 ZPSO : Dans la ZPSO 11, le prélèvement P11 est positif car un résidu de colle noir a été analysé et revenu positif, le prélèvement P10 est négatif. Dans la ZPSO 94, le prélèvement P125 est positif car un résidu de colle noir et un morceau de dalle de sol a été analysé et revenu positif, le prélèvement P123 est négatif.

Les Enduits de jointoiement des plaques de placoplâtre sont ont fait l'objet de 2 analyses dans 1 ZPSO: Dans la ZPSO 13, les deux prélèvements réalisés sont un positif P13, un négatif P58 - des prélèvements complémentaires avec destructions sont nécessaires afin de déterminer l'étendue des joints de plaques de placoplâtres.

Les Colles de faïence ont fait l'objet de 4 analyses dans 2 ZPSO : Dans la ZPSO 55, les deux prélèvements réalisés sont un positif P69, un négatif P70.

Pour ces ZPSO ci-dessus, par principe de précaution, l'évaluation initiale des risques de l'entreprise de démolition devra s'attacher à prendre toutes les mesures de prévention et de protection de la réglementation SS4 du Code du Travail, y compris en cas de retrait.

Dans la chaufferie nous avons pu constaté la présence de conduit en fibrociment revenu positif ( P 36 ). Ces derniers remontent dans les étages ( RDC et R+1 ), impossibilités de les identifier, zonés sans destruction - investigations sur coffrages / gaines



## 2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Sous Sol -> Chaufferie (IA 59)	3- Parois verticales intérieures - Porte non démontable	Ouvertures à réaliser sur doublage de gaine(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Chaufferie (IA 60)	5- Planchers et planchers techniques - Bouche fixe	Plancher technique non visitable en présence d'équipements/câblages/conduits	Faire déposer les équipements/câblage/conduits
Sous Sol -> Chaufferie (IA 61)	3- Parois verticales intérieures - Grille ventilation non démontable	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Chaufferie (IA 62)	3- Parois verticales intérieures - Grille ventilation non démontable	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Sanitaire 1 (IA 39)	4- Plafonds et faux-plafonds - Faux plafond non démontable	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Sanitaire 2 (IA 40)	4- Plafonds et faux-plafonds - Faux plafond non démontable	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Matériel (IA 55)	8- Equipements divers et accessoires - Appareil sous tension	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Cuisine / Laverie (IA 58)	4- Plafonds et faux-plafonds - Faux plafond non démontable	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Salle de conférence (IA 56)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> 201 (IA 31)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> 202 (IA 30)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> 203 (IA 32)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> 205 (IA 35)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4



R+1 -> 206 (IA 36)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> 204 B (IA 33)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> 216 (IA 28)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> DGT 3 (IA 25)	3- Parois verticales intérieures - Gaine non démontable	Ouvertures à réaliser sur doublage de poteau(x) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> Sanitaire homme (IA 26)	4- Plafonds et faux-plafonds - Faux plafond non démontable	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> Sanitaire femme (IA 27)	4- Plafonds et faux-plafonds - Faux plafond non démontable	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 100 (IA 41)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 100 (IA 53)	3- Parois verticales intérieures - Gaine non démontable	Ouvertures à réaliser sur doublage de poteau(x) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 104 (IA 42)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 105 (IA 43)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 106 (IA 44)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 107 (IA 45)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 108 (IA 46)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 109 (IA 47)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 110 (IA 49)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4



RDC -> 111 (IA 48)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> 116 (IA 51)	3- Parois verticales intérieures - Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> SANITAIRE HOMME (IA 38)	4- Plafonds et faux-plafonds - Faux plafond non démontable	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> SANITAIRE FEMME (IA 37)	4- Plafonds et faux-plafonds - Faux plafond non démontable	Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE (IA 54)	3- Parois verticales intérieures - Gaine non démontable	Ouvertures à réaliser sur doublage de poteau(x) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

## 2.4. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Toiture (MA 23)	Local complet - il faut également prévoir un professionnel de l'étanchéité	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur



## 2.5. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Centre des finances publiques - Toul  
14 rue Drouas  
54200 TOUL

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Centre des finances publiques - Toul	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

#### 3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Nicolas Hallier	Donneur d'ordre	Centre des finances	14 rue Drouas 54200 TOUL	/

### 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

#### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.



## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Du 02/07/2025 au 03/07/2025

### 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
CFP TOUL- Amiante	SCHLUMBERGE R Claire	08/04/2025	TR_ Demande de devis- CFP TOUL- Amiante	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.



## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
Sxx = Sondage n°xx  
xx\* = élément témoin de la ZPSO  
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

#### Critères de décision :

AN = Analyse  
DC = Document consulté  
MA = Marquage  
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.  
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Chaufferie	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	29	P34* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	29	P35 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	30	P36* P	/	AN	Ce conduit remonte dans les étages sans possibilité de le tracer du fait des coffrages	Oui
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Beige	36	P42* P	/	AN	joint de bride	Oui
Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc	39	P44* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	39	P44* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Menuiseries intérieures	Plaques en fibres-ciment	Fibreux	Gris	42	P48* P	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Chauffage	Portes coupe-feu	Joints (tresses)	Fibreux	Blanc	43	P49* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Chauffage	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	25	P26* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chauffage	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	25	P27 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	26	P28* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	26	P29 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	27	P30* N	/	AN	enduit autour de la grille d'aération	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	27	P31 N	/	AN	enduit autour de la grille d'aération	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	28	P32* N	/	AN	Enduit de rebouchage autour conduit	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fin, Plâtre	Blanc	28	P33 N	/	AN	Enduit de rebouchage autour conduit	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	40	P45* N	/	AN	Enduit rebouchage conduite	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	40	P46 N	/	AN	Enduit rebouchage conduite	Non
Sous Sol -> Chauffage	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	31	P37* N	/	AN	Peinture conduite	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge, Blanc	32	P38* N	/	AN	Peinture conduite	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune, Rouge	33	P39* N	/	AN	Peinture conduite	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	34	P40* N	/	AN	Support bouteille de mélange	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Vert	35	P41* N	/	AN	joint de bride	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Jaune	37	P43* N	/	AN	Calorifuge	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	41	P47* N	/	AN	Vase d'expansion	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	Fibreux	Blanc	44	P50* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Joints plats prédécoupés pour brides	/	/	24	/	S6	MA	/	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	30	/	S8	AN	/	Oui
Sous Sol -> Chaufferie	Equipements	Joints plats prédécoupés pour brides	Fibreux	Vert	35	/	S9	AN	joint de bride	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	38	/	S10	PN	/	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	/	45	/	S11	PN	Porte chaufferie galvanisée	Non
Sous Sol -> Chaufferie	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Beige	1	/	S7	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Chauffage	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	/	S7	AN	/	Non
Sous Sol -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 21	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Chauffage	Conduits	Conduits	Métallique	/	5	/	/	PN	Conduit vmc métal	Non
Sous Sol -> Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige	52	P63* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Sanitaire 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	53	P64* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Sanitaire 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Blanc	54	P65* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Sanitaire 1	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Rouge, Orange	17	P62* N	/	AN	Dormant	Non
Sous Sol -> Sanitaire 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Sanitaire 1	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
Sous Sol -> Sanitaire 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Blanc	54	P66 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Sanitaire 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige	52	Idem P 63	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Sanitaire 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	53	Idem P 64	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Sanitaire 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Sanitaire 2	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
Sous Sol -> Matériel	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	/	S15	AN	/	Non
Sous Sol -> Matériel	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	/	S15	AN	/	Non
Sous Sol -> Matériel	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P57* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Matériel	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	Idem P 56	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Matériel	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc	39	Idem P 44	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Matériel	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	39	Idem P 44	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Matériel	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Beige	1	Idem P 20	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Matériel	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 20	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Matériel	Conduits	Conduits	PVC	/	6	/	/	PN	Conduit pvc	Non
Sous Sol -> Matériel	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	38	/	/	PN	/	Non
Sous Sol -> Cellier	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 22	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Cellier	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	Idem P 22	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cellier	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	Idem P 56	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cellier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Cellier	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc	39	Idem P 44	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Cellier	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	39	Idem P 44	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cellier	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Beige	1	Idem P 20	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cellier	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 20	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cellier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cellier	Conduits	Conduits	PVC	/	6	/	/	PN	Conduit pvc	Non
Sous Sol -> Cellier	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	38	/	/	PN	/	Non
Sous Sol -> Débarras	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 22	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Débarras	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	Idem P 22	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Débarras	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	Idem P 56	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Débarras	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	49	Idem P 55	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Débarras	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Débarras	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc	39	Idem P 44	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Débarras	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	39	Idem P 44	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Débarras	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Débarras	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Débarras	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Débarras	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Débarras	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Débarras	Conduits	Conduits	PVC	/	6	/	/	PN	Conduit pvc	Non
Sous Sol -> Débarras	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	38	/	/	PN	/	Non
Sous Sol -> Informatique	Faux plafonds	Plaques	Carton	Gris	51	P61* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Informatique	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + carton, Liant plâtre + toile	Blanc	39	/	S47	AN	/	Oui
Sous Sol -> Informatique	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	39	/	S47	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Informatique	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	Idem P 56	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Informatique	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Informatique	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Informatique	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Informatique	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Informatique	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Informatique	Conduits	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	38	/	/	PN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Faux plafonds	Plaques	Carton	Blanc	49	P55* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	P56* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	P53* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	P54* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	P54* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P12* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> DGT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Semi-dur	Jaune	12	P12* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13 (i)	P58* N	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> DGT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P59 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Semi-dur	Jaune	12	P59 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	50	P60* N	/	AN	Élément unique	Non
Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	/	S16	AN	/	Oui
Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	/	S16	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> DGT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 21	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Fourreaux	Carton	Noir	8	Idem P 6	/	AN	bitumineux avec feuille d'aluminium	Non
Sous Sol -> DGT	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	56	P71* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Réserve 010	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	56	P71* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	56	P72 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	56	P72 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	59	P75* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	59	P75* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	59	P78 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	59	P78 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Equipements	Joints plats prédécoupés pour brides	Bitumineux	Noir	57	P73* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	58	P74* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 010	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve 010	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	55	P69* P	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	53	P68 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	55 (i)	P70 N	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 011	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve 011	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Salle à manger	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige	52	P67 P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Salle à manger	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	60	P76* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Salle à manger	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	60	P77 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Salle à manger	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	21	P79* N	/	AN	Allège de fenêtre	Non
Sous Sol -> Salle à manger	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Salle à manger	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 57	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Salle à manger	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
Sous Sol -> Réserve archive 013	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	61	P80* P	/	AN	Enveloppe autour Cta	Oui
Sous Sol -> Réserve archive 013	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	61	P80* N	/	AN	Enveloppe autour Cta	Non
Sous Sol -> Réserve archive 013	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	63	P82* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve archive 013	Equipements	Peintures	Décoratif	Orange	62	P81* N	/	AN	Sur volet d'air	Non
Sous Sol -> Réserve archive 013	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve archive 013	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve archive 013	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve archive 013	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	19	/	/	MA	Fenêtre 2010	Non
Sous Sol -> Réserve archive 013	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	20	/	/	MA	Fenêtres changer en 2010 voir ZPSO 19 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
Sous Sol -> Archive centre 015	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment, Compact	Noir	64	P83* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Archive centre 015	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Archive centre 015	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Archive centre 015	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Archive centre 015	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	19	/	/	MA	Fenêtre 2010	Non
Sous Sol -> Archive centre 015	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	20	/	/	MA	Fenêtres changer en 2010 voir ZPSO 19 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
Sous Sol -> Archive centre 016	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	/	S17	AN	/	Oui
Sous Sol -> Archive centre 016	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	/	S17	AN	/	Non
Sous Sol -> Archive centre 016	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Archive centre 016	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	19	/	/	MA	Fenêtre 2010	Non
Sous Sol -> Archive centre 016	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	20	/	/	MA	Fenêtres changer en 2010 voir ZPSO 19 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	P22* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P22* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Beige	1	P20* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Coffre CAV	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P20* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P21* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Equipements	Peintures	Décoratif	Orange	22	P23* N	/	AN	Radiateur	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Beige	23	P24* N	/	AN	Porte ouvrant + dormant	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Beige	23	P25 N	/	AN	Porte ouvrant + dormant	Non
Sous Sol -> Coffre CAV	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Fourreaux	Carton	Noir	8	/	S5	AN	bitumineux avec feuille d'aluminium	Non
Sous Sol -> Escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	71	P91* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Escalier	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	71	P92 P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Escalier	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Rouge, Orange	69	P89* N	/	AN	Garde corps	Non
Sous Sol -> Escalier	Equipements	Peintures	Décoratif	Marron	70	P90* N	/	AN	Main courante	Non
Sous Sol -> Escalier	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Noir	72	P93* N	/	AN	Contre marche colle noir	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	14	P14* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Salle de conférence	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	P15 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	P13 P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Salle de conférence	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	11	P10* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	11 (i)	P10* N	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Salle de conférence	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	11	P11 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	11	P11 P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Salle de conférence	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	21	P19 N	/	AN	Allège de fenêtre	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	P16* N	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Rouge, Orange	17	P17 N	/	AN	Dormant	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	P18* N	/	AN	Peinture radiateur	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	19	/	S3	MA	Fenêtre 2010	Non
Sous Sol -> Salle de conférence	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	20	/	S4	MA	Fenêtres changer en 2010 voir ZPSO 19 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Réserve 000	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	/	S12	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve 000	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	21	/	S14	AN	Allège de fenêtre	Non
Sous Sol -> Réserve 000	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	/	S13	AN	Peinture radiateur	Non
Sous Sol -> Réserve 000	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	P51* P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve 000	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	P52 P	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve 000	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	P52 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 000	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	14	Idem P 14	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 000	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	15	Idem P 56	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Réserve 000	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
Sous Sol -> Réserve 000	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	19	/	/	MA	Fenêtre 2010	Non
Sous Sol -> Réserve 000	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	20	/	/	MA	Fenêtres changer en 2010 voir ZPSO 19 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
Sous Sol -> DGT 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	66	P85* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> DGT 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	66	P86 N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> DGT 2	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	65	P84* N	/	AN	Garde corps bas	Non
Sous Sol -> DGT 2	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Gris	67	P87* N	/	AN	Nez de marche ciment	Non
Sous Sol -> DGT 2	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Marron, Gris	68	P88* N	/	AN	Contre marche	Non
Sous Sol -> Placard	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	P4 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Placard	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P4 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Placard	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Beige	1	P1 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Placard	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P1 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Placard	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P2 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Placard	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P3 N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Placard	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Blanc	9	P7* N	/	AN	Enduit autour du conduit pvc	Non
Sous Sol -> Placard	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux, Plâtre	Blanc	9	P8 N	/	AN	Enduit autour du conduit pvc	Non
Sous Sol -> Placard	Conduits	Mastics	Mou	Gris	7	P5* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous Sol -> Placard	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Fourreaux	Carton	Noir	8	P6* N	/	AN	bitumineux avec feuille d'aluminium	Non
Sous Sol -> Placard	Conduits	Mastics	Dur	Marron	10	P9* N	/	AN	/	Non
Sous Sol -> Placard	Conduits	Conduits	Métallique	/	5	/	S1	PN	Conduit vmc métal	Non
Sous Sol -> Placard	Conduits	Conduits	PVC	/	6	/	S2	PN	Conduit pvc	Non
Vide sanitaire	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	96	P126* N	/	AN	/	Non
Vide sanitaire	Equipements	Peintures	Décoratif	Noir	97	P127* N	/	AN	/	Non
Vide sanitaire	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	61	Idem P 80	/	AN	Enveloppe autour Cta	Oui
Vide sanitaire	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	Rose	61	Idem P 80	/	AN	Enveloppe autour Cta	Non
Vide sanitaire	Conduits	Conduits	Métallique	/	5	/	/	PN	Conduit vmc métal	Non
Vide sanitaire	Conduits	Conduits	PVC	/	6	/	/	PN	Conduit pvc	Non
R+1 -> 201	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 201	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 201	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 201	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 202	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 202	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 202	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 202	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 202	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	/	S36	AN	/	Oui
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	/	S36	AN	/	Non
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	/	S37	AN	/	Oui
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	/	S38	AN	/	Oui
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	P119* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	P119* N	/	AN	/	Non
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	P120* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> 203	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	P121* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> 203	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 203	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 203	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 203	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Ciment, Compact	Noir	64	/	S45	AN	/	Oui
R+1 -> 204	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 204	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 204	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 204	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 205	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 205	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 205	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 205	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 205	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 206	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 206	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 206	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 206	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 206	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 204 A	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 204 A	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 A	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 A	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 204 A	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 204 B	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 204 B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 B	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 204 B	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 204 B	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 207	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	115	P148* N	/	AN	Allège	Non
R+1 -> 207	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 207	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 207	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 207	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 207	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 208	Equipements	Peintures	Décoratif	Marron	95	P124* N	/	AN	allege	Non
R+1 -> 208	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 208	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 208	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 208	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 208	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 208	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	93	Idem P 122	/	AN	/	Non
R+1 -> 210	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	116	P149* N	/	AN	Allège	Non
R+1 -> 210	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 210	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 210	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 210	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 210	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 210	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	93	Idem P 122	/	AN	/	Non
R+1 -> 211	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 211	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 211	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 211	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 211	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Marron, Gris	94	P123* N	/	AN	/	Non
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	94 (i)	P123* N	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	94 (i)	P123* N	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	93	P122* N	/	AN	/	Non
R+1 -> 212	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 212	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 212	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 212	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 213	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 213	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 213	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 213	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 213	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 214	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 214	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 214	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 214	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 214	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 215	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	/	S39	AN	/	Non
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Dur	Marron, Gris	94	P125 N	/	AN	/	Non
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	94	P125 P	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	94	P125 P	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 215	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 215	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 216	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 216	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 216	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 216	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 216	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> 217	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> 217	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> 217	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> 217	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> 217	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> DGT	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> DGT	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> DGT 2	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 2	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> DGT 2	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> DGT 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	/	S44	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 3	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	90	Idem P 119	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	90	Idem P 119	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Vert	91	Idem P 120	/	AN	/	Oui
R+1 -> DGT 3	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Foncé, Vert	92	Idem P 121	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> DGT 3	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> DGT 3	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> ESCALIER 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	71	Idem P 91	/	AN	/	Oui
R+1 -> ESCALIER 1	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Rouge, Orange	69	Idem P 89	/	AN	Garde corps	Non
R+1 -> ESCALIER 1	Equipements	Peintures	Décoratif	Marron	70	Idem P 90	/	AN	Main courante	Non
R+1 -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Noir	72	Idem P 93	/	AN	Contre marche colle noir	Non
R+1 -> ESCALIER 2	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	65	Idem P 84	/	AN	Garde corps bas	Non
R+1 -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Gris	67	Idem P 87	/	AN	Nez de marche ciment	Non
R+1 -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Marron, Gris	68	Idem P 88	/	AN	Contre marche	Non
R+1 -> Sanitaire homme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige	52	/	S40	AN	/	Oui
R+1 -> Sanitaire homme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Blanc	54	/	S42	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaire homme	Conduits	Conduits	Métallique	/	5	/	S43	PN	Conduit vmc métal	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Sanitaire homme	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	53	/	S41	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaire homme	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> Sanitaire homme	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
R+1 -> Sanitaire femme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige	52	Idem P 63	/	AN	/	Oui
R+1 -> Sanitaire femme	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	53	Idem P 64	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaire femme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Blanc	54	Idem P 65	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaire femme	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
R+1 -> Sanitaire femme	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 100	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 100	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 100	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 100	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 100	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 100	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 100	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 100	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 100	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 100	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 101	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 101	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 101	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 101	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 101	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 101	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 101	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 101	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 101	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 101	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 101	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 101	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 102	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 102	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 102	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 102	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 102	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 102	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 102	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 102	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 102	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 102	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 102	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 102	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 103	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 103	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 103	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 103	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 103	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 103	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 103	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 103	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 103	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 103	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 103	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 103	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 104	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 104	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 104	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 104	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 104	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 104	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 104	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 104	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 104	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 104	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 104	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 104	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 105	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 105	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 105	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 105	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 105	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 105	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 105	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 105	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 105	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 105	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 105	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 105	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 106	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 106	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 106	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 106	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 106	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 106	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 106	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 106	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 106	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 106	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 106	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 106	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 107	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 107	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 107	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 107	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 107	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 107	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 107	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 107	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 107	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 107	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 107	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 107	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 108	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	/	S35	AN	/	Non
RDC -> 108	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 108	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 108	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 108	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 108	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 108	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 108	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 108	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 108	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 108	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 108	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 109	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	/	S19	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 109	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	/	S22	AN	/	Oui
RDC -> 109	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	/	S22	AN	/	Non
RDC -> 109	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 109	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 109	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 109	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 109	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 109	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 109	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 109	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 109	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 110	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 110	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 110	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 110	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 110	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 110	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 110	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 110	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 110	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 110	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 110	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 110	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 111	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	P100* P	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 111	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Orange	76	P99* N	/	AN	/	Non
RDC -> 111	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 111	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 111	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 111	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 111	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 111	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 111	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 111	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 111	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 111	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 111	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 112	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	P101* N	/	AN	allege	Non
RDC -> 112	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	79	P102* N	/	AN	sur panneau bois	Non
RDC -> 112	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 112	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 112	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 112	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 112	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 112	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 112	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 112	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 112	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 112	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 112	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 113	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	60	/	S27	AN	/	Non
RDC -> 113	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	/	S34	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 113	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	/	S18	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 113	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	/	S23	AN	/	Oui
RDC -> 113	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	/	S23	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 113	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	80	P103* N	/	AN	/	Non
RDC -> 113	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Gris	75	P147* N	/	AN	Dormant porte gris	Non
RDC -> 113	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 113	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 113	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 113	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 113	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 113	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 113	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 113	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 114	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 114	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 114	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 114	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 114	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 114	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 114	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 114	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 114	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 114	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 114	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 114	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 115	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	/	S24	AN	/	Oui
RDC -> 115	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	/	S24	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 115	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 115	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 115	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 115	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 115	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 115	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 115	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 115	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 115	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 115	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 116	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	P94* N	/	AN	/	Non
RDC -> 116	Plafonds	Plots de colle	Dur	Blanc	74	P95* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 116	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	P98 P	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 116	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Orange	76	P97 N	/	AN	/	Non
RDC -> 116	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Gris	75	P96 N	/	AN	Dormant porte gris	Non
RDC -> 116	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 116	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 116	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 116	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 116	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 116	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 116	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 116	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 116	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 116	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 117	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 117	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 117	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 117	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 117	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 117	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 117	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 117	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 117	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> 117	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 117	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 117	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> 118	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	80	P104 N	/	AN	/	Non
RDC -> 118	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> 118	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Lisse	Beige	13	Idem P 13	/	AN	/	Oui
RDC -> 118	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> 118	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> 118	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> 118	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> 118	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> 118	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> 118	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> 118	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	78	Idem P 101	/	AN	allege	Non
RDC -> 118	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> 118	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	82	P106* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	82	P107 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc, Gris	83	P108* P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc, Gris	83	P109 P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Blanc, Gris	81	P105* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Blanc, Gris	81	P110 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	86	P112* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois, Résine	Marron, Rouge	86	P112* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	86	P113 N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> HALL D ACCUEIL	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Bois, Résine	Marron, Rouge	86	P113 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	S25	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	S26	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> HALL D ACCUEIL	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Blanc, Gris	87	P114* N	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	87	P114* N	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Blanc, Gris	87	P115 N	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	87	P115 N	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc, Gris	88	P116* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	88	P116* N	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc, Gris	88	P117 N	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	Ciment	Gris	88	P117 N	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige	52	Idem P 63	/	AN	/	Oui
RDC -> SANITAIRE HOMME	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> SANITAIRE HOMME	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> SANITAIRE FEMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Beige	52	Idem P 63	/	AN	/	Oui
RDC -> SANITAIRE FEMME	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	53	Idem P 64	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE FEMME	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE FEMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Blanc	54	Idem P 65	/	AN	/	Non
RDC -> SANITAIRE FEMME	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SANITAIRE FEMME	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> DGT	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> DGT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> DGT	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune, Noir	77	Idem P 100	/	AN	Colle de lino jaune	Oui
RDC -> DGT	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Jaune	16	Idem P 16	/	AN	Conduite radiateur jaune	Non
RDC -> DGT	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	18	Idem P 18	/	AN	Peinture radiateur	Non
RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	71	/	S32	AN	/	Oui
RDC -> ESCALIER 1	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Rouge, Orange	69	/	S30	AN	Garde corps	Non
RDC -> ESCALIER 1	Equipements	Peintures	Décoratif	Marron	70	/	S31	AN	Main courante	Non
RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Noir	72	/	S33	AN	Contre marche colle noir	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ESCALIER 1	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> ESCALIER 1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui
RDC -> ESCALIER 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Gris	67	/	S28	AN	Nez de marche ciment	Non
RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Nez de marche	/	Marron, Gris	68	/	S29	AN	Contre marche	Non
RDC -> ESCALIER 2	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	Jaune	73	Idem P 94	/	AN	/	Non
RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	Idem P 51	/	AN	/	Oui
RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> ESCALIER 2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	Idem P 53	/	AN	/	Oui



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ESCALIER 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> ESCALIER 2	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	65	Idem P 84	/	AN	Garde corps bas	Non
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Faux plafonds	Plaques	Carton	/	89	P118* N	/	AN	/	Non
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	46	/	S20	AN	/	Oui
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Blanc	48	/	S21	AN	/	Oui
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	47	Idem P 54	/	AN	/	Oui
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	47	Idem P 54	/	AN	/	Non
RDC -> P2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	84	/	/	MA	Fenêtre 2009	Non
RDC -> P2	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	85	/	/	MA	Fenêtres changer en 2009 voir ZPSO 84 pour le sondage, par conséquent les joints d'étanchéités ont été également changés	Non
Extérieur	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	100	/	S46	AN	Conduit extérieur	Non
Extérieur	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	109	P141* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Gris	98	P128* N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	98	P128* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	102	P132* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Ragréage	Ciment	Gris	102	P132* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	102	P133 N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Ragréage	Ciment	Gris	102	P133 N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Gris	98	P137 N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	98	P137 N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur	Blanc	112	P144* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur	Blanc	112	P150 N	/	AN	/	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	99	P129* N	/	AN	Peinture porte fosse	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	100	P130* N	/	AN	Conduit extérieur	Non
Extérieur	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Vert	101	P131* N	/	AN	Joint extérieur étanchéité conduit / élément unique	Non
Extérieur	Revêtements de sol	Nez de marche	Bitumineux	Noir	103	P134* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Gris	104	P135* N	/	AN	Élément unique	Non
Extérieur	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Orange	105	P136* N	/	AN	Élément unique	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	106	P138* N	/	AN	Portail rue drouas gris	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Clair, Gris	107	P139* N	/	AN	Stop roue	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	108	P140* N	/	AN	Ligne stationnement	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Beige, Blanc	110	P142* N	/	AN	Portail poste + poteau	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	111	P143* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	113	P145* N	/	AN	boîtier vanne gaz	Non
Extérieur	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	114	P146* N	/	AN	Garde corps + main courante grise	Non



## 6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	1225 m²
52	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	400 ml
55	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	30 m²
71	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	400 ml
83	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	400 ml
30	Conduits	Conduits	25 ml
36	Equipements	Joints plats prédécoupés pour brides	1 U
39	Conduits	Enveloppes de calorifuges	30 ml
42	Menuiseries intérieures	Plaques en fibres-ciment	2 U
43	Portes coupe-feu	Joints (tresses)	2 U
61	Conduits	Enveloppes de calorifuges	100 ml
11	Revêtements de sol	Ragréages	25 m²
46	Revêtements de sol	Dalles de sol	100 m²
47	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	100 m²
48	Revêtements de sol	Dalles de sol	100 m²
63	Revêtements de sol	Dalles de sol	200 m²
64	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	20 ml
77	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	850 m²
90	Revêtements de sol	Dalles de sol	850 m²
91	Revêtements de sol	Dalles de sol	850 m²
92	Revêtements de sol	Dalles de sol	850 m²
94	Revêtements de sol	Dalles de sol	850 m²
94	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	850 m²



## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous Sol	/
Sous Sol -> Chauffage	/
Sous Sol -> Sanitaire 1	/
Sous Sol -> Sanitaire 2	/
Sous Sol -> Matériel	/
Sous Sol -> Cellier	/
Sous Sol -> Débarras	/
Sous Sol -> Informatique	/
Sous Sol -> DGT	/
Sous Sol -> Réserve 010	/
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	/
Sous Sol -> Réserve 011	/
Sous Sol -> Salle à manger	/
Sous Sol -> Réserve archive 013	/
Sous Sol -> Archive centre 015	/
Sous Sol -> Archive centre 016	/
Sous Sol -> Coffre CAV	/
Sous Sol -> Escalier	/
Sous Sol -> Salle de conférence	/
Sous Sol -> Réserve 000	/
Sous Sol -> DGT 2	/
Sous Sol -> Placard	/
Vide sanitaire	/




Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1	/
R+1 -> 201	/
R+1 -> 202	/
R+1 -> 203	/
R+1 -> 204	/
R+1 -> 205	/
R+1 -> 206	/
R+1 -> 204 A	/
R+1 -> 204 B	/
R+1 -> 207	/
R+1 -> 208	/
R+1 -> 210	/
R+1 -> 211	/
R+1 -> 212	/
R+1 -> 213	/
R+1 -> 214	/
R+1 -> 215	/
R+1 -> 216	/
R+1 -> 217	/
R+1 -> DGT	/
R+1 -> DGT 2	/
R+1 -> DGT 3	/
R+1 -> ESCALIER 1	/
R+1 -> ESCALIER 2	/
R+1 -> Sanitaire homme	/
R+1 -> Sanitaire femme	/
RDC	/



Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> 100	/
RDC -> 101	/
RDC -> 102	/
RDC -> 103	/
RDC -> 104	/
RDC -> 105	/
RDC -> 106	/
RDC -> 107	/
RDC -> 108	/
RDC -> 109	/
RDC -> 110	/
RDC -> 111	/
RDC -> 112	/
RDC -> 113	/
RDC -> 114	/
RDC -> 115	/
RDC -> 116	/
RDC -> 117	/
RDC -> 118	/
RDC -> HALL D ACCUEIL	/
RDC -> SANITAIRE HOMME	/
RDC -> SANITAIRE FEMME	/
RDC -> DGT	/
RDC -> ESCALIER 1	/
RDC -> ESCALIER 2	/
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	/
RDC -> P2	/
Extérieur	/





## 7.2. Photos prélèvements

P34	ZPSO 29
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P35	ZPSO 29
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P36	ZPSO 30
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


P42	ZPSO 36
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	


P44	ZPSO 39
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P48	ZPSO 42
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Menuiseries intérieures -> Plaques en fibres-ciment	



P49	ZPSO 43
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Portes coupe-feu -> Joints (tresses) (Liste B)	

P26	ZPSO 25
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P27	ZPSO 25
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P28	ZPSO 26
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P29	ZPSO 26
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P30	ZPSO 27
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	





P31	ZPSO 27
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P32	ZPSO 28
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P33	ZPSO 28
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P45	ZPSO 40
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P46	ZPSO 40
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P37	ZPSO 31
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Peintures	

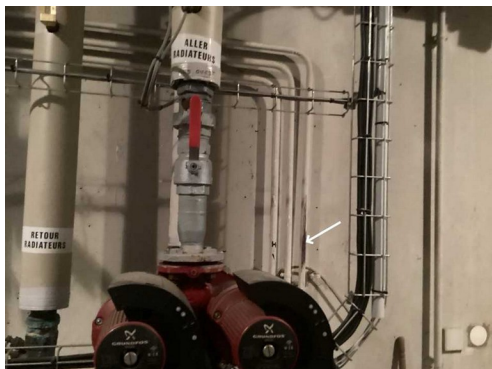



P38	ZPSO 32
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Peintures	

P39	ZPSO 33
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Peintures	

P40	ZPSO 34
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Peintures	

P41	ZPSO 35
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	

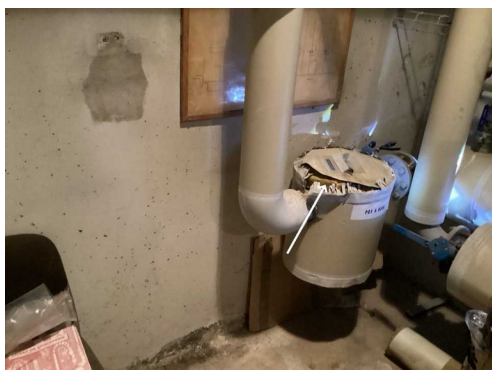P43	ZPSO 37
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P47	ZPSO 41
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Peintures	




P50	ZPSO 44
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	

P63	ZPSO 52
Sous Sol -> Sanitaire 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P64	ZPSO 53
Sous Sol -> Sanitaire 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P65	ZPSO 54
Sous Sol -> Sanitaire 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P62	ZPSO 17
Sous Sol -> Sanitaire 1	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P66	ZPSO 54
Sous Sol -> Sanitaire 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	




P57	ZPSO 3
Sous Sol -> Matériel	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P61	ZPSO 51
Sous Sol -> Informatique	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P55	ZPSO 49
Sous Sol -> DGT	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P56	ZPSO 15
Sous Sol -> DGT	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P53	ZPSO 48
Sous Sol -> DGT	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

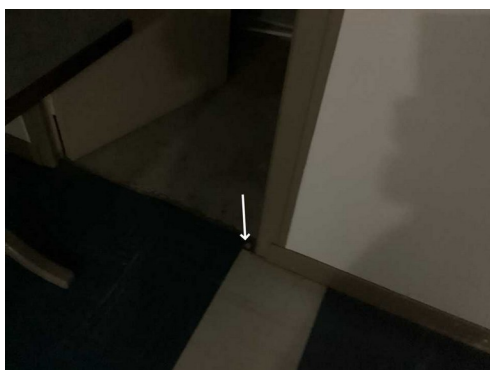P54	ZPSO 47
Sous Sol -> DGT	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	




P12	ZPSO 12
Sous Sol -> DGT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Colles	

P58	ZPSO 13
Sous Sol -> DGT	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P59	ZPSO 12
Sous Sol -> DGT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Colles	

P60	ZPSO 50
Sous Sol -> DGT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

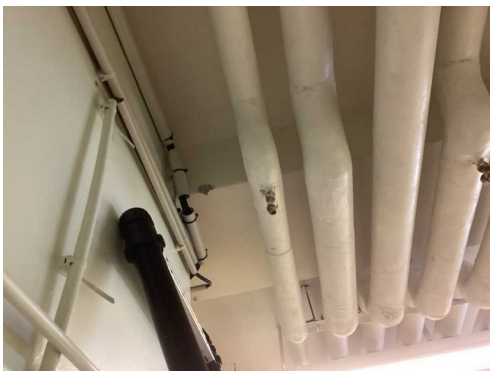P71	ZPSO 56
Sous Sol -> Réserve 010	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Enduits lissés, projetés ou talochés	

P72	ZPSO 56
Sous Sol -> Réserve 010	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Enduits lissés, projetés ou talochés	



P75	ZPSO 59
Sous Sol -> Réserve 010	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Enduits lissés, projetés ou talochés	

P78	ZPSO 59
Sous Sol -> Réserve 010	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Enduits lissés, projetés ou talochés	

P73	ZPSO 57
Sous Sol -> Réserve 010	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	

P74	ZPSO 58
Sous Sol -> Réserve 010	
	
Equipements -> Peintures	

P69	ZPSO 55
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P68	ZPSO 53
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	



P70	ZPSO 55
Sous Sol -> Cuisine / Laverie	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P67	ZPSO 52
Sous Sol -> Salle à manger	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P76	ZPSO 60
Sous Sol -> Salle à manger	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P77	ZPSO 60
Sous Sol -> Salle à manger	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P79	ZPSO 21
Sous Sol -> Salle à manger	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P80	ZPSO 61
Sous Sol -> Réserve archive 013	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	



P82	ZPSO 63
Sous Sol -> Réserve archive 013	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P81	ZPSO 62
Sous Sol -> Réserve archive 013	
	
Equipements -> Peintures	


P83	ZPSO 64
Sous Sol -> Archive centre 015	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P22	ZPSO 4
Sous Sol -> Coffre CAV	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 1
Sous Sol -> Coffre CAV	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol   Ragréages	

P21	ZPSO 2
Sous Sol -> Coffre CAV	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

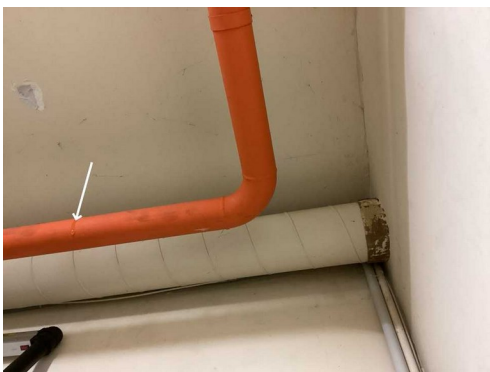

P23	ZPSO 22
Sous Sol -> Coffre CAV	
	
Equipements -> Peintures	

P24	ZPSO 23
Sous Sol -> Coffre CAV	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P25	ZPSO 23
Sous Sol -> Coffre CAV	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P91	ZPSO 71
Sous Sol -> Escalier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P92	ZPSO 71
Sous Sol -> Escalier	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P89	ZPSO 69
Sous Sol -> Escalier	
	
Equipements -> Peintures	



P90	ZPSO 70
Sous Sol -> Escalier	
	
Equipements -> Peintures	

P93	ZPSO 72
Sous Sol -> Escalier	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

P14	ZPSO 14
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P15	ZPSO 15
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 13
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P10	ZPSO 11
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses   Ragréages	



P11	ZPSO 11
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P19	ZPSO 21
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P16	ZPSO 16
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Equipements -> Peintures	

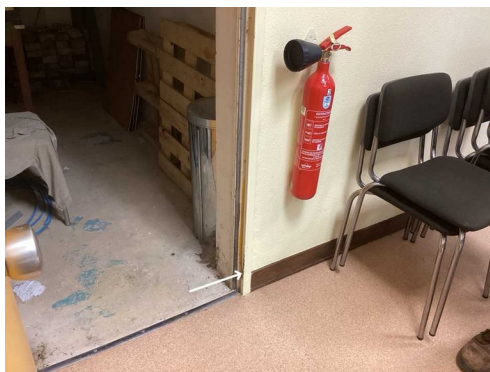P17	ZPSO 17
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P18	ZPSO 18
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Equipements -> Peintures	

P51	ZPSO 46
Sous Sol -> Réserve 000	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	



P52	ZPSO 47
Sous Sol -> Réserve 000	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P85	ZPSO 66
Sous Sol -> DGT 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P86	ZPSO 66
Sous Sol -> DGT 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P84	ZPSO 65
Sous Sol -> DGT 2	
	
Equipements -> Peintures	

P87	ZPSO 67
Sous Sol -> DGT 2	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

P88	ZPSO 68
Sous Sol -> DGT 2	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

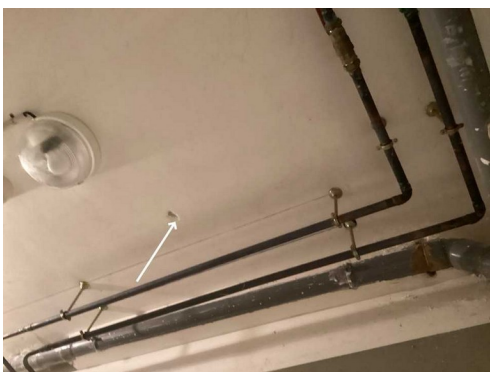


P4	ZPSO 4
Sous Sol -> Placard	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
Sous Sol -> Placard	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol   Ragréages	


P1	ZPSO 1
Sous Sol -> Placard	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol   Ragréages	

P2	ZPSO 2
Sous Sol -> Placard	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P3	ZPSO 3
Sous Sol -> Placard	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P7	ZPSO 9
Sous Sol -> Placard	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	




P8	ZPSO 9
Sous Sol -> Placard	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 7
Sous Sol -> Placard	
	
Conduits -> Mastics	

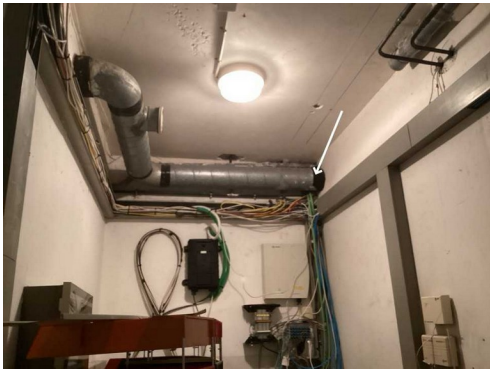P6	ZPSO 8
Sous Sol -> Placard	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Fourreaux	

P9	ZPSO 10
Sous Sol -> Placard	
	
Conduits -> Mastics	

P126	ZPSO 96
Vide sanitaire	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P127	ZPSO 97
Vide sanitaire	
	
Equipements -> Peintures	




P119	ZPSO 90
R+1 -> 203	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P120	ZPSO 91
R+1 -> 203	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P121	ZPSO 92
R+1 -> 203	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P148	ZPSO 115
R+1 -> 207	
	
Equipements -> Peintures	

P124	ZPSO 95
R+1 -> 208	
	
Equipements -> Peintures	

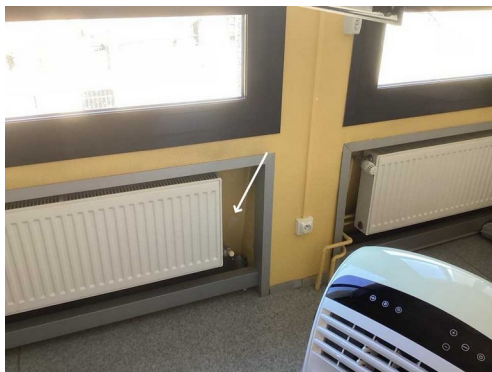P149	ZPSO 116
R+1 -> 210	
	
Equipements -> Peintures	




P123	ZPSO 94
R+1 -> 212	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses   Dalles de sol   Colles bitumineuses	

P122	ZPSO 93
R+1 -> 212	
	
Equipements -> Peintures	

P125	ZPSO 94
R+1 -> 215	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)   Colles bitumineuses	

P100	ZPSO 77
RDC -> 111	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P99	ZPSO 76
RDC -> 111	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P101	ZPSO 78
RDC -> 112	
	
Equipements -> Peintures	




P102	ZPSO 79
RDC -> 112	
	
Equipements -> Peintures	

P103	ZPSO 80
RDC -> 113	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P147	ZPSO 75
RDC -> 113	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P94	ZPSO 73
RDC -> 116	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P95	ZPSO 74
RDC -> 116	
	
Plafonds -> Plots de colle	

P98	ZPSO 77
RDC -> 116	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	




P97	ZPSO 76
RDC -> 116	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P96	ZPSO 75
RDC -> 116	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P104	ZPSO 80
RDC -> 118	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P106	ZPSO 82
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P107	ZPSO 82
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P108	ZPSO 83
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	



P109	ZPSO 83
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P105	ZPSO 81
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

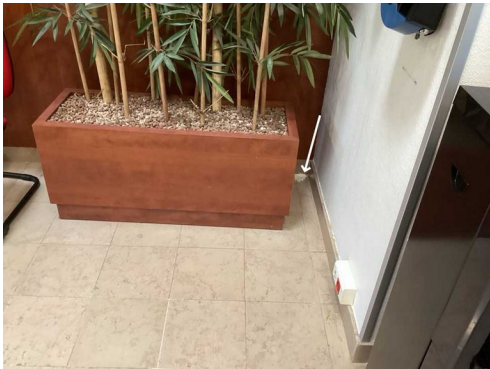P110	ZPSO 81
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P112	ZPSO 86
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses   Revêtements de sols sportifs	

P113	ZPSO 86
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses   Revêtements de sols sportifs	

P114	ZPSO 87
RDC -> SANITAIRE HOMME	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage   Joints de carrelage	




P115	ZPSO 87
RDC -> SANITAIRE HOMME	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage   Joints de carrelage	

P116	ZPSO 88
RDC -> SANITAIRE HOMME	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence   Joints de plinthe	


P117	ZPSO 88
RDC -> SANITAIRE HOMME	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence   Joints de plinthe	


P118	ZPSO 89
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P141	ZPSO 109
Extérieur	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	


P128	ZPSO 98
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures   Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	



P132	ZPSO 102
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs   Ragréage	

P133	ZPSO 102
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs   Ragréage	


P137	ZPSO 98
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures   Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P144	ZPSO 112
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P150	ZPSO 112
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P129	ZPSO 99
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	



P130	ZPSO 100
Extérieur	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P131	ZPSO 101
Extérieur	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P134	ZPSO 103
Extérieur	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

P135	ZPSO 104
Extérieur	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P136	ZPSO 105
Extérieur	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P138	ZPSO 106
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	



P139	ZPSO 107
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	

P140	ZPSO 108
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	

P142	ZPSO 110
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	

P143	ZPSO 111
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	

P145	ZPSO 113
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	


P146	ZPSO 114
Extérieur	
	
Equipements -> Peintures	




### 7.3. Photos sondages


S6	ZPSO 24
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	

S6	ZPSO 24
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	


S6	ZPSO 24
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	


S6	ZPSO 24
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	


S8	ZPSO 30
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S9	ZPSO 35
Sous Sol -> Chaufferie	
	
Equipements -> Joints plats prédécoupés pour brides	



S10	ZPSO 38
Sous Sol -> Chauffage	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

S11	ZPSO 45
Sous Sol -> Chauffage	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


S7	ZPSO 1
Sous Sol -> Chauffage	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol   Ragréages	

S15	ZPSO 4
Sous Sol -> Matériel	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés   Enduits lissés, projetés ou talochés	

S16	ZPSO 47
Sous Sol -> DGT	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

S17	ZPSO 47
Sous Sol -> Archive centre 016	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	



S5	ZPSO 8
Sous Sol -> Coffre CAV	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Fourreaux	

S3	ZPSO 19
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S4	ZPSO 20
Sous Sol -> Salle de conférence	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


S12	ZPSO 13
Sous Sol -> Réserve 000	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

S14	ZPSO 21
Sous Sol -> Réserve 000	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S13	ZPSO 18
Sous Sol -> Réserve 000	
	
Equipements -> Peintures	



S1	ZPSO 5
Sous Sol -> Placard	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S2	ZPSO 6
Sous Sol -> Placard	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	


S36	ZPSO 47
R+1 -> 203	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	


S37	ZPSO 48
R+1 -> 203	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

S38	ZPSO 46
R+1 -> 203	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

S45	ZPSO 64
R+1 -> 204	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

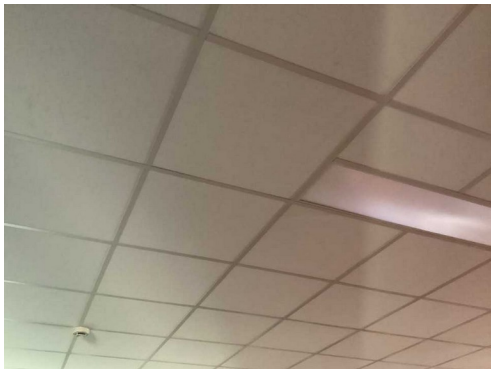


S39	ZPSO 73
R+1 -> 215	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S44	ZPSO 13
R+1 -> DGT 3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	


S40	ZPSO 52
R+1 -> Sanitaire homme	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S42	ZPSO 54
R+1 -> Sanitaire homme	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

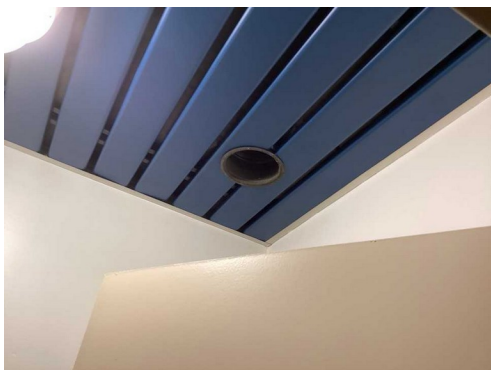
S43	ZPSO 5
R+1 -> Sanitaire homme	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S41	ZPSO 53
R+1 -> Sanitaire homme	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	




S35	ZPSO 73
RDC -> 108	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S19	ZPSO 77
RDC -> 109	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


S22	ZPSO 47
RDC -> 109	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	


S27	ZPSO 60
RDC -> 113	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S34	ZPSO 18
RDC -> 113	
	
Equipements -> Peintures	

S18	ZPSO 77
RDC -> 113	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	



S23	ZPSO 47
RDC -> 113	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

S24	ZPSO 47
RDC -> 115	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

S25	ZPSO 84
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S26	ZPSO 85
RDC -> HALL D ACCUEIL	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

S32	ZPSO 71
RDC -> ESCALIER 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S30	ZPSO 69
RDC -> ESCALIER 1	
	
Equipements -> Peintures	



S31	ZPSO 70
RDC -> ESCALIER 1	
	
Equipements -> Peintures	

S33	ZPSO 72
RDC -> ESCALIER 1	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

S28	ZPSO 67
RDC -> ESCALIER 2	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

S29	ZPSO 68
RDC -> ESCALIER 2	
	
Revêtements de sol -> Nez de marche	

S20	ZPSO 46
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	


S21	ZPSO 48
RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	






S46	ZPSO 100
Extérieur	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	




## 7.4. Photos inaccessibilités


Toiture		MA 23
Local complet		
Hauteur supérieure à 3m		
		Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :
		<p>il faut également prévoir un professionnel de l'étanchéité</p> <p>Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur</p>




Sous Sol -> Chaufferie		IA 59
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de gaine(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		<b>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</b>  Porte non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Sous Sol -> Chaufferie		IA 60
5- Planchers et planchers techniques		
Plancher technique non visitable en présence d'équipements/câblages/conduits		
		<b>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</b>  Bouche fixe Faire déposer les équipements/câblage/conduits
Sous Sol -> Chaufferie		IA 61
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		<b>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</b>  Grille ventilation non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4



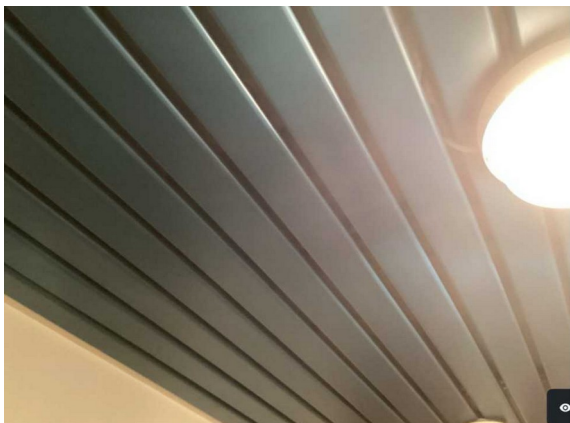

Sous Sol -> Chaufferie		IA 62
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Grille ventilation non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


Sous Sol -> Sanitaire 1		IA 39
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Faux plafond non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

Sous Sol -> Sanitaire 2		IA 40
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Faux plafond non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	





Sous Sol -> Matériel		IA 55
8- Equipements divers et accessoires		
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		<b>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</b>  Appareil sous tension Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4


Sous Sol -> Cuisine / Laverie		IA 58
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		<b>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</b>  Faux plafond non démontable Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Sous Sol -> Salle de conférence		IA 56
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		<b>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</b>  Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4





R+1 -> 201		IA 31
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


R+1 -> 202		IA 30
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

R+1 -> 203		IA 32
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	





R+1 -> 205		IA 35
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


R+1 -> 206		IA 36
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

R+1 -> 204 B		IA 33
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	





R+1 -> 216		IA 28
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


R+1 -> DGT 3		IA 25
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de poteau(x) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Gaine non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

R+1 -> Sanitaire homme		IA 26
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Faux plafond non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	



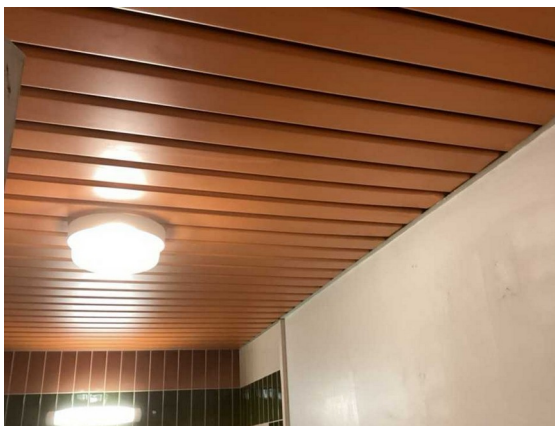

R+1 -> Sanitaire femme		IA 27
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Faux plafond non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


RDC -> 100		IA 41
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

RDC -> 100		IA 53
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de poteau(x) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Gaine non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	





RDC -> 104		IA 42
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


RDC -> 105		IA 43
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

RDC -> 106		IA 44
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	





RDC -> 107		IA 45
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


RDC -> 108		IA 46
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

RDC -> 109		IA 47
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	




RDC -> 110		IA 49
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	


RDC -> 111		IA 48
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

RDC -> 116		IA 51
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Paroi métallique non démontable, investigation sur de potentiels joints et isolant non accessible Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

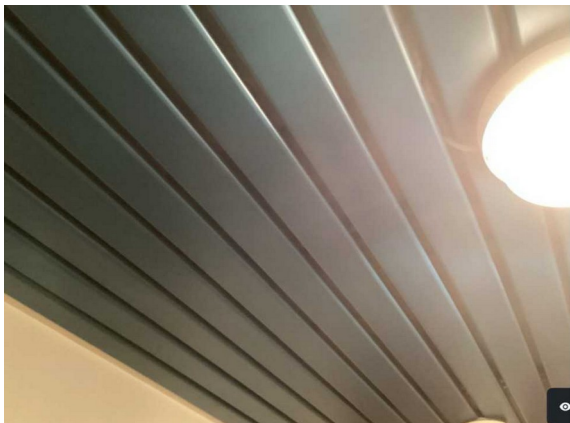


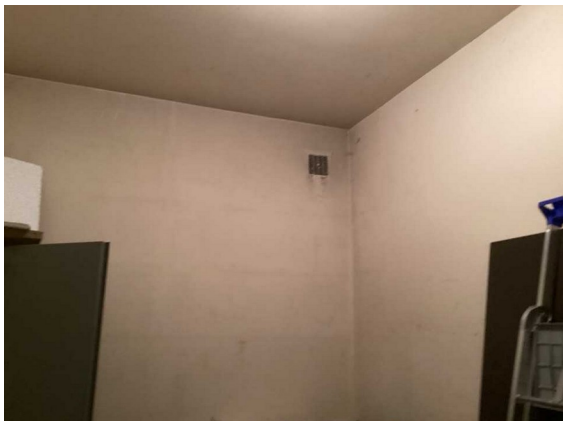

RDC -> SANITAIRE HOMME		IA 38
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faux plafond non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> SANITAIRE FEMME		IA 37
4- Plafonds et faux-plafonds		
Ouvertures à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faux plafond non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4	


RDC -> TABLEAU ELECTRIQUE		IA 54
3- Parois verticales intérieures		
Ouvertures à réaliser sur doublage de poteau(x) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Gaine non démontable Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4	




## 7.5. Photos observations

Sous Sol -> Matériel		OBS 4
08 - Equipements divers et accessoires		
Equipements		
		<p><b>Observation :</b></p> <p>Grille pvc + conduit en béton brut</p>
Sous Sol -> Cellier		OBS 5
08 - Equipements divers et accessoires		
Equipements		
		<p><b>Observation :</b></p> <p>Grille pvc + conduit en béton brut</p>
Sous Sol -> Informatique		OBS 6
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		<p><b>Observation :</b></p> <p>hourdis béton ne contient pas d'amiant par nature</p>




Sous Sol -> Informatique		OBS 7
03 - Parois verticales intérieures		
Menuiseries intérieures		
		<p><b>Observation :</b></p> <p>Plinthe bois vissé</p>

Sous Sol -> Salle de conférence		OBS 1
03 - Parois verticales intérieures		
Menuiseries intérieures		
		<p><b>Observation :</b></p> <p>Plinthe bois vissé</p>

Sous Sol -> Salle de conférence		OBS 2
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		<p><b>Observation :</b></p> <p>hourdis béton ne contient pas d'amiante par nature</p>



Sous Sol -> Réserve 000		OBS 3
Autre		
Pas de visuel sur toute la pièce		
		<b>Observation :</b>  encombrement

R+1 -> DGT 3		OBS 8
03 - Parois verticales intérieures		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		
		<b>Observation :</b>  Plinthe vissé



## 7.6. Attestation d'assurance



### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**  
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc  
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

#### Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

#### Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

#### Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)





Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:**

Tous dommages confondus  
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et  
par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.  
Pour la compagnie

  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine  
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com  
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02  
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michel - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## 7.7. Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024



La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**JULIEN Baptiste**

**sous le numéro 24-2743**

**Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes**



**Amiante Sans Mention**

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



**Amiante Avec Mention**

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



**Termites Metropole**

Prise d'effet : **24/06/2024** Validité : **23/06/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



**Plomb Crep**

Prise d'effet : **24/06/2024** Validité : **23/06/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



**DPE sans mention**

Prise d'effet : **24/06/2024** Validité : **23/06/2031**

[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]



Accréditation  
N° 4-0540  
portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des  
opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier  
PRO 06



Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
01 30 85 25 71 – [www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr)  
ENR20 V10 du 02 décembre 2021



## 7.8. Croquis de repérage



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Sous Sol	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	1 / 18
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



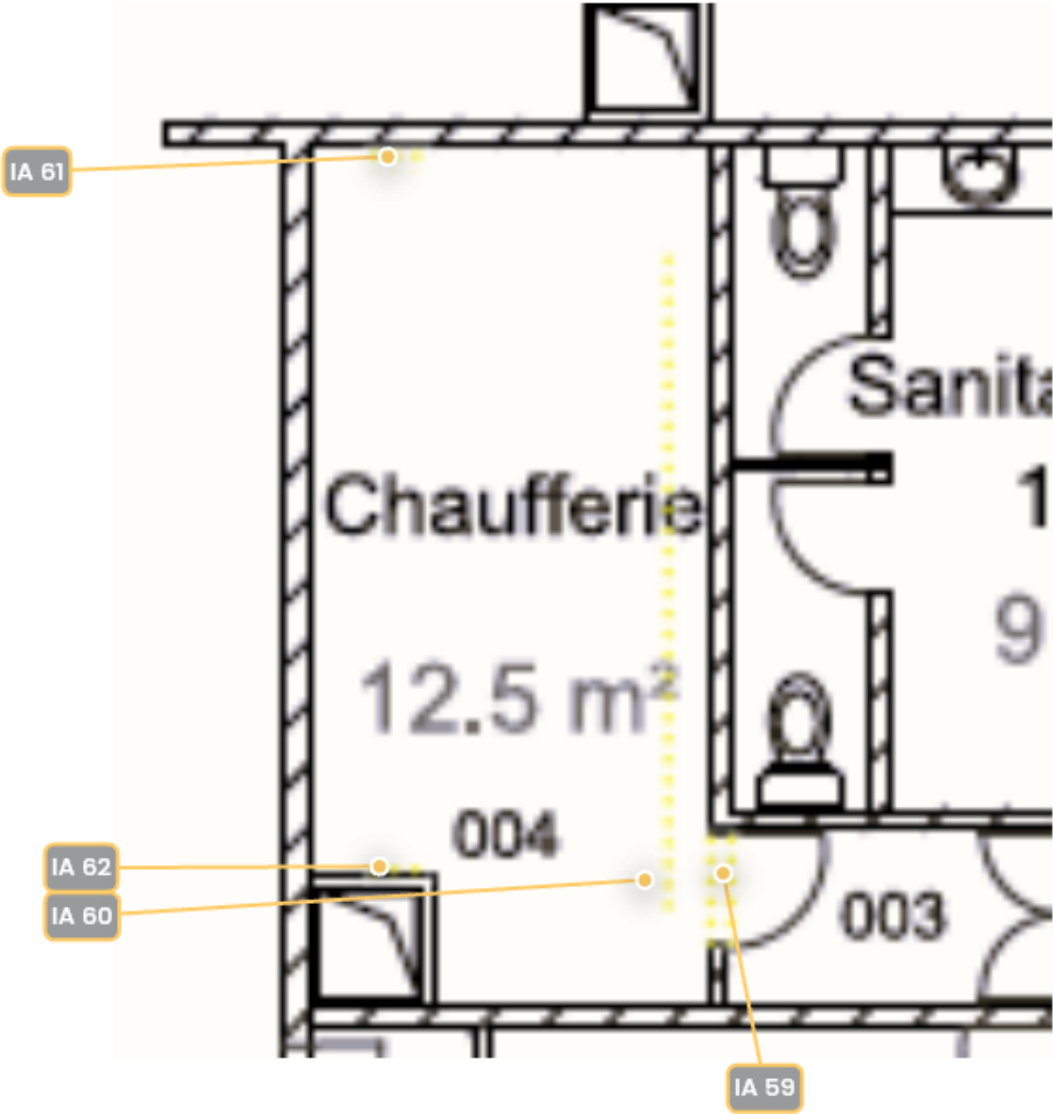


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Sous Sol	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	2 / 18
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Localisation de la zone isolée		
		

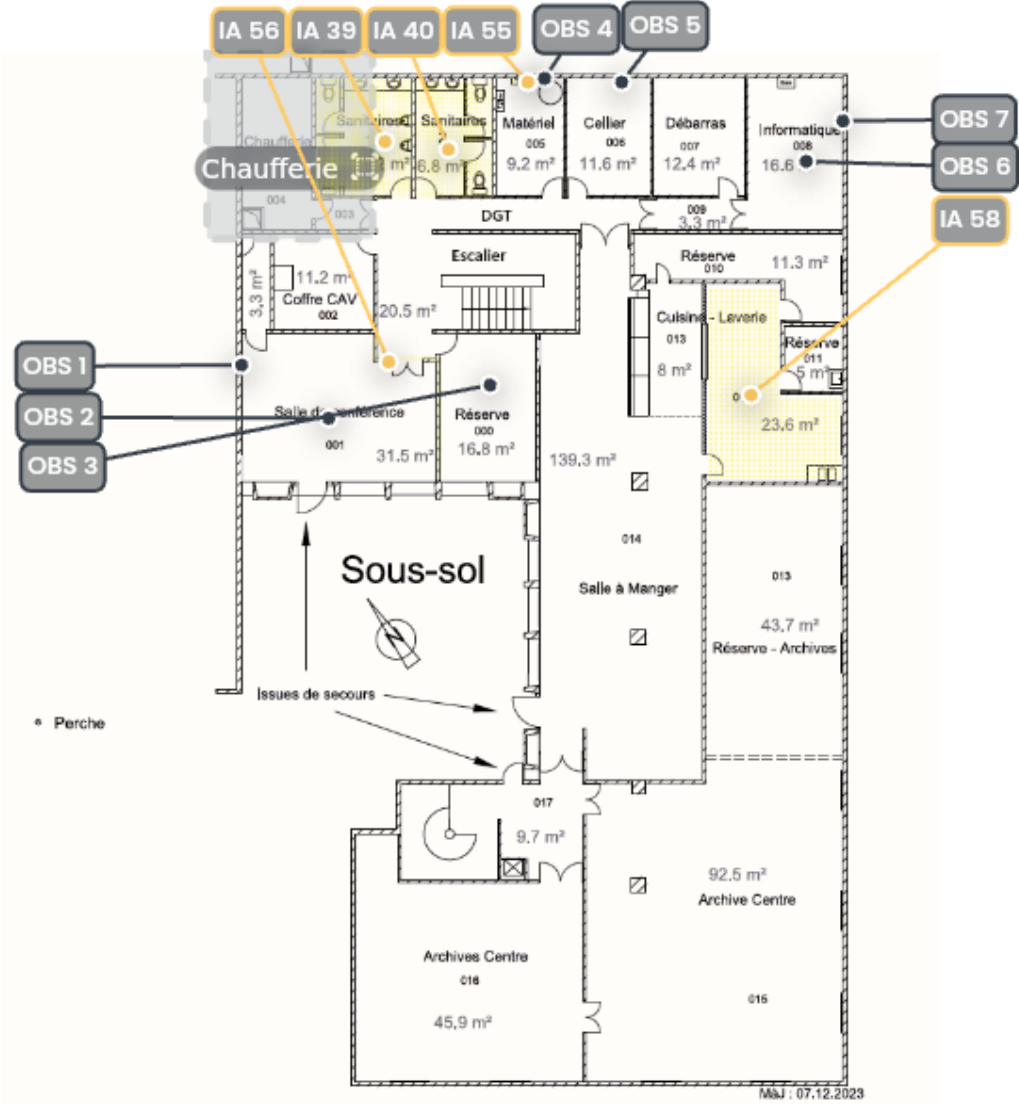

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: grey;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	---




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Sous Sol	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	3 / 18
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Sol		
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</b> <div><div></div> Ragréages</div> <div><div></div> Dalles de sol (Liste B)</div> <div><div></div> Colles bitumineuses</div> <div><div></div> Colles bitumineuses</div> <div><div></div> Joints de dilatation et d'assemblage</div>		

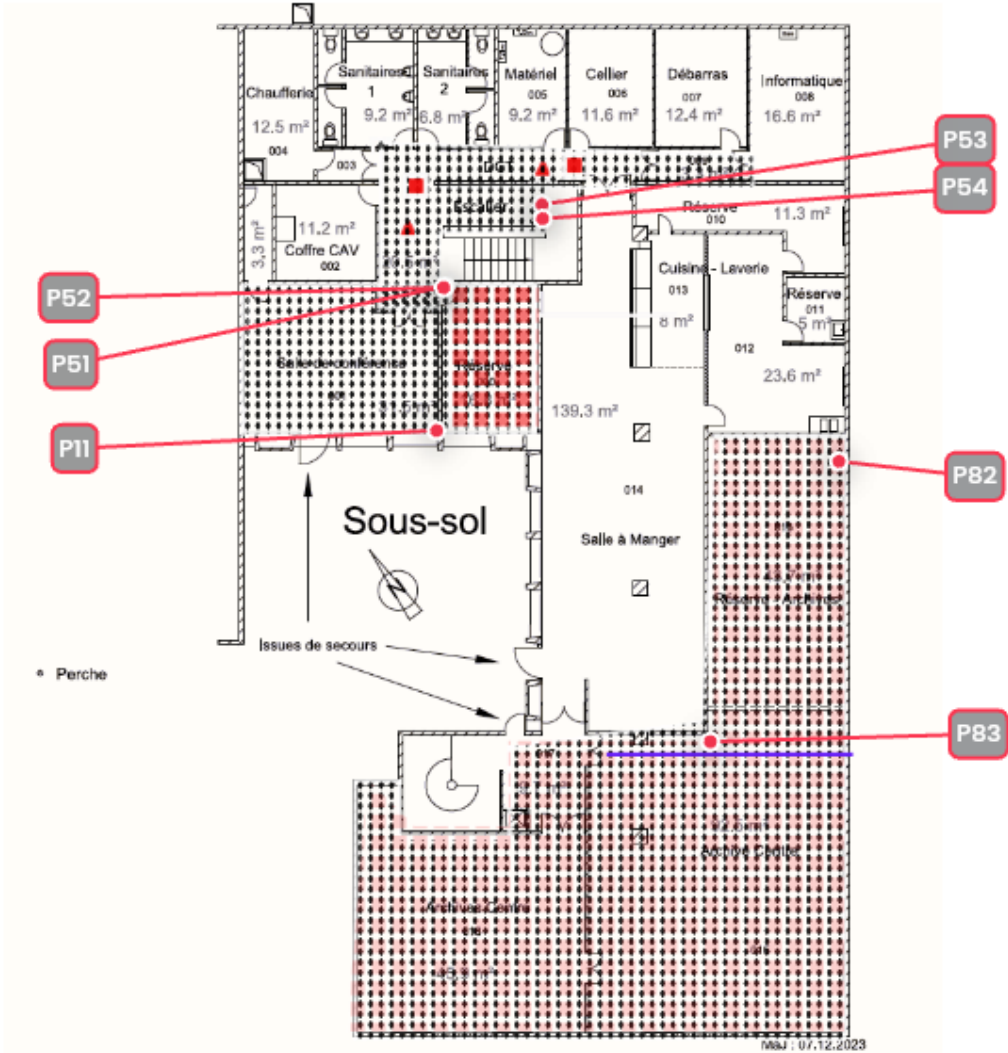

LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Sous Sol	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	4 / 18
	Indice	1
<div><b><u>Vue utilisée :</u></b></div> <div>Prélèvement positif : Mur</div>		
<div><b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b></div> <div><div><div></div><div>Enduits de jointoiement des plaques de plâtre</div></div><div><div></div><div>Colles de plinthe</div></div><div><div></div><div>Colles de faïence</div></div><div><div></div><div>Colles de faïence</div></div></div>		

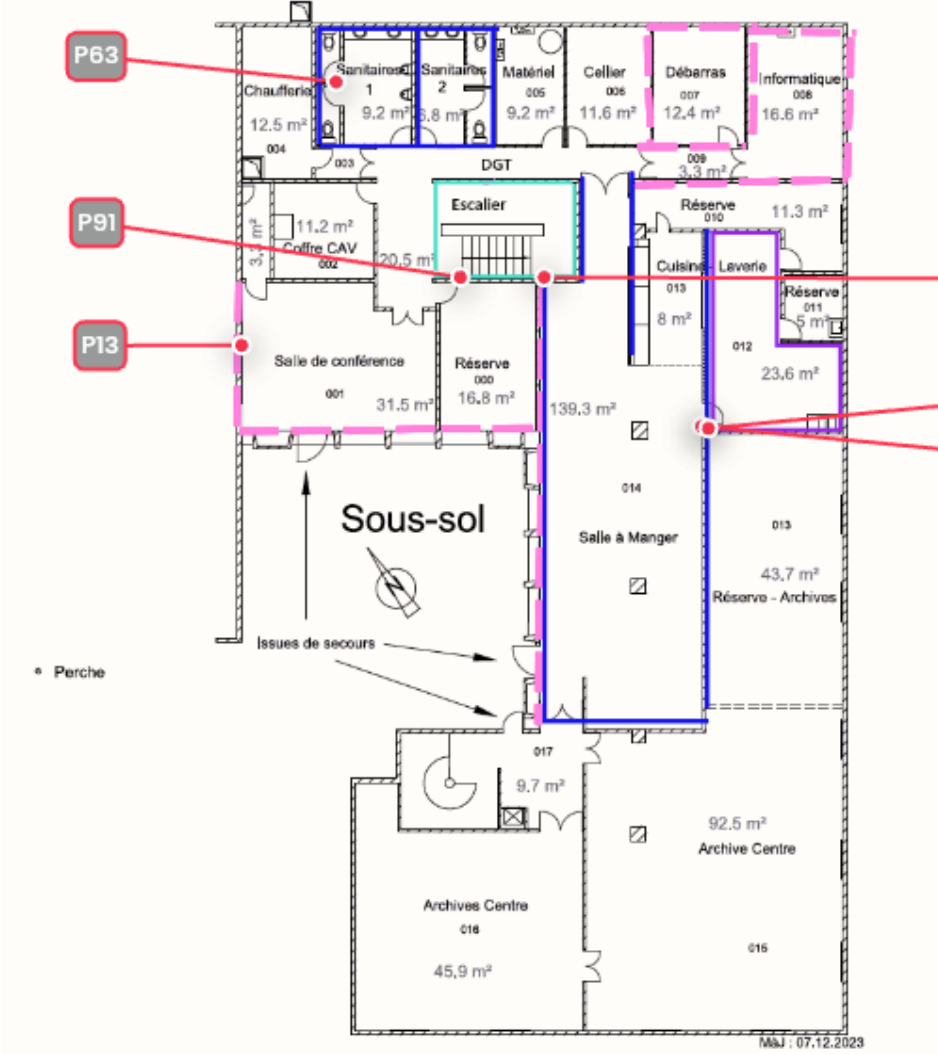



## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE






La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
Sous Sol	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	5 / 18
	Indice	1

**Vue utilisée :**

Prelevement positif : Autre

**Conduits (Liste B)**

-  Joints plats prédécoupés pour brides
-  Enveloppes de calorifuges (Liste B)
-  Enveloppes de calorifuges (Liste B)
-  Plaques en fibres-ciment
-  Joints (tresses) (Liste B)

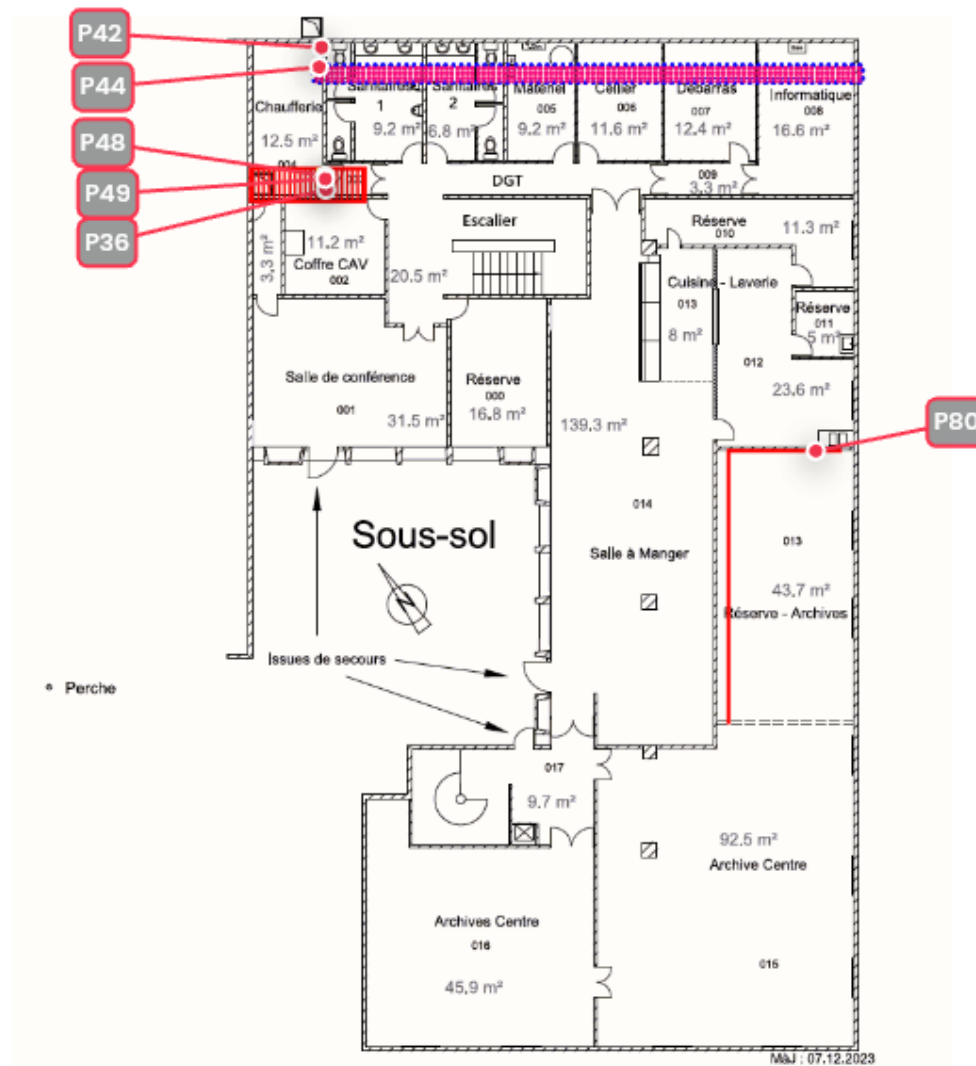


**LEGENDE** ● Prélèvement positif

**LEGENDE** ● Prélèvement positif

- Prélèvement négatif

- Sondage

 Inaccessibilité

- Observation



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	6 / 18
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement négatif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



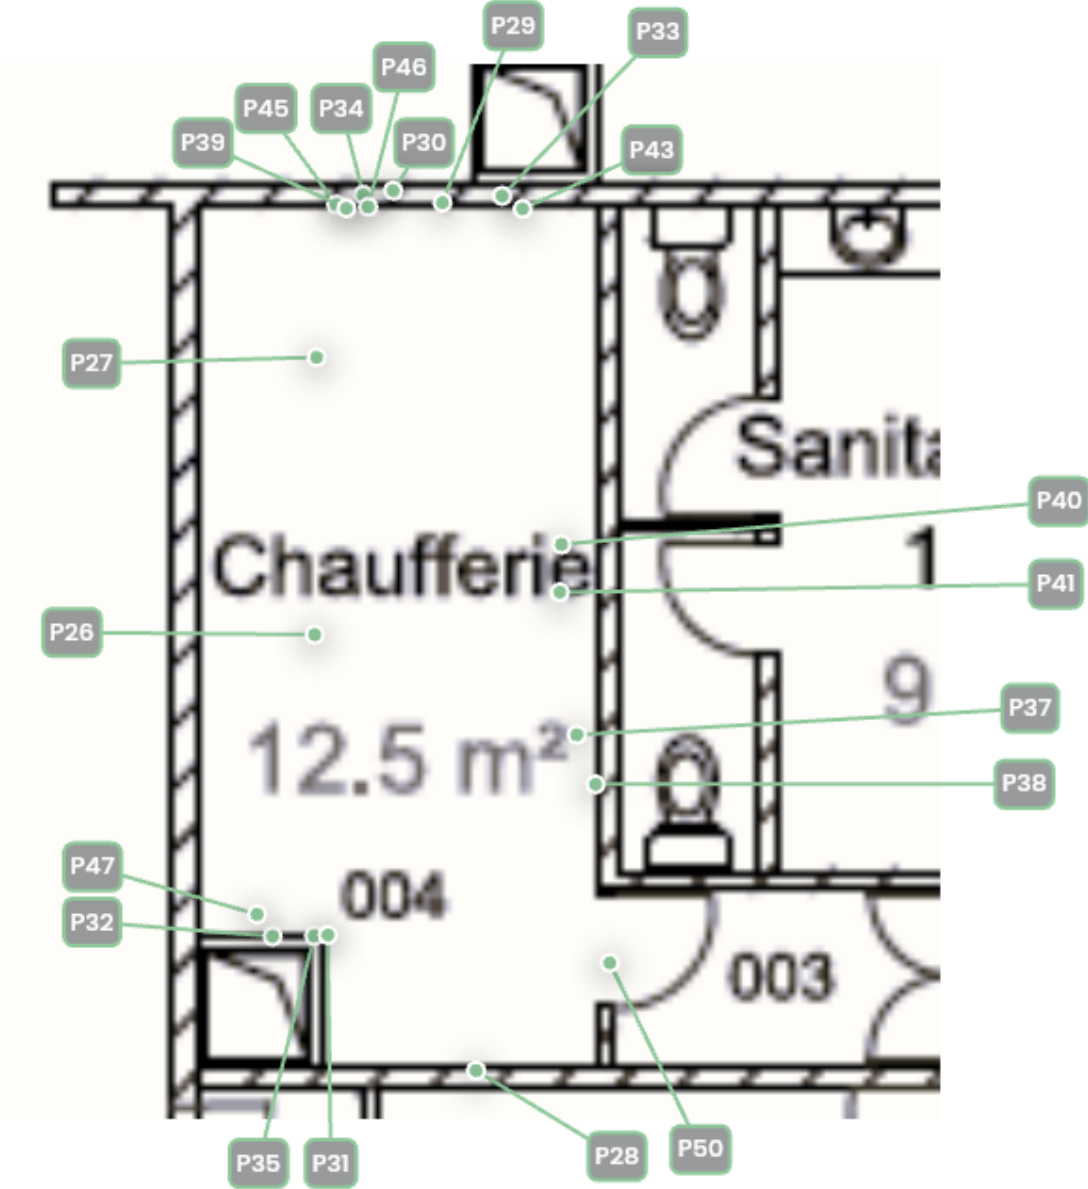


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Sous Sol	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	7 / 18
	Indice	1
<b><u>Vue utilisée :</u></b> Prélèvement négatif		
<b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b>		
Localisation de la zone isolée		
		

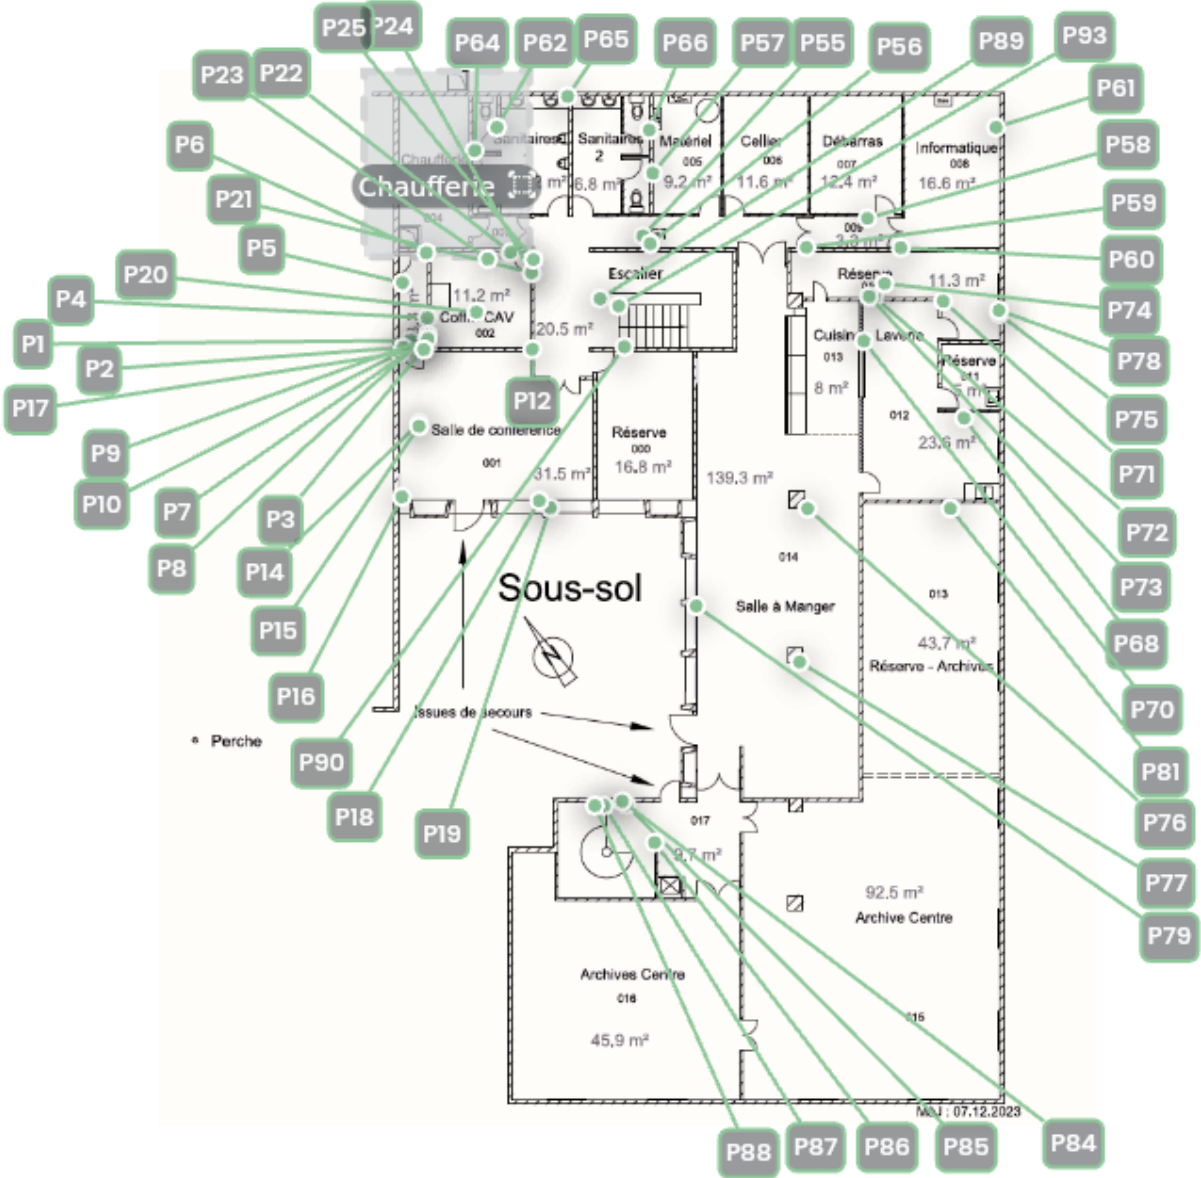

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Sous Sol	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	8 / 18
	Indice	1
<div>Sondage</div> <div><u>Vue utilisée :</u></div>		
<div><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></div>		

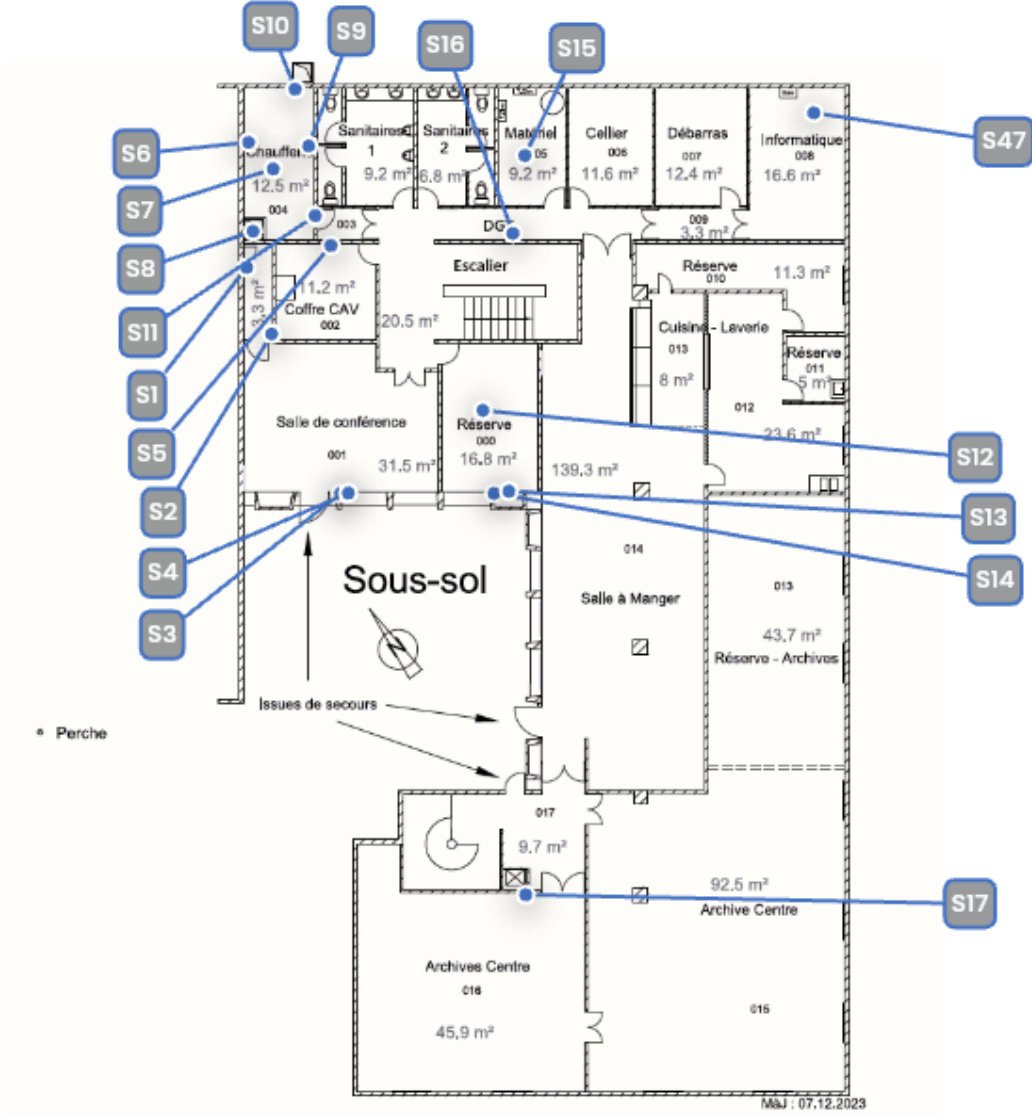




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  R+1	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	9 / 18
	Indice	1
Vue utilisée :		
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</b>  — Enduits de jointoiement des plaques de plâtre □ Colles de plinthe □ Colles de faïence		
<b>LEGENDE</b>  ● Prélèvement positif   ● Prélèvement négatif   ● Sondage   ● Inaccessibilité   ● Observation		

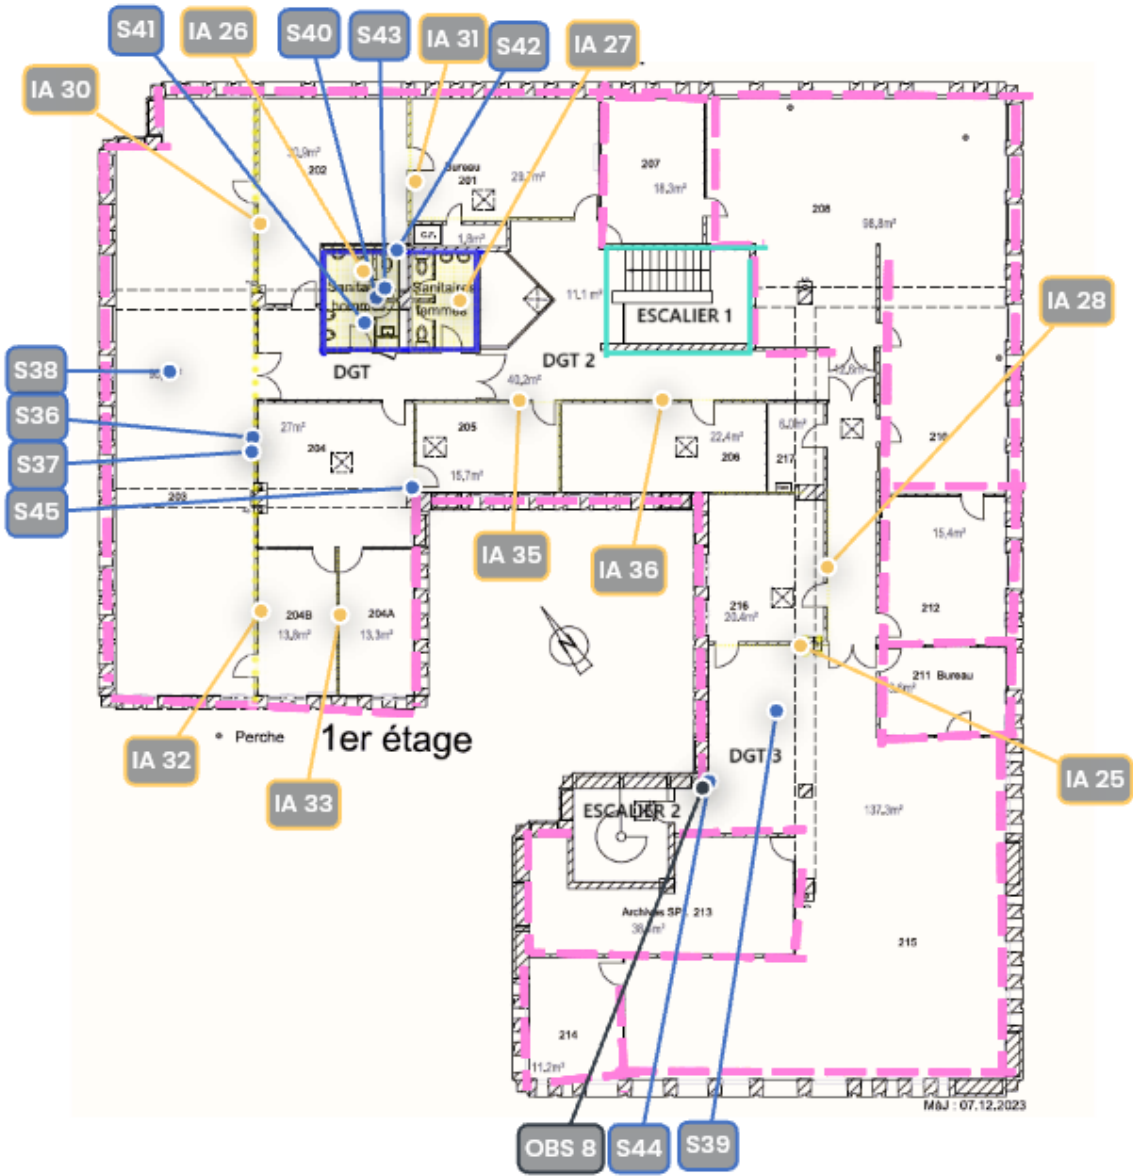




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  R+1	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	10 / 18
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Sol		
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</b> <div><div></div> Colles bitumineuses</div> <div><div></div> Joints de dilatation et d'assemblage</div> <div><div></div> Dalles de sol (Liste B)</div> <div><div></div> Dalles de sol (Liste B),Colles bitumineuses</div>		
LEGENDE		


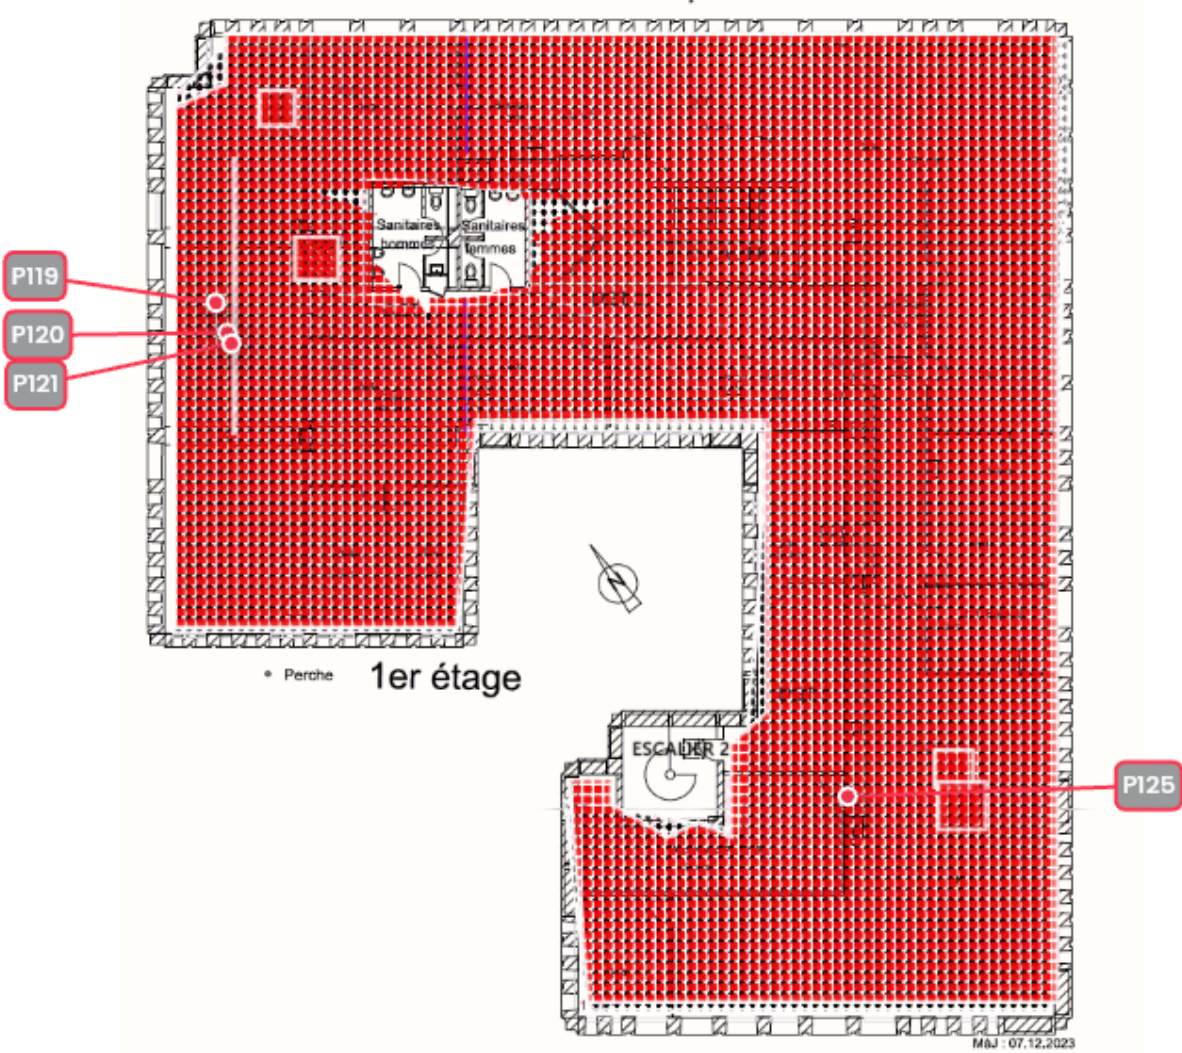





PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  R+1	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	11 / 18
	Indice	1
<b><u>Vue utilisée :</u></b> Prélèvement négatif		
<b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b>		

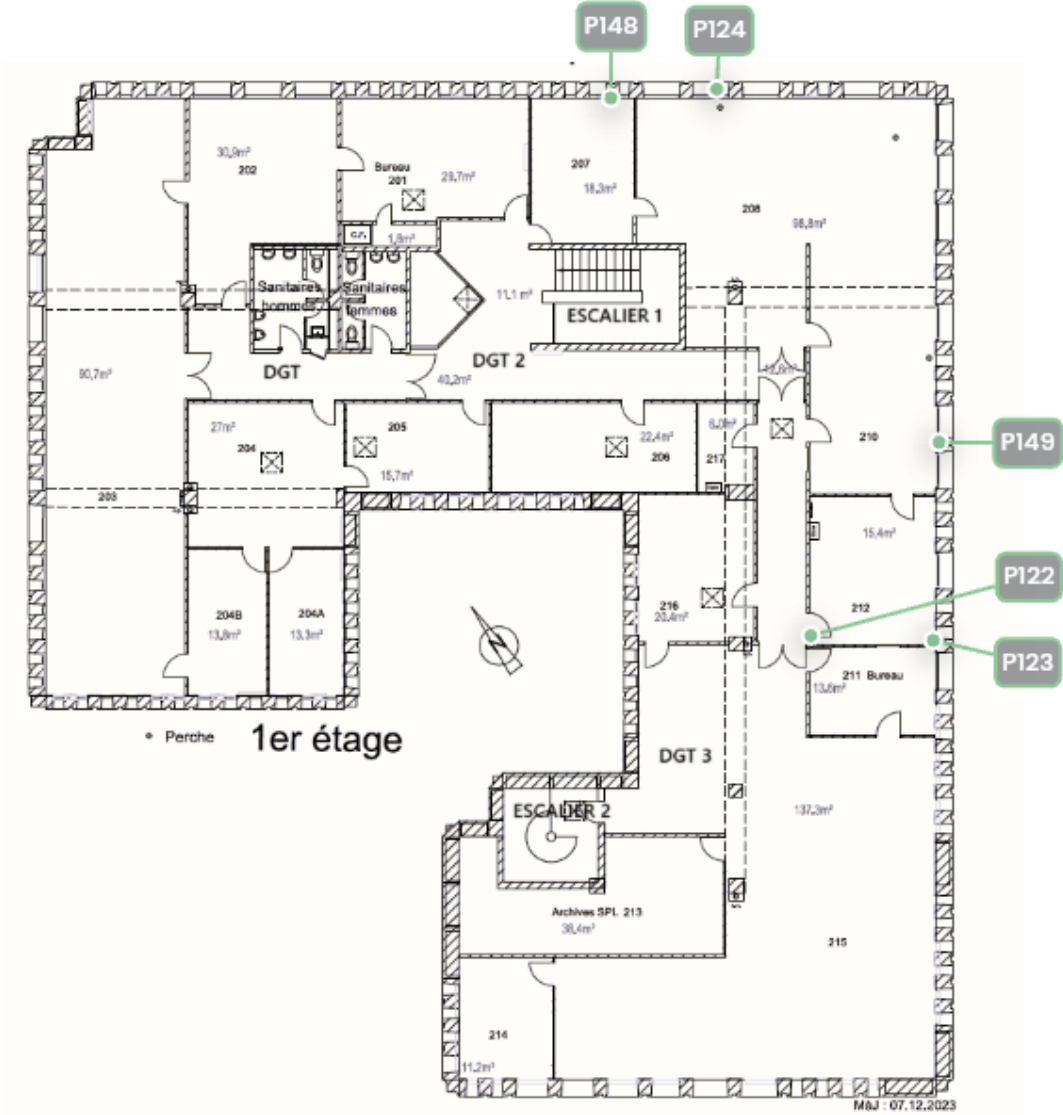

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Vide sanitaire	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	12 / 18
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

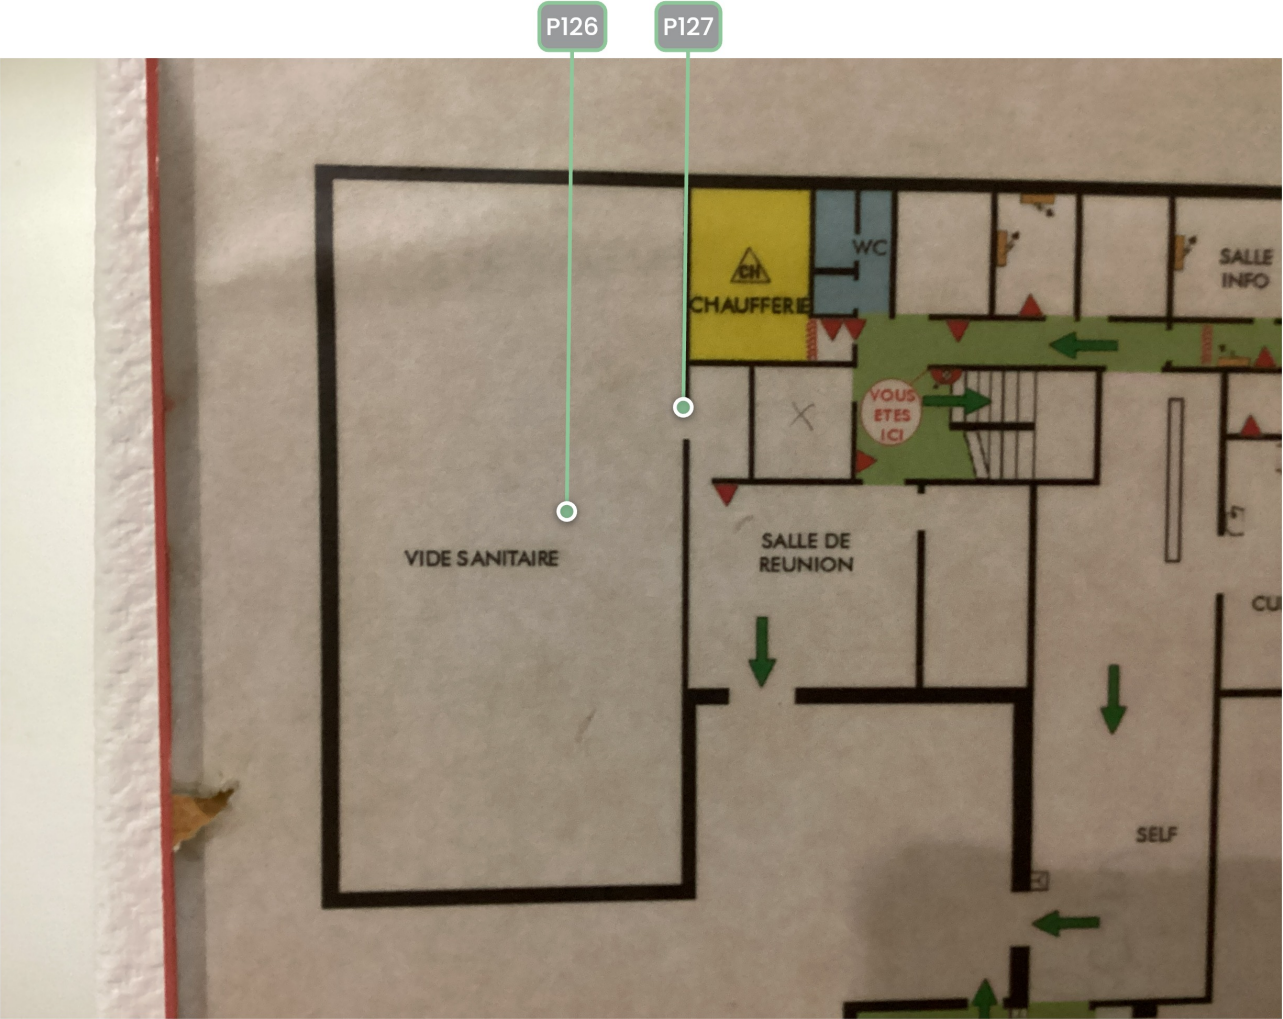

LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------




## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
RDC	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/s3/1
	Planche	13 / 18
	Indice	1

**Vue utilisée :**

<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</b>
---

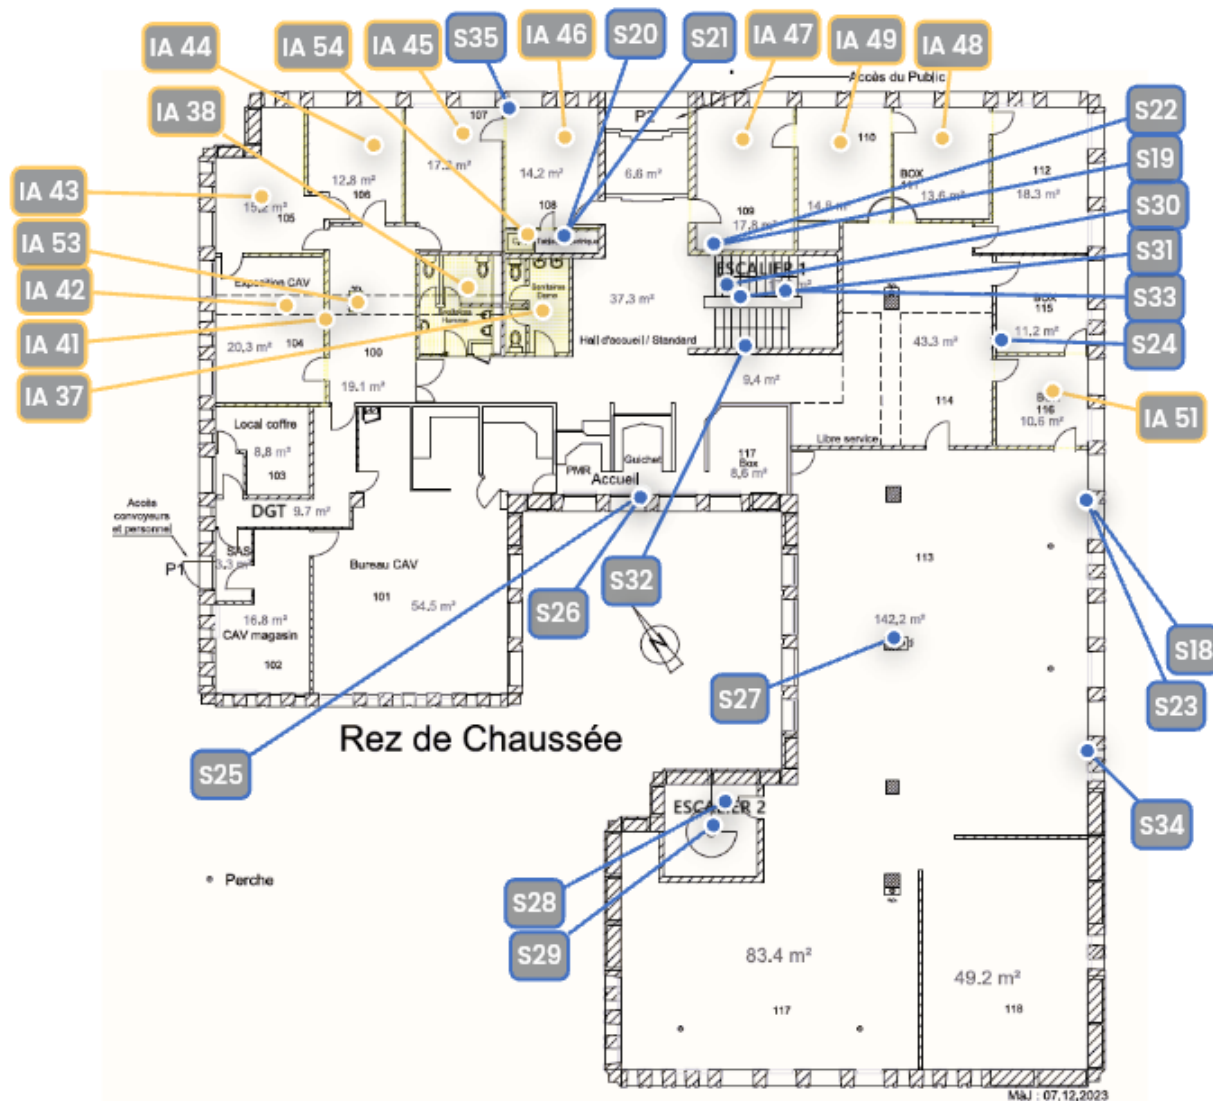

<b>LEGENDE</b>	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
----------------	--	--	---	---	---

<b>LEGENDE</b>	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
----------------	--	--	---	---	---

<b>LEGENDE</b>	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
----------------	--	--	---	---	---


<b>LEGENDE</b>	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
----------------	--	--	---	---	---

<b>LEGENDE</b>	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
----------------	--	--	---	---	---

<b>LEGENDE</b>	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
----------------	--	--	---	---	---



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  RDC	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	14 / 18
	Indice	1
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div></div>		

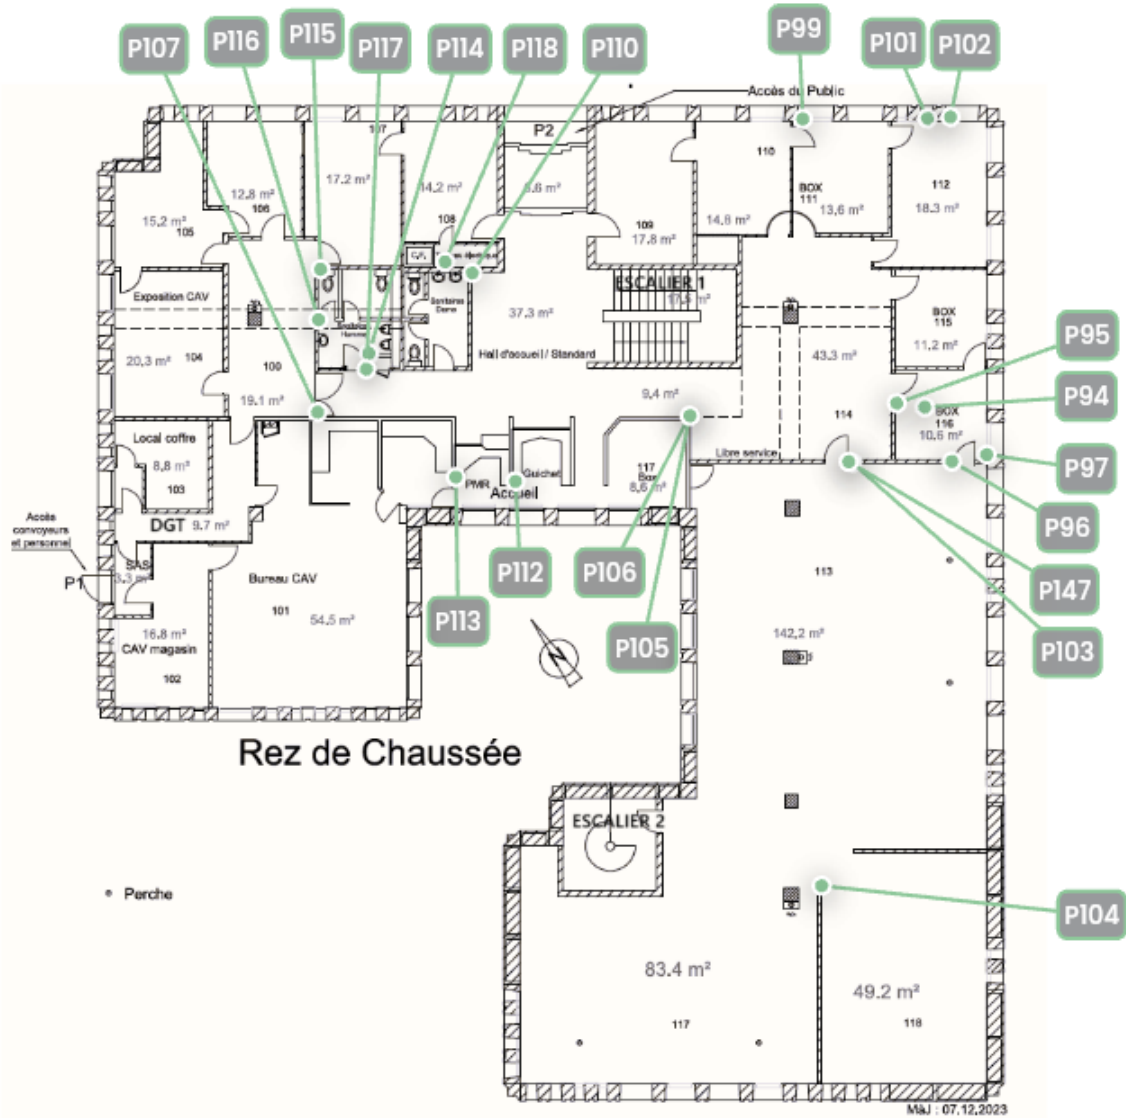

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  RDC	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	15 / 18
	Indice	1
<b><u>Vue utilisée :</u></b> Prélèvement positif : Sol		
<b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b> <div><div></div> Dalles de sol (Liste B)</div> <div><div></div> Colles bitumineuses</div> <div><div></div> Joints de dilatation et d'assemblage</div> <div><div></div> Colles non bitumineuses</div>		
<b>LEGENDE</b> <div><div></div> Prélèvement positif</div> <div><div></div> Prélèvement négatif</div> <div><div></div> Sondage</div> <div><div></div> Inaccessibilité</div> <div><div></div> Observation</div>		


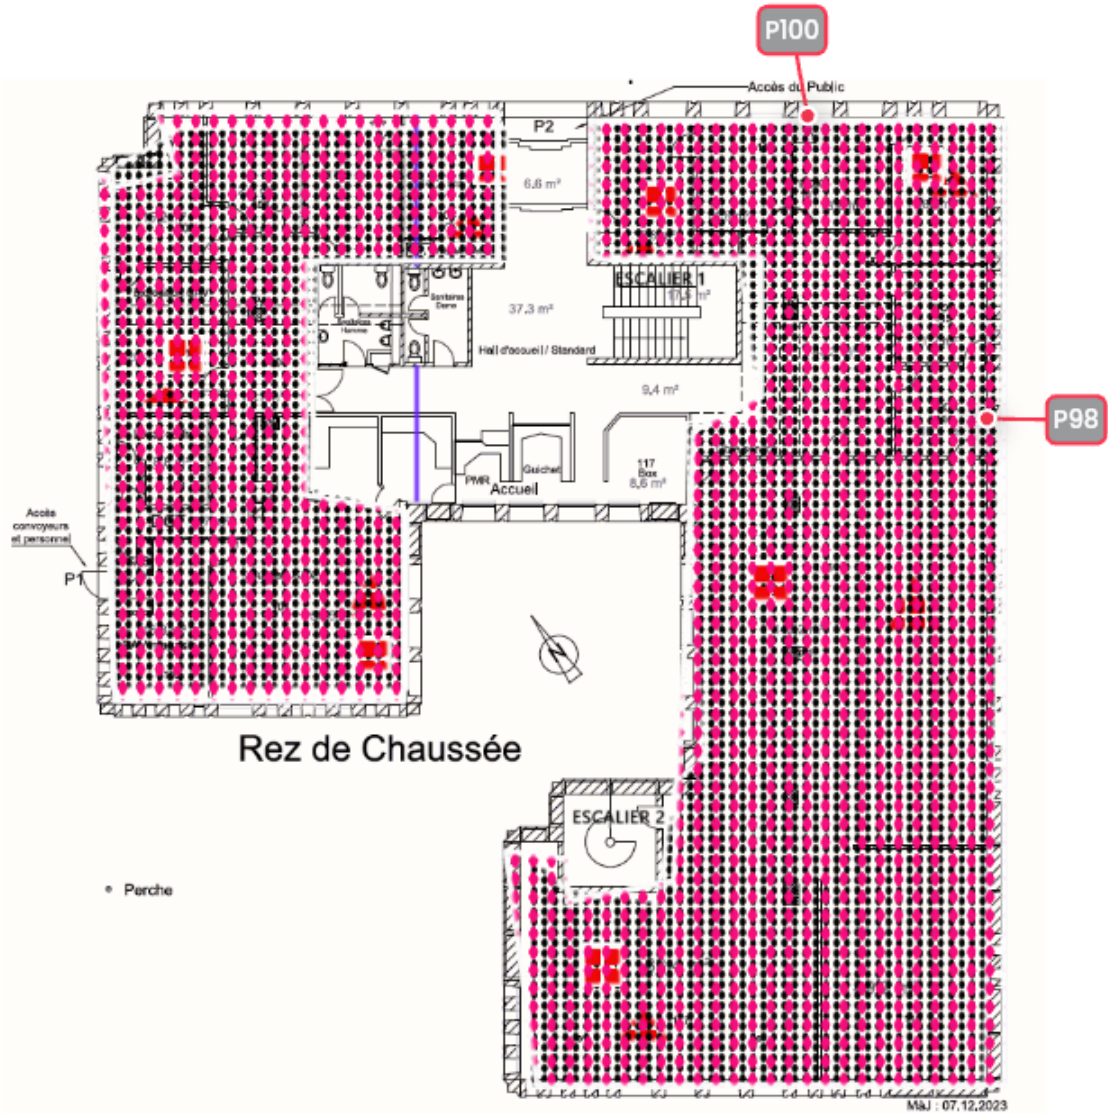





PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  RDC	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	16 / 18
	Indice	1
<b><u>Vue utilisée :</u></b> Prélèvement positif : Mur		
<b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b>  — Enduits de jointoiement des plaques de plâtre  <input type="checkbox"/> Colles de plinthe  <input type="checkbox"/> Colles de faïence		

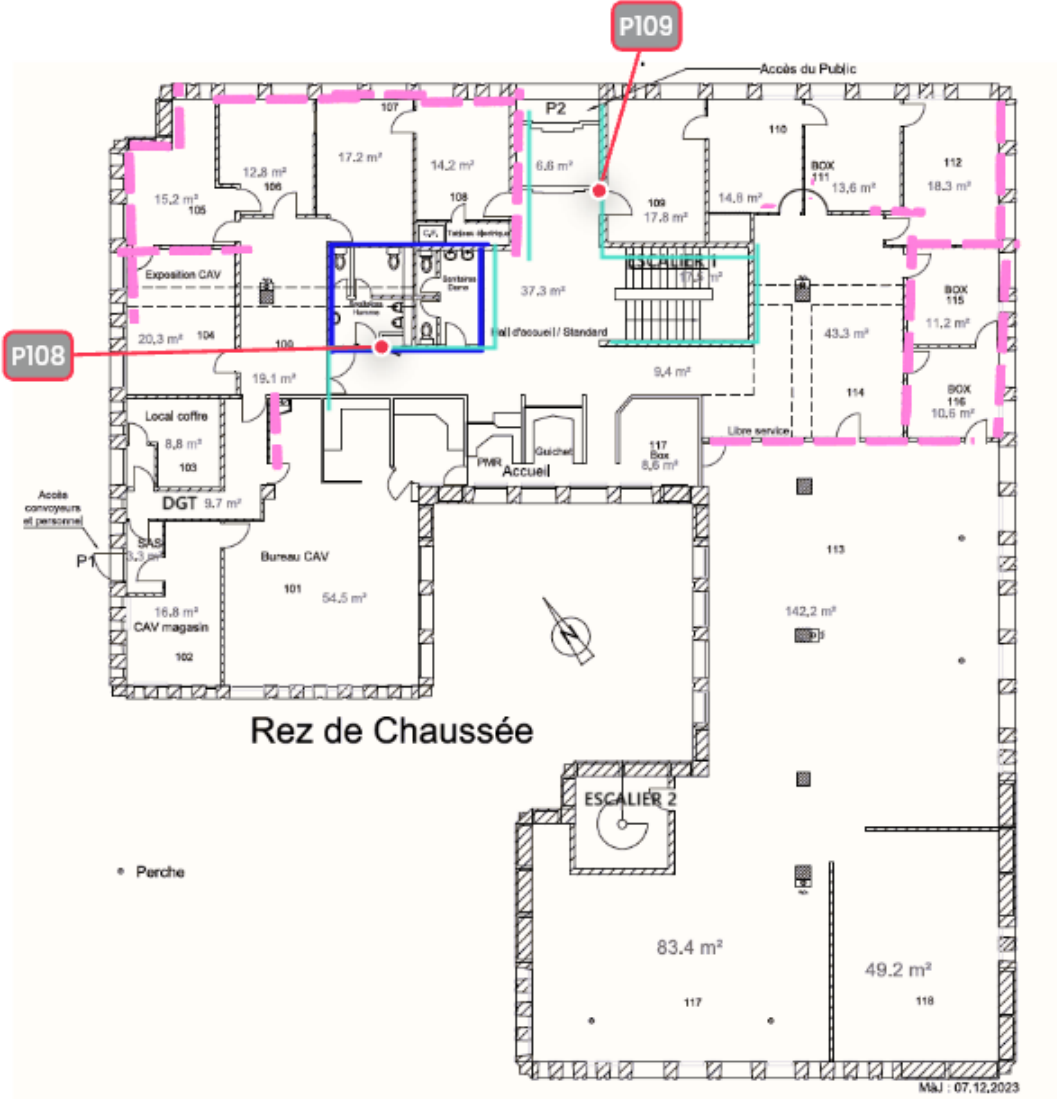

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation  Toiture	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	17 / 18
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

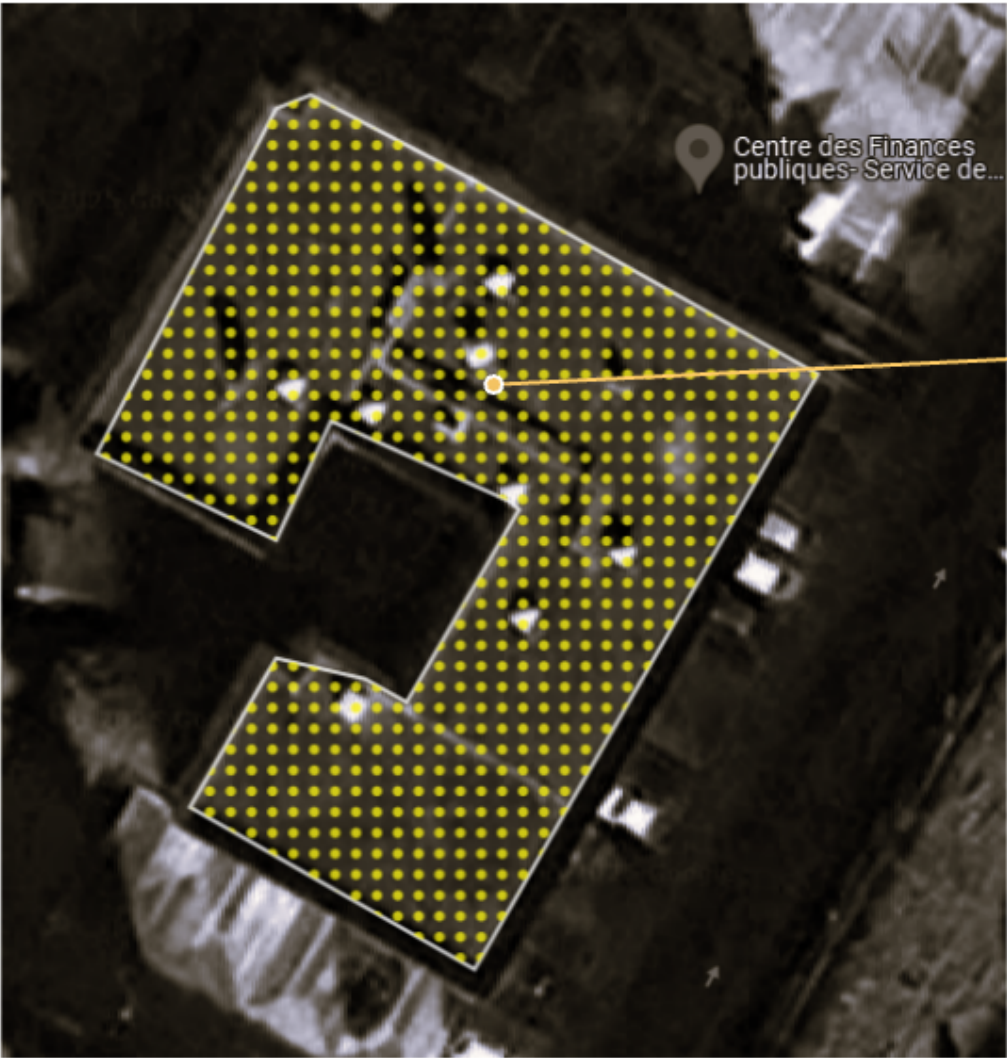

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: darkgrey;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	---



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Centre des finances publiques - Toul 14 rue Drouas 54200 TOUL	
Localisation	Date visite	Du 02/07/2025 au 03/07/2025
	Auteur	Baptiste JULIEN
	N° dossier	26433708/S3/1
	Planche	18 / 18
Indice		
1		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

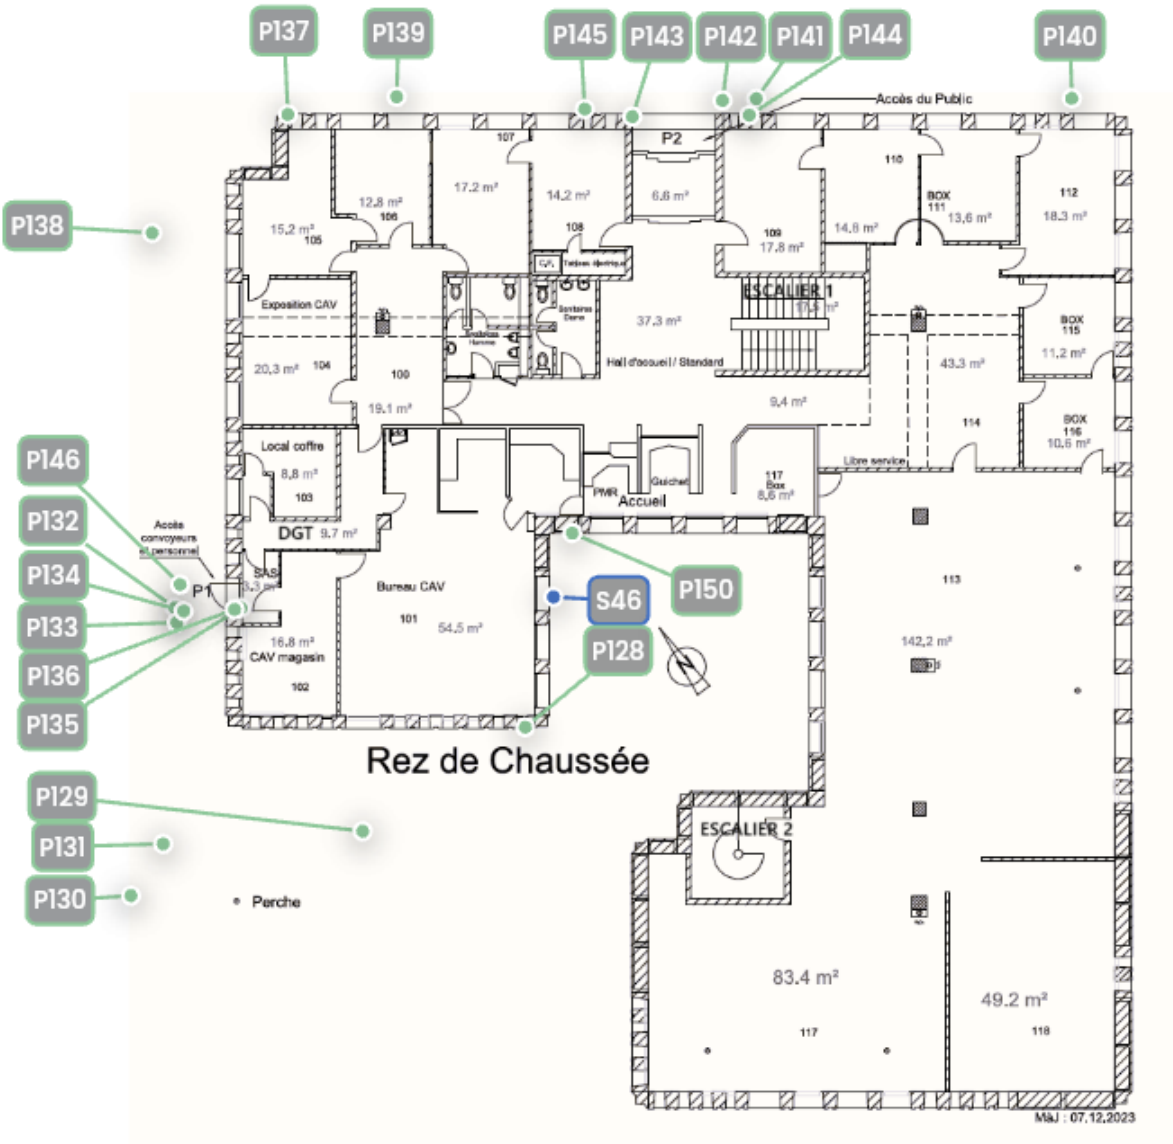



## 7.9. Rapport d'analyse du laboratoire



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS  
**Monsieur Baptiste JULIEN**  
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt  
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-074986-01

**Numéro de dossier : 25A023624**

**Référence de dossier : 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A023624-001 - Référence *BV3MH9796 Réf. Prel : P1 Sous Sol - Placard/Revêtements de sol - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-002 - Référence *BV3MH9797 Réf. Prel : P2 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-003 - Référence *BV3MH9798 Réf. Prel : P3 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-004 - Référence *BV3MH9799 Réf. Prel : P4 Sous Sol - Placard/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-005 - Référence *BV3MH9800 Réf. Prel : P5 Sous Sol - Placard/Conduits - (Mou/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-006 - Référence *BV3MH9801 Réf. Prel : P6 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Carton/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-007 - Référence *BV3MH9802 Réf. Prel : P7 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-008 - Référence *BV3MH9803 Réf. Prel : P8 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-009 - Référence *BV3MH9804 Réf. Prel : P9 Sous Sol - Placard/Conduits - (Dur/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-010 - Référence *BV3MH9805 Réf. Prel : P10 Sous Sol - Salle de conférence/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-011 - Référence *BV3MH9806 Réf. Prel : P11 Sous Sol - Salle de conférence/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-012 - Référence *BV3MH9807 Réf. Prel : P12 Sous Sol - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-013 - Référence *BV3MH9808 Réf. Prel : P13 Sous Sol - Salle de conférence/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lisse/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-014 - Référence *BV3MH9809 Réf. Prel : P14 Sous Sol - Salle de conférence/Faux plafonds - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-015 - Référence *BV3MH9810 Réf. Prel : P15 Sous Sol - Salle de conférence/Poutres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-016 - Référence *BV3MH9811 Réf. Prel : P16 Sous Sol - Salle de conférence/Equipements - (Décoratif/Jaune, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-017 - Référence *BV3MH9812 Réf. Prel : P17 Sous Sol - Salle de conférence/Menuiserie: intérieures - (Décoratif/Orange, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-018 - Référence *BV3MH9813 Réf. Prel : P18 Sous Sol - Salle de conférence/Equipements - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-019 - Référence *BV3MH9814 Réf. Prel : P19 Sous Sol - Salle de conférence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-020 - Référence *BV3MH9815 Réf. Prel : P20 Sous Sol - Coffre CAV/Revêtements de sol - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-021 - Référence *BV3MH9816 Réf. Prel : P21 Sous Sol - Coffre CAV/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-022 - Référence *BV3MH9817 Réf. Prel : P22 Sous Sol - Coffre CAV/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-023 - Référence *BV3MH9818 Réf. Prel : P23 Sous Sol - Coffre CAV/Equipements - (Décoratif/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-024 - Référence *BV3MH9819 Réf. Prel : P24 Sous Sol - Coffre CAV/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-025 - Référence *BV3MH9820 Réf. Prel : P25 Sous Sol - Coffre CAV/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-026 - Référence *BV3MH9821 Réf. Prel : P26 Sous Sol - Chaufferie/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-027 - Référence *BV3MH9822 Réf. Prel : P27 Sous Sol - Chaufferie/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-028 - Référence *BV3MH9823 Réf. Prel : P28 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-029 - Référence *BV3MH9824 Réf. Prel : P29 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-030 - Référence *BV3MH9825 Réf. Prel : P30 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-031 - Référence *BV3MH9826 Réf. Prel : P31 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-032 - Référence *BV3MH9827 Réf. Prel : P32 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Fin/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-033 - Référence *BV3MH9828 Réf. Prel : P33 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Fin/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-034 - Référence *BV3MH9829 Réf. Prel : P34 Sous Sol - Chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-035 - Référence *BV3MH9830 Réf. Prel : P35 Sous Sol - Chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-036 - Référence *BV3MH9831 Réf. Prel : P36 Sous Sol - Chaufferie/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-037 - Référence *BV3MH9832 Réf. Prel : P37 Sous Sol - Chaufferie/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-038 - Référence *BV3MH9833 Réf. Prel : P38 Sous Sol - Chaufferie/Equipements - (Décoratif/Blanc, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-039 - Référence *BV3MH9834 Réf. Prel : P39 Sous Sol - Chaufferie/Equipements - (Décoratif/Jaune, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-040 - Référence *BV3MH9835 Réf. Prel : P40 Sous Sol - Chaufferie/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-041 - Référence *BV3MH9836 Réf. Prel : P41 Sous Sol - Chaufferie/Equipements - (Fibreux/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-042 - Référence *BV3MH9837 Réf. Prel : P42 Sous Sol - Chaufferie/Equipements - (Fibreux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-043 - Référence *BV3MH9838 Réf. Prel : P43 Sous Sol - Chaufferie/Conduits - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-044 - Référence *BV3MH9839 Réf. Prel : P44 Sous Sol - Chaufferie/Conduits - (Liant plâtre + toile, Liant plâtre + carton/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-045 - Référence *BV3MH9840 Réf. Prel : P45 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-046 - Référence *BV3MH9841 Réf. Prel : P46 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-047 - Référence *BV3MH9842 Réf. Prel : P47 Sous Sol - Chaufferie/Equipements - (Décoratif/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-048 - Référence *BV3MH9843 Réf. Prel : P48 Sous Sol - Chaufferie/Menuiseries intérieures - (Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-049 - Référence *BV3MH9844 Réf. Prel : P49 Sous Sol - Chaufferie/Portes coupe-feu - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-050 - Référence *BV3MH9845 Réf. Prel : P50 Sous Sol - Chaufferie/Portes coupe-feu - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-051 - Référence *BV3MH9846 Réf. Prel : P51 Sous Sol - Réserve 000/Revêtements de sol - (Cassant/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-052 - Référence *BV3MH9847 Réf. Prel : P52 Sous Sol - Réserve 000/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-053 - Référence *BV3MH9848 Réf. Prel : P53 Sous Sol - DGT/Revêtements de sol - (Cassant/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-054 - Référence *BV3MH9849 Réf. Prel : P54 Sous Sol - DGT/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-055 - Référence *BV3MH9850 Réf. Prel : P55 Sous Sol - DGT/Faux plafonds - (Carton/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-056 - Référence *BV3MH9851 Réf. Prel : P56 Sous Sol - DGT/Poutres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-057 - Référence *BV3MH9852 Réf. Prel : P57 Sous Sol - Matériel/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-058 - Référence *BV3MH9853 Réf. Prel : P58 Sous Sol - DGT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lisse/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-059 - Référence *BV3MH9854 Réf. Prel : P59 Sous Sol - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-060 - Référence *BV3MH9855 Réf. Prel : P60 Sous Sol - DGT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-061 - Référence *BV3MH9856 Réf. Prel : P61 Sous Sol - Informatique/Faux plafonds - (Carton/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-062 - Référence *BV3MH9857 Réf. Prel : P62 Sous Sol - Sanitaire 1/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Orange, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-063 - Référence *BV3MH9858 Réf. Prel : P63 Sous Sol - Sanitaire 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-064 - Référence *BV3MH9859 Réf. Prel : P64 Sous Sol - Sanitaire 1/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-065 - Référence *BV3MH9860 Réf. Prel : P65 Sous Sol - Sanitaire 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-066 - Référence *BV3MH9861 Réf. Prel : P66 Sous Sol - Sanitaire 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-067 - Référence *BV3MH9862 Réf. Prel : P67 Sous Sol - Salle à manger/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-068 - Référence *BV3MH9863 Réf. Prel : P68 Sous Sol - Cuisine / Laverie/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-069 - Référence BV3MH9864 Réf. Prel : P69 Sous Sol - Cuisine / Laverie/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-070 - Référence BV3MH9865 Réf. Prel : P70 Sous Sol - Cuisine / Laverie/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-071 - Référence BV3MH9866 Réf. Prel : P71 Sous Sol - Réserve 010/Poutres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-072 - Référence BV3MH9867 Réf. Prel : P72 Sous Sol - Réserve 010/Poutres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-073 - Référence BV3MH9868 Réf. Prel : P73 Sous Sol - Réserve 010/Equipements - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-074 - Référence BV3MH9869 Réf. Prel : P74 Sous Sol - Réserve 010/Equipements - (Décoratif/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-075 - Référence BV3MH9870 Réf. Prel : P75 Sous Sol - Réserve 010/Poteaux - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-076 - Référence BV3MH9871 Réf. Prel : P76 Sous Sol - Salle à manger/Poteaux - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-077 - Référence BV3MH9872 Réf. Prel : P77 Sous Sol - Salle à manger/Poteaux - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-078 - Référence BV3MH9873 Réf. Prel : P78 Sous Sol - Réserve 010/Poteaux - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-079 - Référence BV3MH9874 Réf. Prel : P79 Sous Sol - Salle à manger/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-080 - Référence *EUROFINS240000061743 Réf. Prel : P80 Sous Sol - Réserve archive 013/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-081 - Référence *EUROFINS240000061744 Réf. Prel : P81 Sous Sol - Réserve archive 013/Equipements - (Décoratif/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-082 - Référence *EUROFINS240000061745 Réf. Prel : P82 Sous Sol - Réserve archive 013/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-083 - Référence *EUROFINS240000061785 Réf. Prel : P83 Sous Sol - Archive centre 015/Revêtements de sol - (Ciment, Compact/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-084 - Référence *EUROFINS240000061780 Réf. Prel : P84 Sous Sol - DGT 2/Equipements - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-085 - Référence *EUROFINS240000061784 Réf. Prel : P85 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-086 - Référence *EUROFINS240000061781 Réf. Prel : P86 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-087 - Référence *EUROFINS240000061783 Réf. Prel : P87 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-088 - Référence *EUROFINS240000061778 Réf. Prel : P88 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Gris, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-089 - Référence *EUROFINS240000061777 Réf. Prel : P89 Sous Sol - Escalier/Equipements - (Décoratif/Beige, Rouge, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-090 - Référence *EUROFINS240000061776 Réf. Prel : P90 Sous Sol - Escalier/Equipements - (Décoratif/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-091 - Référence *EUROFINS240000061775 Réf. Prel : P91 Sous Sol - Escalier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-092 - Référence *EUROFINS240000061774 Réf. Prel : P92 Sous Sol - Escalier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-093 - Référence *EUROFINS240000061773 Réf. Prel : P93 Sous Sol - Escalier/Revêtements de sol - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-094 - Référence *EUROFINS240000061769 Réf. Prel : P94 RDC - 116/Faux plafonds - (Laine de verre/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-095 - Référence *EUROFINS240000061768 Réf. Prel : P95 RDC - 116/Plafonds - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-096 - Référence *EUROFINS240000061770 Réf. Prel : P96 RDC - 116/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-097 - Référence *EUROFINS240000061772 Réf. Prel : P97 RDC - 116/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-098 - Référence *EUROFINS240000061771 Réf. Prel : P98 RDC - 116/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-099 - Référence *EUROFINS240000061982 Réf. Prel : P99 RDC - 111/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-100 - Référence *EUROFINS240000061983 Réf. Prel : P100 RDC - 111/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-101 - Référence *EUROFINS240000061984 Réf. Prel : P101 RDC - 112/Equipements - (Décoratif/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-102 - Référence *EUROFINS240000061985 Réf. Prel : P102 RDC - 112/Equipements - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-103 - Référence *EUROFINS240000061987 Réf. Prel : P103 RDC - 113/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-104 - Référence *EUROFINS240000061988 Réf. Prel : P104 RDC - 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-105 - Référence *EUROFINS240000061767 Réf. Prel : P105 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-106 - Référence *EUROFINS240000061765 Réf. Prel : P106 RDC - HALL D ACCUEIL/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-107 - Référence *EUROFINS240000061766 Réf. Prel : P107 RDC - HALL D ACCUEIL/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A023624-108 - Référence *EUROFINS240000061991 Réf. Prel : P108 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-109 - Référence *EUROFINS240000061989* Réf. Prel : *P109 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-110 - Référence *EUROFINS240000061990* Réf. Prel : *P110 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-111 - Référence *EUROFINS240000061837* Réf. Prel : *P112 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-112 - Référence *EUROFINS240000061842* Réf. Prel : *P113 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-113 - Référence *EUROFINS240000061843* Réf. Prel : *P114 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-114 - Référence *EUROFINS240000061795* Réf. Prel : *P115 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-115 - Référence *EUROFINS240000061794* Réf. Prel : *P116 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-116 - Référence *EUROFINS240000061993* Réf. Prel : *P117 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-117 - Référence *EUROFINS240000061841* Réf. Prel : *P118 RDC - TABLEAU ELECTRIQUE/Faux plafonds - (Carton)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-118 - Référence *EUROFINS240000061840* Réf. Prel : *P119 R+1 - 203/Revêtements de sol - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-119 - Référence *EUROFINS240000061838* Réf. Prel : *P120 R+1 - 203/Revêtements de sol - (Cassant/Vert, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-120 - Référence *EUROFINS240000061836* Réf. Prel : *P121 R+1 - 203/Revêtements de sol - (Cassant/Foncé, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-121 - Référence *EUROFINS240000061818* Réf. Prel : *P122 R+1 - 212/Equipements - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-122 - Référence *EUROFINS240000061824* Réf. Prel : *P123 R+1 - 212/Revêtements de sol - (Dur/Marron, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-123 - Référence *EUROFINS240000061820* Réf. Prel : *P124 R+1 - 208/Equipements - (Décoratif/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-124 - Référence *EUROFINS240000061819* Réf. Prel : *P125 R+1 - 215/Revêtements de sol - (Dur/Marron, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-125 - Référence *EUROFINS240000061834* Réf. Prel : *P126 Vide sanitaire/Conduits - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-126 - Référence *EUROFINS240000061833* Réf. Prel : *P127 Vide sanitaire/Equipements - (Décoratif/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-127 - Référence *EUROFINS240000061823* Réf. Prel : *P128 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-128 - Référence *EUROFINS240000061831* Réf. Prel : *P129 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 25A023624-129 - Référence *EUROFINS240000061825* Réf. Prel : *P130 Extérieur/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-130 - Référence *EUROFINS240000061830* Réf. Prel : *P131 Extérieur/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-131 - Référence *EUROFINS240000061808* Réf. Prel : *P132 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-132 - Référence *EUROFINS240000061829* Réf. Prel : *P133 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-133 - Référence *EUROFINS240000061832* Réf. Prel : *P134 Extérieur/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-134 - Référence *EUROFINS240000061827* Réf. Prel : *P135 Extérieur/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-135 - Référence *EUROFINS240000061817* Réf. Prel : *P136 Extérieur/Menuiseries extérieures - (Mastic/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-136 - Référence *EUROFINS240000061810* Réf. Prel : *P137 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-137 - Référence *EUROFINS240000061826* Réf. Prel : *P138 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-138 - Référence *EUROFINS240000061816* Réf. Prel : *P139 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-139 - Référence *EUROFINS240000061815* Réf. Prel : *P140 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 25A023624-140 - Référence *EUROFINS240000061813 Réf. Prel : P141 Extérieur/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-141 - Référence *EUROFINS240000061814 Réf. Prel : P142 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Blanc, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-142 - Référence *EUROFINS240000061807 Réf. Prel : P143 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-143 - Référence *EUROFINS240000061805 Réf. Prel : P144 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-144 - Référence *EUROFINS240000061811 Réf. Prel : P145 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-145 - Référence *EUROFINS240000061828 Réf. Prel : P146 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-146 - Référence *EUROFINS240000061821 Réf. Prel : P147 RDC - 113/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-147 - Référence *EUROFINS240000061835 Réf. Prel : P148 R+1 - 207/Equipements - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-148 - Référence *EUROFINS240000061822 Réf. Prel : P149 R+1 - 210/Equipements - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A023624-149 - Référence *EUROFINS240000061806 Réf. Prel : P150 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT EST SAS**  
**Laboratoire Analyses Saverne**  
20 rue du Kochersberg - CS 50047  
67701 SAVERNE CEDEX 1

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01      Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33      Page 1/36  
Référence laboratoire N° : 25RB023136      Référence de suivi du dossier N° : 25A023624  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2025      Date de réception : 09/07/2025  
Date d'analyse : 11/07/2025  
Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25A023624-001 - BV3MH9796 Réf. Prel : P1 Sous Sol - Placard/Revêtements de sol - (Décoratif/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25A023624-002 - BV3MH9797 Réf. Prel : P2 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	25A023624-003 - BV3MH9798 Réf. Prel : P3 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	25A023624-004 - BV3MH9799 Réf. Prel : P4 Sous Sol - Placard/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page2/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	25A023624-005 - BV3MH9800 Réf. Prel : P5 Sous Sol - Placard/Conduits - (Mou/Gris)	Matériau souple (polymérisé) (gris)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1) (2)	25A023624-006 - BV3MH9801 Réf. Prel : P6 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Carton/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	25A023624-007 - BV3MH9802 Réf. Prel : P7 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	25A023624-008 - BV3MH9803 Réf. Prel : P8 Sous Sol - Placard/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Granuleux/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	25A023624-009 - BV3MH9804 Réf. Prel : P9 Sous Sol - Placard/Conduits - (Dur/Marron)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (marron)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page3/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1)	25A023624-010 - BV3MH9805 Réf. Prel : P10 Sous Sol - Salle de conférence/Revêtement s de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	25A023624-011 - BV3MH9806 Réf. Prel : P11 Sous Sol - Salle de conférence/Revêtement s de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir)(i)	<b>MOLP</b> / D2QU	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
012 (1)	25A023624-012 - BV3MH9807 Réf. Prel : P12 Sous Sol - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)					



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page4/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	25A023624-013 - BV3MH9808 Réf. Prel : P13 Sous Sol - Salle de conférence/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lisse/Beige)	Matériau semi-dur (beige)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>
014 (1)	25A023624-014 - BV3MH9809 Réf. Prel : P14 Sous Sol - Salle de conférence/Faux plafonds - (Laine de verre/Jaune)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1) (3)	25A023624-015 - BV3MH9810 Réf. Prel : P15 Sous Sol - Salle de conférence/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page5/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception :09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	25A023624-016 - BV3MH9811 Réf. Prel : P16 Sous Sol - Salle de conférence/Equipemen s - (Décoratif/Jaune, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	25A023624-017 - BV3MH9812 Réf. Prel : P17 Sous Sol - Salle de conférence/Menuiserie s intérieures - (Décoratif/Orange, Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	25A023624-018 - BV3MH9813 Réf. Prel : P18 Sous Sol - Salle de conférence/Equipemen s - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	25A023624-019 - BV3MH9814 Réf. Prel : P19 Sous Sol - Salle de conférence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	25A023624-020 - BV3MH9815 Réf. Prel : P20 Sous Sol - Coffre CAV/Revêtements de sol - (Décoratif/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page6/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (1)	25A023624-021 - BV3MH9816 Réf. Prel : P21 Sous Sol - Coffre CAV/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (1)	25A023624-022 - BV3MH9817 Réf. Prel : P22 Sous Sol - Coffre CAV/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	25A023624-023 - BV3MH9818 Réf. Prel : P23 Sous Sol - Coffre CAV/Equipements - (Décoratif/Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1)	25A023624-024 - BV3MH9819 Réf. Prel : P24 Sous Sol - Coffre CAV/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	25A023624-025 - BV3MH9820 Réf. Prel : P25 Sous Sol - Coffre CAV/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Beige)	Matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1)	25A023624-026 - BV3MH9821 Réf. Prel : P26 Sous Sol - Chaufferie/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 7/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (1)	25A023624-027 - BV3MH9822 Réf. Prel : P27 Sous Sol - Chaufferie/Revêtement de sol - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (1)	25A023624-028 - BV3MH9823 Réf. Prel : P28 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (1)	25A023624-029 - BV3MH9824 Réf. Prel : P29 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	25A023624-030 - BV3MH9825 Réf. Prel : P30 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (1)	25A023624-031 - BV3MH9826 Réf. Prel : P31 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page8/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032 (1)	25A023624-032 - BV3MH9827 Réf. Prel : P32 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Fin/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033 (1)	25A023624-033 - BV3MH9828 Réf. Prel : P33 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Fin/Blanc)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1)	25A023624-034 - BV3MH9829 Réf. Prel : P34 Sous Sol - Chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau friable fibreuse de type flocage (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (1)	25A023624-035 - BV3MH9830 Réf. Prel : P35 Sous Sol - Chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau friable fibreuse de type flocage (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (1) (4)	25A023624-036 - BV3MH9831 Réf. Prel : P36 Sous Sol - Chaufferie/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MOLP</b> / D2QU	2 / 2	-	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>
037 (1)	25A023624-037 - BV3MH9832 Réf. Prel : P37 Sous Sol - Chaufferie/Équipement s - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page9/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038 (1)	25A023624-038 - BV3MH9833 Réf. Prel : P38 Sous Sol - Chaufferie/Equipement s - (Décoratif/Blanc, Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039 (1)	25A023624-039 - BV3MH9834 Réf. Prel : P39 Sous Sol - Chaufferie/Equipement s - (Décoratif/Jaune, Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (1)	25A023624-040 - BV3MH9835 Réf. Prel : P40 Sous Sol - Chaufferie/Equipement s - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 (1) (5)	25A023624-041 - BV3MH9836 Réf. Prel : P41 Sous Sol - Chaufferie/Equipement s - (Fibreux/Vert)	Matériau semi-dur (fibreux) (vert) ; matériau semi-dur (marron) en traces	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (1)	25A023624-042 - BV3MH9837 Réf. Prel : P42 Sous Sol - Chaufferie/Equipement s - (Fibreux/Beige)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau semi-dur (fibreux) (beige)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>
043 (1)	25A023624-043 - BV3MH9838 Réf. Prel : P43 Sous Sol - Chaufferie/Conduits - (Laine de verre/Jaune)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 10/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b> / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
044 (1)	25A023624-044 - BV3MH9839 Réf. Prel : P44 Sous Sol - Chaufferie/Conduits - (Liant plâtre + toile, Liant plâtre + carton/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (rose)	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	<b>MOLP</b> / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
045 (1)	25A023624-045 - BV3MH9840 Réf. Prel : P45 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046 (1)	25A023624-046 - BV3MH9841 Réf. Prel : P46 Sous Sol - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047 (1)	25A023624-047 - BV3MH9842 Réf. Prel : P47 Sous Sol - Chaufferie/Equipement s - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge)	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 11/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048 (1)	25A023624-048 - BV3MH9843 Réf. Prel : P48 Sous Sol - Chauffage/Menuiseries intérieures - (Fibreux/Gris)	Matériau semi-dur (fibreux) (gris)	<b>MOLP</b> / S6BL	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiant (amosite)
049 (1)	25A023624-049 - BV3MH9844 Réf. Prel : P49 Sous Sol - Chauffage/Portes coupe-feu - (Fibreux/Blanc)	Matériau (fibreux) (blanc)	<b>MOLP</b> / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
050 (1) (6)	25A023624-050 - BV3MH9845 Réf. Prel : P50 Sous Sol - Chauffage/Portes coupe-feu - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (1)	25A023624-051 - BV3MH9846 Réf. Prel : P51 Sous Sol - Réserve 000/Revêtements de sol - (Cassant/Bleu)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
052 (1) (7)	25A023624-052 - BV3MH9847 Réf. Prel : P52 Sous Sol - Réserve 000/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	<b>MOLP</b> / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
053 (1)	25A023624-053 - BV3MH9848 Réf. Prel : P53 Sous Sol - DGT/Revêtements de sol - (Cassant/Blanc)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 12/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	<b>MOLP</b> /R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
054 (1) (7)	25A023624-054 - BV3MH9849 Réf. Prel : P54 Sous Sol - DGT/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MOLP</b> /R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
055 (1)	25A023624-055 - BV3MH9850 Réf. Prel : P55 Sous Sol - DGT/Faux plafonds - (Carton/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056 (1)	25A023624-056 - BV3MH9851 Réf. Prel : P56 Sous Sol - DGT/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (1)	25A023624-057 - BV3MH9852 Réf. Prel : P57 Sous Sol - Matériel/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 13/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058 (1)	25A023624-058 - BV3MH9853 Réf. Prel : P58 Sous Sol - DGT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Lisse/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
059 (1)	25A023624-059 - BV3MH9854 Réf. Prel : P59 Sous Sol - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060 (1)	25A023624-060 - BV3MH9855 Réf. Prel : P60 Sous Sol - DGT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Blanc)	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061 (1)	25A023624-061 - BV3MH9856 Réf. Prel : P61 Sous Sol - Informatique/Faux plafonds - (Carton/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01 Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33 Page 14/36  
 Référence laboratoire N° : 25RB023136 Référence de suivi du dossier N° : 25A023624  
 Reçu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception : 09/07/2025  
 Date d'analyse : 11/07/2025  
 Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062 (1)	25A023624-062 - BV3MH9857 Réf. Prel : P62 Sous Sol - Sanitaire 1/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Orange, Rouge)	Matériau (marron)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063 (1)	25A023624-063 - BV3MH9858 Réf. Prel : P63 Sous Sol - Sanitaire 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>
064 (1)	25A023624-064 - BV3MH9859 Réf. Prel : P64 Sous Sol - Sanitaire 1/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (1)	25A023624-065 - BV3MH9860 Réf. Prel : P65 Sous Sol - Sanitaire 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 15/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066 (1)	25A023624-066 - BV3MH9861 Réf. Prel : P66 Sous Sol - Sanitaire 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067 (1)	25A023624-067 - BV3MH9862 Réf. Prel : P67 Sous Sol - Salle à manger/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Beige	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
068 (1)	25A023624-068 - BV3MH9863 Réf. Prel : P68 Sous Sol - Cuisine / Laverie/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069 (1)	25A023624-069 - BV3MH9864 Réf. Prel : P69 Sous Sol - Cuisine / Laverie/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
070 (1) (5) (6)	25A023624-070 - BV3MH9865 Réf. Prel : P70 Sous Sol - Cuisine / Laverie/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	<b>MET</b> /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 16/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071 (1)	25A023624-071 - BV3MH9866 Réf. Prel : P71 Sous Sol - Réserve 010/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072 (1)	25A023624-072 - BV3MH9867 Réf. Prel : P72 Sous Sol - Réserve 010/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073 (1)	25A023624-073 - BV3MH9868 Réf. Prel : P73 Sous Sol - Réserve 010/Equipements - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (1)	25A023624-074 - BV3MH9869 Réf. Prel : P74 Sous Sol - Réserve 010/Equipements - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075 (1)	25A023624-075 - BV3MH9870 Réf. Prel : P75 Sous Sol - Réserve 010/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 17/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076 (1)	25A023624-076 - BV3MH9871 Réf. Prel : P76 Sous Sol - Salle à manger/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> /FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
077 (1)	25A023624-077 - BV3MH9872 Réf. Prel : P77 Sous Sol - Salle à manger/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> /FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
078 (1) (3)	25A023624-078 - BV3MH9873 Réf. Prel : P78 Sous Sol - Réserve 010/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079 (1)	25A023624-079 - BV3MH9874 Réf. Prel : P79 Sous Sol - Salle à manger/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 18/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080 (1)	25A023624-080 - EUROFINS240000061 43 Réf. Prel : P80 Sous Sol - Réserve archive 013/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau fibreux de type isolant (orange) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (orange)	<b>MOLP</b> /R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081 (1)	25A023624-081 - EUROFINS240000061 44 Réf. Prel : P81 Sous Sol - Réserve archive 013/Equipements - (Décoratif/Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (marron) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082 (1)	25A023624-082 - EUROFINS240000061 45 Réf. Prel : P82 Sous Sol - Réserve archive 013/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir)	<b>MOLP</b> /R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 19/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083 (1)  (7)	25A023624-083 - EUROFINS240000061 85 Réf. Prel : P83 Sous Sol - Archive centre 015/Revêtements de sol - (Ciment, Compact/Noir)	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	<b>MOLP</b> /R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
084 (1)	25A023624-084 - EUROFINS240000061 80 Réf. Prel : P84 Sous Sol - DGT 2/Equipements - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085 (1)	25A023624-085 - EUROFINS240000061 84 Réf. Prel : P85 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086 (1)	25A023624-086 - EUROFINS240000061 81 Réf. Prel : P86 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087 (1)	25A023624-087 - EUROFINS240000061 83 Réf. Prel : P87 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 20/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088 (1)	25A023624-088 - EUROFINS240000061 78 Réf. Prel : P88 Sous Sol - DGT 2/Revêtements de sol - (Gris, Marron)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089 (1)	25A023624-089 - EUROFINS240000061 77 Réf. Prel : P89 Sous Sol - Escalier/Equipements - (Décoratif/Beige, Rouge, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090 (1)	25A023624-090 - EUROFINS240000061 76 Réf. Prel : P90 Sous Sol - Escalier/Equipements - (Décoratif/Marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091 (1)	25A023624-091 - EUROFINS240000061 75 Réf. Prel : P91 Sous Sol - Escalier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 21/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
092 (1)	25A023624-092 - EUROFINS240000061 74 Réf. Prel : P92 Sous Sol - Escalier/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
093 (1)	25A023624-093 - EUROFINS240000061 73 Réf. Prel : P93 Sous Sol - Escalier/Revêtements de sol - (Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094 (1)	25A023624-094 - EUROFINS240000061 69 Réf. Prel : P94 RDC - 116/Faux plafonds - (Laine de verre/Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	<b>MOLP</b> / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
095 (1)	25A023624-095 - EUROFINS240000061 68 Réf. Prel : P95 RDC - 116/Plafonds - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096 (1)	25A023624-096 - EUROFINS240000061 70 Réf. Prel : P96 RDC - 116/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (jaune) en traces	<b>MET</b> / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01 Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33 Page22/36  
Référence laboratoire N° : 25RB023136 Référence de suivi du dossier N° : 25A023624  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2025 Date de réception :09/07/2025  
Date d'analyse : 11/07/2025  
Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097 (1)	25A023624-097 - EUROFINS24000006172 Réf. Prel : P97 RDC - 116/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Orange)	Matériau de type mousse (orange) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b> /S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098 (1)	25A023624-098 - EUROFINS24000006171 Réf. Prel : P98 RDC - 116/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune, Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé)(i)	<b>MOLP</b> /DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
099 (1)	25A023624-099 - EUROFINS24000006182 Réf. Prel : P99 RDC - 111/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Orange)	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple (orange)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01      Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33      Page 23/36  
Référence laboratoire N° : 25RB023136      Référence de suivi du dossier N° : 25A023624  
Reçu au laboratoire le : 11/07/2025      Date de réception : 09/07/2025  
Date d'analyse : 11/07/2025  
Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100 (1)	25A023624-100 - EUROFINS2400000611 83 Réf. Prel : P100 RDC - 111/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune, Noir)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	<b>MOLP</b> /S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
101 (1)	25A023624-101 - EUROFINS2400000611 84 Réf. Prel : P101 RDC - 112/Equipements - (Décoratif/Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102 (1)	25A023624-102 - EUROFINS2400000611 85 Réf. Prel : P102 RDC - 112/Equipements - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103 (1)	25A023624-103 - EUROFINS2400000611 87 Réf. Prel : P103 RDC - 113/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> /S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page24/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception :09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104 (1)	25A023624-104 - EUROFINS240000061 88 Réf. Prel : P104 RDC - 118/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mastic/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> /S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	<b>MOLP</b> /S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
105 (1)	25A023624-105 - EUROFINS240000061 67 Réf. Prel : P105 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106 (1)	25A023624-106 - EUROFINS240000061 65 Réf. Prel : P106 RDC - HALL D ACCUEIL/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 25/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
107 (1) (2)	25A023624-107 - EUROFINS240000061 66 Réf. Prel : P107 RDC - HALL D ACCUEIL/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
108 (1)	25A023624-108 - EUROFINS240000061 91 Réf. Prel : P108 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 26/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
109 (1)	25A023624-109 - EUROFINS2400000611 89 Réf. Prel : P109 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
110 (1)	25A023624-110 - EUROFINS2400000611 90 Réf. Prel : P110 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111 (1)	25A023624-111 - EUROFINS2400000611 37 Réf. Prel : P112 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibveux) (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) + (rouge)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112 (1)	25A023624-112 - EUROFINS2400000611 42 Réf. Prel : P113 RDC - HALL D ACCUEIL/Revêtements de sol - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibveux) (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) + (rouge)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 27/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
113 (1)	25A023624-113 - EUROFINS240000061 43 Réf. Prel : P114 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114 (1)	25A023624-114 - EUROFINS240000061 95 Réf. Prel : P115 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de sol - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115 (1) (6)	25A023624-115 - EUROFINS240000061 94 Réf. Prel : P116 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé)	<b>MET</b> / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116 (1) (6)	25A023624-116 - EUROFINS240000061 93 Réf. Prel : P117 RDC - SANITAIRE HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc, Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 28/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
117 (1)	25A023624-117 - EUROFINS2400000611 41 Réf. Prel : P118 RDC - TABLEAU ELECTRIQUE/Faux plafonds - (Carton/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118 (1)	25A023624-118 - EUROFINS2400000611 40 Réf. Prel : P119 R+1 - 203/Revêtement de sol - (Cassant/Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119 (1)	25A023624-119 - EUROFINS2400000611 38 Réf. Prel : P120 R+1 - 203/Revêtement de sol - (Cassant/Vert, Clair)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	<b>MOLP</b> /FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
120 (1)	25A023624-120 - EUROFINS2400000611 36 Réf. Prel : P121 R+1 - 203/Revêtement de sol - (Cassant/Foncé, Vert)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (jaune)	<b>MOLP</b> /FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 29/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
121 (1)	25A023624-121 - EUROFINS240000061; 18 Réf. Prel : P122 R+1 - 212/Equipements - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122 (1)	25A023624-122 - EUROFINS240000061; 24 Réf. Prel : P123 R+1 - 212/Revêtements de sol - (Dur/Marron, Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123 (1)	25A023624-123 - EUROFINS240000061; 20 Réf. Prel : P124 R+1 - 208/Equipements - (Décoratif/Marron)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124 (1)	25A023624-124 - EUROFINS240000061; 19 Réf. Prel : P125 R+1 - 215/Revêtements de sol - (Dur/Marron, Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (rose)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page30/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception :09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	<b>MOLP</b> / D2QU	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
125 (1)	25A023624-125 - EUROFINS240000061; 34 Réf. Prel : P126 Vide sanitaire/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau fibreuse de type isolant (beige)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreuse de type isolant (beige)	<b>MOLP</b> / J6HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
126 (1)	25A023624-126 - EUROFINS240000061; 33 Réf. Prel : P127 Vide sanitaire/Equipements - (Décoratif/Noir)	Matériau (noir) ; matériau (marron)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127 (1)	25A023624-127 - EUROFINS240000061; 23 Réf. Prel : P128 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 31/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128 (1)	25A023624-128 - EUROFINS240000061; 31 Réf. Prel : P129 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129 (1)	25A023624-129 - EUROFINS240000061; 25 Réf. Prel : P130 Extérieur/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130 (1)	25A023624-130 - EUROFINS240000061; 30 Réf. Prel : P131 Extérieur/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Vert)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau souple (polymérisé) (beige)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131 (1)	25A023624-131 - EUROFINS240000061; 08 Réf. Prel : P132 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132 (1)	25A023624-132 - EUROFINS240000061; 29 Réf. Prel : P133 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133 (1)	25A023624-133 - EUROFINS240000061; 32 Réf. Prel : P134 Extérieur/Revêtements de sol - (Bitumineux/Noir)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (noir) ; matériau (beige) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 32/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
134 (1)	25A023624-134 - EUROFINS240000061; 27 Réf. Prel : P135 Extérieur/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Gris)	Matériau souple (noir) ; matériau dur (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135 (1)	25A023624-135 - EUROFINS240000061; 17 Réf. Prel : P136 Extérieur/Menuiseries extérieures - (Mastic/Orange)	Matériau (fibreuse) (marron)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136 (1)	25A023624-136 - EUROFINS240000061; 10 Réf. Prel : P137 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137 (1)	25A023624-137 - EUROFINS240000061; 26 Réf. Prel : P138 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (marron)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138 (1)	25A023624-138 - EUROFINS240000061; 16 Réf. Prel : P139 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris, Clair)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 33/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
139 (1)	25A023624-139 - EUROFINS240000061; 15 Réf. Prel : P140 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140 (1)	25A023624-140 - EUROFINS240000061; 13 Réf. Prel : P141 Extérieur/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141 (1)	25A023624-141 - EUROFINS240000061; 14 Réf. Prel : P142 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Blanc, Beige)	Matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142 (1)	25A023624-142 - EUROFINS240000061; 07 Réf. Prel : P143 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143 (1)	25A023624-143 - EUROFINS240000061; 05 Réf. Prel : P144 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Blanc)	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144 (1)	25A023624-144 - EUROFINS240000061; 11 Réf. Prel : P145 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România



# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Page 34/36

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date de réception : 09/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client: 25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
145 (1)	25A023624-145 - EUROFINS240000061; 28 Réf. Prel : P146 Extérieur/Equipements - (Décoratif/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146 (1)	25A023624-146 - EUROFINS240000061; 21 Réf. Prel : P147 RDC - 113/Menuiseries intérieures - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147 (1)	25A023624-147 - EUROFINS240000061; 35 Réf. Prel : P148 R+1 - 207/Equipements - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
148 (1)	25A023624-148 - EUROFINS240000061; 22 Réf. Prel : P149 R+1 - 210/Equipements - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149 (1)	25A023624-149 - EUROFINS240000061; 06 Réf. Prel : P150 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Blanc)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Date de réception :09/07/2025

Page35/36

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
- (2) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (3) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (6) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (7) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

#### Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

#### **Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MOLP** : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-044864-01

Référence laboratoire N° : 25RB023136

Reçu au laboratoire le : 11/07/2025

Date d'analyse : 11/07/2025

Référence dossier Client:25A023624 - 1510797887/26433708/S3/1/1\_26433708/3/1

Date d'émission de rapport : 14/07/2025 20:33

Référence de suivi du dossier N° : 25A023624

Date de réception :09/07/2025

Page36/36

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel  
Team Leader CRO007