

Rapport Amiante Avant Travaux

RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX
Conforme à l'arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis et selon la norme NFX46-020 de Aout 2017 et l'article L.4412-2 (et les articles réglementaires R.4412-97 à R.4412-96-7) qui impose une obligation de repérage amiante dans les immeubles bâtis préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante

MISSION N° : 761403329

PROPRIÉTAIRE		MISSION	
Nom :	DGDDI SFACT DOUANE	Adresse :	Cité des Douanes, rue Casimir Delavigne
Adresse :	30 rue Raoul Wallenberg	Ville :	76600 LE HAVRE
Ville :	75927 PARIS Cedex 19 TSA 80032		

DONNEUR D'ORDRE	
Nom :	VERIFICA - EPA MASSE DES DOUANES
Adresse :	2 Impasse Le Mintier
Ville :	44100 NANTES

MISSION			
Type :	Parties communes	Nbre pièces :	Lot :
Cadastre :	JM0007	Bâtiment :	Lot secondaire :
Porte :		Étage :	Escalier :
Date de commande :	07/03/2025	Date de visite :	Année de construction :
Accompagnateur :	PAS D'ACCOMPAGNATEUR	Opérateur :	Avant 1997
			Référence client :

CONCLUSIONS

(détail des conclusions et mesures d'ordre général en fin du rapport de repérage)

A - CONCLUSIONS DU REPERAGE EFFECTIF :

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante dans :

Façades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie bâtiment D Nord
Façades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie bâtiment D Sud
Façades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie bâtiment E Sud
Façades D E et B (Joints de dilatation) : Joint mastic menuiserie bâtiment E Nord
Toitures (Ardoises composites) : Ardoises bâtiment E
Toitures (Laine de verre combles) : Laine de verre combles bâtiment E
Toitures (Ardoises composites) : Ardoises bâtiment D
Toitures (Laine de verre combles) : Laine de verre combles bâtiment D
Toitures terrasses (Revêtements et colles) : Complexe
Toitures terrasses (Revêtements et colles) : Relevé
Toitures terrasses (Revêtements et colles) : Complexe
Toitures terrasses (Revêtements et colles) : Relevé
Toitures terrasses (Enduits projetés) : Enduit muret
Voeries (Bitume couche et sous-couche) : Endrobé façade Nord
Voeries (Bitume couche et sous-couche) : Endrobé façade Sud



B - PARTIES D'IMMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATERIAUX OU PRODUITS POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SONT NECESSAIRES LIMITANT LA REALISATION COMPLETE DE LA MISSION :

Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont :

LOCAUX NON VISITES		
Etage	Local	Motif
Néant	Néant	Néant

ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS		
Etage	Local	Éléments et motif
Néant	Néant	Néant

Il est rappelé au propriétaire que la présente mission n'a pu être réalisée totalement en raison du motif énoncé dans les deux tableaux ci-dessus. Ce fait ne pourra être ignoré des personnes chargées de l'évaluation des risques basée sur la présente mission. La responsabilité de l'opérateur de repérage ne pourra en aucun cas être engagée quant aux conséquences du caractère incomplet de cette mission.

Il est rappelé que selon l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Le présent rapport de repérage ne peut être utilisé que pour le programme de travaux prévu sur la partie d'immeuble décrite dans le présent rapport.



SOMMAIRE

1	Le laboratoire d'analyses
2	La mission de repérage
2.1	L'objet de la mission
2.2	Le cadre de la mission
2.2.1	L'intitulé de la mission
2.2.2	Le cadre réglementaire de la mission
2.2.3	L'objectif de la mission
2.2.4	Le programme de repérage de la mission réglementaire
2.2.4.1	Matériaux et produits l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019
2.2.4.2	Autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante repérés par l'opérateur (au sens de l'article R.1334-22 du code de la santé publique)
2.2.5	Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
2.2.6	Le périmètre à repérer
2.2.6.1	Nature et périmètre des travaux à réaliser sur déclaration du donneur d'ordre
2.2.6.2	Périmètre retenu pour le repérage
2.2.7	Le périmètre de repérage effectif
3	Conditions de réalisation du repérage
3.1	Bilan de l'analyse documentaire
3.2	Date d'exécution des visites du repérage in situ
3.3	Identification de l'opérateur de repérage
3.4	Plan et procédures de prélèvements
4	Résultats détaillés du repérage des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
4.1	Matériaux ou produits de la liste de l'annexe 1 de l'arrêté du 2 janvier 2002
5	Éléments non examinés
6	Signature
7	Constatations diverses
8	Annexes

1. LABORATOIRE D'ANALYSE :

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT - Bâtiment B1 1294 rue Achille Peres , Z.I. de Petite Synthe - 59640 Dunkerque

2. LA MISSION DE REPÉRAGE :

2.1. L'objet de la mission :

La mission a pour objet le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante en vue de contribuer à l'analyse des risques demandée dans le code du travail en prévision de travaux concernant tout ou partie d'un immeuble bâti.

2.2. Le cadre de la mission :

2.2.1. L'intitulé de la mission :

Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux.

2.2.2. Le cadre réglementaire de la mission :

Le code du travail prévoit qu'une évaluation des risques doit être effectuée avant tout travaux ou intervention sur ou à proximité de matériaux ou produits contenant de l'amiante. La présente mission ne constitue en aucune manière cette évaluation des risques. Elle se limite au seul repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'immeuble ou partie d'immeuble concernée par les travaux envisagés.

Dans cette limite, la mission se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

2.2.3. L'objectif de la mission :

Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus le donneur d'ordre.

2.2.4. Le programme de repérage de la mission réglementaire :

2.2.4.1 Matériaux et produits l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 3 sur 31

ANNEXE I		
Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer		
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit
1 - Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P
	Plaques en matériaux bitumineux	P
Ardoises, bardoux bitumineux	Revêtements anti condensation sous bac acier	M
	Ardoises composites hors fibre ciment	P
Éléments associés à la toiture	Ardoises en fibre ciment	P
	Bardoux bitumineux (« shingles »)	P
	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux pluviales	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Tresses d'étanchéité à l'air	P
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closiers, fatiges, mitres, costières, etc.)	P
	Jonctions bitumineuses	M
Éléments sous toiture	Solins en fibre ciment	P
	Colle des solins en fibre ciment	M
	Pare-vapeur, pare pluie	P
	Isolants fibreux en sous toiture	P
Étanchéité de toiture terrasse	Flocages, enduits projetés	M
	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M
	Colles, produits d'accrochage	M
	Mastics (vitiers, bitumineux...)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
2 - Parois verticales extérieures et façades		
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P
	Ardoises composites hors fibre ciment	P
	Ardoises en fibre ciment	P
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P
	Peintures des bardages métalliques	M
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M
	Carton amiante	M
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M
	Peintures sur béton	M
	Enduits peulicaires de lissage/déballage	M
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, imperméabilisants	M
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico calcaire	P
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
	Couvre-joints	P
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment chassés aluminium)	M
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P
	Plaques de fibres-ciment (collages, coffres, etc.)	P
Éléments associés aux façades	Peintures décoratives	M
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
Murs et cloisons maçonnés	Éléments ponçeurs : chéneaux, rives, corniches	P
	3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, déballage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, cièuffage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutaison	M
	Entourage de poteaux (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Poteaux	Panneaux de cloisons lissés ou montés, préfabriqués ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Flocages	M

Plots de colle fixant les cloisons au mur	Bandes collées	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) tress, carton, fibres-ciment	P
	Flocages	M
Gaines et coffres verticaux	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, déballage, lissage)	M
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, ignifuges	Bandes calicot,	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare-flamme (sur battant et dormant y compris oculatus, et sur serrure)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
Plafonds	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (peillets, goutelettes...)	M
	Revêtements bitumineux	M
4 - Plafonds et faux plafonds	Peintures intumescentes	M
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
Faux plafonds	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	P
	Bandes collées	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
Peintures intumescentes	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (peillets, goutelettes...)	M
	Resines	M
Poutres et charpentes	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourage de poteaux (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)	P
Gaines et coffres horizontaux	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (peillets, goutelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, colliments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Faux plafonds	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
Suspentes et contrevents	Panneaux (fibres-ciment...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
5 - Planchers et planchers techniques	Peintures intumescentes	M
	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettées avec antrecoche noire	P
Revêtements de sols	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
Sols coulés à base ciment (terrazzolith, etc.)	Sols coulés à base ciment (terrazzolith, etc.)	P



	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de confinement: sur faux planchers	P
	Enduit de carrelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement immitables de grande hauteur et établissements recevant du public), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
	6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Cabliages (tresse, coquilles, matras...)	M
	Matras	P
	Enveloppes (bandes tressées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédecoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses durs câbles électriques d'alimentation (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
Clapets / volets coupe-feu	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrement de clapets et volets coupe-feu	M
Vide-ordures	Conduits et vide-ordures en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M
	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P
	Panneaux des cloisons palières	P
parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, jeux des escaliers mécaniques...)	P
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P
	Isolants	P
	Colles	M
	Joints	P
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P
	Tresses	P
	Joints plats	P
	8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baign, radiateurs gaz modulaires, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M
	Calorifugeages	M
	Joints d'étanchéité, joints plats prédecoupés pour brides	M
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M
Convecteurs et radiateurs électriques	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P
	Isolants thermiques cartonnés	P
fusibles à broche	Tresses des diffuseurs	M
	Carton, tresse	P
canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P
Coffres-forts	Portes et parois	P
Pertes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P
	9 - Fondations et sous-bassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Parois verticales et horizontales enterrées	Joint de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P
	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, siphons	Éléments de canalisation enterrés en fibres-ciment	P
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltés	M
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P



2.2.4.2 Autres matériaux et produits réputés contenir de l'amiante repérés par l'opérateur (au sens de l'article R.1334-22 du code de la santé publique) :

Étage	Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Composant de la construction
Néant	Néant	Néant	Néant

2.2.5. Le périmètre à repérer :

2.2.5.1. Nature et périmètre des travaux à réaliser sur déclaration du donneur d'ordre :

Mise en place d'une ITE (diagnostics façade déjà réalisé)

Remplacement des menuiseries

Réfection toitures terrasse

Réfection toitures ardoises et isolation des combles

2.2.5.2. Périmètre retenu pour le repérage :

Compte tenu de la déclaration du donneur d'ordre, le périmètre de repérage de la mission est :

Façades D E et B (étage : Tous niveaux), Toitures (étage : Dernier niveau), Toitures terrasses (étage : Dernier niveau), Voieries (étage : RDC)

2.2.6. Le périmètre de repérage effectif :

- Description :

Année de délivrance du permis de construire : Avant le 1er juillet 1997

- Périmètre de repérage effectif :

		Nom des composants ou parties de composants
Étage	Local	Élément : Revêtement / Substrat
Tous niveaux	Façades D E et B	Fenêtre 1 : intérieure (PVC) - Fenêtre 1 : extérieure (PVC) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (PVC) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (PVC) - Façade (Enduit décoratif Béton) - Fenêtre 1 : volet (PVC)
Dernier niveau	Toitures	Toiture (Ardoise)
Dernier niveau	Toitures terrasses	Toiture (Revêtement bitumineux)
RDC	Voieries	Voieries (Enrobé)

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 6 sur 31



3. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE :

3.1. Bilan de l'analyse documentaire :

Documents	Remis	Date	Référence	Principales conclusions
Plans, schémas ou croquis des bâtiments	Oui	11/02/2025	Plans et croquis	
Documents concernant la construction et les travaux de rénovation	Non			
Détails des travaux réalisés	Non			
Contrôle de concentration en poussière d'amiante	Non			
Dossier technique Amiante existant	Non			
Dossier technique existant	Non			
Diagnostic Amiante des parties communes	Non			
Rapports de repérage antérieurs	Oui	23/01/2023	DAAT Diagamter	Pas d'enduits amiantés sur les façades et appuis de fenetres
Descriptif des matériaux	Non			
Document interne	Non			
Acte de vente du bien	Non			

3.2. Date d'exécution des visites du repérage in situ :

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 14/03/2025

3.3. Identification de l'opérateur de repérage :

POUPARD Sébastien

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétence sont certifiées par **Technicert - 5 rue Traversiere 78580 Les Alluets Le Roi**, numéro de certification : **TC21-0126**

- EURL POUPARD Sébastien - 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE

- Assurance ALLIANZ : **62 490 415** - Date de validité : **31/12/2025**

3.4. Plan et procédures de prélèvements :

L'ensemble des prélèvements, le cas échéant, a été réalisé dans le repect du plan et des procédures d'intervention. Les prélèvements ont été effectués sur tout ou partie de l'épaisseur des matériaux ou produits en fonction du type de travaux à effectuer.

4.1. Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâti :

Étage	Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Numéro de prélèvement	Composant	Amiante	Critère de conclusion	Quantité
Tous niveaux	Façades D E et B	Joint mastic menuiserie bâtiment D Nord	P01	Parois verticales / Murs et cloisons / Joints de dilatation	NON	RASP	-
Tous niveaux	Façades D E et B	Joint mastic menuiserie bâtiment D Sud	P02	Parois verticales / Murs et cloisons / Joints de dilatation	NON	RASP	-
Tous niveaux	Façades D E et B	Joint mastic menuiserie bâtiment E Sud	P03	Parois verticales / Murs et cloisons / Joints de dilatation	NON	RASP	-
Tous niveaux	Façades D E et B	Joint mastic menuiserie bâtiment E Nord	P04	Parois verticales / Murs et cloisons / Joints de dilatation	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures	Ardoises bâtiment E	P05	Toiture / Ardoises / Ardoises composites	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures	Laine de verre combles bâtiment E	P06	Toiture / Eléments ponctuels / Laine de verre combles	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures	Ardoises bâtiment D	P07	Toiture / Ardoises / Ardoises composites	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures	Laine de verre combles bâtiment D	P08	Toiture / Eléments ponctuels / Laine de verre combles	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures terrasses	Complexe	P09	Toiture / Revêtements bitumineux / Revêtements et colles	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures terrasses	Relevé	P10	Toiture / Revêtements bitumineux / Revêtements et colles	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures terrasses	Complexe	P11	Toiture / Revêtements bitumineux / Revêtements et colles	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures terrasses	Relevé	P12	Toiture / Revêtements bitumineux / Revêtements et colles	NON	RASP	-
Dernier niveau	Toitures terrasses	Enduit muret	P13	Parois verticales / Murs et cloisons / Enduits projetés	NON	RASP	-
RDC	Voeries	Endrobé façade Nord	P14	Voies et Réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche et sous-couche	NON	RASP	-
RDC	Voeries	Endrobé façade Sud	P15	Voies et Réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche et sous-couche	NON	RASP	-

Abréviations utilisées pour les critères de conclusion : **JPOR** : Jugement personnel de l'opérateur de repérage - **MM** : Marquage matériau - **DOC** : Document consulté - **RASP** : Résultat d'analyse suite à prélèvement - **MPPNCA** : matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante - **MPSCA** : matériau ou produit restant susceptible de contenir de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante

4.2. Zones présentant des similitudes d'ouvrage :

Zone présentant des similitudes d'ouvrage	Détail de la zone	Lié au repérage	Amianté
---	-------------------	-----------------	---------



Néant

Néant

Néant

Néant

IMPORTANT : Aucune évaluation de l'état de dégradation, aucune conclusion ni aucune recommandation ne sont prévues par la législation et ne peuvent donc être fournies dans le cadre de la présente mission.

5. ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS :

Néant

6. SIGNATURE :

Etabli le 22/03/2025

Cachet:


BC2E
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent
76310 SAINTE ADRESSE
06 46 64 54 93
Siret : 843 912 023 000 10 - code APE : 7120B

Signature :



7. CONSTATATIONS DIVERSES :

Néant

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10


Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 8 sur 31

a

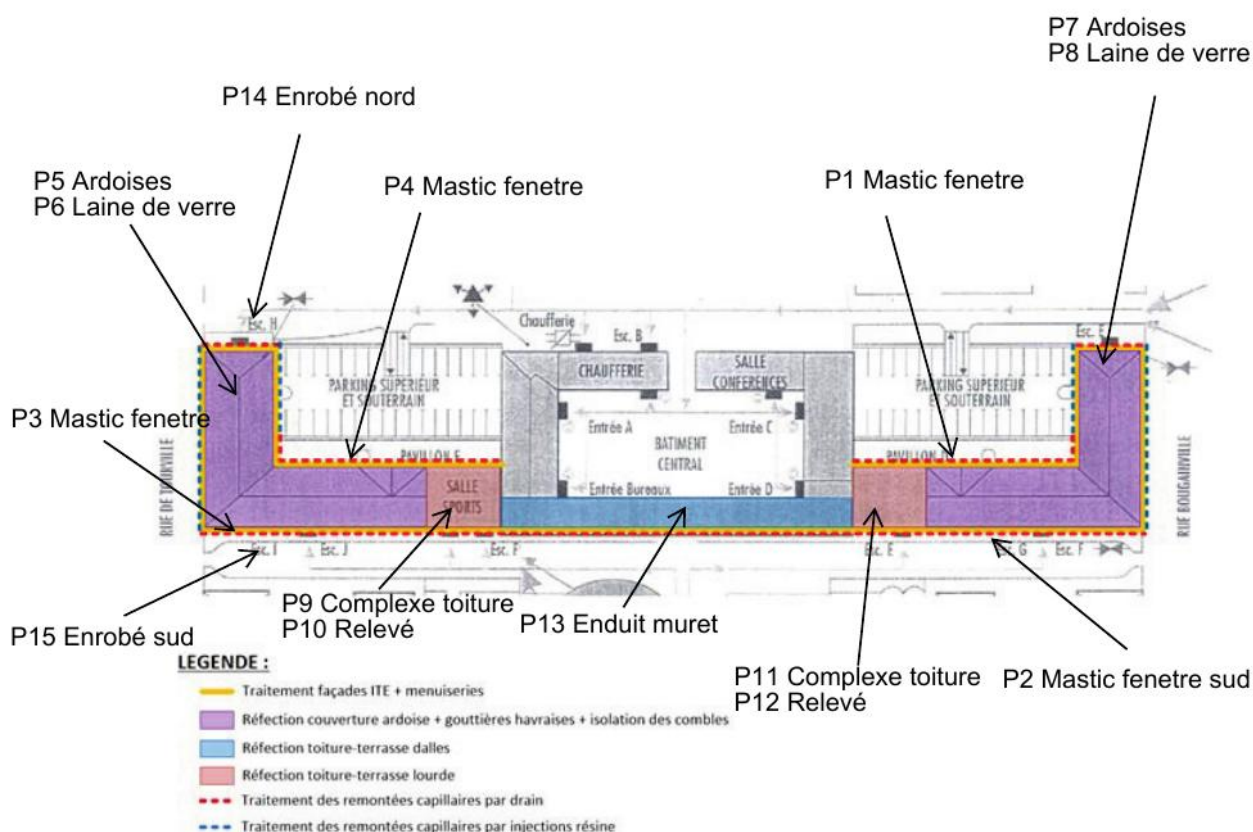

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 9 sur 31



Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 10 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 11 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 12 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 13 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 14 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 15 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 16 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 17 sur 31





Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 18 sur 31





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EURL POUPARD SEBASTIEN
Monsieur Sebastien POUPARD
6 Rue du Chef Mecanicien Prigent
76310 SAINTE ADRESSE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page1/7
Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 à 11:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
Référence dossier Client:03220250301520053
761403329

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P01 - Joints de dilatation	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P02 - Joints de dilatation	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P03 - Joints de dilatation	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P04 - Joints de dilatation	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P05 - Ardoises composites					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page 2/7
 Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 à 11:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
 Référence dossier Client: 03220250301520053
 761403329

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (gris) + (orange) ; matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P06 - Laine de verre combles	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (marron) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (marron) (clair)	MOLP * / B4YH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P07 - Ardoises composites	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ardoise (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P08 - Laine de verre combles	Matériau (pulvérulent) (noir) + (blanc) ; matériau (beige) ; matériau fibreux de type isolant (marron) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page 3/7
 Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 à 11:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
 Référence dossier Client: 03220250301520053
 761403329

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (marron) (clair)	MOLP * / B4YH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P09 - Revêtements et colles	Matériau (fibreux) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P10 - Revêtements et colles	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P11 - Revêtements et colles	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P12 - Revêtements et colles	Matériau (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P13 - Enduits projetés					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Société

EURL POUPARD Sébastien
 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
 Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
 Web : poupard.bc2e.com
 Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
 AMIANTE : 21 sur 31

a

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page 4/7
 Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 à 11:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
 Référence dossier Client: 03220250301520053
 761403329

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P14 - Bitume couche et sous-couche	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige), (gris) (foncé)	MOLP * / B4YH	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige), (gris) (foncé)	MET * / A3PY	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P15 - Bitume couche et sous-couche	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron), (noir)	MOLP * / B4YH	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Société

EURL POUPARD Sébastien
 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
 Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
 Web : poupard.bc2e.com
 Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
 AMIANTE : 22 sur 31



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page 5/7
 Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 à 11:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 25NM010224 Date de réception : 17/03/2025 Date d'analyse : 19/03/2025
 Référence dossier Client: 03220250301520053
 761403329

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron), (noir)	MET * / A3PY	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1- 1935
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Société

EURL POUPARD Sébastien
 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
 Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
 Web : poupard.bc2e.com
 Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
 AMIANTE : 23 sur 31



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02 Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59 Page6/7

Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 à 11:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25NM010224

Date de réception : 17/03/2025

Date d'analyse : 19/03/2025

Référence dossier Client:03220250301520053
761403329

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr**Société**

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport**Rapport**

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 24 sur 31

a

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-025070-02

Date d'émission de rapport : 28/03/2025 0:59

Page 7/7

Annule et remplace la version AR-25-NM-025070-01 ayant pour date d'émission le 21/03/2025 à 11:27, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 25NM010224

Date de réception : 17/03/2025

Date d'analyse : 19/03/2025

Référence dossier Client: 03220250301520053
761403329



Corentin Guffroy
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

**Société**

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport**Rapport**

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 25 sur 31



A: **EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD-OUEST CEBAT
Analyse**
Bât. B1 - 1294 Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 Dunkerque
FRANCE

Pour: **EURL POUPARD SEBASTIEN**

Monsieur Sebastien POUPARD
6 Rue du Chef Mecanicien Prige

76310 SAINTE ADRESSE
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N.° 25P006674

Date d'émission du rapport : 27/03/2025

N.° de rapport d'analyse: AR-25-P-009773-01

Date de réception : 24/03/2025

Référence Dossier : 25NM010224 - 03220250301520053761403329

Référence Commande : EUFRCB0000780025NM010224

Coordinateur de Projets Clients : Rita Perez / Rita.Perez@ETFR.eurofins.com / +351255102111

N.° Ech	Matrice:	Référence échantillon (#)	Description *
001	Matériaux Routiers	25NM010224-014 - 25NM010224-014 - P14 - Bitume couche et sous-couche	
002	Matériaux Routiers	25NM010224-015 - 25NM010224-015 - P15 - Bitume couche et sous-couche	

Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 26 sur 31



RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N.º 25P006674

Date d'émission du rapport : 27/03/2025

N.º de rapport d'analyse: AR-25-P-009773-01

Date de réception : 24/03/2025

Référence Dossier : 25NM010224 - 03220250301520053761403329

Référence Commande : EUFRCB0000780025NM010224

Echantillon N.º

Référence client:

Matrice:

Date de prélèvement: (#)

Date de début d'analyse:

Date de fin d'analyse:

001	002
25NM010224-014	25NM010224-015
P14 - Bitume couche et sous-couche MRO	P15 - Bitume couche et sous-couche MRO
24/03/2025	24/03/2025
27/03/2025	27/03/2025

Composés organiques

EK0PA : Détermination des HAP (16) par

GC-MS-MS

NP EN ISO/IEC 17025:2018 IPAC L0705

Acénaphène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Anthracène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Benzo-(a)-anthracène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	0.4	<0.4
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Chrysène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Phénanthrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Fluoranthène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Fluorène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Naphtalène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Pyrène	mg/kg M.S.	<0.4	<0.4
Somme HAP EPA (16)	mg/kg M.S.	0.4	<0.4

(#) : Informations fournies par le client

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.º 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente



Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

nº de rapport : 761403329
AMIANTE : 27 sur 31

a

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N.º 25P006674

Date d'émission du rapport : 27/03/2025

N.º de rapport d'analyse: AR-25-P-009773-01

Date de réception : 24/03/2025

Référence Dossier : 25NM010224 - 03220250301520053761403329

Référence Commande : EUFRCB0000780025NM010224

Diana
Soares

Diana Soares

Lab Technician

La reproduction de ce document n'est autorisée que dans son intégralité, sauf accord écrit avec le laboratoire. Contient 4 page(s).

Ce rapport se réfère uniquement aux échantillons en cours d'analyse, tels qu'ils sont reçus au laboratoire.

Lorsqu'une nouvelle version du rapport est publiée, les modifications respectives sont identifiées par le formatage gras, italique et souligné et sous forme de commentaire.

Les normes suivies sont des normes européennes (EN) et/ou des normes ISO et/ou des méthodes internes, WI.

La portée d'accréditation du laboratoire est référencée par le N.º L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

La liste des méthodes et essais avec accréditation flexible globale et intermédiaire peut être consultée sur: <https://www.eurofins.pt/ambiente>

Les paramètres marqués d'une * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Les incertitudes liées à l'échantillonnage n'ont pas été prises en compte, l'échantillonnage étant à la charge du client. Les incertitudes élargies, U(expanded) ont été calculées pour un intervalle de confiance à 95 % (k=2) et les sommes ont une incertitude à calculer par: Racine carrée (Somme (valeur de chaque analyte (>LQ) x Uexpanded)²).

Les résultats affichés sous la forme <XXX signifient que le résultat obtenu est <LQ (limite de quantification).

Dans le résultat exprimé en mg/kg M.S., M.S. signifie « matière sèche ».

Le paramètre "somme" correspond à la somme de la concentration de chaque analyte du groupe. Lorsque la valeur d'un des analytes est inférieure à la Limite de Quantification (LQ), elle est indiquée par <LQ et cette valeur n'est pas inclus dans la "somme" du groupe. Dans le cas où il y a une ou plusieurs concentrations individuelles d'analyte supérieures à la LQ, la valeur "somme" du groupe correspond à la somme de toutes les valeurs >LQ. Si aucune des concentrations individuelles d'analyte n'est supérieure que le LQ, alors la "somme" du groupe est indiquée comme étant <LQ.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.º 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente



Société

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

nº de rapport : 761403329
AMIANTE : 28 sur 31

a

Annexe technique

Dossier N.º 25P006674

N.º de rapport d'analyse: AR-25-P-009773-01

Emetteur:

Commande EOL:

Nom projet: 25NM010224 - 03220250301520053761403329

Référence commande: EUFRCB0000780025NM010224

Matériaux Routiers

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Incertitude	Unité	Prestation réalisée sur le site de:
EK0PA	Détermination des HAP (16) par GC-MS-MS	WI3334(09-01-2025), WI4023(09-01-2025)				Eurofins Lab Environment Testing Portugal
	Acénaphène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Acénaphthylène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Anthracène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Benzo-(a)-anthracène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Benzo(a)pyrène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Benzo(b)fluoranthène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Benzo(ghi)Pérylène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Benzo(k)fluoranthène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Chrysène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Dibenzo(a,h)anthracène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Phénanthrène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Fluoranthène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Fluorène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Indeno (1,2,3-cd) Pyrène		0.4	34%	mg/kg M.S.	
	Naphtalène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Pyrène		0.4	36%	mg/kg M.S.	
	Somme HAP EPA (16)		0.4	-	mg/kg M.S.	

Société

EURL POUPARD Sébastien
 6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
 Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
 Web : poupard.bc2e.com
 Siret : 843 912 023 000 10

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n.º de rapport : 761403329
 AMIANTE : 29 sur 31

a

Attestations RCP et Certifications



Attestation de compétence N°2R2401002 à la prévention des risques liés à l'amiante relevant des activités de l'article R 4412-94 Second alinéa

La société SONÉLO enregistrée sous le numéro 11 78 8131 78, attestée par la présente, la réalisation de l'action de formation ci-dessous :

Catégorie de Personnel : ☐ Bénéficiaire technique ☐ Date d'expiration : 14/02/2024 ☐ Durée de validité : 3 ans

Monsieur **POUPARD Sébastien**, né (e) le 09/06/1986, a participé le 14/02/2024 dans nos locaux LES ALLIÉS LE ROI à la formation de recyclage des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante (conformément à l'arrêté du 23 février 2012 modifié)

Ce stage a été suivi avec assiduité par l'intermédiaire dont les connaissances théoriques et pratiques ont été validées à l'issue de la formation par l'organisme de formation :

Nature de la formation	Formation Recyclage
Nature des activités	• Connaître les principes généraux de la prévention des risques liés à l'amiante • Être capable de réaliser les opérations de nettoyage et de décontamination • Être capable de réaliser les opérations de nettoyage et de décontamination • Être capable de réaliser les opérations de nettoyage et de décontamination • Être capable de réaliser les opérations de nettoyage et de décontamination

Retenue des activités de l'article R 4412-94 Second alinéa

Date et signature anglaise : Le 14/02/2024 Monsieur POUPARD Sébastien

Date et signature formateur : Le 14/02/2024 M. WILLARD Sébastien

Cadet, date et signature SONÉLO : Le 14/02/2024

SONÉLO - 1 rue du Général de Gaulle - 76100 SAINT-ADRESSE - FRANCE
Tél : 02 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

TechniCert
Certificat de Compétence
Diagnostics Techniques Immobiliers

TechniCert attribue la Certification d'Opérateur de Diagnostic Immobilier à :

M. POUPARD Sébastien sous le numéro de certifié **TC21-0126**

TechniCert Référentiel de Certifications PROOC 800

Domaines Technique	Arrêtés de référence	Date d'effet	Date d'expiration
Gaz	Arrêté du 03 juillet 2022 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic immobilier dans les domaines du diagnostic gaz, plomb et amiante. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.4.1 / 2.4.2	12/07/2023	11/07/2030
Électricité	Arrêté du 03 juillet 2022 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic immobilier dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et amiante. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.5.1 et 2.5.2	08/06/2023	07/06/2030
Termite	Arrêté du 03 juillet 2022 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic immobilier dans les domaines du diagnostic termites. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.3.1 / 2.3.2		
Amiante sans Mention	Arrêté du 03 juillet 2022 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic immobilier dans les domaines du diagnostic amiante. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.2.1 / 2.2.2	26/04/2023	25/04/2030
Amiante avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.2.1 / 2.2.1.3	26/04/2023	25/04/2030
Énergie sans Mention	Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic immobilier dans les domaines du diagnostic énergie. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.1 / 2.2	08/06/2023	07/06/2030
Énergie avec Mention	Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.1 / 2.2.3	15/06/2023	07/06/2030
Audit Énergétique	Ordonnance n° 2019-1074 du 20 décembre 2019 relative à la mise en œuvre de la compétence et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique. Posséder les connaissances et compétences définies en 3/1 annexe IV et 3/1 annexe V	15/11/2024	07/06/2030
Plomb sans Mention	Arrêté du 03 juillet 2022 annule et remplace l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic immobilier dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et amiante. Posséder les connaissances et compétences définies en Annexe 3 / 2.1 / 2.1.3	01/03/2023	28/02/2030

Le maintien des dates de validité est conditionné à la bonne exécution des opérations de contrôle.

cofrac
LABORATOIRE D'ANALYSE
CERTIFICATION DE PERSONNES

Accréditation
N° 140624
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Les Alliés Le Roi, 15/11/2024
La Gérante TECHNICERT

TECHNICERT SARL au Capital de 5000€ - 5 rue Traversière - ZAC Madelin du Capitaine - 76100 Les Alliés Le Roi
Tél : 02 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10

Société Scannez et téléchargez votre rapport Rapport

EURL POUPARD Sébastien
6 Rue du Chef Mécanicien Prigent - 76310 SAINTE ADRESSE
Tel : 06 46 64 54 93 | Mail : sebastien.poupard@bc2e.com
Web : poupard.bc2e.com
Siret : 843 912 023 000 10



n° de rapport : 761403329
AMIANTE : 30 sur 31





ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services
Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs immobiliers

La Compagnie Allianz I.A.R.D dont le Siège social se situe au 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre atteste que :

...

EURL POUPARD Sébastien
Monsieur POUPARD Sébastien
6 RUE DU CHEF MECANICIEN PRIGENT
76310 SAINTE ADRESSE

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le n°62 490 415 qui a pris effet le 01/01/2025.

Ce contrat a pour objet de :

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 272- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;

Garantie RC Professionnelle : 300 000 EUR par sinistre dans la limite de 500 000 EUR par année d'assurance

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les activités sont garanties sous réserve que le diagnostiqueur immobilier soit titulaire des certificats délivrés par des organismes de certification accrédités et/ou Formations, conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D., a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D. au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)

Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris, le 16 décembre 2024

Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D

Par délégation

Willie Towers Watson France
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 432 828 euros
Siège Social : 52, rue de la Chapelle de France - 93200 Paris
Tél : 01 41 43 50 00
511 246 631 RCS Nanterre N° 612 012 468 27
INVENTAIRE EN LIGNE : 612 012 468 27

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre