

Rapport de repérage amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Articles R1334-22 du Code de la Santé Publique et R4412-97 du Code du Travail, norme NF X46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26601818/S1/1/AM-RDEM_V1

Rédigé le : 27/06/2025

Référence au programme de travaux :

Programme de travaux Cahier des charges pour DAAT réalisé le 25/03/2025 par Le Pôle Conduite des Opérations (PCO) de Toulouse

DONNEUR D'ORDRE

**CERCLE DE LA BASE DE DEFENSE DE
LYON -VALENCE - VALBONNE**

JULIEN BOURSET

BALCEDOUILLES

CVM EALAT SAINTE-LEOCADIE

HANGAR ATELIER

66800 SAINTE-LEOCADIE

SITE D'INTERVENTION

USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS

BALCEDOUILLES

66800 SAINTE-LEOCADIE

0001

Code site : 660181001Z

Latitude : 42.436700 / Longitude : 2.004600

Date(s) d'intervention(s) :


Le 18/06/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Tanguy MURILLO	Diagnosticteur	Certification N° CPDI 6015	Tanguy MURILLO
			

Le présent rapport comporte 69 pages, dont 48 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	4
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	4
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
1.3. Périimètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	8
2. CONCLUSIONS	9
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	9
2.2. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux	10
2.3. Obligations réglementaires	11
3. INFORMATIONS GENERALES	12
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	12
3.2. Parties prenantes	12
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	12
4.1. Références réglementaires	12
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
5.1. Date(s) de visite(s)	13
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	13
5.3. Conditions spécifiques	13
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	13
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	14
6.1. Matériaux et produits repérés	14
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	21
7. ANNEXES	22
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	22
7.2. Photos prélèvements	24
7.3. Photos sondages	34
7.4. Photos inaccessibilités	36
7.5. Attestation d'assurance	37
7.6. Certificat de compétence	39
7.7. Croquis de repérage	40
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	52

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
<ul style="list-style-type: none"> - Démolition du hangar aéronaves existant 001 de 1340 m² - Construction de structures provisoires pour maintien des travaux pendant l'activité. - Construction bâtiment neuf de 1745 m² en lieu et place du bâtiment actuel.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Composants et parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux de démolition prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la façade	Conduits, Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Éléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pâte de verre, Couvre-joints, Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pâte de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
Portes palière monte-charges	
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
09 - Fondations et soubassements	
Conduits	Conduits dans maçonnerie
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Fourreaux	Fourreaux dans maçonnerie
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 004	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 006	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 010	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 011	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
8	CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris
1	CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	Toitures	Plaques en fibres-ciment	/	Gris
3	CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	Eléments associés à la toiture	Faitages	Fibres-ciment	Gris

2.2. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC (IC 1)	9- Fondations et soubassements - Réseaux enterrées inaccessibles	Inaccessible avant démolition de la superstructure et travaux de terrassement	Démolir la superstructure et faire réaliser des travaux de terrassement

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS
BALCEDOUILLES
66800 SAINTE-LEOCADIE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
USID CARCASSONNE - Antenne MONT- LOUIS	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
JULIEN BOURSET	Donneur d'ordre	CERCLE DE LA BASE DE DEFENSE DE LYON - VALENCE - VALBONNE	BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : article L1334-12-1, R1334-19, R1334-22 à 24, annexe 13-9,
- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 18/06/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Avant projet détaillé / Programme de travaux	Le Pôle Conduite des Opérations (PCO) de Toulouse	25/03/2025	Cahier des charges pour DAAT	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	P10* P	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures intumescentes	Epais	Gris	7	P8* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures intumescentes	Epais	Gris	7	P9 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	9	P12* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint	Gris	9	P13 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	11	P15* N	/	AN	Rebouchage fourreau	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	11	P16 N	/	AN	Rebouchage fourreau	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Semi-dur	Beige	12	P17* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	10	P14* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Beige	16	P25* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Semi-dur	Blanc	13	P19* N	/	AN	colle carrelage blanche douche	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Semi-dur	Blanc	13	P20 N	/	AN	colle carrelage blanche douche	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	14	P21* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Semi-dur	Beige	12	P18 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	15	P23* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003	Faux plafonds	Plaques	Carton	/	17	/	S3	MA	Armstrong 2004	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	14	P22 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 004	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	19	P29* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 004	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Beige	16	P27 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005	Plafonds	Bandes calicot	Papier	/	19	P28 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 006	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	14	/	S1	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 006	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	32	P49* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8 (i)	P11 N	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	/	21	P31* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Conduits	Calorifugeages	Laine de verre	/	18	P26* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Marron, Rouge	23	P34* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Beige, Blanc	24	P35* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Semi-dur	Beige	12	/	S2	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Beige, Blanc	24	/	S6	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Beige	16	/	S5	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Semi-dur	Blanc	26	P38* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Semi-dur	Blanc	25	P36* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Semi-dur	Blanc	25	P37 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Semi-dur	Blanc	26	P39 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	15	P24 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	27	P40* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 010	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	27	P41 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 010	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 011	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	28	P42* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 011	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	Faux plafonds	Plaques	Laine de verre	/	20	P30* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	/	21	P32 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Beige	22	P33* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	Faux plafonds	Plaques	Carton	/	17	/	S4	MA	Armstrong 2004	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	8	Idem P 10	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Detente 001	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	28	P43 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Detente 001	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	29	P44* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	31	P47* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	31	P48 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	29	P45 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige, Blanc	30	P46* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact	Marron, Rouge	23	/	S7	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 004	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	15	/	S9	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005	Faux plafonds	Plaques	Carton	/	33	P50* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige, Blanc	30	/	S8	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	14	/	S10	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Peint	Beige	35	P53* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Peint	Beige	35	P54 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	37	P56* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	37	P57 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	Toitures	Plaques en fibres-ciment	/	Gris	36	P55* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	Toitures	Plaques en fibres-ciment	/	Gris	1	P1* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	Eléments associés à la toiture	Faitages	Fibres-ciment	Gris	3	P4* P	/	AN	/	Oui
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir, Gris	2	P2* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir, Gris	2	P3 N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	34	P51* N	/	AN	/	Non
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	34	P52 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
1	Toitures	Plaques en fibres-ciment	1202 m²
3	Eléments associés à la toiture	Faitages	34 ml
8	Revêtements de sol	Ragréages	1225 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CVM	/
CVM -> HANGAR AERONEFS	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 004	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 006	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 010	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 011	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Detente 001	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Entree 002	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 004	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR - > TOITURE	/
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR - > ABORDS	/
CVM -> STRUCTURE METALLO TEXTILE PROVISOIRE	/


7.2. Photos prélèvements


P10	ZPSO 8
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	


P8	ZPSO 7
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures intumescentes	

P9	ZPSO 7
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Peintures intumescentes	

P12	ZPSO 9
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P13	ZPSO 9
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P15	ZPSO 11
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P16	ZPSO 11
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 12
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P14	ZPSO 10
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 001	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P25	ZPSO 16
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P19	ZPSO 13
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P20	ZPSO 13
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P21	ZPSO 14
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P18	ZPSO 12
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P23	ZPSO 15
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 002	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P22	ZPSO 14
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P29	ZPSO 19
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 004	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P27	ZPSO 16
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P28	ZPSO 19
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 005	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P49	ZPSO 32
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	


P11	ZPSO 8
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P31	ZPSO 21
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 18
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

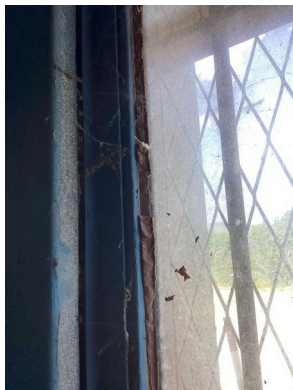
P34	ZPSO 23
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P35	ZPSO 24
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P38	ZPSO 26
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P36	ZPSO 25
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P37	ZPSO 25
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P39	ZPSO 26
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P24	ZPSO 15
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P40	ZPSO 27
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 009	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 27
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 010	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P42	ZPSO 28
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 011	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P30	ZPSO 20
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P32	ZPSO 21
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

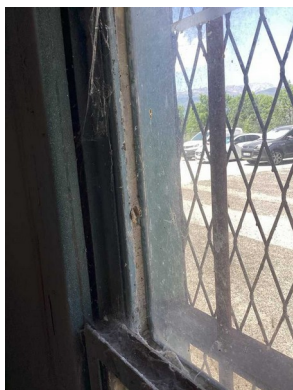
P33	ZPSO 22
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P43	ZPSO 28
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Detente 001	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P44	ZPSO 29
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Detente 001	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	


P47	ZPSO 31
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P48	ZPSO 31
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P45	ZPSO 29
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P46	ZPSO 30
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P50	ZPSO 33
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

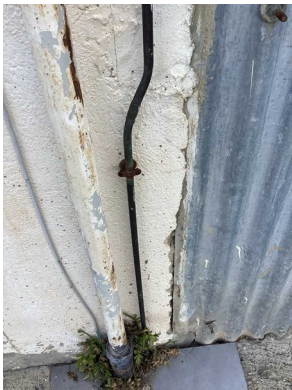P53	ZPSO 35
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P54	ZPSO 35
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P56	ZPSO 37
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P57	ZPSO 37
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P55	ZPSO 36
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)	

P1	ZPSO 1
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)	


P4	ZPSO 3
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Éléments associés à la toiture -> Faitages	


P2	ZPSO 2
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	


P3	ZPSO 2
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> TOITURE	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P6	ZPSO 5
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P7	ZPSO 6
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	


P51	ZPSO 34
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P52	ZPSO 34
CVM -> HANGAR AERONEFS -> EXTERIEUR -> ABORDS	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P5	ZPSO 4
CVM -> STRUCTURE METALLO TEXTILE PROVISOIRE	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	


7.3. Photos sondages


S3	ZPSO 17
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 003	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S1	ZPSO 14
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 006	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S2	ZPSO 12
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 007	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S6	ZPSO 24
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


S5	ZPSO 16
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 008	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


S4	ZPSO 17
CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC -> Local 012	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S7	ZPSO 23
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Stock 003	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S9	ZPSO 15
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 004	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S8	ZPSO 30
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S10	ZPSO 14
CVM -> HANGAR AERONEFS -> R+1 -> Bureau 005	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

CVM -> HANGAR AERONEFS -> RDC		IC 1
9- Fondations et soubassements		
Inaccessible avant démolition de la superstructure et travaux de terrassement		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Réseaux enterrées inaccessibles Démolir la superstructure et faire réaliser des travaux de terrassement	

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendörfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel / Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 / juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 6015 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MURILLO Tanguy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 12/07/2021 - Date d'expiration : 11/07/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 12/07/2021 - Date d'expiration : 11/07/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/06/2021 - Date d'expiration : 31/05/2028
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 05/08/2021 - Date d'expiration : 04/08/2028
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 05/08/2021 - Date d'expiration : 04/08/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 31/05/2021 - Date d'expiration : 30/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 01/06/2021 - Date d'expiration : 31/05/2028
Termes	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 31/05/2021 - Date d'expiration : 30/05/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 11/10/2021.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 11 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis et Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic d'antenne dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de prime en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 0-0122
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev17


7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation CVM	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	1 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
CVM > HANGAR AERONEFS > RDC	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	2 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

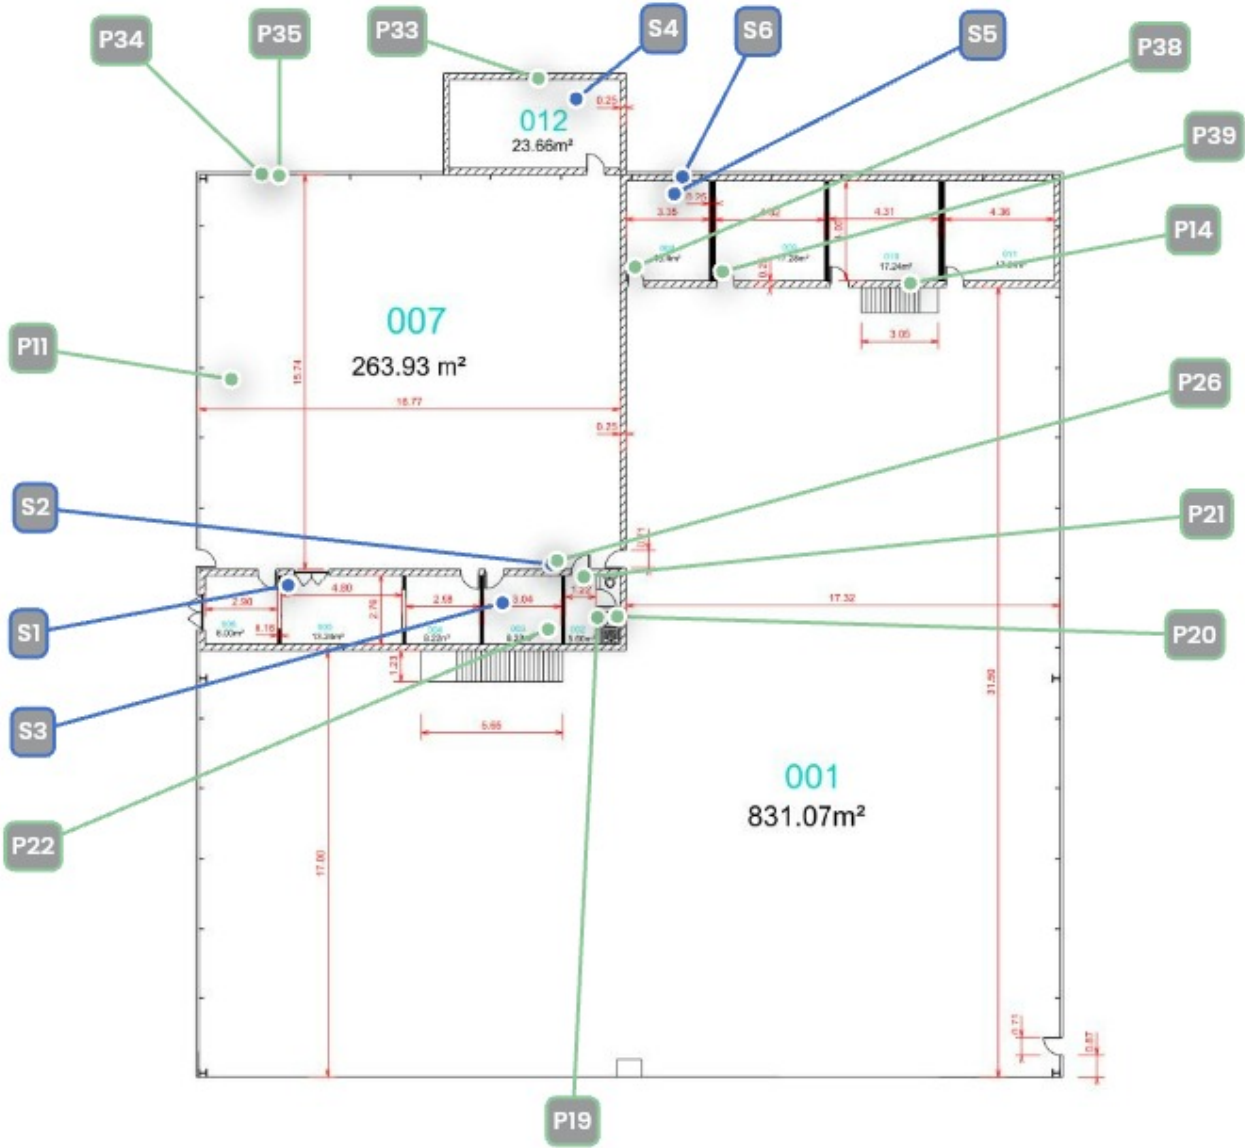

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation	Date visite	Le 18/06/2025
CVM > HANGAR AERONEFS > RDC	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/st/1
	Planche	3 / 11
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

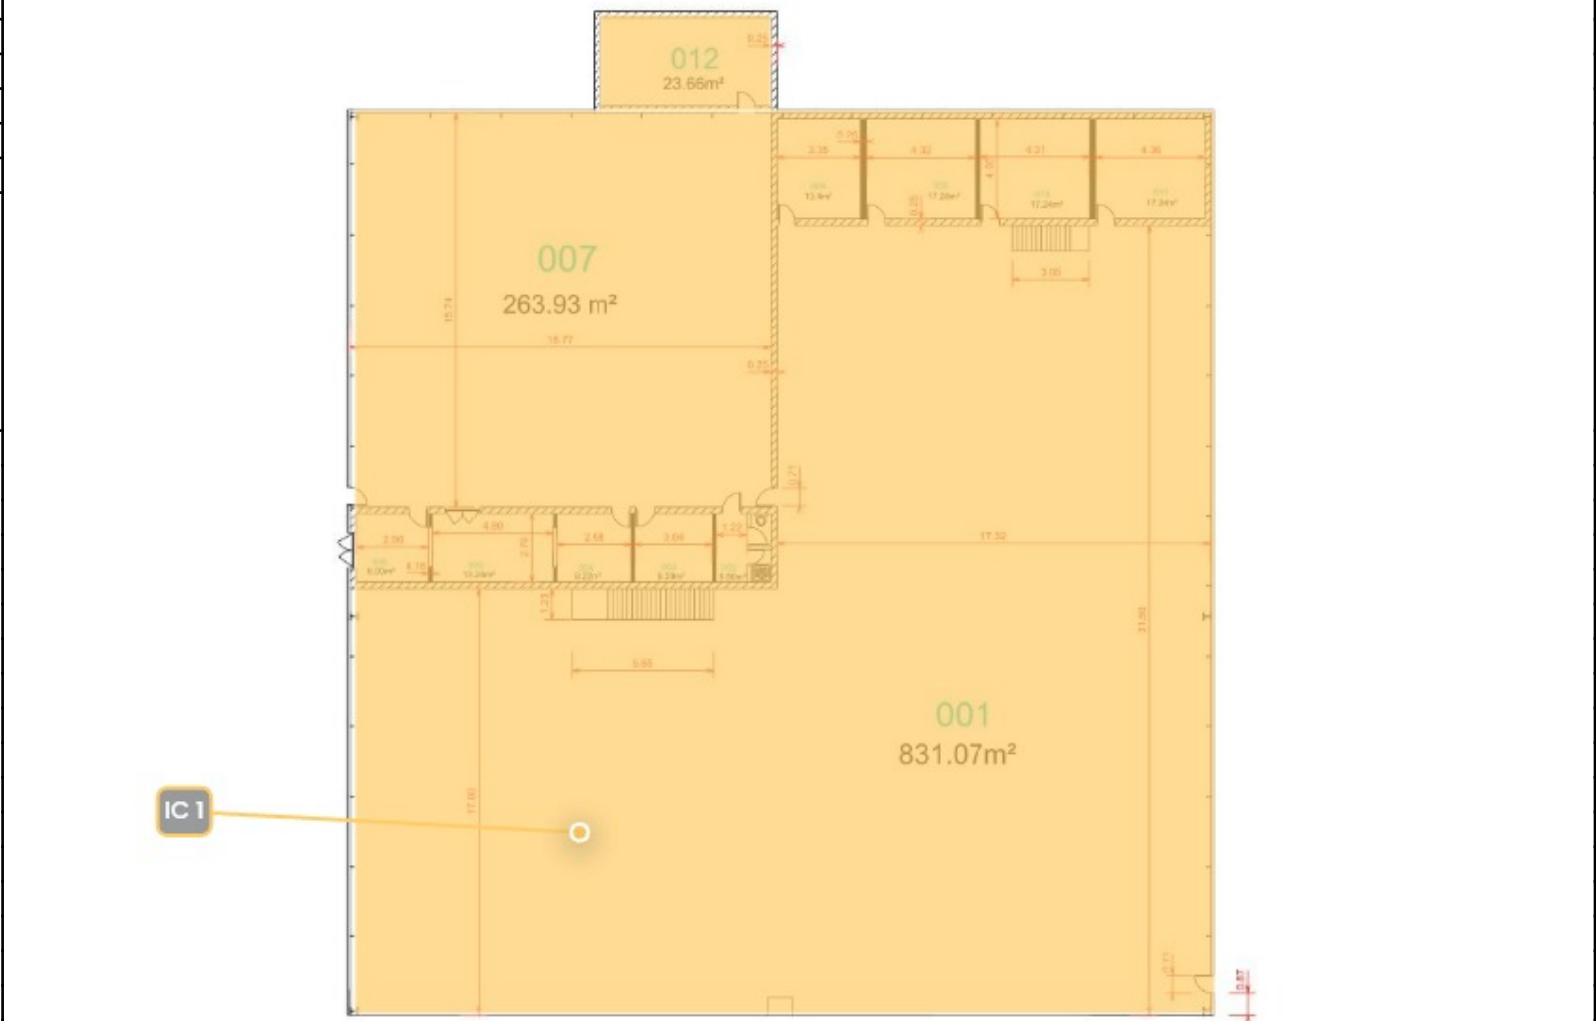


LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

LEGENDE ● Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation CVM > HANGAR AERONEFS > RDC	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	4 / 11
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Ragréages		

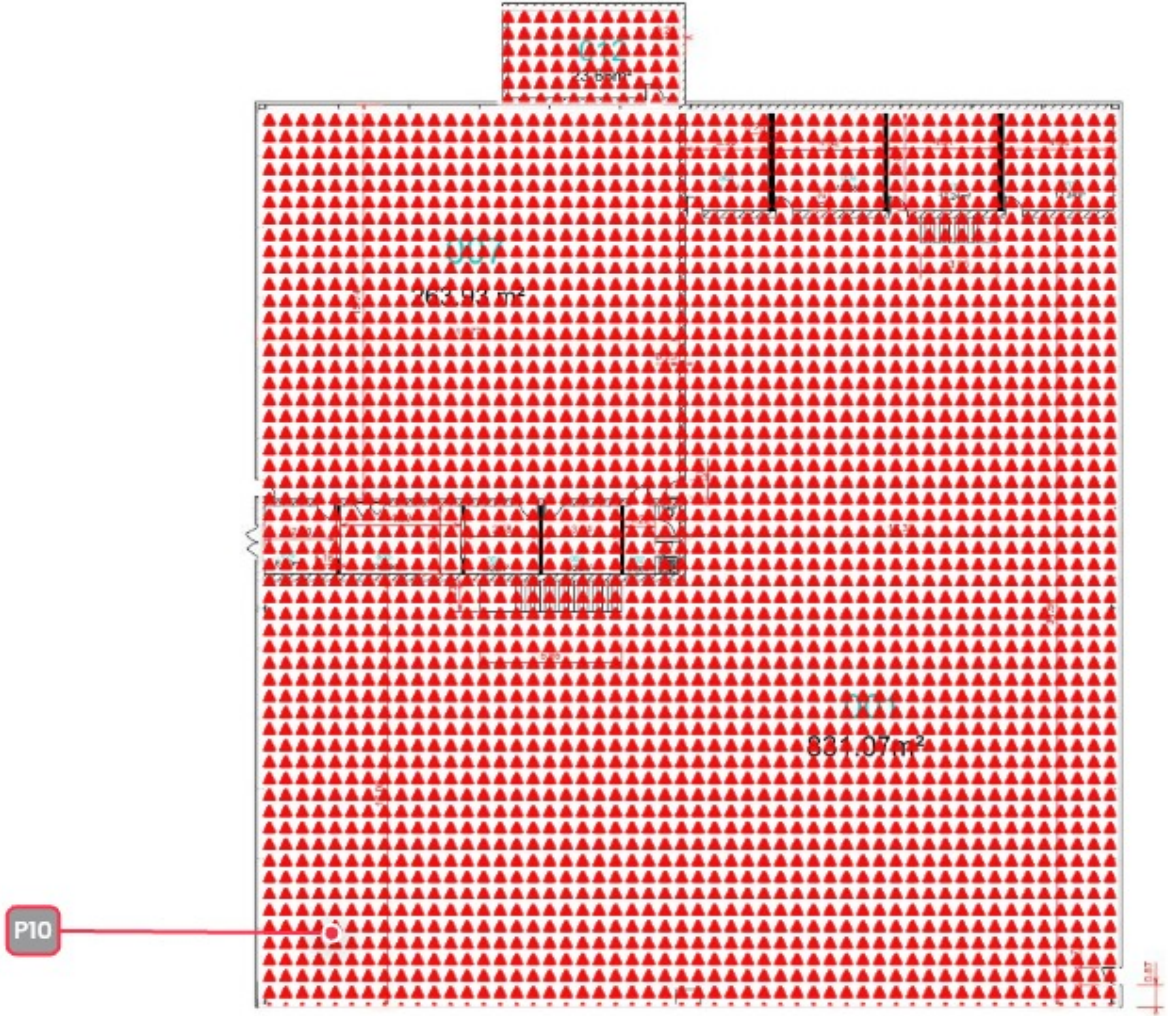

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation CVM > HANGAR AERONEFS > RDC	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/st/1
	Planche	5 / 11
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement négatif : Mur,Plafond


Matériaux et produits contenant de l'amiante :

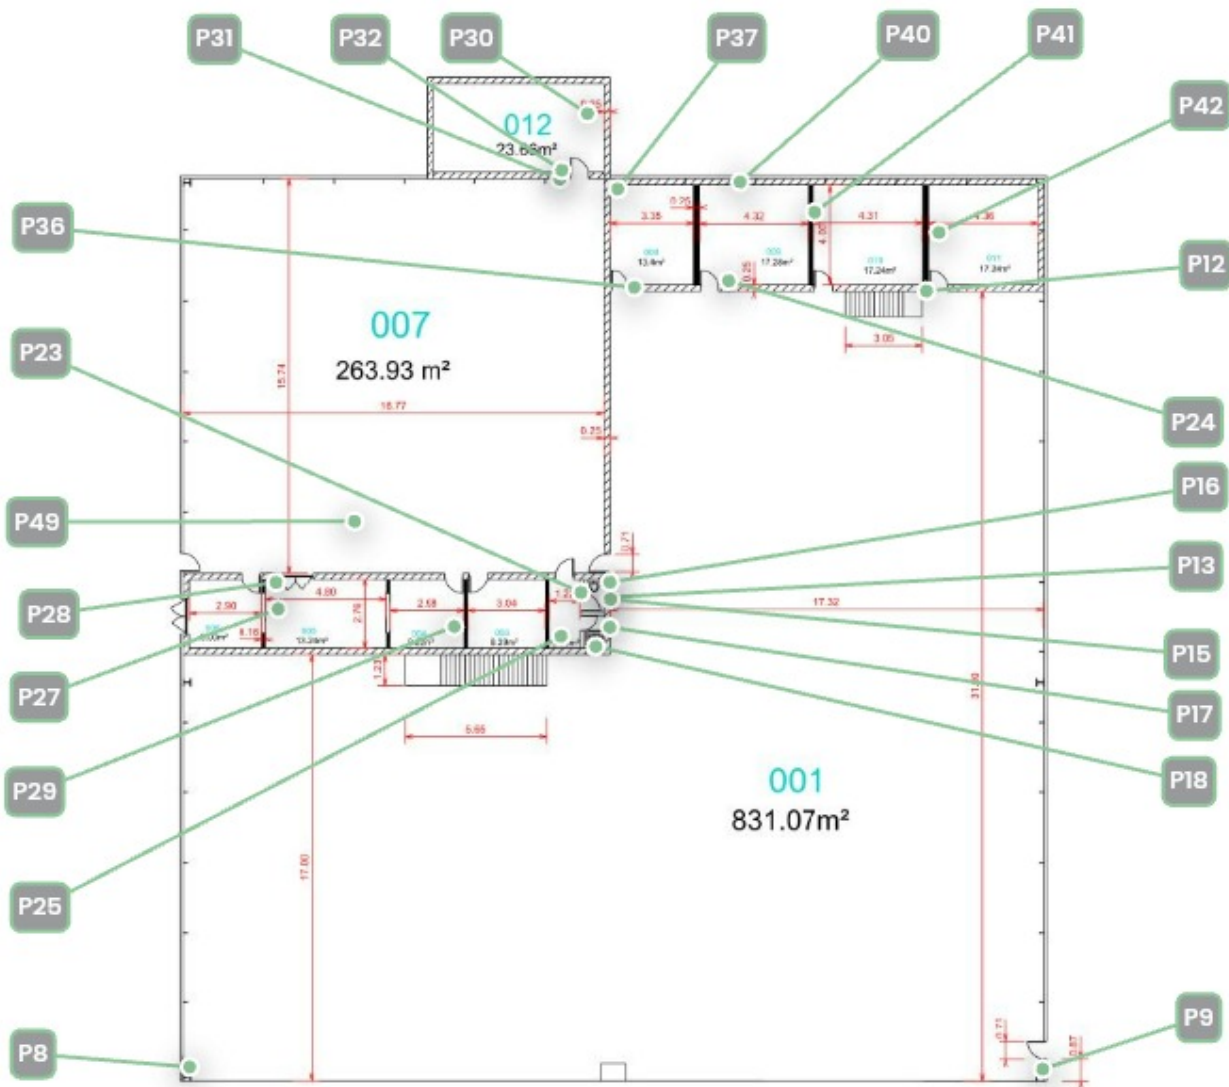

LEGENDE ● Prélèvement positif

- Prélèvement négatif


- Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation	Date visite	Le 18/06/2025
CVM > HANGAR AERONEFS > R+1	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	6 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

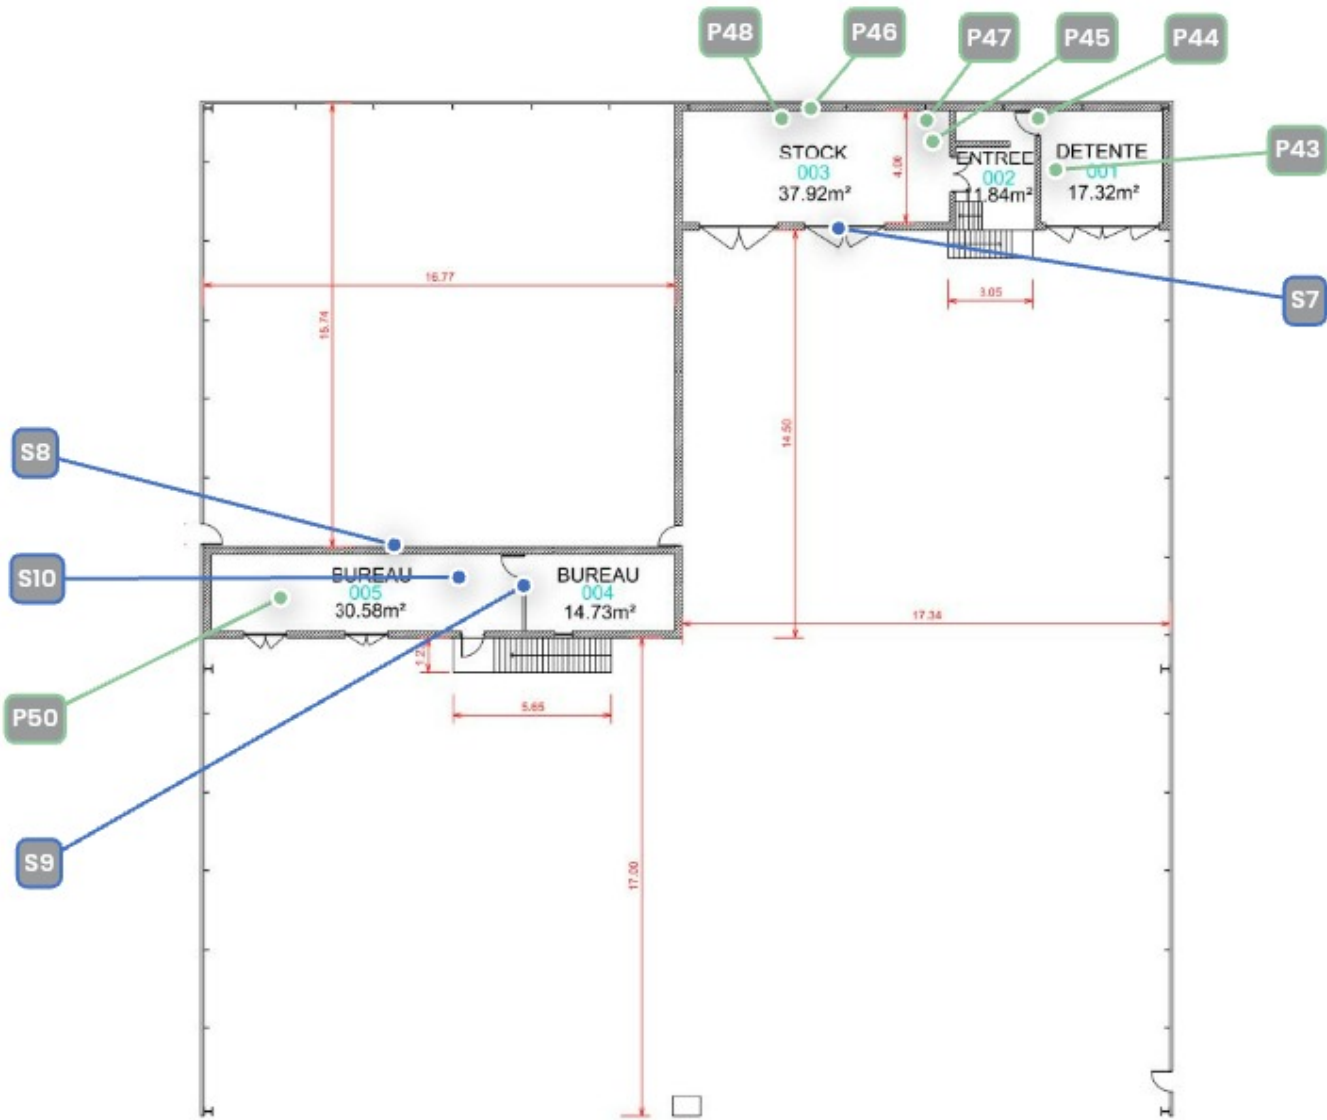


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation CVM > HANGAR AERONEFS > EXTERIEUR > FACADES	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	7 / 11
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

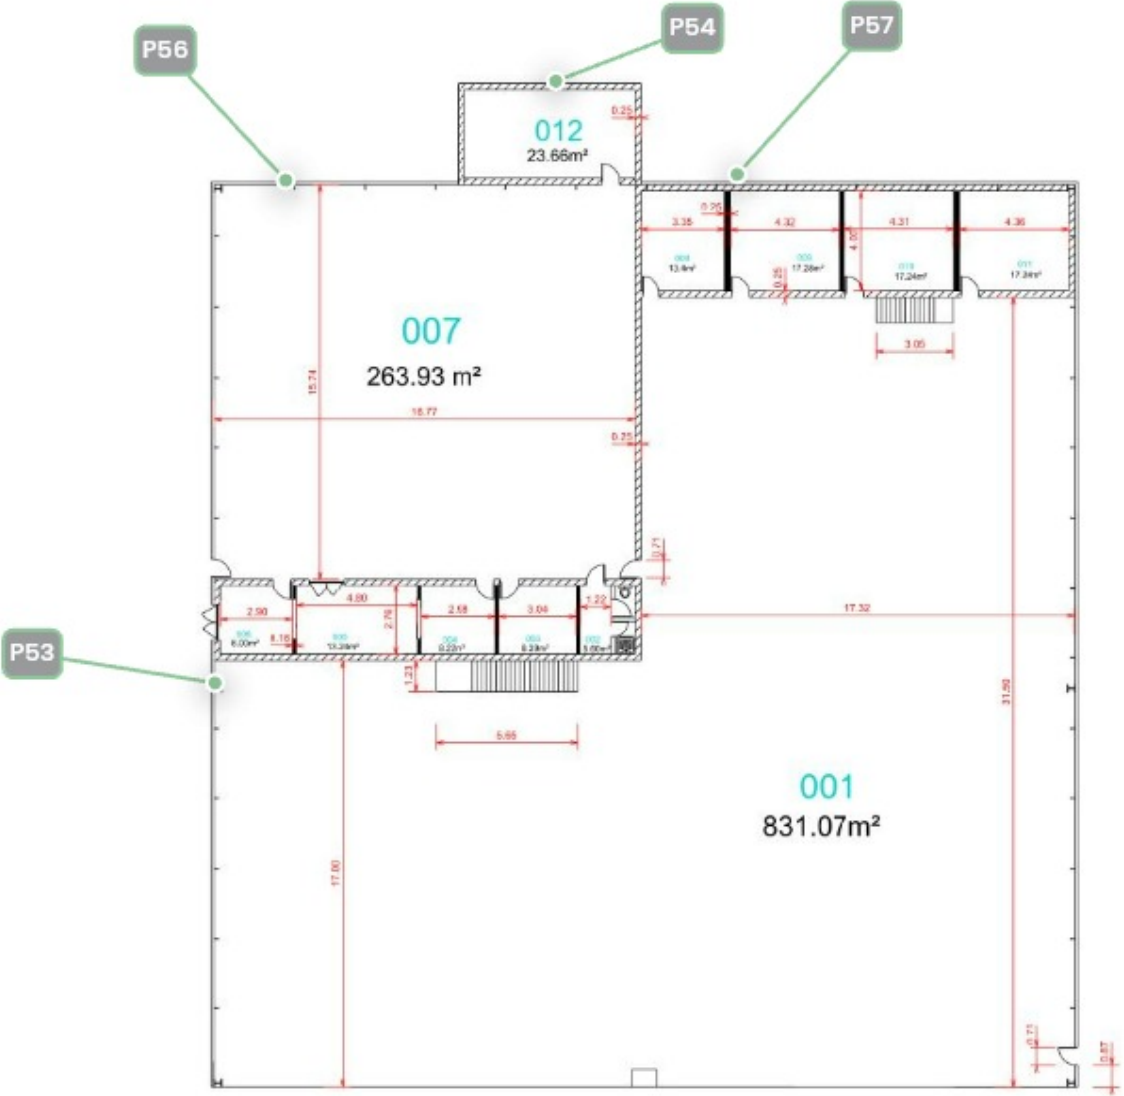


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation	Date visite	Le 18/06/2025
CVM > HANGAR AERONEFS > EXTERIEUR > TOITURE	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/SI/1
	Planche	8 / 11
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

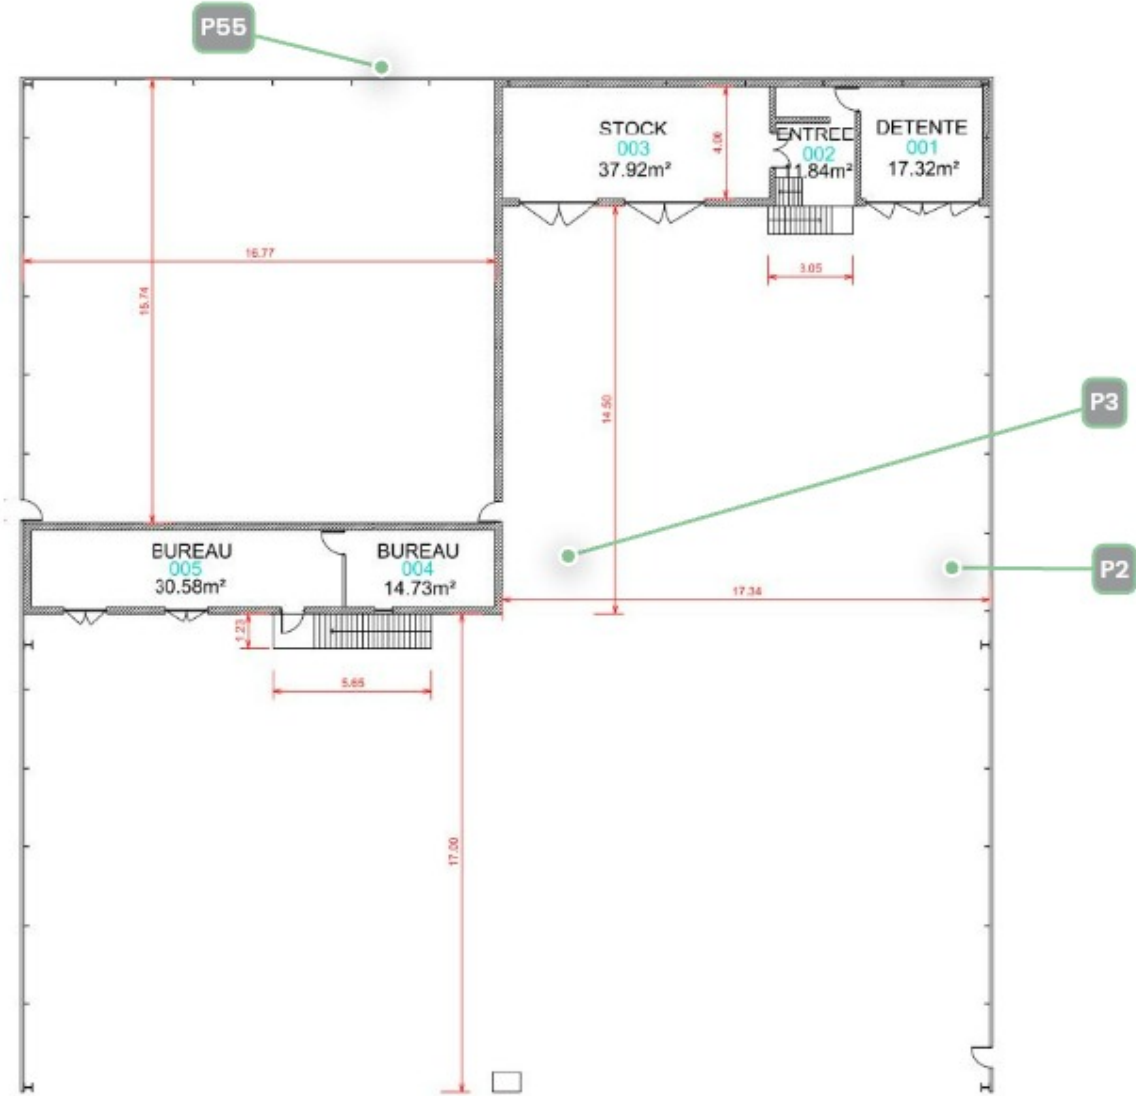


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
CVM > HANGAR AERONEFS > EXTERIEUR > TOITURE	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	9 / 11
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ■ Plaques en fibres-ciment (Liste B) --- Faitages		

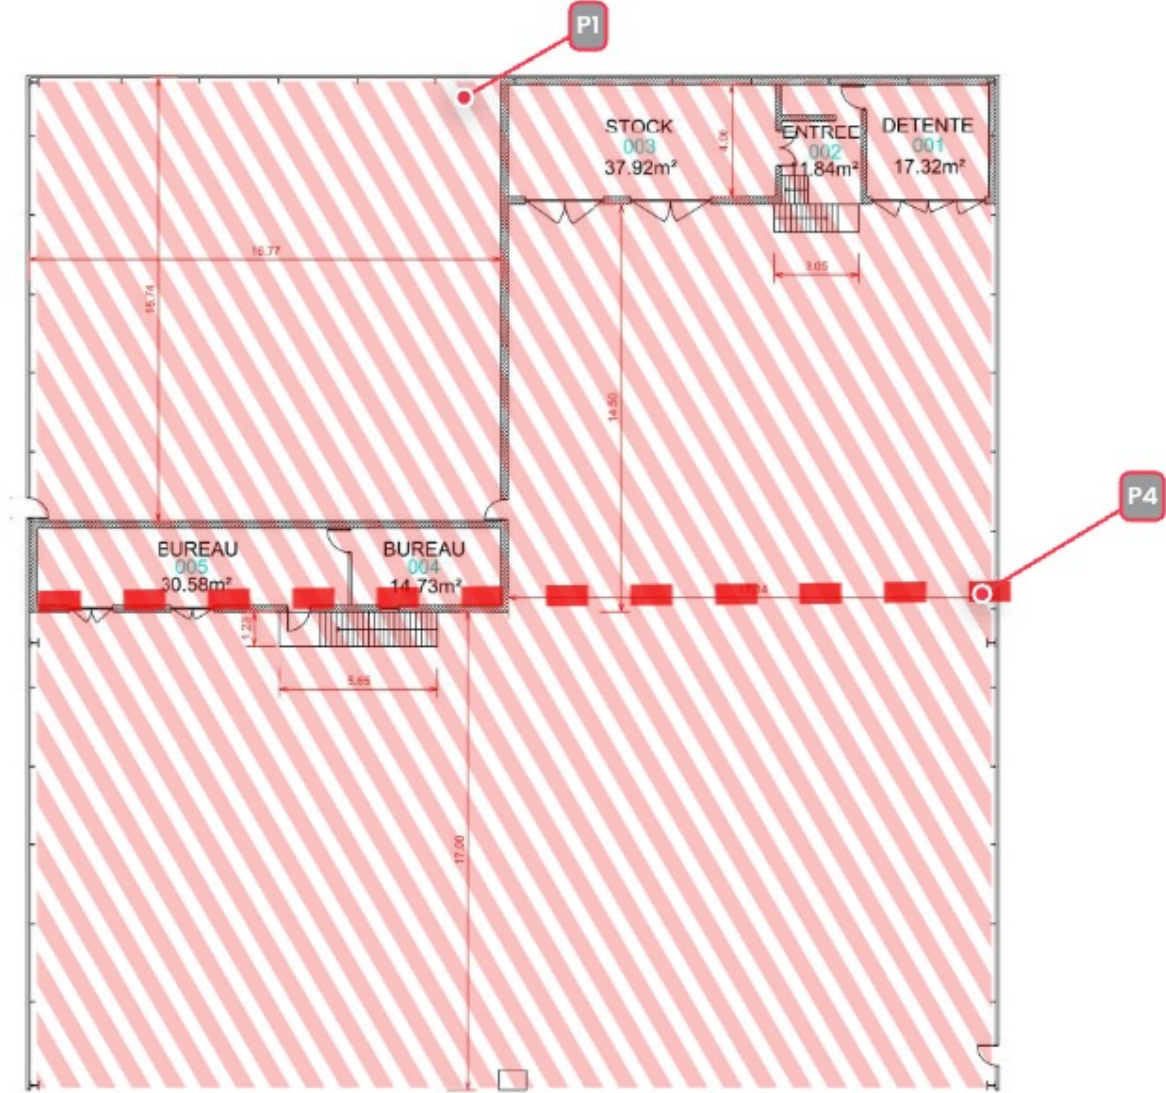


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation CVM > HANGAR AERONEFS > EXTERIEUR > ABORDS	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	10 / 11
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

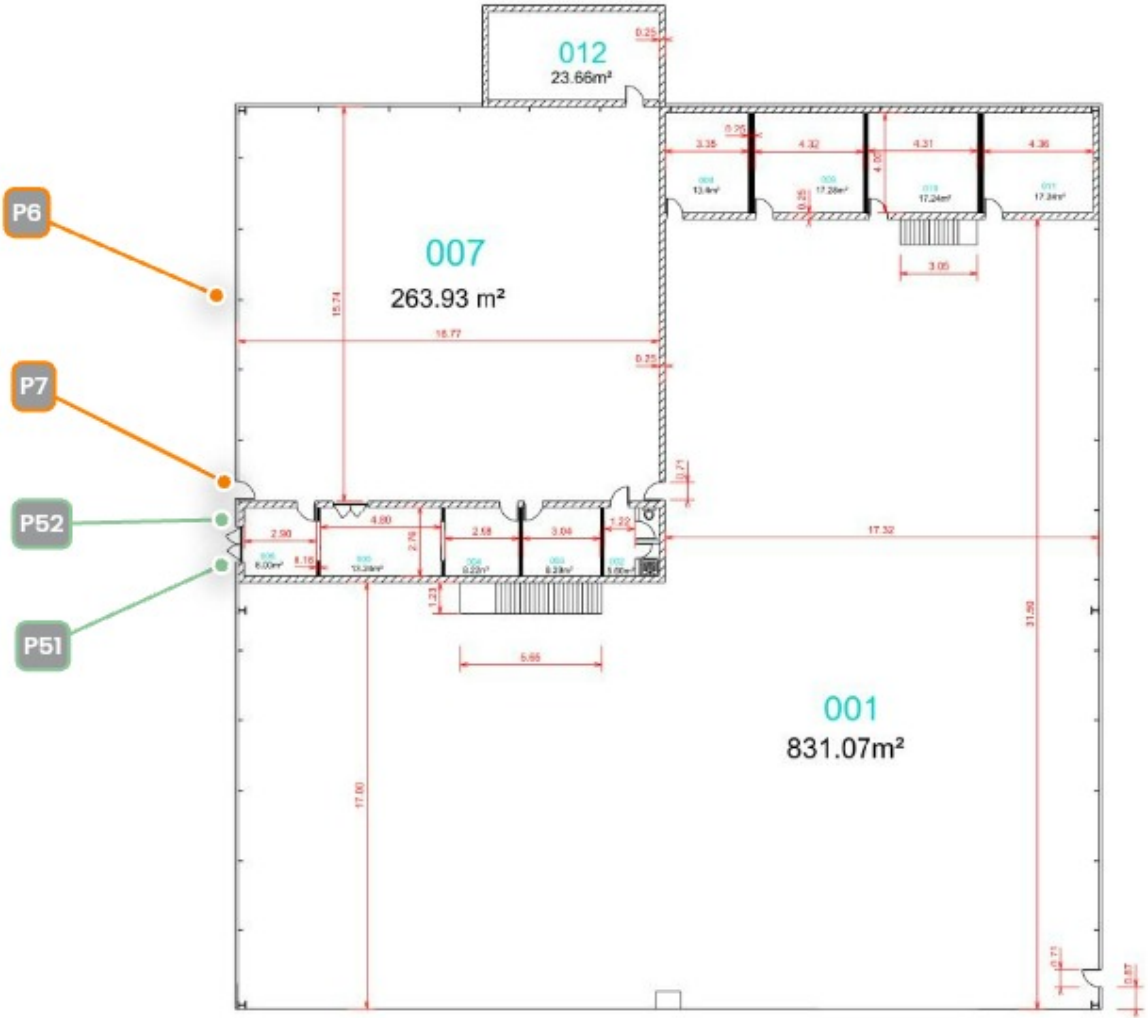

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID CARCASSONNE - Antenne MONT-LOUIS BALCEDOUILLES 66800 SAINTE-LEOCADIE	
Localisation CVM > STRUCTURE METALLO TEXTILE PROVISOIRE	Date visite	Le 18/06/2025
	Auteur	Tanguy MURILLO
	N° dossier	26601818/S1/1
	Planche	11 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

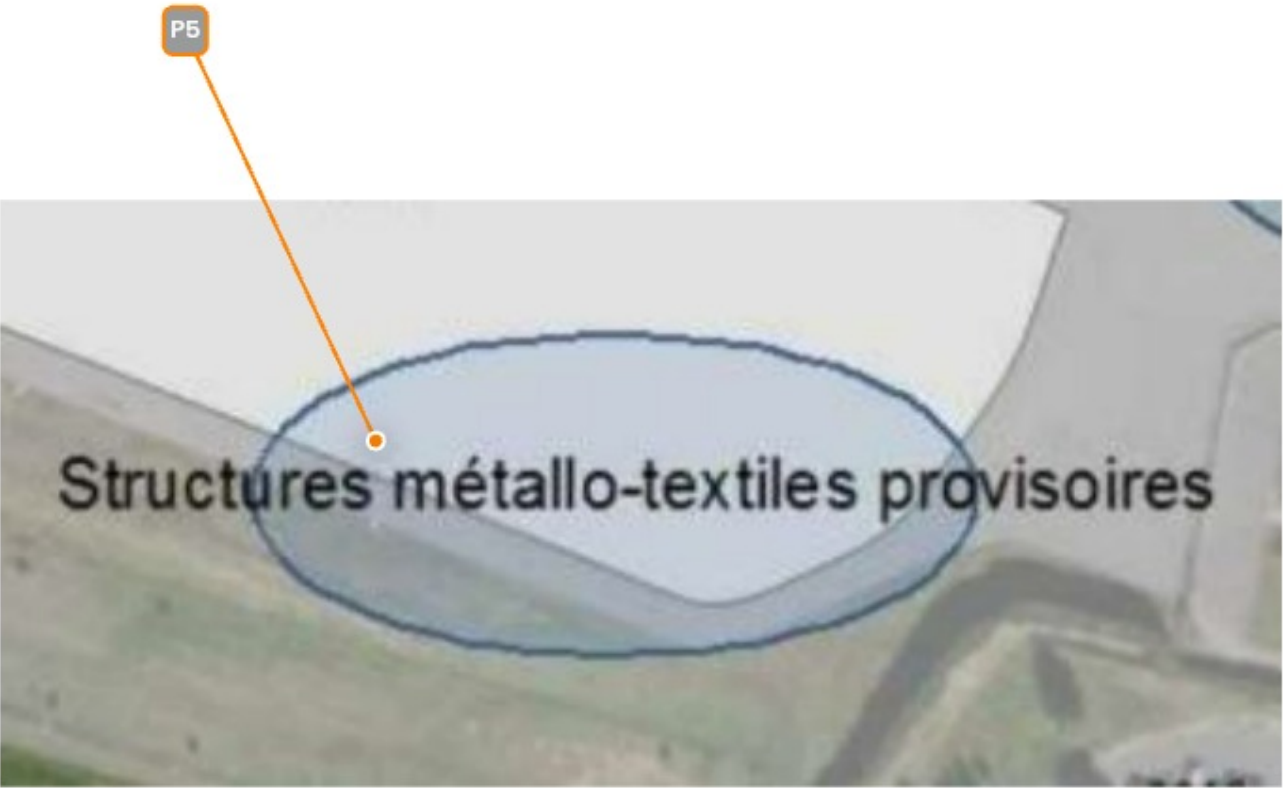

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Tanguy MURILLO

450 Rue Baden Powell

34000 MONTPELLIER

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01

Date d'émission de rapport : 26/06/2025 8:21

Page 1/5

Dossier N° : 25KE017528

Date de réception : 25/06/2025

Date d'analyse : 25/06/2025

Référence dossier Client: N° bon de commande : 1510797812 25011

N° d'affaire : 16601818

Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001 - Enrobé - FUTURE INSTALLATION METALLO TEXTILE	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (beige)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (beige)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01	Date d'émission de rapport : 26/06/2025 8:21	Page 2/5
Dossier N° : 25KE017528	Date de réception : 25/06/2025	Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client: N° bon de commande : 1510797812 25011		
N° d'affaire : 16601818		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 - Enrobé - Abord hangar 0001	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01	Date d'émission de rapport : 26/06/2025 8:21	Page3/5
Dossier N° : 25KE017528	Date de réception : 25/06/2025	Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client: N° bon de commande : 1510797812 25011		
N° d'affaire : 16601818		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003 - Enrobé - Abord hangar 0001	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01	Date d'émission de rapport : 26/06/2025 8:21	Page4/5
Dossier N° : 25KE017528	Date de réception : 25/06/2025	Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client: N° bon de commande : 1510797812 25011		
N° d'affaire : 16601818		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) + (gris)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / JWE9	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-038398-01 Date d'émission de rapport : 26/06/2025 8:21 Page5/5
Dossier N° : 25KE017528 Date de réception : 25/06/2025 Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client: N° bon de commande : 1510797812 25011
N° d'affaire : 16601818

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Marie Vigouroux
Chef(fe) de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - MONTPELLIER Immeuble L' Optimum" ZAC Blaise Pascal 451 rue Denis PAPIN Entrée B	Réf. Commande ITGA : IT0425-14236 Réf. Commande Client : 1510797812/26601818/S1/1/1_26601818/1/1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/06/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818	Réf échantillon ITGA : IT042506-21152		
Réf échantillon client : EUROFINS24000009347 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P2 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - TOITURE Etanchéité de toiture terrasse]	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 26601818	Réf échantillon ITGA : IT042506-21153		
Réf échantillon client : EUROFINS24000009348 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P3 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - TOITURE Etanchéité de toiture terrasse]	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21154	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009530 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P8 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21155	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009531 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P9 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21156	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009532 - [Revêtements de sol] - [rel : P10 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MUE
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21157	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009533 - [Revêtements de sol] - [rel : P11 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 007 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21158	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009534 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P12 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige et gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact beige et gris en vrac hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21159 Réf échantillon client : EUROFINS240000009535 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P13 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs et cloisons maçonneries "en dur"] Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène			
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21160 Réf échantillon client : EUROFINS240000009536 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P14 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Menuiseries intérieures] Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige en vrac			
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21161 Réf échantillon client : EUROFINS240000009538 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P15 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs et cloisons maçonneries "en dur"] Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène			
Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21162 Réf échantillon client : EUROFINS240000009539 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P16 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Murs et cloisons maçonneries "en dur"] Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris en vrac hétérogène			
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc + Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21163 Réf échantillon client : EUROFINS240000009540 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P17 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 001 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris			
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21164	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009541 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P18 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 002 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Matériau compact blanc en vrac	
Matériau compact blanc en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21165	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009542 - [Revêtements de sol] - [rel : P19 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 002 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact blanc en vrac	
Matériau compact blanc en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21166	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009543 - [Revêtements de sol] - [rel : P20 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 002 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact blanc en vrac	
Matériau compact blanc en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21167	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009544 - [Revêtements de sol] - [rel : P21 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 002 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21168	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009545 - [Revêtements de sol] - [rel : P22 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 003 Revêtements de sol]		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage en vrac / Colle grise en vrac	
Peintures multiples non séparable + Colle grise en vrac	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKC (2)
Carrelage en vrac	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21169	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009546 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P23 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 002 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGO
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21170	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009547 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P24 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 009 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21171	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009548 - [Plafonds] - [rel : P25 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 002 Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKC (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21172	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009549 - [Conduits] - [rel : P26 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 007 Conduits]		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKC
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21173	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009550 - [Plafonds] - [rel : P27 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 005 Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21174	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009551 - [Plafonds] - [rel : P28 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 005 Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21175	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009552 - [Plafonds] - [rel : P29 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 004 Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21176	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009553 - [Faux plafonds] - [rel : P30 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 012 Faux plafonds]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Toile fibreuse blanche avec poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Matériau plâtreux blanc non séparable + Toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKC (3)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21177	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009554 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P31 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 007 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21178	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009555 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P32 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 012 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21179	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009556 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P33 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 012 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau compact beige en vrac	
▶ Matériau compact beige en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21180	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009557 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P34 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 007 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau compact rose en vrac	
▶ Matériau compact rose en vrac	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKC (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21181	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009558 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P35 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 007 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau compact beige en vrac	
▶ Matériau compact beige en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21182	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009559 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P36 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 008 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21183	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009560 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P37 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 008 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21184	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009561 - [Revêtements de sol] - [rel : P38 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 008 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21185	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009562 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P40 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 009 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21186	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009563 - [Revêtements de sol] - [rel : P39 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 009 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21187	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009564 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P41 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 010 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21188	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009565 - [Plafonds] - [rel : P42 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 011 Plafonds]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21189	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009566 - [Plafonds] - [rel : P43 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 - Detente 001 Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21190	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009567 - [Revêtements de sol] - [rel : P44 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 - Detente 001 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (3)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21191	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009568 - [Revêtements de sol] - [rel : P45 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 - Stock 003 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21192	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009569 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P46 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 - Stock 003 Menuiseries intérieures]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac / Matériau beige en vrac
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TAE (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21193	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009570 - [Plafonds] - [rel : P47 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 - Stock 003 Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau gris	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21194	
Réf échantillon client : EUROFINS240000009571 - [Plafonds] - [rel : P48 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 - Stock 003 Plafonds]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SDN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21195			
Réf échantillon client : EUROFINS24000009572 - [Faux plafonds] - [rel : P49 CVM - HANGAR AERONEFS - RDC - Local 007 Faux plafonds] Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières			
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKC (3)
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21196			
Réf échantillon client : EUROFINS240000032211 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P4 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - TOITURE Eléments associés à la toiture] Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles			
▶ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYO
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21197			
Réf échantillon client : EUROFINS240000032212 - [Toitures] - [rel : P1 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - TOITURE Toitures] Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles			
▶ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYO
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21198			
Réf échantillon client : EUROFINS240000032219 - [Revêtements de sol] - [rel : P51 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - ABORDS Revêtements de sol] Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène			
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 26601818 Réf échantillon ITGA : IT042506-21199			
Réf échantillon client : EUROFINS240000032220 - [Revêtements de sol] - [rel : P52 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - ABORDS Revêtements de sol] Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène			
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU 26/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21200	
Réf échantillon client : EUROFINS240000032224 - [Faux plafonds] - [rel : P50 CVM - HANGAR AERONEFS - R+1 - Bureau 005 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NKC (3)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21201	
Réf échantillon client : EUROFINS240000032225 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P53 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - FACADES Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21202	
Réf échantillon client : EUROFINS240000032226 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P54 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - FACADES Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21203	
Réf échantillon client : EUROFINS240000032227 - [Toitures] - [rel : P55 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - TOITURE Toitures]		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres / Mousse végétale	
▸ Fibrociment gris avec fibres	MOLP + META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 6 Nombre de supports d'analyse : 10	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE
Mousse végétale	---	Non analysé	
Réf dossier client : 26601818		Réf échantillon ITGA : IT042506-21204	
Réf échantillon client : EUROFINS240000032228 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P56 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - FACADES Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 25/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-14236 EN DATE DU **26/06/2025**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26601818	Réf échantillon ITGA : IT042506-21205		
Réf échantillon client : EUROFINS240000032229 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P57 CVM - HANGAR AERONEFS - EXTERIEUR - FACADES Façades lourdes y compris poteaux]	Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène		
Matériau compact gris en vrac hétérogène	META (A) le 26/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste