

# DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

**Référence : 35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22**

**Le 30/06/2022**



<b>Bien :</b>	<b>Bâtiment TETE</b>
<b>Adresse :</b>	<b>Imagerie - PTM RDC haut 20 boulevard du Général Guillaudot 56000 VANNES</b>
<b>Numéro de lot :</b>	
<b>Référence Cadastre :</b>	<b>NC</b>

<b>PROPRIETAIRE</b>
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES

<b>DEMANDEUR</b>
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES

Date de visite : 13/05/2022  
 Opérateur de repérage : DENIAUD Michel

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22 A
Propriétaire	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Donneur d'ordre	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Adresse de l'immeuble	20 boulevard du Général Guillaudot Imagerie - PTM RDC haut 56000 VANNES
Bâtiment ou installation	Bâtiment TETE
Date de la commande	11/05/2022
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	18/06/2022
Date d'émission du rapport de repérage	30/06/2022
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Réfection complète des services SCANNER et IRM ainsi qu'une partie de la circulation.

### Signataire du rapport

Signature et Visa



Opérateur de repérage :

**DENIAUD Michel**  
**ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE**  
 Le 30/06/2022

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Commentaires de la mission : Les services sont actuellement occupés, une seconde phase sera programmée lorsque les lieux seront vides et totalement accessibles.**

Amiante

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

référence du prélèvement	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
P003	Enduit gris+Peinture+tapisserie	3	WC 326	RDC	Z003
P003ZPSO	Enduit gris+Peinture+tapisserie	5	Cabines 335	RDC	Z003
P003ZPSO	Enduit gris+Peinture+tapisserie	6	Salle examens 239	RDC	Z003
P010	Enduit gris+Peinture+tapisserie	10	Cabines+WC 305	RDC	Z003
P003ZPSO	Enduit gris+Peinture+tapisserie	12	Salle examens 308	RDC	Z003
P003ZPSO	Enduit gris+Peinture+tapisserie	13	Bureau 309	RDC	Z003
P003ZPSO	Enduit gris+Peinture+tapisserie	14	Bureau 322	RDC	Z003
P016	Enduit gris+Peinture+tapisserie	17	Salle pause 325	RDC	Z003
P003ZPSO	Enduit gris+Peinture+tapisserie	18	Salle 327	RDC	Z003
P003ZPSO	Enduit gris+Peinture+tapisserie	19	Dgt avec cabines	RDC	Z003
P030	Enduit gris+Peinture+tapisserie	21	Circulation	RDC	Z003

## Exclusions

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
Salle IRM 121	Non accessible, IRM en fonction.	Réintervention à planifier après le déménagement
Salle IRM 118	Non accessible, IRM en fonction.	Réintervention à planifier après le déménagement

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : .....	4
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>4</b>
<b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>5</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER .....	5
PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	6
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....	6
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES .....	7
<b>RESULTATS DU REPERAGE .....</b>	<b>15</b>
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	15
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	16
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	21
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>	<b>22</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....</b>	<b>53</b>
<b>ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>57</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>74</b>



## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Demeurant :	20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES
Représenté par :	Monsieur LE SAUCE Philippe
Commanditaire du repérage :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DENIAUD Michel
Nom et adresse de l'entreprise :	ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE Parc de Laroiseau 14, rue Ella Maillart 56000 VANNES
N° de Siret :	50082716700023
RCP-compagnie-n° de police :	LSN - 10583929904

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Imagerie - PTM RDC haut
Adresse complète :	20 boulevard du Général Guillaudot 56000 VANNES
Référence Cadastre :	NC

### 1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Non communiquée
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment TETE	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection complète des services SCANNER et IRM ainsi qu'une partie de la circulation.

### 3 Cadre de la mission de repérage

#### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Entrée 332	RDC	1
Salle de préparation	RDC	2
WC 326	RDC	3
Dégagement 333	RDC	4
Cabines 335	RDC	5
Salle examens 239	RDC	6
Placard	RDC	7
Bureau 304	RDC	8
Salle 301	RDC	9
Cabines+WC 305	RDC	10
Couloir 323	RDC	11
Salle examens 308	RDC	12
Bureau 309	RDC	13
Bureau 322	RDC	14
Bureau 321	RDC	15
WC 340	RDC	16
Salle pause 325	RDC	17
Salle 327	RDC	18
Dgt avec cabines	RDC	19
Salle 330	RDC	20
Circulation	RDC	21
Salle d'attente	RDC	22
Bureau 292	RDC	23
Bureau 291	RDC	24
Dégagement ascenseur	RDC	25
Dégagement escalier	RDC	26
Couloir 123	RDC	27
Local Rgt 124	RDC	28
Dégagement 122	RDC	29
Pièce 120	RDC	30
Pièce 119	RDC	31
Dégagement 114	RDC	32
WC 113	RDC	33
Bureau IRM 112	RDC	35
Couloir 100	RDC	36
Bureau 101	RDC	37
Déshabillloirs	RDC	38
WC 116	RDC	39

Amiante

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Bureau IRM 117	RDC	40
Salle pause 103	RDC	42
WC 105	RDC	43
WC 110	RDC	44
Local ménage 102	RDC	45

### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

### 3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

## 4 Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
18/06/2022	Prélèvements.

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

### 4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Liste des parties d'immeubles, des locaux et parties de locaux non visités	Motif de l'inaccessibilité ou de l'absence de visite
Salle IRM 121	Non accessible, IRM en fonction.
Salle IRM 118	Non accessible, IRM en fonction.

#### 4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

##### **Z001** : Plancher revêtement de sol souple, colle et ragréage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Entrée 332	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P001ZPSO
Salle de préparation	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P001
WC 326	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P001ZPSO
Dégagement 333	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P001ZPSO
Salle 327	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P018
Dgt avec cabines	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P021

##### **Z002** : Mur porteur Platre+Peinture tapisserie (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Entrée 332	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P002ZPSO
Salle de préparation	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P002
WC 326	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P002ZPSO
Dégagement 333	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P002ZPSO
Couloir 323	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P012
Salle 327	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P019
Circulation	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P031
	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P039
Salle d'attente	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	P035

**Z003 : Poteaux Enduit gris+Peinture+tapisserie (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
WC 326	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003
Cabines 335	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003ZPSO
Salle examens 239	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003ZPSO
Cabines+WC 305	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P010
Salle examens 308	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003ZPSO
Bureau 309	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003ZPSO
Bureau 322	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003ZPSO
Salle pause 325	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P016
Salle 327	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003ZPSO
Dgt avec cabines	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P003ZPSO
Circulation	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P030

**Z004 : Plancher revêtement de sol souple, colle et double ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Salle examens 239	Plancher	revêtement de sol souple, colle et double ragréage	P004
Placard	Plancher	revêtement de sol souple, colle et double ragréage	P004ZPSO
Salle examens 308	Plancher	revêtement de sol souple, colle et double ragréage	P013

**Z005 : Plancher Dalles de sol, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Cabines 335	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	P005
Circulation	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	P037
Bureau 292	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	P005ZPSO
Bureau 291	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	P005ZPSO

**Z006 : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Entrée 332	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P006
Salle de préparation	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P006ZPSO
WC 326	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P006ZPSO
Dégagement 333	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P006ZPSO
Cabines+WC 305	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P006ZPSO
Salle 327	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P006ZPSO
Dgt avec cabines	Plafond	Panneaux de faux-plafond	P006ZPSO

**Z007 : Cloisons Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Cabines 335	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	P007
Salle 327	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	P020
Salle 330	Cloisons	Enduit platre bande calicot	P023
Circulation	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	P032
Dégagement ascenseur	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	P041
Pièce 120	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	P056
Dégagement 114	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	P055
WC 116	Cloisons	Enduit platre bande calicot	P054

**Z008 : Plancher revêtement de sol souple, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Cabines+WC 305	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P008

**Z009 : Cloison Platre peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Cabines+WC 305	Cloison	Platre peinture	P009
Dgt avec cabines	Cloison	Platre peinture	P022
Salle d'attente	Cloison	Platre peinture tapisserie	P036

**Z010 : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Cabines 335	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Salle examens 239	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Bureau 304	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Salle 301	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Couloir 323	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Salle examens 308	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Bureau 309	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Bureau 322	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Bureau 321	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
WC 340	Plafond	Panneaux de faux-plafond	
Salle pause 325	Plafond	Panneaux de faux-plafond	



**Z011 : Mur périphérique Platre+Peinture tapisserie (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Salle examens 308	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P015ZPSO
Bureau 309	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P015ZPSO
Bureau 322	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P015ZPSO
Bureau 321	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P017
WC 340	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P015ZPSO
Salle pause 325	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P015
Bureau 292	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P038
Couloir 123	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P046
Local Rgt 124	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P015ZPSO
Couloir 100	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	P059

**Z012 : Plancher revêtement de sol souple, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Salle 330	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P024

**Z013 : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Salle 330	Plafond	Panneaux de faux-plafond	

**Z014 : Evier Plaque souple antivibratile (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Salle 301	Evier	Plaque souple antivibratile	P025
Salle pause 325	Evier	Plaque souple antivibratile	P026
Salle pause 103	Evier	Plaque souple antivibratile	P061

**Z015 : Plancher revêtement de sol souple en dalles, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Circulation	Plancher	revêtement de sol souple en dalles, colle et ragréage	P027

**Z016 : Plancher Colle de carrelage + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Circulation	Plancher	Colle de carrelage + ragréage	P028

**Z017 : Plinthes Colle de plinthes (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Circulation	Plinthes	Colle de plinthes	P029

**Z018 : Plancher Colle de carrelage + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Salle d'attente	Plancher	Colle de carrelage + ragréage	P033

**Z019 : Plinthes Colle de plinthes (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Salle d'attente	Plinthes	Colle de plinthes	P034
Dégagement escalier	Plinthes	Colle de plinthes	P034ZPSO

**Z020 : Plancher revêtement de sol souple, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dégagement ascenseur	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P040

**Z021 : Mur porteur Enduit+Peinture tapisserie (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Circulation	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	P042
Dégagement ascenseur	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	P043

**Z022 : Plancher revêtement de sol souple, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Dégagement escalier	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P044

**Z023 : Plancher revêtement de sol souple, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Couloir 123	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P045
Local Rgt 124	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P045ZPSO
Dégagement 122	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P045ZPSO
Déshabillloirs	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P045ZPSO
Salle pause 103	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P053
WC 105	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P052
WC 110	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P045ZPSO

**Z024 : Mur porteur Enduit+Peinture tapisserie (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Couloir 123	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	P048
Local Rgt 124	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	P048ZPSO
Dégagement 122	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	P048ZPSO
Pièce 120	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	P048ZPSO
Bureau IRM 112	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	P062

Amiante

**Z025 : Plancher revêtement de sol souple, colle et ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Pièce 120	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P049
Pièce 119	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P049ZPSO
Dégagement 114	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P049ZPSO
WC 113	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P049ZPSO
Bureau IRM 112	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P051
WC 116	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P050
Bureau IRM 117	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	P049ZPSO

**Z026 : Plancher Colle de carrelage + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Local ménage 102	Plancher	Colle de carrelage + ragréage	P057

**Z027 : Mur Colle de faïence (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
WC 113	Mur	Colle de faïence	P060
WC 116	Mur	Colle de faïence	P058ZPSO
WC 105	Mur	Colle de faïence	P058ZPSO
WC 110	Mur	Colle de faïence	P058ZPSO
Local ménage 102	Mur	Colle de faïence	P058

**Z028 : Poteaux Enduit gris+Peinture+tapisserie (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Couloir 123	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P047
Local Rgt 124	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	P047ZPSO

## 5 Résultats du repérage

### 5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre	
Programme de travaux	

**5.2 Liste des matériaux et produits repérés**

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Entrée 332	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P002ZPSO)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006)	Non	
Salle de préparation	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006ZPSO)	Non	
WC 326	RDC	Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P003)	Oui	1 u
		Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P002ZPSO)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006ZPSO)	Non	
Dégagement 333	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P002ZPSO)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006ZPSO)	Non	
Cabines 335	RDC	Sol	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P005)	Non	
		Toutes zones	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P003ZPSO)	Oui	1 u
Salle examens 239	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et double ragréage	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P003ZPSO)	Oui	1 u
Placard	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				souple, colle et double ragréage	(P004ZPSO)		
Bureau 304	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Salle 301	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Evier	Plaque souple antivibratile	Résultat d'analyse (P025)	Non	
Cabines+WC 305	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		Toutes zones	Cloison	Platre peinture	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapissérie	Résultat d'analyse (P010)	Oui	1 m²
Couloir 323	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P011)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P012)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Salle examens 308	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et double ragréage	Résultat d'analyse (P013)	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P015ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapissérie	Résultat d'analyse (P003ZPSO)	Oui	1 u
Bureau 309	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P015ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapissérie	Résultat d'analyse (P003ZPSO)	Oui	1 u
Bureau 322	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P015ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapissérie	Résultat d'analyse (P003ZPSO)	Oui	1 u



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Bureau 321	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P017)	Non	
WC 340	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P015ZPSO)	Non	
Salle pause 325	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P014)	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P015)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P016)	Oui	1 m <sup>2</sup>
		Toutes zones	Evier	Plaque souple antivibratile	Résultat d'analyse (P026)	Non	
Salle 327	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P018)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P019)	Non	
		Toutes zones	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	Résultat d'analyse (P020)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P003ZPSO)	Oui	1 m <sup>2</sup>
Dgt avec cabines	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P006ZPSO)	Non	
		Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P021)	Non	
		Toutes zones	Cloison	Platre peinture	Résultat d'analyse (P022)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P003ZPSO)	Oui	1 u
Salle 330	RDC	Toutes zones	Cloisons	Enduit platre bande calicot	Résultat d'analyse (P023)	Non	
		Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P024)	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Circulation	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage +	Résultat d'analyse	Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				ragréage	(P028)		
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P029)	Non	
		Sol	Plancher	revêtement de sol souple en dalles, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P027)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P030)	Oui	7 u
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P031)	Non	
		Toutes zones	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	Résultat d'analyse (P032)	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P037)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P039)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P042)	Non	
Salle d'attente	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage + ragréage	Résultat d'analyse (P033)	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P034)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P035)	Non	
		Toutes zones	Cloison	Platre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P036)	Non	
Bureau 292	RDC	Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P038)	Non	
		Sol	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P005ZPSO)	Non	
Bureau 291	RDC	Sol	Plancher	Dalles de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P005ZPSO)	Non	
Dégagement ascenseur	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P040)	Non	
		Toutes zones	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	Résultat d'analyse (P041)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P043)	Non	
Dégagement escalier	RDC	Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P034ZPSO)	Non	
		Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P044)	Non	
Couloir 123	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045)	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P046)	Non	
		Toutes	Mur porteur	Enduit+Peinture	Résultat d'analyse	Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		zones		tapisserie	(P048)		
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P047)	Non	
Local Rgt 124	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P015ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P048ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Poteaux	Enduit gris+Peinture+tapisserie	Résultat d'analyse (P047ZPSO)	Non	
Dégagement 122	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P048ZPSO)	Non	
Pièce 120	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P049)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P048ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	Résultat d'analyse (P056)	Non	
Pièce 119	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P049ZPSO)	Non	
Dégagement 114	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P049ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Cloisons	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture	Résultat d'analyse (P055)	Non	
WC 113	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P049ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P060)	Non	
Bureau IRM 112	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P051)	Non	
		Toutes zones	Mur porteur	Enduit+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P062)	Non	
Couloir 100	RDC	Toutes zones	Mur périphérique	Platre+Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P059)	Non	
Déshabillloirs	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045ZPSO)	Non	
WC 116	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P050)	Non	
		Toutes	Cloisons	Enduit platre bande	Résultat d'analyse	Non	

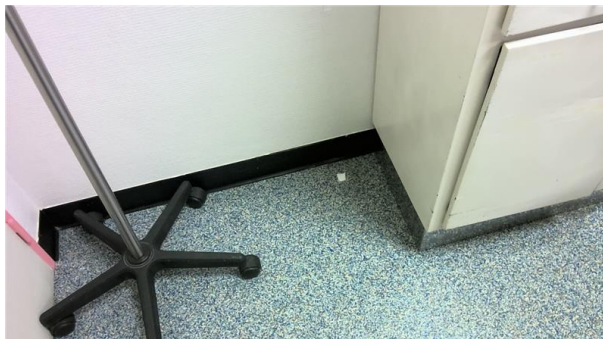
Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		zones		calicot	(P054)		
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P058ZPSO)	<b>Non</b>	
Bureau IRM 117	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P049ZPSO)	<b>Non</b>	
Salle pause 103	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P053)	<b>Non</b>	
		Toutes zones	Evier	Plaque souple antivibratile	Résultat d'analyse (P061)	<b>Non</b>	
WC 105	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P052)	<b>Non</b>	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P058ZPSO)	<b>Non</b>	
WC 110	RDC	Sol	Plancher	revêtement de sol souple, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045ZPSO)	<b>Non</b>	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P058ZPSO)	<b>Non</b>	
Local ménage 102	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage + ragréage	Résultat d'analyse (P057)	<b>Non</b>	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P058)	<b>Non</b>	

### 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

**ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation**
**PRELEVEMENT : P001**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle de préparation Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P002**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle de préparation Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

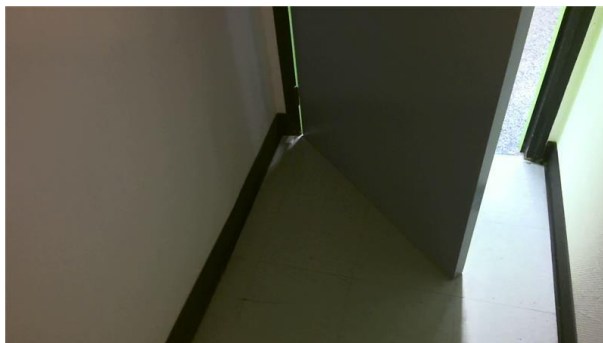
**PRELEVEMENT : P003**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - WC 326 Poteaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit gris+Peinture+tapisserie
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

**PRELEVEMENT : P004**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle examens 239 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et double ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		



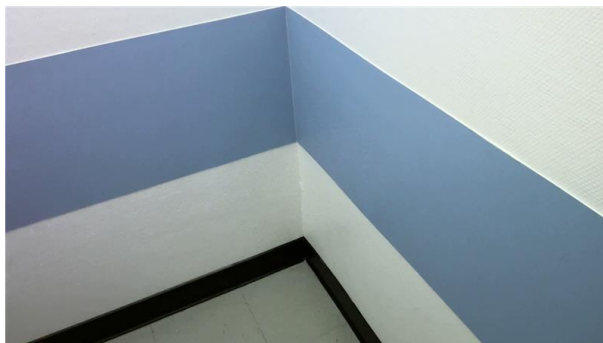
**PRELEVEMENT : P005**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Cabines 335 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Dalles de sol, colle et ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P006**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Entrée 332 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Panneaux de faux-plafond
Résultat amiante		
absence d'amiante		

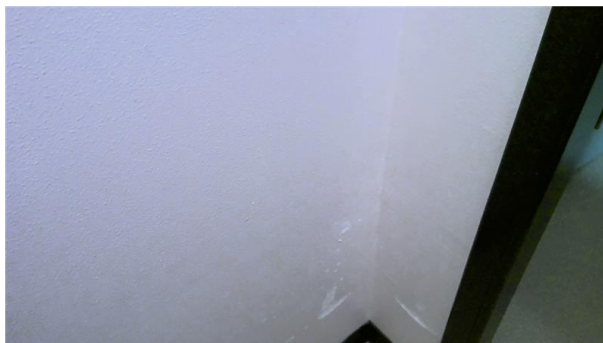


**PRELEVEMENT : P007**
**Emplacement**


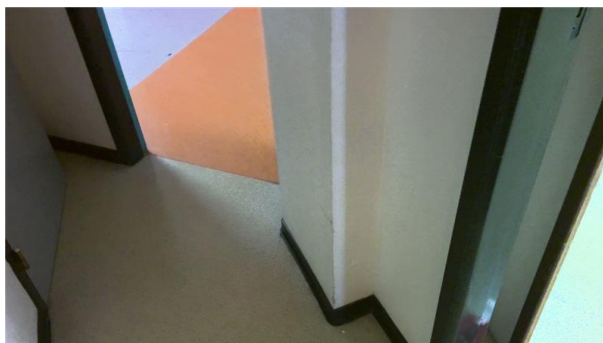
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Cabines 335 Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P008**
**Emplacement**

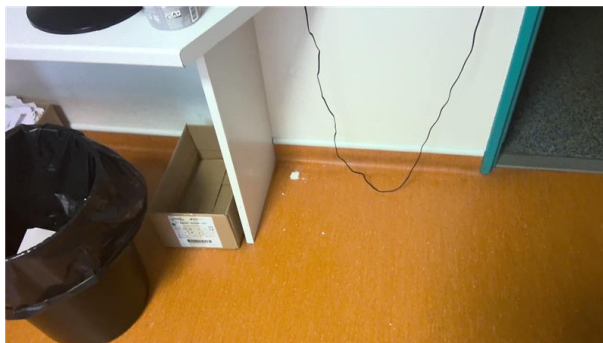

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Cabines+WC 305 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P009**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Cabines+WC 305 Cloison - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P010**
**Emplacement**


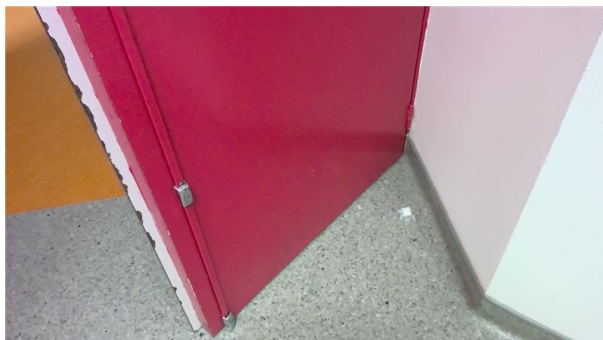
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Cabines+WC 305 Poteaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit gris+Peinture+tapisserie
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

**PRELEVEMENT : P011**
**Emplacement**


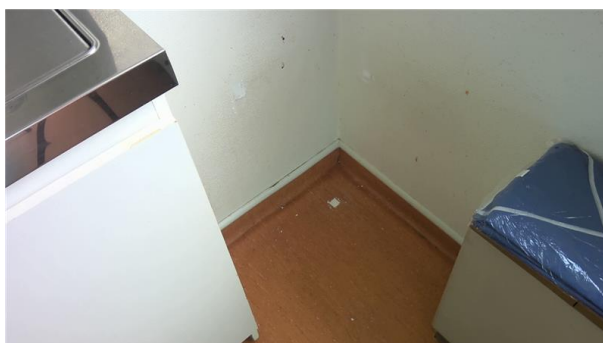
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Couloir 323 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P012**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Couloir 323 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P013**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle examens 308 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et double ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P014**
**Emplacement**


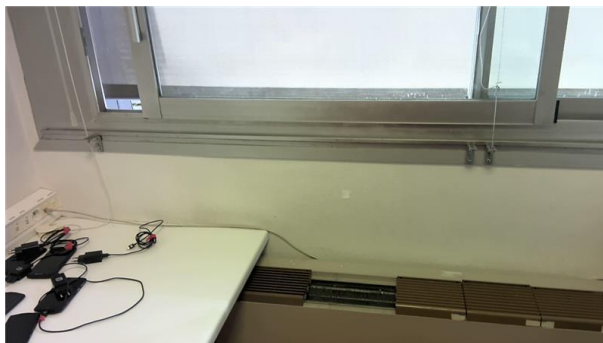
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle pause 325 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P015**
**Emplacement**

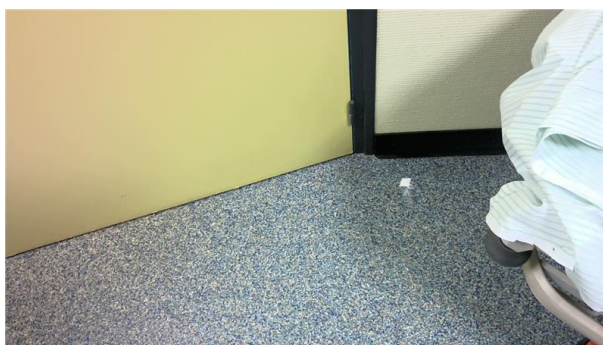

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle pause 325 Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P016**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle pause 325 Poteaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit gris+Peinture+tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

**PRELEVEMENT : P017**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Bureau 321 Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

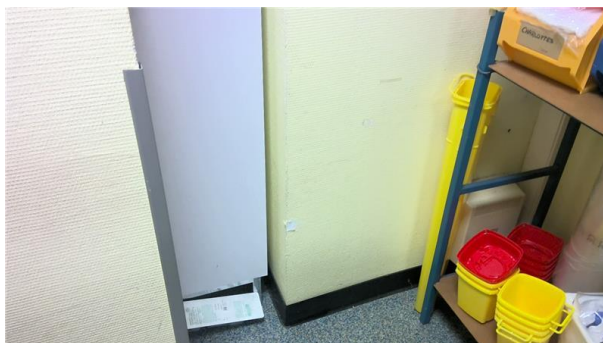
**PRELEVEMENT : P018**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle 327 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		



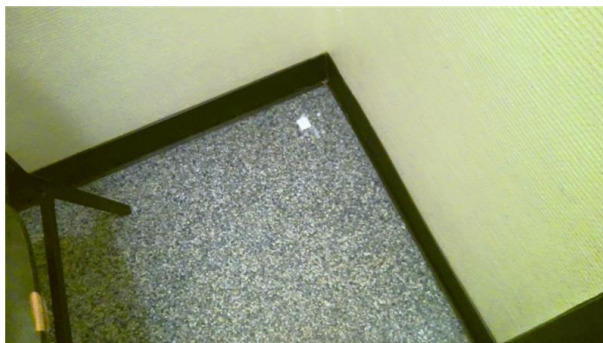
**PRELEVEMENT : P019**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle 327 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

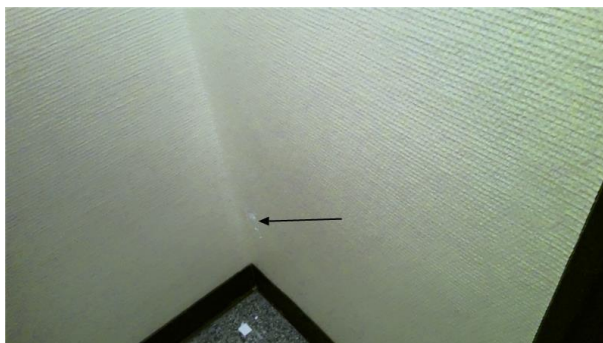
**PRELEVEMENT : P020**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle 327 Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		



**PRELEVEMENT : P021**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Dgt avec cabines Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P022**
**Emplacement**


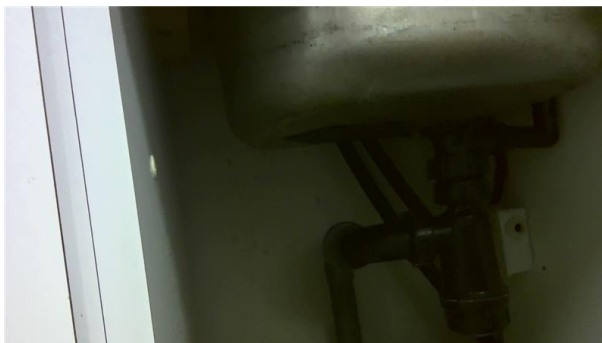
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Dgt avec cabines Cloison - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre peinture
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P023**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle 330 Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit plâtre bande calicot
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P024**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle 330 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P025**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle 301 Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Plaque souple antivibratile
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P026**
**Emplacement**

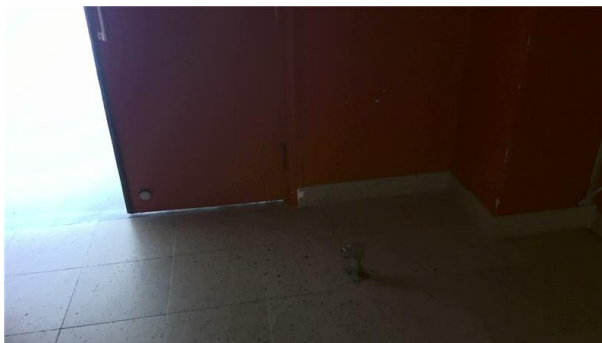

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle pause 325 Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Plaque souple antivibratile
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P027**
**Emplacement**

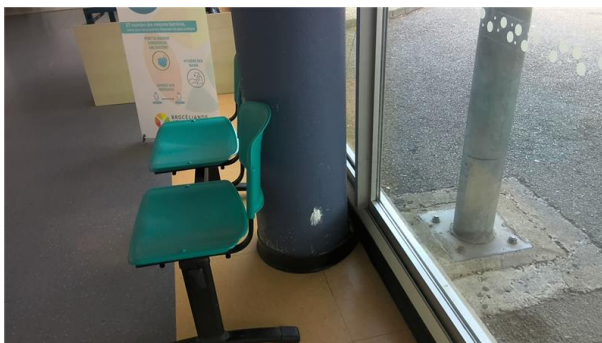

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple en dalles, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P028**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Colle de carrelage + ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P029**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Colle de plinthes
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P030**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Poteaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit gris+Peinture+tapiserie
<b>Résultat amiante</b>		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

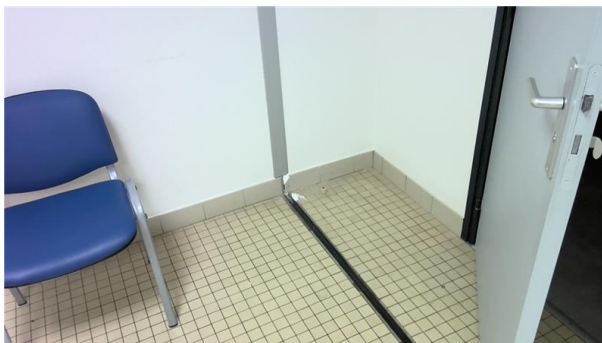
**PRELEVEMENT : P031**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

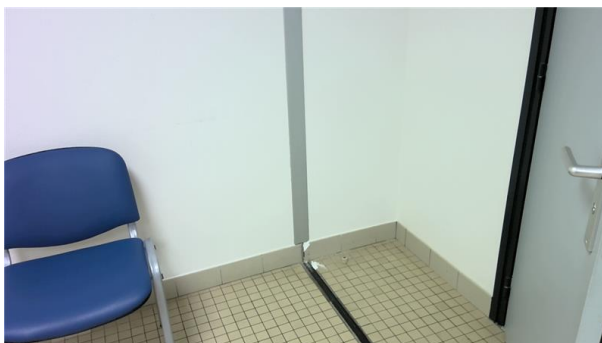
**PRELEVEMENT : P032**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		



**PRELEVEMENT : P033**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle d'attente Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Colle de carrelage + ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P034**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle d'attente Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Colle de plinthes
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P035**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle d'attente Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P036**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle d'attente Cloison - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

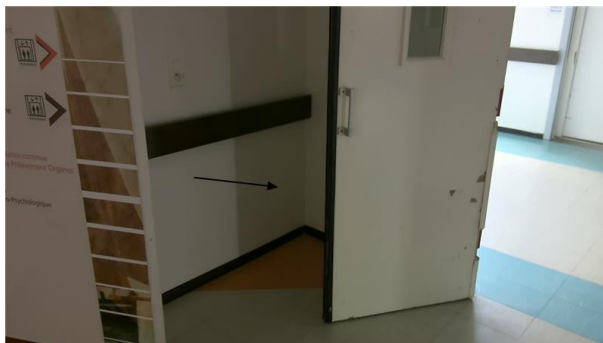


**PRELEVEMENT : P037**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Dalles de sol, colle et ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P038**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Bureau 292 Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P039**
**Emplacement**


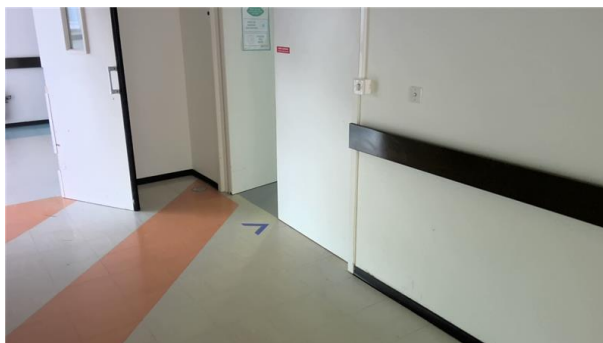
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P040**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Dégagement ascenseur Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P041**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Dégagement ascenseur Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit plâtre bande calicot+Tapisserie peinture
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P042**
**Emplacement**


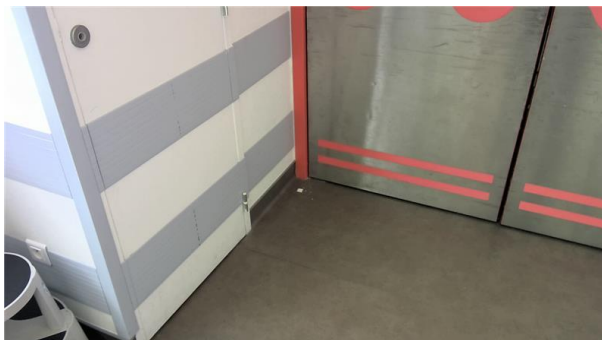
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Circulation Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P043**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Dégagement ascenseur Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P044**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Dégagement escalier Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P045**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Couloir 123 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P046**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Couloir 123 Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

## PRELEVEMENT : P047

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Couloir 123 Poteaux - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit gris+Peinture+tapisserie
Résultat amiante		
absence d'amiante		

## PRELEVEMENT : P048

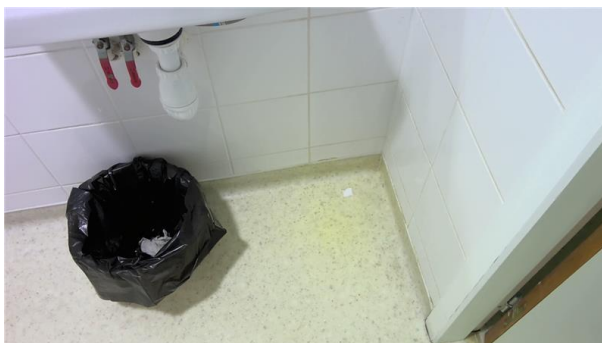
### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Couloir 123 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit+Peinture tapisserie
Résultat amiante		
absence d'amiante		

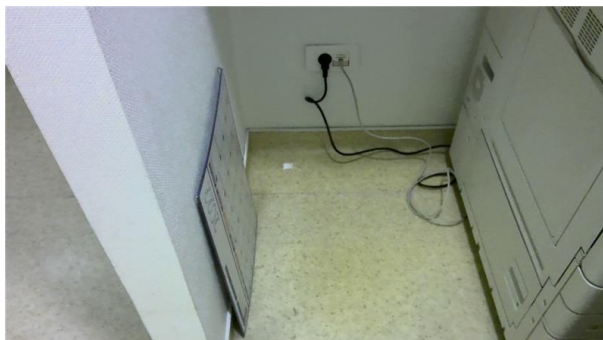
**PRELEVEMENT : P049**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Pièce 120 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P050**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - WC 116 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		



**PRELEVEMENT : P051**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Bureau IRM 112 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P052**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - WC 105 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

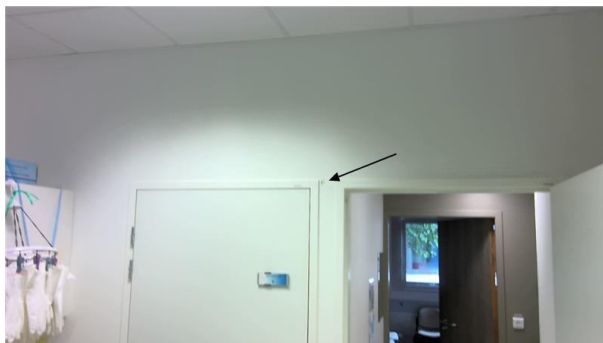


**PRELEVEMENT : P053**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle pause 103 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	revêtement de sol souple, colle et ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P054**
**Emplacement**

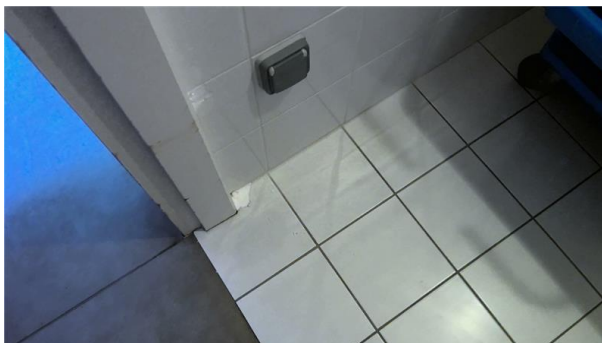

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - WC 116 Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit plâtre bande calicot
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P055**
**Emplacement**


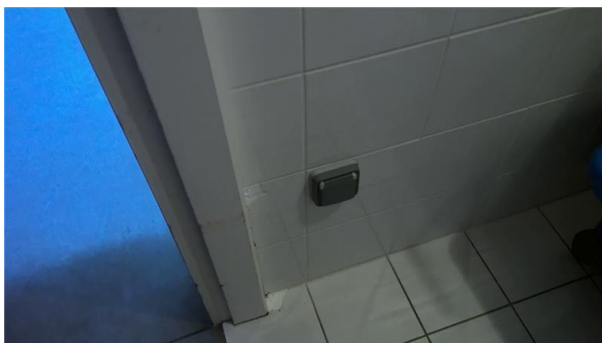
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Dégagement 114 Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P056**
**Emplacement**

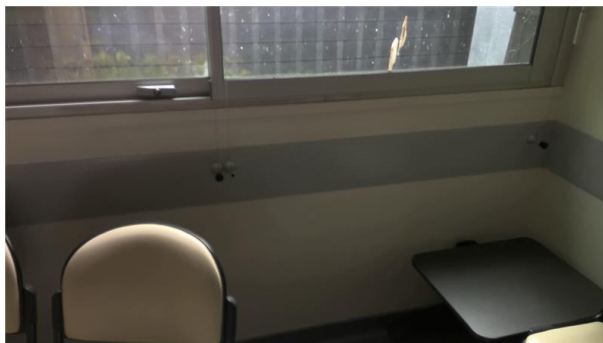

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Pièce 120 Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit platre bande calicot+Tapisserie peinture
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P057**
**Emplacement**


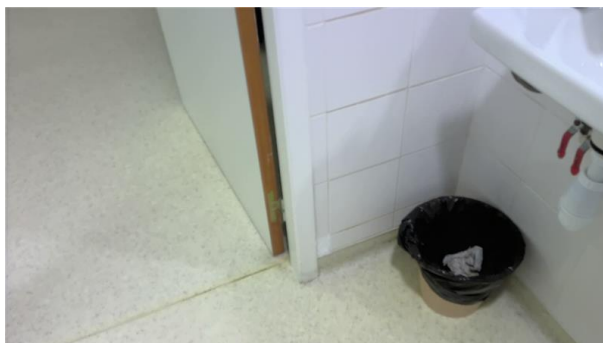
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Local ménage 102 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Colle de carrelage + ragréage
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P058**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Local ménage 102 Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Colle de faïence
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P059**
**Emplacement**


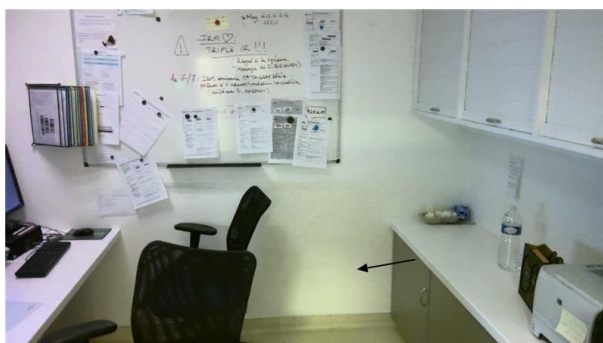
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Couloir 100 Mur périphérique - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Platre+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P060**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - WC 113 Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Colle de faïence
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

**PRELEVEMENT : P061**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Salle pause 103 Evier - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Plaque souple antivibratile
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

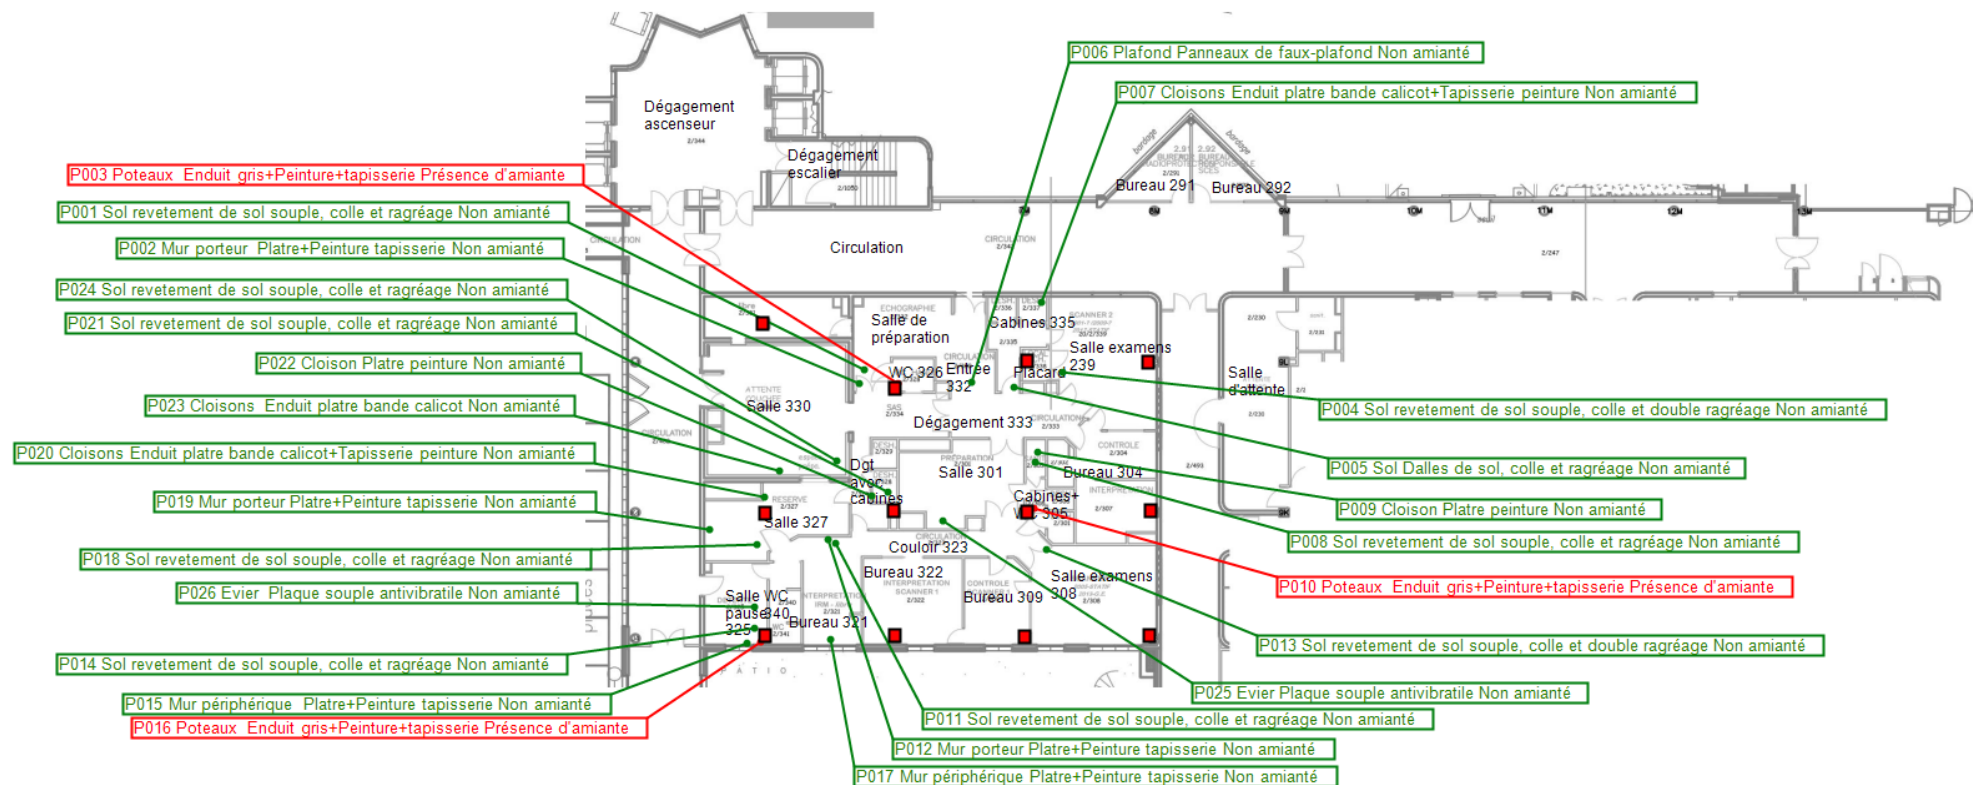
**PRELEVEMENT : P062**
**Emplacement**


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22	RDC - Bureau IRM 112 Mur porteur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/06/2022	Enduit+Peinture tapisserie
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis

 Enduit gris sur poteaux

Client :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	Titre :	Croquis Service SCANNER
N° dossier :	35591 Centre Hospitalier Bretagne	Adresse :	20 boulevard du Général Guillaudot Imagerie - PTM RDC haut
N° planche :	1/3	Version :	0
Type :	Croquis		
Date :	30/06/2022	Localisation :	
Intervenant :	DENIAUD Michel	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		



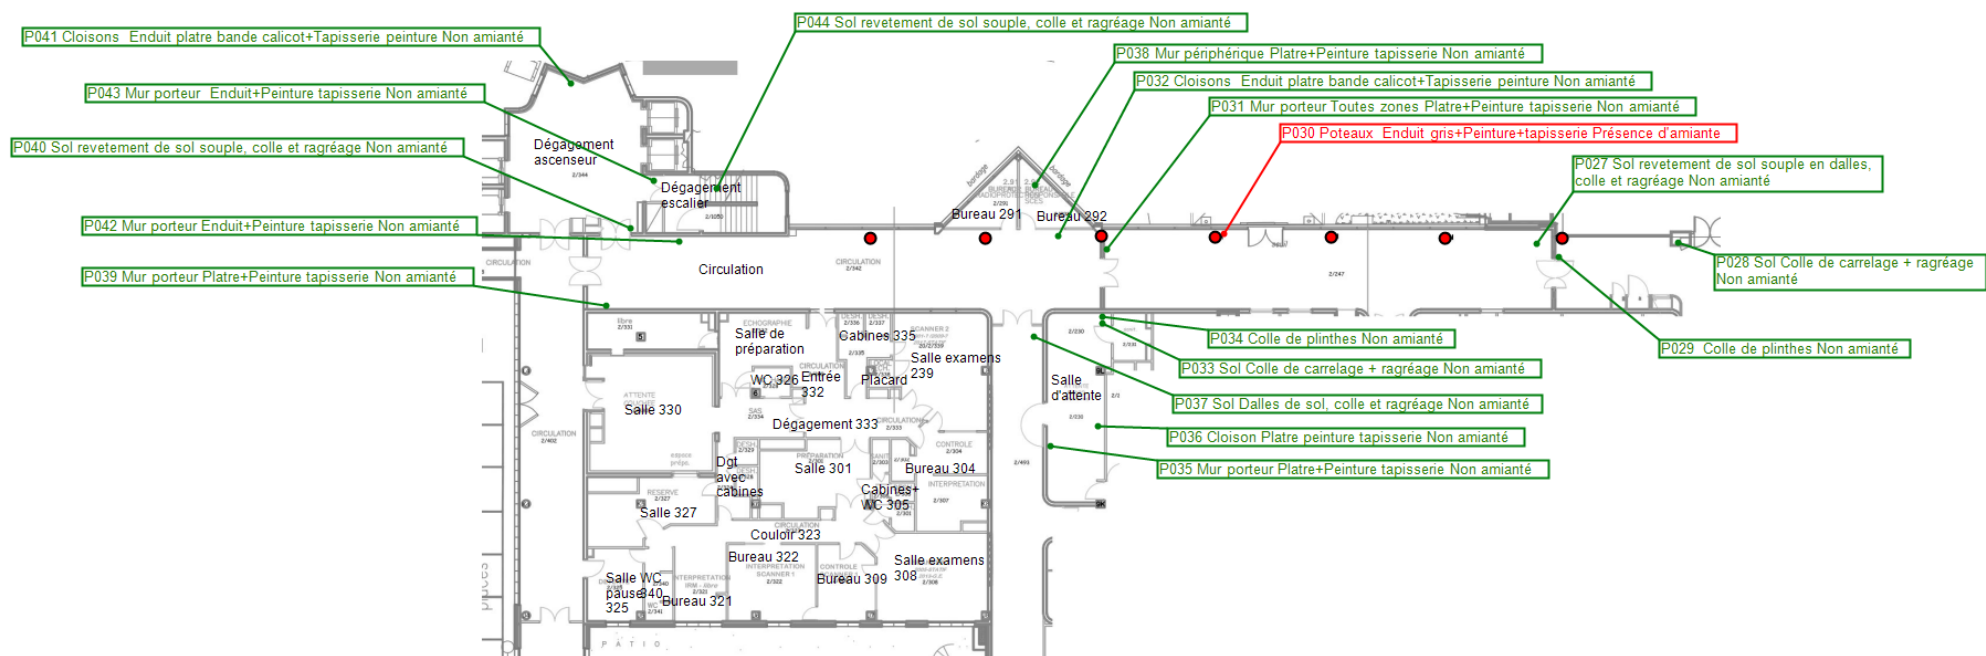


# Planche de repérage

## Legende :

Client :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	Titre :	Croquis Circulation
N° dossier :	35591 Centre Hospitalier Bretagne	Adresse :	20 boulevard du Général Guillaudot Imagerie - PTM RDC haut 56000 VANNES VANNES
N° planche :	2/3	Version :	0
Type :	Croquis		
Date :	30/06/2022	Localisation :	
Intervenant :	DENIAUD Michel	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		

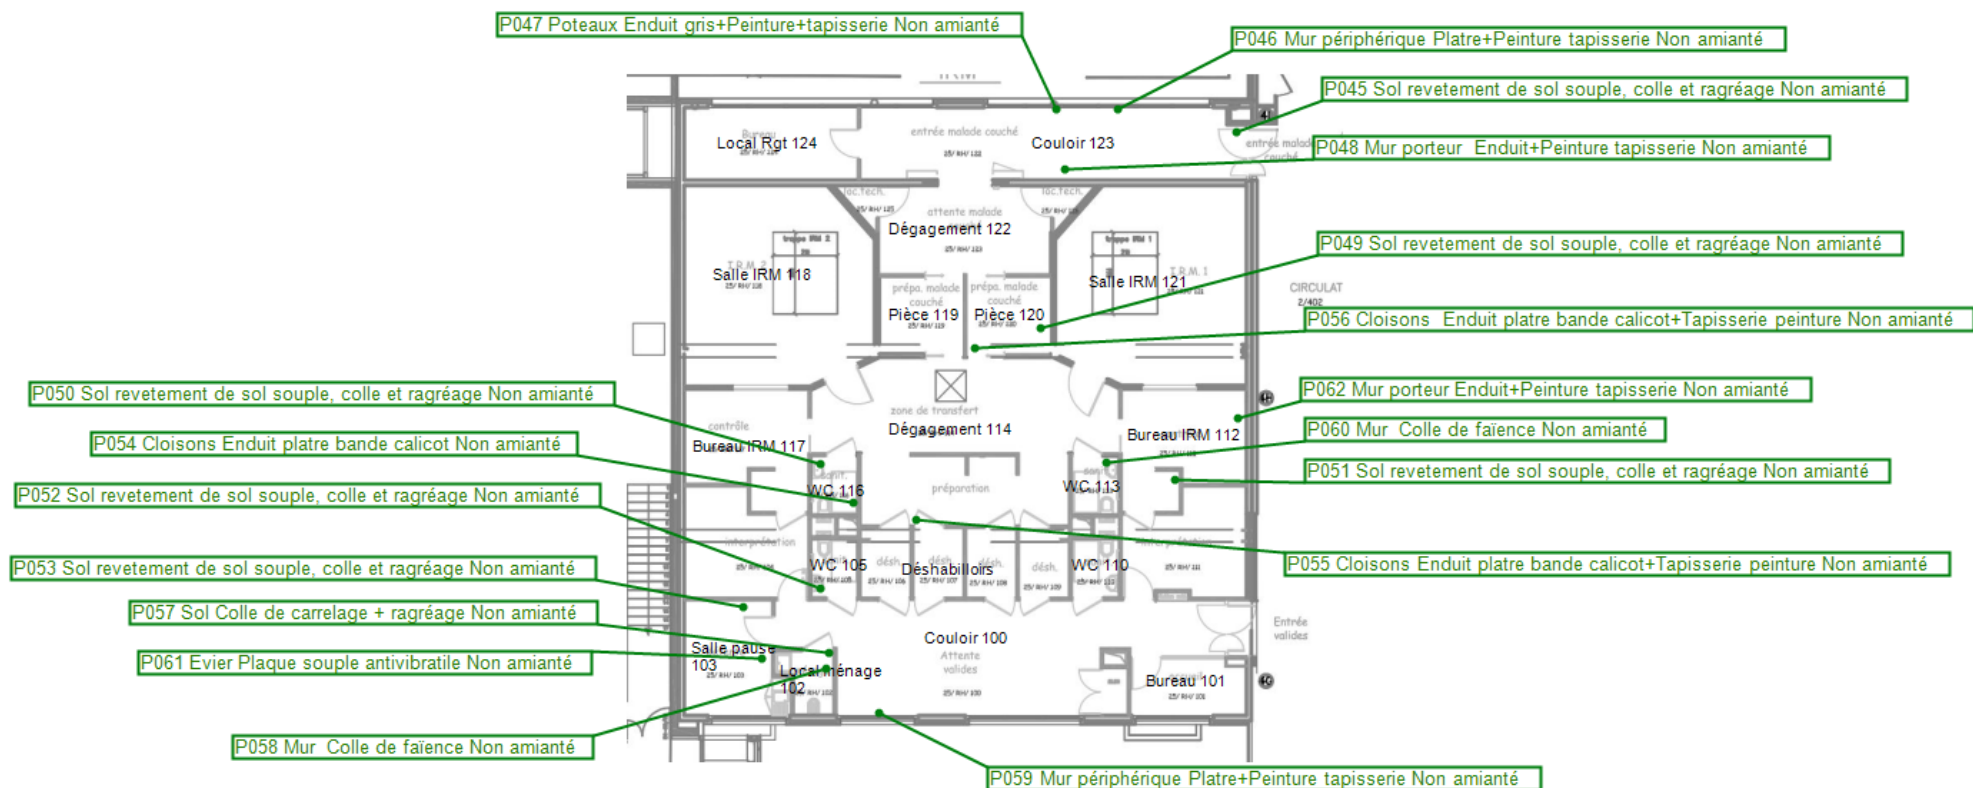
Enduit gris sur poteaux





## Planche de repérage

Client :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique		Titre :	Croquis Service IRM
N° dossier :	35591 Centre Hospitalier Bretagne		Adresse :	20 boulevard du Général Guillaudot Imagerie - PTM RDC haut 56000 VANNES VANNES
N° planche :	3/3	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	30/06/2022		Localisation :	
Intervenant :	DENIAUD Michel		Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			



## ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

S.2673493.0



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Portée disponible  
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022

#### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA :	IT0722-43152
		Réf. Commande Client :	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22--2040--4917--854-130443520

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/06/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
 ou - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32895	
Réf échantillon client : P001 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Salle de préparation - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
* Revêtement souple multicolore	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GHH
* Colle polymère jaune non séparable - Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PAB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P002 - Plâtre-Peinture tapisserie - RDC - Salle de préparation - Toutes zones - Mur porteur		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32896 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable - Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GGS (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P003 - Enduit gris+Peinture+tapisserie - RDC - WC 326 - Toutes zones - Poteaux		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32897 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable - Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLT (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P004 - revêtement de sol souple, colle et double ragréage - RDC - Salle examens 239 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32898 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Ragréage rose	
* Revêtement souple gris	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
* Colle polymère jaune non séparable - Peinture non séparable - Ragréage gris non séparable - Ragréage rose non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (4)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P005 - Dalles de sol, colle et ragréage - RDC - Cabines 335 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32899 <b>Description ITGA :</b> Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité / Ragréage gris en vrac	
* Dalle dure cassante grise	META (B) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JHV
* Colle polymère jaune non séparable - Matériau blanc en faible quantité non séparable - Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32900	
Réf échantillon client : P006 - Panneaux de faux-plafond - RDC - Entrée 332 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32901	
Réf échantillon client : P007 - Enduit plâtre bande calicot+Tapisserie peinture - RDC - Cabines 335 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Papier non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32902	
Réf échantillon client : P008 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Cabines+WC 305 - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau blanc en faible quantité / Matériau gris en faible quantité	
* Revêtement souple beige et noir	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
* Colle polymère jaune non séparable - Ragréage rose en vrac non séparable - Matériau blanc en faible quantité non séparable - Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32903	
Réf échantillon client : P009 - Plâtre peinture - RDC - Cabines+WC 305 - Toutes zones - Cloison		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES  <b>Réf échantillon client :</b> P010 - Enduit gris+Peinture+tapisserie - RDC - Cabines+WC 305 - Toutes zones - Poteaux		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32904  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
Peintures multiples avec couche en toile	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT
Enduit gris en vrac	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLT (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES  <b>Réf échantillon client :</b> P011 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Couloir 323 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32905  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Ragréage gris en vrac	
Revêtement souple orange	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Colle polymère jaune non séparable - Ragréage rose en vrac non séparable - Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES  <b>Réf échantillon client :</b> P012 - Plâtre-Peinture tapisserie - RDC - Couloir 323 - Toutes zones - Mur porteur		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32906  <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable - Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES  <b>Réf échantillon client :</b> P013 - revêtement de sol souple, colle et double ragréage - RDC - Salle examens 308 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32907  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en faible quantité	
Revêtement souple gris	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
Colle polymère jaune non séparable - Ragréage rose en vrac non séparable - Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32908	
Réf échantillon client : P014 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Salle pause 325 - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité / Ragréage gris en vrac / <b>Matériau blanc en faible quantité</b>	
* Revêtement souple orange	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32909	
Réf échantillon client : P015 - Plâtre+Peinture tapisserie - RDC - Salle pause 325 - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : PAB (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32910	
Réf échantillon client : P016 - Enduit gris+Peinture+tapisserie - RDC - Salle pause 325 - Toutes zones - Poteaux		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en faible quantité en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLT (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32911	
Réf échantillon client : P017 - Plâtre+Peinture tapisserie - RDC - Bureau 321 - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 5/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P018 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Salle 327 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32912 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple multicolore	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA
* Colle polymère jaune non séparable - Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA (4)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P019 - Plâtre-Peinture tapisserie - RDC - Salle 327 - Toutes zones - Mur porteur		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32913 <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P020 - Enduit plâtre bande calicot+Tapisserie peinture - RDC - Salle 327 - Toutes zones - Cloisons		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32914 <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Carton en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Carton en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P021 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Dgt avec cabines - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32915 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Ragréage gris	
* Revêtement souple multicolore	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
* Colle polymère jaune non séparable - Peinture en faible quantité non séparable - Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 6/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32916	
Réf échantillon client : P022 - Plâtre peinture - RDC - Dgt avec cabines - Toutes zones - Cloison		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable - Carton non séparable - Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32917	
Réf échantillon client : P023 - Enduit plâtre bande calicot - RDC - Salle 330 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable - Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32918	
Réf échantillon client : P024 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Salle 330 - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac avec fibres	
* Revêtement souple gris	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
* Colle polymère jaune non séparable - Ragréage gris en vrac avec fibres	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32919	
Réf échantillon client : P025 - Plaque souple antivibratile - RDC - Salle 301 - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PAB
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32920	
Réf échantillon client : P026 - Plaque souple antivibratile - RDC - Salle pause 325 - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DHC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 7/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32921	
Réf échantillon client : P027 - revêtement de sol souple en dalles, colle et ragréage - RDC - Circulation - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité	
* Revêtement souple orange	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32922	
Réf échantillon client : P028 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Circulation - Sol - Plancher		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32923	
Réf échantillon client : P029 - Colle de plinthes - RDC - Circulation - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NJB
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32924	
Réf échantillon client : P030 - Enduit gris+Peinture+tapiserie - RDC - Circulation - Toutes zones - Poteaux		Description ITGA : Peinture en faible quantité avec couche en toile et poussières / Enduit gris en vrac	
* Peinture en faible quantité avec couche en toile et poussières non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLT (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32925	
Réf échantillon client : P031 - Plâtre+Peinture tapisserie - RDC - Circulation - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 8/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P032 - Enduit plâtre bande calicot - Tapisserie peinture - RDC - Circulation - Toutes zones - Cloisons		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32926 <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P033 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Salle d'attente - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32927 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GHH
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P034 - Colle de plinthes - RDC - Salle d'attente - Toutes zones - Plinthes		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32928 <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Matériau souple gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau souple gris	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (4)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P035 - Plâtre-Peinture tapisserie - RDC - Salle d'attente - Toutes zones - Mur porteur		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32929 <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P036 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Salle d'attente - Toutes zones - Cloison		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32930 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 9/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32931	
Réf échantillon client : P037 - Dalles de sol, colle et ragréage - RDC - Circulation - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité	
* Revêtement cassant gris	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32932	
Réf échantillon client : P038 - Plâtre-Peinture tapisserie - RDC - Bureau 292 - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GHH (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32933	
Réf échantillon client : P039 - Plâtre-Peinture tapisserie - RDC - Circulation - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : GHH (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32934	
Réf échantillon client : P040 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Dégagement ascenseur - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité / Ragréage gris	
* Revêtement souple gris	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PAB
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 10/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32935	
Réf échantillon client : P041 - Enduit plâtre bande calicot - Tapisserie peinture - RDC - Dégagement ascenseur - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : <b>Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité</b>	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en faible quantité non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32936	
Réf échantillon client : P042 - Enduit+Peinture tapisserie - RDC - Circulation - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : <b>Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac</b>	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GHH (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32937	
Réf échantillon client : P043 - Enduit+Peinture tapisserie - RDC - Dégagement ascenseur - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : <b>Peintures multiples avec couche en toile / Enduit gris en vrac</b>	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32938	
Réf échantillon client : P044 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Dégagement escalier - Sol - Plancher		Description ITGA : <b>Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris</b>	
* Revêtement souple gris	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GHH
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NJB (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32939	
Réf échantillon client : P045 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Couloir 123 - Sol - Plancher		Description ITGA : <b>Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris</b>	
* Revêtement souple gris	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GHH
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GHH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 11/13



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P046 - Plâtre-Peinture tapisserie - RDC - Couloir 123 - Toutes zones - Mur périphérique		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32940 <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P047 - Enduit gris+Peinture+tapisserie - RDC - Couloir 123 - Toutes zones - Poteaux		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32941 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples avec couche en toile / Enduit gris en faible quantité en vrac	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DHC (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P048 - Enduit+Peinture tapisserie - RDC - Couloir 123 - Toutes zones - Mur porteur		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32942 <b>Description ITGA :</b> Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (3)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P049 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Pièce 120 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32943 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
<b>Réf dossier client :</b> Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES <b>Réf échantillon client :</b> P050 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - WC 116 - Sol - Plancher		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT072206-32944 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Colle polymère jaune avec couche en mousse	
* Revêtement souple beige	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable	META (A) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 12/13

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43152 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Florent LE MASSON Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 13/13



**S.2673494.0**

 Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tél : 02 99 35 41 41  
 www.itga.fr


Accréditation n° 1-5967


 Portée disponible  
 sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43153 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA :	IT0722-43153
		Réf. Commande Client :	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22--2040--4917--854-130443520

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/06/2022

 Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
 ou : Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
 ou : Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

 Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
 ou : Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA :	IT072206-32948
Réf échantillon client :	P051 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Bureau IRM 112 - Sol - Plancher	Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau beige
* Revêtement souple beige	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
* Colle polymère jaune non séparable - Ragréage gris en vrac - Matériau beige non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43153 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32949	
Réf échantillon client : P052 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - WC 105 - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
* Revêtement souple gris	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FRA (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32950	
Réf échantillon client : P053 - revêtement de sol souple, colle et ragréage - RDC - Salle pause 103 - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau beige en faible quantité	
* Revêtement souple beige	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32951	
Réf échantillon client : P054 - Enduit plâtre bande calicot - RDC - WC 116 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Papier peint en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Papier peint en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG (3)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32952	
Réf échantillon client : P055 - Enduit plâtre bande calicot+Tapisserie peinture - RDC - Dégagement 114 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43153 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32953	
Réf échantillon client : P056 - Enduit plâtre bande calicot-Tapisserie peinture - RDC - Pièce 120 - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc + Carton non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32954	
Réf échantillon client : P057 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Local ménage 102 - Sol - Plancher		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peintures multiples / Ragréage gris hétérogène / Matériau blanc en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Peintures multiples non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32955	
Réf échantillon client : P058 - Colle de faïence - RDC - Local ménage 102 - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Peinture / Carton / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche + Peinture non séparable + Carton non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NJB (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32956	
Réf échantillon client : P059 - Plâtre+Peinture tapisserie - RDC - Couloir 100 - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NCC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3/4



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-43153 EN DATE DU 28/06/2022**
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32957	
Réf échantillon client : P060 - Colle de faïence - RDC - WC 113 - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Carton / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Peinture non séparable + Carton non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NJB (4)
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32958	
Réf échantillon client : P061 - Plaque souple antivibratile - RDC - Salle pause 103 - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 27/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JHV
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - Imagerie - PTM RDC haut - 20 boulevard du Général Guillaudot - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT072206-32959	
Réf échantillon client : P062 - Enduit-Peinture tapisserie - RDC - Bureau IRM 112 - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtré blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	META (A) le 28/06/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NJB (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Delphine JOSSET Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4/4

## ANNEXE : Attestation d'assurance

<Autres documents [DD0FDE68-C96D-4EC0-BE74-930047013201]>

## Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants -  
 Norme NF X46-035 Juin 2021



Numéro de rapport	<b>35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22 P</b>
Propriétaire	<b>Centre Hospitalier Bretagne Atlantique</b>
Donneur d'ordre	<b>Centre Hospitalier Bretagne Atlantique</b>
Adresse de l'immeuble	<b>Imagerie - PTM RDC haut 20 boulevard du Général Guillaudot 56000 VANNES</b>
Bâtiment ou installation	<b>Bâtiment TETE</b>
Date de la commande	<b>11/05/2022</b>
La ou le(s) date(s) de la visite	<b>18/06/2022</b>
Date d'édition du rapport de repérage	<b>30/06/2022</b>
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	<b>30</b>
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	<b>Néant</b>

### Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

**DENIAUD Michel**  
**ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE**  
 Le **30/06/2022**



## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : .....	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS : .....	3
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
<b>ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>4</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X .....	5
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) .....	5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE .....	5
<b>RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES .....</b>	<b>5</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS .....</b>	<b>29</b>



## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	<b>Centre Hospitalier Bretagne Atlantique</b>
Demeurant :	<b>20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES</b>
Représenté par :	<b>Monsieur LE SAUCE Philippe</b>
Donneur d'ordre du repérage :	<b>Centre Hospitalier Bretagne Atlantique</b>
Coordonnées du donneur d'ordre :	<b>20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES</b>
Opérateur ayant réalisé le repérage :	<b>Monsieur DENIAUD Michel</b>
Nom et adresse de l'entreprise :	<b>ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE Parc de Laroiseau 14, rue Ella Maillart 56000 VANNES</b>
N° de Siret :	<b>50082716700023</b>
RCP-compagnie-n° de police :	<b>LSN - 10583929904</b>

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	<b>Imagerie - PTM RDC haut</b>
Adresse complète :	<b>20 boulevard du Général Guillaudot 56000 VANNES</b>
Référence Cadastre :	<b>NC</b>

### 1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : <b>Antérieur au 1 juillet 1997</b>	Construction : <b>Non communiquée</b>
Fonction principale du bâtiment :	<b>Bâtiment TETE</b>	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

### 1.5 Liste des documents remis :

**Programme de travaux**

**Statut : remis**

Titre
Programme de travaux

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

**Réfection complète des services SCANNER et IRM ainsi qu'une partie de la circulation.**

### 3 Elément de la mission de repérage

#### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
Entrée 332	RDC	OUI	
Salle de préparation	RDC	OUI	
WC 326	RDC	OUI	
Dégagement 333	RDC	OUI	
Cabines 335	RDC	OUI	
Salle examens 239	RDC	OUI	
Placard	RDC	OUI	
Bureau 304	RDC	OUI	
Salle 301	RDC	OUI	
Cabines+WC 305	RDC	OUI	
Couloir 323	RDC	OUI	
Salle examens 308	RDC	OUI	
Bureau 309	RDC	OUI	
Bureau 322	RDC	OUI	
Bureau 321	RDC	OUI	
WC 340	RDC	OUI	
Salle pause 325	RDC	OUI	
Salle 327	RDC	OUI	
Dgt avec cabines	RDC	OUI	
Salle 330	RDC	OUI	
Circulation	RDC	OUI	
Salle d'attente	RDC	OUI	
Bureau 292	RDC	OUI	
Bureau 291	RDC	OUI	
Dégagement ascenseur	RDC	OUI	
Dégagement escalier	RDC	OUI	
Couloir 123	RDC	OUI	
Local Rgt 124	RDC	OUI	
Dégagement 122	RDC	OUI	
Pièce 120	RDC	OUI	
Pièce 119	RDC	OUI	
Dégagement 114	RDC	OUI	
WC 113	RDC	OUI	
Salle IRM 121	RDC	NON	Non accessible, IRM en fonction.
Bureau IRM 112	RDC	OUI	
Couloir 100	RDC	OUI	
Bureau 101	RDC	OUI	
Déshabillloirs	RDC	OUI	
WC 116	RDC	OUI	
Bureau IRM 117	RDC	OUI	
Salle IRM 118	RDC	NON	Non accessible, IRM en fonction.
Salle pause 103	RDC	OUI	
WC 105	RDC	OUI	
WC 110	RDC	OUI	
Local ménage 102	RDC	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Niton
Modèle :	XLP300
Numéro de série :	17682
Date de changement de source :	01/07/2017 09:29:00
Nature du radionucléide :	109 Cd
Activité de la source :	1480MBq
Fabricant de l'étalon :	NITON
Concentration de l'étalon :	1,04
Incertitude de l'étalon :	0,06
N° NIST de l'étalon :	SRM 2573

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
487			18/06/2022	Etalonnage de début de diagnostic
488			18/06/2022	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	EUROFINS PLOMB
Adresse :	20 rue du Kochersberg - BP 50047 67701 SAVERNE CEDEX
Numéro d'accréditation :	

4 Résultats du repérage et commentaires
<p>Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.</p> <p>La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.</li> <li>la zone «plafond» est indiquée en clair.</li> </ul> <p>Une unité de repérage définit soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;</li> <li>un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)</li> </ul> <p>NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.</p>

Entrée 332 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
3	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
4					MD	0	
11	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
12					MD	0	
13	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
14					MD	0	
5	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
6					MD	0	
7	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
8					MD	0	
9	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
10					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

#### Salle de préparation (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
15	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
16					MD	0	
23	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
24					MD	0	
25	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
26					MD	0	
17	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
18					MD	0	
19	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
20					MD	0	
21	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
22					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage	10
Commentaire sur le local	Néant

WC 326 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
27	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
28					MD	0	
35	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
36					MD	0	
37	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
38					MD	0	
29	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
30					MD	0	
31	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
32					MD	0	
33	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
34					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10					
Commentaire sur le local		Néant					

Dégagement 333 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
39	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
40					MD	0	
47	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
48					MD	0	
49	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
50					MD	0	
41	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
42					MD	0	
43	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
44					MD	0	
45	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
46					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10					

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

### Cabines 335 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
51	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
52					MD	0	
59	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
60					MD	0	
61	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
62					MD	0	
53	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
54					MD	0	
55	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
56					MD	0	
57	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
58					MD	0	
67	D	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	60	
68	D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	60	
63	E	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
64					MD	0	
65	F	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
66					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

### Salle examens 239 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
69	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	14	
73	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	40	
81	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	40	
74	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	60	
82	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	60	
70	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	14	
75	B	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	22	
78	B	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	22	
76	B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	40	
79	B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	40	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
71	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	14	
72	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	70	
80	E	fenetre Dormant	Bois	Peinture	C	50	
77	E	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	40	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>18</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Placard (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
83	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	14	
87	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	60	
88	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	60	
84	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	14	
85	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	4	
86	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	14	
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>8</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Bureau 304 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
89	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
90					MD	0	
97	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
98					MD	0	
99	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
100					MD	0	
103	B	fenetre Dormant	Bois	Peinture	C	50	
91	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
92					MD	0	
101	B	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	60	
102	B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	60	

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
93	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
94					MD	0	
95	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
96					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage		13					
Commentaire sur le local		Néant					

Salle 301 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
104	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
105					MD	0	
112	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
113					MD	0	
114	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
115					MD	0	
106	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
107					MD	0	
108	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
109					MD	0	
110	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
111					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage		10					
Commentaire sur le local		Néant					

Cabines+WC 305 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
116	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
117					MD	0	
124	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
125					MD	0	
126	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
127					MD	0	
118	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
119					MD	0	
120	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
121					MD	0	
122	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
123					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

**Couloir 323 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
128	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
129					MD	0	
136	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
137					MD	0	
138	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
139					MD	0	
130	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
131					MD	0	
132	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
133					MD	0	
134	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
135					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

**Salle examens 308 (RDC)**

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
140	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	15	
144	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	50	
145	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	50	
141	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	15	
142	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	15	
143	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	15	
149	E	fenetre Dormant	Bois	Peinture	C	50	
146	E	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	15	
147	E	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	50	
148	E	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	50	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage		14					
Commentaire sur le local		Néant					

**Bureau 309 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
150	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
151					MD	0	
158	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
159					MD	0	
160	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
161					MD	0	
162	B	fenetre Dormant	Bois	Peinture	C	50	
152	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
153					MD	0	
163	B	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	50	
164	B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	50	
154	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
155					MD	0	
156	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
157					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage	14
Commentaire sur le local	Néant

**Bureau 322 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
165	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
166					MD	0	
173	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
174					MD	0	
175	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
176					MD	0	
167	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
168					MD	0	
169	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
170					MD	0	
171	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
172					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

**Bureau 321 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
177	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
178					MD	0	
185	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
186					MD	0	
187	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
188					MD	0	
179	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
180					MD	0	
181	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
182					MD	0	
183	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
184					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

**WC 340 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
189	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
190					MD	0	
197	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
198					MD	0	
199	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
200					MD	0	
191	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
192					MD	0	
193	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
194					MD	0	
195	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
196					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

**Salle pause 325 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
201	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
202					MD	0	
209	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
210					MD	0	
211	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
212					MD	0	
203	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
204					MD	0	
205	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
206					MD	0	
207	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
208					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage

11

Commentaire sur le local

Néant

**Salle 327 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
213	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
214					MD	0	
221	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
222					MD	0	
223	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
224					MD	0	
215	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
216					MD	0	
225	C	fenetre Dormant	Bois	Peinture	C	0	
226					MD	0	
217	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
218					MD	0	
219	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
220					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage

11

Commentaire sur le local

Néant

**Dgt avec cabines (RDC)**

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
227	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
228					MD	0	
235	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
236					MD	0	
237	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
238					MD	0	
229	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
230					MD	0	
231	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
232					MD	0	
233	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
234					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Salle 330 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
239	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
240					MD	0	
247	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
248					MD	0	
241	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
242					MD	0	
243	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
244					MD	0	
245	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
246					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>9</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Circulation (RDC)							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
249	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
250					MD	0	
257	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
258					MD	0	
259	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
260					MD	0	
251	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
252					MD	0	
253	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
254					MD	0	
255	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
256					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage

10

Commentaire sur le local

Néant

### Salle d'attente (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
261	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
262					MD	0	
269	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
270					MD	0	
271	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
272					MD	0	
263	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
264					MD	0	
265	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
266					MD	0	
267	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
268					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Carrelage			Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage			Non peint

Nombre total d'unités de repérage

10

Commentaire sur le local

Néant

Plomb

Bureau 292 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
273	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
274					MD	0	
281	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
282					MD	0	
283	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
284					MD	0	
275	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
276					MD	0	
277	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
278					MD	0	
279	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
280					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Dalles de sol			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10				
Commentaire sur le local			Néant				

Bureau 291 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
285	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
286					MD	0	
293	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
294					MD	0	
295	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
296					MD	0	
287	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
288					MD	0	
289	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
290					MD	0	
291	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
292					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		Dalles de sol			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage			10				
Commentaire sur le local			Néant				

Dégagement ascenseur (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
297	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
298					MD	0	
305	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
306					MD	0	
307	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
308					MD	0	
299	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
300					MD	0	
301	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
302					MD	0	
303	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
304					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
Nombre total d'unités de repérage		11					
Commentaire sur le local		Néant					

Dégagement escalier (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
309	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
310					MD	0	
317	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
318					MD	0	
319	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
320					MD	0	
311	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
312					MD	0	
313	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
314					MD	0	
315	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
316					MD	0	
321	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0	
322					MD	0	
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Plomb

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

### Couloir 123 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
323	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
324					MD	0	
331	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
332					MD	0	
333	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
334					MD	0	
325	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
326					MD	0	
327	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
328					MD	0	
329	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
330					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage	11
Commentaire sur le local	Néant

### Local Rgt 124 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
335	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
336					MD	0	
343	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
344					MD	0	
345	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
346					MD	0	
337	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
338					MD	0	
339	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
340					MD	0	
341	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
342					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Dégagement 122 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
347	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
348					MD	0	
355	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
356					MD	0	
357	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
358					MD	0	
349	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
350					MD	0	
351	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
352					MD	0	
353	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
354					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Pièce 120 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
359	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
360					MD	0	
367	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
368					MD	0	
369	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
370					MD	0	
361	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
362					MD	0	
363	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
364					MD	0	
365	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
366					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

**Pièce 119 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
371	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
372					MD	0	
379	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
380					MD	0	
381	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
382					MD	0	
373	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
374					MD	0	
375	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
376					MD	0	
377	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
378					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

**Dégagement 114 (RDC)**

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
383	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
384					MD	0	
391	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
392					MD	0	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
393	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
394					MD	0	
385	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
386					MD	0	
387	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
388					MD	0	
389	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
390					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage

10

Commentaire sur le local

Néant

### WC 113 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
395	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
396					MD	0	
397	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
398					MD	0	
	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	carrelage				Non peint

Nombre total d'unités de repérage

9

Commentaire sur le local

Néant

### Bureau IRM 112 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
399	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
400					MD	0	
407	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
408					MD	0	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
409	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
410					MD	0	
401	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
402					MD	0	
403	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
404					MD	0	
405	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
406					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage

10

Commentaire sur le local

Néant

### Couloir 100 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
411	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
412					MD	0	
419	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
420					MD	0	
421	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
422					MD	0	
413	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
414					MD	0	
415	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
416					MD	0	
417	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
418					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage

11

Commentaire sur le local

Néant

### Bureau 101 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
423	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
424					MD	0	
431	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
432					MD	0	
433	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
434					MD	0	
425	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
426					MD	0	
427	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
428					MD	0	
429	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
430					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

Déshabillloirs (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
435	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
436					MD	0	
443	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
444					MD	0	
445	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
446					MD	0	
437	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
438					MD	0	
439	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
440					MD	0	
441	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
442					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>10</b>					

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

### WC 116 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
447	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
448					MD	0	
449	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
450					MD	0	
	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	carrelage				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	9
-----------------------------------	---

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

### Bureau IRM 117 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
451	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
452					MD	0	
459	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
460					MD	0	
461	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
462					MD	0	
453	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
454					MD	0	
455	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
456					MD	0	
457	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
458					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint

Nombre total d'unités de repérage	10
-----------------------------------	----

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

### Salle pause 103 (RDC)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
463	A	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
464					MD	0	
471	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
472					MD	0	
473	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
474					MD	0	
465	B	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
466					MD	0	
467	C	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
468					MD	0	
469	D	Mur	Plâtre	Tapisserie peinture	C	0	
470					MD	0	
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Sol	Plancher		linoleum			Non peint
	Toutes zones	Fenêtre	aluminium				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint			Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>11</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

WC 105 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
475	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
476					MD	0	
477	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
478					MD	0	
	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	carrelage				Non peint
<b>Nombre total d'unités de repérage</b>		<b>9</b>					
<b>Commentaire sur le local</b>		<b>Néant</b>					

WC 110 (RDC)							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
479	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
480					MD	0	
481	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
482					MD	0	
	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	carrelage				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

#### Local ménage 102 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
483	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	C	0	
484					MD	0	
485	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	C	0	
486					MD	0	
	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non peint
	Plafond	Plafond		Panneaux de faux-plafond			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	carrelage				Non peint

Nombre total d'unités de repérage	9
Commentaire sur le local	Néant

#### LEGENDE

##### Localisation de la mesure

**HG** : en Haut à Gauche  
**MG** : au Milieu à Gauche  
**BG** : en Bas à Gauche

**HC** : en Haut au Centre  
**C** : au Centre  
**BC** : en Bas au Centre

**HD** : en Haut à Droite  
**MD** : au Milieu à Droite  
**BD** : en Bas à Droite

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :  Imagerie - PTM RDC haut 20 boulevard du Général Guillaudot 56000 VANNES
N° dossier :	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22			
N° planche :	1/2	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis Service SCANNER

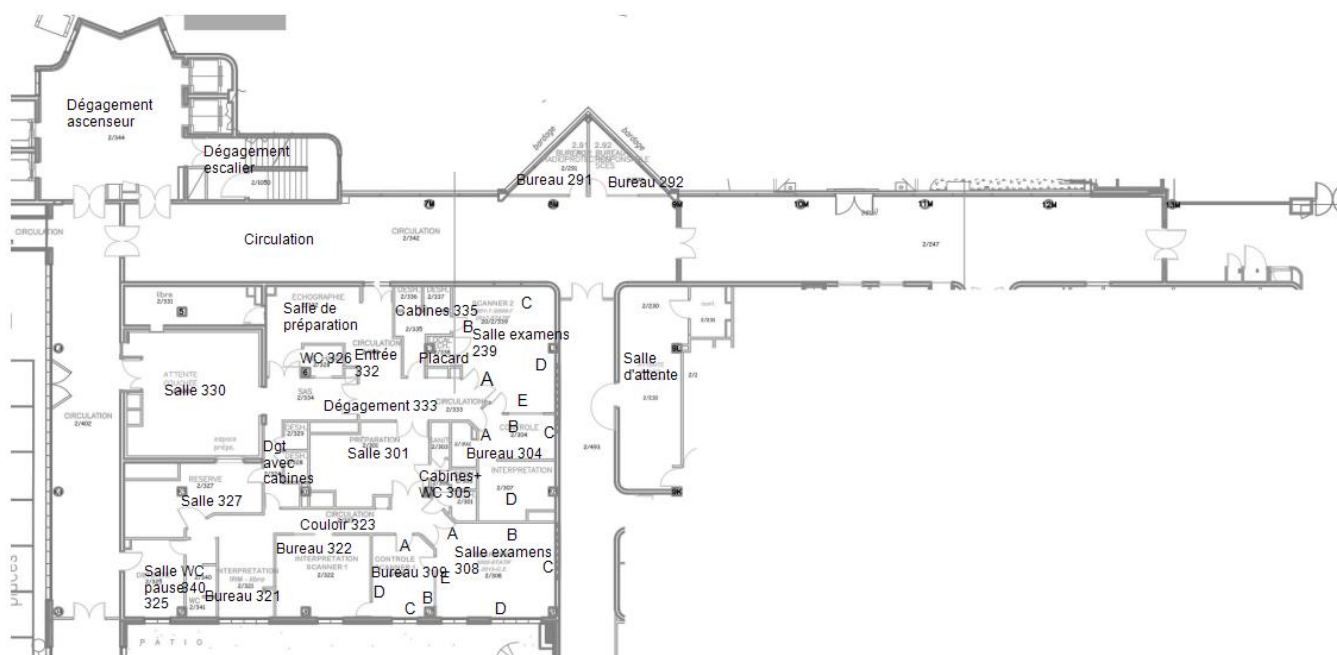
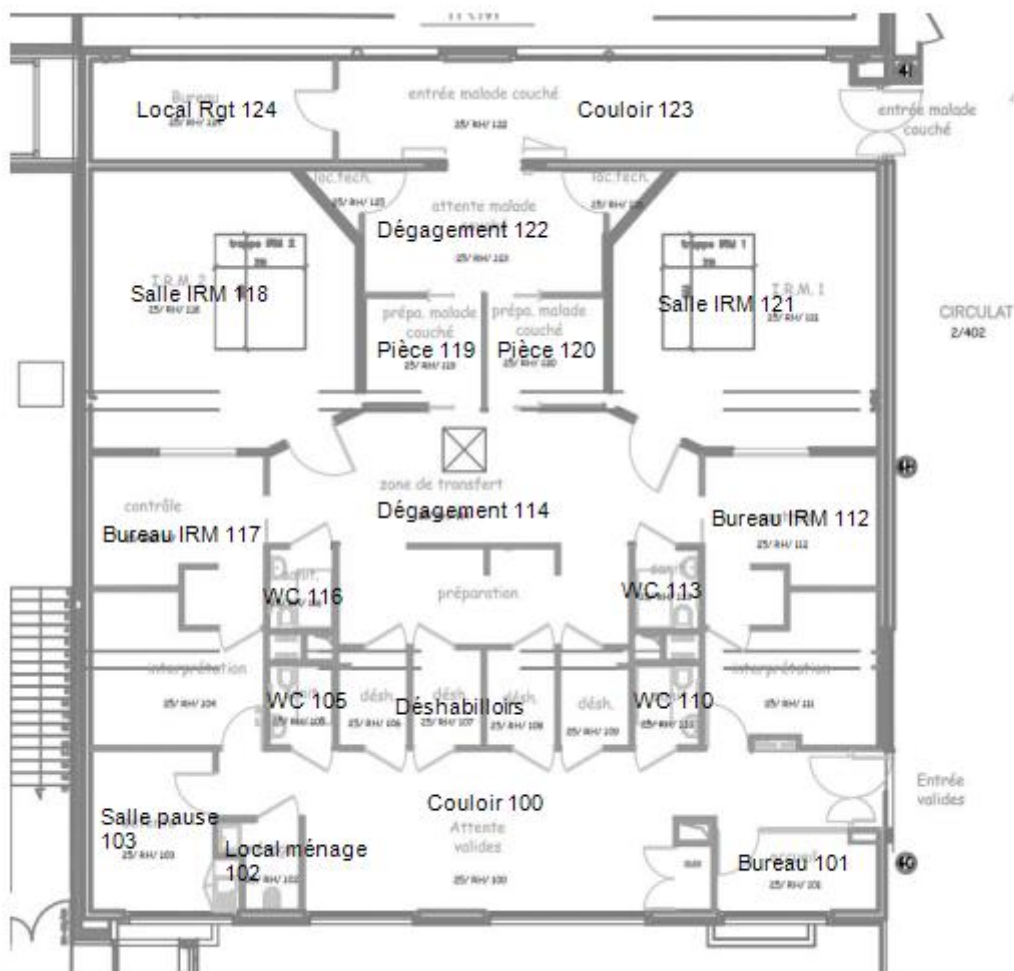


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Imagerie - PTM RDC haut 20 boulevard du Général Guillaudot 56000 VANNES
N° dossier :	35591 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 13.05.22				
N° planche :	2/2	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis Service IRM



## SYNTHESE DES ATTESTATIONS

*RAPPORT N° 35591 CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE 13.05.22*

## Autorisation ASN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIVISION DE NANTES

Nantes, le **29 JUIN 2018**

N/Réf. : CODEP-NAN-2018-031208  
Affaire suivie par : Isabelle MENGUY  
Tél. : 02 72 74 79 31  
Fax : 02 72 74 79 49  
Mel : isabelle.menguy@asn.fr

**Monsieur JUHEL David**  
**SARL ELIBAT EXPERTISES**  
**IMMOBILIERES**  
**14 rue Ella Maillart**  
**56000 VANNES**

**Objet : Autorisation d'exercice d'une activité nucléaire à des fins non médicales**  
**Mise à jour de l'autorisation**

*Référence à rappeler dans toute correspondance : T560275*

Monsieur,

Comme suite à votre demande et en application des articles L. 1333-8 et 9 du code de la santé publique et L. 592-21 du code de l'environnement, je vous prie de trouver ci-joint l'autorisation qui vous a été accordée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Je vous rappelle qu'un contrôle des sources et installations devra être réalisé, conformément à l'article R. 4451-29 du code du travail, avant première utilisation. Celui-ci sera effectué par la personne compétente en radioprotection de l'établissement ou par un organisme agréé différent de celui mandaté pour les contrôles périodiques cités à l'article R. 4451-32 du code du travail.

Je vous rappelle également que, conformément aux dispositions de l'article R. 4451-38 du code du travail, il vous appartient de transmettre, tous les ans, l'inventaire des sources détenues par votre entreprise à l'IRSN<sup>1</sup>.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

L'adjoint au chef de la division de Nantes,



**Yoann TERLISKA**

Copie externe :  
- IRSN/UES/

Copies internes :  
- Dossier  
- ASN/DTS (via SI-ASN) ✓

<sup>1</sup> IRSN – Unité d'Expertise des Sources – BP n°17 – 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DÉCISION N° CODEP-NAN-2018-031208 DU 29 JUIN 2018 DU PRÉSIDENT  
DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ PORTANT L'AUTORISATION D'EXERCER UNE  
ACTIVITÉ NUCLÉAIRE À DES FINS NON MÉDICALES DÉLIVRÉE À  
LA SARL ELIBAT EXPERTISES IMMOBILIERES  
POUR SON ÉTABLISSEMENT DE VANNES**

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-21 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-1 à R. 4451-144 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;

Vu la décision n° 2015-DC-0521 de l'ASN du 8 septembre 2015 relative au suivi et aux modalités d'enregistrement des radionucléides sous forme de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ;

Vu la décision portant autorisation précédemment délivrée sous la référence CODEP-NAN-2014-056495 ;

Après examen de la demande reçue le 08/06/2018 présentée par la SARL ELIBAT EXPERTISES IMMOBILIERES, co-signée par le chef d'établissement (*formulaire daté du 04/06/2018*) ;

**DECIDE :**

**Article 1<sup>er</sup>**

La SARL ELIBAT EXPERTISES IMMOBILIERES (personne morale titulaire de l'autorisation), dénommée ci-après le titulaire de l'autorisation, est autorisée à exercer une activité nucléaire à des fins non médicales pour son établissement de VANNES. La SARL ELIBAT EXPERTISES IMMOBILIERES est représentée par son co-gérant, signataire de la demande.

Cette décision permet au titulaire de détenir, utiliser des appareils contenant des radionucléides en sources scellées.

Cette décision est accordée pour des sources de rayonnements ionisants destinées à des fins d'analyse par fluorescence X pour la recherche de plomb dans les peintures.

**Article 2**

L'exercice de l'activité nucléaire autorisée par la présente décision respecte les caractéristiques et conditions de mise en œuvre mentionnées en annexe 1 ainsi que les prescriptions particulières mentionnées à l'annexe 2 de la présente décision.

15 rue Louis Le Jeune • CS 70013 • 92541 Montrouge Cedex  
Téléphone 01 46 16 40 00 • Fax 01 46 16 44 20

[www.asn.fr](http://www.asn.fr)



**Article 3**

La réception des installations ne peut être prononcée par le titulaire de l'autorisation qu'après la réalisation des contrôles initiaux prévus aux articles R. 1333-32 du code de la santé publique et R. 4451-29 du code du travail. Les non-conformités signalées lors de ces contrôles font l'objet d'un suivi formalisé.

**Article 4**

La présente décision, enregistrée sous le numéro T560275, est référencée CODEP-NAN-2018-031208.

**Article 5**

La présente décision, non transférable, est valable jusqu'au 31/03/2023.

Elle peut être renouvelée sur demande adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai minimum de six mois avant la date d'expiration.

**Article 6**

La cessation de l'activité nucléaire autorisée par la présente décision est à porter la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire six mois avant sa date prévisionnelle.

**Article 7**

La présente décision peut être déférée devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

**Article 8**

L'autorisation référencée CODEP-NAN-2014-056495 est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

**Article 9**

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au titulaire de l'autorisation.

Fait à Nantes, le **29 JUIN 2018**

Pour le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et par délégation,  
Le chef de la division de Nantes



Pierre SIEFRIDT

**ANNEXE 1**  
**CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITÉ**  
**NUCLÉAIRE AUTORISÉE**

**Détention et utilisation d'appareils contenant des sources radioactives scellées :**

**Sources radioactives scellées détenues et utilisées :**

Conformément au tableau figurant ci-dessous, les radionucléides sous forme de sources radioactives scellées (contenues dans des appareils) peuvent être détenus et utilisés pour les finalités et dans les limites des activités (maximale détenue et maximale utilisée) suivantes : analyse par fluorescence X pour la recherche de plomb dans les peintures.

Radio-nucléide	Activité maximale utilisée	Nombre de sources détenues	Classification individuelle des sources	Indications complémentaires
<sup>109</sup> Cd	1480 MBq	1	Cat. 5 AIEA	1 source contenue dans 1 appareil

(1) L'activité maximale détenue, au titre de la présente décision, correspond à la somme des activités des sources utilisées, des sources en attente de reprise par le fournisseur et des sources en attente d'emploi par le titulaire.

**Lieux de détention ou d'utilisation des sources radioactives scellées :**

Les lieux habituels de détention des appareils contenant des sources radioactives scellées sont les établissements mentionnés ci-dessous :

SARL ELIBAT EXPERTISES IMMOBILIERES  
14 rue Ella Maillart  
56000 VANNES

Les appareils contenant des sources radioactives scellées peuvent également être détenus et utilisés dans les lieux mentionnés ci-dessous :

- sur chantier (utilisation) ;

La détention ou l'utilisation d'appareils contenant des sources radioactives scellées en dehors des lieux ou types de lieux susmentionnés sont interdites.

## **ANNEXE 2**

### **PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES**

#### **1. Activité de détection de plomb dans les peintures**

Les appareils sont utilisés uniquement dans le cadre de la lutte contre le saturnisme conformément aux recommandations et préconisations définies par les pouvoirs publics dans le cadre de cette action de santé publique.

Les appareils portatifs contenant une source radioactive destinée à la détection de plomb dans les peintures sont maintenus en permanence sous la surveillance de leur utilisateur. Lorsqu'ils ne sont pas ou ne vont pas immédiatement être utilisés, ils sont entreposés dans un coffre-fort dont la résistance au feu est supérieure ou égale à deux heures, scellé aux infrastructures s'il est aisément transportable, ou, à défaut, dans des conditions de sécurité équivalentes.

#### **2. Utilisation de sources détenues par un tiers**

Lorsque les sources de rayonnements ionisants, identifiées en annexe 1 de la présente décision, sont détenues par un tiers, elles peuvent être utilisées sous réserve que :

- leur détenteur soit dûment autorisé à les détenir et que l'utilisation par un tiers soit prévue dans l'autorisation. Le résultat de la vérification correspondante est conservé par le titulaire de la présente autorisation ;
- les conditions fixées dans le cadre de l'autorisation de détention précitée soient satisfaites. Le résultat de la vérification correspondante est conservé par le titulaire de la présente autorisation.

Avant toute utilisation de sources de rayonnements ionisants détenues par un tiers, il appartient au titulaire de la présente autorisation de vérifier que :

- les contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique et le code du travail ont été réalisés conformément à la réglementation ;
- toute non-conformité, mise en évidence lors des contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique ou le code du travail, a fait l'objet d'un traitement formalisé (correction, date de réalisation de la mesure associée).

Le résultat de la vérification correspondante est conservé par le titulaire.

#### **3. Détention de sources utilisées par un tiers**

Lorsque les sources de rayonnements ionisants, identifiées en annexe 1 de la présente décision, sont utilisées par un tiers, le détenteur doit vérifier que :

- l'utilisateur soit dûment autorisé à cet effet. Le résultat de la vérification correspondante est conservé par le titulaire de la présente autorisation ;
- les conditions fixées dans le cadre de l'autorisation de l'utilisateur précitée soient satisfaites. Le résultat de la vérification correspondante est conservé par le titulaire de la présente autorisation.

#### **4. Prêt d'appareils contenant des sources radioactives scellées**

Est considérée comme « prêt » d'un appareil sa mise à disposition temporaire entre deux utilisateurs.

Le prêt est possible sous réserve :

- que la personne recevant l'appareil en prêt demeure dans les limites de son autorisation ; et
- qu'une convention, co-signée par les deux parties, soit établie préalablement au prêt. Cette convention précise au minimum les références des appareils prêtés et des décisions portant autorisation de détention et d'utilisation de ces types d'appareils, les modalités de radioprotection liées à la détention et l'utilisation des appareils prêtés, notamment les contrôles associés



- lorsque le prêt concerne des sources radioactives, les dispositions fixées dans la décision n° 2015-DC-0521 susvisée soient appliquées.

**5. Utilisation de sources radioactives, d'appareils en contenant, d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants ou d'accélérateurs par des travailleurs étrangers**

Conformément à l'article L. 1262-4 du code du travail, un employeur qui détache temporairement des travailleurs sur le territoire français est soumis, notamment, à l'ensemble des dispositions relatives à la santé et sécurité au travail prévues par ce même code.

**6. Dispositions relatives à tous les appareils contenant une (des) source(s) radioactive(s)**

Les appareils sont installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant. À cette fin, le titulaire de l'autorisation obtient, lors de l'acquisition d'un nouvel appareil, les documents comportant ces instructions.

Les appareils sont maintenus en bon état de fonctionnement. Est interdite toute modification de l'appareil qui conduirait à dégrader ses caractéristiques en matière de radioprotection. En particulier, l'altération des dispositifs de sécurité ou toute modification compromettant leur efficacité est interdite.

Les opérations de maintenance modifiant les conditions de radioprotection ne peuvent être réalisées que par une personne bénéficiant d'une autorisation pour ces opérations délivrée en application des articles L. 1333-8 et L. 1333-9 du code de la santé publique.

Tout appareil présentant une défectuosité est clairement identifié. Son utilisation est suspendue jusqu'à ce que la réparation correspondante ait été effectuée et que son bon fonctionnement ait été vérifié.

La défectuosité et sa réparation sont consignées dans un registre présentant :

- les références de l'appareil concerné,
- la date de découverte de la défectuosité,
- une description de la défectuosité, des réparations effectuées, l'identification de l'entreprise/organisme qui les a accomplies,
- la date de vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et l'identification de l'entreprise/organisme qui l'a réalisée.

Les opérations de chargement et déchargement de source radioactive dans les appareils ne peuvent être réalisées que par une personne bénéficiant d'une autorisation pour ces opérations délivrée en application de l'article L. 1333-8 et L. 1333-9 du code de la santé publique.

Les appareils portatifs ou mobiles contenant une (des) source(s) radioactive(s) ne peuvent être déplacés ou entreposés que lorsque leurs dispositifs d'obturation sont maintenus en position fermée par un dispositif de sécurité.

**7. Formation du personnel**

Le titulaire de l'autorisation s'assure que les personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants, notamment celles amenées à manipuler les sources radioactives, les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et/ou accélérateurs de particules, ont été préalablement formées à ces manipulations, qu'elles sont le cas échéant titulaires des diplômes ou certificats requis, et qu'elles ont connaissance des dispositions :

- destinées au respect des prescriptions de la présente autorisation,
- visant à assurer leur radioprotection et celle des personnes présentes à proximité,
- à prendre en cas de situation anormale.

c) un engagement de reprise de la source radioactive scellée par le fournisseur.

## **12. Signalisation, affichage**

Toutes les informations prescrites ci-dessous doivent :

- être facilement visibles et lisibles de façon durable ;
- pouvoir être exposées aux intempéries sans dégradation notable.

### Sources radioactives scellées

Informations présentes, par ordre d'importance et lorsque cela est possible, sur chacune des sources radioactives scellées distribuées, sur le porte-source et son contenant :

- i. un trisecteur radioactif dont la géométrie et les proportions respectent celles présentées dans l'annexe de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé,
- ii. le numéro de série de la source,
- iii. la nature du radionucléide,
- iv. l'activité de la source (en Bq) et la date à laquelle l'activité a été mesurée.

Dans tous les cas, le trisecteur radioactif susmentionné, le radionucléide et l'activité de la source sont inscrits sur le dispositif contenant la source.

### Appareils contenant des sources radioactives

Les informations suivantes sont indiquées sur la surface externe de l'appareil ou sur une plaque inamovible fixée sur l'appareil :

- a) un trisecteur radioactif conforme aux dispositions fixées à l'annexe de l'arrêté du 4 novembre 1993 susvisé,
- b) la référence (référence catalogue fournisseur et/ou fabricant) de l'appareil,
- c) le numéro de série de l'appareil,

complétées, pour chacune des sources radioactives présentes dans l'appareil, par les éléments mentionnés ci-dessus à la rubrique « sources scellées ».

## **13. Événements significatifs en radioprotection**

Tout événement significatif en radioprotection, tel que défini dans le *guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives* et le *guide relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport de substances radioactives* (disponibles notamment sur le site Internet de l'ASN), doit faire l'objet d'une déclaration et d'analyses dans les conditions définies dans lesdits guides.

Les événements qui n'entrent pas dans le champ des critères de déclaration sont recensés et analysés par le responsable de l'activité.

En cas de situation d'urgence, l'ASN peut être contactée (24 h/24) au numéro vert suivant : 0800.804.135.



#### **8. Consignes de sécurité**

Les consignes de sécurité sont vérifiées par la personne compétente en radioprotection et sont affichées dans tous les lieux où sont détenus ou utilisés les sources radioactives, appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et/ou accélérateurs de particules. Ces consignes sont mises à jour autant que nécessaire.

Lorsque les sources ou les appareils sont détenus ou utilisés en conditions de chantier, des consignes de sécurité intégrant les spécificités associées sont disponibles sur les lieux en question.

#### **9. Rapport de contrôle**

Toute non-conformité mise en évidence lors des contrôles de radioprotection prévus par le code de la santé publique ou le code du travail fait l'objet d'un traitement formalisé (correction, date de réalisation de la mesure associée).

#### **10. Inventaire des sources radioactives détenues**

L'inventaire des radionucléides sous forme de sources radioactives et des dispositifs en contenant détenus, établi au titre de l'article R. 1333-50 du code de la santé publique, permet notamment de connaître à tout instant :

- les nombre et type d'appareils ou sources détenus et l'activité cumulée détenue, ceci en vue de démontrer la conformité aux prescriptions fixées en annexe 1 ;
- la localisation d'un appareil ou d'une source donnée.

Cet inventaire respecte les dispositions fixées dans la décision n° 2015-DC-0521 susvisée.

#### **11. Documents devant être remis lors de toute livraison de radionucléide ou appareil en contenant et à conserver par l'acquéreur**

L'acquéreur s'assure qu'il reçoit puis conserve le(s) document(s), listé(s) ci-dessous, qui le concerne(nt) lorsqu'il obtient une source radioactive ou un appareil en contenant :

- a) les instructions d'installation, d'opération et de sécurité de chaque appareil, de même que les recommandations d'entretien élaborées par le fabricant ou le fournisseur ;
- b) un document (certificat de source) émanant du fabricant ou du fournisseur attestant des caractéristiques de chaque source radioactives, notamment :
  - du ou des radionucléides constituant la source ;
  - de leur(s) activité(s) (Bq) à une date déterminée ;
  - l'identité du fabricant et les références de la source radioactive.

En outre, pour les sources radioactives scellées, ce document atteste des caractéristiques complémentaires suivantes :

- du caractère scellé de la source, au sens du code de la santé publique ;
- le cas échéant, de la conformité aux normes ISO 2919 (Radioprotection - Sources radioactives scellées - Exigences générales et classification) et NF ISO 9978 (Radioprotection - Sources radioactives scellées - Méthodes d'essai d'étanchéité) ;
- le cas échéant, de la conformité à d'autres normes.

L'acquéreur transmet le certificat de source à l'IRSN dans les deux mois suivant la réception effective de la source scellée. Il est accompagné, le cas échéant, des références de l'enregistrement préalable mentionné à l'article R. 1333-47 du code de la santé publique.



**ATTESTATION****D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10583929904****Responsabilité civile Professionnelle  
Diagnostic technique immobilier**

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

**VICTORY FIVE pour le compte de ELIBAT 44/ELIBAT 49/ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE**  
**5 RUE DE SAINT NAZAIRE**  
**44800 ST HERBLAIN**  
**Adhérent n°A017**

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux
- ☐ Recherche Plomb avant travaux et avant démolition
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif
- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont Mérules
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

- ☐ Diagnostic Eco Prêt
- ☐ Diagnostic Pollution des sols
- ☐ Diagnostic Radon
- ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- ☐ Mission de coordination SPS
- ☐ RT 2005 et RT 2012
- ☐ Audit Energétique (sous réserve de la production d'une attestation de formation)
- ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques
- ☐ Audit sécurité piscine
- ☐ Evaluation immobilière
- ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- ☐ Diagnostic légionnelle
- ☐ Diagnostic incendie
- ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- ☐ Diagnostic de décence du logement
- ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
- ☐ Expertise extra juridictionnelle
- ☐ Contrôle des combles
- ☐ Etat des lieux des biens neufs
- ☐ Le Diagnostic des déchets issus de la démolition de la structure des bâtiments sous réserve que le signataire du rapport justifie d'un diplôme de Technicien de la Construction ou d'une VAE équivalente
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

**1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d'assurance.**

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 INCLUS  
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE  
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET  
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à NANTERRE le 22/12/2021  
Pour servir et valoir ce que de droit.  
POUR L'ASSUREUR :  
LSN, par délégation de signature :

  
LSN  
1, rue des Italiens CS 40020  
75431 Paris Cedex 09  
Tél. : 01 53 20 50 50  
Société de Courtage d'Assurance  
SAS au Capital de 1 078 810 000 euros R.C.S. 534 429 000  
N°ORIAS : 07 690 477 Sous le contrôle de l'ACPR

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

## Certificat

# Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 3609 Version 011



Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DENIAUD Michel**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028

 En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
 Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2021.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2015 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 10 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.


**I.Cert**  
 Institut de Certification

 Certification de personnes  
 Diagnostiqueur  
 Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire


 COFRAC  
 ACCREDITATION  
 N° 4-0522  
 PORTÉE  
 CERTIFICATION DE PERSONNES  
 WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev17



## Attestation du fabricant de la machine plomb



Distribution  
Assistance technique  
Maintenance d'équipements  
scientifiques

### Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1<sup>er</sup> mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

#### Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit **75 MBq**.

- ☐ Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.
- ☐ Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **1480 MBq** cette valeur limite est atteinte après **64 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm<sup>2</sup> de plomb nous statuons que :

*Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm<sup>2</sup>, sont comprises dans un intervalle : [valeur cible - 0,1 mg/cm<sup>2</sup> ; valeur cible + 0,1 mg/cm<sup>2</sup>].*

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à  $\pm 0,1$  mg/cm<sup>2</sup> dans un intervalle de confiance de 95% (2 $\sigma$ ).

Nom de la société : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE

Modèle de l'analyseur : XLP300 40mCi

N° série de l'analyseur : 17682

N° de série de la source : RTV1218-40

Date d'origine de la source : 01/07/2018

Date de fin de validité de la source : 30/11/2023

Fondis Bioritech  
26 avenue Duguay Trouin  
78960 VOISINS LE BRETONNEUX  
Tél : +33 (0)1 34 52 10 30  
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25  
E-mail : [info@fondisbioritech.com](mailto:info@fondisbioritech.com)  
Site : [www.fondis-bioritech.com](http://www.fondis-bioritech.com)  
SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

The world leader  
in serving science

Niton Europe GmbH - Joseph-Dollinger-Bogen 9 - 80807 München - Germany

01.03.2011

#### Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 370 MBq this limit is reached after 36 months.
- For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 1480 MBq this limit is reached after 64 months.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm<sup>2</sup> of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e. : 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm<sup>2</sup> with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely



Dr. Björn Klaue  
General Manager  
Director Technical Support and Applications  
Radiation Safety Officer

**Niton Europe GmbH**  
Joseph-Dollinger-Bogen 9 - D-80807 München  
Tel. +49-89-36 81 38 0 - Fax +49-89-36 81 38 30  
E-mail: [europe@niton.com](mailto:europe@niton.com)

Niton Europe GmbH  
Joseph-Dollinger-Bogen 9  
80807 München  
Germany  
Tel. +49-(0)89-36 81 38 0  
Fax +49-(0)89-36 81 38 30  
Email [nton.eu@thermofisher.com](mailto:nton.eu@thermofisher.com)

Bankverbindung  
Commerzbank AG  
Kto-Nr. 6218000  
BLZ 763 400 01  
IBAN DE 58 7634 0061 0021 8000 00  
SWIFT COBADEFF763

Geschäftsführer:  
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klaue  
James R.E. Coley, Piet van der Zande  
Amtsgericht München HRB 125790  
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303

[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)



# ATTESTATION D'INDÉPENDANCE GARANTIE DES MOYENS

Je soussigné David JUHEL, gérant de la SARL ELIBAT 56, franchisé indépendant EX'IM dont le siège social est situé 14 Rue Ella Maillart 56000 VANNES **déclare et m'engage sur l'honneur\*** n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier.

Je reconnais par ailleurs mettre les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées.

**David JUHEL,**



**Gérant**

*\*« Art. L. 271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 répondant aux critères d'indépendance, d'impartialité et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »*

*« Art. L. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. »*

## SANCTIONS

*« Art. L. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :*

*a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1o à 4o et au 6o de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;*

*b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique*

*c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1o à 4o et au 6o de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article.*

*« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »*