

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20 A
Propriétaire	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Donneur d'ordre	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Adresse de l'immeuble	20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES
Bâtiment ou installation	Bâtiment 20
Date de la commande	11/08/2020
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	18/08/2020
Date d'émission du rapport de repérage	09/06/2021 Remplace le rapport de 27/08/2020
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Réorganisation des locaux et création d'ouverture sur les circulations, le local TGBT et deux locaux de stockage.

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE
Zone tertiaire de Laroiseau
14, rue Ella Maillart, 56000 VANNES
Tél : 02 97 40 42 32 - Fax : 02 97 63 56 37
E-mail : exim56@exim.fr
SIRET 50082716700023 - APE 7120B

DENIAUD Michel
ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE
Le 27/08/2020

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires de la mission : Les résultats d'analyses sur les plafonds laissent penser qu'un enduit de lissage a été appliqué mais pas sur toute la surface des plafonds.

Le risque c'est d'avoir un résultat négatif alors que 30 cm plus loin on retrouve l'enduit amianté.

Il est donc préférable par mesure de précaution de considérer l'ensemble des plafonds comme amianté.

Amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

référence du prélèvement	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
P003	enduit peinture blanc	1	Local TGBT	RDC	Z003
P005	enduit peinture blanc	2	Couloir n°1	RDC	Z004
P005ZPSO	enduit peinture blanc	3	Couloir n°2	RDC	Z004
P012	enduit peinture blanc	4	Local n°1	RDC	Z007
P012ZPSO	enduit peinture blanc	5	Local n°2	RDC	Z007
P011	enduit peinture blanc	6	Couloir n°3	RDC	Z004

Exclusions

Néant

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	5
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	5
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	5
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	5
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	6
RESULTATS DU REPERAGE.....	8
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	16
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	18
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	22

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Demeurant :	20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES
Représenté par :	Monsieur RIBOUCHON Christophe
Commanditaire du repérage :	Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DENIAUD Michel
Nom et adresse de l'entreprise :	ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE Parc de Laroiseau 14, rue Ella Maillart 56000 VANNES
N° de Siret :	50082716700023
RCP-compagnie-n° de police :	LSN Assurances - A017

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	20 Bd Général Guillaudot 56017 VANNES
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Non communiquée
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment 20	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réorganisation des locaux et création d'ouverture sur les circulations, le local TGBT et deux locaux de stockage.

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Local TGBT	RDC	1
Couloir n°1	RDC	2
Couloir n°2	RDC	3
Local n°1	RDC	4
Local n°2	RDC	5
Couloir n°3	RDC	6

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
18/08/2020	Prélèvement
07/06/2021	Prélèvements.

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Plancher peinture grise (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Local TGBT	Plancher	peinture grise	P001
Couloir n°1	Plancher	peinture grise	P001ZPSO
Couloir n°2	Plancher	peinture grise	P001ZPSO
Local n°1	Plancher	peinture grise	P006
Local n°2	Plancher	peinture grise	P001ZPSO

Z002 : Mur Enduit peinture blanc (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Local TGBT	Mur	Enduit peinture blanc	P002
Couloir n°1	Mur	Enduit peinture blanc	P004
Couloir n°2	Mur	Enduit peinture blanc	P002ZPSO

Z003 : Plafond enduit peinture blanc (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Local TGBT	Plafond	enduit peinture blanc	P003

Z004 : Plafond enduit peinture blanc (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Couloir n°1	Plafond	enduit peinture blanc	P005
Couloir n°2	Plafond	enduit peinture blanc	P005ZPSO
Local n°2	Plafond	enduit peinture blanc	P010
Couloir n°3	Plafond	enduit peinture blanc	P011

Amiante

Z005 : Mur platre peinture beige (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Local n°1	Mur	platre peinture beige	P007

Z006 : Mur peinture blanc (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Local n°2	Mur	peinture blanc	P009

Z007 : Plafond enduit peinture blanc (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	référence du prélèvement
Local n°1	Plafond	enduit peinture blanc	P008
	Plafond	enduit peinture blanc	P012
Local n°2	Plafond	enduit peinture blanc	P012ZPSO

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Local TGBT	RDC	Toutes zones	Mur	Enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P003)	Oui	90 m²
		Sol	Plancher	peinture grise	Résultat d'analyse (P001)	Non	
Couloir n°1	RDC	Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P005)	Oui	72 m²
		Sol	Plancher	peinture grise	Résultat d'analyse (P001ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur	Enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P004)	Non	
Couloir n°2	RDC	Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P005ZPSO)	Oui	22 m²
		Sol	Plancher	peinture grise	Résultat d'analyse (P001ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur	Enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P002ZPSO)	Non	
Local n°1	RDC	Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P008)	Non	
		Sol	Plancher	peinture grise	Résultat d'analyse (P006)	Non	
		Toutes zones	Mur	platre peinture beige	Résultat d'analyse (P007)	Non	
		Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P012)	Oui	30 m²
Local n°2	RDC	Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P010)	Non	
		Sol	Plancher	peinture grise	Résultat d'analyse (P001ZPSO)	Non	
		Toutes zones	Mur	peinture blanc	Résultat d'analyse (P009)	Non	
		Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P012ZPSO)	Oui	15 m²
Couloir n°3	RDC	Plafond	Plafond	enduit peinture blanc	Résultat d'analyse (P011)	Oui	50 m²

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local TGBT Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	peinture grise
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local TGBT Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	Enduit peinture blanc
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local TGBT Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	enduit peinture blanc
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Couloir n°1 Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	Enduit peinture blanc
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Couloir n°1 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	enduit peinture blanc
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	peinture grise
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local n°1 Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	platre peinture beige
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local n°1 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	enduit peinture blanc
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local n°2 Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	peinture blanc
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P010


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local n°2 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	enduit peinture blanc
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P011

Emplacement

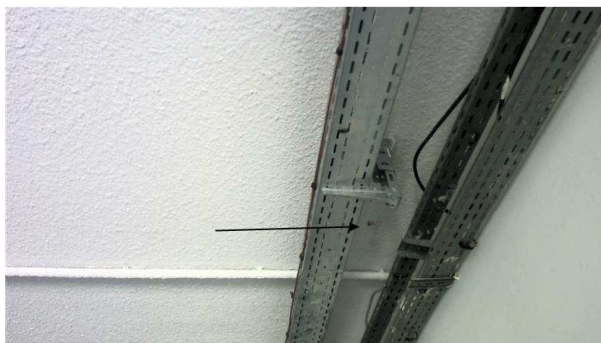

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Couloir n°3 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	enduit peinture blanc
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		


PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20	RDC - Local n°1 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DENIAUD Michel	18/08/2020	enduit peinture blanc
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

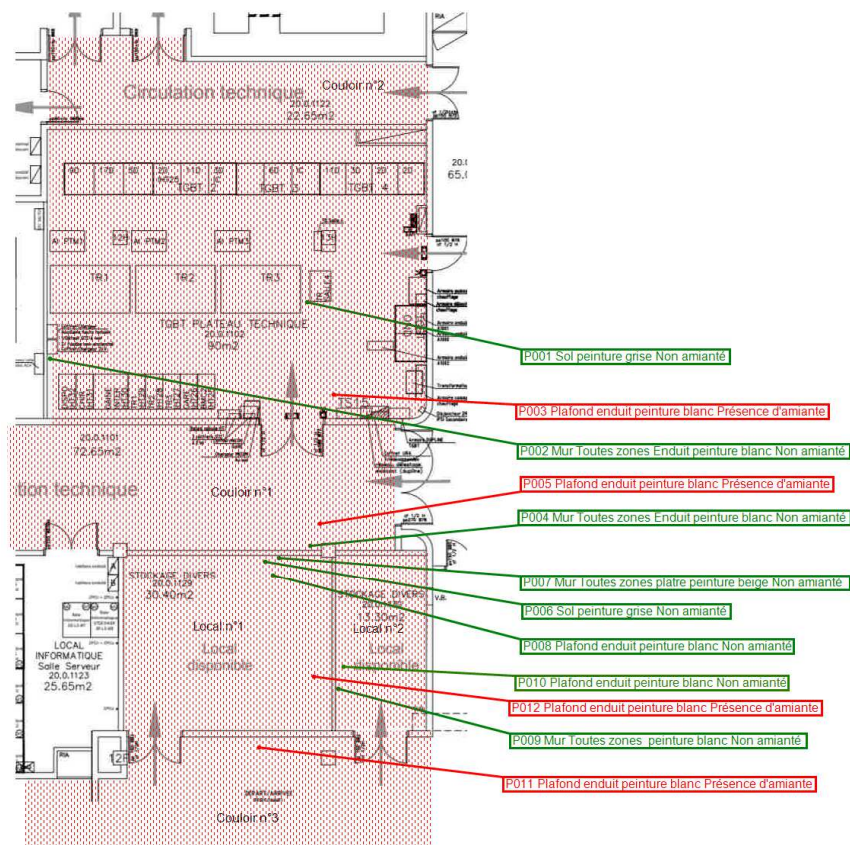

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

Document 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-55558 EN DATE DU 21/08/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client :	EXIM - EURL ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE - EX DM 56 Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart	Réf. Commande ITGA :	IT0720-55558
		Réf. Commande Client :	28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 18.08.20--582--1475--161-082241155

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/08/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide H30 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES		Réf échantillon ITGA :	IT072008-33267	
Réf échantillon client : P001 - peinture grise - RDC - Local TGBT - Sol - Plancher		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
* Peinture + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES		Réf échantillon ITGA :	IT072008-33268	
Réf échantillon client : P002 - Enduit peinture blanc - RDC - Local TGBT - Toutes zones - Mur		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES		Réf échantillon ITGA :	IT072008-33269	
Réf échantillon client : P003 - enduit peinture blanc - RDC - Local TGBT - Plafond - Plafond		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	21/08/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-55558 EN DATE DU 21/08/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES				Réf échantillon ITGA : IT072008-33270
Réf échantillon client : P004 - Enduit peinture blanc - RDC - Couloir n°1 - Toutes zones - Mur				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES				Réf échantillon ITGA : IT072008-33271
Réf échantillon client : P005 - enduit peinture blanc - RDC - Couloir n°1 - Plafond - Plafond				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	21/08/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES				Réf échantillon ITGA : IT072008-33272
Réf échantillon client : P006 - peinture grise - RDC - Local n°1 - Sol - Plancher				Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris hétérogène
* Peintures multiples + matériau gris hétérogène non séparable	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES				Réf échantillon ITGA : IT072008-33273
Réf échantillon client : P007 - plâtre peinture beige - RDC - Local n°1 - Toutes zones - Mur				Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige
* Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES				Réf échantillon ITGA : IT072008-33274
Réf échantillon client : P008 - enduit peinture blanc - RDC - Local n°1 - Plafond - Plafond				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	21/08/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : Centre Hospitalier Bretagne Atlantique + - 20 Bd Général Guillaudot - 56017 - VANNES				Réf échantillon ITGA : IT072008-33275
Réf échantillon client : P009 - peinture blanc - RDC - Local n°2 - Toutes zones - Mur				Description ITGA : Matériau blanc en vrac
* Matériau blanc en vrac	META (1)	1	21/08/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/2

Procès verbal d'analyse AM21-05144

SGS

Page 1 sur 2



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : 28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Devis : DE21-0972
Reçu le : 08/06/21 Prélevé le : 18/08/20
Demandeur : DENIAUD Michel

EXIM ELIBAT 56
14 RUE ELLA MAILLART
56000 VANNES
FRANCE

Commentaire:

- Mission référence : 28990 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
18.08
- Date envoi : 07/06/2021 11:27:41

Toulouse, le 9 - juin - 21

RAPPORT D'ESSAI
AM21-05144

Technique analytique :

Si MOLP :

Microscopie optique à lumière polarisée selon le guide HSG 248 « appendice2 »

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, pas de traitement thermique ou mécanique

Si META :

Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, deux préparations différentes peuvent être utilisées:

Broyage manuel en phase aqueuse, filtration sur polycarbonate avec dépôt de carbone ou Attaque chimique au chloroforme

ALEXIS SOREL

Responsable adjoint UT

(signature électronique)

Couches inéparables :

- (1) : quantité insuffisante
- (2) : matériaux friable ou en vrac
- (3) : couche trop fine indissociable

Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie en fibre d'amiante.

La limite de détection garantie à 95% par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou sur l'ensemble du matériau dans le cas de multicouches non dissociables.

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

Le présent rapport d'essai comporte 2 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur [www.sgs.com/terms-and-conditions-general-conditions-of-services-francais](http://www.sgs.com/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais)). Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des Instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EHS, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France

Environment, Health And Safety - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibaud, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - t+33 (0)5 61 44 23 23 - www.sgs.com

Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue André Grand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 1 172 513 € - APE 7120Z - SIRET 50082716700023 - N° TVA Intracommunautaire : FR 51 500 021 850
www.sgs.com

Bulletin d'Analyse

	Référence client	Description visuelle de la couche	Nb prépa + Nb grilles	Technique utilisée - Type	Analyste	Résultats	Autres Fibres (l<3µm)
P010 - 1 AM21-05144.001	RDC - Local n°2 - Plafond - enduit peinture blanc	Vrac plâtre	2 (4 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243 (*)	VBA	Amiante non détectée -	Non
P011 - 1 AM21-05144.002	RDC - Couloir n°3 - Plafond - enduit peinture blanc	Vrac plâtre + traces peinture blanche inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243 (*)	LBE	Amiante détectée Chrysotile	Non
P012 - 1 AM21-05144.003	RDC - Local n°1 - Plafond - enduit peinture blanc	Vrac plâtre + traces matériau dur gris inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243 (*)	LBE	Amiante détectée Chrysotile	Non

ANNEXE : Attestation d'assurance