



ENVIRONNEMENT


AGENCE IDF TERTIAIRE ET
INDUSTRIEL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0800400100
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE
Hôtel de Bourvallais
13 Place Vendôme
75001 PARIS 1

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

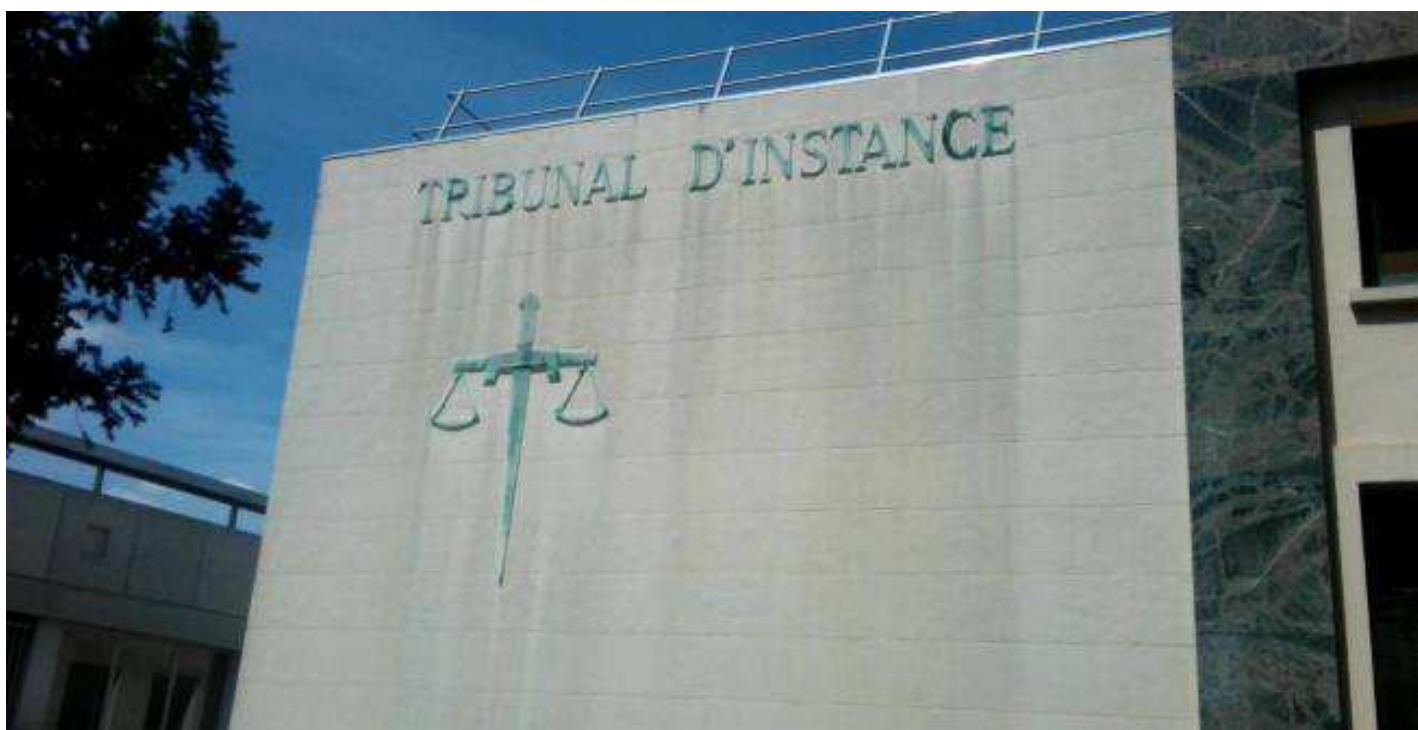

RÉFÉRENCE

Référence : 002EW705787
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 16/05/2025
Référence mandataire : Tribunal de
Proximité Lagny

DÉSIGNATION DU BIEN

Tribunal de Proximité Lagny
108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

PROPRIÉTAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE
Hôtel de Bourvallais
13 Place Vendôme
75001 PARIS 1

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 108 Rue Saint-denis 77400 LAGNY-SUR-MARNE

Référence client : Tribunal de Proximité Lagny

Désignation : Tribunal de Proximité Lagny

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MAROUF MOHAMED


Accompagnateur : ()

Date de repérage : 16/05/2025

Numéro attestation : CPDI5239

Délivré le : 10/03/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

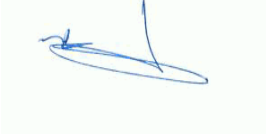

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Hôtel de Bourvallais
13 Place Vendôme
75001 PARIS 1

Donneur d'ordre :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Hôtel de Bourvallais
13 Place Vendôme
75001 PARIS 1

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 21/05/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 21/05/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Hall)	RDC - Vol 2 (Salle d'audience 2)
RDC - Vol 3 (Local stock)	RDC - Vol 4 (Juriste)
RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	RDC - Vol 6 (Accueil)
RDC - Vol 7 (Salle d'audience 1)	RDC - Vol 8 (Local info.)
RDC - Vol 9 (Local ménage)	R+1 - Vol 10 (Cuisine)
R+1 - Vol 11 (Sanitaires 2)	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)
R+1 - Vol 13 (Local Gardien)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- SAUJ ACCESS

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Rdc et R+1

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Hall) - Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 3 (Local stock) - Vol 4 (Juriste) - Vol 5 (Sanitaires 1) - Vol 6 (Accueil) - Vol 7 (Salle d'audience 1) - Vol 8 (Local info.) - Vol 9 (Local ménage)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Hall) - Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 3 (Local stock) - Vol 4 (Juriste) - Vol 5 (Sanitaires 1) - Vol 6 (Accueil) - Vol 7 (Salle d'audience 1) - Vol 8 (Local info.) - Vol 9 (Local ménage)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Hall) - Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 3 (Local stock) - Vol 4 (Juriste) - Vol 5 (Sanitaires 1) - Vol 6 (Accueil) - Vol 7 (Salle d'audience 1) - Vol 8 (Local info.) - Vol 9 (Local ménage)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 12 (Bureau Civil) - Vol 13 (Local Gardien)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 12 (Bureau Civil) - Vol 13 (Local Gardien)	

Revêtement de sol

R+1

Vol 10 (Cuisine) - Vol 11
(Sanitaires 2) - Vol 12
(Bureau Civil) - Vol 13 (Local
Gardien)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Local stock)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 2 (Salle d'audience 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 4 (Juriste)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 6 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 1 (Hall)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4
Vol 3 (Local stock)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P5
Vol 2 (Salle d'audience 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P5
Vol 4 (Juriste)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P5
Vol 6 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P5
Vol 1 (Hall)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P5
Vol 12 (Bureau Civil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20
Vol 12 (Bureau Civil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P21
Vol 13 (Local Gardien)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P21

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Commentaire n°1 : Prevoir une reintervention pour réaliser des sondages au niveau de la toiture terrasse.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Local stock)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW705787 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Juriste)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW705787 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Accueil)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW705787 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Salle d'audience 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW705787 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 4 (Juriste) - Vol 6 (Accueil) - Vol 7 (Salle d'audience 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S1 - S2 - S3 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW705787 n°2 - 1	P2	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local stock)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW705787 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Accueil)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 70578 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Juriste)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 70578 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 6 (Accueil) - Vol 4 (Juriste)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 70578 7 n°3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Salle d'audience 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW705787 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW705787 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Local ménage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW705787 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8 (Local info.)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 70578 7 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Salle d'audience 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 70578 7 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Salle d'audience 1) - Vol 1 (Hall) - Vol 9 (Local ménage) - Vol 8 (Local info.)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 70578 7 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW705787 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Local ménage)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW705787 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Local info.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW705787 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Hall) - Vol 9 (Local ménage) - Vol 8 (Local info.)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW705787 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 70578 7 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 70578 7 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 11 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 70578 7 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Cuisine) - Vol 11 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 70578 7 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau Civil)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement			P18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Local Gardien)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18			P18	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Bureau Civil)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°19 - 1 - 002EW 70578 7 n°19 - 2	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Local Gardien)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 70578 7 n°19 - 1 - 002EW 70578 7 n°19 - 2	P19	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Local stock)	Plafonds	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2)	Plafonds	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 70578 7 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Juriste)	Plafonds	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW705787 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Accueil)	Plafonds	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW705787 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Salle d'audience 1)	Plafonds	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW705787 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Local info.)	Plafonds	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW705787 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (Local ménage)	Plafonds	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW705787 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 4 (Juriste) - Vol 6 (Accueil) - Vol 7 (Salle d'audience 1) - Vol 8 (Local info.) - Vol 9 (Local ménage)	Plafonds	Enduits ciment	S4 - S5 - S6 - S7 - S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW705787 n°1 - 1	P1	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Hall)	Plafonds	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Sanitaires 1)	Plafonds	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 10 (Cuisine)	Plafonds	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sanitaires 2)	Plafonds	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 70578 7 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau Civil)	Plafonds	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Local Gardien)	Plafonds	Enduits ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 70578 7 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 12 (Bureau Civil)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°22 - 1	P22	Faux-plafond / Matériau - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 13 (Local Gardien)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 70578 7 n°22 - 1	P22	Faux-plafond / Matériau - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Local stock)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 70578 7 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S12 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 70578 7 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Juriste)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S13 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW705787 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Accueil)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S14 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW705787 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1 (Hall)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S15 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW705787 n°4 - 1	P4	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 3 (Local stock)	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°5 - 1	P5	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'audience 2)	Revêtement de sol	Ragréage+béton	S16 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW705787 n°5 - 1	P5	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Juriste)	Revêtement de sol	Ragréage+béton	S17 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW705787 n°5 - 1	P5	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 6 (Accueil)	Revêtement de sol	Ragréage+béton	S18 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW705787 n°5 - 1	P5	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1 (Hall)	Revêtement de sol	Ragréage+béton	S19 (P5)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW705787 n°5 - 1	P5	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 9 (Local ménage)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°9 - 1	P9	Terrazzo / Mortier - Dur / Dur - Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Local info.)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW705787 n°9 - 1	P9	Terrazzo / Mortier - Dur / Dur - Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Salle d'audience 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW705787 n°9 - 1	P9	Terrazzo / Mortier - Dur / Dur - Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW705787 n°9 - 1	P9	Terrazzo / Mortier - Dur / Dur - Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Accueil)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW705787 n°9 - 1	P9	Terrazzo / Mortier - Dur / Dur - Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Local info.) - Vol 7 (Salle d'audience 1) - Vol 1 (Hall) - Vol 6 (Accueil)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW705787 n°9 - 1	P9	Terrazzo / Mortier - Dur / Dur - Beige Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Sanitaires 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°13 - 1	P13	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°16 - 1	P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW705787 n°16 - 1	P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau Civil)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°20 - 1	P20	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 12 (Bureau Civil)	Revêtement de sol	Ragréage+béton	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW705787 n°21 - 1	P21	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc Gris	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol






Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 13 (Local Gardien)	Revêtement de sol	Ragréage+béton	S39 (P21)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW705787 n°21 - 1	P21	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc Gris	Positif	Présence sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+1							
P20	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Vol 12 (Bureau Civil)			105,16 m²	
P21	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc Gris	Vol 12 (Bureau Civil) - Vol 13 (Local Gardien)			105,68 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
RDC							
P4	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	Vol 3 (Local stock) - Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 4 (Juriste) - Vol 6 (Accueil) - Vol 6 (Accueil) - Vol 1 (Hall)	108,95 m		105,16 m²	
P5	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc	Vol 3 (Local stock) - Vol 2 (Salle d'audience 2) - Vol 4 (Juriste) - Vol 6 (Accueil) - Vol 1 (Hall)	105,53 m		105,68 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	 RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	 RDC	RDC - MPCA Revêtement de sol
	 R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	 R+1	R+1 - MPCA Toutes catégories confondues
	 R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol


RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW705787

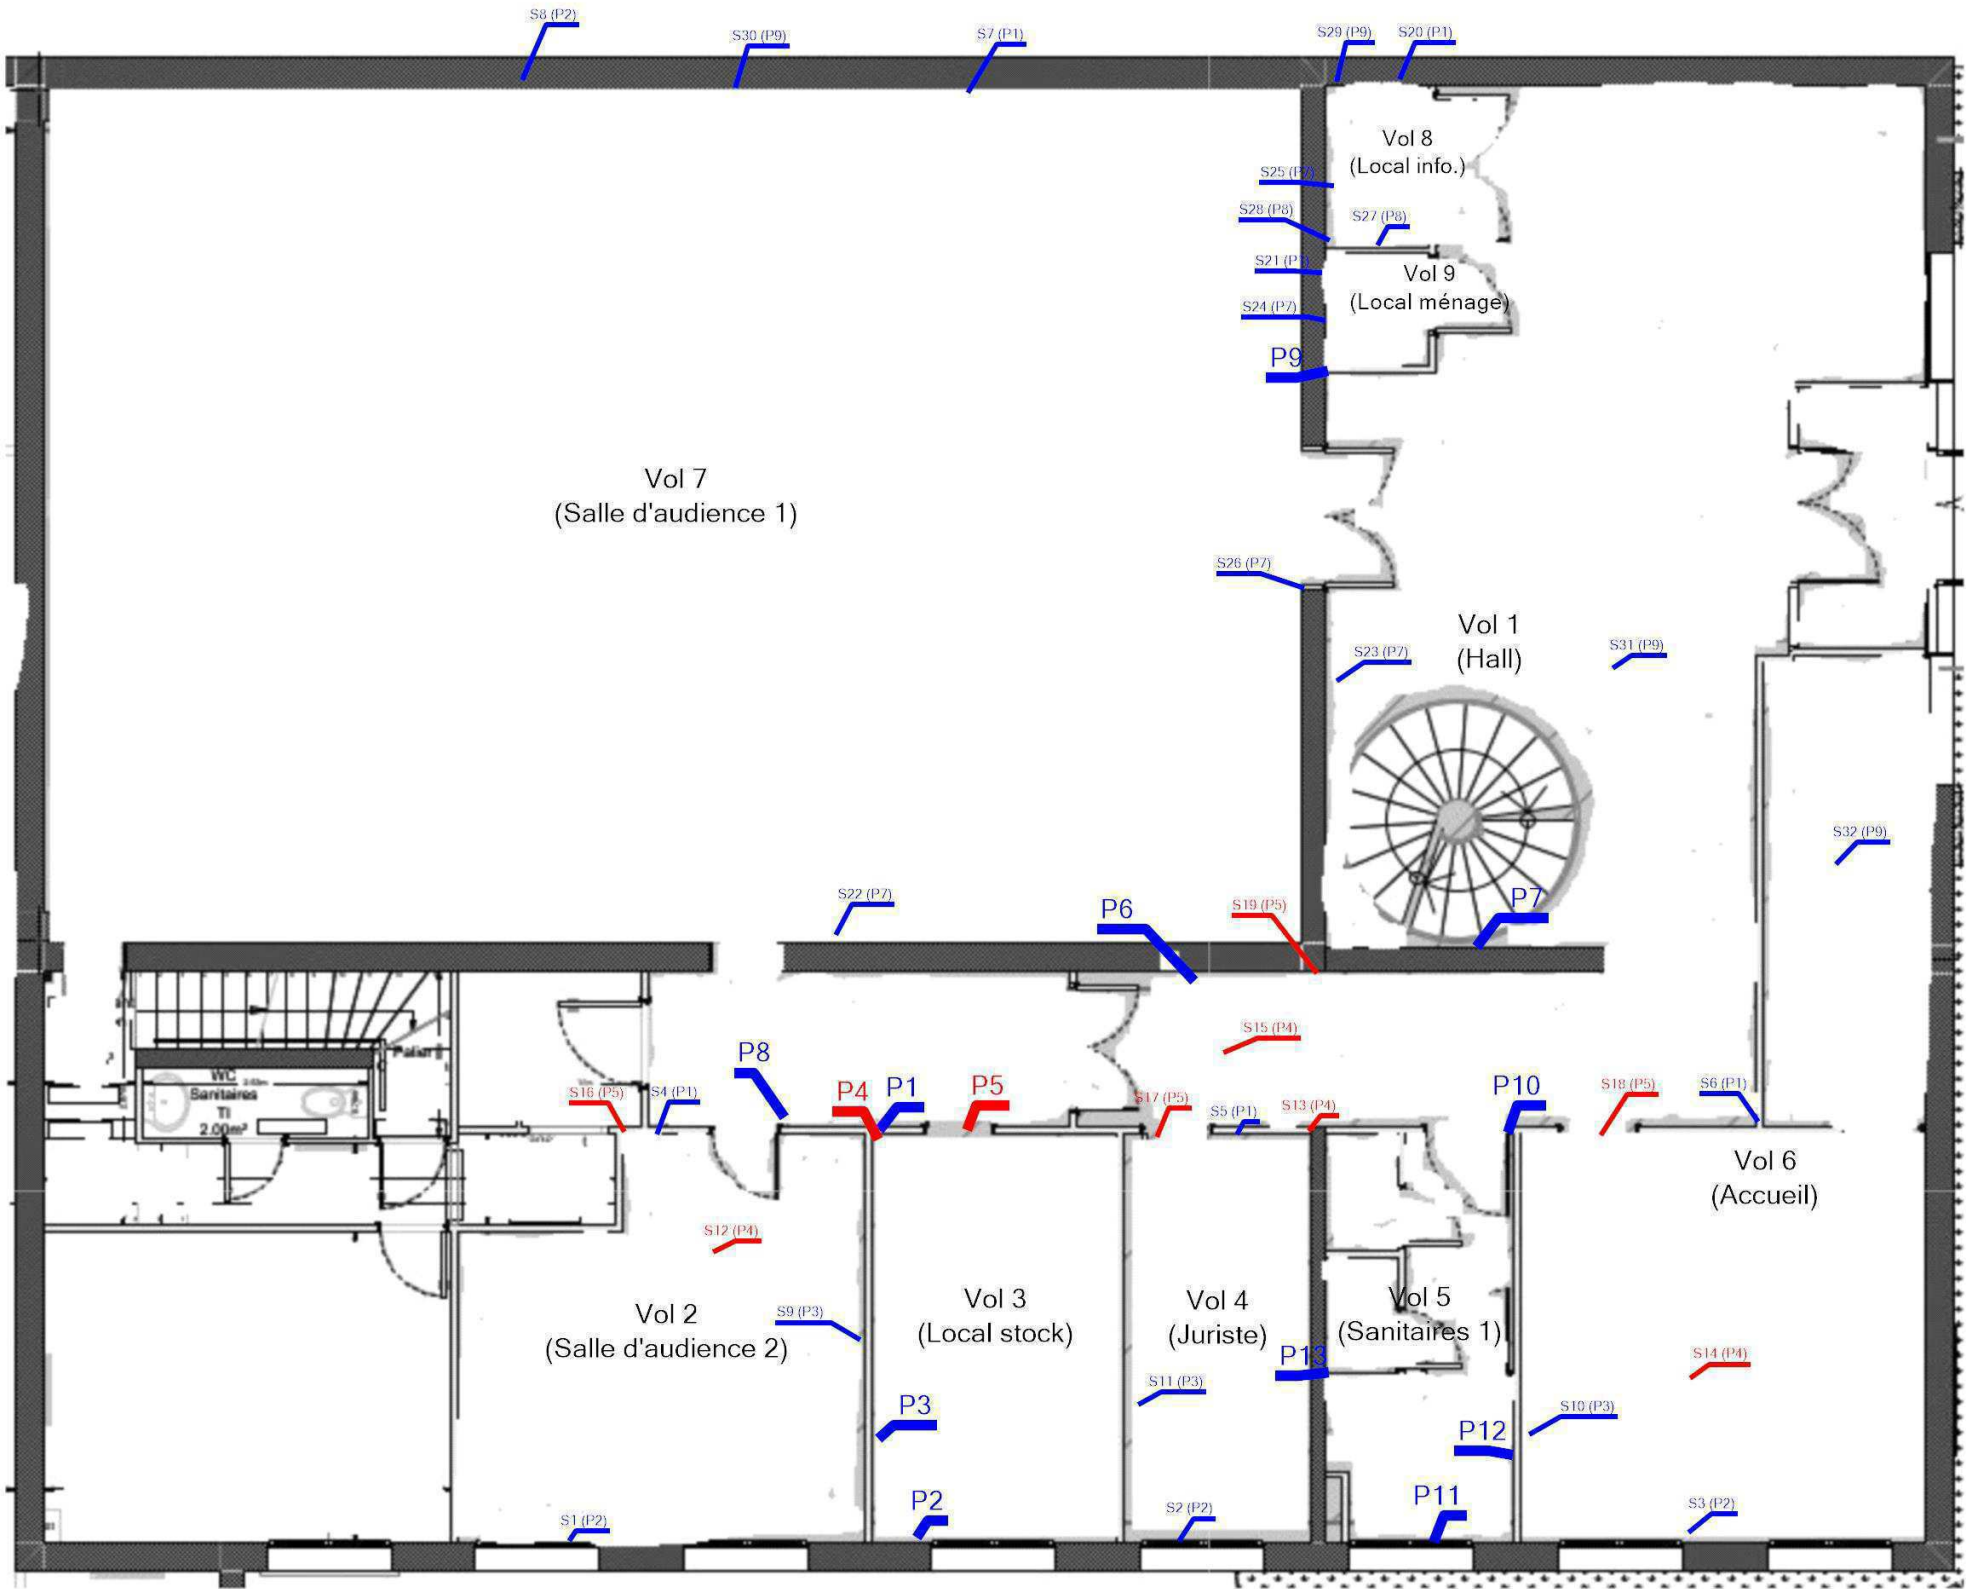


Légende	
	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	108 Rue Saint-denis 77400 LAGNY-SUR-MARNE	Tribunal de Proximité Lagny	16/05/2025	MAROUF MOHAMED

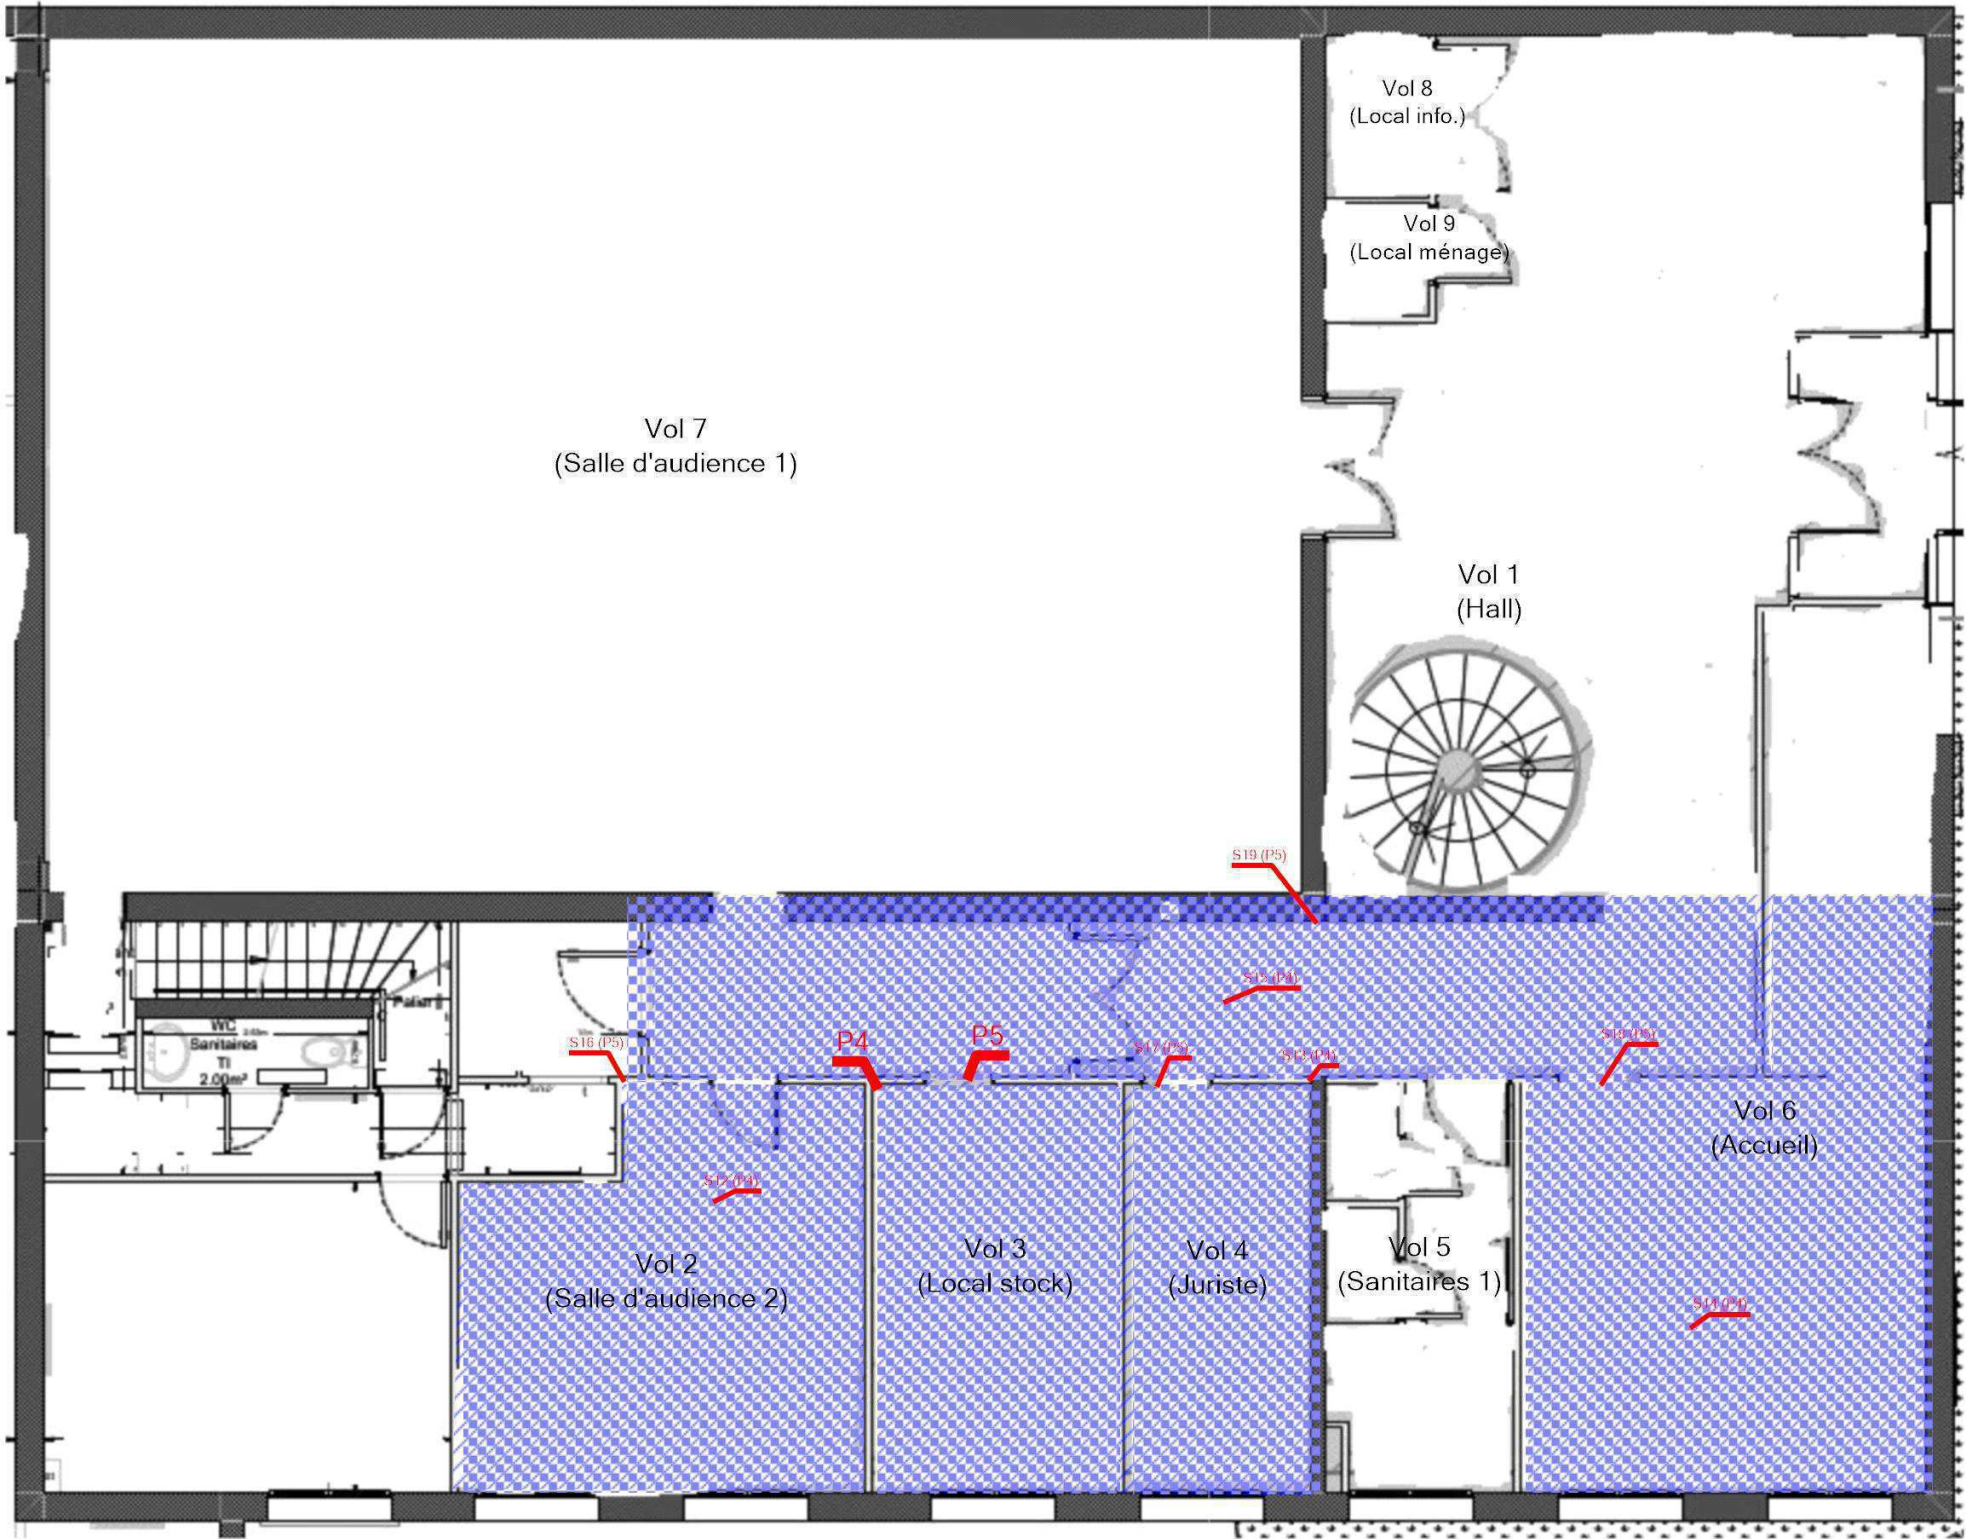



Légende




P5 : Ragréage+béton



P4 : Dalles plastiques



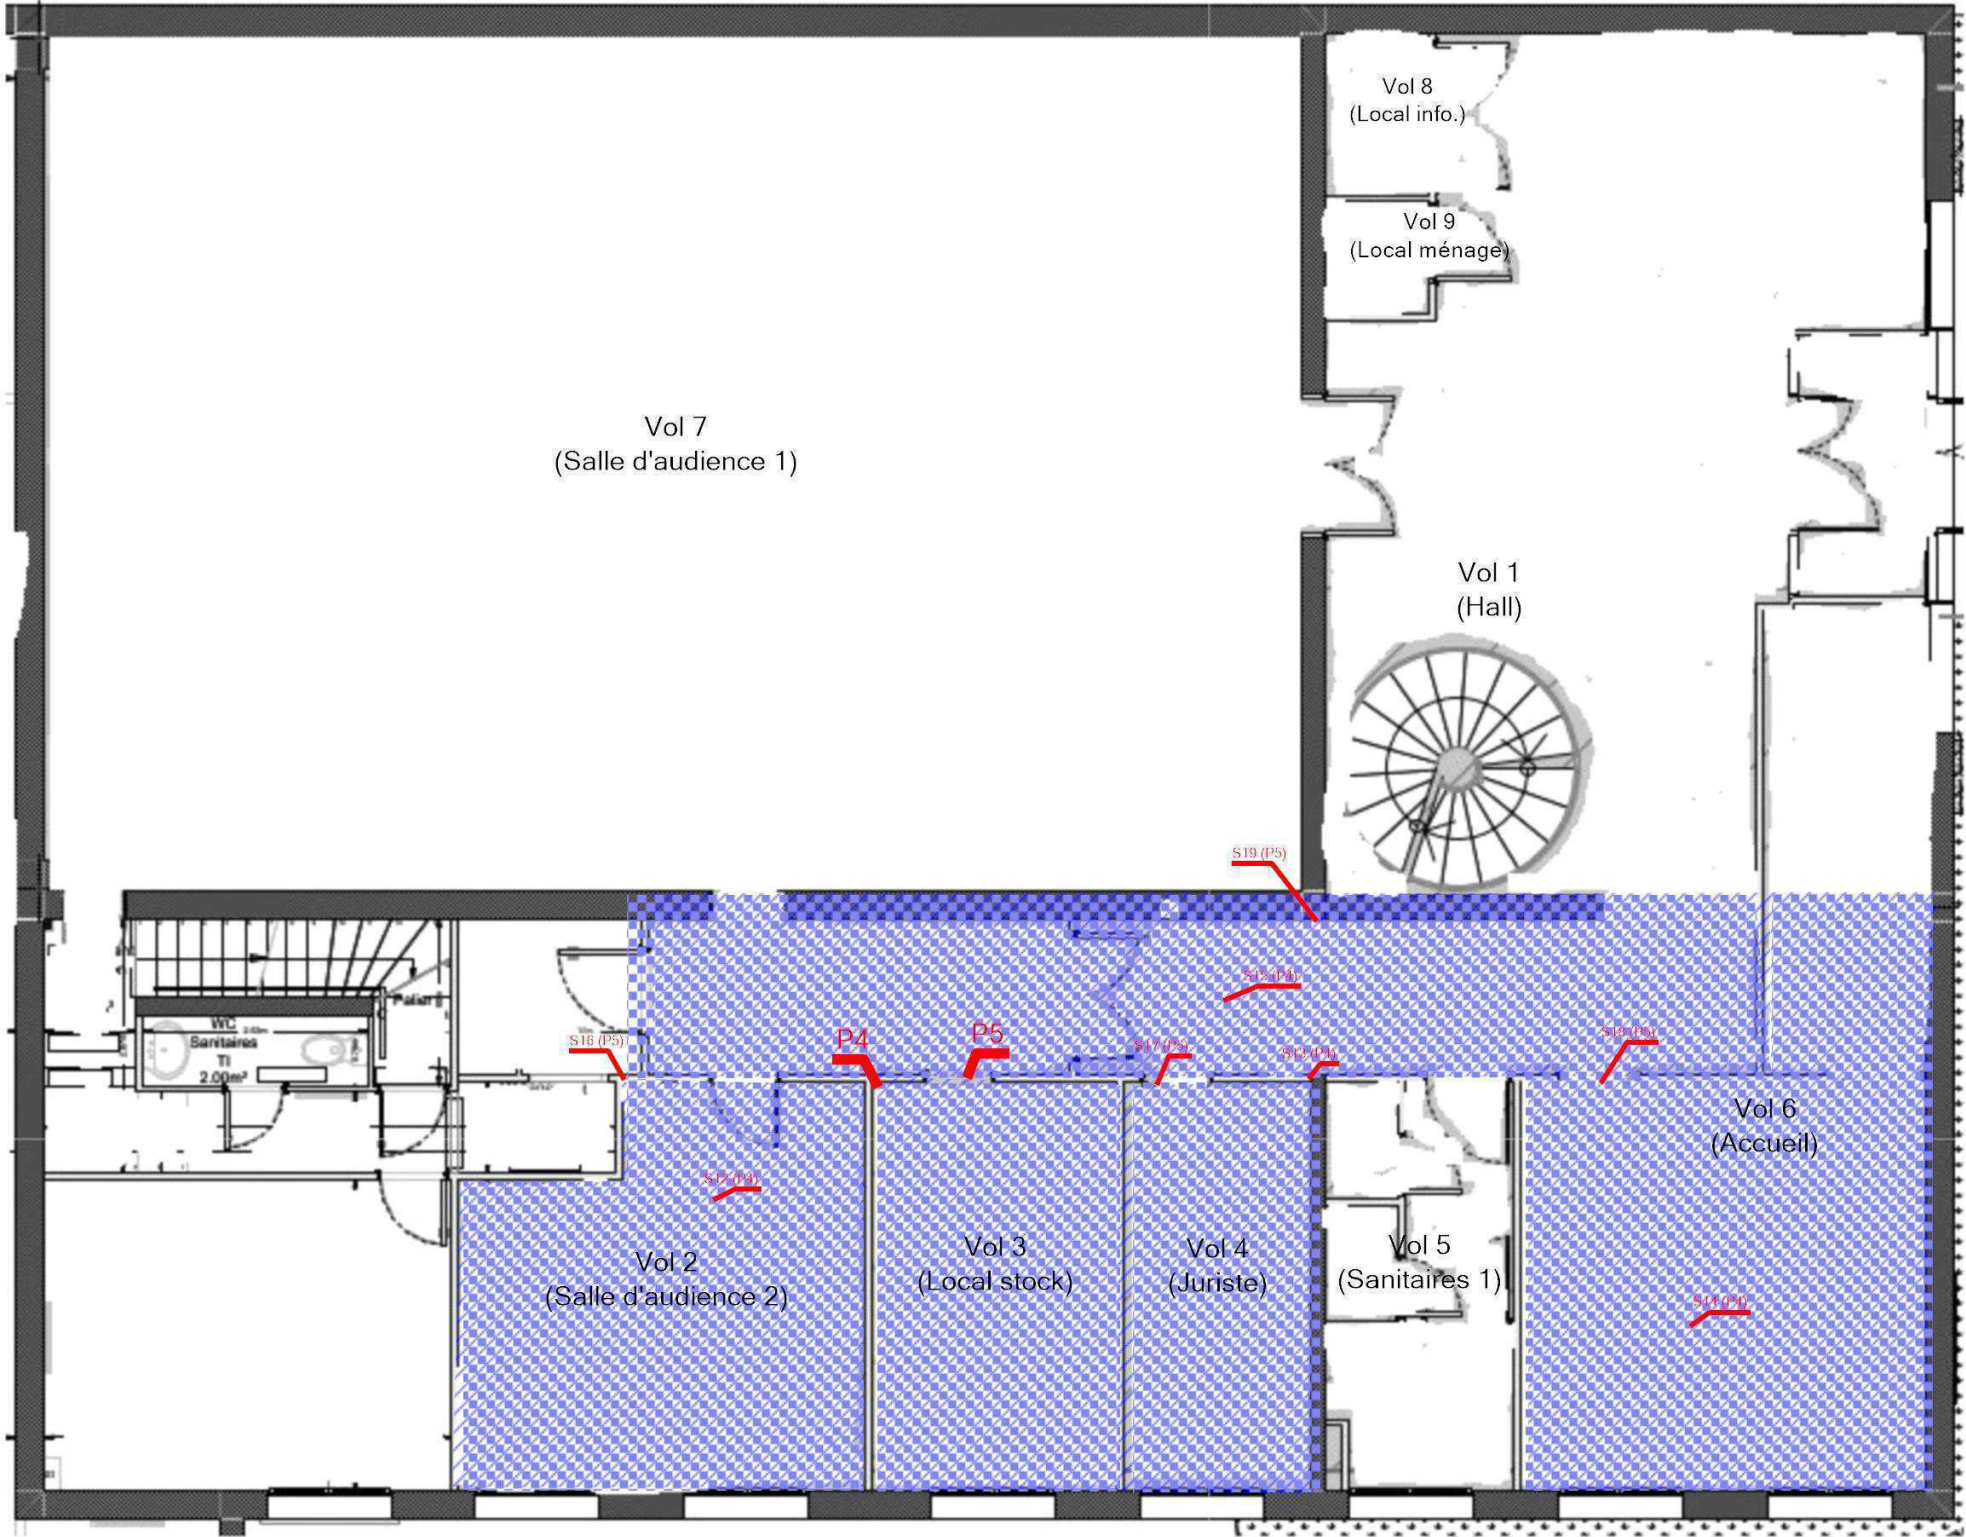


Légende	
	P5 : Ragraillage+béton
	P4 : Dalles plastiques

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	108 Rue Saint-denis 77400 LAGNY-SUR-MARNE	Tribunal de Proximité Lagny	16/05/2025	MAROUF MOHAMED


R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW705787


Légende



Localisation du prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

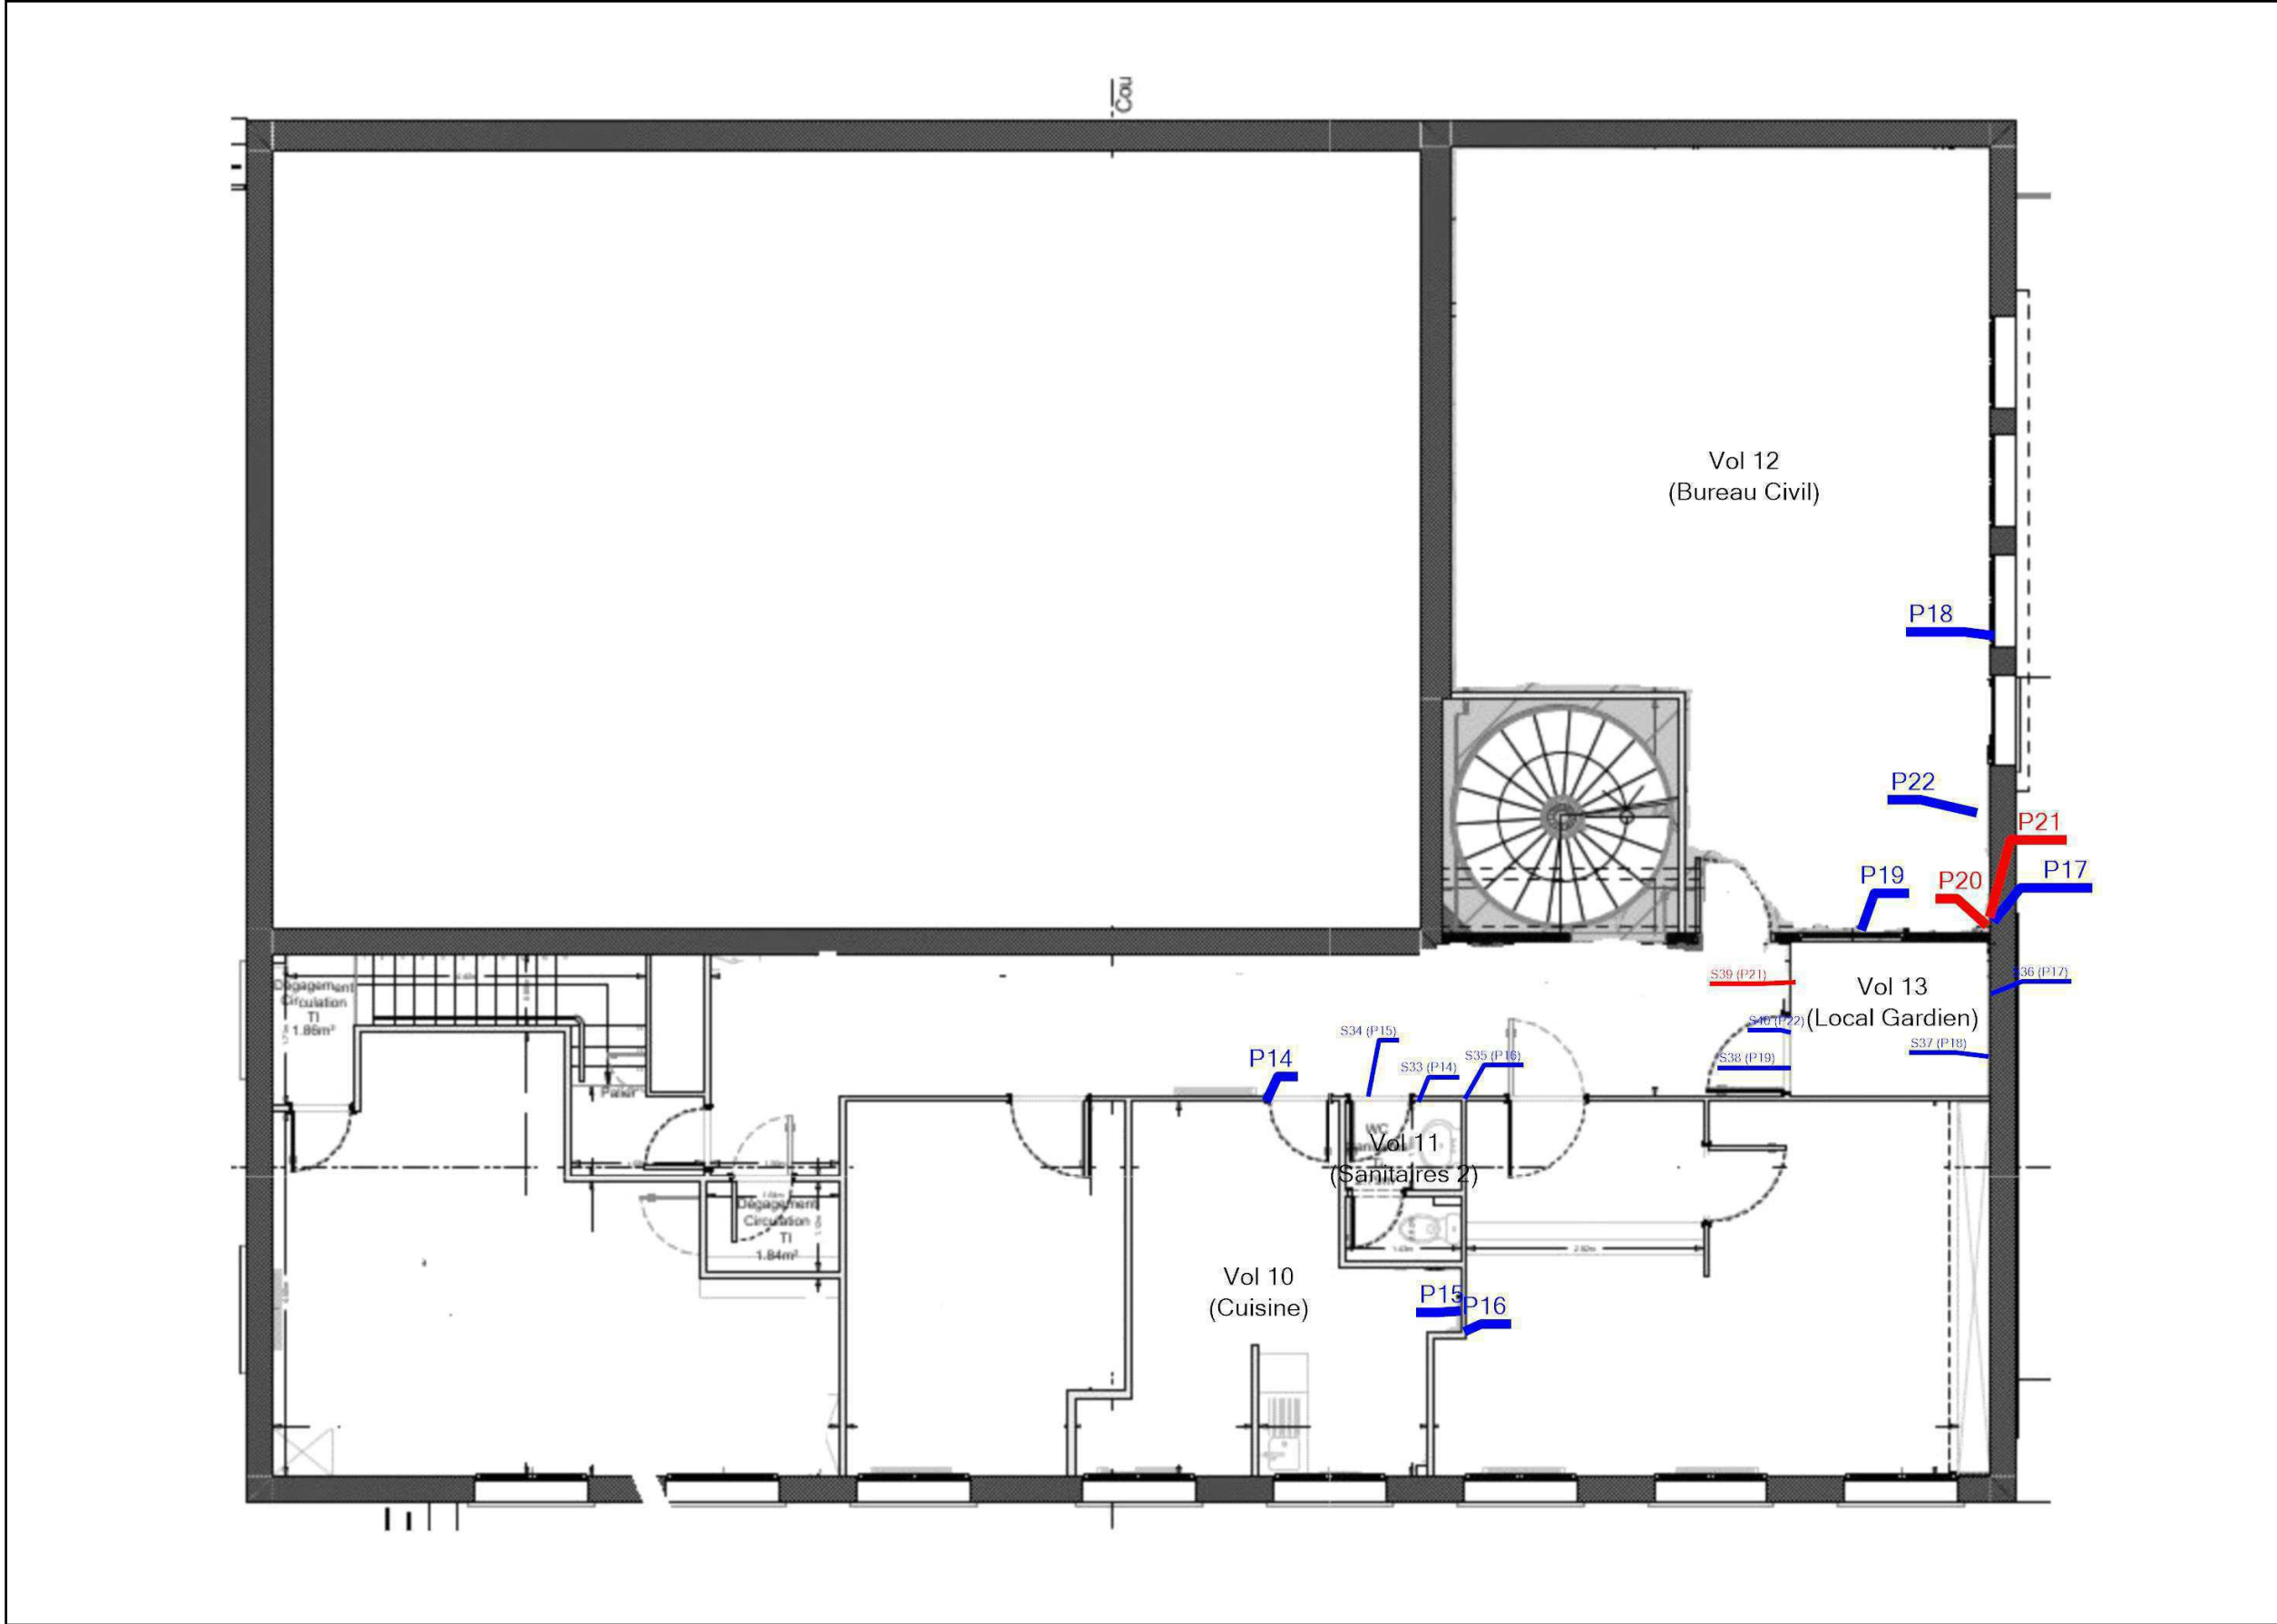

Adresse du bien

108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

Désignation

Tribunal de Proximité Lagny


Date intervention

16/05/2025


	Techniciens intervenant
--	-------------------------

MAROUF MOHAMED


Légende



P20 : Dalles plastiques



P21 : Ragraéage+béton

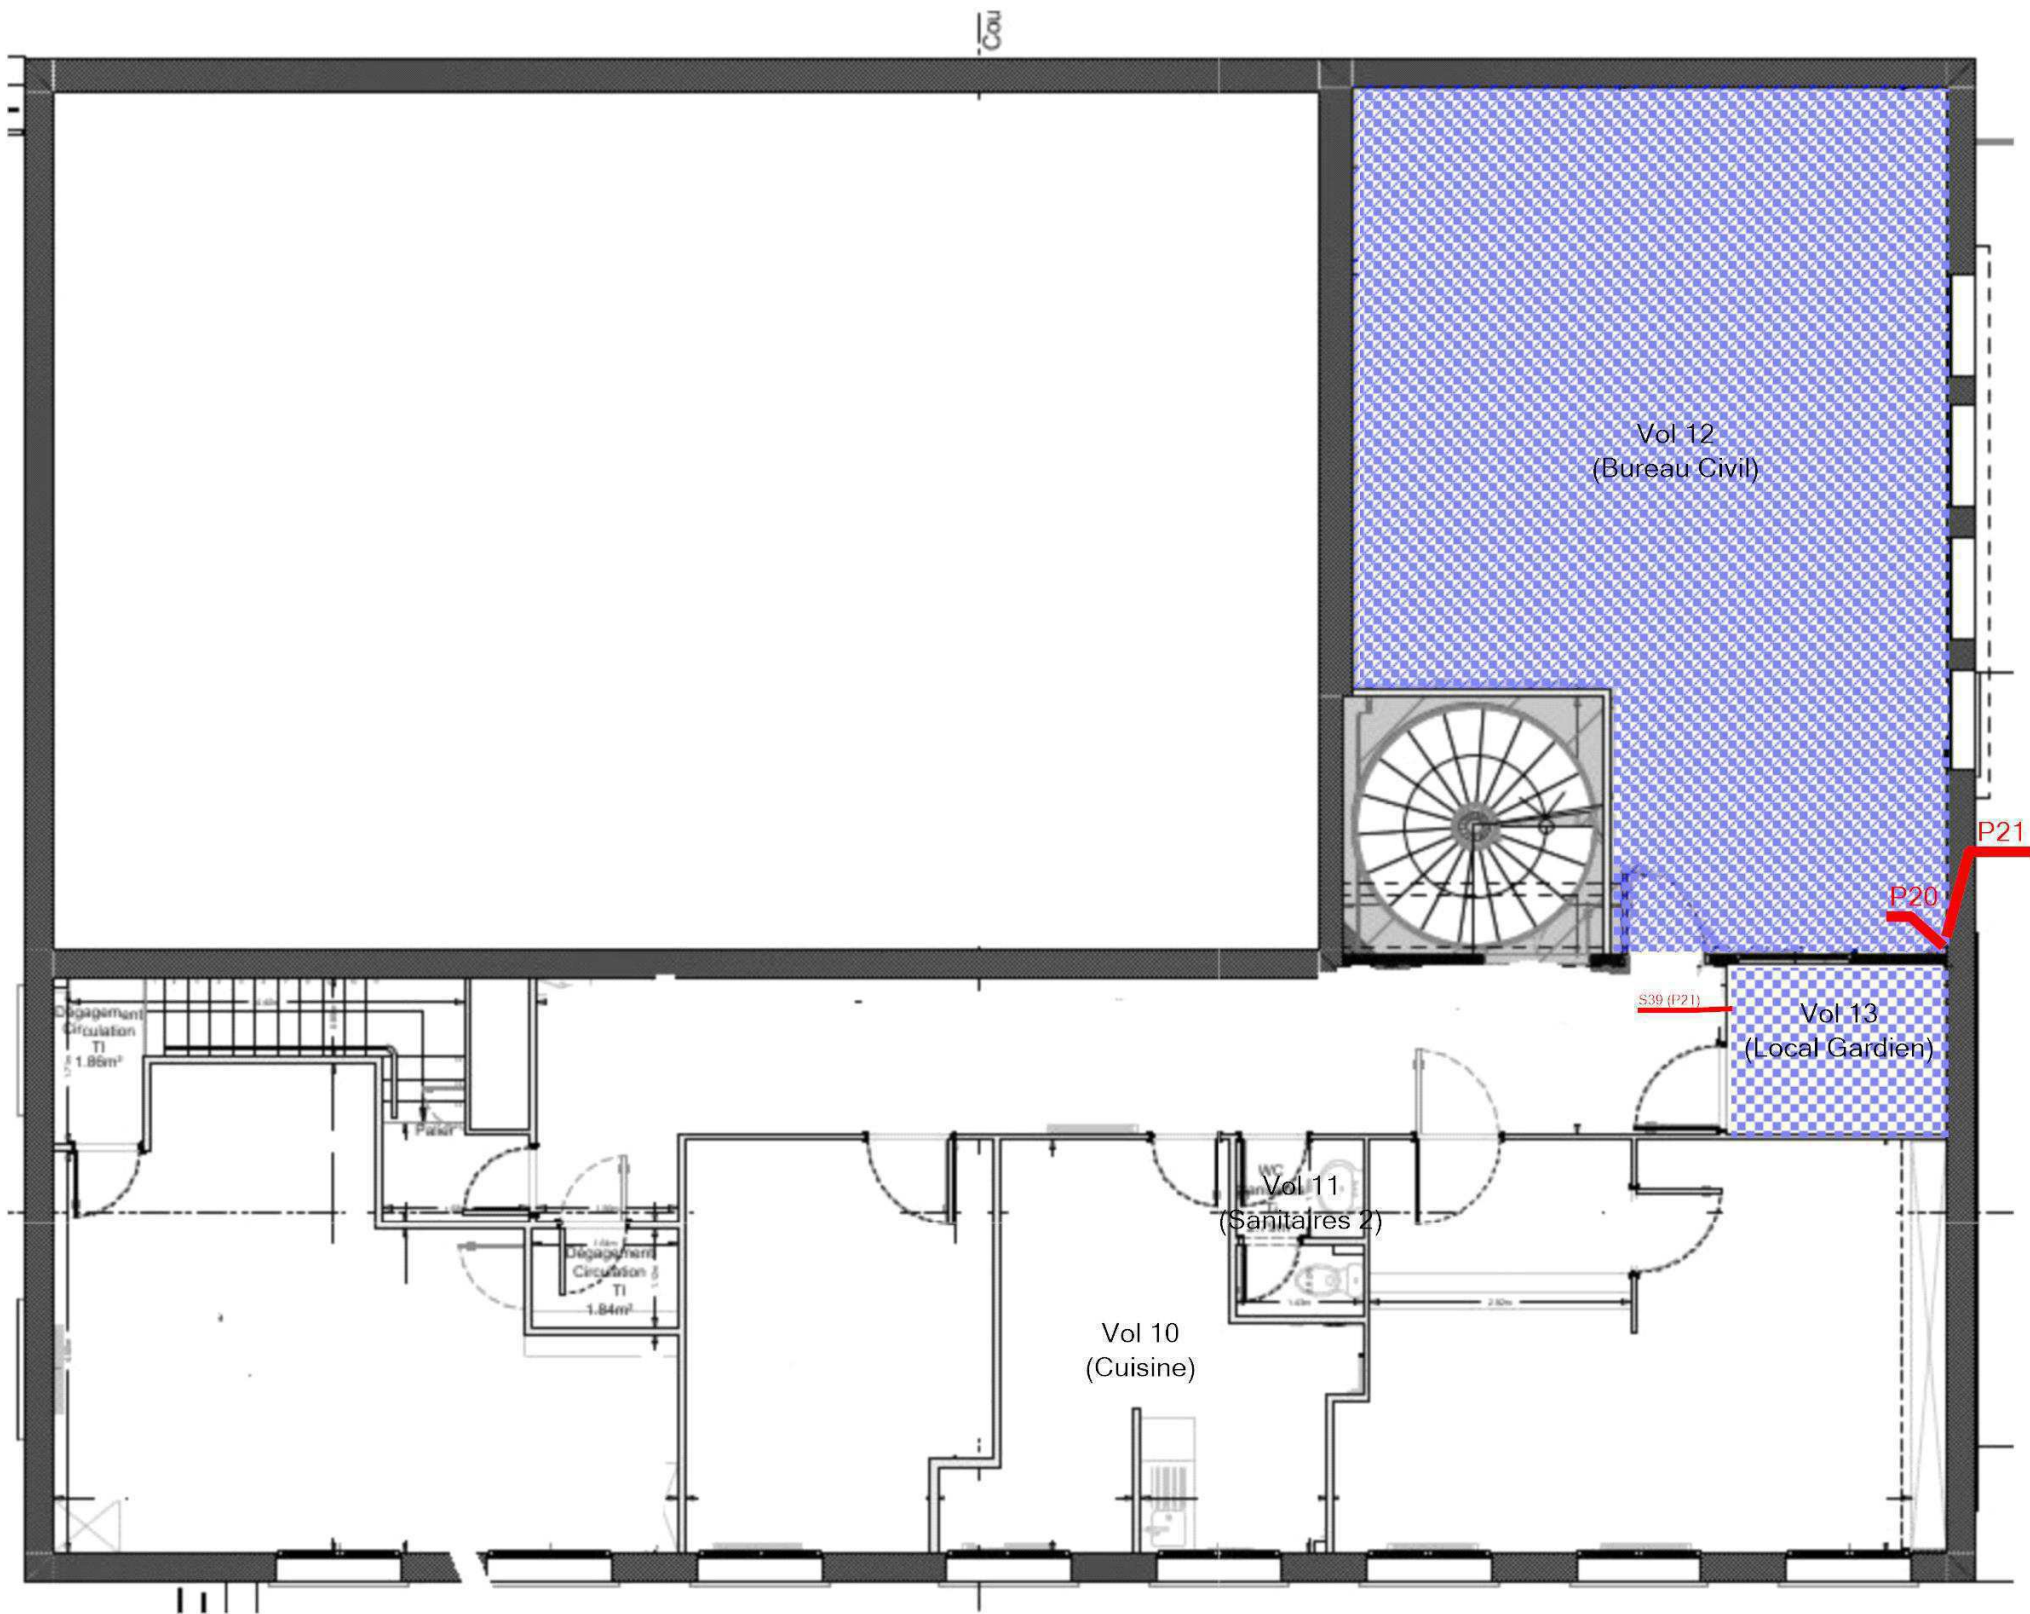

Adresse du bien

108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

Désignation

Tribunal de Proximité Lagny

Date intervention

16/05/2025

Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED


R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW705787

Légende

	P20 : Dalles plastiques
---	-------------------------

	<p>P21 : Ragréage+béton</p>
---	-----------------------------

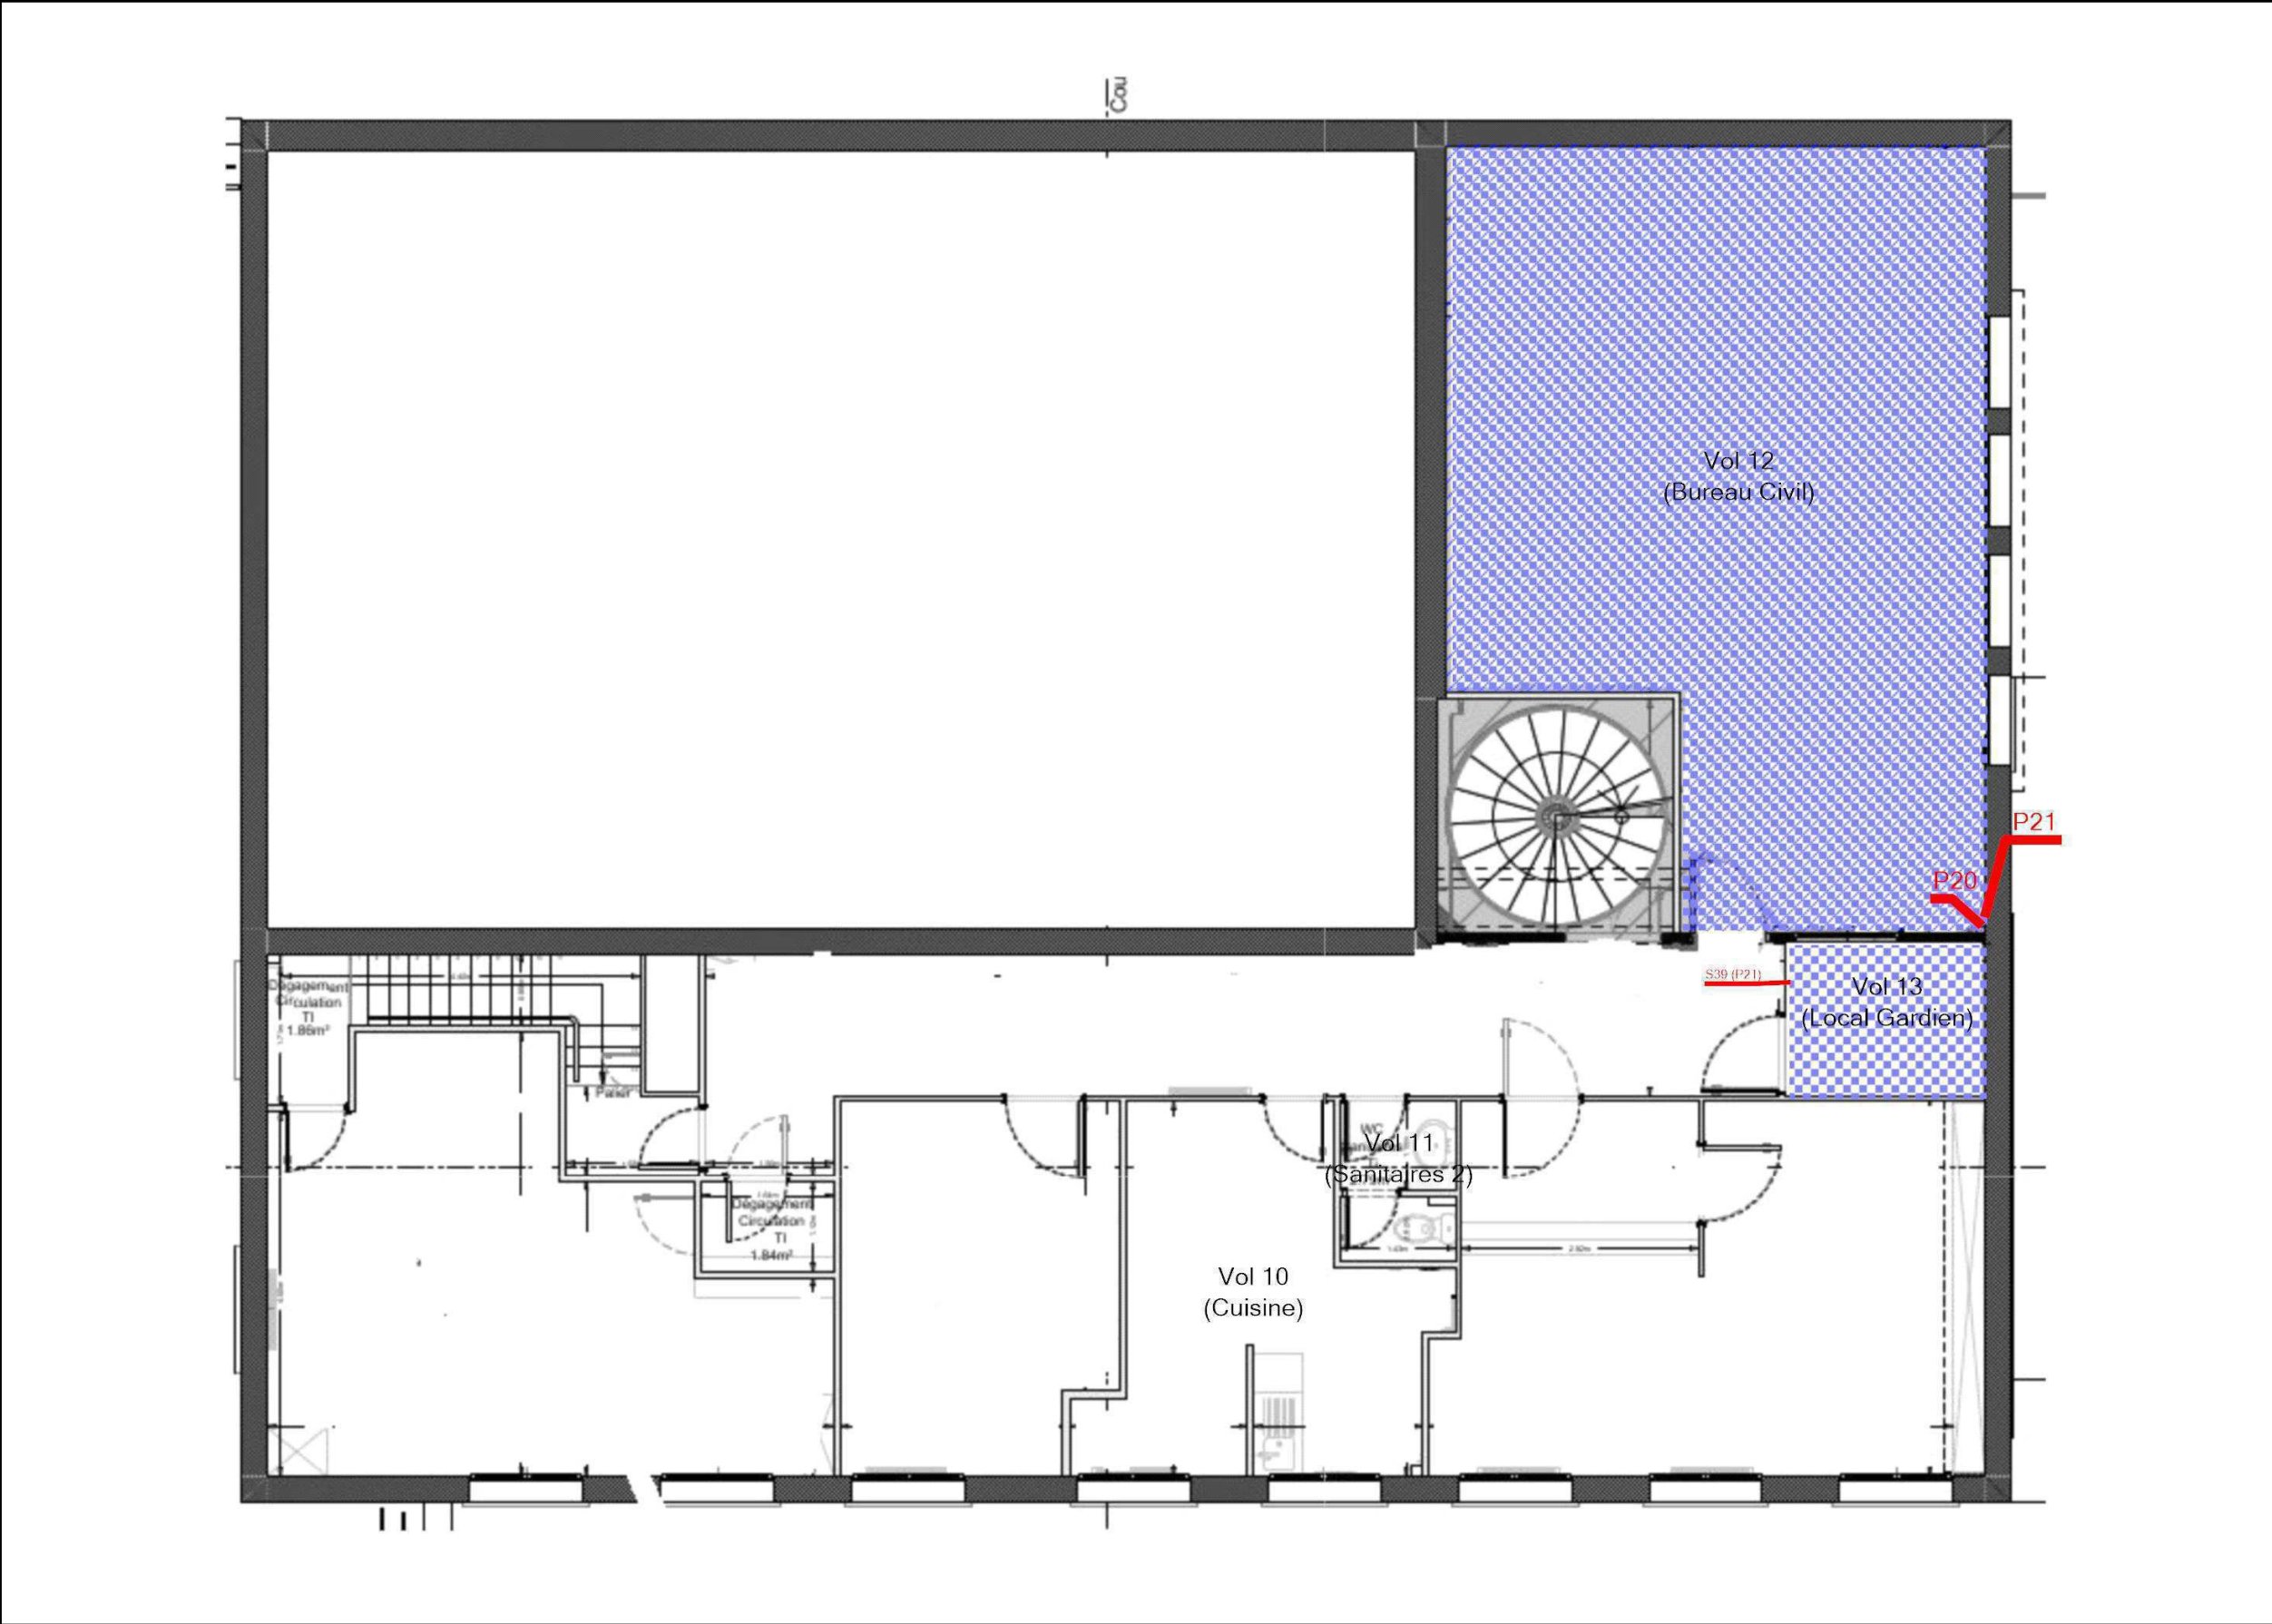

Adresse du bien	

108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

Désignation

Tribunal de Proximité Lagny

Date intervention

16/05/2025

Techniciens intervenant

MAROUF MOHAMED

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW705787 n°14 - 1 (P14)	R+1 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW705787 n°15 - 1 (P15)	R+1 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW705787 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 10 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW705787 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)	Prélevement négatif
002EW705787 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)	Prélevement négatif
002EW705787 n°19 - 2 (P19)	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)	Prélevement négatif
002EW705787 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)	Prélevement positif
002EW705787 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)	Prélevement positif
002EW705787 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)	Prélevement négatif
002EW705787 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 3 (Local stock)	Prélevement négatif
002EW705787 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 3 (Local stock)	Prélevement négatif
002EW705787 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 3 (Local stock)	Prélevement négatif
002EW705787 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 3 (Local stock)	Prélevement positif
002EW705787 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 3 (Local stock)	Prélevement positif
002EW705787 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 1 (Hall)	Prélevement négatif
002EW705787 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Hall)	Prélevement négatif
002EW705787 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 1 (Hall)	Prélevement négatif
002EW705787 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 9 (Local ménage)	Prélevement négatif
002EW705787 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EW705787 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EW705787 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif
002EW705787 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	Prélevement négatif



002EW705787 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 3 (Local stock)



002EW705787 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 3 (Local stock)



002EW705787 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 3 (Local stock)



002EW705787 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 3 (Local stock)



002EW705787 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 3 (Local stock)



002EW705787 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 1 (Hall)



002EW705787 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 1 (Hall)



002EW705787 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 1 (Hall)



002EW705787 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 9 (Local ménage)



002EW705787 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)



002EW705787 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)



002EW705787 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)



002EW705787 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)



002EW705787 n°14 - 1 (P14) - R+1 - Vol 10 (Cuisine)



002EW705787 n°15 - 1 (P15) - R+1 - Vol 10 (Cuisine)



002EW705787 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 10 (Cuisine)



002EW705787 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)



002EW705787 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)




002EW705787 n°19 - 2 (P19) - R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)



002EW705787 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)



002EW705787 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)

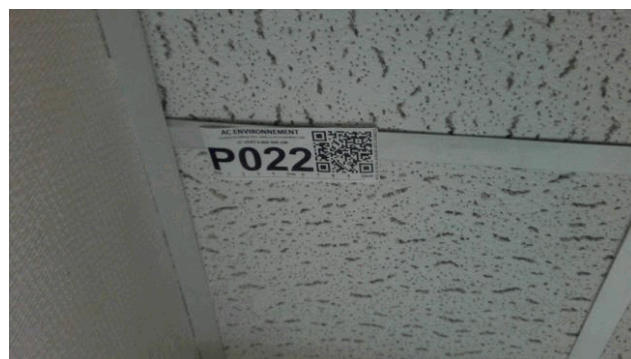

002EW705787 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 3 (Local stock)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 3 (Local stock)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc / Blanc	RDC - Vol 3 (Local stock)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Dur / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Gris	RDC - Vol 3 (Local stock)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc	RDC - Vol 3 (Local stock)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 1 (Hall)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Gris	RDC - Vol 1 (Hall)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	RDC - Vol 1 (Hall)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Terrazzo / Mortier - Dur / Dur - Beige Blanc / Gris	RDC - Vol 9 (Local ménage)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)	

P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 10 (Cuisine)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 10 (Cuisine)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	R+1 - Vol 10 (Cuisine)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Blanc Gris	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)
P22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond / Matériau - Effritable Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)



CHANTIER

Référence **C012025776783**
Adresse Commande : 002EW705787
Affaire : Tribunal de Proximité Lagny
108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 21/05/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025776783
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW705787_001

Référence labo	PM07027459	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 3 (Local stock)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Les couches Peinture / Effritable / Blanc, Enduit / Effritable / Blanc, Ciment / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_002

Référence labo	PM07027460	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 3 (Local stock)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description Aspect, Texture, Couleur	MOLP			MET			Résultat Présence d'amiante
			Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW705787_003

Référence labo	PM07027461	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 3 (Local stock)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	1	2	POB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_004

Référence labo	PM07027462	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 3 (Local stock)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	1	2	POB	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Les couches Colle / Bitumineux / Noir, Ragréage / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_005

Référence labo	PM07027463	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage+béton		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 3 (Local stock)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	1	2	POB	Chrysotile
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW705787_006

Référence labo	PM07027464	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 1 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_007

Référence labo	PM07027465	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 1 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_008

Référence labo	PM07027466	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 1 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW705787_009

Référence labo	PM07027467	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 9 (Local ménage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Terrazzo Dur Beige Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Le matériau Terrazzo n'est pas présent dans la portée d'accréditation

Référence échantillon : 002EW705787_010

Référence labo	PM07027468	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 5 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_011

Référence labo	PM07027469	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 5 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_012

Référence labo	PM07027470	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 5 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_013

Référence labo	PM07027471	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 5 (Sanitaires 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	POB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc Beige

Référence échantillon : 002EW705787_014

Référence labo	PM07027472	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW705787_015

Référence labo	PM07027473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_016

Référence labo	PM07027474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 10 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	POB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc Beige

Référence échantillon : 002EW705787_017

Référence labo	PM07027475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 12 (Bureau Civil)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	POB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW705787_018

Référence labo	PM07027476	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 12 (Bureau Civil)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	POB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_019

Référence labo	PM07027477	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 12 (Bureau Civil)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	1	2	POB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_020

Référence labo	PM07027478	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 12 (Bureau Civil)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	POB	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW705787_021

Référence labo	PM07027479	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage+béton		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 12 (Bureau Civil)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme			Chrysotile
	2	Mortier Dur Blanc Gris	-	-	-	1	2	POB	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW705787_022

Référence labo	PM07027480	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/05/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mohamed MAROUF	Date d'analyse	21/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Tribunal de Proximité Lagny - Vol 12 (Bureau Civil)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste					
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SHZ	Acétone				Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence dossier: RSC012025776783

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 22 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 21/22

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng*f)Åswkrg
Imen Mansour





Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS ARCU 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil
SIRET : 95 352 119 200 047 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

Contact-Analytics@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 9 / 9

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 108 Rue Saint-denis 77400 LAGNY-SUR-MARNE

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Tribunal de Proximité Lagny

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Tribunal de Proximité Lagny

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Bâtiment de bureaux

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FenX (2-0262)

Date de chargement de la source : 03/08/2022

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 Mbq

Date de fin de validité de la source : 03/08/2027

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MAROUF MOHAMED

Certification n° : CPDI5239

Délivré le : 22/10/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Hôtel de Bourvallais
13 Place Vendôme
75001 PARIS 1

Donneur d'ordre :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Hôtel de Bourvallais
13 Place Vendôme
75001 PARIS 1

Accompagnateur : Propriétaire

A-4 MISSION

Date de la mission : 16/05/2025

Date du rapport : 16/05/2025

Référence mission : 002EW705787

Circonstance du constat : Travaux



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°1

Prevoir une reintervention pour réaliser des sondages au niveau de la toiture terrasse.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment.

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : ACCESSIBILITE SAUJ

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC : Vol 1 (Hall)	RDC : Vol 2 (Salle d'audience 2)
RDC : Vol 3 (Local stock)	RDC : Vol 4 (Juriste)
RDC : Vol 5 (Sanitaires 1)	RDC : Vol 6 (Accueil)
RDC : Vol 7 (Salle d'audience 1)	RDC : Vol 8 (Local info.)
RDC : Vol 9 (Local ménage)	R+1 : Vol 10 (Cuisine)
R+1 : Vol 11 (Sanitaires 2)	R+1 : Vol 12 (Bureau Civil)
R+1 : Vol 13 (Local Gardien)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,4	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,4	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 10 (Cuisine)								
157	C	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Droite	Béton	Papier peint	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	C	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Centre	Béton	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	G	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	G	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	B	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	G	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
178	G	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 11 (Sanitaires 2)								
155	B	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	B	Plafond béton peint-Plafond1	Centre Centre	Béton	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)								
151	F	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	F	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 12 (Bureau Civil)								
159	D	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	D	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	E	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	E	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	F	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	F	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	B	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
180	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 13 (Local Gardien)								
153	B	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	B	Plafond béton peint-Plafond1	Centre Gauche	Béton	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 1 (Hall)								
5	L	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	L	Plafond béton peint-Plafond1	Centre Centre	Béton	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	G	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	G	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	H	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	H	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
45	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	D	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	D	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	I	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	I	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	J	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	M	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 1 (Hall)								
102	M	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	N	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	N	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	M	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	M	Mur platre peint (Murs)-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	J	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
150	J	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 20

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 2 (Salle d'audience 2)								
19	B	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Droite	Béton	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	E	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	E	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
148	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 3 (Local stock)								
17	D	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Gauche	Béton	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	D	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
146	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4								
15	D	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	D	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 4								
84	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
144	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)								
13	B	Plafond béton peint-Plafond1	Centre Centre	Béton	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Gauche	Béton	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	D	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Mur platre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 5 (Sanitaires 1)								
141	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
142	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 6 (Accueil)								
11	A	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Droite	Béton	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	D	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	D	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	E	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	E	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	C	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	F	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
140	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 7 (Salle d'audience 1)								
3	A	Plafond béton peint-Plafond1	Centre Droite	Béton	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	A	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	D	Mur ciment peint --Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	D	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	B	Mur ciment peint --Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 8 (Local info.)								
9	C	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Centre	Béton	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	C	Mur ciment peint --Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 9 (Local ménage)								
7	C	Plafond béton peint-Plafond1	Haut Centre	Béton	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	C	Plafond béton peint-Plafond1	Bas Centre	Béton	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	C	Mur ciment peint --Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	C	Mur ciment peint --Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	D	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	B	Mur plâtre peint (Murs)-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW705787

Légende

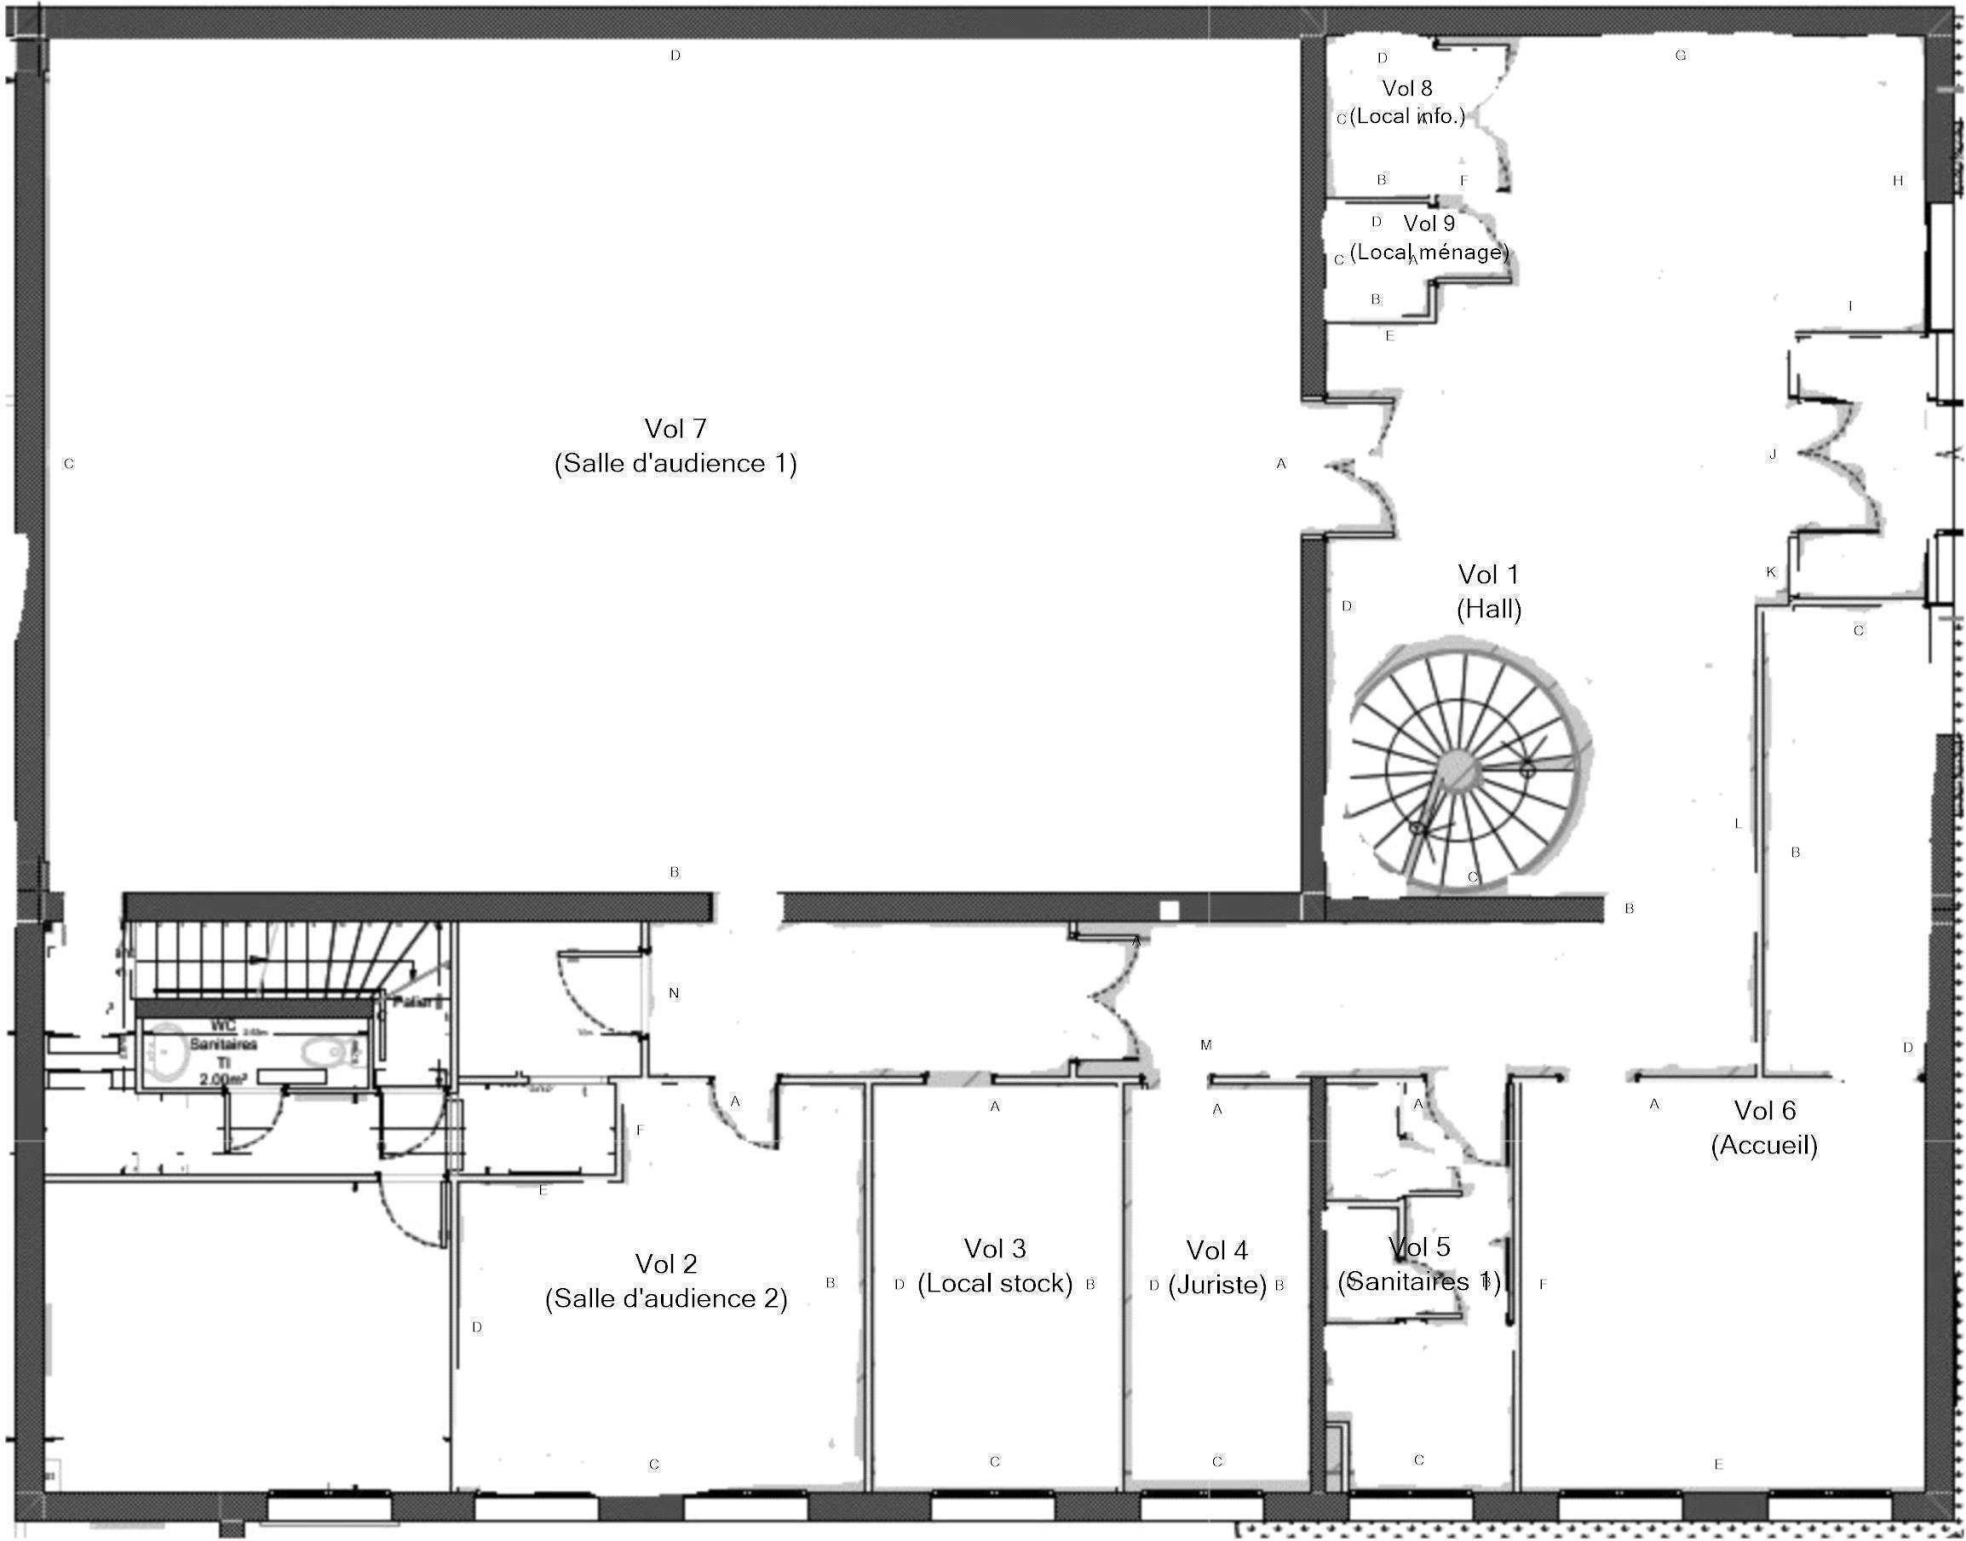

Adresse du bien
108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

Désignation
Tribunal de Proximité Lagny

Date intervention
16/05/2025


Technicien intervenant
MAROUF MOHAMED

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW705787

Légende

Volume et élément contenant du plomb

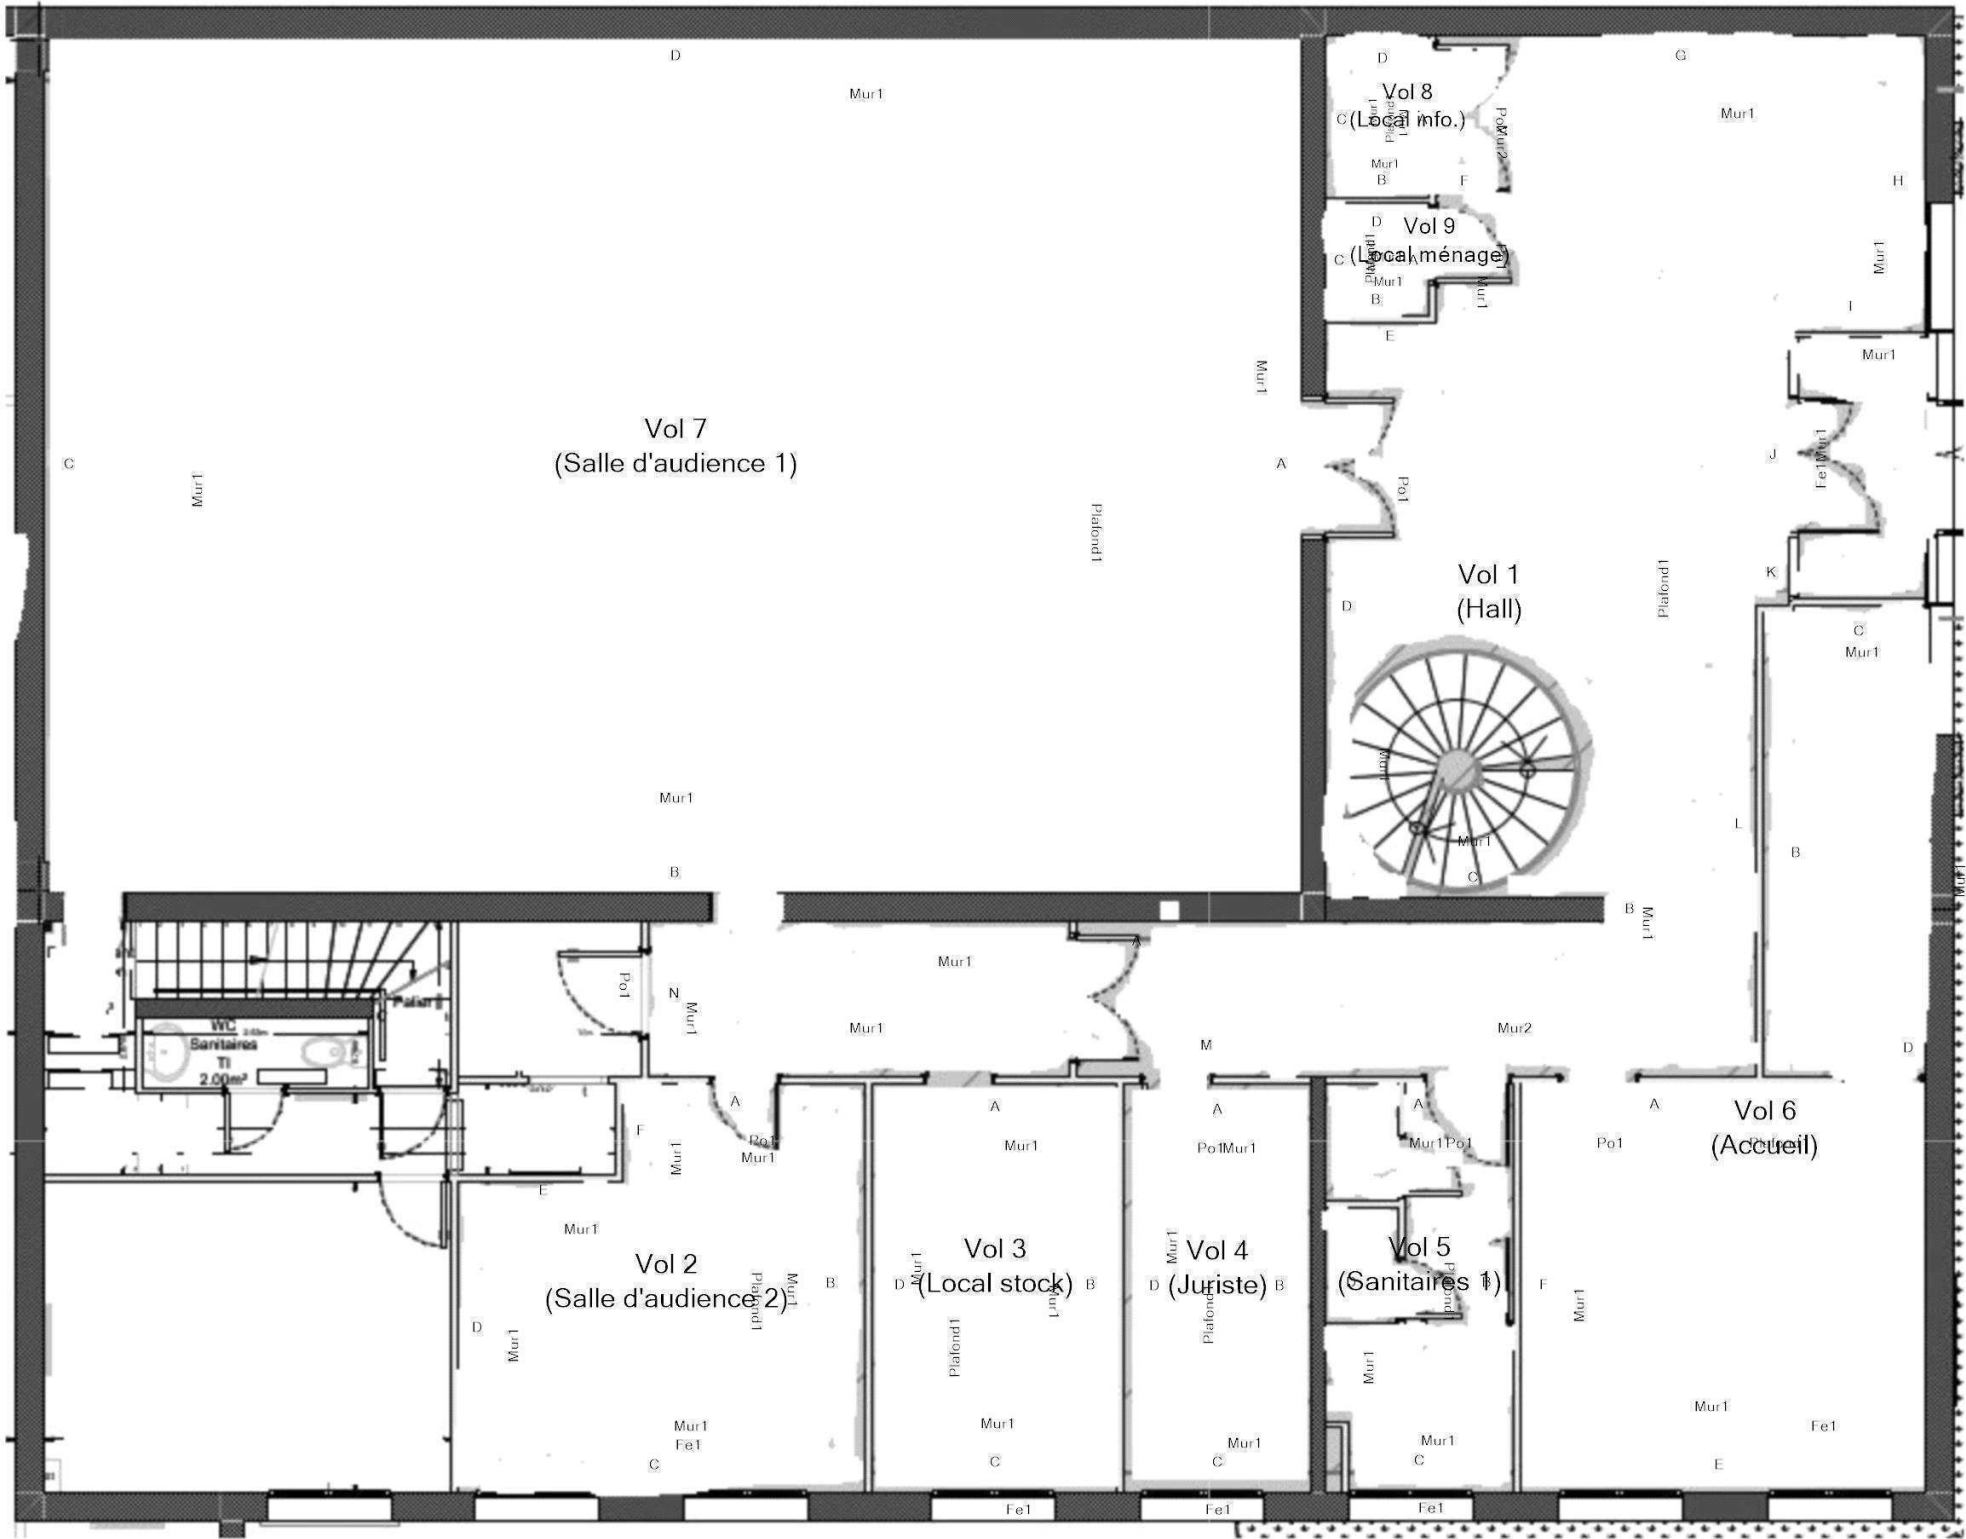

Adresse du bien

108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

Désignation

Tribunal de Proximité Lagny

Date intervention

16/05/2025


Technicien intervenant

MAROUF MOHAMED

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW705787

Légende

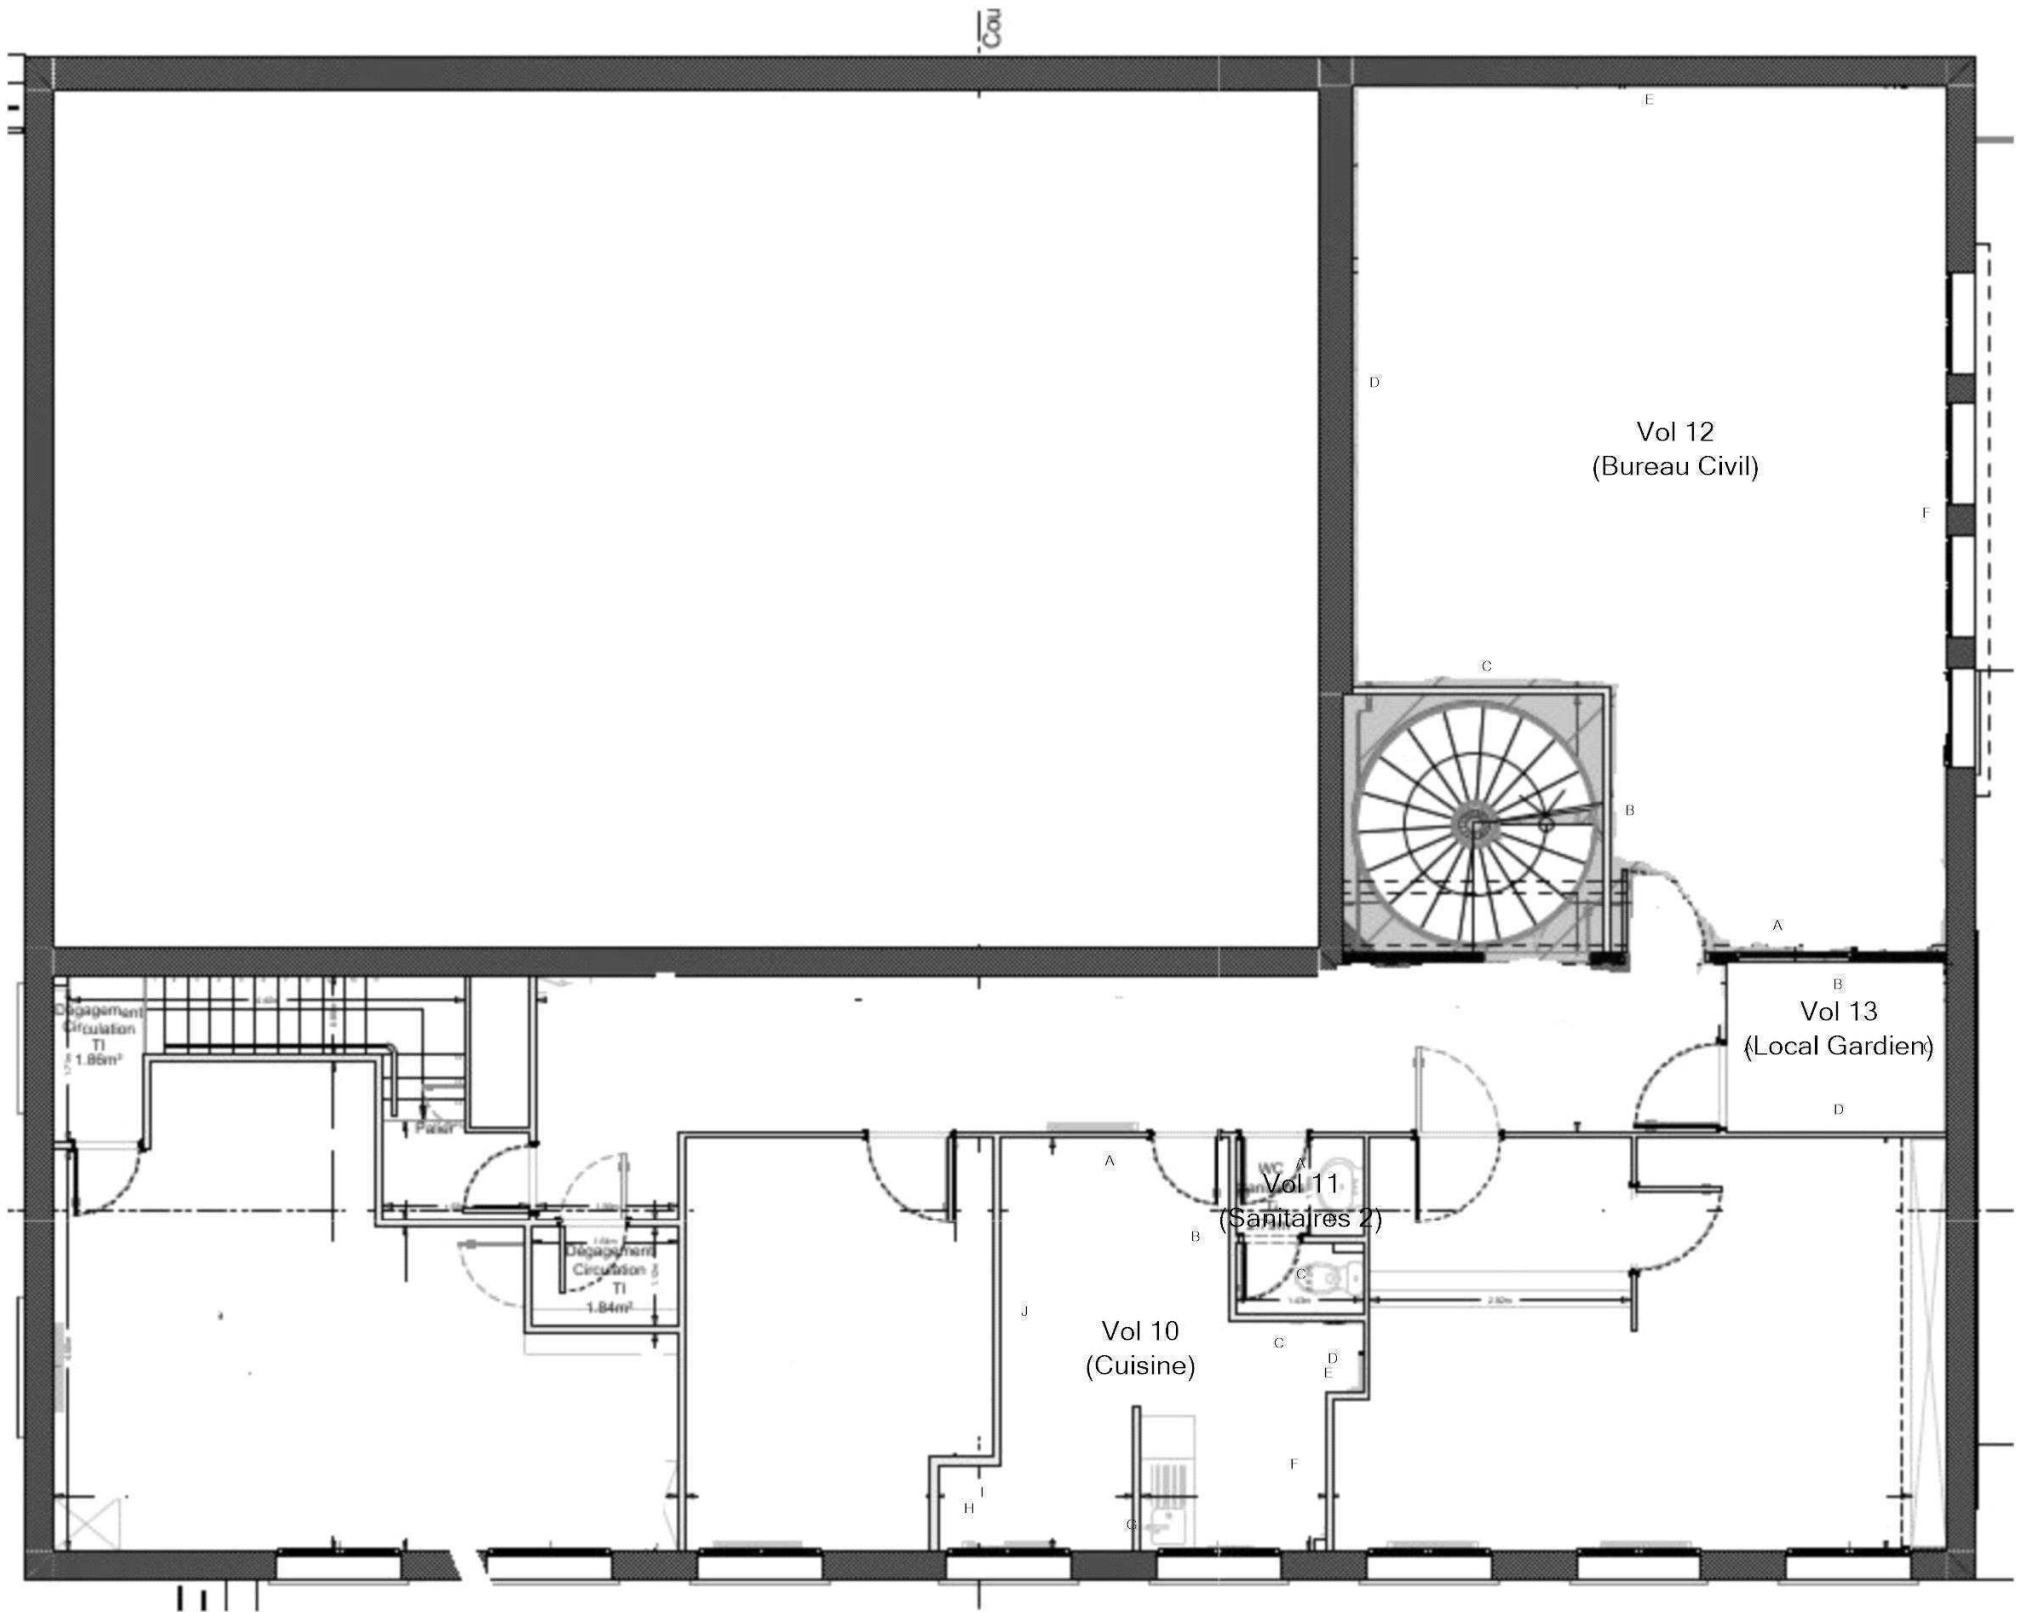

Adresse du bien
108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

Désignation
Tribunal de Proximité Lagny

Date intervention
16/05/2025


Technicien intervenant
MAROUF MOHAMED

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW705787

Légende

Volume et élément contenant du plomb

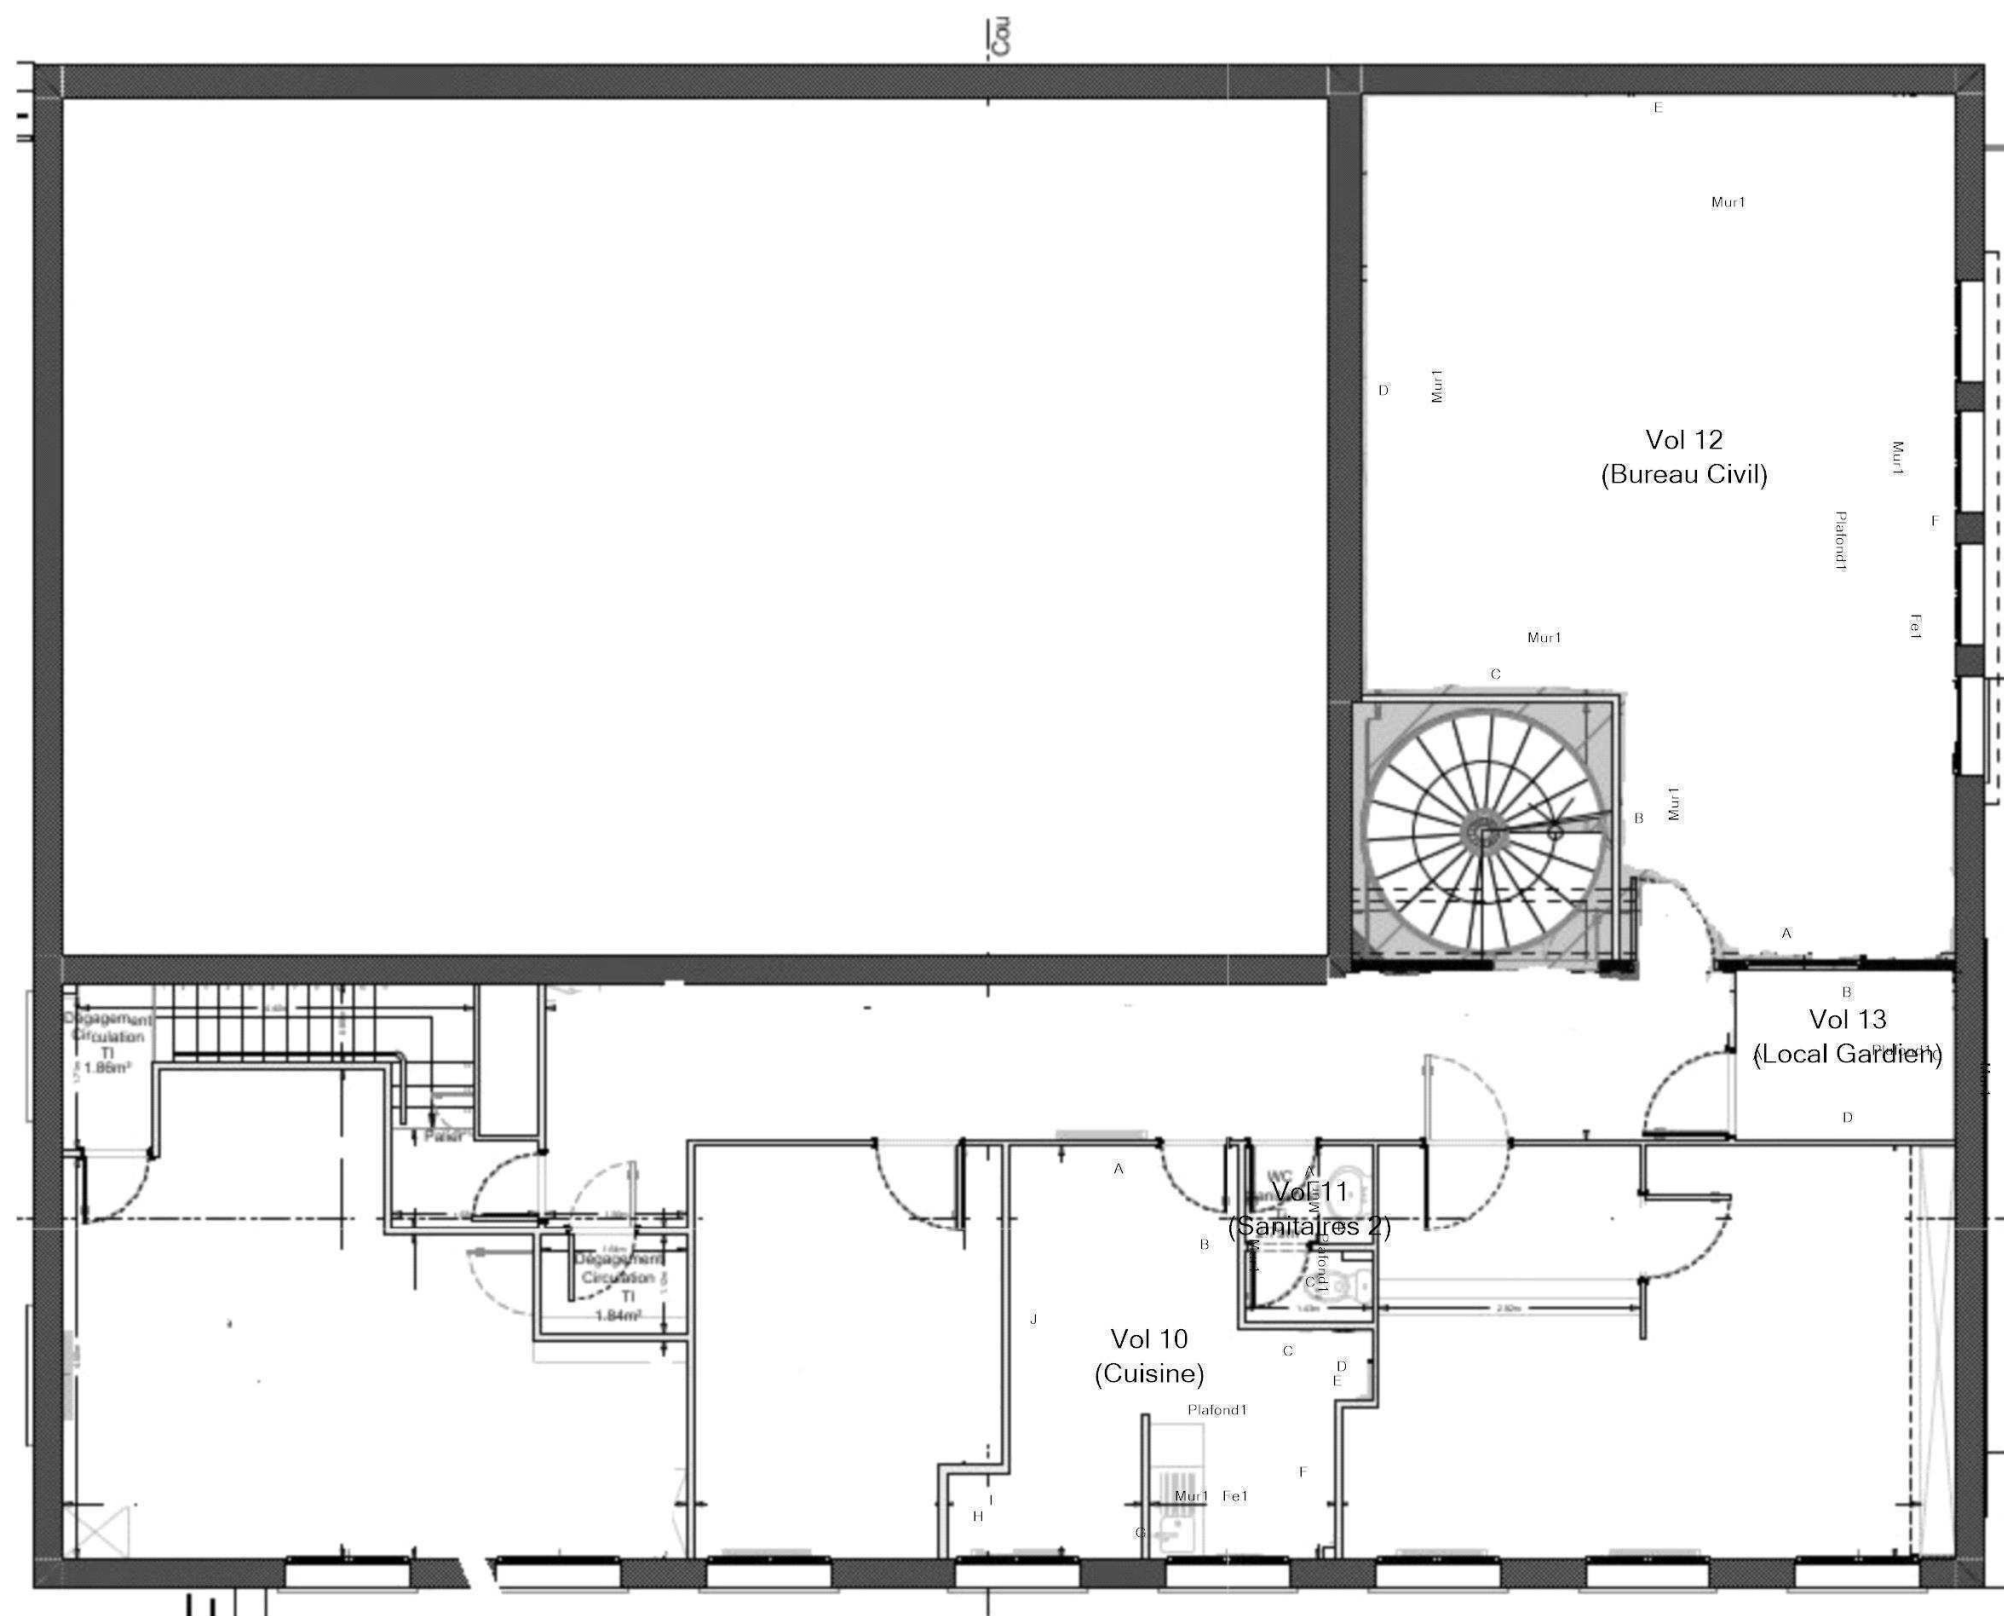

Adresse du bien

108 Rue Saint-denis
77400 LAGNY-SUR-MARNE

Désignatio

Tribunal de Proximité Lagn

Date intervention

16/05/20:

Techniciens intervenant

MAROUF MOHAMED

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasite
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESSRS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID: DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beuther,
Dr. Maltecker Endersmies, Dr. Christian Hemmingmeyer, Dr
Dirk Hering, David Huber, Dr. Barbara Kinnaszweski-
Beuther, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID: DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beuther,
Dr. Maltecker Endersmies, Dr. Christian Hemmingmeyer, Dr
Dirk Hering, David Huber, Dr. Barbara Kinnaszweski-
Beuther, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sagepincat - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. au capital de 100 000 € - SIRET : 44135591400298 - APE : 7120B - Assurée par HDI Global SE - N°76208471-30015

01 44 05 92 44
01 44 05 92 44
01 44 05 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5239

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI5239 Version 008



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICERT, atteste que :

Monsieur MAROUF Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel ICERT en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028	
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028	
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet : 04/09/2023 - Date d'expiration : 03/09/2030	
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 21/02/2020 - Date d'expiration : 21/02/2027	
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)
Date d'effet : 15/12/2022 - Date d'expiration : 14/12/2029	

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/diagnostic-des-certifies>

Valable à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Article 10 du décret 2022, relatif aux missions ou compétences des organismes de diagnostic technique et des organismes certificateurs de certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev09

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI5239

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI5239 Version 008



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAROUF Mohamed

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet	: 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet	: 10/03/2021 - Date d'expiration : 09/03/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
Date d'effet	: 04/09/2023 - Date d'expiration : 03/09/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3)
Date d'effet	: 22/10/2020 - Date d'expiration : 21/10/2027
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)
Date d'effet	: 15/12/2022 - Date d'expiration : 14/12/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies>

Valable à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des personnes de diagnostic technique et des agents sous-traitants et d'accréditation des organismes de certification.
(2) Arrêté du 23 juillet 2022 relatif aux critères de certification des personnes de diagnostic technique et des agents sous-traitants et d'accréditation des organismes de certification.
(3) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des personnes de diagnostic technique et des agents sous-traitants et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19