



APAVE  
AGENCE DE COMPIEGNE  
7 bis avenue Henri Adnot  
60200 COMPIÈGNE  
N° SIRET : 90386907100824

DONNEUR D'ORDRE  
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE  
25 Rue Amand de Vienne  
80500 MONTDIDIER  
CONTACT : Monsieur MALE Jérémy



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro d'offre : **2196545**  
Numéro de contrat : **C23090123**  
Numéro de rapport (n° de tâche) :  
**T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-  
RAT**  
Date : **26/11/2024**

Lieu d'intervention :

**Bâtiment Administration**

**25 rue Amand de Vienne  
80500 MONTDIDIER**

**Destinataire rapport :  
CH INTERCOMMUNAL  
MONTDIDIER-ROYE**

Date d'intervention :  
Du **31/10/2024** au **06/11/2024**

Intervenant : **Monsieur Arnaud MERCIER**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité  
Nombre de pages total du document : 146 pages*

<b>1</b>	<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>
----------	-------------------------------

<b>1.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>
------------	--------------------------------

Adresse : <b>25 rue Amand de Vienne</b> <b>80500 MONTDIDIER</b>  Étage : Bâtiment :  Nature du bâtiment : <b>Bâtiment Administration</b> Cat. du bâtiment : <b>Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques</b>	Numéro de Lot : Référence Cadastre : <b>Non communiqué</b> Date du Permis de Construire : <b>Antérieur au 1er juillet 1997</b>
--	--

<b>1.2</b>	<b>DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	<b>DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE</b>
------------	---------------------------------------	------------------------------------

Nom : <b>CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE</b> Adresse : <b>25 Rue Amand de Vienne</b> <b>80500 MONTDIDIER</b>	Nom: <b>CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE</b> Adresse : <b>25 Rue Amand de Vienne</b> <b>80500 MONTDIDIER</b>
---	--

<b>1.3</b>	<b>EXÉCUTION DE LA MISSION</b>
------------	--------------------------------

Repérage réalisé par : <b>MERCIER Arnaud</b> N° certificat de qualification : <b>15162844</b> Date d'obtention : <b>02/10/2024</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>BUREAU VERITAS CERTIFICATION</b>	Laboratoire d'Analyses : Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation :  Organisme d'assurance professionnelle : Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : Date de validité :	<b>Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord</b> <b>557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont</b> <b>1-1593</b>  <b>AXA FRANCE IARD</b> <b>313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX</b> <b>Contrat n° 10800807204</b> <b>31/12/2024</b>
--	--	--

Date de la commande : **04/11/2024**  
 Accompagnateur : **J.MALE**

<b>1.4</b>	<b>REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE</b>
------------	--

2196545  
 Nature des travaux envisagés : Dépose et remplacement partiel du SSI

<b>1.5</b>	<b>VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE</b>	<b>DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT</b>
------------	--	--

Nom de l'opérateur : <b>MERCIER Arnaud</b> <b>AGENCE DE COMPIEGNE 7 bis avenue Henri Adnot 60200 COMPIÈGNE</b>	Lieu et date d'établissement du rapport Fait à <b>COMPIÈGNE</b> le <b>26/11/2024</b>
---	---

Signature



<b>1.6</b>	<b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT</b>
------------	---------------------------------

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**SOMMAIRE :**

<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>2</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE .....	2
EXÉCUTION DE LA MISSION .....	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	2
<b>CONCLUSION(S) DU RAPPORT .....</b>	<b>2</b>
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX .....	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	10
<b>INVESTIGATIONS NON REALISEES .....</b>	<b>17</b>
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	17
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	17
<b>COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION .....</b>	<b>17</b>
OBJECTIF .....	17
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....	17
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	18
<b>PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION .....</b>	<b>18</b>
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE .....	18
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE .....	18
<b>RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) .....</b>	<b>25</b>
<b>OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI .....</b>	<b>25</b>
<b>PRECONISATIONS .....</b>	<b>25</b>
<b>ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>26</b>
<b>ANNEXE CROQUIS.....</b>	<b>108</b>
<b>ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>	<b>113</b>
<b>ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....</b>	<b>141</b>
<b>ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE .....</b>	<b>142</b>
<b>ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>143</b>
<b>CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS .....</b>	<b>145</b>

**2 RESULTATS DU REPERAGE**

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

**2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux**



Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-1	L12	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P080)	S080	Z059
R+1	L53	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
R+1	L54	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
R+1	L55	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
R+1	L56	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z006
		Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z008
R+1	L57	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L58	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S086	Z006
R+1	L59	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L60	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L61	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L63	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S088	Z006
R+1	L65	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S087	Z006
R+1	L66	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S081	Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L67	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L68	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z008
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L69	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)	S082	Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L70	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L71	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L72	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S089	Z006
R+1	L73	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L74	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L75	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S091	Z006
R+1	L77	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L78	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L79	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046)	S046	Z032
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P039 - idem)		Z030
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L80	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L81	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S090	Z006
R+1	L82	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L83	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L84	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L85	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P039)	S039	Z030
		Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P046 - idem)		Z032
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L87	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
R+1	L88	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S083	Z021

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L89	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L90	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
R+1	L91	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S092	Z006
R+1	L92	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
R+1	L93	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
R+1	L94	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
R+1	L96	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
R+1	L97	Plancher	Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux	Résultat d'analyse (P027)	S027	Z006
		Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
R+1	L98	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L99	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L100	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L101	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S093	Z006
R+1	L102	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S084	Z021

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L103	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L104	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L105	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S094	Z006
R+1	L106	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L107	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L108	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S085	Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L109	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z021
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L110	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P039 - idem)		Z030
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006
R+1	L111	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P026)	S026	Z021
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028)	S028	Z022

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z006

2.2	Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante
-----	--

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-1	L2	Voute	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P024)	S024	Z019
R-1	L3	Voute	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P023)	S023	Z019
R-1	L4	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P022)	S022	Z018
R-1	L5	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P020)	S020	Z017
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P021)	S021	Z018
R-1	L6	Plafond	Panneaux vissés	Résultat d'analyse (P079 - idem)		Z058
R-1	L7	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P077)	S077	Z057
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P078)	S078	Z036
R-1	L8	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P076)	S076	Z057
		Plafond	Panneaux vissés	Résultat d'analyse (P079)	S079	Z058
R-1	L15	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P074)	S074	Z056
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P075)	S075	Z056
R-1	L16	Plafond	Panneaux vissés	Résultat d'analyse (P079 - idem)		Z058
R-1	L17	Plafond	Panneaux vissés	Résultat d'analyse (P079 - idem)		Z058
RDC	L18	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z001
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z002
		Plafond	Lambris bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S095	Z060
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S096	Z061
RDC	L19 n°1	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004)	S004	Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005)	S005	Z004
RDC	L20	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P001 - idem)		Z001
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004
RDC	L21	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P015)	S015	Z014
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004



Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	L22	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P010 - idem)		Z009
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004
RDC	L23	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P016)	S016	Z003
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P017)	S017	Z015
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S097	Z004
RDC	L24	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P018)	S018	Z016
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004
RDC	L25	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004
RDC	L26	Plafond	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P013)	S013	Z012
		Cloisons	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P014)	S014	Z013
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004
RDC	L27	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004
RDC	L28	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z003
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z004
RDC	L30	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond métallique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S098	Z062
RDC	L41	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P045)	S045	Z036
RDC	L42	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P042)	S042	Z034
RDC	L43	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P043)	S043	Z035
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P044)	S044	Z035
RDC	L46	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P041)	S041	Z033
RDC	L48	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P019)	S019	Z004



Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L19 n°2	Plancher	Revêtement de sol + Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P006)	S006	Z005
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L53	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L54	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L55	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z010
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012)	S012	Z011
R+1	L56	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z007
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z009
R+1	L57	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L58	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L59	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L60	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L63	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L64	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P048)	S048	Z038
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P049)	S049	Z039
R+1	L65	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P050)	S050	Z040
R+1	L66	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S099	Z011
R+1	L67	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)		Z011
R+1	L68	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S100	Z011
R+1	L69	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031
R+1	L70	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)	S101	Z031
R+1	L71	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031
R+1	L72	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L73	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031
R+1	L74	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P036)	S036	Z028
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P037)	S037	Z029
R+1	L75	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057)	S057	Z046
R+1	L77	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P032)	S032	Z026
R+1	L78	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P038)	S038	Z029
R+1	L80	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040)	S040	Z031
R+1	L81	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031
R+1	L82	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031
R+1	L83	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031
R+1	L84	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040 - idem)		Z031
R+1	L85	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P047)	S047	Z037
R+1	L86	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033)	S033	Z027
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P034)	S034	Z026
R+1	L87	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L88	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L89	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L90	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P035)	S035	Z027
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L91	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L92	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L93	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)	S102	Z027
R+1	L94	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L95	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P056)	S056	Z046
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z027
R+1	L97	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025)	S025	Z020
R+1	L98	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L99	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L100	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L101	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L102	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L103	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L104	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030)	S030	Z024
		Cloisons	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P031)	S031	Z025
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)	S104	Z020
R+1	L105	Plafond	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P029)	S029	Z023
R+1	L106	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L107	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L108	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)	S103	Z020
R+1	L109	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z020
R+1	L110	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P058)	S058	Z037
R+2	L19 n°3	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P073)	S073	Z055
R+2	L112	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
R+2	L113	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P070)	S070	Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P071)	S071	Z053
		Plafond	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P072)	S072	Z054
R+2	L114	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
R+2	L115	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	L116	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)	S105	Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)	S106	Z053
R+2	L117	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
R+2	L118	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P053)	S053	Z043
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P054)	S054	Z044
R+2	L119	Plancher	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P051)	S051	Z041
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P052)	S052	Z042
R+2	L120	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z043
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P054 - idem)		Z044
R+2	L121	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
R+2	L122	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068)	S068	Z052
		Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069)	S069	Z053
R+2	L124	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
R+2	L125	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
R+2	L126	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z053
R+2	L127	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)	S107	Z052
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P069 - idem)	S108	Z053

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	L131	Cloisons	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P055)	S055	Z045
R+2	L137	Cloisons	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P067)	S067	Z045
R+2	L138	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066)	S066	Z048
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P065)	S065	Z043
R+2	L139	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060)	S060	Z048
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z043
R+2	L140	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P061)	S061	Z049
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P062)	S062	Z050
R+2	L141	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	Résultat d'analyse (P061 - idem)		Z049
		Plafond	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P062 - idem)		Z050
R+2	L142	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P063)	S063	Z055
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P064)	S064	Z051
R+2	L143	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P059)	S059	Z047
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P064 - idem)		Z051

### 2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Sans objet

## 3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

### 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

## 4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

### 4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

### 4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,  
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,  
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,  
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,  
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,

Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,  
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

#### 4.3 Conditions de réalisation du repérage

##### Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
31/10/2024	Repérage, sondages et prélèvements
30/10/2024	Repérage, sondages et prélèvements

##### Documents remis :

Titre	Objet	Référence	Date	Auteur / Société
Programme de travaux	Proposition commerciale	2196545	08/11/2023	APAVE

**Ecart par rapport à la norme NF X 46-020 :** Néant

**Conditions du repérage :** Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

**Moyens mis à disposition de l'opérateur :** Néant

**Commentaire :** Néant

## 5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

### 5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

2196545

Dépose et remplacement partiel du SSI

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

### 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R-1	L1	OUI	
R-1	L2	OUI	
R-1	L3	OUI	
R-1	L4	OUI	
R-1	L5	OUI	
R-1	L6	OUI	
R-1	L7	OUI	
R-1	L8	OUI	
R-1	L9	OUI	
R-1	L10	OUI	
R-1	L11	OUI	
R-1	L12	OUI	
R-1	L13	OUI	
R-1	L14	OUI	
R-1	L15	OUI	
R-1	L16	OUI	
R-1	L17	OUI	
RDC	L18	OUI	
RDC	L19 n°1	OUI	
RDC	L20	OUI	
RDC	L21	OUI	
RDC	L22	OUI	
RDC	L23	OUI	
RDC	L24	OUI	
RDC	L25	OUI	
RDC	L26	OUI	
RDC	L27	OUI	
RDC	L28	OUI	
RDC	L29	OUI	
RDC	L30	OUI	
RDC	L31	OUI	
RDC	L32	OUI	
RDC	L33	OUI	
RDC	L34	OUI	
RDC	L35	OUI	
RDC	L36	OUI	
RDC	L37	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	L38	OUI	
RDC	L39	OUI	
RDC	L40	OUI	
RDC	L41	OUI	
RDC	L42	OUI	
RDC	L43	OUI	
RDC	L44	OUI	
RDC	L45	OUI	
RDC	L46	OUI	
RDC	L47	OUI	
RDC	L48	OUI	
RDC	L49	OUI	
RDC	L50	OUI	
RDC	L51	OUI	
RDC	L52	OUI	
R+1	L19 n°2	OUI	
R+1	L53	OUI	
R+1	L54	OUI	
R+1	L55	OUI	
R+1	L56	OUI	
R+1	L57	OUI	
R+1	L58	OUI	
R+1	L59	OUI	
R+1	L60	OUI	
R+1	L61	OUI	
R+1	L62	OUI	
R+1	L63	OUI	
R+1	L64	OUI	
R+1	L65	OUI	
R+1	L66	OUI	
R+1	L67	OUI	
R+1	L68	OUI	
R+1	L69	OUI	
R+1	L70	OUI	
R+1	L71	OUI	
R+1	L72	OUI	
R+1	L73	OUI	



Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	L74	OUI	
R+1	L75	OUI	
R+1	L76	OUI	
R+1	L77	OUI	
R+1	L78	OUI	
R+1	L79	OUI	
R+1	L80	OUI	
R+1	L81	OUI	
R+1	L82	OUI	
R+1	L83	OUI	
R+1	L84	OUI	
R+1	L85	OUI	
R+1	L86	OUI	
R+1	L87	OUI	
R+1	L88	OUI	
R+1	L89	OUI	
R+1	L90	OUI	
R+1	L91	OUI	
R+1	L92	OUI	
R+1	L93	OUI	
R+1	L94	OUI	
R+1	L95	OUI	
R+1	L96	OUI	
R+1	L97	OUI	
R+1	L98	OUI	
R+1	L99	OUI	
R+1	L100	OUI	
R+1	L101	OUI	
R+1	L102	OUI	
R+1	L103	OUI	
R+1	L104	OUI	
R+1	L105	OUI	
R+1	L106	OUI	
R+1	L107	OUI	
R+1	L108	OUI	
R+1	L109	OUI	
R+1	L110	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	L111	OUI	
R+2	L19 n°3	OUI	
R+2	L112	OUI	
R+2	L113	OUI	
R+2	L114	OUI	
R+2	L115	OUI	
R+2	L116	OUI	
R+2	L117	OUI	
R+2	L118	OUI	
R+2	L119	OUI	
R+2	L120	OUI	
R+2	L121	OUI	
R+2	L122	OUI	
R+2	L123	OUI	
R+2	L124	OUI	
R+2	L125	OUI	
R+2	L126	OUI	
R+2	L127	OUI	
R+2	L128	OUI	
R+2	L129	OUI	
R+2	L130	OUI	
R+2	L131	OUI	
R+2	L132	OUI	
R+2	L133	OUI	
R+2	L134	OUI	
R+2	L135	OUI	
R+2	L136	OUI	
R+2	L137	OUI	
R+2	L138	OUI	
R+2	L139	OUI	
R+2	L140	OUI	
R+2	L141	OUI	
R+2	L142	OUI	
R+2	L143	OUI	

**Programme de repérage :** Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>			
<b>Façades lourdes y compris poteaux</b>	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>			
<b>Murs et cloisons maçonnés</b>	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
<b>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</b>	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
<b>Gaines et coffres verticaux</b>	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
<b>Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques</b>	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
<b>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</b>	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescents	M	
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>			

<b>Plafonds</b>	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
<b>Poutres et charpentes</b>	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
<b>Faux plafonds</b>	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>		
<b>Revêtements de sols</b>	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

**6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)**

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
03/03/2008	454/080104-006	BUREAU VERITAS	Rapport de repérage des matériaux et produits de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

**7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI**

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


**8 PRECONISATIONS**


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.


**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement		
		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Partie d'ouvrage</b>
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L30
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Panneaux de faux-plafond métallique		MERCIER Arnaud
<b>Localisation</b>		
Faux-plafond - Plafond		
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		

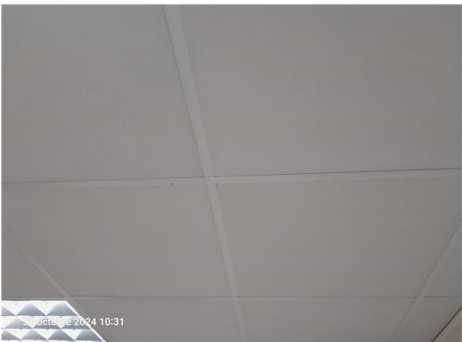ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement		
		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Partie d'ouvrage</b>
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L18
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Panneaux de faux-plafond récent		MERCIER Arnaud
<b>Localisation</b>		
Faux-plafond - Plafond		
<b>Résultat amiante</b>		
Absence d'amiante		

## ELEMENT : Plafond

### Emplacement

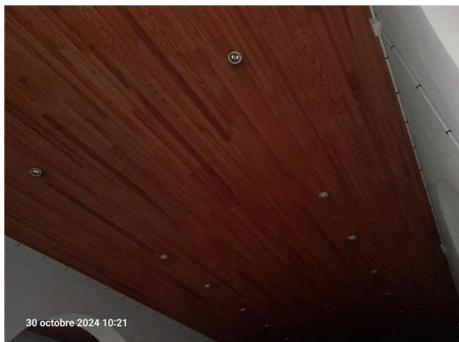

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lambris bois		MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

## PRELEVEMENT : P001

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P002

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P003

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P004

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L19 n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P005

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L19 n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P006

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L19 n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle+Ragréage	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle+Ragréage		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P007

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L56
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	31/10/2024	MERCIER Arnaud

### Localisation

Plancher - Sol

### Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P008

### Emplacement

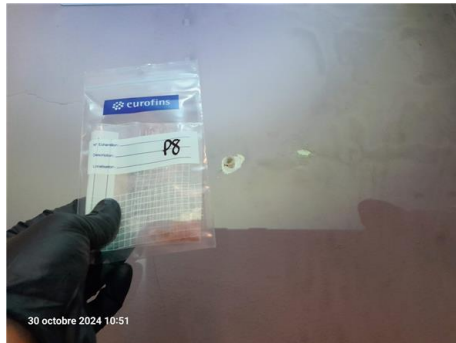

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L56
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P009

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L56
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de cloisons fibreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons légères ou préfabriquées		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de cloisons fibreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



## PRELEVEMENT : P010

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L56
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de faux-plafond		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P011

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L55
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de faux-plafond		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P012

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L55
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P013

### Emplacement



30 octobre 2024 11:16

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P014

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P015

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L21
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud

### Localisation

Faux-plafond - A

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Plaque de faux-plafond

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P016

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P017

### Emplacement

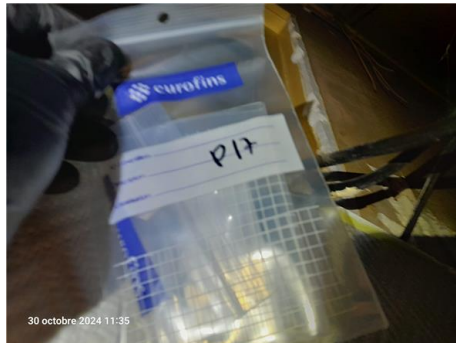

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P018

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L24
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P019

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L48
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P020

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P021

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P022

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (noir)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P023

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Voute		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P024

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Voute		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P025

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L97
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P026

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de cloisons fibreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons légères ou préfabriquées		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de cloisons fibreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P027

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L97
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P028

### Emplacement

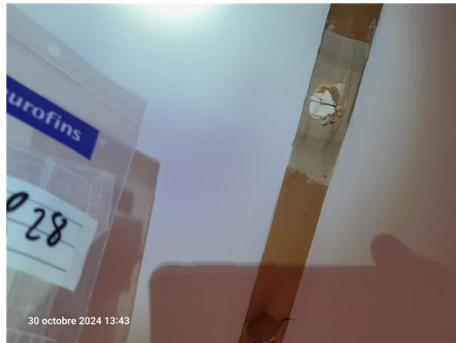

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P029

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L105
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P030

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L104
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P031

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L104
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P032

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L77
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P033

### Emplacement



30 octobre 2024 14:11

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L86
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P034

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L86
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P035

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L90
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P036

### Emplacement



Nom du client		Numéro de dossier		Partie d'ouvrage	
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE		T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT		R+1 - L74	
Matériau		Date de prélèvement		Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux		31/10/2024		MERCIER Arnaud	
Localisation					
Cloisons					
Résultat amiante					
Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit plâtreux					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche		Description visuelle			
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)				
DETAIL DES RESULTATS :					
Référence Couche		PV analyse Amiante		Conclusion amiante	
J01-COUCHE		AR-24-HB-175843-01		Fibres d'amiante non détectées	

## PRELEVEMENT : P037

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L74
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P038

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L78
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P039

### Emplacement

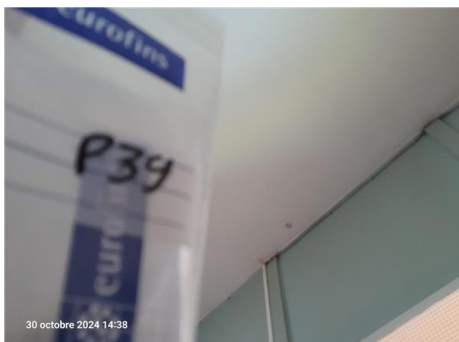

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L85
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P040

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P041

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L46
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de faux-plafond		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P042

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L42
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P043

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L43
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P044

### Emplacement



30 octobre 2024 15:02

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L43
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P045

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	RDC - L41
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P046

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L79
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de cloisons fibreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons légères ou préfabriquées		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de cloisons fibreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (friable) (fibreux) (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

## PRELEVEMENT : P047

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L85
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P048

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L64
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P049

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L64
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P050

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L65
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P051

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L119
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (noir) en traces ; matériau souple (vert) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) en traces

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P052

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L119
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (noir)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P053

### Emplacement



31 octobre 2024 09:59

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L118
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P054

### Emplacement

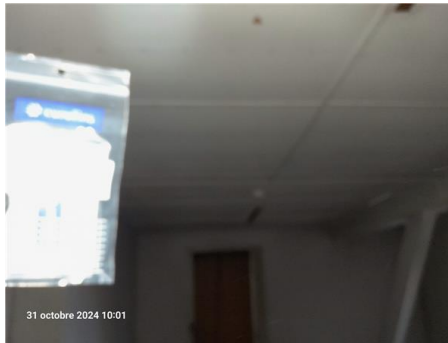

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L118
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques fibreuses		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple (friable) (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P055

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L131
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P056

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L95
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P057

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L75
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P058

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+1 - L110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P059

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L143
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P060

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L139
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pouvérulent) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P061

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L140
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de cloisons fibreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons légères ou préfabriquées		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de cloisons fibreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P062

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L140
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques fibreuses		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P063

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L142
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P064

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L142
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

### Localisation

Plafond

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Enduit plâtreux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P065

### Emplacement

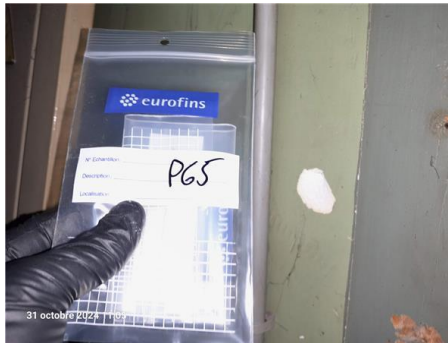

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L138
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P066

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L138
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P067

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L137
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P068

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L122
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de cloisons fibreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

### Localisation

Cloisons légères ou préfabriquées

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Panneaux de cloisons fibreux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P069

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L122
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques fibreuses		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P070

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L113
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de cloisons fibreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons légères ou préfabriquées		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de cloisons fibreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P071

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L113
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques fibreuses		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P072

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L113
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P073

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R+2 - L19 n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

### Localisation

Murs

### Résultat amiante

**Absence d'amiante**

### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

#### Objet

Enduit plâtreux

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées



## PRELEVEMENT : P074

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L15
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P075


### Emplacement



Nom du client		Numéro de dossier		Partie d'ouvrage	
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE		T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT		R-1 - L15	
Matériau		Date de prélèvement		Nom de l'opérateur	
Enduit plâtreux		31/10/2024		MERCIER Arnaud	
Localisation					
Murs					
Résultat amiante					
Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit plâtreux					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche		Description visuelle			
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces				
DETAIL DES RESULTATS :					
Référence Couche		PV analyse Amiante		Conclusion amiante	
J01-COUCHE		AR-24-HB-175843-01		Fibres d'amiante non détectées	

## PRELEVEMENT : P076

### Emplacement

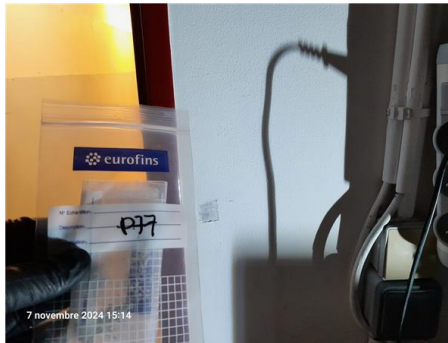

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P077

### Emplacement

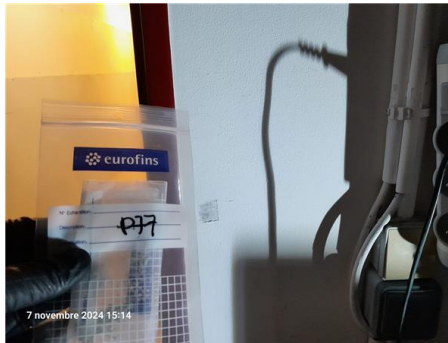

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P078

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P079

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux vissés	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux vissés		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris)

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P080

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT	R-1 - L12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b> (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)


### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175843-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

### ANNEXE CROQUIS



Client :	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE		Titre :	Planche de repérage
N° rapport :	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT		Lieu d'intervention :	25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
N° planche :	1/4	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan			
Date :	26/11/2024		Bâtiment :	Bâtiment administration
Intervenant :	MERCIER Arnaud		Etage :	R-1
Origine du plan :	Opérateur de repérage		Commentaire :	LX: local X / SX: sondage X / PX: prélèvement X

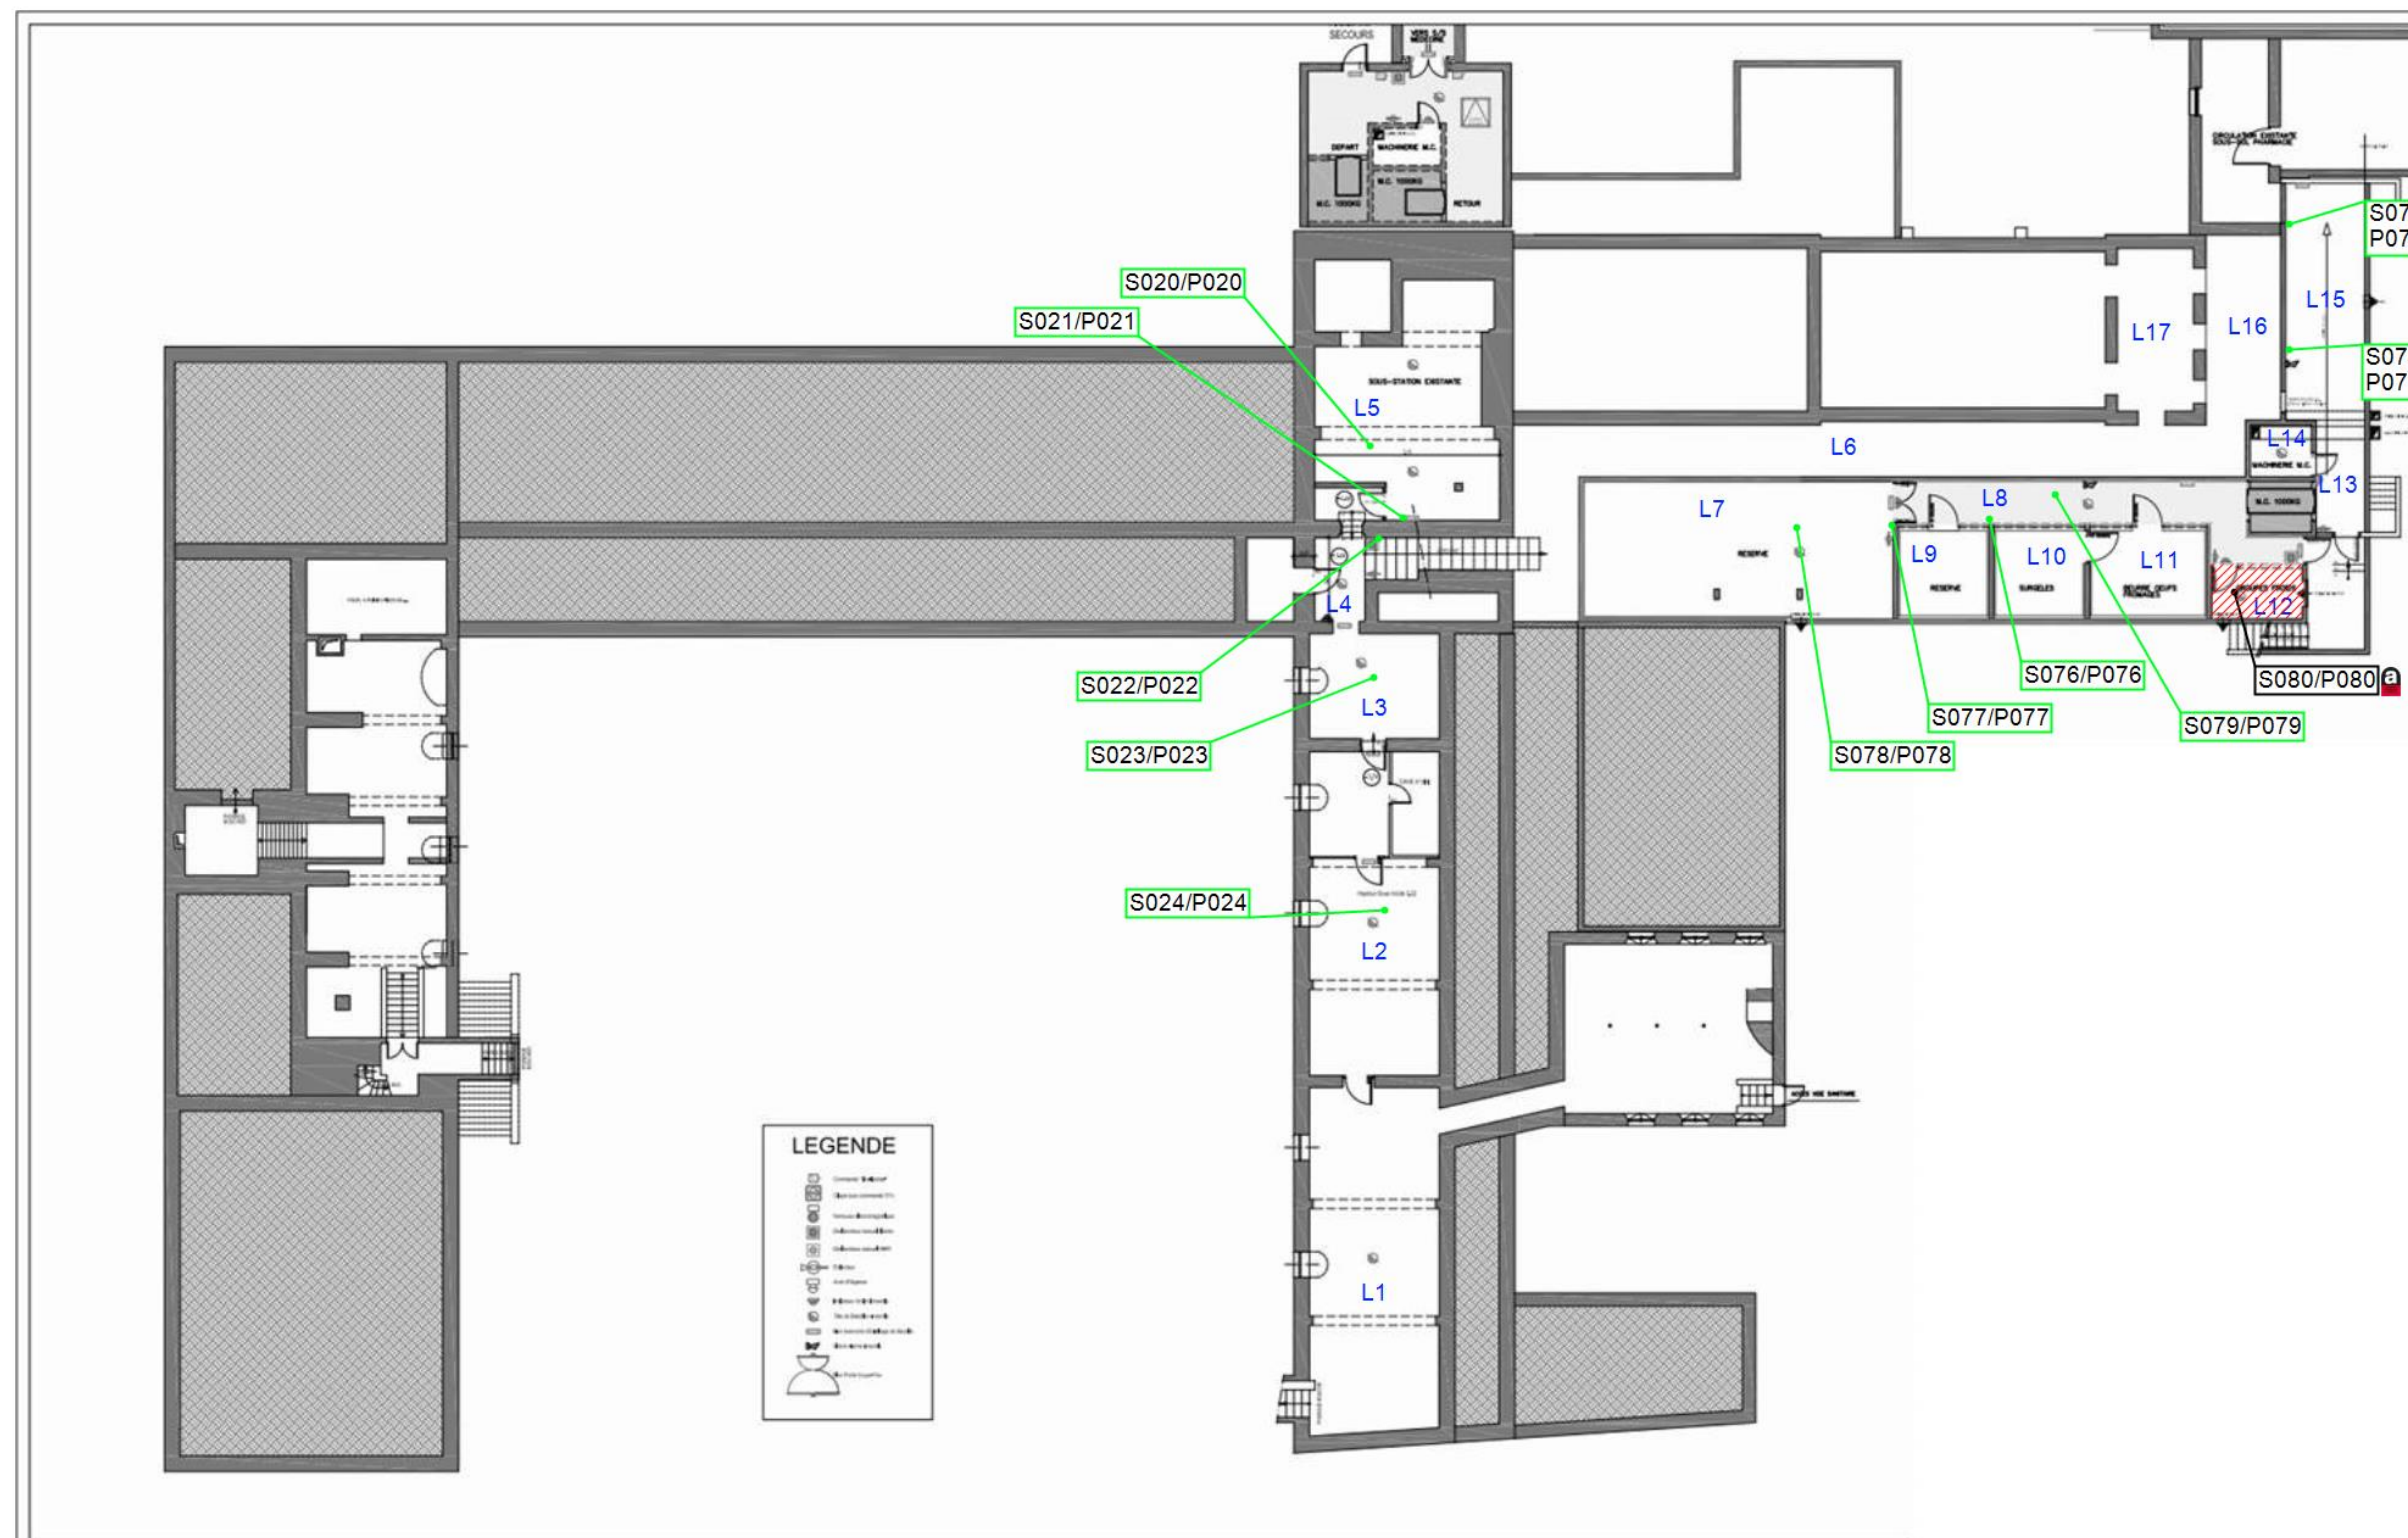




[illegible]




## Planche de repérage

Client :	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE		Titre :	Planche de repérage
N° rapport :	T230129977-MONTDIDIER-CH-ADMIN-SSI-RAT		Lieu d'intervention :	25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
N° planche :	3/4	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan			
Date :	26/11/2024		Bâtiment :	Bâtiment administration
Intervenant :	MERCIER Arnaud		Etage :	R+1
Origine du plan :	Opérateur de repérage		Commentaire :	LX: local X / SX: sondage X / PX: prélèvement X

**Legende :**

-  Dalle de sol+colle noire contenant de l'amiante  
 Panneau de cloison contenant de l'amiante  
 Enduit au plafond contenant de l'amiante

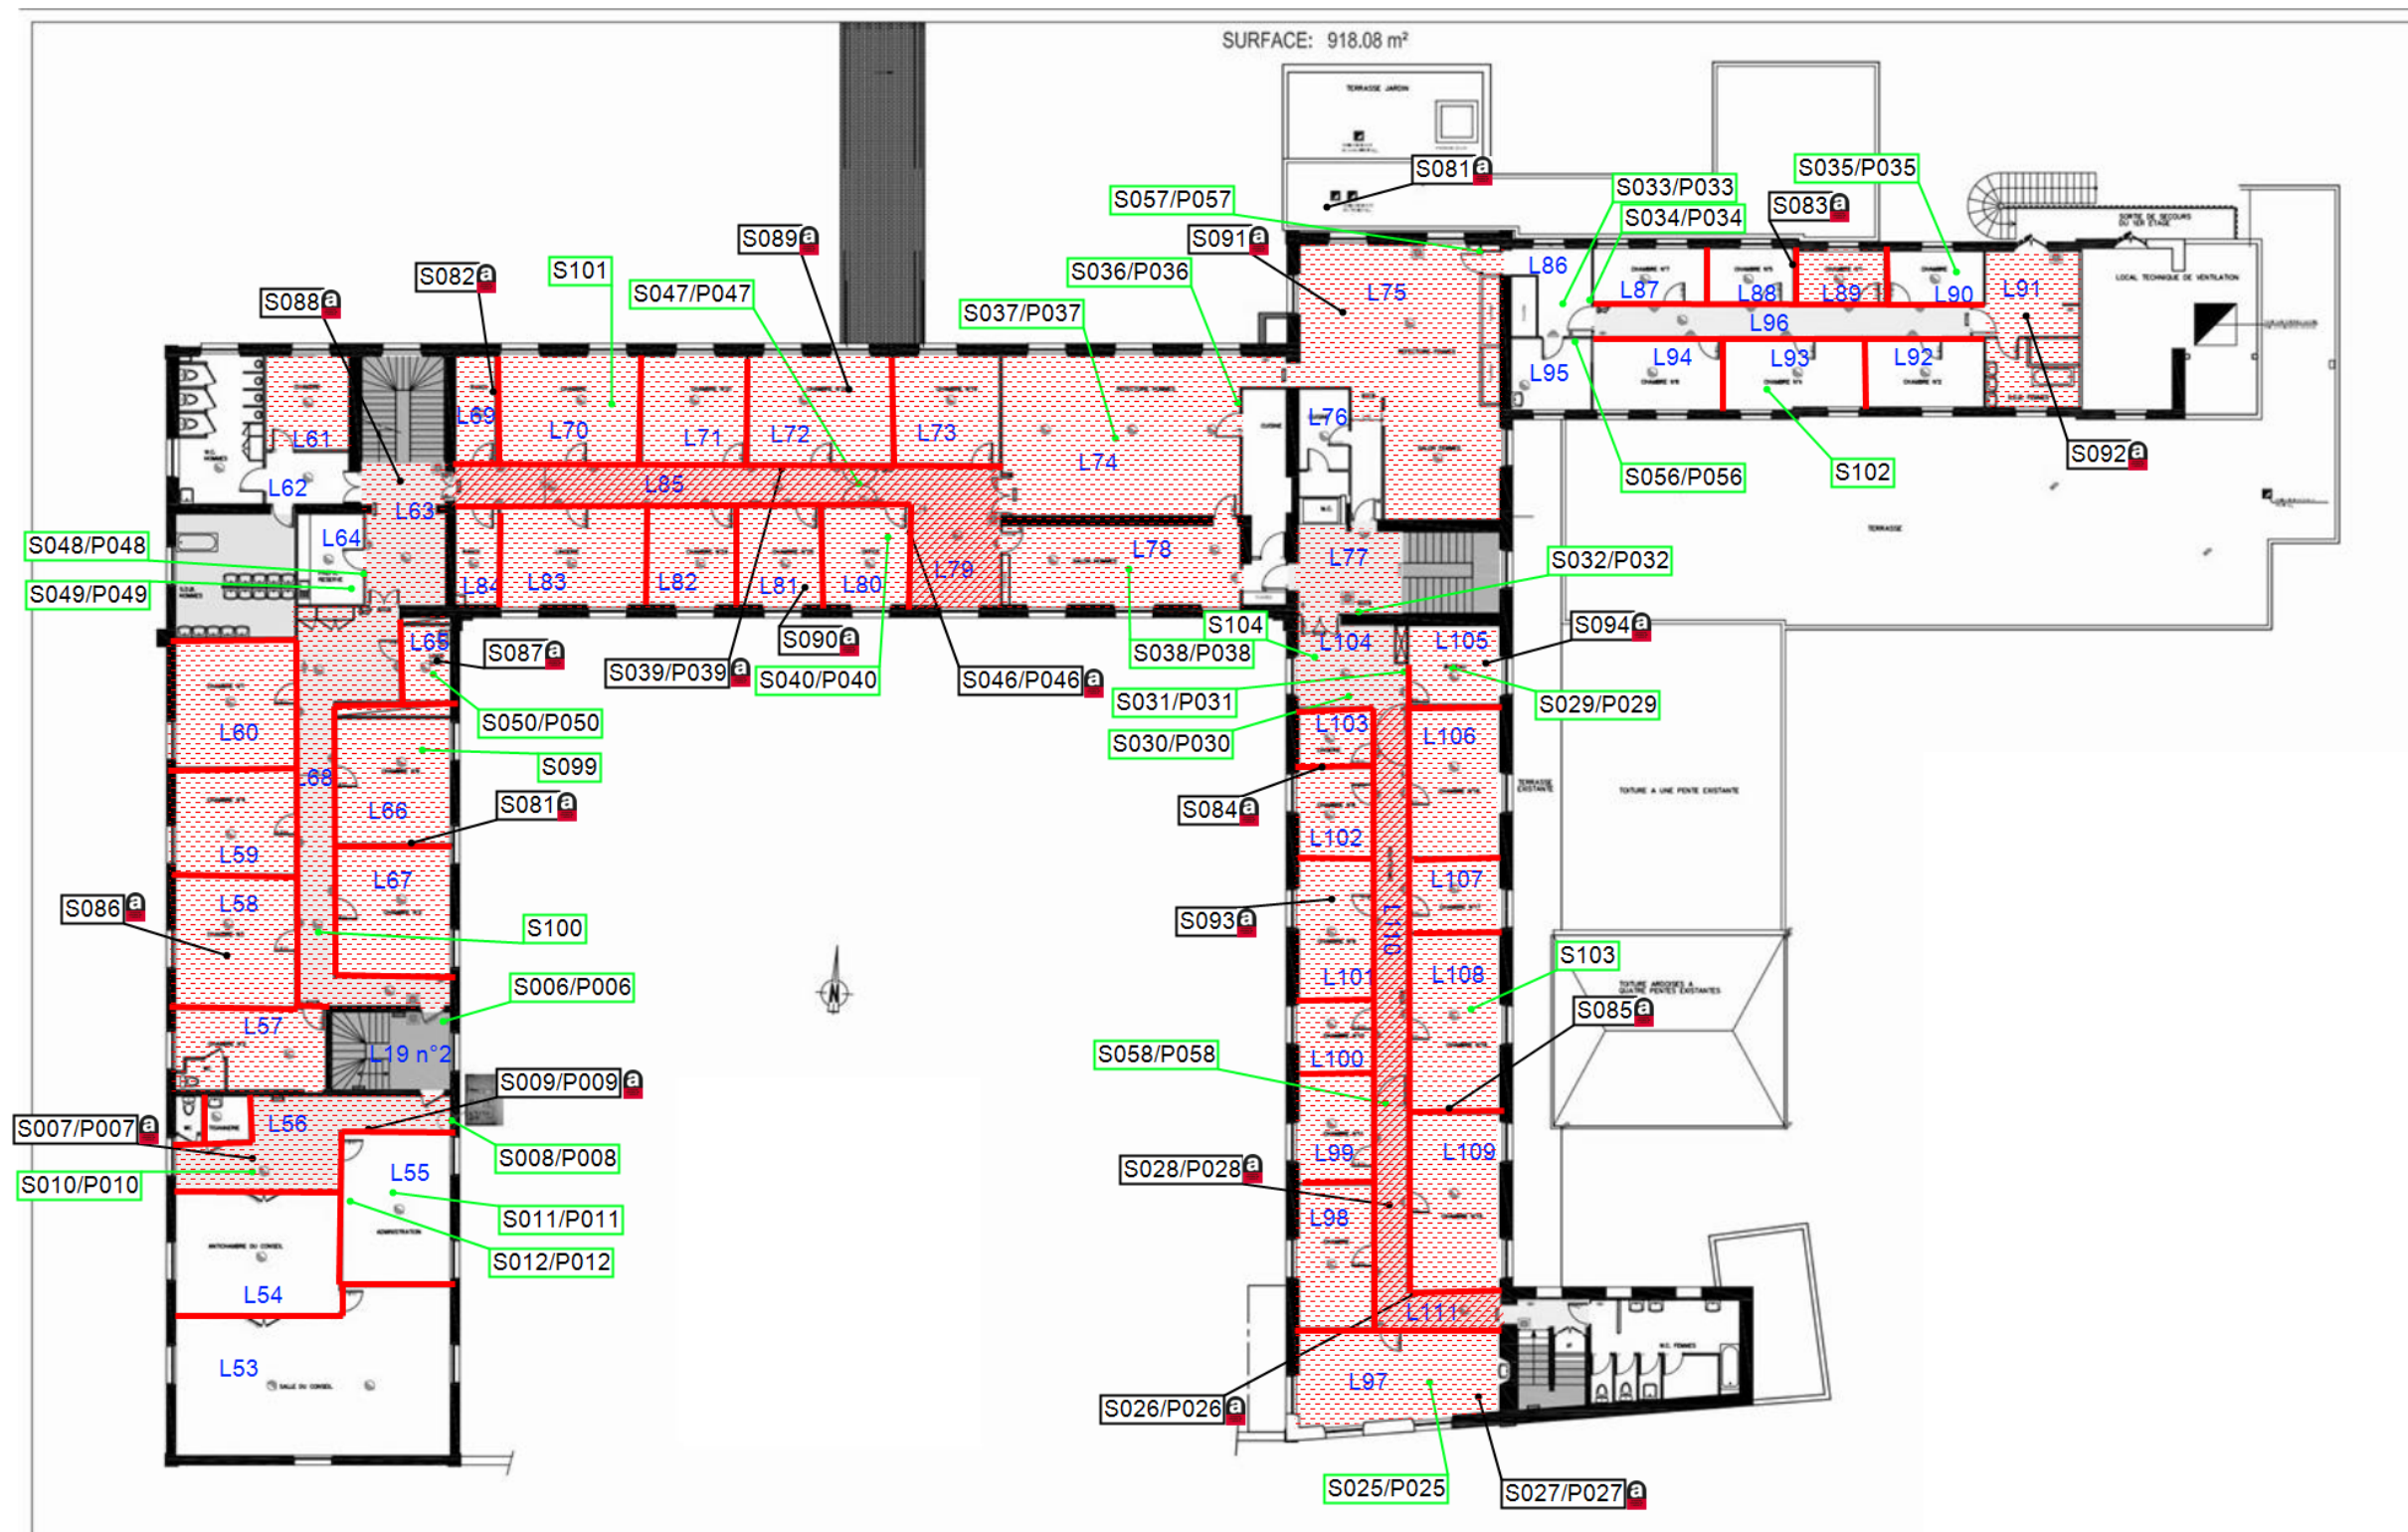

[illegible]



**ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES****PV\_00720241101440234****Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI  
Monsieur Arnaud MERCIER  
7B Avenue Henri Adnot  
60200 COMPIEGNE

Notre référence : AR-24-HB-175843-01

Numéro de dossier : 24N046310

Référence de dossier :

C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N046310-001 - Référence *P001-RDC - L18* - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-002 - Référence *P002-RDC - L18* - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-003 - Référence *P003-RDC - L18* - - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-004 - Référence *P004-RDC - L19 n°1* - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-005 - Référence *P005-RDC - L19 n°1* - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-006 - Référence *P006-R+1 - L19 n°2 - Sol - Plancher - Revêtement de sol + Colle+Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-007 - Référence *P007-R+1 - L56 - Sol - Plancher - Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-BeaumontTél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046310-008 - Référence P008-R+1 - L56 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-009 - Référence P009-R+1 - L56 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-010 - Référence P010-R+1 - L56 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-011 - Référence P011-R+1 - L55 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-012 - Référence P012-R+1 - L55 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-013 - Référence P013-RDC - L26 - - Plafond - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-014 - Référence P014-RDC - L26 - - Cloisons - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-015 - Référence P015-RDC - L21 - A - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-016 - Référence P016-RDC - L23 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-017 - Référence P017-RDC - L23 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-018 - Référence P018-RDC - L24 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-019 - Référence P019-RDC - L48 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046310-020 - Référence P020-R-1 - L5 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-021 - Référence P021-R-1 - L5 - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-022 - Référence P022-R-1 - L4 - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-023 - Référence P023-R-1 - L3 - Voute - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-024 - Référence P024-R-1 - L2 - Voute - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-025 - Référence P025-R+1 - L97 - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-026 - Référence P026-R+1 - L111 - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-027 - Référence P027-R+1 - L97 - Sol - Plancher - Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-028 - Référence P028-R+1 - L111 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-029 - Référence P029-R+1 - L105 - Plafond - Plafond - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-030 - Référence P030-R+1 - L104 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-031 - Référence P031-R+1 - L104 - Cloisons - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046310-032 - Référence P032-R+1 - L77 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-033 - Référence P033-R+1 - L86 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-034 - Référence P034-R+1 - L86 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-035 - Référence P035-R+1 - L90 - A - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-036 - Référence P036-R+1 - L74 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-037 - Référence P037-R+1 - L74 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-038 - Référence P038-R+1 - L78 - A - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-039 - Référence P039-R+1 - L85 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-040 - Référence P040-R+1 - L80 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-041 - Référence P041-RDC - L46 - - Plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-042 - Référence P042-RDC - L42 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-043 - Référence P043-RDC - L43 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046310-044 - Référence P044-RDC - L43 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-045 - Référence P045-RDC - L41 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-046 - Référence P046-R+1 - L79 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-047 - Référence P047-R+1 - L85 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-048 - Référence P048-R+1 - L64 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-049 - Référence P049-R+1 - L64 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-050 - Référence P050-R+1 - L65 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-051 - Référence P051-R+2 - L119 - - Plancher - Revêtement de sol + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-052 - Référence P052-R+2 - L119 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-053 - Référence P053-R+2 - L118 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-054 - Référence P054-R+2 - L118 - - Plafond - Plaques fibreuses, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046310-055 - Référence P055-R+2 - L131 - - Cloisons - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046310-056 - Référence P056-R+1 - L95 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-057 - Référence P057-R+1 - L75 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-058 - Référence P058-R+1 - L110 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-059 - Référence P059-R+2 - L143 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-060 - Référence P060-R+2 - L139 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-061 - Référence P061-R+2 - L140 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-062 - Référence P062-R+2 - L140 - - Plafond - Plaques fibreuses, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-063 - Référence P063-R+2 - L142 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-064 - Référence P064-R+2 - L142 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-065 - Référence P065-R+2 - L138 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-066 - Référence P066-R+2 - L138 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-067 - Référence P067-R+2 - L137 - - Cloisons - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046310-068 - Référence P068-R+2 - L122 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-069 - Référence P069-R+2 - L122 - Plafond - Plafond - Plaques fibreuses, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-070 - Référence P070-R+2 - L113 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-071 - Référence P071-R+2 - L113 - Plafond - Plafond - Plaques fibreuses, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-072 - Référence P072-R+2 - L113 - Plafond - Plafond - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-073 - Référence P073-R+2 - L19 n°3 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-074 - Référence P074-R-1 - L15 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-075 - Référence P075-R-1 - L15 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-076 - Référence P076-R-1 - L8 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-077 - Référence P077-R-1 - L7 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-078 - Référence P078-R-1 - L7 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046310-079 - Référence P079-R-1 - L8 - Plafond - Plafond - Panneaux vissés, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24N046310-080 - Référence *P080-R-1 - L12 - Plafond - Plafond - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont  
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Norc  
SAS

Réception résultat  
557 Route de Noyelles  
PA du Pommier  
62110 Hénin Beaumont

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 1/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N046310-001 - P001-RDC - L18 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N046310-002 - P002-RDC - L18 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24N046310-003 - P003-RDC - L18 - - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 2/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24N046310-004 - P004-RDC - L19 n°1 - Murs - Enduit plâtreux	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N046310-005 - P005-RDC - L19 n°1 - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N046310-006 - P006-R+1 - L19 n°2 - Sol - Plancher - Revêtement de sol + Colle+Ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N046310-007 - P007-R+1 - L56 - Sol - Plancher - Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)(i)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 3/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24N046310-008 - P008-R+1 - L56 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (2)	24N046310-009 - P009-R+1 - L56 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	24N046310-010 - P010-R+1 - L56 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N046310-011 - P011-R+1 - L55 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24N046310-012 - P012-R+1 - L55 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 4/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24N046310-013 - P013-RDC - L26 - - Plafond - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N046310-014 - P014-RDC - L26 - - Cloisons - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015	24N046310-015 - P015-RDC - L21 - A - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24N046310-016 - P016-RDC - L23 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 5/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	24N046310-017 - P017-RDC - L23 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24N046310-018 - P018-RDC - L24 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24N046310-019 - P019-RDC - L48 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24N046310-020 - P020-R-1 - L5 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 6/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24N046310-021 - P021-R-1 - L5 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24N046310-022 - P022-R-1 - L4 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (noir)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N046310-023 - P023-R-1 - L3 - - Voute - Enduit plâtreux	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24N046310-024 - P024-R-1 - L2 - - Voute - Enduit plâtreux	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24N046310-025 - P025-R+1 - L97 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24N046310-026 - P026-R+1 - L111 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux	Matériau souple (fibreux) (beige)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 7/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	24N046310-027 - P027-R+1 - L97 - Sol - Plancher - Dalle de sol+ Colle+Panneau fibreux	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24N046310-028 - P028-R+1 - L111 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	24N046310-029 - P029-R+1 - L105 - Plafond - Plafond - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	24N046310-030 - P030-R+1 - L104 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 8/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	24N046310-031 - P031-R+1 - L104 - - Cloisons - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
032	24N046310-032 - P032-R+1 - L77 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24N046310-033 - P033-R+1 - L86 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24N046310-034 - P034-R+1 - L86 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24N046310-035 - P035-R+1 - L90 - A - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 9/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	24N046310-036 - P036-R+1 - L74 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24N046310-037 - P037-R+1 - L74 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24N046310-038 - P038-R+1 - L78 - A - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24N046310-039 - P039-R+1 - L85 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01      Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41      Page 10/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264      Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024      Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	24N046310-040 - P040-R+1 - L80 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24N046310-041 - P041-RDC - L46 - - Plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (3)	24N046310-042 - P042-RDC - L42 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24N046310-043 - P043-RDC - L43 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24N046310-044 - P044-RDC - L43 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24N046310-045 - P045-RDC - L41 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Aleim, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 11/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046 (4)	24N046310-046 - P046-R+1 - L79 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (friable) (fibreux) (beige)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
047	24N046310-047 - P047-R+1 - L85 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24N046310-048 - P048-R+1 - L64 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24N046310-049 - P049-R+1 - L64 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 12/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24N046310-050 - P050-R+1 - L65 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24N046310-051 - P051-R+2 - L119 - - Plancher - Revêtement de sol + Colle	Matériau (noir) en traces ; matériau souple (vert) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) en traces	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24N046310-052 - P052-R+2 - L119 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (noir)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	24N046310-053 - P053-R+2 - L118 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page13/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	24N046310-054 - P054-R+2 - L118 - - Plafond - Plaques fibreuses	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple (friable) (fibreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24N046310-055 - P055-R+2 - L131 - - Cloisons - Enduit+bande à joint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24N046310-056 - P056-R+1 - L95 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24N046310-057 - P057-R+1 - L75 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type colle (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 14/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24N046310-058 - P058-R+1 - L110 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24N046310-059 - P059-R+2 - L143 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24N046310-060 - P060-R+2 - L139 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24N046310-061 - P061-R+2 - L140 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 15/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24N046310-062 - P062-R+2 - L140 - - Plafond - Plaques fibreuses	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24N046310-063 - P063-R+2 - L142 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24N046310-064 - P064-R+2 - L142 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 16/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	24N046310-065 - P065-R+2 - L138 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24N046310-066 - P066-R+2 - L138 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24N046310-067 - P067-R+2 - L137 - - Cloisons - Enduit+bande à joint	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24N046310-068 - P068-R+2 - L122 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 17/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	24N046310-069 - P069-R+2 - L122 - Plafond - Plafond - Plaques fibreuses	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24N046310-070 - P070-R+2 - L113 - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons fibreux	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24N046310-071 - P071-R+2 - L113 - Plafond - Plafond - Plaques fibreuses	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24N046310-072 - P072-R+2 - L113 - Plafond - Plafond - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
073	24N046310-073 - P073-R+2 - L19 n°3 - Murs - Enduit plâtreux					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 52  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 18/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24N046310-074 - P074-R-1 - L15 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24N046310-075 - P075-R-1 - L15 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24N046310-076 - P076-R-1 - L8 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24N046310-077 - P077-R-1 - L7 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41 Page 19/20  
Référence laboratoire N° : 24EK059264 Référence de suivi du dossier N° : 24N046310  
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024  
Date d'analyse : 18/11/2024  
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH  
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	24N046310-078 - P078-R-1 - L7 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	24N046310-079 - P079-R-1 - L8 - Plafond - Plafond - Panneaux vissés	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	24N046310-080 - P080-R-1 - L12 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)	MOLP / UU74	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type plaque (fibreux)(marron). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) La totalité du matériau de type peinture (beige) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (friable) (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

### Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL







**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058306-01	Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:41	Page 20/20
Référence laboratoire N° : 24EK059264	Référence de suivi du dossier N° : 24N046310	
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024	Date de réception : 15/11/2024	
Date d'analyse : 18/11/2024		
Référence dossier Client: 24N046310 - C23090123-2 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE		

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur :

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alem, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES**

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R-1	L12	Plafond	Enduit ciment	4 m²	
R+1	L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L87, L88, L89, L92, L93, L94, L96, L97, L98, L99, L100, L101, L102, L103, L104, L105, L106, L107, L108, L109, L111	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons fibreux	1110 m²	
R+1	L56, L57, L58, L59, L60, L61, L63, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L89, L91, L97, L98, L99, L100, L101, L102, L103, L104, L105, L106, L107, L108, L109, L110, L111	Plancher	Dalle de sol+ Colle noire (sur panneau fibreux)	980 m²	
R+1	L79, L85, L110, L111	Plafond	Enduit plâtreux	70 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- ☐ Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- ☐ Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- ☐ La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**Certificat attribué à**  
**Arnaud MERCIER**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 02/10/2024  
Numéro du certificat : **15162844**

Samuel DUPRIEU - Président



\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.  
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
1 Place Zaha Hadid 93400 Courbevoie



  
**CERTIFICATION DE PERSONNES**  
 ACCREDITATION  
 N°A-0087  
 Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

### Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**



### COURTIER

**VERLINGUE  
(Agence d'Ilizach)  
12 Rue de Kerogan CS 44012  
29335 QUIMPER CEDEX**

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

**ATTESTATION**

### Vos références :

AXA France IARD, atteste que :

**Contrat n° 10800807204**

**APAVE  
Immeuble Canopy  
6 rue du Général Audran  
92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES  
CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

#### **Activités assurées :**

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

#### **A l'exclusion :**

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).**

**AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.**

**Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.**



Contrat : 10800807204

## TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période **du 01/01/2024 au 31/12/2024** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

Pour la société  
**Mathieu GODART**  
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

2

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets




### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés



## A CHAQUE DECHET SA FILIERE

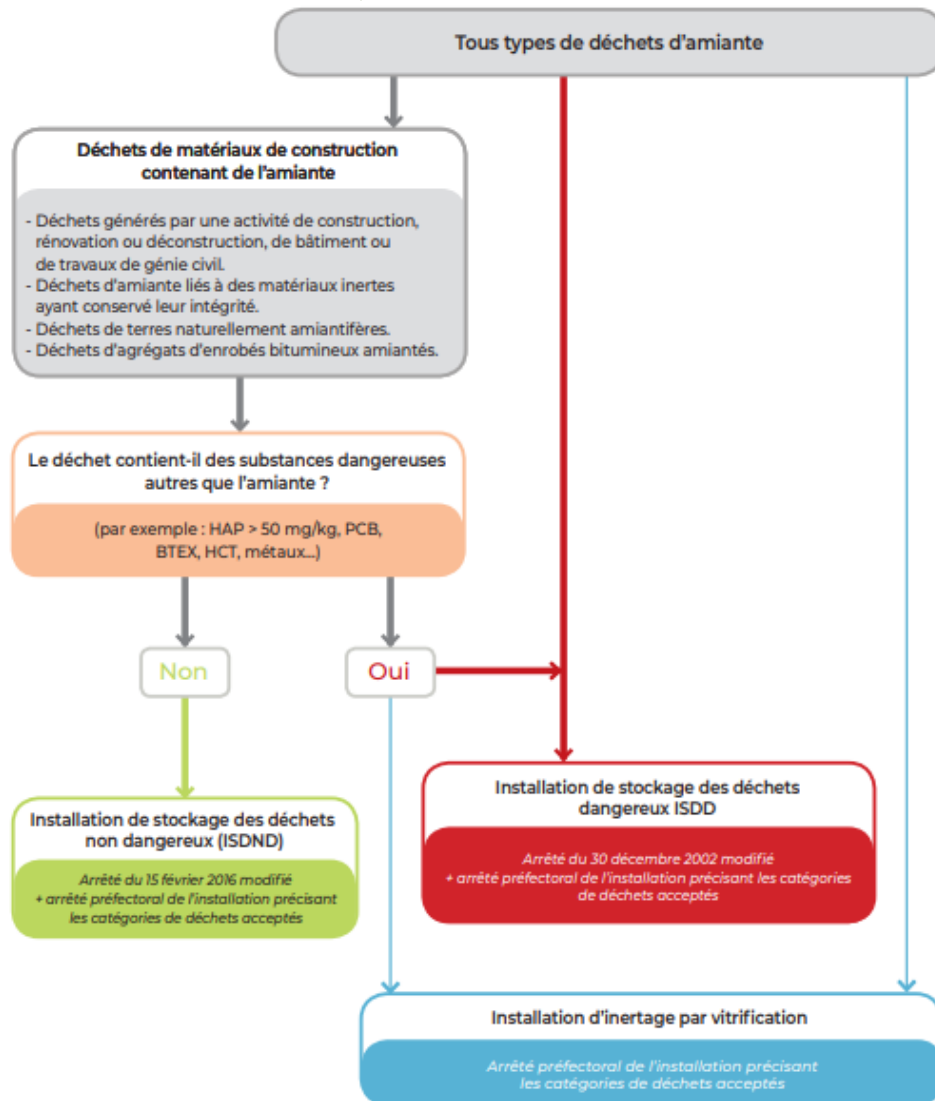

Document INRS

### Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

### Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>