

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE
FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW616547

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 20/03/2025

Référence mandataire : PARLOIRS SF -
 CENTRE DE DETENTION BAPAUME

DÉSIGNATION DU BIEN

PARLOIRS SF - CENTRE DE
DETENTION BAPAUME
CHEMIN DES ANZACS
62450 BAPAUME

PROPRIÉTAIRE

Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION
HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 -
CS 20003
59800 LILLE

Diagnostics



Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : CHEMIN DES ANZACS 62450 BAPAUME

Référence client : PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME

Désignation : PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME

Date de construction : Avant 2025

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : CUVILLIER ROMAIN

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 20/03/2025

Numéro attestation : CPDI6249

Délivré le : 22/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Donneur d'ordre :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 31/03/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 31/03/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Parloirs - Vol 1 (W.c 1)

Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)

Parloirs - Vol 3 (Entrée)

Parloirs - Vol 4 (W.c 2)

Parloirs - Vol 5 (Couloir)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Adaptabilité PMR

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	Parloirs	Vol 1 (W.c 1) - Vol 2 (Sanitaires)	
Parois verticales intérieures et enduits	Parloirs	Vol 1 (W.c 1) - Vol 2 (Sanitaires) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (W.c 2) - Vol 5 (Couloir)	
Plafond et faux-plafonds	Parloirs	Vol 1 (W.c 1) - Vol 2 (Sanitaires) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (W.c 2) - Vol 5 (Couloir)	
Revêtement de mur	Parloirs	Vol 1 (W.c 1) - Vol 2 (Sanitaires)	
Revêtement de sol	Parloirs	Vol 1 (W.c 1) - Vol 2 (Sanitaires) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (W.c 2) - Vol 5 (Couloir)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

- Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

- Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

- Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P2
Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P12
Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13
Vol 4 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14
Vol 4 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P15
Vol 4 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16
Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P22
Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P23
Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Le volume situé sous les équipements sanitaires, ne peut être investigué.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°5 - 1	P5	Mortier - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Bleu / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 61654 7 n°8 - 1	P8	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 5 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 5 (Couloir)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°11 - 1	P11	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 61654 7 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°20 - 1	P20 Phase 1	Peinture / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°20 - 1	P20 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°25 - 1	P25	Peinture / Enduit / Matériau / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°26 - 1	P26	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux / Dur - Beige Vert / Blanc / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 61654 7 n°28 - 1	P28	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°29 - 1	P29	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 61654 7 n°29 - 1	P29	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°21 - 1	P21	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Plafonds	Enduits ciment	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Plafonds	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 61654 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 3 (Entrée)	Plafonds	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 61654 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Plafonds	Enduits ciment	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 61654 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 5 (Couloir)	Plafonds	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 61654 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2) - Vol 3 (Entrée) - Vol 2 (Sanitaires) - Vol 5 (Couloir)	Plafonds	Enduits ciment	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 61654 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 61654 7 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 61654 7 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 61654 7 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2) - Vol 3 (Entrée) - Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S1 - S2 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 61654 7 n°1 - 1	P1	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°3 - 1	P3	Revêtement - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°4 - 1	P4	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Parloirs	Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°13 - 1	P13	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°14 - 1	P14	Revêtement / Colle / Matériau / Mortier - Dur / Souple / Bitumineux / Dur - Gris / Jaune / Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°15 - 1	P15	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Rose	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 4 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°16 - 1	P16	Colle / Matériau / Ragréage / Matériau - Souple / Bitumineux / Effritable / Effritable - Beige / Noir / Gris / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Parloirs	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°22 - 1	P22	Colle / Matériau / Peinture / Matériau / Mortier - Souple / Bitumineux / Effritable / Effritable / Dur - Jaune / Noir / Jaune / Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
Parloirs	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°23 - 1	P23	Colle / Peinture / Colle / Mortier - Souple / Effritable / Bitumineux / Dur - Jaune / Jaune / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°24 - 1	P24	Revêtement / Colle / Colle / Mortier - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Jaune / Noir / Gris	Positif	Présence sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°27 - 1	P27	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 61654 7 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°9 - 1	P9	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse




GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 61654 7 n°9 - 1	P9	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°30 - 1	P30	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°31 - 1	P31	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Parloirs	Vol 1 (W.c 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°32 - 1	P32	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°34 - 1	P34	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Parloirs	Vol 2 (Sanitaires)	Sanitaires	Joint d'étanchéité	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EW 61654 7 n°35 - 1	P35	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 Parloirs	Parloirs - Plan de repérage - Actions menées
	 Parloirs	Parloirs - MPCA Toutes catégories confondues
	 Parloirs	Parloirs - MPCA Revêtement de sol


PARLOIRS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW616547


Légende



Localisation d'un prélèvement positif



Localisation d'un prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

CHEMIN DES ANZACS
62450 BAPAUME

Désignation


PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME

Date intervention

20/03/2025

Techniciens intervenant

CUVILLIER ROMAIN

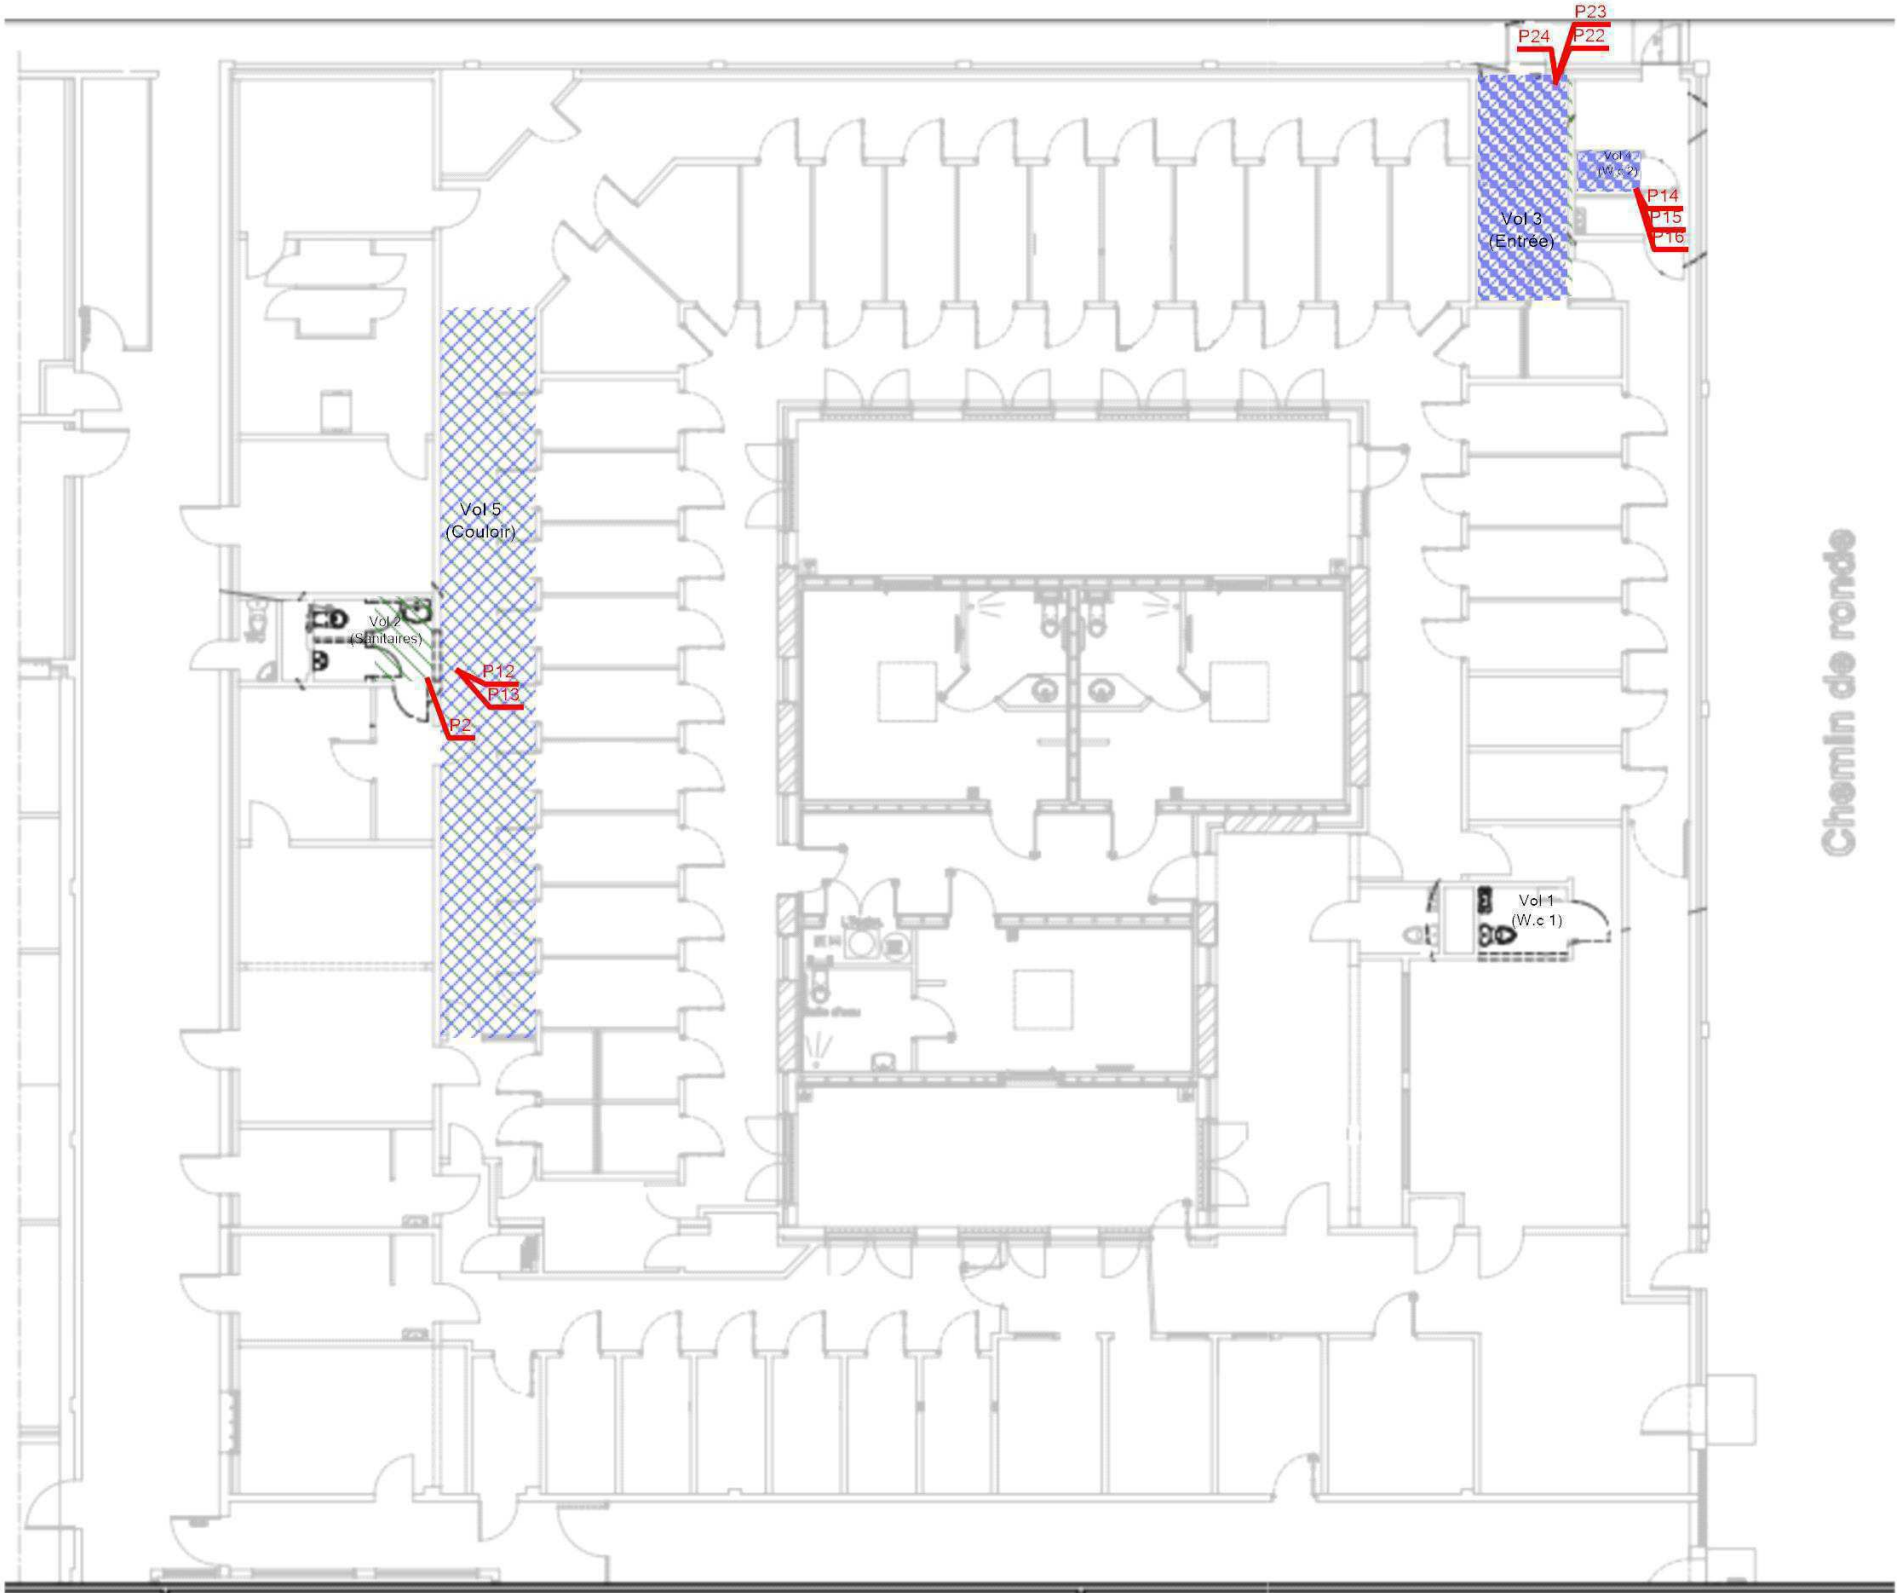


Légende

	P23 : Colles de revêtement de sol
	P2 : Ragréage
	P22 : Ragréage
	P14 : Dalles plastiques
	P24 : Dalles plastiques
	P16 : Colles de revêtement de sol
	P12 : Ragréage
	P13 : Dalles plastiques
	P15 : Ragréage

PARLOIRS - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW616547

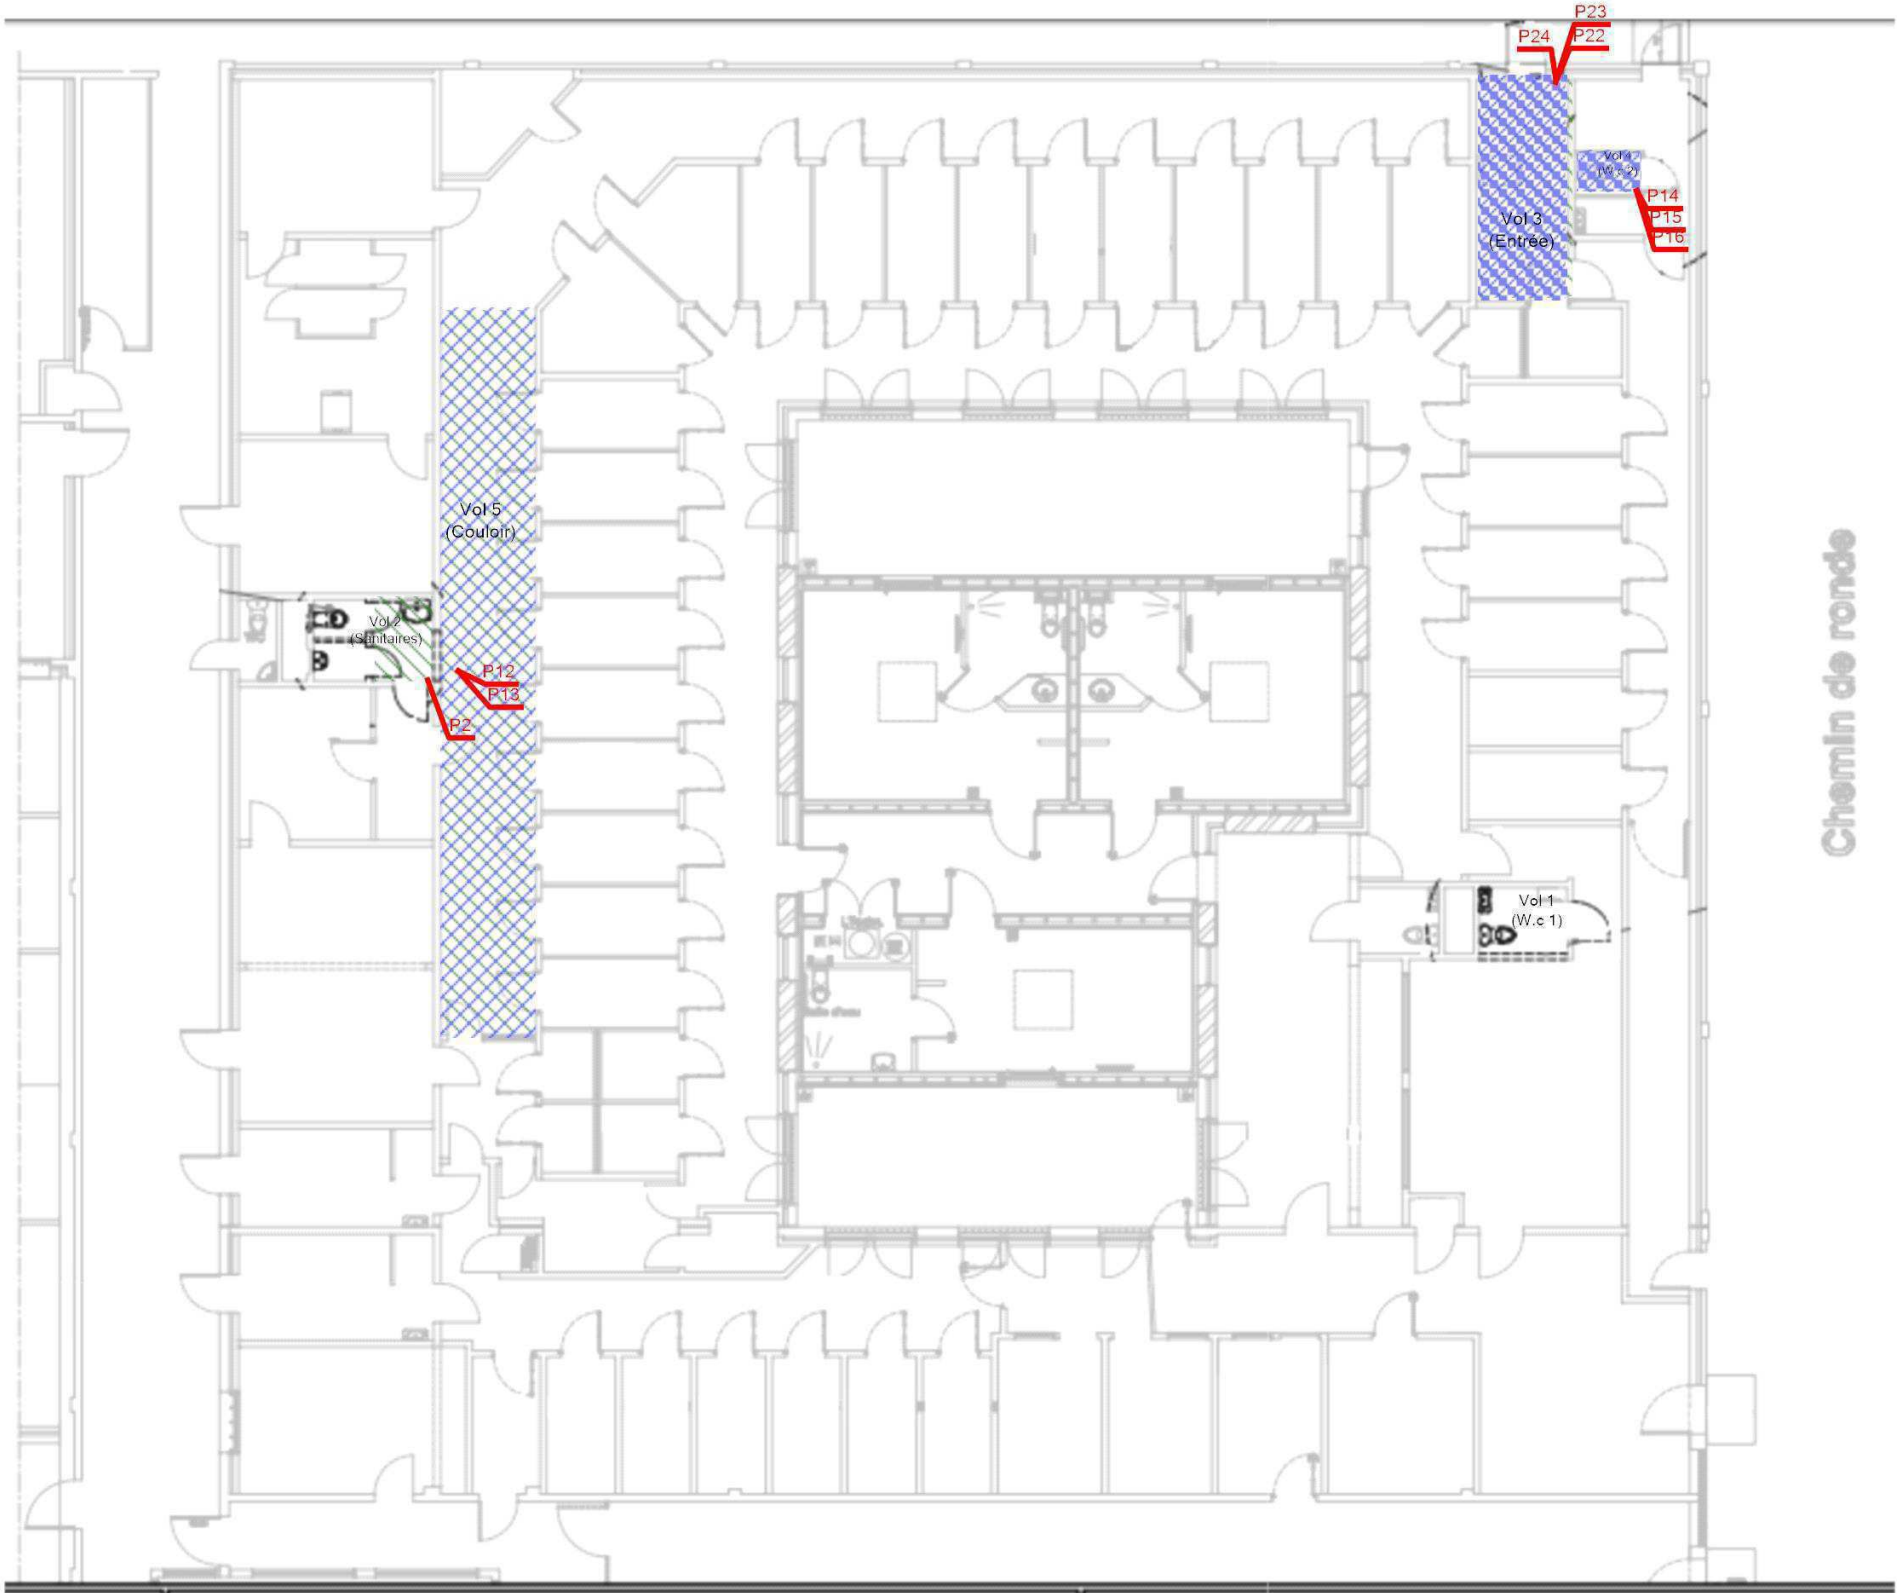

Légende

	P23 : Colles de revêtement de sol
	P2 : Ragréage
	P22 : Ragréage
	P14 : Dalles plastiques
	P24 : Dalles plastiques
	P16 : Colles de revêtement de sol
	P12 : Ragréage
	P13 : Dalles plastiques
	P15 : Ragréage

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	CHEMIN DES ANZACS 62450 BAPAUME	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME	20/03/2025	CUVILLIER ROMAIN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW616547 n°1 - 1 (P1)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°2 - 1 (P2)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélèvement positif
002EW616547 n°3 - 1 (P3)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°4 - 1 (P4)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°7 - 1 (P7)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°9 - 1 (P9)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°8 - 1 (P8)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°10 - 1 (P10)	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°11 - 1 (P11)	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°12 - 1 (P12)	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement positif
002EW616547 n°13 - 1 (P13)	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	Prélèvement positif
002EW616547 n°14 - 1 (P14)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement positif
002EW616547 n°16 - 1 (P16)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement positif
002EW616547 n°15 - 1 (P15)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement positif
002EW616547 n°17 - 1 (P17)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°18 - 1 (P18)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°19 - 1 (P19)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°20 - 1 (P20)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°21 - 1 (P21)	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°22 - 1 (P22)	Parloirs - Vol 3 (Entrée)	Prélèvement positif
002EW616547 n°23 - 1 (P23)	Parloirs - Vol 3 (Entrée)	Prélèvement positif
002EW616547 n°24 - 1 (P24)	Parloirs - Vol 3 (Entrée)	Prélèvement positif
002EW616547 n°25 - 1 (P25)	Parloirs - Vol 3 (Entrée)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°26 - 1 (P26)	Parloirs - Vol 3 (Entrée)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°27 - 1 (P27)	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°30 - 1 (P30)	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002EW616547 n°31 - 1 (P31)	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)	Prélèvement négatif

002EW616547 n°32 - 1 (P32)	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW616547 n°28 - 1 (P28)	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW616547 n°29 - 1 (P29)	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW616547 n°33 - 1 (P33)	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)	Prélevement négatif
002EW616547 n°5 - 1 (P5)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002EW616547 n°6 - 1 (P6)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002EW616547 n°34 - 1 (P34)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002EW616547 n°35 - 1 (P35)	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	Prélevement négatif



002EW616547 n°1 - 1 (P1) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°2 - 1 (P2) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°3 - 1 (P3) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°4 - 1 (P4) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°7 - 1 (P7) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°9 - 1 (P9) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°8 - 1 (P8) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°10 - 1 (P10) - Parloirs - Vol 5 (Couloir)



002EW616547 n°11 - 1 (P11) - Parloirs - Vol 5 (Couloir)



002EW616547 n°12 - 1 (P12) - Parloirs - Vol 5 (Couloir)



002EW616547 n°13 - 1 (P13) - Parloirs - Vol 5 (Couloir)



002EW616547 n°14 - 1 (P14) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°16 - 1 (P16) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°15 - 1 (P15) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°17 - 1 (P17) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°18 - 1 (P18) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°19 - 1 (P19) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°20 - 1 (P20) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°21 - 1 (P21) - Parloirs - Vol 4 (W.c 2)



002EW616547 n°22 - 1 (P22) - Parloirs - Vol 3 (Entrée)



002EW616547 n°23 - 1 (P23) - Parloirs - Vol 3 (Entrée)



002EW616547 n°24 - 1 (P24) - Parloirs - Vol 3 (Entrée)



002EW616547 n°25 - 1 (P25) - Parloirs - Vol 3 (Entrée)



002EW616547 n°26 - 1 (P26) - Parloirs - Vol 3 (Entrée)



002EW616547 n°27 - 1 (P27) - Parloirs - Vol 1 (W.c 1)



002EW616547 n°30 - 1 (P30) - Parloirs - Vol 1 (W.c 1)



002EW616547 n°31 - 1 (P31) - Parloirs - Vol 1 (W.c 1)




002EW616547 n°32 - 1 (P32) - Parloirs - Vol 1 (W.c 1)



002EW616547 n°28 - 1 (P28) - Parloirs - Vol 1 (W.c 1)



002EW616547 n°29 - 1 (P29) - Parloirs - Vol 1 (W.c 1)

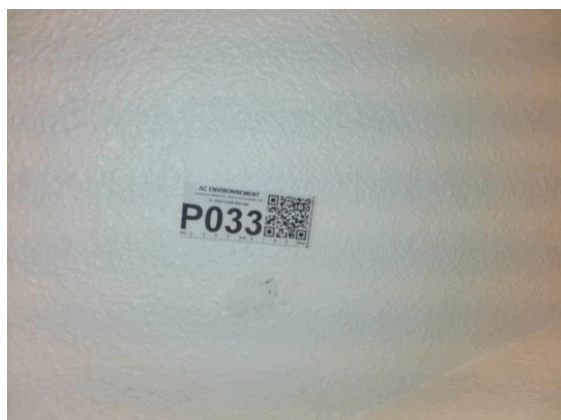

002EW616547 n°33 - 1 (P33) - Parloirs - Vol 1 (W.c 1)



002EW616547 n°5 - 1 (P5) - Parloirs - Vol 2
(Sanitaires)



002EW616547 n°6 - 1 (P6) - Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



002EW616547 n°34 - 1 (P34) - Parloirs - Vol 2
(Sanitaires)



002EW616547 n°35 - 1 (P35) - Parloirs - Vol 2
(Sanitaires)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréege / Matériau - Bitumineux / Effritable / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Beige	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige / Gris	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Effritable - Gris	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Bleu / Blanc / Gris	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Gris	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréege - Bitumineux / Effritable - Noir / Gris	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Bitumineux - Beige / Noir	Parloirs - Vol 5 (Couloir)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau / Mortier - Dur / Souple / Bitumineux / Dur - Gris / Jaune / Noir / Gris	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréege - Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Noir / Rose	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)	

P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage / Matériau - Souple / Bitumineux / Effritable / Effritable - Beige / Noir / Gris / Blanc	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)
P20 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Marron	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)
P20 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)
P21	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Parloirs - Vol 4 (W.c 2)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Peinture / Matériau / Mortier - Souple / Bitumineux / Effritable / Effritable / Dur - Jaune / Noir / Jaune / Blanc / Gris	Parloirs - Vol 3 (Entrée)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture / Colle / Mortier - Souple / Effritable / Bitumineux / Dur - Jaune / Jaune / Noir / Gris	Parloirs - Vol 3 (Entrée)
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Colle / Mortier - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Beige / Jaune / Noir / Gris	Parloirs - Vol 3 (Entrée)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Matériau / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux / Effritable / Dur - Multicolore / Blanc / Blanc / Gris / Gris	Parloirs - Vol 3 (Entrée)

P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux / Dur - Beige Vert / Blanc / Gris / Gris	Parloirs - Vol 3 (Entrée)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Multicolore	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)
P30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)
P31	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)
P32	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint - Souple - Blanc	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Gris	Parloirs - Vol 1 (W.c 1)
P34	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Beige	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)
P35	Equipements divers et accessoires	Sanitaires	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Beige	Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)



CHANTIER

Référence	C032025088763
Adresse	Commande : 002EW616547 Affaire : PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME CHEMIN DES ANZACS 62450 BAPAUME

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 31/03/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025088763
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1): Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2): Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW616547_001

Référence labo		69PM00668244					Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui
Date du prélèvement		21/03/2025					Analyse réglementaire			Oui
Auteur du prélèvement		ROMAIN CUVILLIER					Date d'analyse			28/03/2025
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)								
Zone de prélèvement		PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)								
Remarque concernant le prélèvement		RAS								
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ULM	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Référence échantillon : 002EW616547_002

Référence labo	69PM00668245	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ULM	Chrysotile
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				
Remarque concernant l'analyse			Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.							



Référence échantillon : 002EW616547_003

Référence labo	69PM00668246	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	1	2	ULM	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couches non-analysées : Colle Bitumineux Noir, Peinture Effritable Vert Bleu

Référence échantillon : 002EW616547_004

Référence labo	69PM00668247	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	ULM	Non détecté
	2	Joint Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW616547_005

Référence labo	69PM00668248	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Effritable Gris	-	-	-	1	2	ULM	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002EW616547_006

Référence labo	69PM00668249	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	ULM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_007

Référence labo	69PM00668250	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ULM
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW616547_008

Référence labo	69PM00668251	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ULM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 3 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_009

Référence labo	69PM00668252	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ULM
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_010

Référence labo	69PM00668253	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ULM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_011

Référence labo	69PM00668254	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ULM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 4 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_012

Référence labo	69PM00668255	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ULM	Chrysotile
	2	Ragréage Effrifiable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Beige n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Souple Beige

Référence échantillon : 002EW616547_013

Référence labo	69PM00668256	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 5 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme			1	2	ULM	Chrysotile
	2	Colle Bitumineux Noir	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_014

Référence labo	69PM00668257	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Dur Beige		

		Description	MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	ULM	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Joint Souple Translucide, Peinture Effritable Bleu Beige



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 5 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_015

Référence labo	69PM00668258	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Pulvérulent Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	1	2	ULM	Chrysotile
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Dur Gris

Référence échantillon : 002EW616547_016

Référence labo	69PM00668259	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

		Description	MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Beige	-	-	-	1	2	ULM	Chrysotile
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_017

Référence labo	69PM00668260	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	ULM	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_018

Référence labo	69PM00668261	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	ULM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Ciment Effritable Gris

Référence échantillon : 002EW616547_019

Référence labo	69PM00668262	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_020

Référence labo	69PM00668263	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
2	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 7 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_021

Référence labo	69PM00668264	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	31/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 4 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RIO
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ZLB				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_022

Référence labo	69PM00668265	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 3 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Pulvérulent Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	JYK	Chrysotile
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Jaune	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_023

Référence labo	69PM00668266	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 3 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Bitumineux Noir		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	JYK	Présence d'amiante Chrysotile
	2	Peinture Effritable Jaune	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 8 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_024

Référence labo	69PM00668267	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 3 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Dur Beige		

		Description	MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Dur Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	JYK	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Multicolore

Référence échantillon : 002EW616547_025

Référence labo	69PM00668268	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 3 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste				
						Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	1	2	JYK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Fibreux Blanc	-	-	-				
	4	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
	5	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_026

Référence labo	69PM00668269	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 3 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Vert	-	-	-	Acétone			1	2	JYK	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Enduit Effritable Fibreux Gris	-	-	-							
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : La couche Mortier / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 9 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_027

Référence labo	69PM00668270	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 1 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Pulvérulent Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW616547_028

Référence labo	69PM00668271	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 1 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_029

Référence labo	69PM00668272	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 1 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Effritable Beige		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Mortier Dur Gris



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 10 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_030

Référence labo	69PM00668273	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 1 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Pulvérulent Blanc Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JYK	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW616547_031

Référence labo	69PM00668274	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 1 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	JYK	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Plinthe Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW616547_032

Référence labo	69PM00668275	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Lavabo - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 1 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JYK	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 11 / 13

Référence échantillon : 002EW616547_033

Référence labo	69PM00668276	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 1 (W.c 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_034

Référence labo	69PM00668277	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Lavabo - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW616547_035

Référence labo	69PM00668278	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/03/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ROMAIN CUVILLIER	Date d'analyse	28/03/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Sanitaires - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME - Vol 2 (Sanitaires)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	JYK
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



AC LAB

- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest

SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 12 / 13

Référence dossier: RSC032025088763

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 36 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 36/36

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Hqtocvgwt*cpn{ug*ocvÁtkw
Tayeb Benkerroum




Accréditation
N°1-7326
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB
- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest
SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

contact_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 13 / 13

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : CHEMIN DES ANZACS 62450 BAPAUME

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : DETENTION BAPAUME

N° de lot : Non communiqué

Désignation : PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME

Date de construction ou permis de construire : Avant 2025

Fonction du bâtiment : ERP

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

Donneur d'ordre :
Société PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE
12 RUE JEAN-SANS-PEUR CS 20003 - CS 20003
59800 LILLE

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS XCd9.06 (23-1160)

Date de chargement de la source : 01/11/2023

Nature radionucléide : Cd 109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 03/06/2027

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 20/03/2025

Date du rapport : 20/03/2025

Référence mission : 002EW616547

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : CUVILLIER ROMAIN

Certification n° : CPDI6249

Délivré le : 02/06/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Parloirs
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Adaptabilité PMR

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Parloirs : Vol 1 (W.c 1)	Parloirs : Vol 2 (Sanitaires)
Parloirs : Vol 3 (Entrée)	Parloirs : Vol 4 (W.c 2)
Parloirs : Vol 5 (Couloir)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	2	Valeur étalonnage	2	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 1 (W.c 1)								
54	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
94	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 1 (W.c 1)								
101	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)								
6	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	E	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 2 (Sanitaires)								
18	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	D	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
92	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
104	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

Parloirs - Vol 3 (Entrée)

30	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
----	---	-----------------------------	-------------	------	----------	-------------------------	-------------	---------



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 3 (Entrée)								
31	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	B	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 3 (Entrée)								
87	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 4 (W.c 2)								
45	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 4 (W.c 2)								
73	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	B	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
93	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
98	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 5 (Couloir)								
3	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Parloirs - Vol 5 (Couloir)								
29	A	Plinthe bois peint-Plinthe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb



• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.


Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

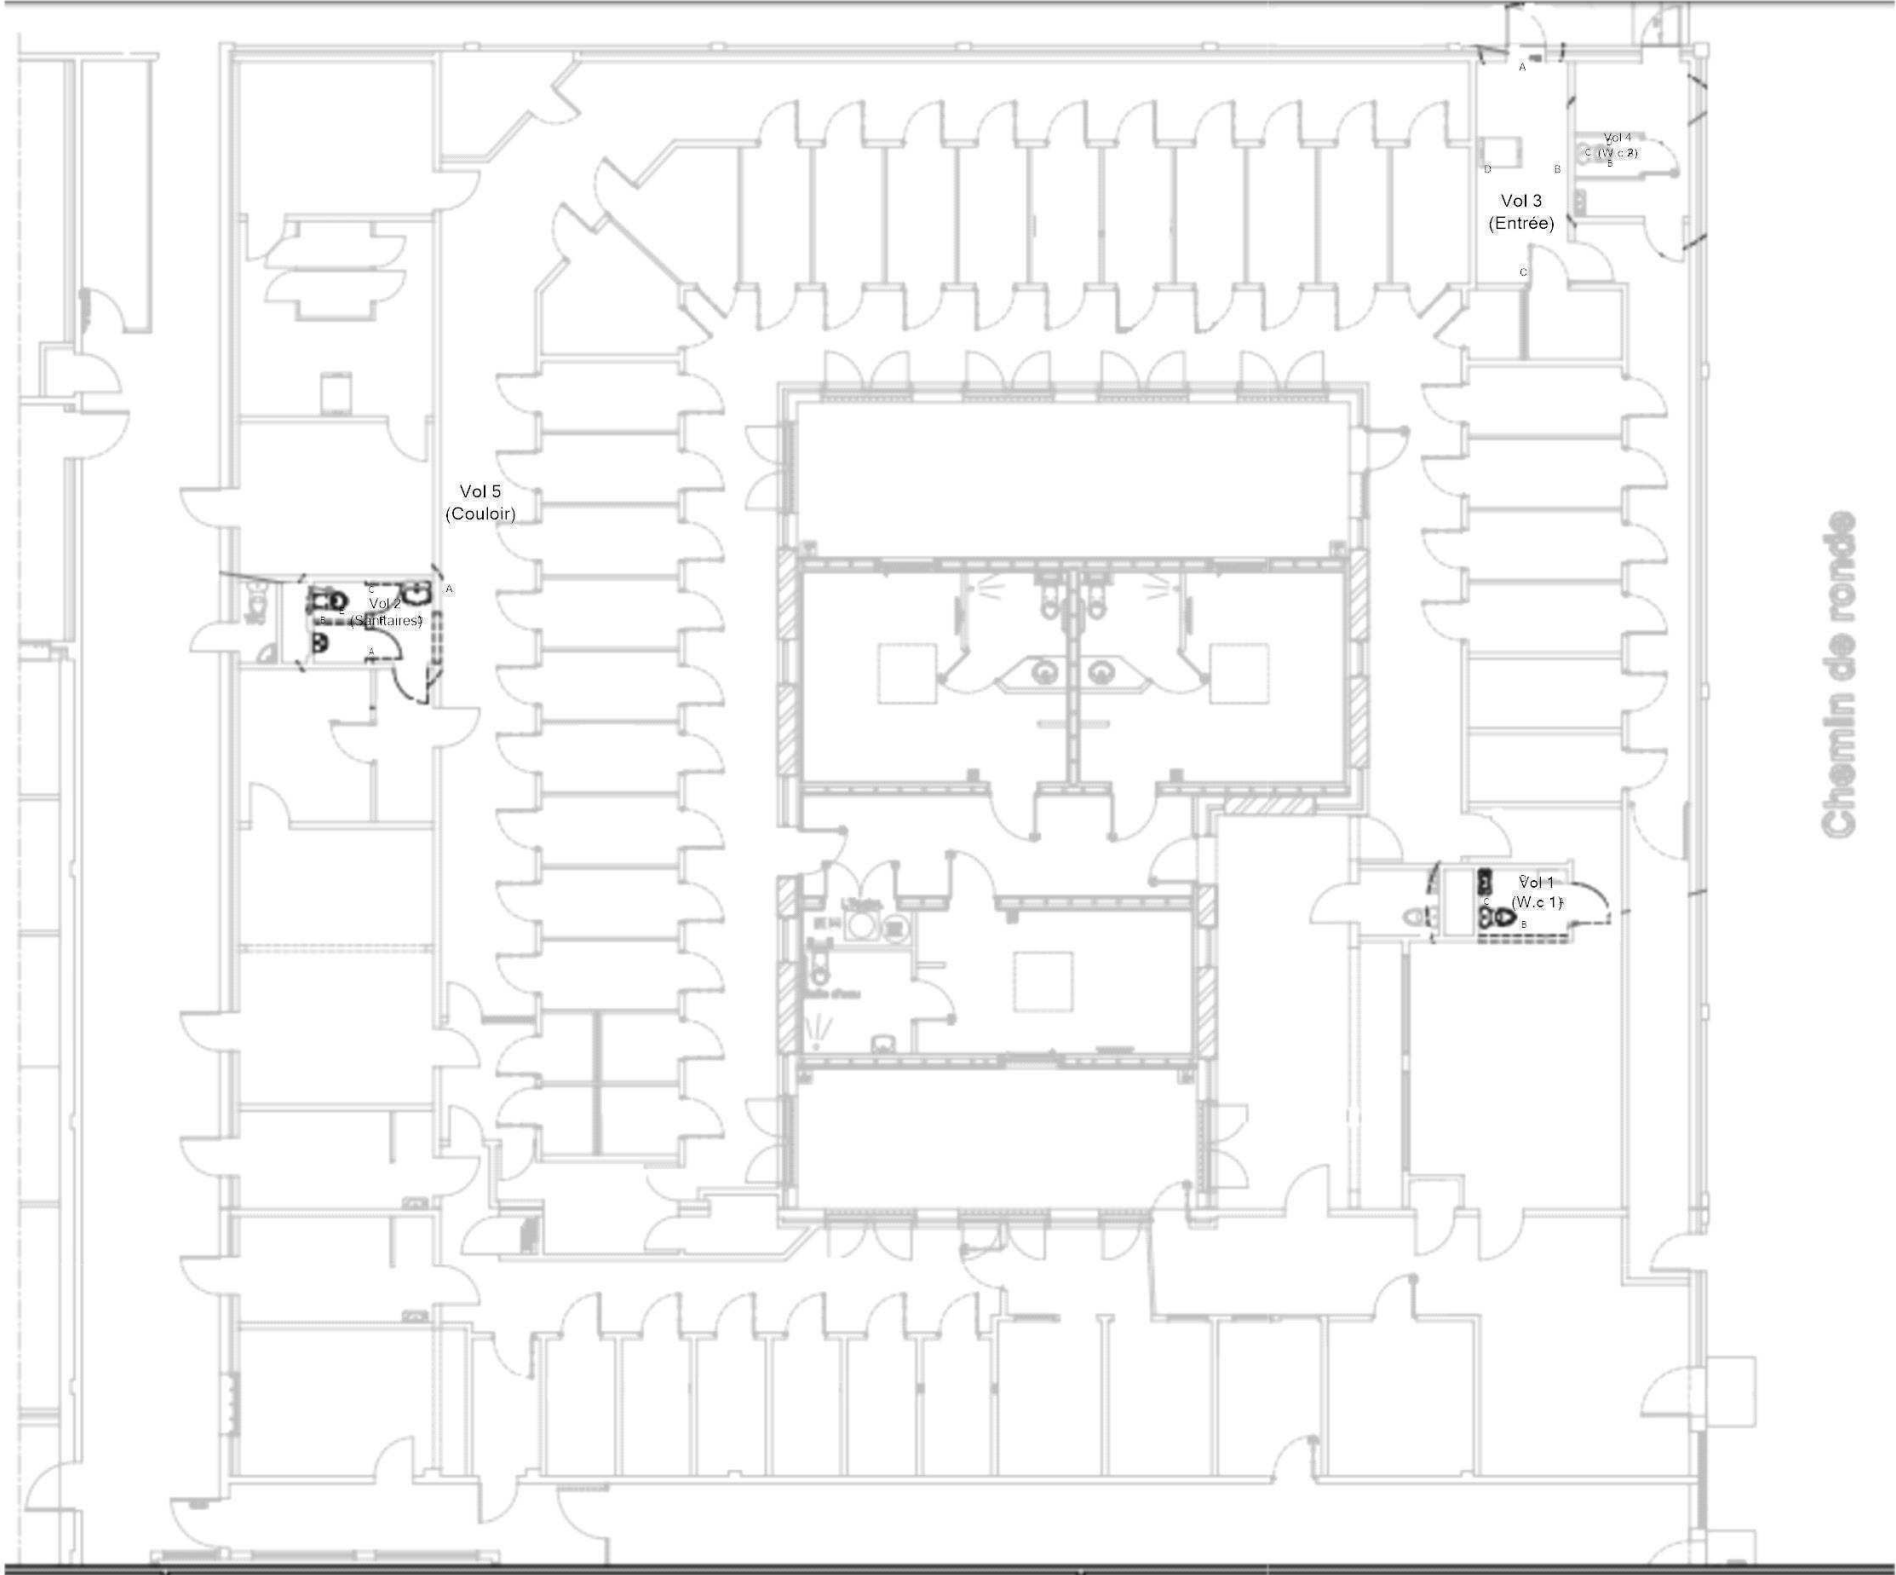PARLOIRS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW616547
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	CHEMIN DES ANZACS 62450 BAPAUME	PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME	20/03/2025	CUVILLIER ROMAIN

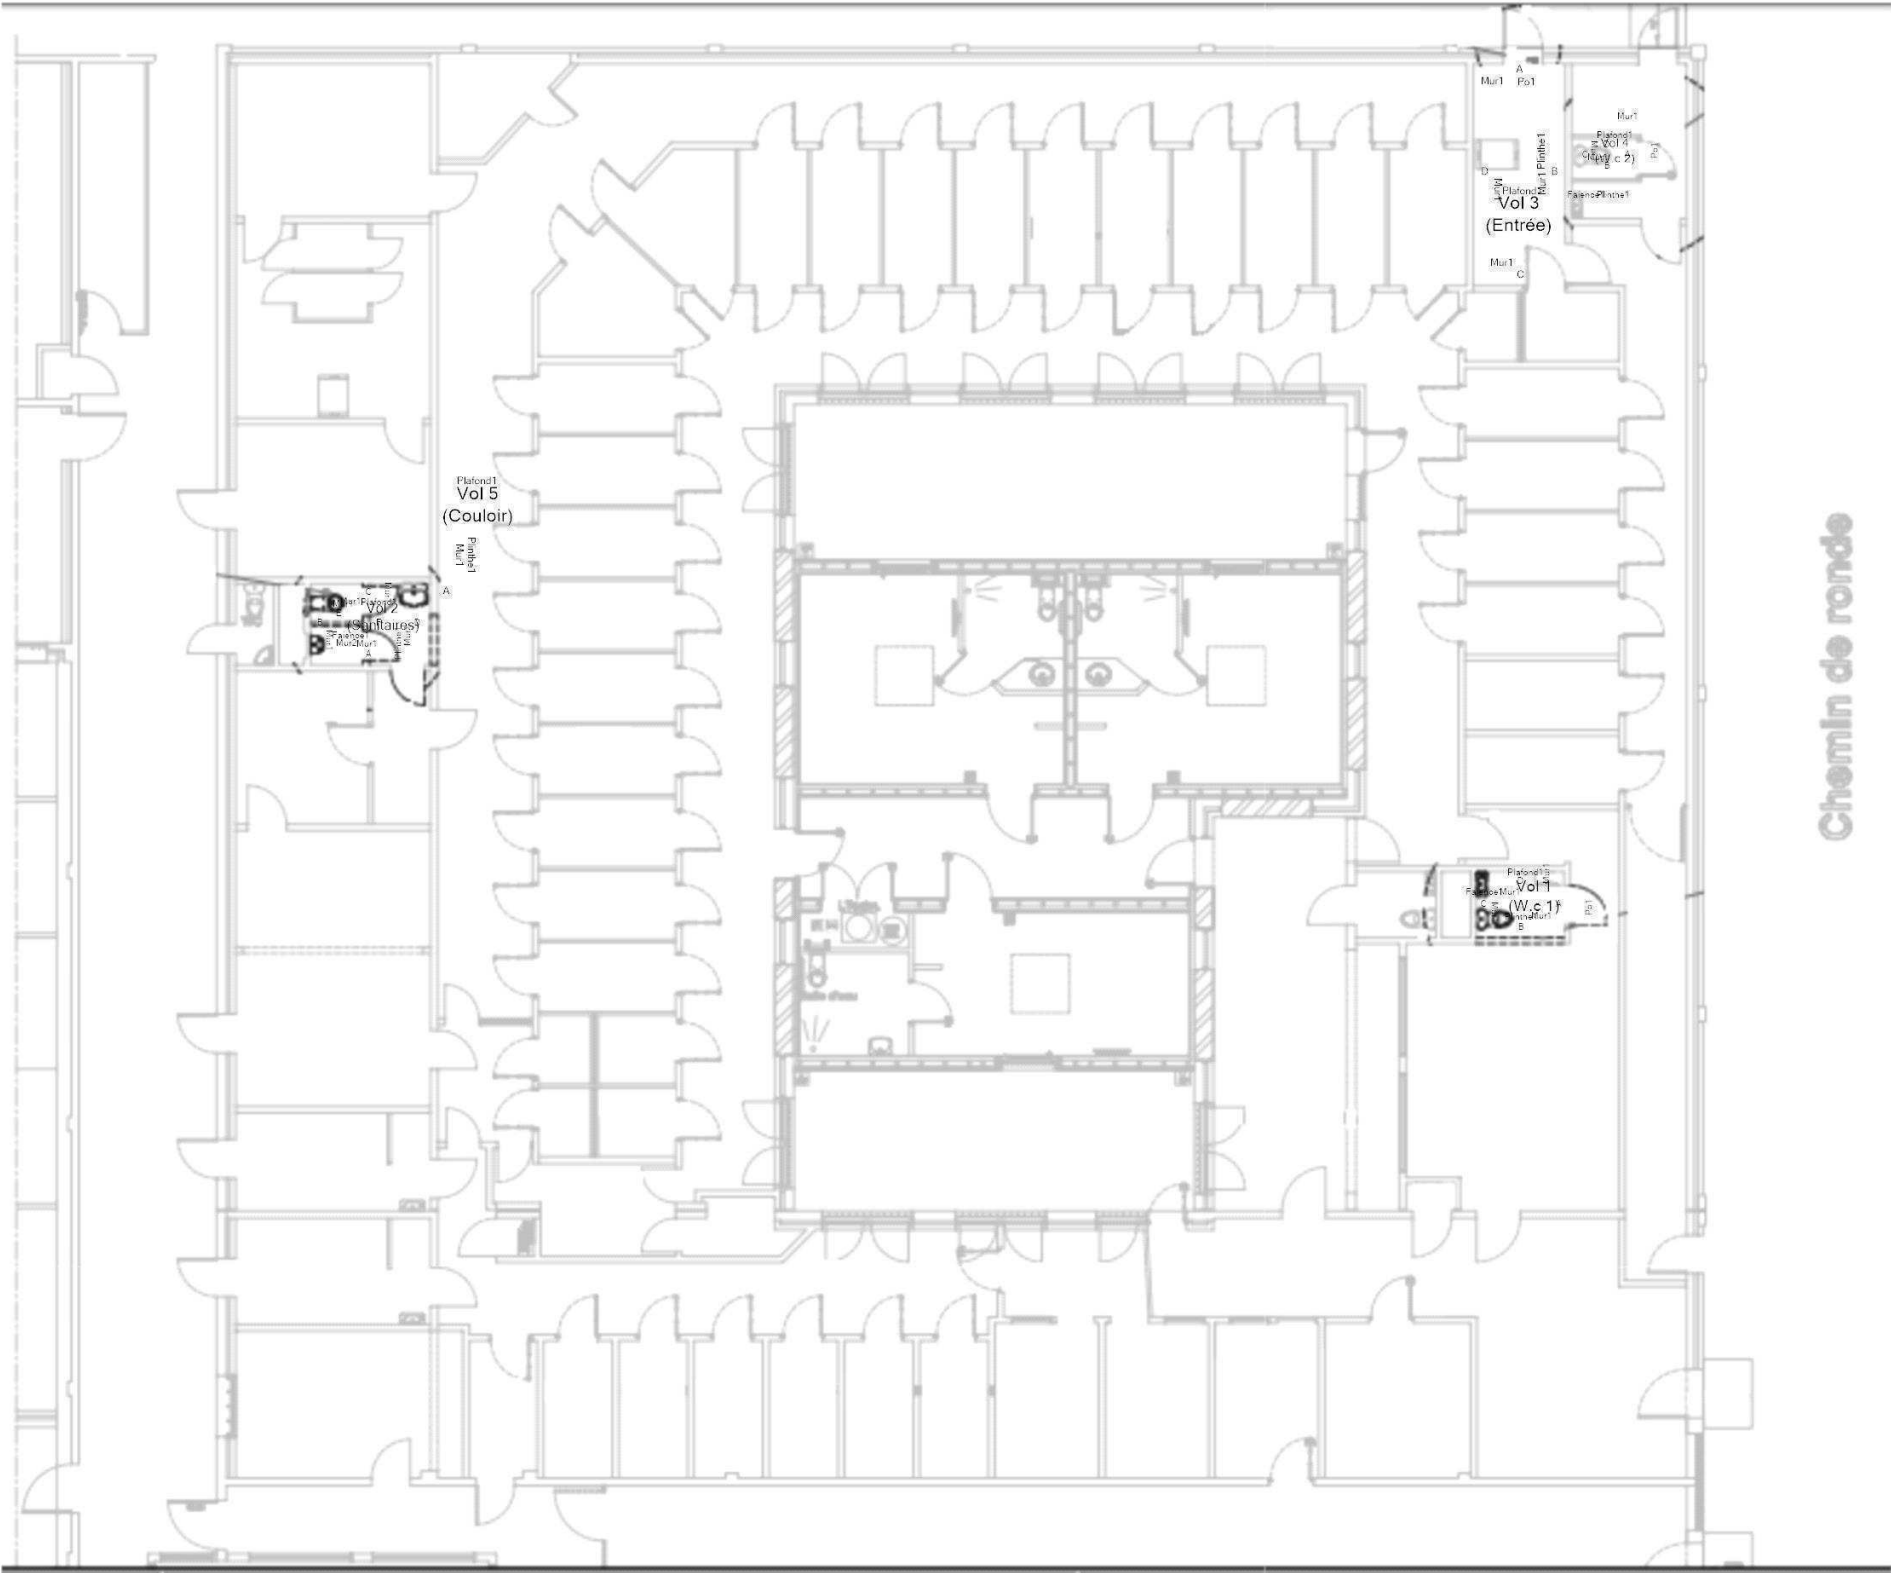PARLOIRS - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW616547	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
CHEMIN DES ANZACS 62450 BAPAUME		PARLOIRS SF - CENTRE DE DETENTION BAPAUME	20/03/2025	CUVILLIER ROMAIN	

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant et après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemmingmeyer, Dr
Dirk Helling, David Hüll, Dr. Barbara Kinnasewski-
Bettler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	7 500 000 EUR	par sinistre
Tous Dommages Confondues (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Confondues (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemmingmeyer, Dr
Dirk Helling, David Hüll, Dr. Barbara Kinnasewski-
Bettler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS **AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et l.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS **AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à notre société pour réaliser des travaux sur les ouvrages, installations, ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

[Signature]



AC ENVIRONNEMENT
Sagep local - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. en responsabilité limitée - SARL - 44135591400298 - 471 71208 - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

01 44 37 44 92 44
01 44 37 44 92 44
01 44 37 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6249



Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI6249 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CUVILLIER Romain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (3) Date d'effet : 23/03/2022 - Date d'expiration : 22/03/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 21/02/2024 - Date d'expiration : 20/02/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 02/06/2022 - Date d'expiration : 01/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies>
Valable à partir du 21/01/2024.

[Signature]

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique. ICERT est un organisme de certification des diagnostics immobiliers agréé par le ministère de l'énergie, du climat et de la transition énergétique.

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6249

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI6249 Version 007



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICert, atteste que :

Monsieur CUVILLIER Romain

Est certifié(e) selon le référentiel ICert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (3) Date d'effet : 23/03/2022 - Date d'expiration : 22/03/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 21/10/2024 - Date d'expiration : 20/10/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 02/06/2022 - Date d'expiration : 01/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/site-des-certifies/>

Valable à partir du 21/10/2024.

Etienne Lamy



ICert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19