



GROUPE
AC ENVIRONNEMENT

AGENCE ALB EXPERTISE

1 rue des mésanges
94450 LIMEIL BREVANNES
Tel :
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

SECRETARIAT GENERAL DELEGATION
INTERREGIONALE PARI
1 Quai de la Corse
75181 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW082979

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 24/05/2024

Référence mandataire : Tribunal
Judiciaire de Versailles

DÉSIGNATION DU BIEN

Tribunal Judiciaire de Versailles
5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

PROPRIÉTAIRE

SECRETARIAT GENERAL
DELEGATION INTERREGIONALE PARI
1 Quai de la Corse
75181 PARIS

Diagnostics



ALB Expertise - 1 rue des mésanges - Fax : 0477449248
SIRET : 914848684 - N° de TVA Intracommunautaire : - Code APE :
Assurée par

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES

Référence client : Tribunal Judiciaire de Versailles

Désignation : Tribunal Judiciaire de Versailles

Date de construction : En 1949

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : KAGO BLONDEL

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 24/05/2024

Numéro attestation : 2069

Délivré le : 14/02/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Ginger

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
SECRETARIAT GENERAL DELEGATION
INTERREGIONALE PARI
1 Quai de la Corse
75181 PARIS

Donneur d'ordre :
SECRETARIAT GENERAL DELEGATION
INTERREGIONALE PARI
1 Quai de la Corse
75181 PARIS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : ALB Expertise (N° 914848684)

Date du rapport : 17/05/2024

Assurance :

A Riorges, le 17/05/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 - Vol 1 (Bureau 1)	R+3 - Vol 2 (Bureau 2)
R+3 - Vol 3 (Local 1)	R+3 - Vol 4 (Local 2)
R+3 - Vol 5 (Bureau 3)	R+3 - Vol 6 (Bureau 4)
R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	R+3 - Vol 8 (Local 3)
R+3 - Vol 9 (Escalier 1)	R+3 - Vol 10 (Sanitaires 1)
R+3 - Vol 11 (Sanitaires 2)	R+3 - Vol 12 (Sas 1)
R+3 - Vol 13 (Rangement 1)	R+3 - Vol 14 (Escalier 2)
R+2 - Vol 15 (Bureau 6)	R+2 - Vol 16 (Bureau 7)
R+2 - Vol 17 (Sanitaires 5)	R+2 - Vol 18 (Terrasse 1)
R+2 - Vol 19 (Dégagement 1)	R+1 - Vol 20 (Dégagement 2)
R+1 - Vol 21 (Escalier 3)	R+1 - Vol 22 (Escalier 4)
RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)	RDC - Vol 24 (Sanitaires 4)
RDC - Vol 25 (Dégagement 3)	R+3 - Vol 26 (Dégagement 4)
R+3 - Vol 27 (Bureau 9)	R+3 - Vol 28 (Bureau 10)

R+3 - Vol 29 (Dégagement 5)	R+3 - Vol 30 (Bureau 11)
R+3 - Vol 31 (Rangement 2)	R+3 - Vol 32 (Bureau 12)
R+3 - Vol 35 (Dégagement 6)	R+3 - Vol 36 (Bureau 14)
R+3 - Vol 37 (Archives 1)	R+3 - Vol 38 (Archives 2)
R+3 - Vol 39 (Archives 3)	R+3 - Vol 40 (Bureau 15)
R+3 - Vol 41 (Escalier 5)	R+3 - Vol 42 (Bureau 16)
R+3 - Vol 43 (Bureau 17)	R+3 - Vol 44 (Dégagement 7)
R+2 - Vol 46 (Bureau 18)	R+2 - Vol 47 (Bureau 19)
R+2 - Vol 48 (Terrasse 2)	R+2 - Vol 49 (Dégagement 8)
R+2 - Vol 50 (Bureau 20)	R+2 - Vol 51 (Bureau 21)
R+2 - Vol 52 (Archives 4)	R+2 - Vol 53 (Archives 5)
R+2 - Vol 54 (Sas 2)	R+2 - Vol 56 (Bureau 22)
R+2 - Vol 57 (Bureau 23)	R+2 - Vol 58 (Dégagement 9)
R+2 - Vol 59 (Escalier 6)	R+2 - Vol 61 (Bureau 24)
R+2 - Vol 62 (Bureau 25)	R+2 - Vol 63 (Bureau 26)
R+2 - Vol 64 (Bureau 27)	R+2 - Vol 65 (Escalier 7)
R+2 - Vol 66 (Bureau 28)	R+2 - Vol 67 (Dégagement 11)
R+2 - Vol 68 (Bureau 30)	R+2 - Vol 69 (Dégagement 10)
R+2 - Vol 70 (Escalier 8)	R+2 - Vol 72 (Bureau 32)
R+2 - Vol 73 (Bureau 33)	R+2 - Vol 74 (Bureau 34)
R+2 - Vol 75 (Bureau 35)	R+1 - Vol 76 (Pièce 4)
R+1 - Vol 77 (Dégagement 14)	R+1 - Vol 78 (Dégagement 15)
R+1 - Vol 79 (Pièce 2)	R+1 - Vol 80 (Pièce 1)
R+1 - Vol 81 (Pièce 3)	R+1 - Vol 82 (Dégagement 13)
R+1 - Vol 83 (Salle d'audience)	R+1 - Vol 84 (Sas 3)
R+1 - Vol 85 (Bureau 36)	R+1 - Vol 86 (Bureau 37)
R+1 - Vol 87 (Bureau 38)	R+1 - Vol 88 (Bureau 39)
R+1 - Vol 89 (Bureau 40)	R+1 - Vol 90 (Bureau 41)
R+1 - Vol 91 (Dégagement 16)	R+1 - Vol 92 (Dégagement 17)
R+1 - Vol 93 (Dégagement 18)	R+1 - Vol 94 (Bureau 42)
R+1 - Vol 95 (Bureau 43)	R+1 - Vol 96 (Dégagement 19)
R+1 - Vol 97 (Bureau 44)	R+1 - Vol 98 (Dégagement 20)
R+1 - Vol 100 (Bureau 45)	R+1 - Vol 101 (Sas 4)
R+1 - Vol 102 (Bureau 46)	R+1 - Vol 103 (Sas 5)
R+1 - Vol 104 (Pièce 5)	R+1 - Vol 105 (Dégagement 21)
R+1 - Vol 106 (Dégagement 22)	R+1 - Vol 107 (Bureau 47)
R+1 - Vol 108 (Bureau 48)	R+1 - Vol 109 (Bureau 49)
RDC - Vol 110 (Bureau 50)	RDC - Vol 111 (Bureau 51)
RDC - Vol 112 (Escalier 9)	RDC - Vol 113 (Dégagement 23)
RDC - Vol 114 (Dégagement 24)	RDC - Vol 115 (Bureau 52)
RDC - Vol 116 (Bureau 53)	RDC - Vol 117 (Bureau 54)
RDC - Vol 118 (Bureau 55)	RDC - Vol 119 (Bureau 56)
RDC - Vol 120 (Bureau 57)	RDC - Vol 121 (Placard 1)

RDC - Vol 122 (Placard 2)	RDC - Vol 123 (Pièce 6)
RDC - Vol 124 (Pièce 7)	RDC - Vol 125 (Dégagement 25)
RDC - Vol 126 (Dégagement 26)	RDC - Vol 127 (Sas 6)
RDC - Vol 128 (Bureau 58)	RDC - Vol 129 (Bureau 59)
RDC - Vol 130 (Bureau 60)	RDC - Vol 131 (Escalier 10)
RDC - Vol 132 (Dégagement 27)	RDC - Vol 133 (Dégagement 28)
RDC - Vol 135 (Sas 7)	RDC - Vol 136 (Bureau 61)
RDC - Vol 137 (Bureau 62)	RDC - Vol 138 (Bureau 63)
RDC - Vol 139 (Bureau 64)	RDC - Vol 140 (Sanitaires 6)
RDC - Vol 141 (Sanitaires 7)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
R+2 - Vol 143 (Ascenseur 6)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
R+1 - Vol 144 (Ascenseur 7)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
R+3 - Vol 145 (Ascenseur 8)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
R+3 - Vol 45 (Ascenseur 1)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
RDC - Vol 142 (Ascenseur 5)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
R+1 - Vol 99 (Ascenseur 3)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
R+2 - Vol 55 (Ascenseur 2)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
RDC - Vol 134 (Ascenseur 4)	Il faut le présence d'un ascensoriste	

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Repérage ponctuels en vue de sondages de murs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 1 (Bureau 1) - Vol 3 (Local 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 5 (Bureau 3) - Vol 6 (Bureau 4) - Vol 7 (Bureau 5) - Vol 8 (Local 3) - Vol 9 (Escalier 1) - Vol 10 (Sanitaires 1) - Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 12 (Sas 1) - Vol 13 (Rangement 1) - Vol 14 (Escalier 2) - Vol 26 (Dégagement 4) - Vol 27 (Bureau 9) - Vol 28 (Bureau 10) - Vol 29 (Dégagement 5) - Vol 30 (Bureau 11) - Vol 31 (Rangement 2) - Vol 32 (Bureau 12) - Vol 35 (Dégagement 6) - Vol 36 (Bureau 14) - Vol 37 (Archives 1) - Vol 38 (Archives 2) - Vol 39 (Archives 3) - Vol 40 (Bureau 15) - Vol 41 (Escalier 5) - Vol 42 (Bureau 16) - Vol 43 (Bureau 17)	
Revêtement de mur	R+3	Vol 10 (Sanitaires 1) - Vol 11 (Sanitaires 2)	

Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 15 (Bureau 6) - Vol 16 (Bureau 7) - Vol 17 (Sanitaires 5) - Vol 19 (Dégagement 1) - Vol 46 (Bureau 18) - Vol 47 (Bureau 19) - Vol 49 (Dégagement 8) - Vol 50 (Bureau 20) - Vol 51 (Bureau 21) - Vol 52 (Archives 4) - Vol 53 (Archives 5) - Vol 54 (Sas 2) - Vol 56 (Bureau 22) - Vol 57 (Bureau 23) - Vol 58 (Dégagement 9) - Vol 59 (Escalier 6) - Vol 61 (Bureau 24) - Vol 62 (Bureau 25) - Vol 63 (Bureau 26) - Vol 64 (Bureau 27) - Vol 65 (Escalier 7) - Vol 66 (Bureau 28) - Vol 68 (Bureau 30) - Vol 69 (Dégagement 10) - Vol 70 (Escalier 8) - Vol 72 (Bureau 32) - Vol 73 (Bureau 33) - Vol 74 (Bureau 34) - Vol 75 (Bureau 35)
Revêtement de mur	R+2	Vol 17 (Sanitaires 5)
Façades	R+2	Vol 18 (Terrasse 1) - Vol 48 (Terrasse 2)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 20 (Dégagement 2) - Vol 21 (Escalier 3) - Vol 22 (Escalier 4) - Vol 76 (Pièce 4) - Vol 77 (Dégagement 14) - Vol 78 (Dégagement 15) - Vol 79 (Pièce 2) - Vol 80 (Pièce 1) - Vol 81 (Pièce 3) - Vol 82 (Dégagement 13) - Vol 84 (Sas 3) - Vol 85 (Bureau 36) - Vol 86 (Bureau 37) - Vol 87 (Bureau 38) - Vol 88 (Bureau 39) - Vol 89 (Bureau 40) - Vol 90 (Bureau 41) - Vol 91 (Dégagement 16) - Vol 92 (Dégagement 17) - Vol 93 (Dégagement 18) - Vol 94 (Bureau 42) - Vol 95 (Bureau 43) - Vol 97 (Bureau 44) - Vol 98 (Dégagement 20) - Vol 100 (Bureau 45) - Vol 101 (Sas 4) - Vol 102 (Bureau 46) - Vol 103 (Sas 5) - Vol 104 (Pièce 5) - Vol 106 (Dégagement 22) - Vol 107 (Bureau 47) - Vol 108 (Bureau 48) - Vol 109 (Bureau 49)
Revêtement de mur	RDC	Vol 23 (Sanitaires 3) - Vol 24 (Sanitaires 4) - Vol 140 (Sanitaires 6) - Vol 141 (Sanitaires 7)
Façades	RDC	Vol 25 (Dégagement 3)

Parois verticales intérieures
et enduits

RDC

Vol 25 (Dégagement 3) - Vol
110 (Bureau 50) - Vol 111
(Bureau 51) - Vol 112
(Escalier 9) - Vol 113
(Dégagement 23) - Vol 114
(Dégagement 24) - Vol 115
(Bureau 52) - Vol 116 (Bureau
53) - Vol 117 (Bureau 54) - Vol
118 (Bureau 55) - Vol 119
(Bureau 56) - Vol 120 (Bureau
57) - Vol 121 (Placard 1) - Vol
122 (Placard 2) - Vol 123
(Pièce 6) - Vol 124 (Pièce 7) -
Vol 125 (Dégagement 25) -
Vol 126 (Dégagement 26) -
Vol 127 (Sas 6) - Vol 128
(Bureau 58) - Vol 129 (Bureau
59) - Vol 130 (Bureau 60) - Vol
131 (Escalier 10) - Vol 132
(Dégagement 27) - Vol 133
(Dégagement 28) - Vol 135
(Sas 7) - Vol 136 (Bureau 61)
- Vol 137 (Bureau 62) - Vol
138 (Bureau 63) - Vol 139
(Bureau 64) - Vol 140
(Sanitaires 6) - Vol 141
(Sanitaires 7)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11 Phase 2
Vol 10 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11 Phase 2
Vol 141 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11 Phase 2
Vol 140 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11 Phase 2

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 44 (Dégagement 7)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 35 (Dégagement 6)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 35 (Dégagement 6)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 29 (Dégagement 5)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 58 (Dégagement 9)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire

Vol 69 (Dégagement 10)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 67 (Dégagement 11)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 93 (Dégagement 18)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 92 (Dégagement 17)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 91 (Dégagement 16)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 98 (Dégagement 20)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 105 (Dégagement 21)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 96 (Dégagement 19)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 106 (Dégagement 22)	Vitre	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une vitre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 83 (Salle d'audience)	Granit	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une pierre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire

Vol 82 (Dégagement 13)	Granit	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une pierre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 127 (Sas 6)	Vitre	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une vitre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 115 (Bureau 52)	Vitre	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une vitre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 116 (Bureau 53)	Vitre	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une vitre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 117 (Bureau 54)	Vitre	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une vitre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 118 (Bureau 55)	Vitre	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une vitre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 114 (Dégagement 24)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 113 (Dégagement 23)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 128 (Bureau 58)	Etagère bois	Présence de mobiliers nous empêchant d'accéder au mur	Une dépose de l'étagère est nécessaire afin de dérisquer les éventuels enduits présent derrière celle-ci	Une dépose de l'étagère est à envisager
Vol 129 (Bureau 59)	Etagère bois	Présence de mobiliers nous empêchant d'accéder au mur	Une dépose de l'étagère est nécessaire afin de dérisquer les éventuels enduits présent derrière celle-ci	Une dépose de l'étagère est à envisager
Vol 25 (Dégagement 3)	Vitre	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	La dépose d'une vitre est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire

Vol 132 (Dégagement 27)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 133 (Dégagement 28)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
Vol 133 (Dégagement 28)	Doublage bois	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire	Une dépose partielle du bois est nécessaire afin de dérisquer les éventuelles colles et enduits présent derrière celui-ci	Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+2 - Vol 143 (Ascenseur 6)		Il faut le présence d'un ascensoriste		
R+1 - Vol 144 (Ascenseur 7)		Il faut le présence d'un ascensoriste		
R+3 - Vol 145 (Ascenseur 8)		Il faut le présence d'un ascensoriste		
R+3 - Vol 45 (Ascenseur 1)		Il faut le présence d'un ascensoriste		
RDC - Vol 142 (Ascenseur 5)		Il faut le présence d'un ascensoriste		
R+1 - Vol 99 (Ascenseur 3)		Il faut le présence d'un ascensoriste		
R+2 - Vol 55 (Ascenseur 2)		Il faut le présence d'un ascensoriste		
RDC - Vol 134 (Ascenseur 4)		Il faut le présence d'un ascensoriste		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Une visite complémentaire en présence d'un ascensoriste est à prévoir sur demande du donneur d'ordre afin de dérisquer les trémies d'ascenseur.

Une visite complémentaire est à prévoir sur demande du donneur d'ordre afin de dérisquer les matériaux potentiellement présent derrière les doublage en bois et les vitres.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 18 (Terrasse 1)	Murs	Peinture + enduit	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°18 - 1	P18	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 48 (Terrasse 2)	Murs	Peinture + enduit	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 08297 9 n°18 - 1	P18	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 25 (Dégagement 3)	Murs	Enduit	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 3 (Local 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08297 9 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 28 (Bureau 10)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 30 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 110 (Bureau 50)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 86 (Bureau 37)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08297 9 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85 (Bureau 36)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08297 9 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 87 (Bureau 38)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08297 9 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 97 (Bureau 44)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08297 9 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 08297 9 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 63 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 51 (Bureau 21)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1 (Bureau 1) - Vol 28 (Bureau 10) - Vol 27 (Bureau 9) - Vol 32 (Bureau 12) - Vol 30 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S4 - S8 - S9 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 86 (Bureau 37) - Vol 85 (Bureau 36) - Vol 87 (Bureau 38) - Vol 97 (Bureau 44) - Vol 94 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S89 - S90 - S91 - S95 - S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 63 (Bureau 26) - Vol 51 (Bureau 21)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S50 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW082979 n°1 - 2	P1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3 (Local 1)	Murs et cloisons	Papier + plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux gris avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Papier + plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW082979 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux gris avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3 (Local 1)	Murs et cloisons	Isolant	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°3 - 1	P3	Peinture avec couche en papier non séparable + mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 1 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Isolant	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW082979 n°3 - 1	P3	Peinture avec couche en papier non séparable + mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 5 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 39)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Dégagement 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 68 (Bureau 30)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 75 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 39) - Vol 89 (Bureau 40) - Vol 91 (Dégagement 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S92 - S93 - S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68 (Bureau 30) - Vol 75 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 1	Bois + bois	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 5 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 39)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 91 (Dégagement 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68 (Bureau 30)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 75 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW082979 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 08297 9 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 88 (Bureau 39) - Vol 89 (Bureau 40) - Vol 91 (Dégagement 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S92 - S93 - S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 08297 9 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 68 (Bureau 30) - Vol 75 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 08297 9 n°4 - 1	P4 Phase 2	Peinture + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 3 (Local 1)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 4 (Local 2)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 26 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 27 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 32 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 7 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 40 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 43 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 124 (Pièce 7)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 123 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 111 (Bureau 51)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 137 (Bureau 62)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 136 (Bureau 61)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 94 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 102 (Bureau 46)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 104 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 101 (Sas 4)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 100 (Bureau 45)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 107 (Bureau 47)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 108 (Bureau 48)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Bureau 49)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77 (Dégagement 14)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 78 (Dégagement 15)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 84 (Sas 3)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 85 (Bureau 36)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 90 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 47 (Bureau 19)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 49 (Dégagement 8)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 63 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 72 (Bureau 32)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 56 (Bureau 22)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 50 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 3 (Local 1) - Vol 4 (Local 2) - Vol 26 (Dégagement 4) - Vol 27 (Bureau 9) - Vol 32 (Bureau 12) - Vol 7 (Bureau 5) - Vol 40 (Bureau 15) - Vol 43 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S1 - S2 - S3 - S10 - S11 - S21 - S25 - S26 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 124 (Pièce 7) - Vol 123 (Pièce 6) - Vol 111 (Bureau 51) - Vol 137 (Bureau 62) - Vol 136 (Bureau 61)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S98 - S99 - S100 - S101 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 95 (Bureau 43) - Vol 94 (Bureau 42) - Vol 102 (Bureau 46) - Vol 104 (Pièce 5) - Vol 101 (Sas 4) - Vol 100 (Bureau 45) - Vol 107 (Bureau 47) - Vol 108 (Bureau 48) - Vol 109 (Bureau 49) - Vol 77 (Dégagement 14) - Vol 78 (Dégagement 15) - Vol 84 (Sas 3) - Vol 85 (Bureau 36) - Vol 90 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S69 - S70 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 47 (Bureau 19) - Vol 49 (Dégagement 8) - Vol 64 (Bureau 27) - Vol 63 (Bureau 26) - Vol 73 (Bureau 33) - Vol 72 (Bureau 32) - Vol 56 (Bureau 22) - Vol 50 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	S37 - S38 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du P5		002EW 08297 9 n°5 - 1	P5	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°6 - 1	P6 Phase 1	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°6 - 1	P6 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Papier + plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°7 - 1	P7	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 8 (Local 3)	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P8	Réalisation d'un prélèvement			P8 Phase 1	Papier bitumé avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8 (Local 3)	Murs et cloisons	Isolant intérieur	P8	Réalisation d'un prélèvement			P8 Phase 2	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 7 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°9 - 1 - 002EW082979 n°9 - 2	P9	Enduit blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 9 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41 (Escalier 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW082979 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW082979 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65 (Escalier 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW082979 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 59 (Escalier 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 08297 9 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 65 (Escalier 7) - Vol 59 (Escalier 6)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 08297 9 n°10 - 1	P10	Peinture non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 12 (Sas 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 8 (Local 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 135 (Sas 7)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 121 (Placard 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 120 (Bureau 57)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 119 (Bureau 56)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 122 (Placard 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 126 (Dégagement 26)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 125 (Dégagement 25)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 103 (Sas 5)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 81 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 77 (Dégagement 14)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 79 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 80 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 76 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 54 (Sas 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 62 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 08297 9 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 135 (Sas 7) - Vol 121 (Placard 1) - Vol 120 (Bureau 57) - Vol 119 (Bureau 56) - Vol 122 (Placard 2) - Vol 126 (Dégagement 26) - Vol 125 (Dégagement 25)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S45 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW082979 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
				S103 -							
				S104 -							
				S105 -							
				S106 -							
				S107 -							
				S108							
R+1	Vol 103 (Sas 5) - Vol 81 (Pièce 3) - Vol 77 (Dégagement 14) - Vol 79 (Pièce 2) - Vol 80 (Pièce 1) - Vol 76 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S44 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW082979 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
				S84 -							
				S85 -							
				S86 -							
				S87 -							
				S88							
R+2	Vol 54 (Sas 2) - Vol 62 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S41 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW082979 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
				S46							

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 13 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (Rangement 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42 (Bureau 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57 (Bureau 23)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (Rangement 2) - Vol 6 (Bureau 4) - Vol 42 (Bureau 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S14 - S18 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57 (Bureau 23) - Vol 64 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S40 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 1	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 13 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (Rangement 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 6 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 42 (Bureau 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 57 (Bureau 23)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 64 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 31 (Rangement 2) - Vol 6 (Bureau 4) - Vol 42 (Bureau 16)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S14 - S18 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 08297 9 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 57 (Bureau 23) - Vol 64 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S40 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW082979 n°13 - 1	P13 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 14 (Escalier 2)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW082979 n°14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 112 (Escalier 9)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW082979 n°14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 70 (Escalier 8)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW082979 n°14 - 1	P14	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 15 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66 (Bureau 28)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 16 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 73 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 111 (Bureau 51)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 109 (Bureau 49)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 66 (Bureau 28) - Vol 16 (Bureau 7) - Vol 74 (Bureau 34) - Vol 73 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S62 - S63 - S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Bureau 49) - Vol 95 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S96 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 1	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 15 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 66 (Bureau 28)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 16 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW082979 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 74 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW082979 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 73 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW082979 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 111 (Bureau 51)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW082979 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Bureau 49)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW082979 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 95 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW082979 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 66 (Bureau 28) - Vol 16 (Bureau 7) - Vol 74 (Bureau 34) - Vol 73 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S62 - S63 - S67 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 109 (Bureau 49) - Vol 95 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S96 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 08297 9 n°15 - 1	P15 Phase 2	Mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 16 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Papier peint + enduit	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°16 - 1	P16	Papiers peints avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 19 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°19 - 1	P19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 20 (Dégagement 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 124 (Pièce 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 123 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46 (Bureau 18)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 62 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 61 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36 (Bureau 14)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 39 (Archives 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 38 (Archives 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 37 (Archives 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 124 (Pièce 7) - Vol 123 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 46 (Bureau 18) - Vol 62 (Bureau 25) - Vol 61 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S36 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 08297 9 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 36 (Bureau 14) - Vol 39 (Archives 3) - Vol 38 (Archives 2) - Vol 37 (Archives 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S19 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW082979 n°20 - 1	P20	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 21 (Escalier 3)	Murs et cloisons	Peinture + enduit	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°21 - 1	P21	Peinture non séparable + enduit blanc non séparable + enduit gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 130 (Bureau 60)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW082979 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 139 (Bureau 64)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW082979 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 138 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 131 (Escalier 10)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 140 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 141 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 17 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53 (Archives 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52 (Archives 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 59 (Escalier 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41 (Escalier 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 11 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 130 (Bureau 60) - Vol 139 (Bureau 64) - Vol 138 (Bureau 63) - Vol 131 (Escalier 10) - Vol 140 (Sanitaires 6) - Vol 141 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S112 - S113 - S114 - S115 - S118 - S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 1	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 17	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S57 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW	P22	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
	(Sanitaires 5)			S58 -			08297	Phase			
	- Vol 53			S59 -			9 n°22	1			
	(Archives 5) -			S60			- 1				
	Vol 52										
	(Archives 4) -										
	Vol 59										
	(Escalier 6)										
R+3	Vol 41	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S27 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW	P22	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse
	(Escalier 5) -			S31 -			08297	Phase			
	Vol 11			S32			9 n°22	1			
	(Sanitaires 2)						- 1				
	- Vol 10										
	(Sanitaires 1)										
R+1	Vol 22	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW	P22	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
	(Escalier 4)						08297	Phase			
							9 n°22	2			
							- 1				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 130 (Bureau 60)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 139 (Bureau 64)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 138 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 131 (Escalier 10)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 140 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 141 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 17 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 53 (Archives 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 52 (Archives 4)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 59 (Escalier 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 41 (Escalier 5)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 11 (Sanitaires 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 10 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 130 (Bureau 60) - Vol 139 (Bureau 64) - Vol 138 (Bureau 63) - Vol 131 (Escalier 10) - Vol 140 (Sanitaires 6) - Vol 141 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S112 - S113 - S114 - S115 - S118 - S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 17 (Sanitaires 5) - Vol 53 (Archives 5) - Vol 52 (Archives 4) - Vol 59 (Escalier 6)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S57 - S58 - S59 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 41 (Escalier 5) - Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 10 (Sanitaires 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons + isolant	S27 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 08297 9 n°22 - 1	P22 Phase 2	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 22 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°23 - 1	P23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + enduit gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 44 (Dégagement 7)	Murs et cloisons	Doublage bois	I1							Sondag e destruc tif sans possibi lité de remise en état nécess aire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 35 (Dégagement 6)	Murs et cloisons	Doublage bois	I1							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+3	Vol 35 (Dégagement 6)	Murs et cloisons	Doublage bois	I2							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+3	Vol 29 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Doublage bois	I3							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 58 (Dégagement 9)	Murs et cloisons	Doublage bois	I4							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+2	Vol 69 (Dégagement 10)	Murs et cloisons	Doublage bois	I5							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+2	Vol 67 (Dégagement 11)	Murs et cloisons	Doublage bois	I6							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 93 (Dégagement 18)	Murs et cloisons	Doublage bois	17							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+1	Vol 92 (Dégagement 17)	Murs et cloisons	Doublage bois	18							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+1	Vol 91 (Dégagement 16)	Murs et cloisons	Doublage bois	19							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 98 (Dégagement 20)	Murs et cloisons	Doublage bois	I10							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+1	Vol 105 (Dégagement 21)	Murs et cloisons	Doublage bois	I11							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
R+1	Vol 96 (Dégagement 19)	Murs et cloisons	Doublage bois	I12							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 106 (Dégagement 22)	Murs et cloisons	Vitre	I13							Sondage destruc tif sans possibi lité de remise en état nécess aire
R+1	Vol 83 (Salle d'audience)	Murs et cloisons	Granit	I14							Sondage destruc tif sans possibi lité de remise en état nécess aire
R+1	Vol 82 (Dégagement 13)	Murs et cloisons	Granit	I15							Sondage destruc tif sans possibi lité de remise en état nécess aire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 127 (Sas 6)	Murs et cloisons	Vitre	I16							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
RDC	Vol 115 (Bureau 52)	Murs et cloisons	Vitre	I17							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
RDC	Vol 116 (Bureau 53)	Murs et cloisons	Vitre	I18							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 117 (Bureau 54)	Murs et cloisons	Vitre	I19							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
RDC	Vol 118 (Bureau 55)	Murs et cloisons	Vitre	I20							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
RDC	Vol 114 (Dégagement 24)	Murs et cloisons	Doublage bois	I21							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 113 (Dégagement 23)	Murs et cloisons	Doublage bois	I22							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
RDC	Vol 128 (Bureau 58)	Murs et cloisons	Etagère bois	I23							Présence de mobiliers nous empêchant d'accéder au mur
RDC	Vol 129 (Bureau 59)	Murs et cloisons	Etagère bois	I24							Présence de mobiliers nous empêchant d'accéder au mur



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 25 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Vitre	I25							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
RDC	Vol 132 (Dégagement 27)	Murs et cloisons	Doublage bois	I26							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire
RDC	Vol 133 (Dégagement 28)	Murs et cloisons	Doublage bois	I27							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 133 (Dégagement 28)	Murs et cloisons	Doublage bois	I28							Sondage destructif sans possibilité de remise en état nécessaire

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW082979 n°11 - 1	P11 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S33 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW082979 n°11 - 1	P11 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 141 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S116 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW082979 n°11 - 1	P11 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 140 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S117 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW082979 n°11 - 1	P11 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 11 (Sanitaires 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+3	Vol 10 (Sanitaires 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S33 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 08297 9 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 141 (Sanitaires 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S116 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 08297 9 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 140 (Sanitaires 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S117 (P11)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 08297 9 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
R+2	Vol 17 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°17 - 1	P17 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 17 (Sanitaires 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°24 - 1	P24 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°24 - 1	P24 Phase 2	Couche grise non séparable + colle beige non séparable + couche blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (Sanitaires 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°26 - 1	P26 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (Sanitaires 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 08297 9 n°26 - 1	P26 Phase 2	Colle beige + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
				R+3			
P11 Phase 2	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Vol 11 (Sanitaires 2) - Vol 10 (Sanitaires 1) - Vol 141 (Sanitaires 7) - Vol 140 (Sanitaires 6)	6,69 m			4 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 4 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 5 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 6 - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R+2	R+2 - Périmètre d'intervention 5 - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 4 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 5 - Actions menées
	R+3	R+3 - Périmètre d'intervention 5 - MPCA Toutes catégories confondues

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW082979
				Légende
				Périmètre d'intervention 1
				Périmètre d'intervention 2
				Périmètre d'intervention 3
				Périmètre d'intervention 4
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

RDC - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW082979

Légende

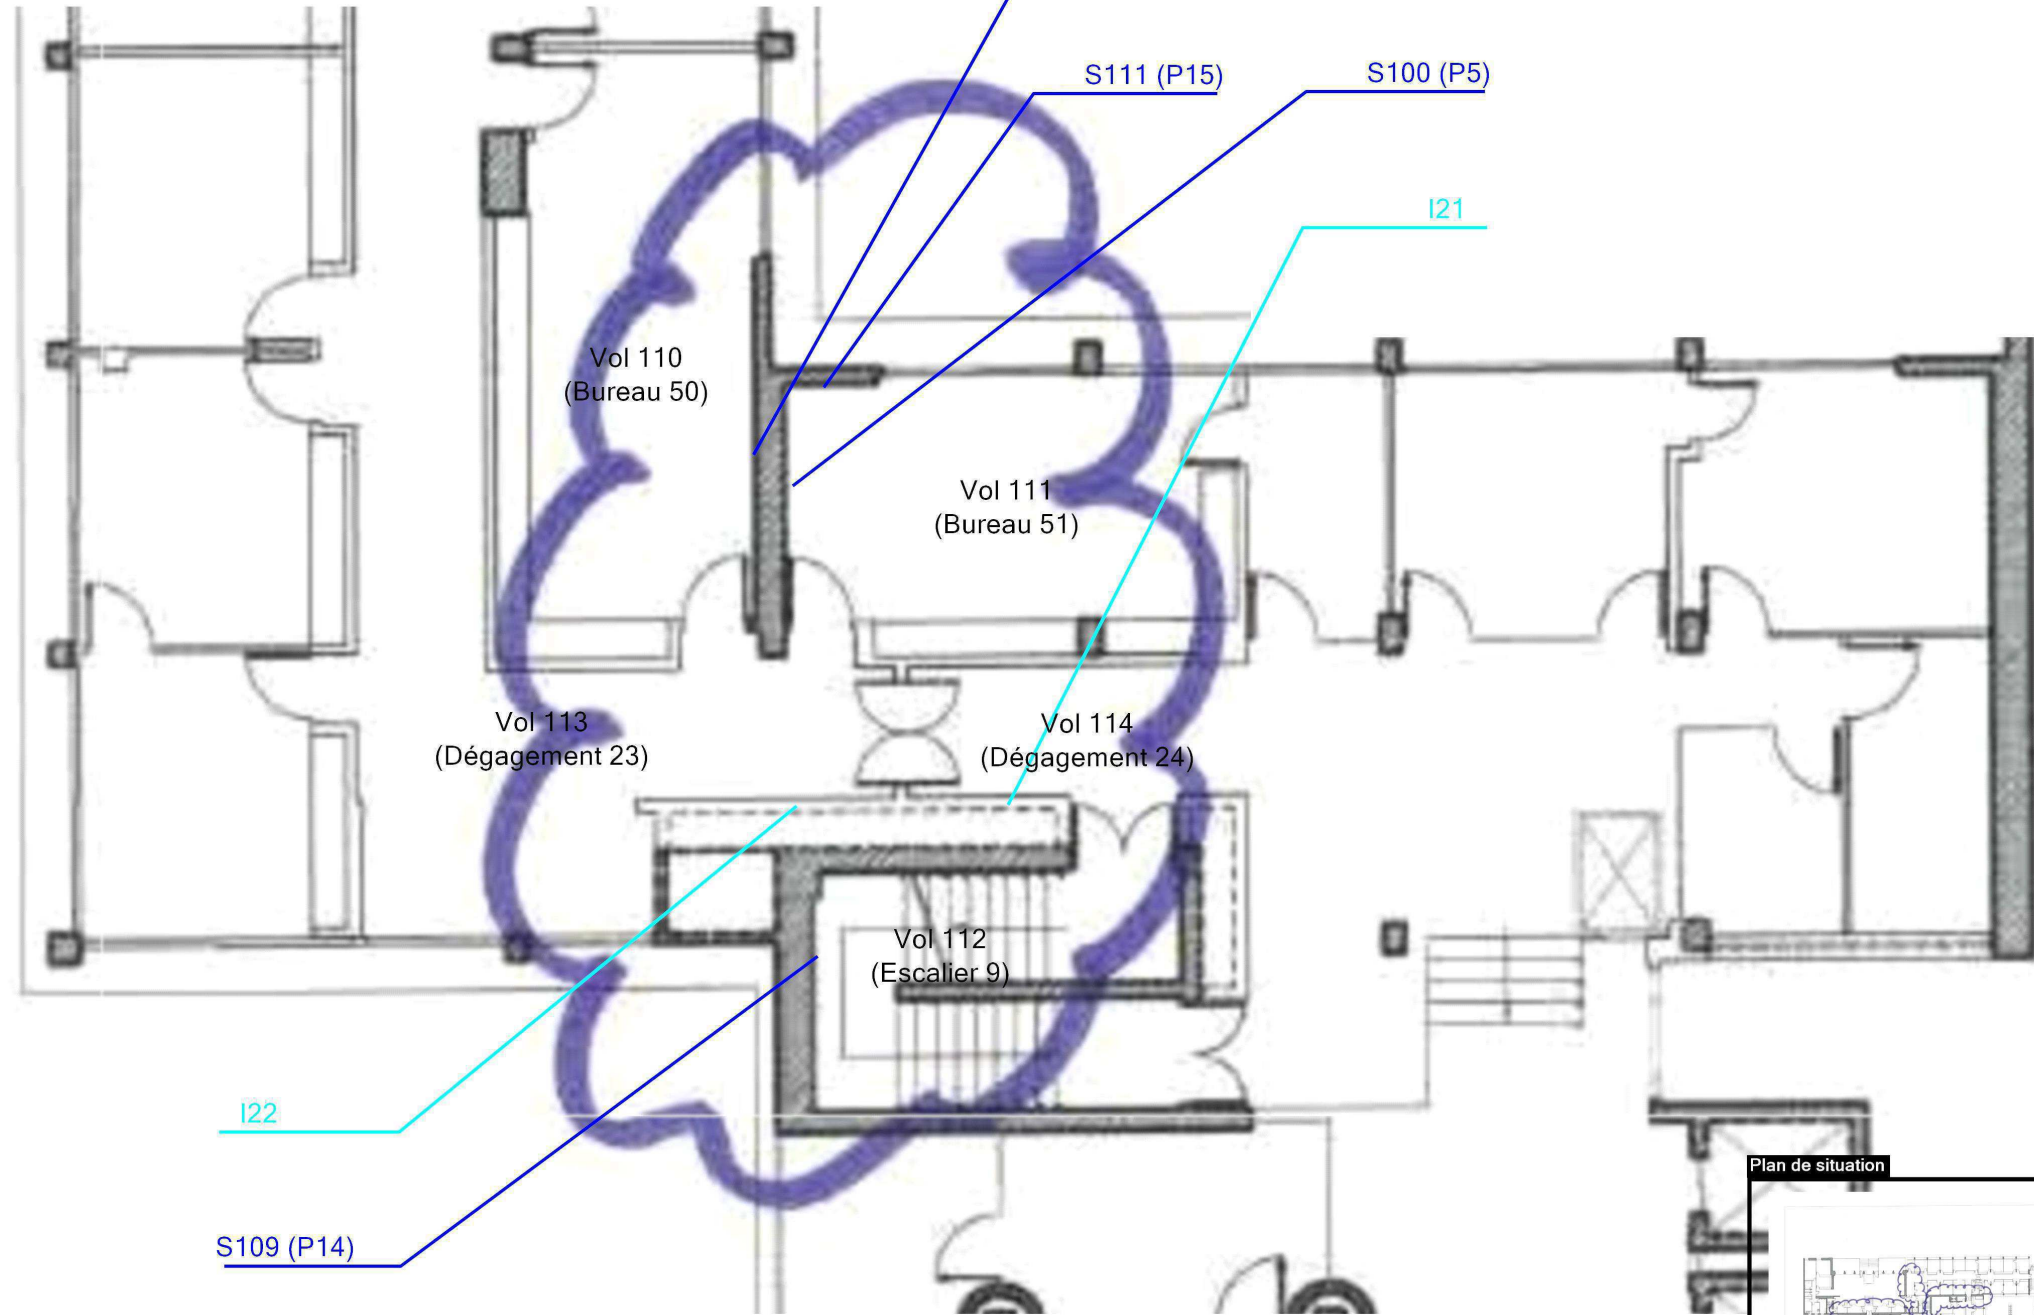

Adresse du bien

5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

Désignation

Tribunal Judiciaire de Versailles

	Date intervention
1	1997
2	1998
3	1999
4	2000
5	2001
6	2002
7	2003
8	2004
9	2005
10	2006
11	2007
12	2008
13	2009
14	2010
15	2011
16	2012
17	2013
18	2014
19	2015
20	2016
21	2017
22	2018
23	2019
24	2020
25	2021
26	2022
27	2023
28	2024
29	2025
30	2026
31	2027
32	2028
33	2029
34	2030
35	2031
36	2032
37	2033
38	2034
39	2035
40	2036
41	2037
42	2038
43	2039
44	2040
45	2041
46	2042
47	2043
48	2044
49	2045
50	2046
51	2047
52	2048
53	2049
54	2050
55	2051
56	2052
57	2053
58	2054
59	2055
60	2056
61	2057
62	2058
63	2059
64	2060
65	2061
66	2062
67	2063
68	2064
69	2065
70	2066
71	2067
72	2068
73	2069
74	2070
75	2071
76	2072
77	2073
78	2074
79	2075
80	2076
81	2077
82	2078
83	2079
84	2080
85	2081
86	2082
87	2083
88	2084
89	2085
90	2086
91	2087
92	2088
93	2089
94	2090
95	2091
96	2092
97	2093
98	2094
99	2095
100	2096
101	2097
102	2098
103	2099
104	2100
105	2101
106	2102
107	2103
108	2104
109	2105
110	2106
111	2107
112	2108
113	2109
114	2110
115	2111
116	2112
117	2113
118	2114
119	2115
120	2116
121	2117
122	2118
123	2119
124	2120
125	2121
126	2122
127	2123
128	2124
129	2125
130	2126
131	2127
132	2128
133	2129
134	2130
135	2131
136	2132
137	2133
138	2134
139	2135
140	2136
141	2137
142	2138
143	2139
144	2140
145	2141
146	2142
147	2143
148	2144
149	2145
150	2146
151	2147
152	2148
153	2149
154	2150
155	2151
156	2152
157	2153
158	2154
159	2155
160	2156
161</	

24/05/2024


Techniciens intervenant

KAGO BLONDEL


Légende



Localisation d'une impossibilité technique



Localisation d'un sondage négatif

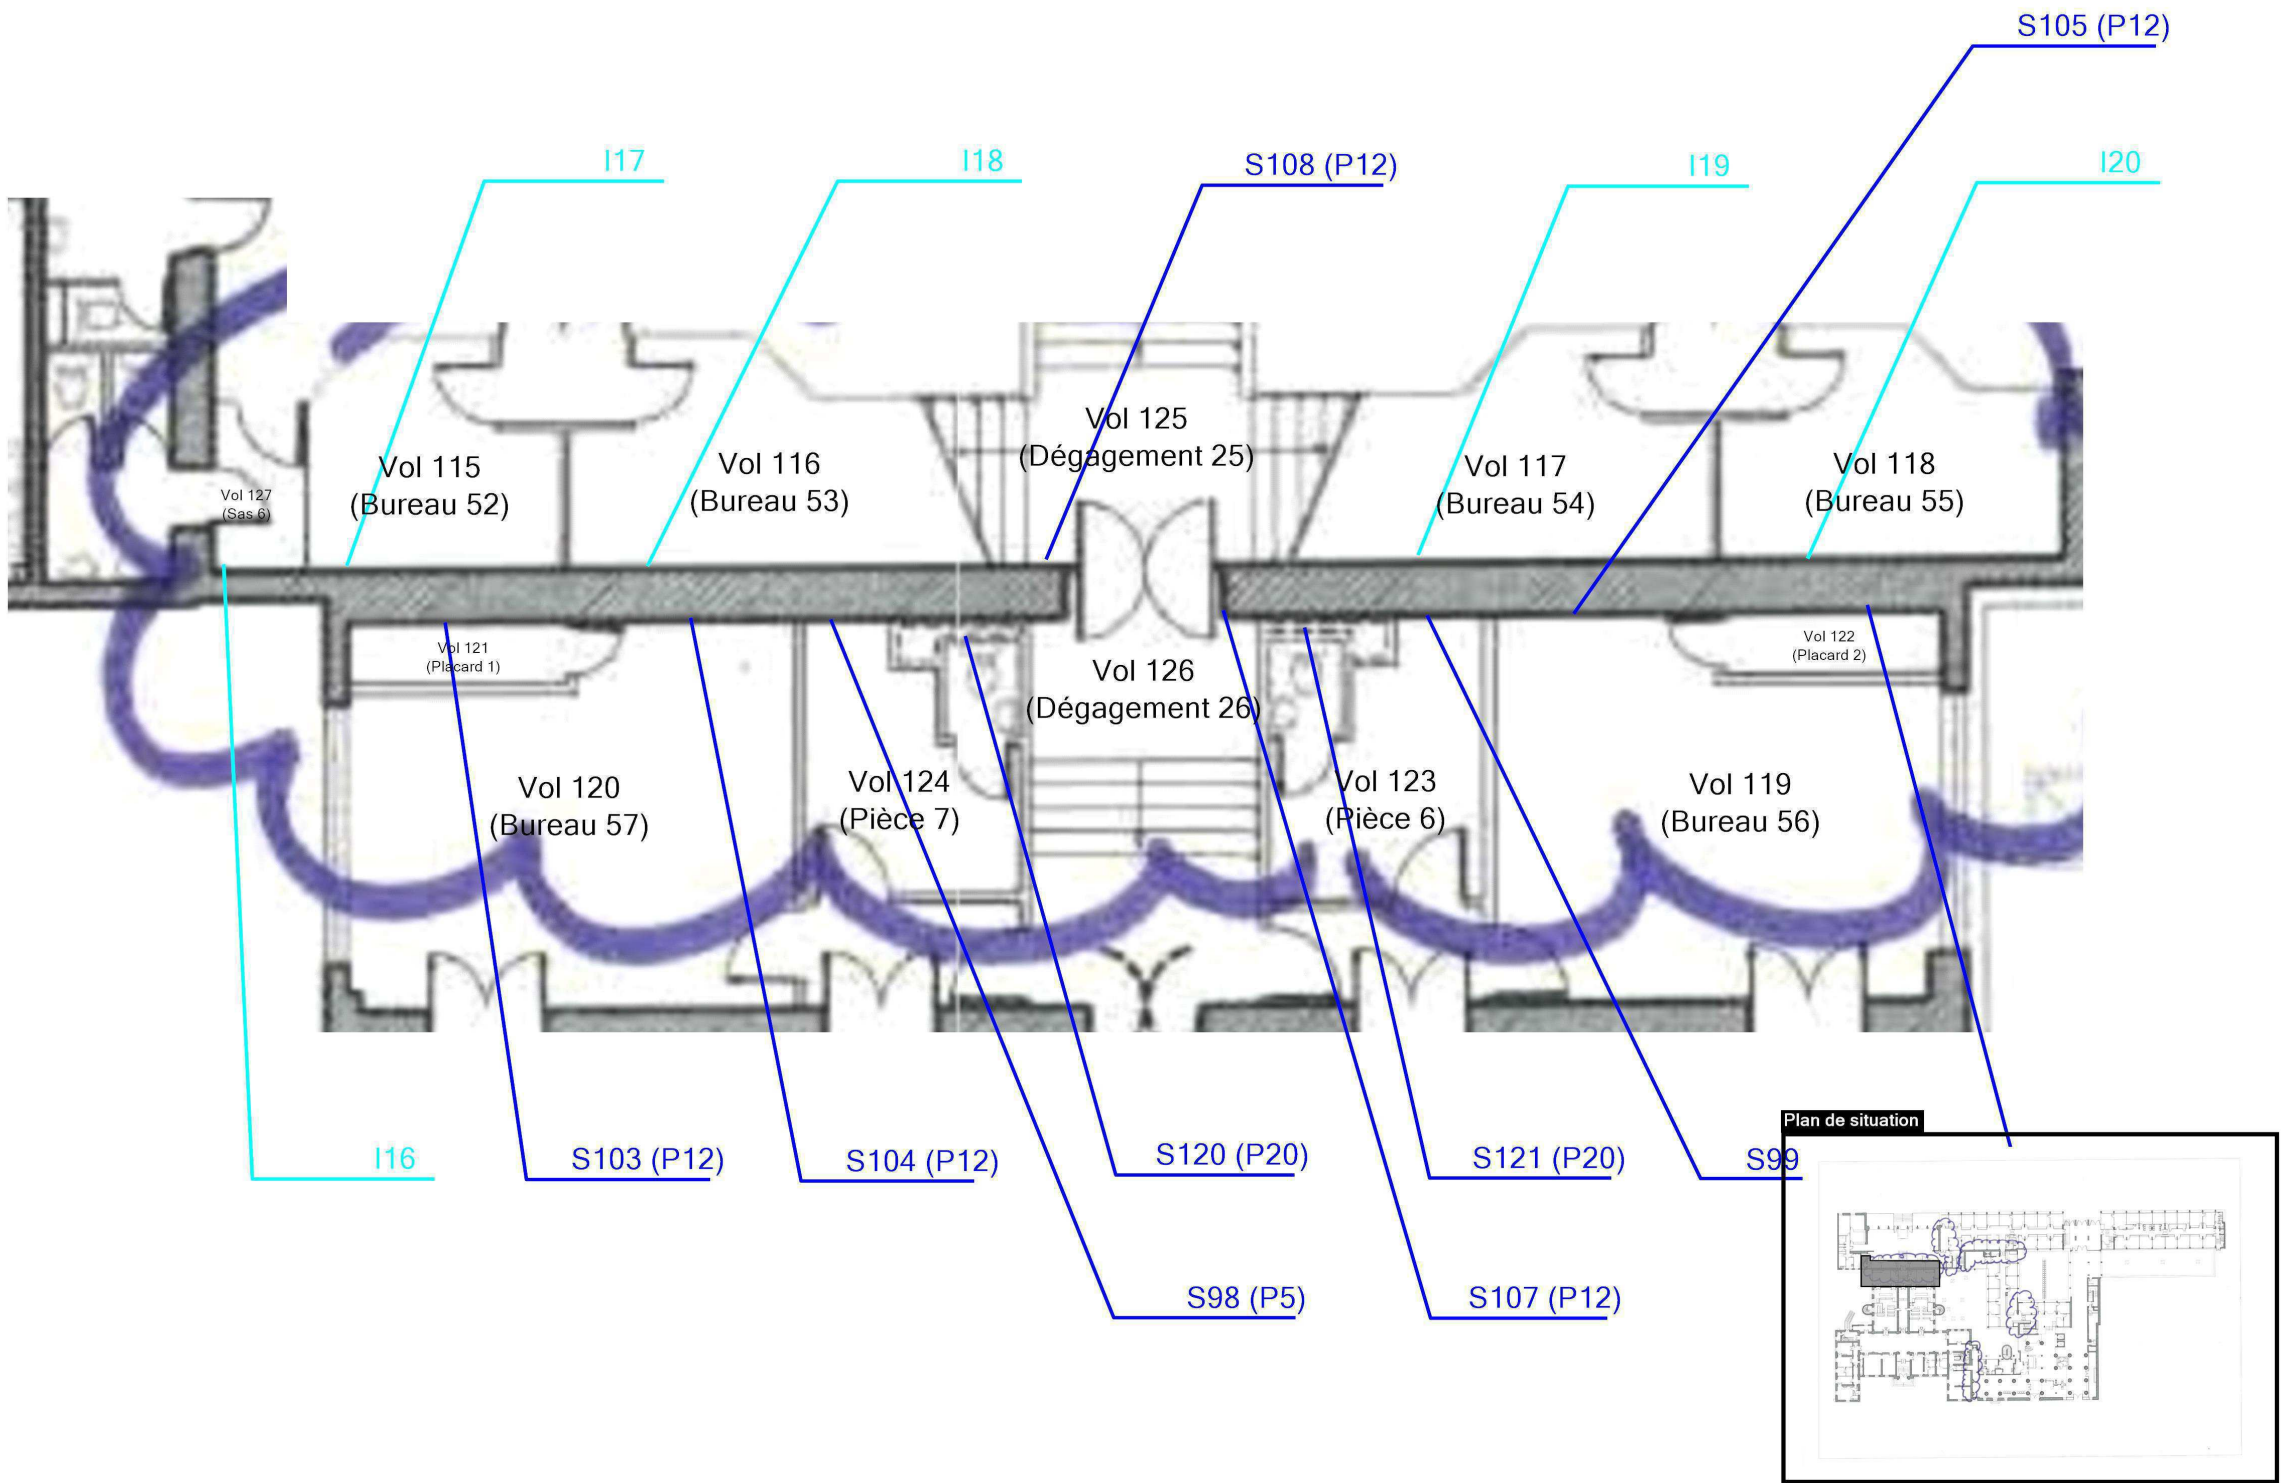



RDC - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW082979

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation d'une impossibilité technique

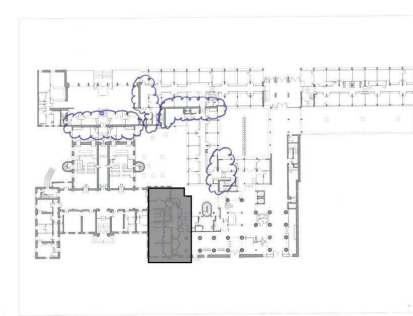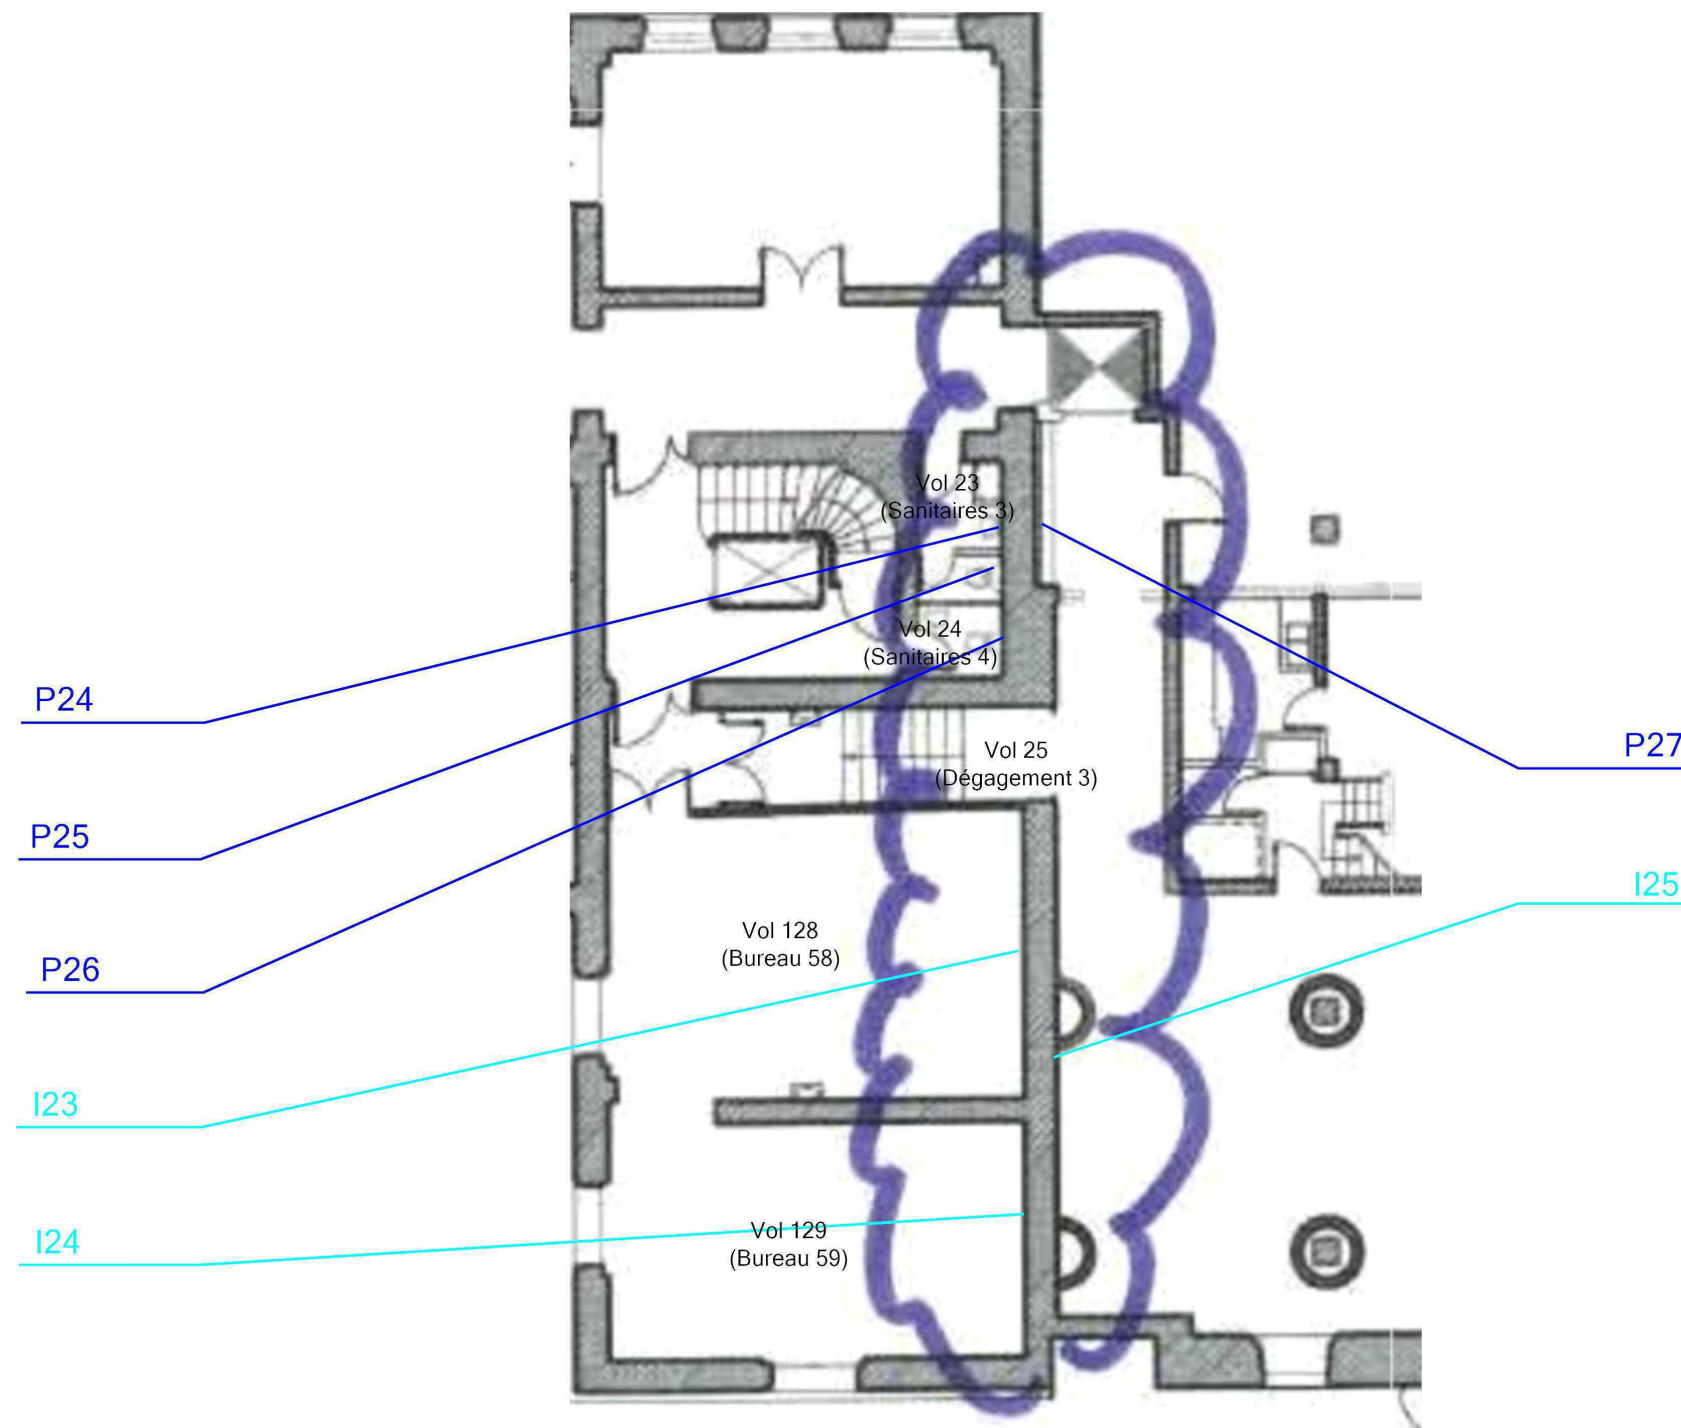


GROUPE
AC ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	

5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

Désignation

Tribunal Judiciaire de Versailles

Date intervention

24/05/2024


Techniciens intervenant

KAGO BLONDEL


Légende



Localisation d'une impossibilité technique





Localisation d'un sondage négatif



Localisation d'un sondage positif



Volume non visité

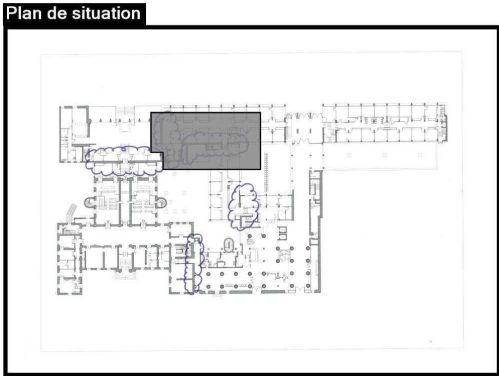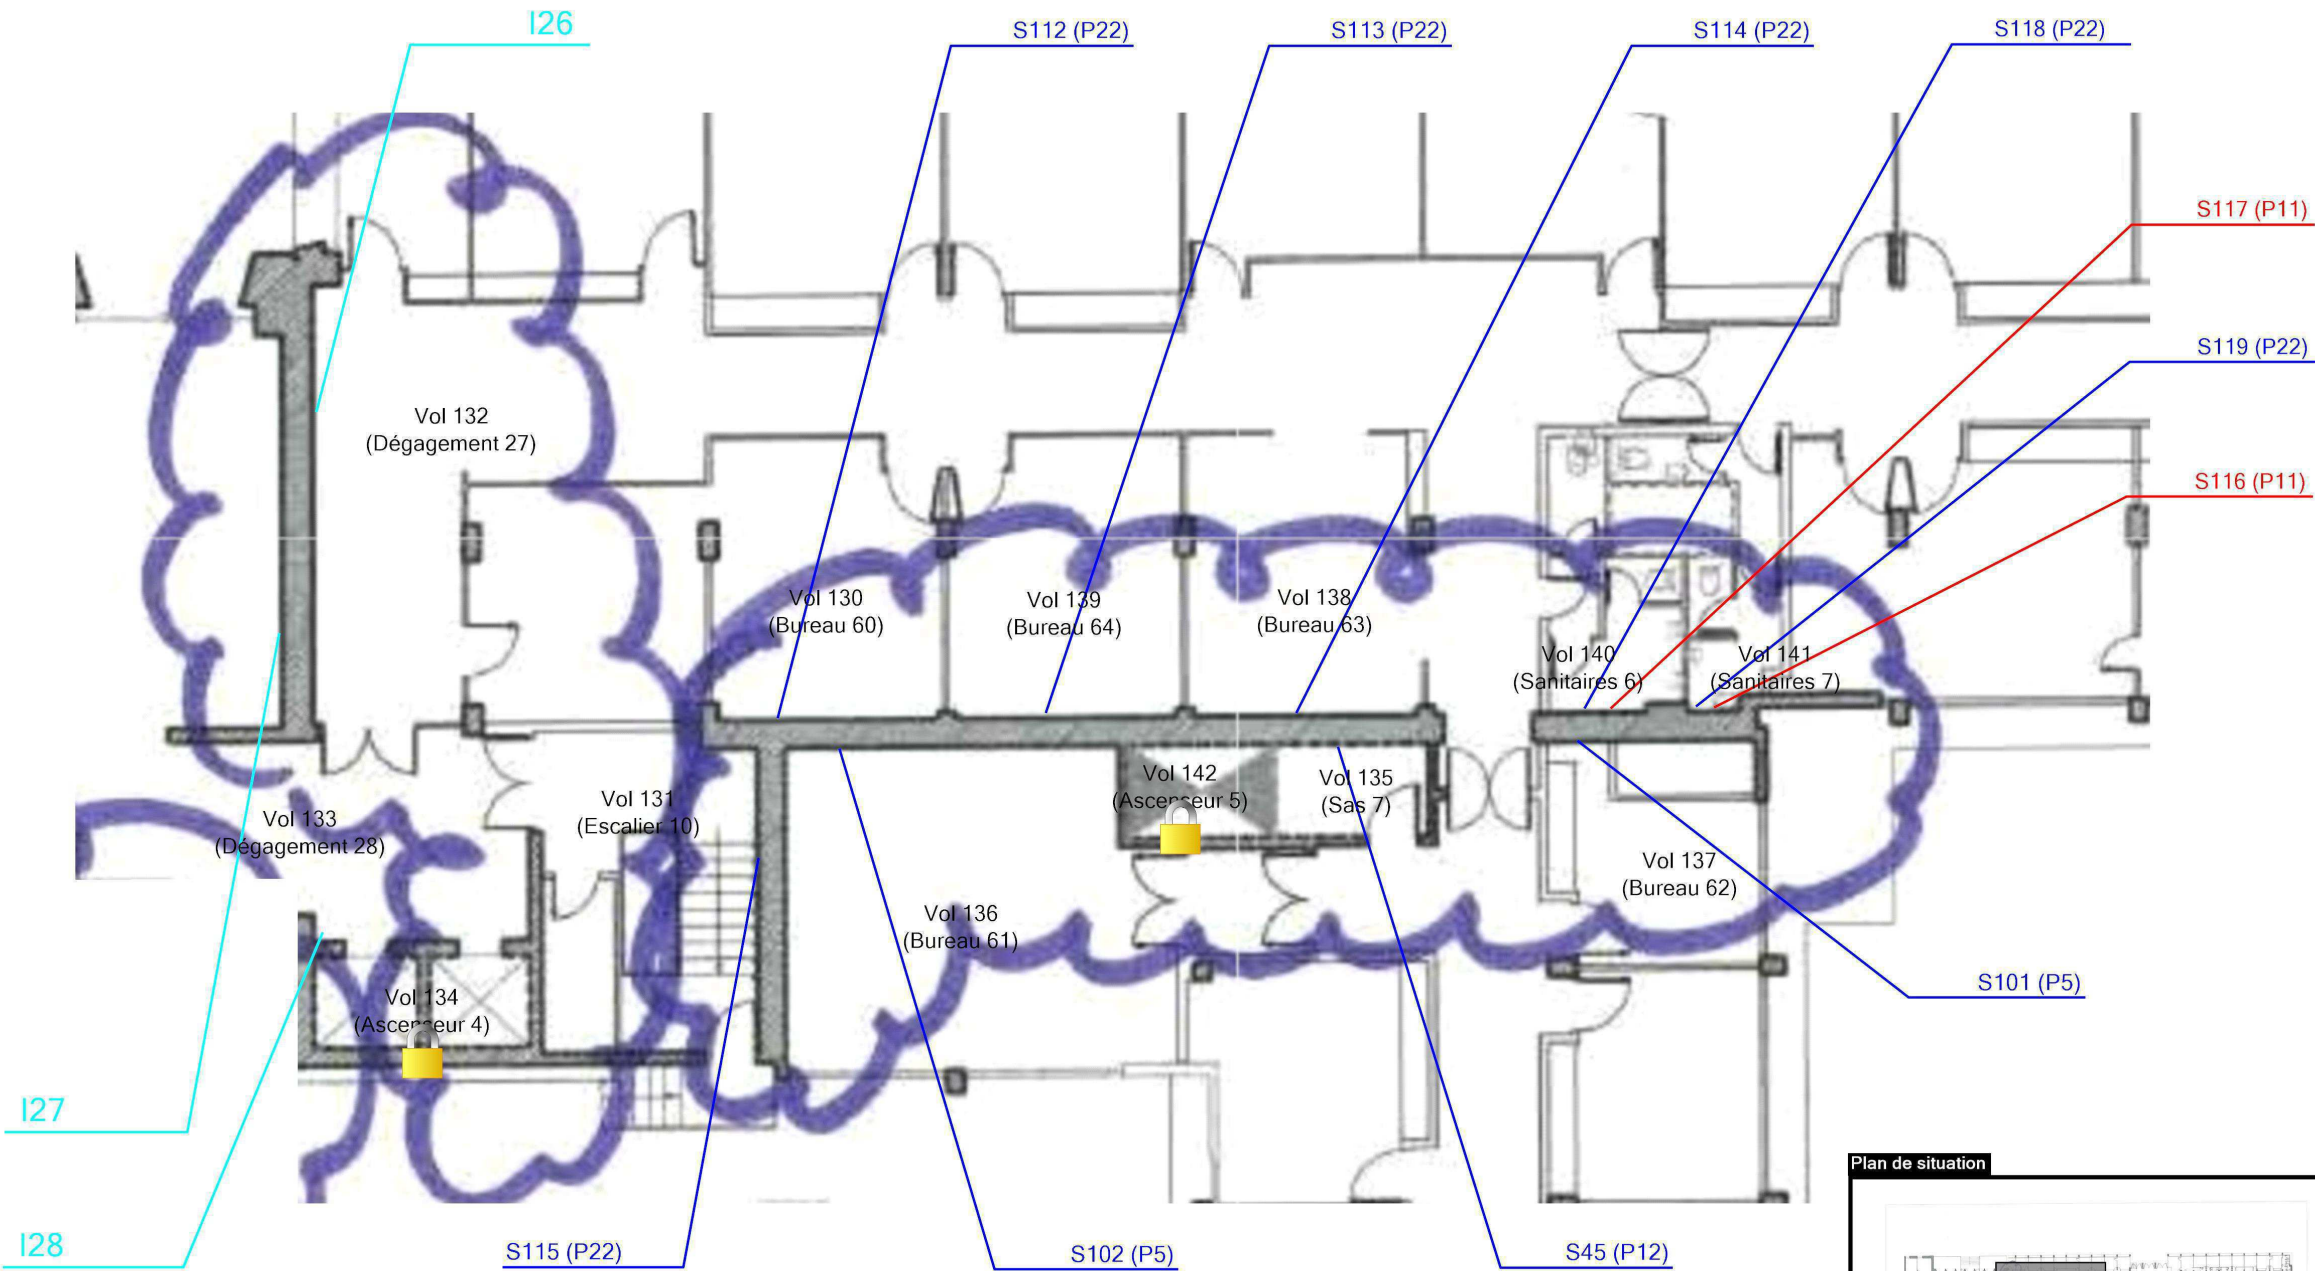

--	--

--	--

Abstract

[illegible]

1000

[illegible]

1000

[illegible]

--	--

1000

1000

Abstract

1000

Abstract

1000

--	--

Abstract

[illegible]

[illegible]


Abstract

1000


[illegible]



Technicien intervenant

—

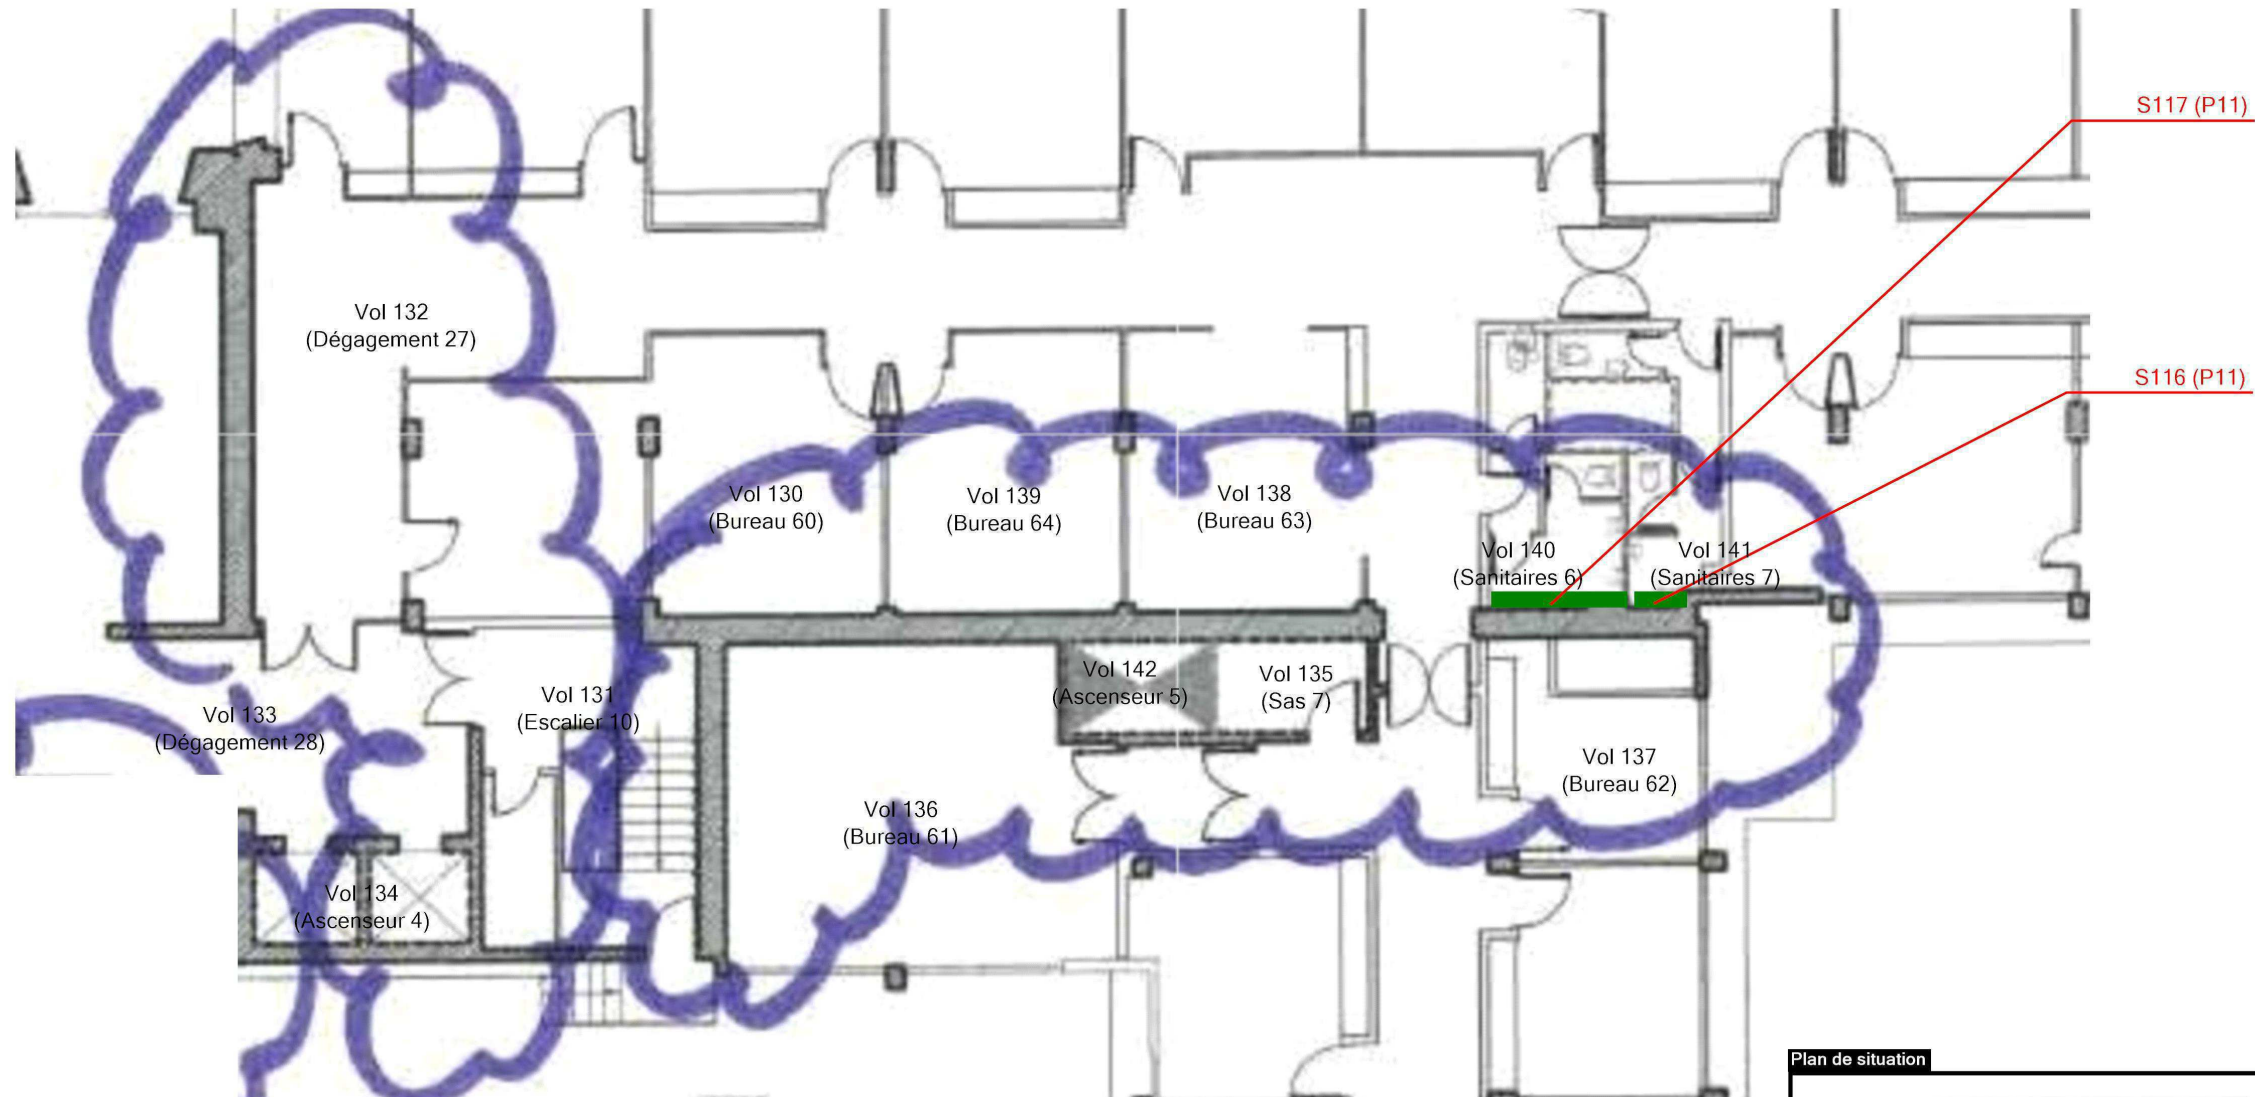

Plan de situation

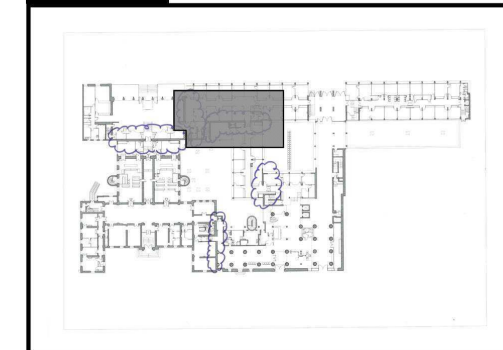
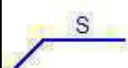



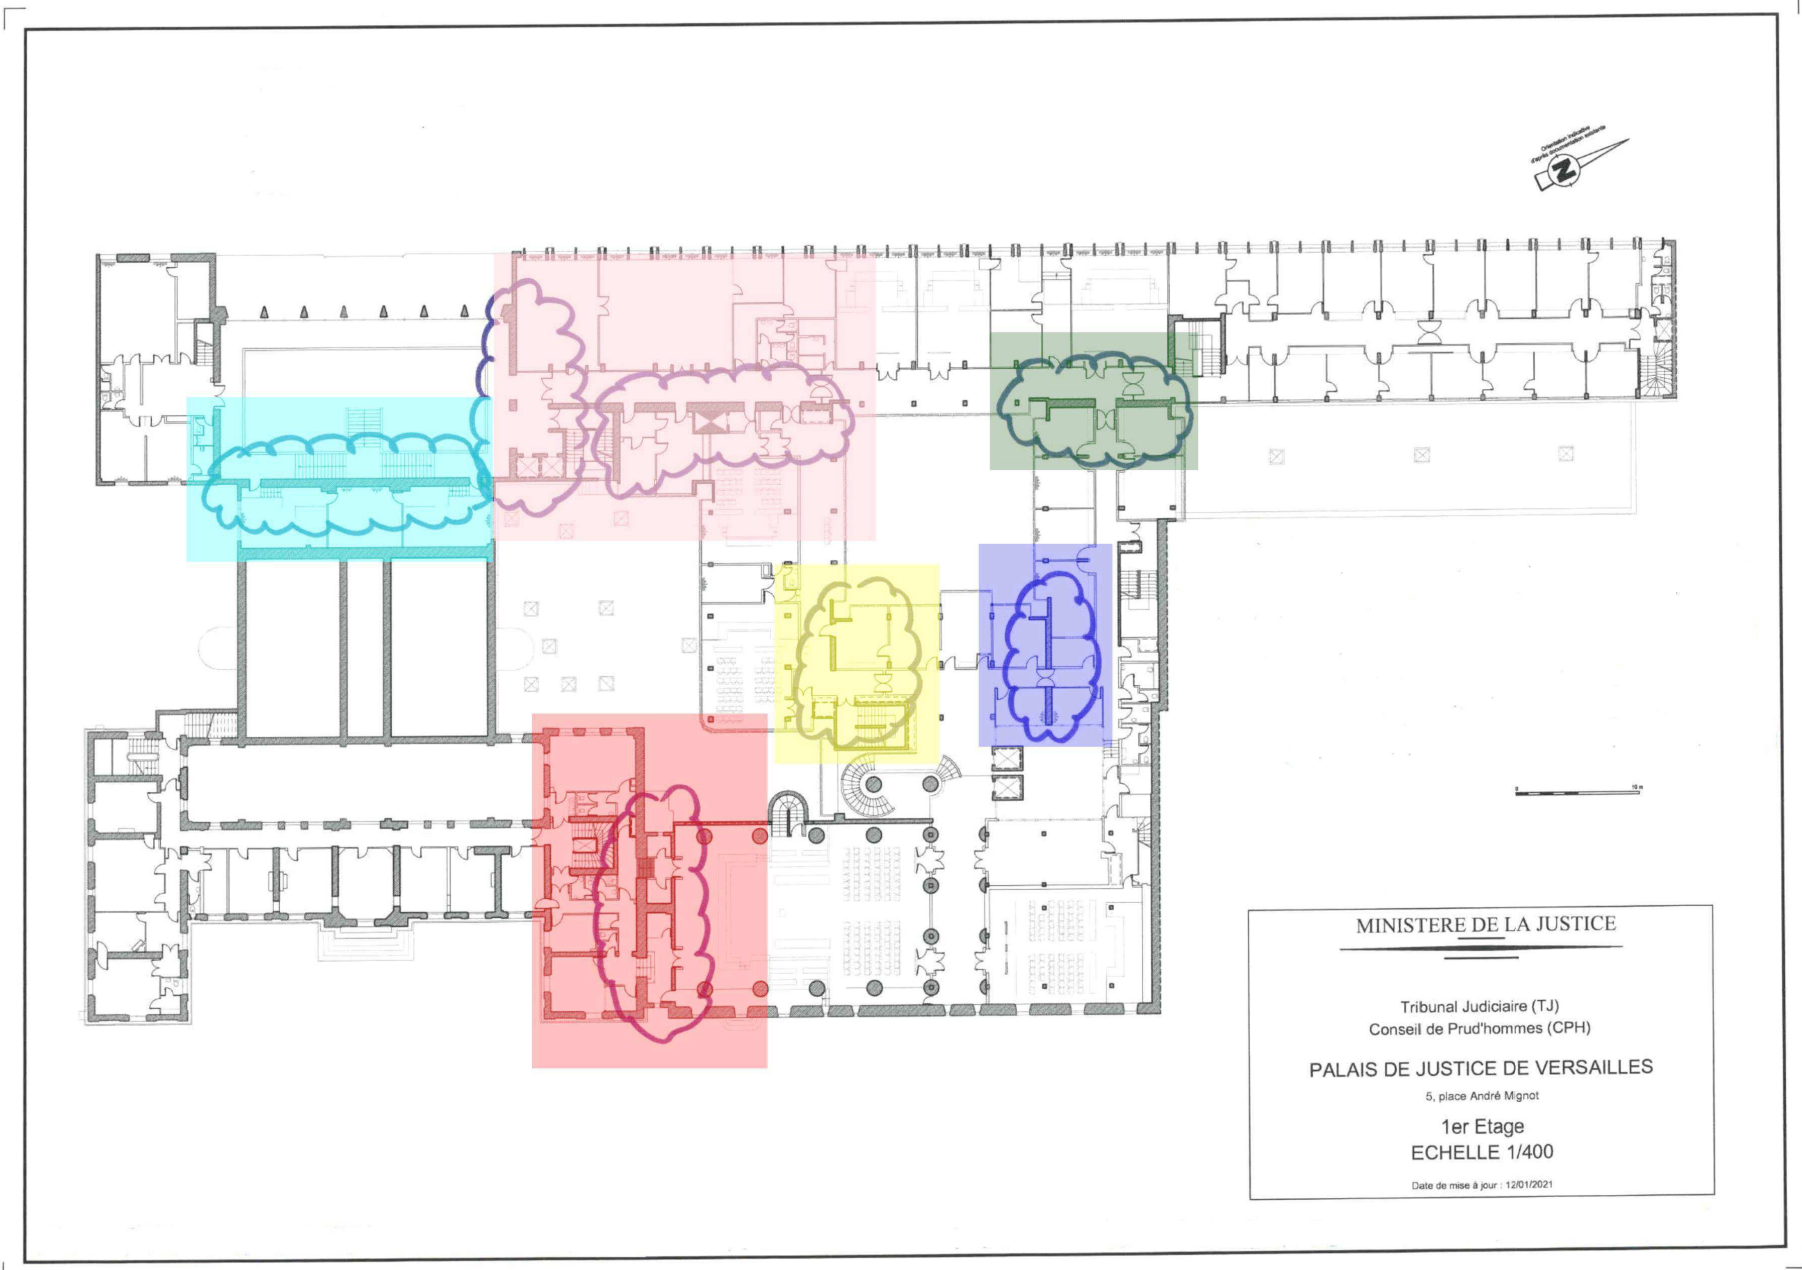
R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW082979
<div></div>				Légende
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 1</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 2</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 3</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 4</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 5</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 6</div>
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL


R+1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW082979

Légende



	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

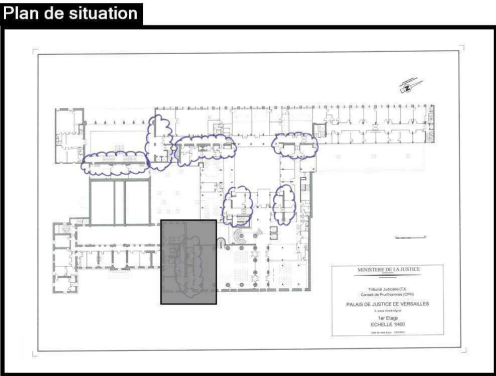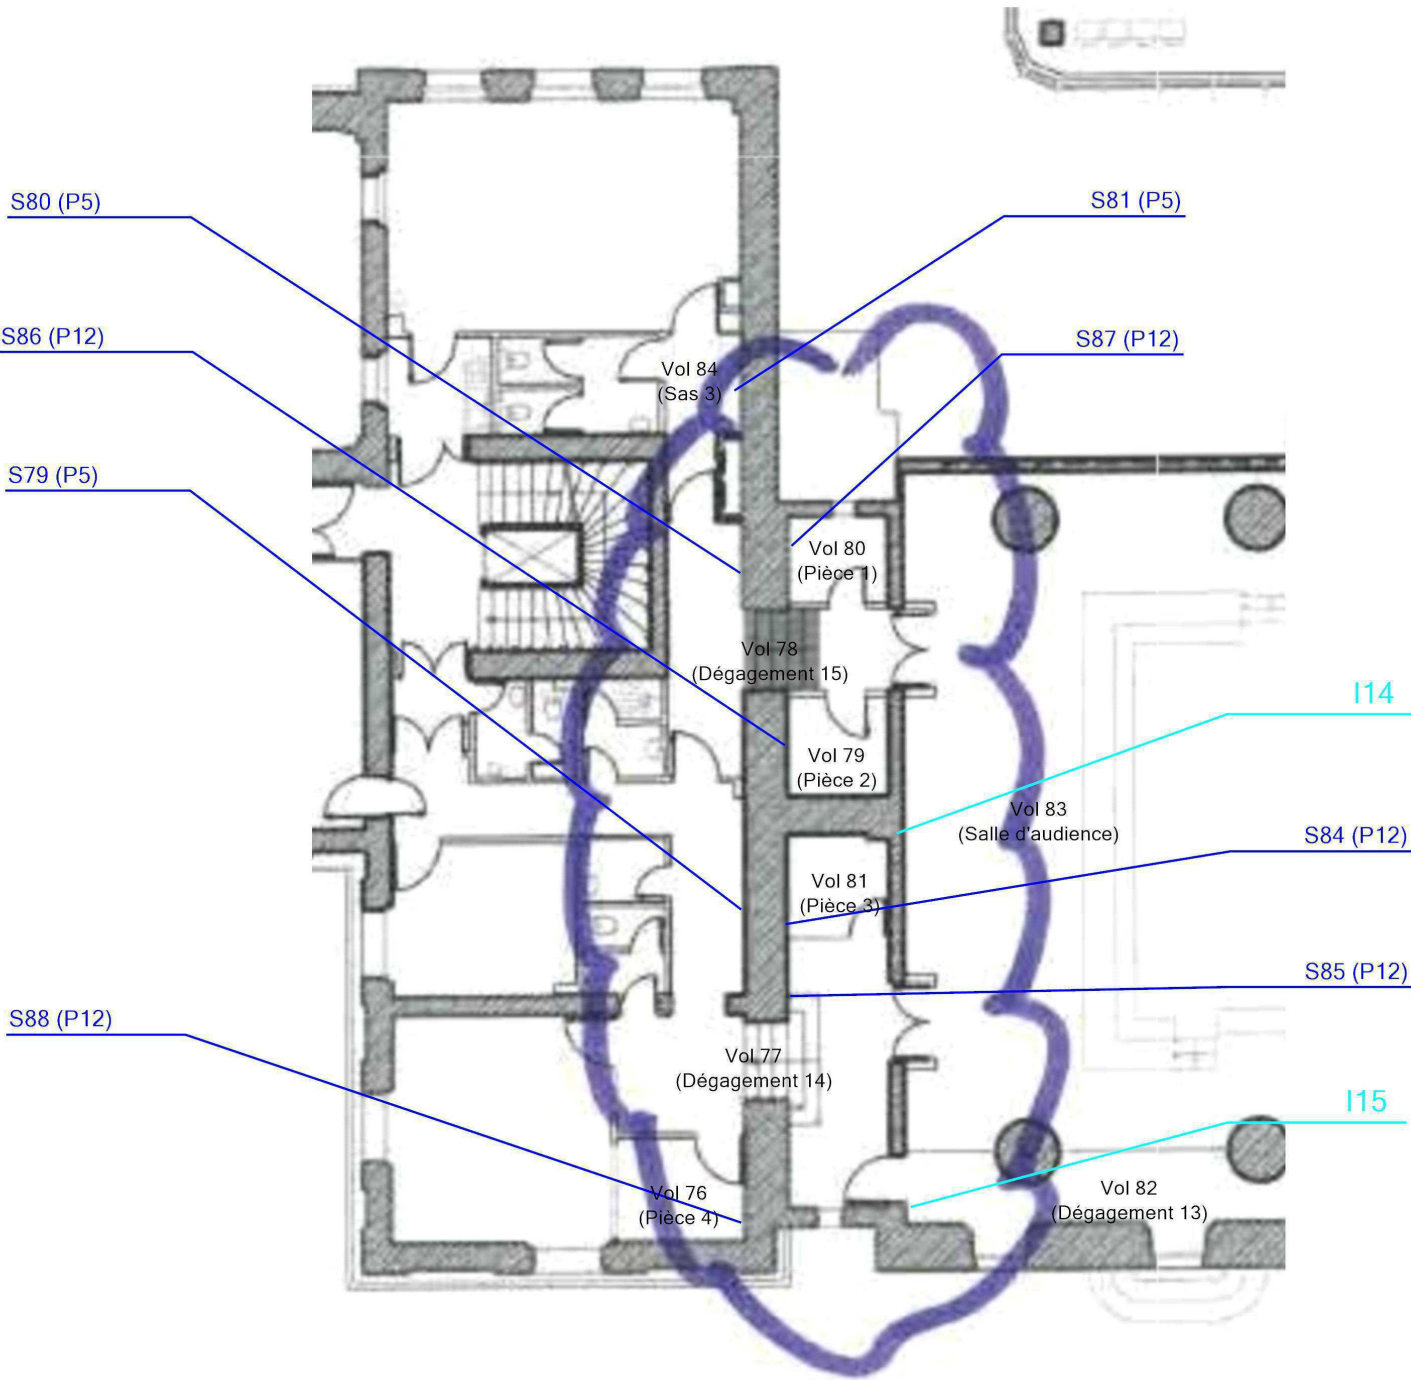



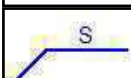
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL



Légende


S Localisation dun sondage négatif

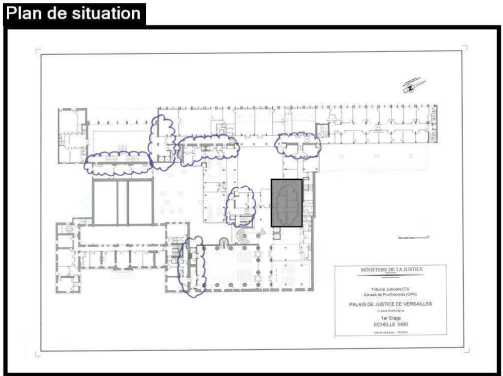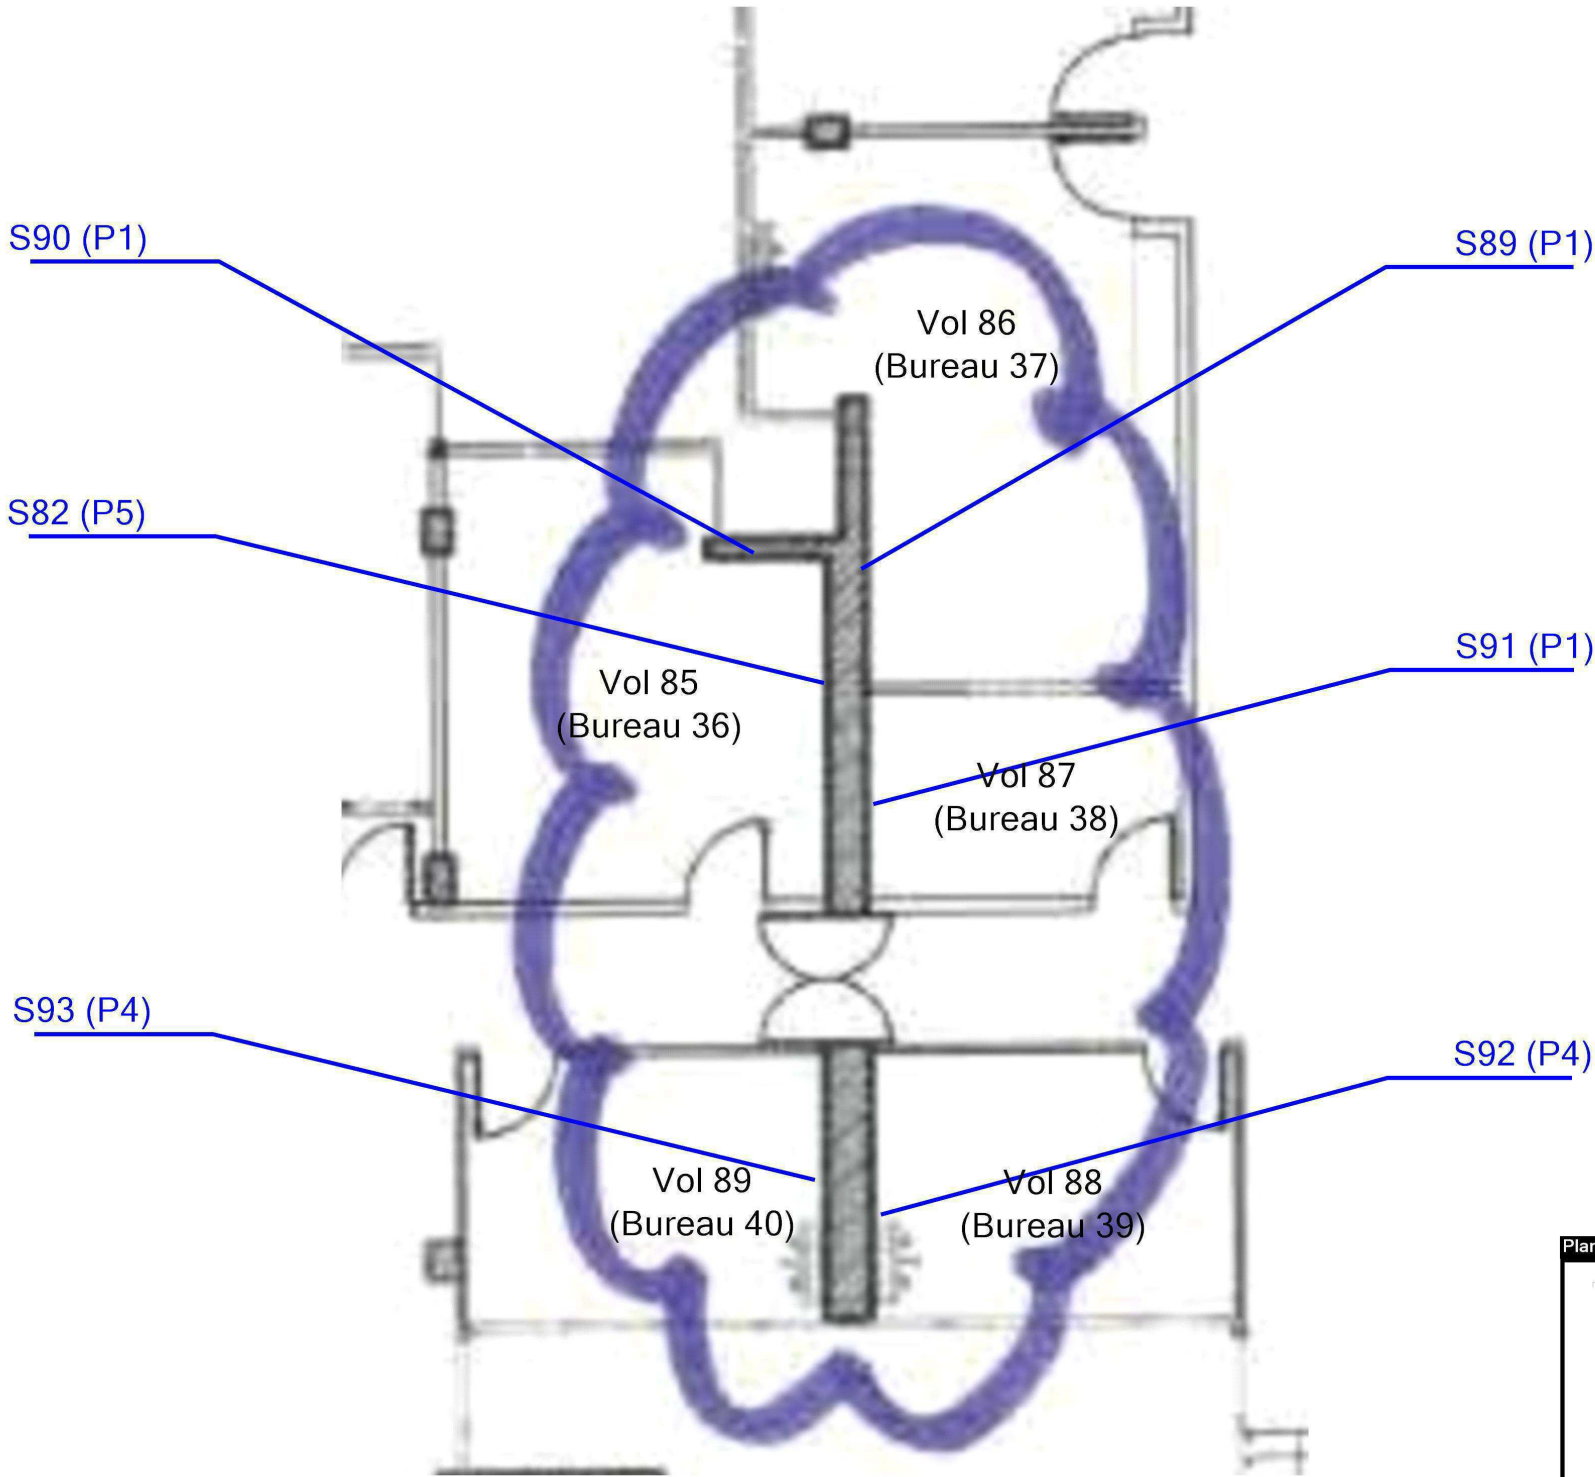



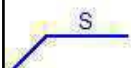
Légende

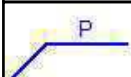
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

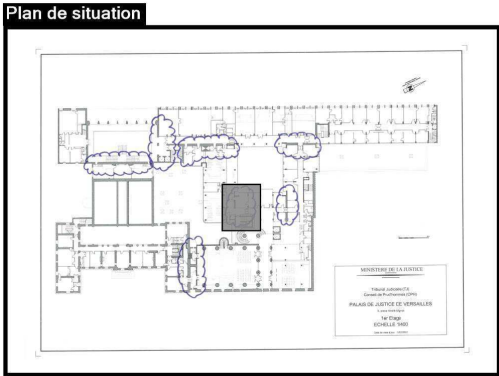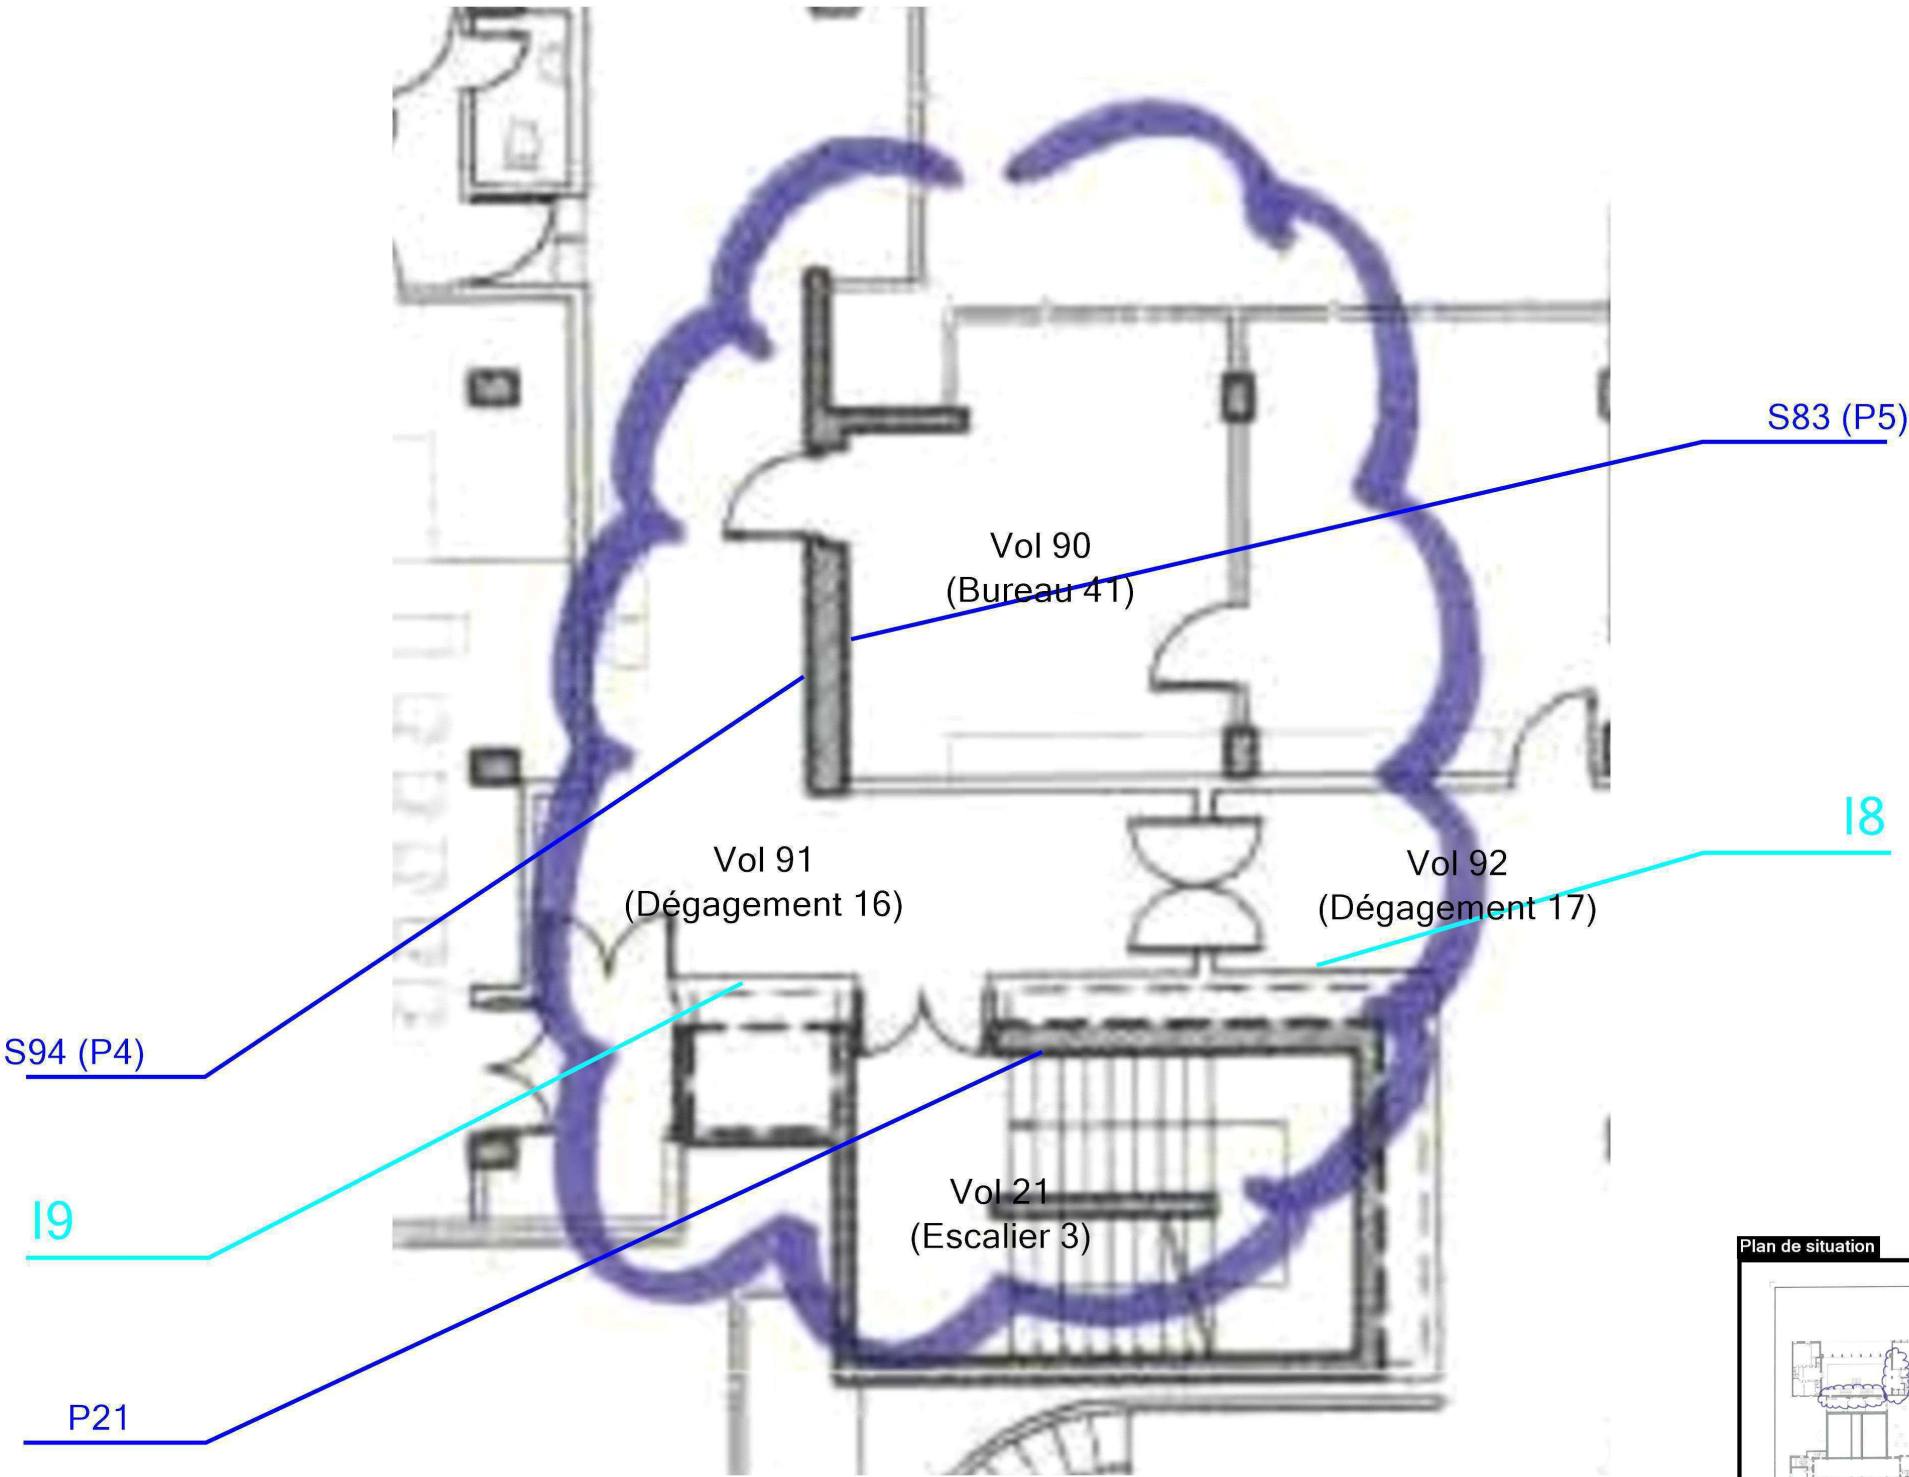


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

Légende

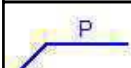	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

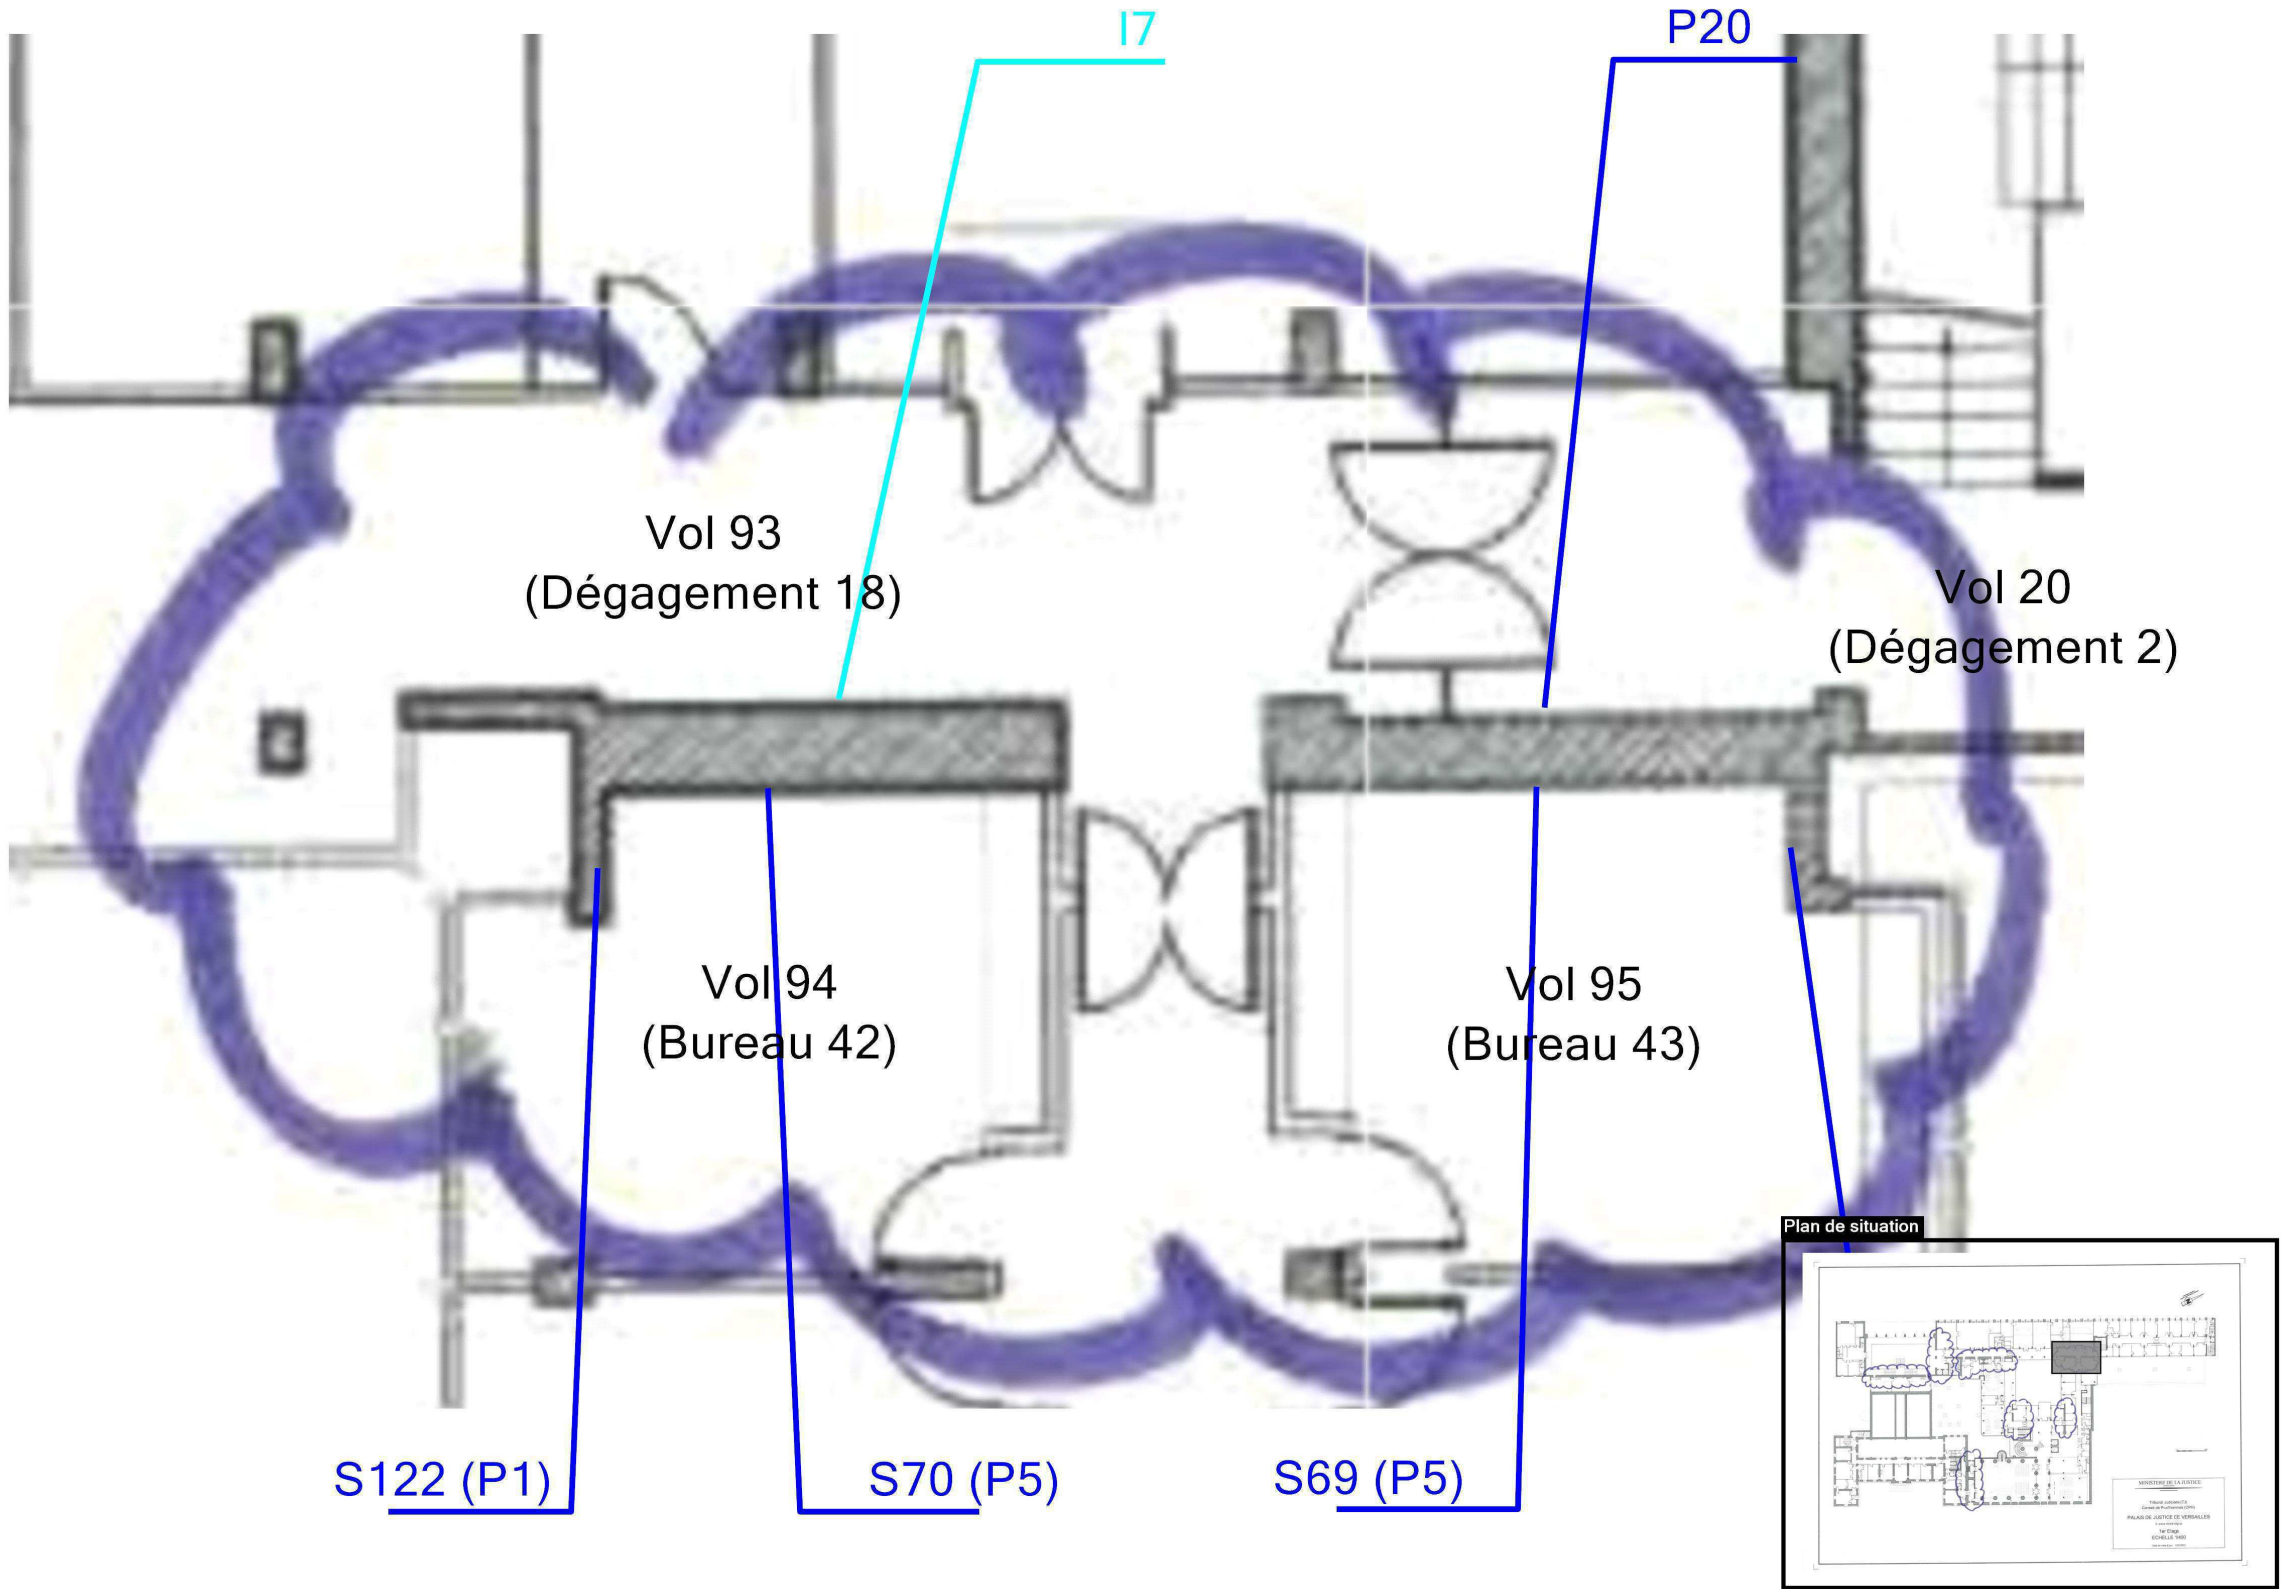


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL


R+1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 5 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW082979

Légende

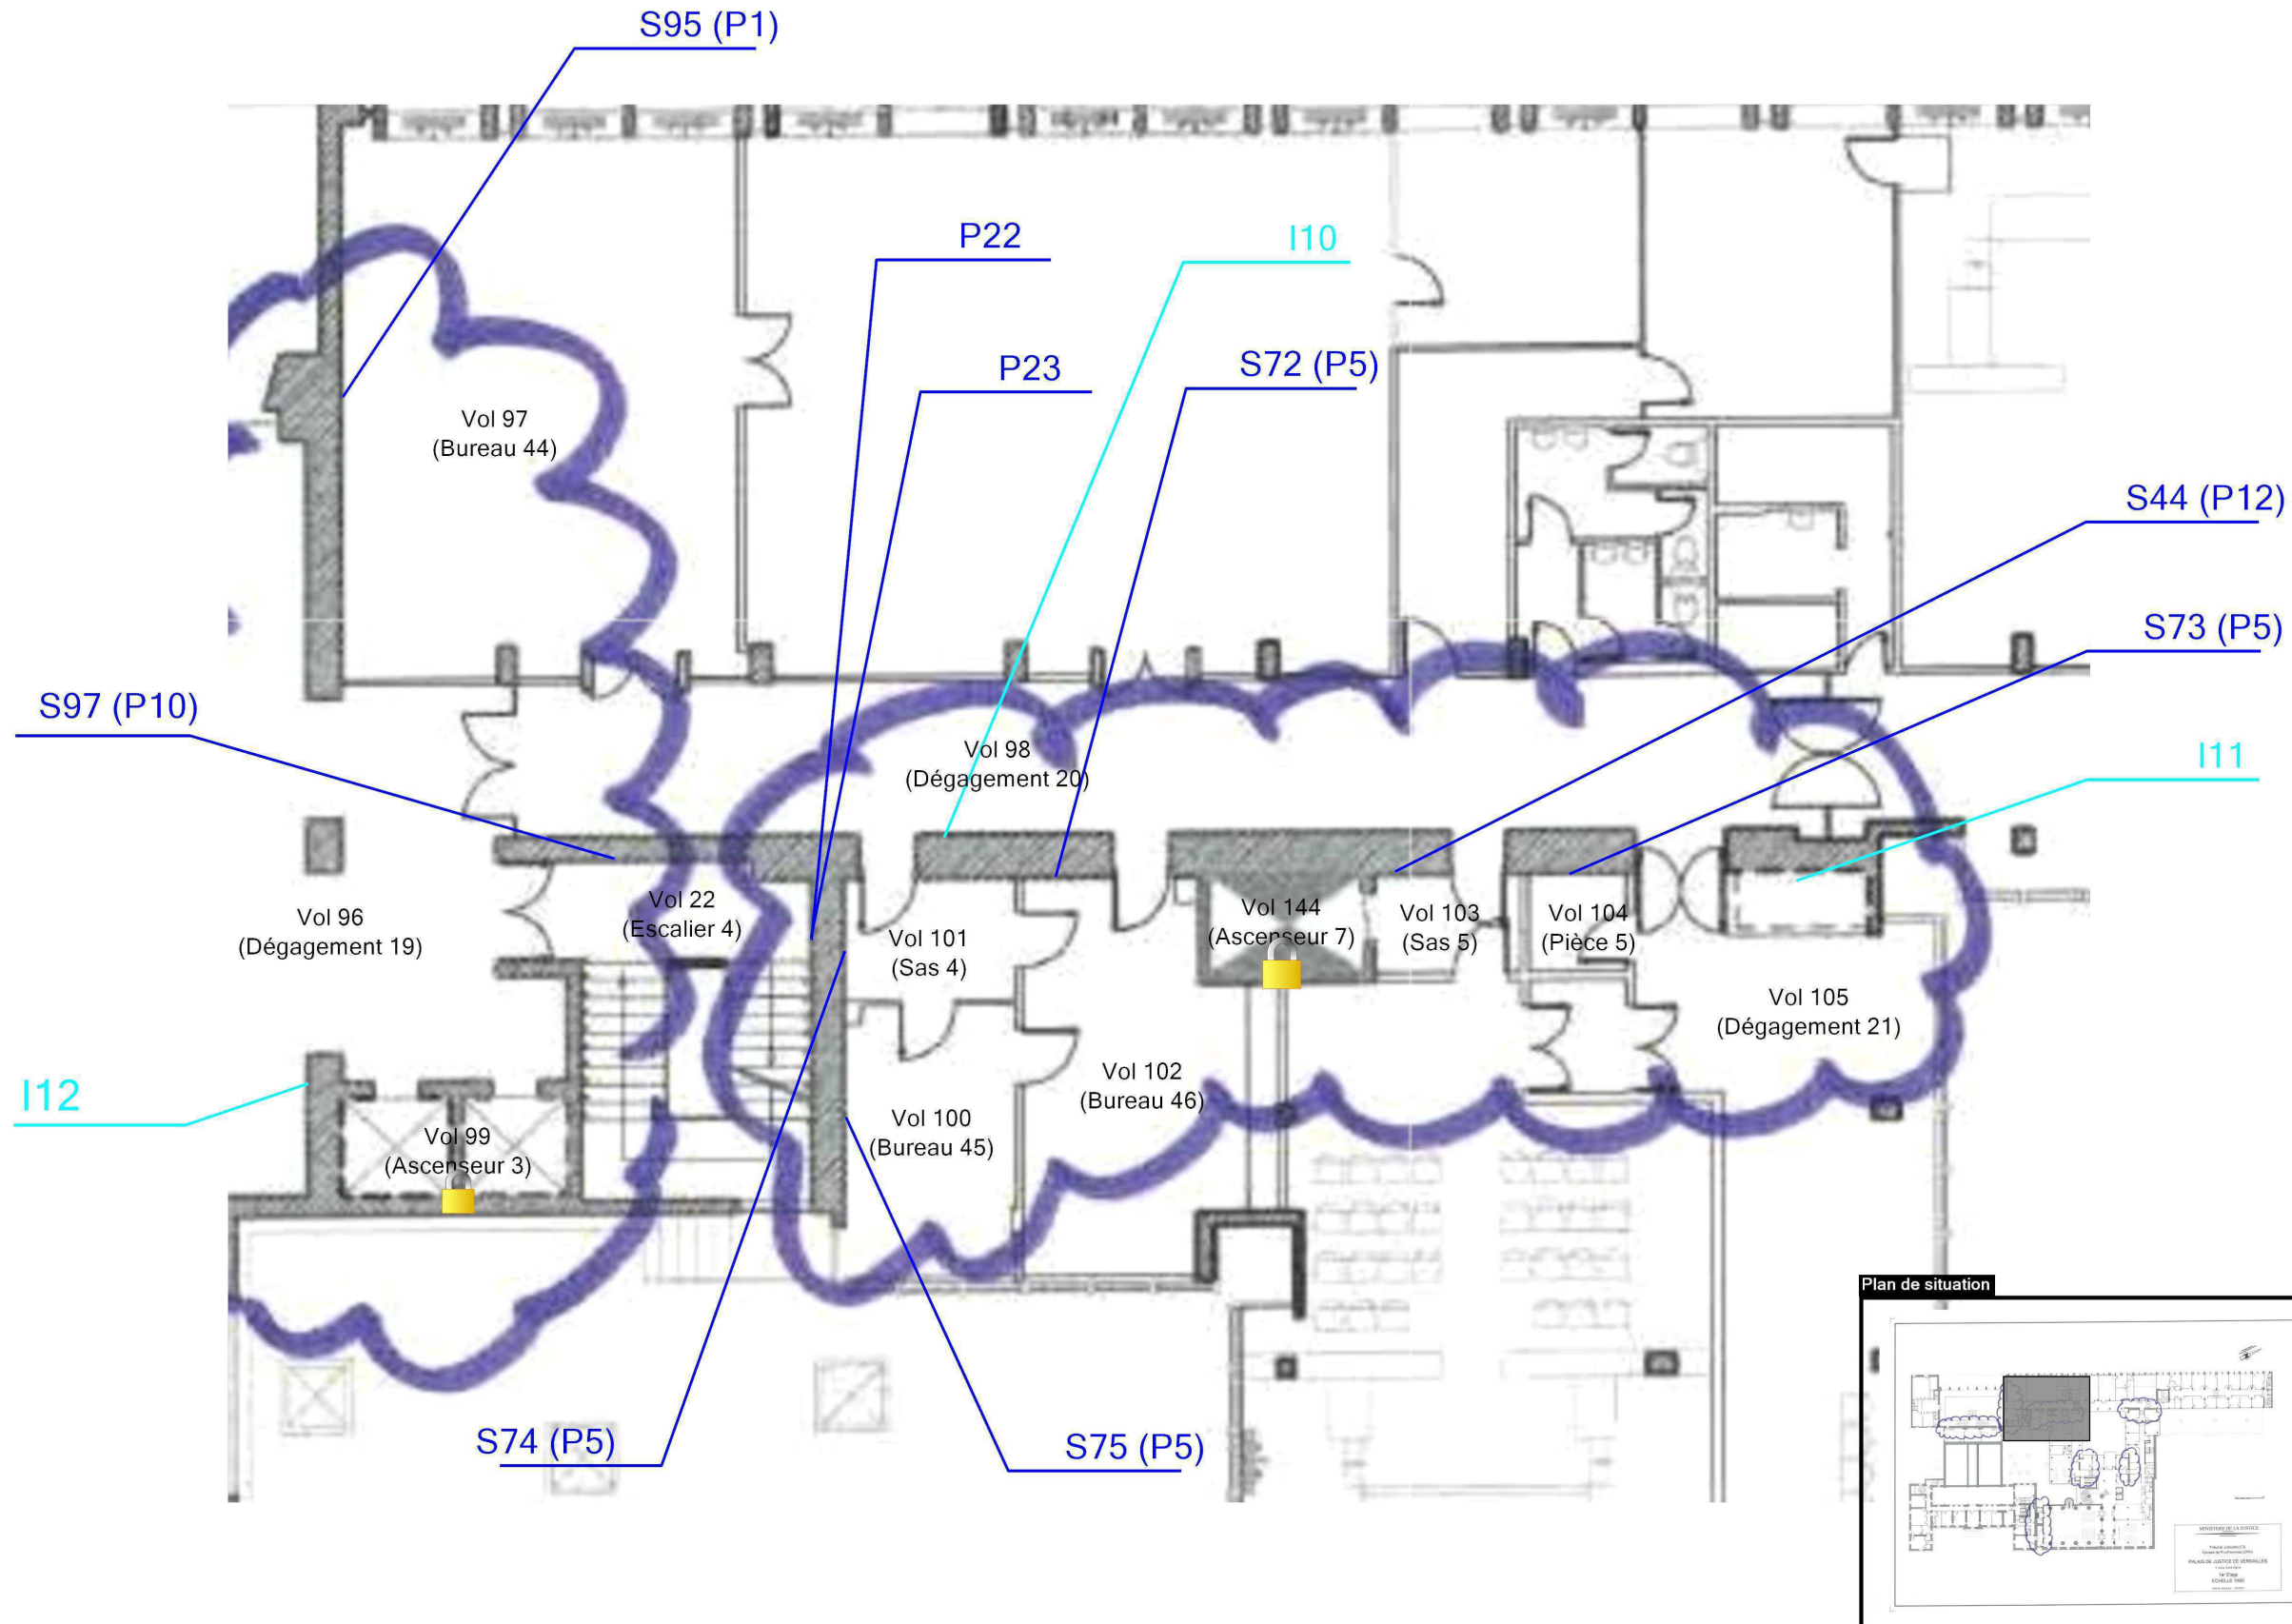

Plan de situation

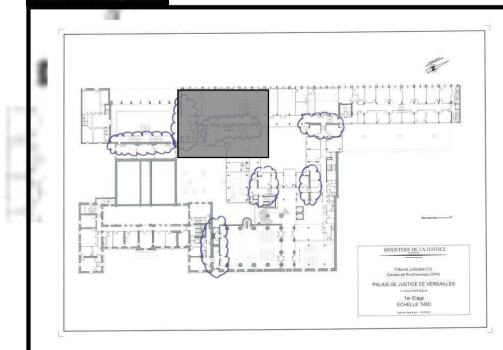

Adresse du bien

5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

Désignation

Tribunal Judiciaire de Versailles

Date intervention

24/05/2024


Techniciens intervenant

	KAGO BLONDEL
--	--------------



Légende










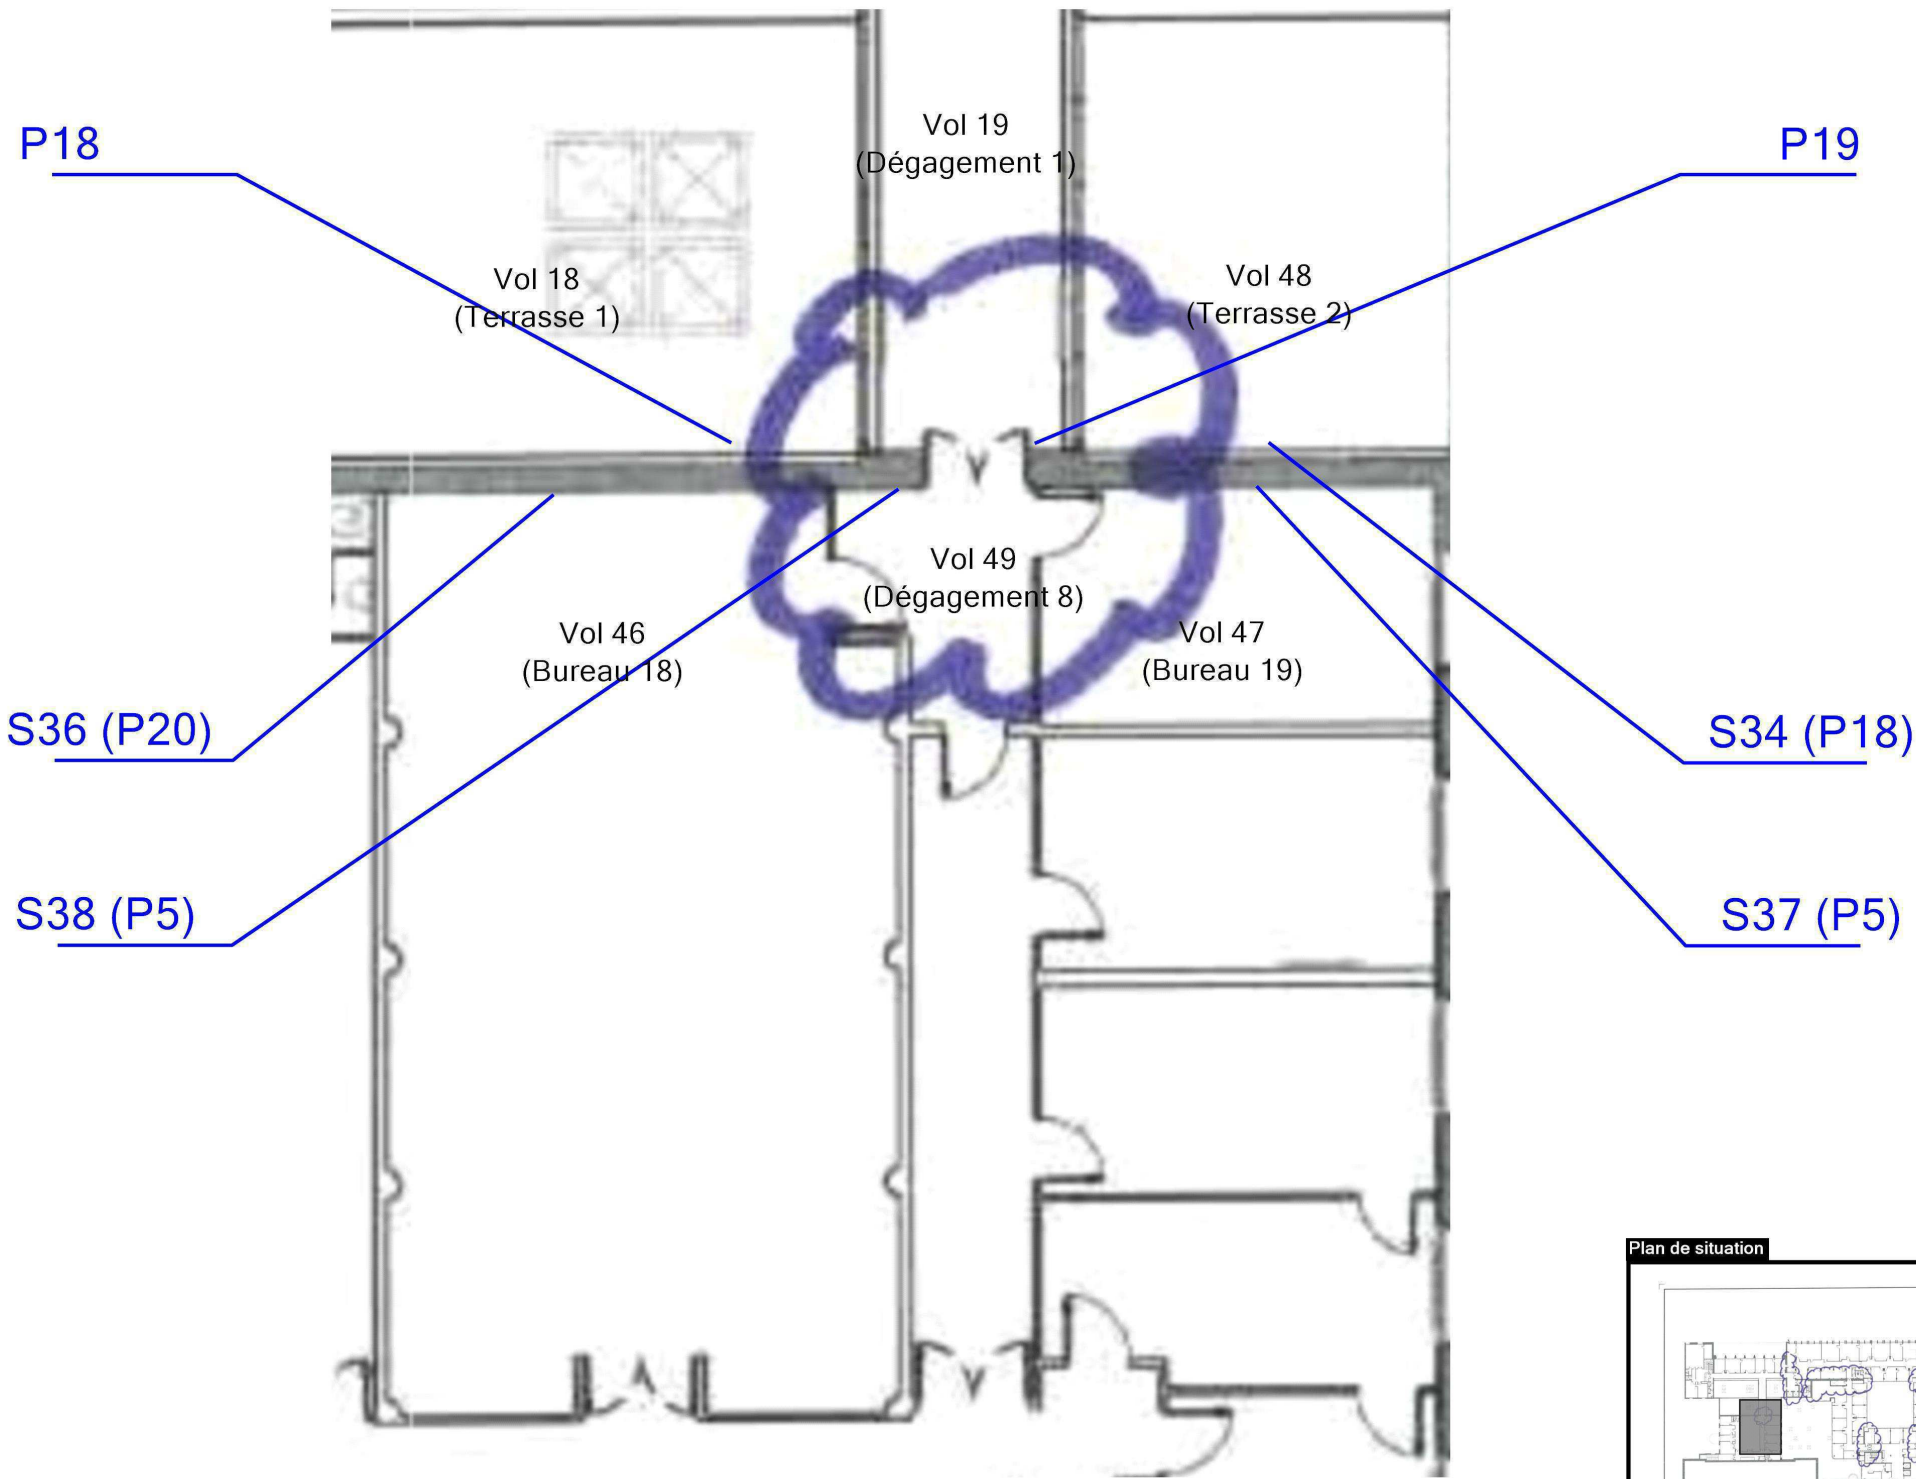
Localisation d'une impossibilité technique

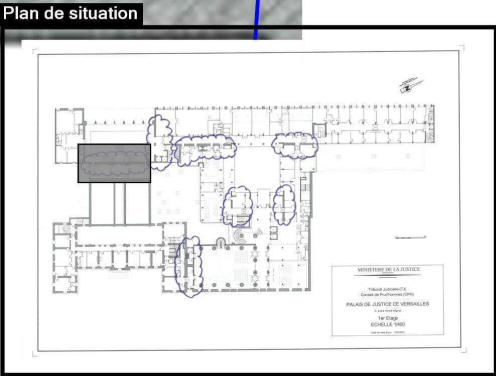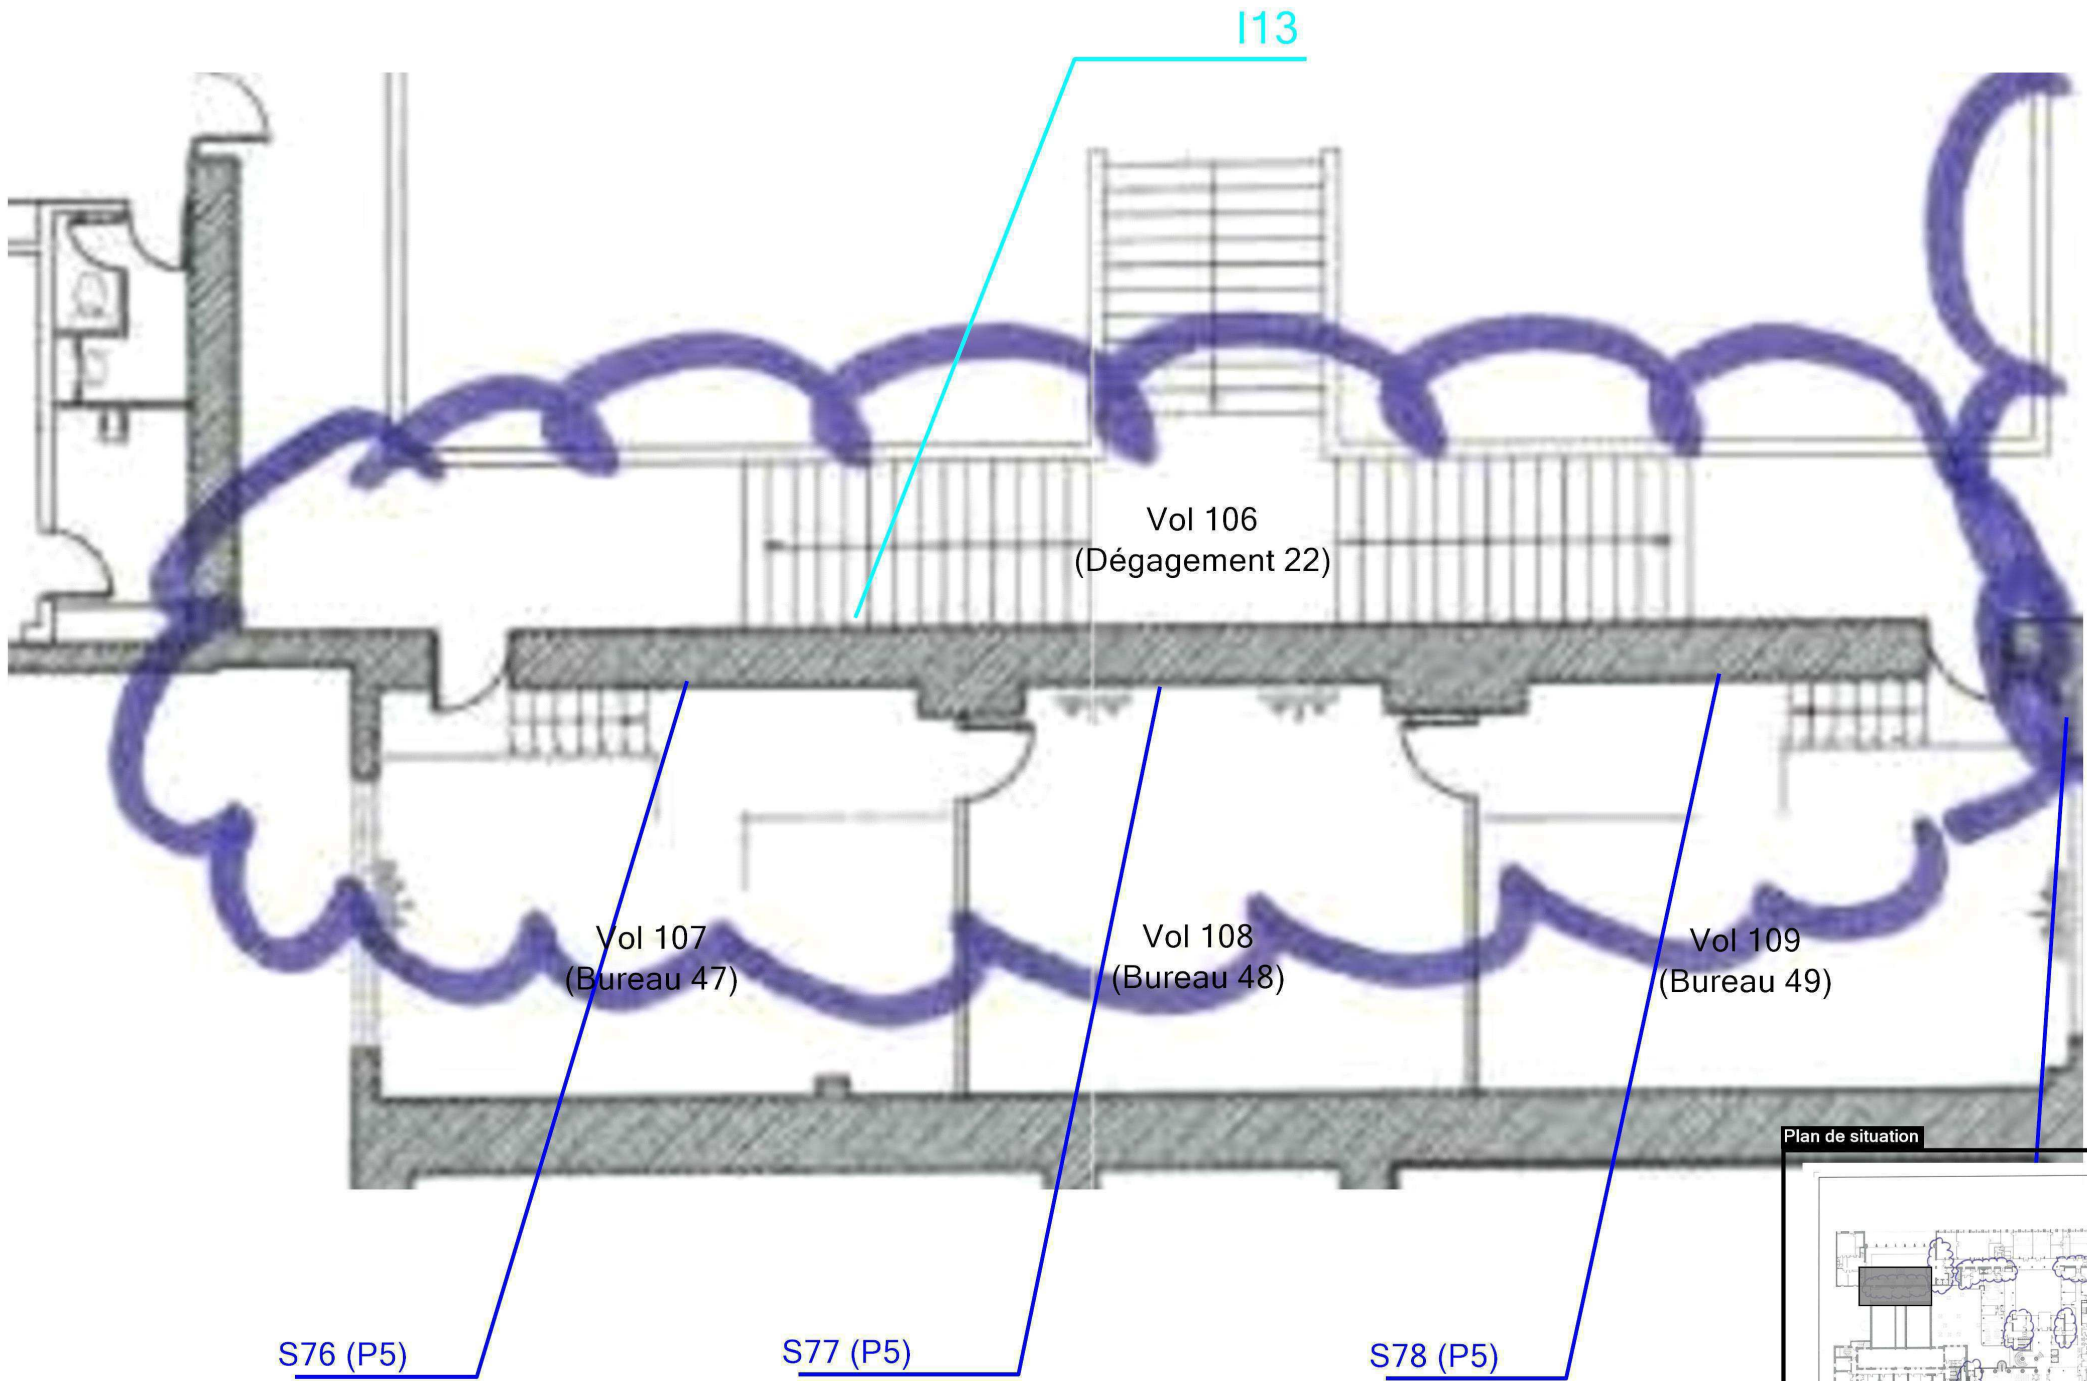

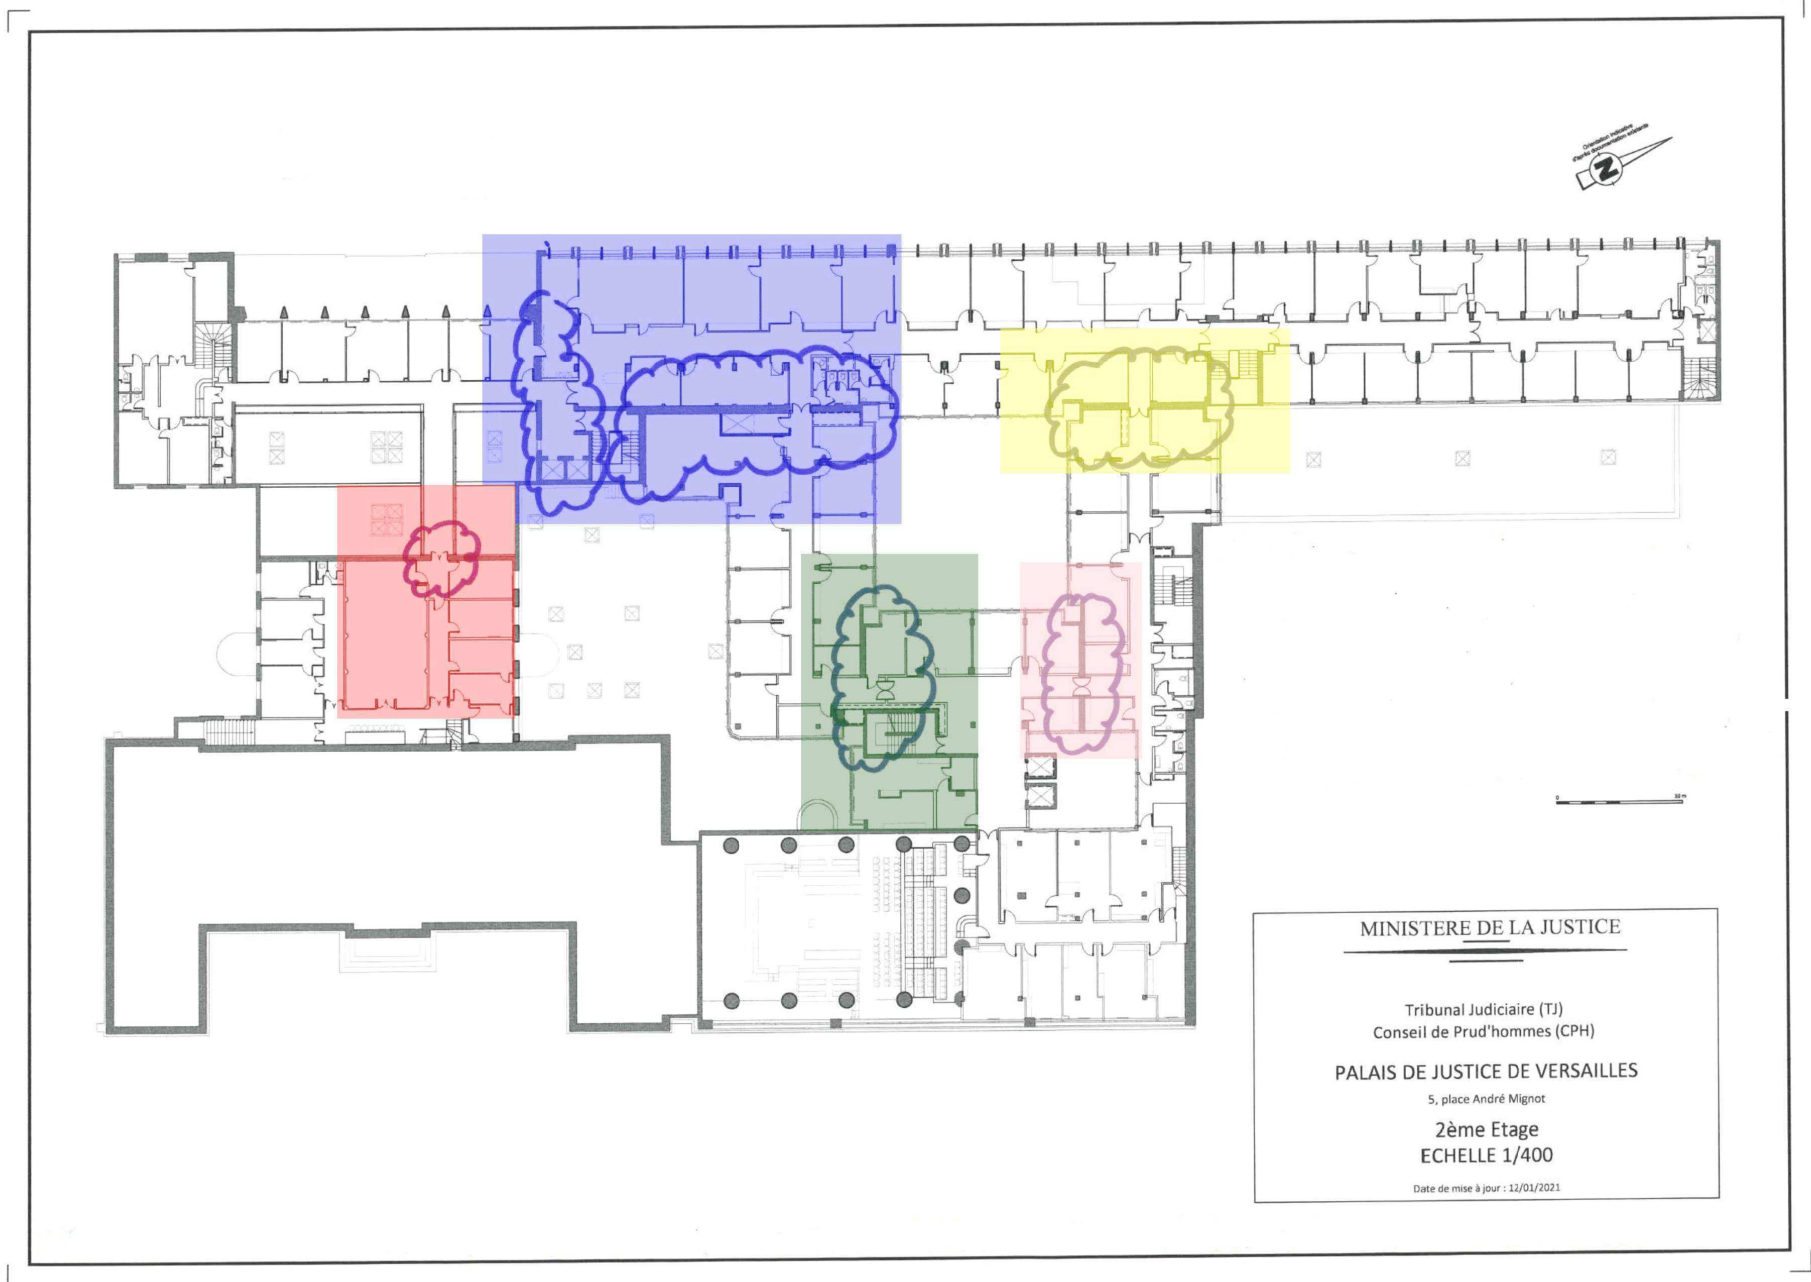Localisation d'un sondage négatif

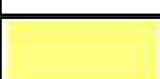


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW082979
<div><p>MINISTERE DE LA JUSTICE</p><p>Tribunal Judiciaire (TJ) Conseil de Prud'hommes (CPH)</p><p>PALAIS DE JUSTICE DE VERSAILLES</p><p>5, place André Mignot</p><p>2ème Etage</p><p>ECHELLE 1/400</p><p>Date de mise à jour : 12/01/2021</p></div>	Légende			
		Périmètre d'intervention 1		
		Périmètre d'intervention 2		
		Périmètre d'intervention 3		
		Périmètre d'intervention 4		
		Périmètre d'intervention 5		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL



Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif


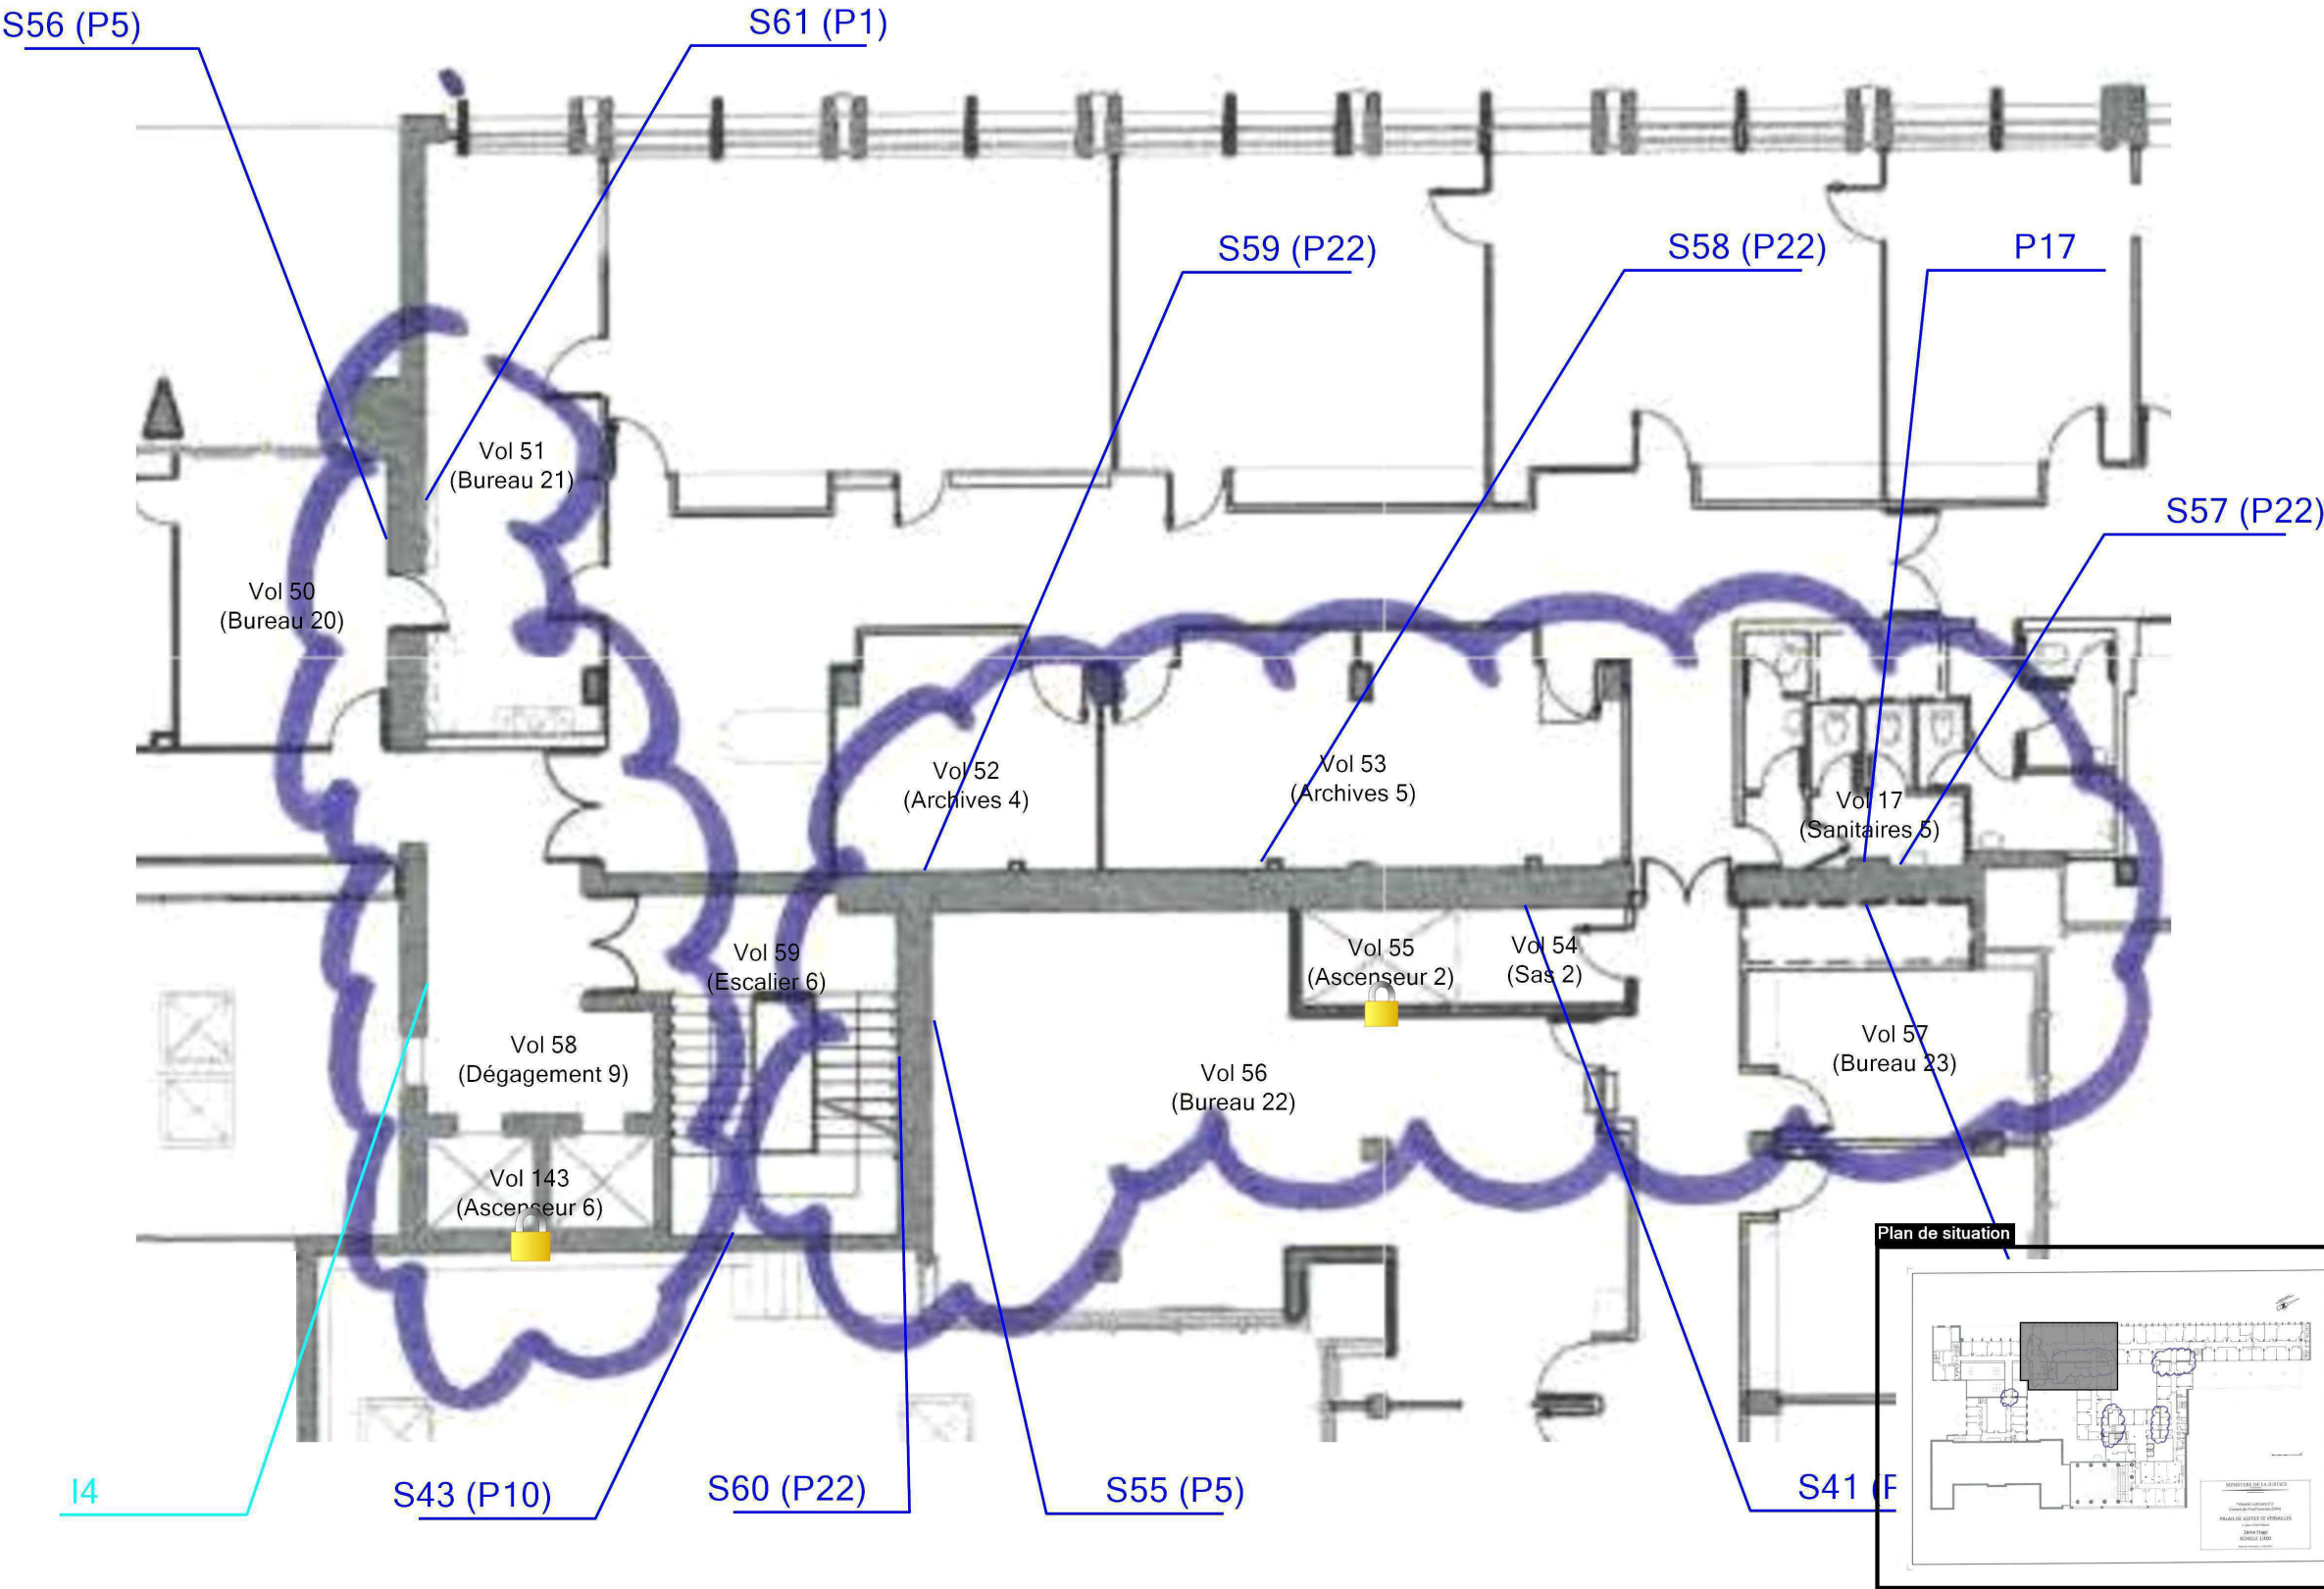




Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Légende


S Localisation dun sondage négatif

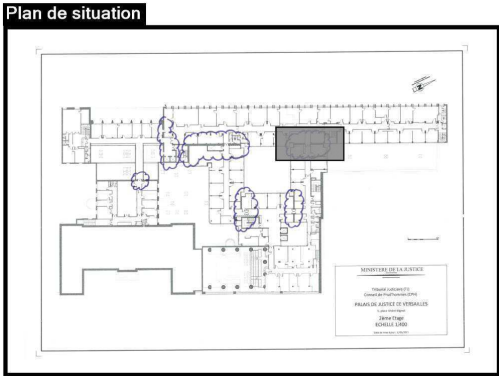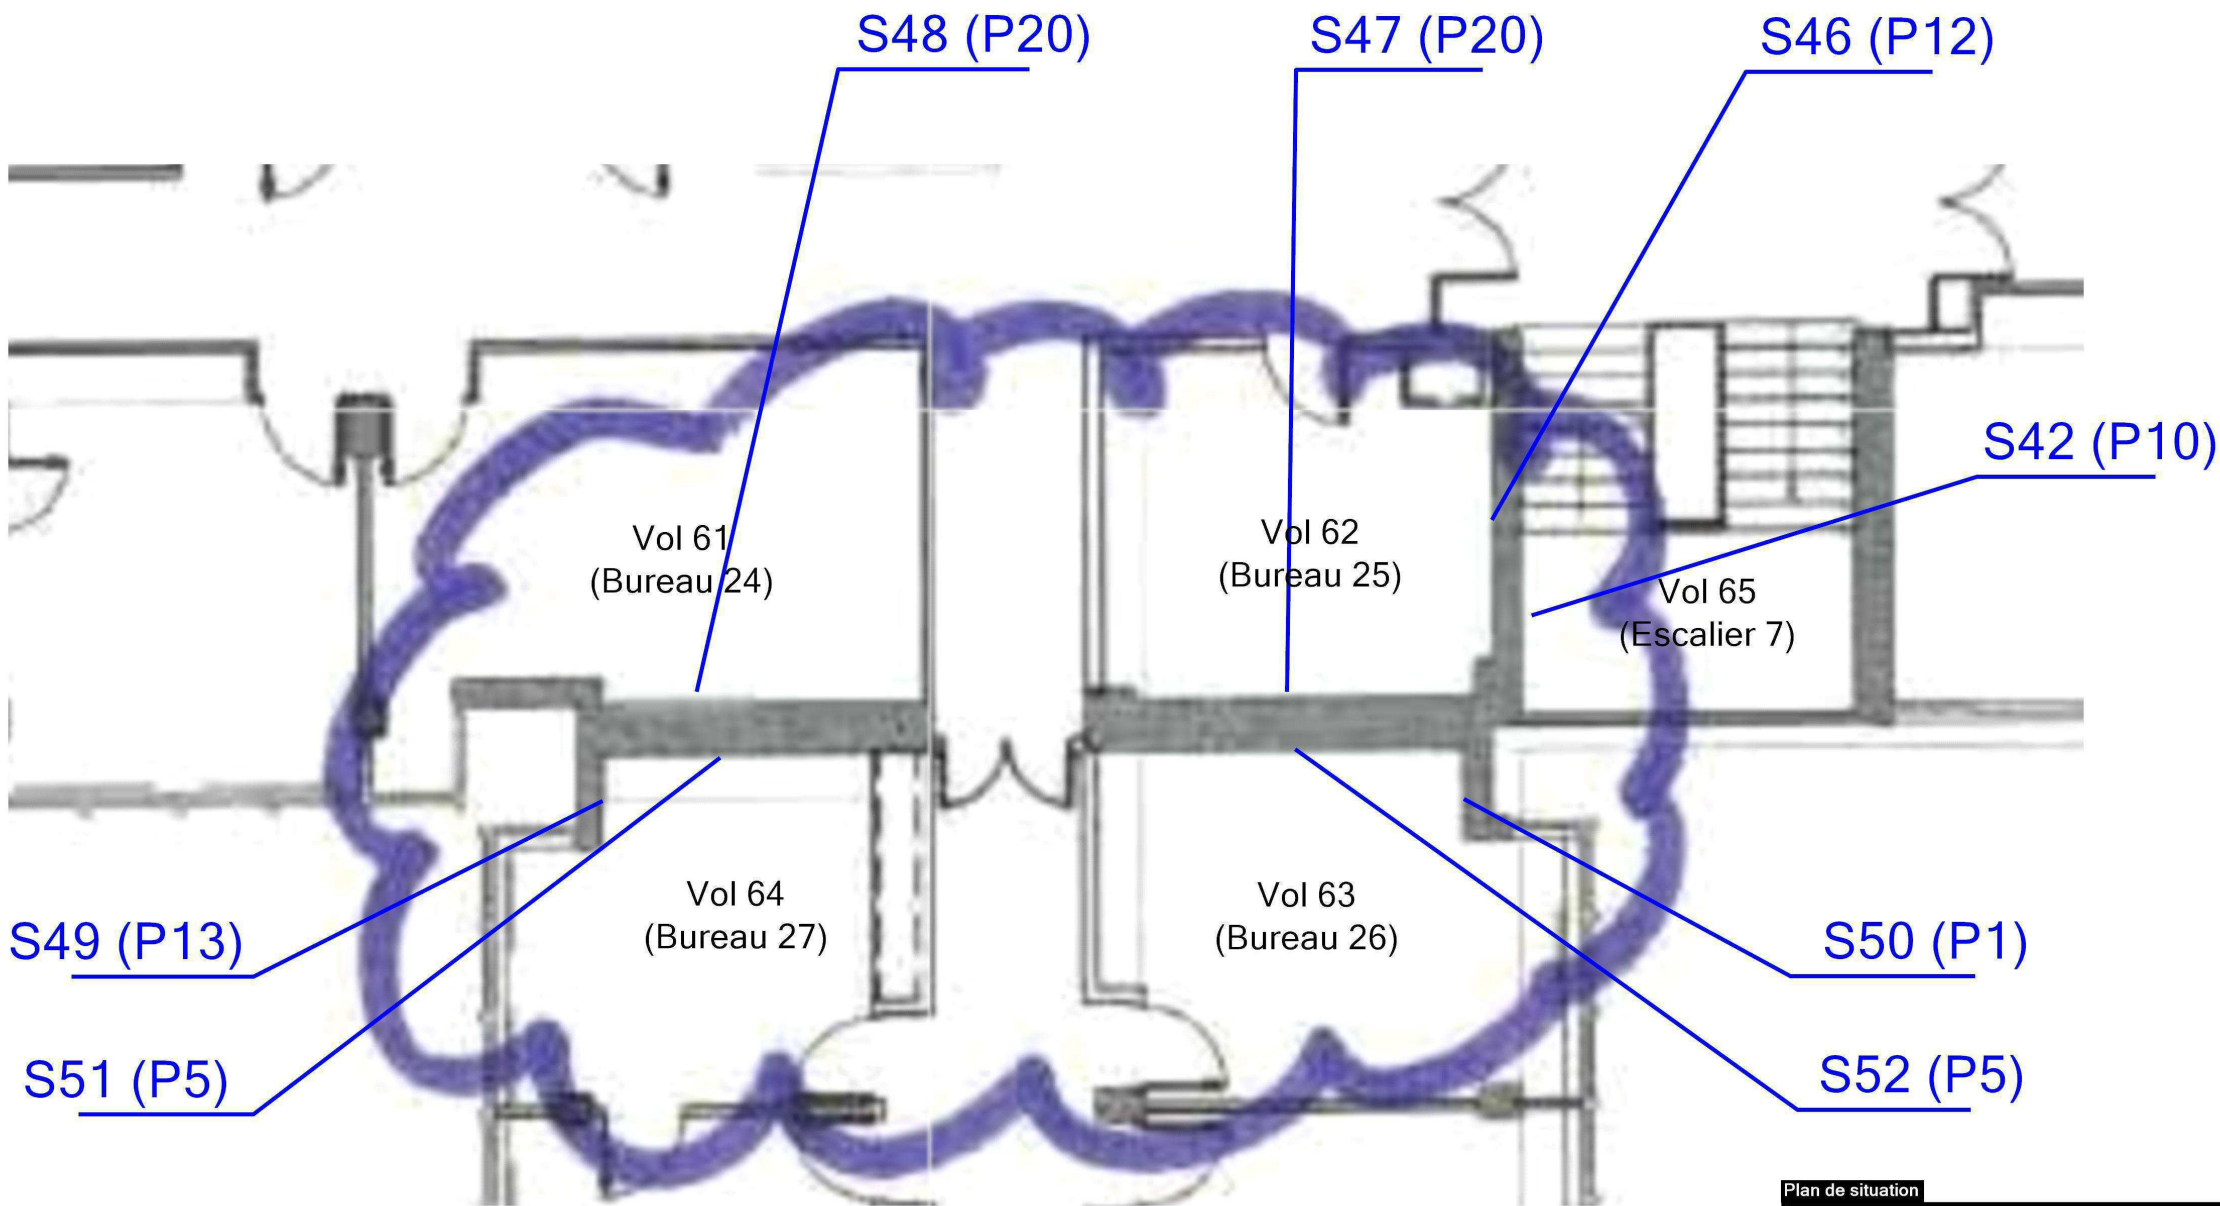

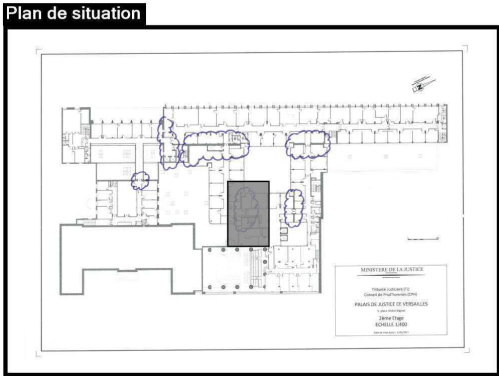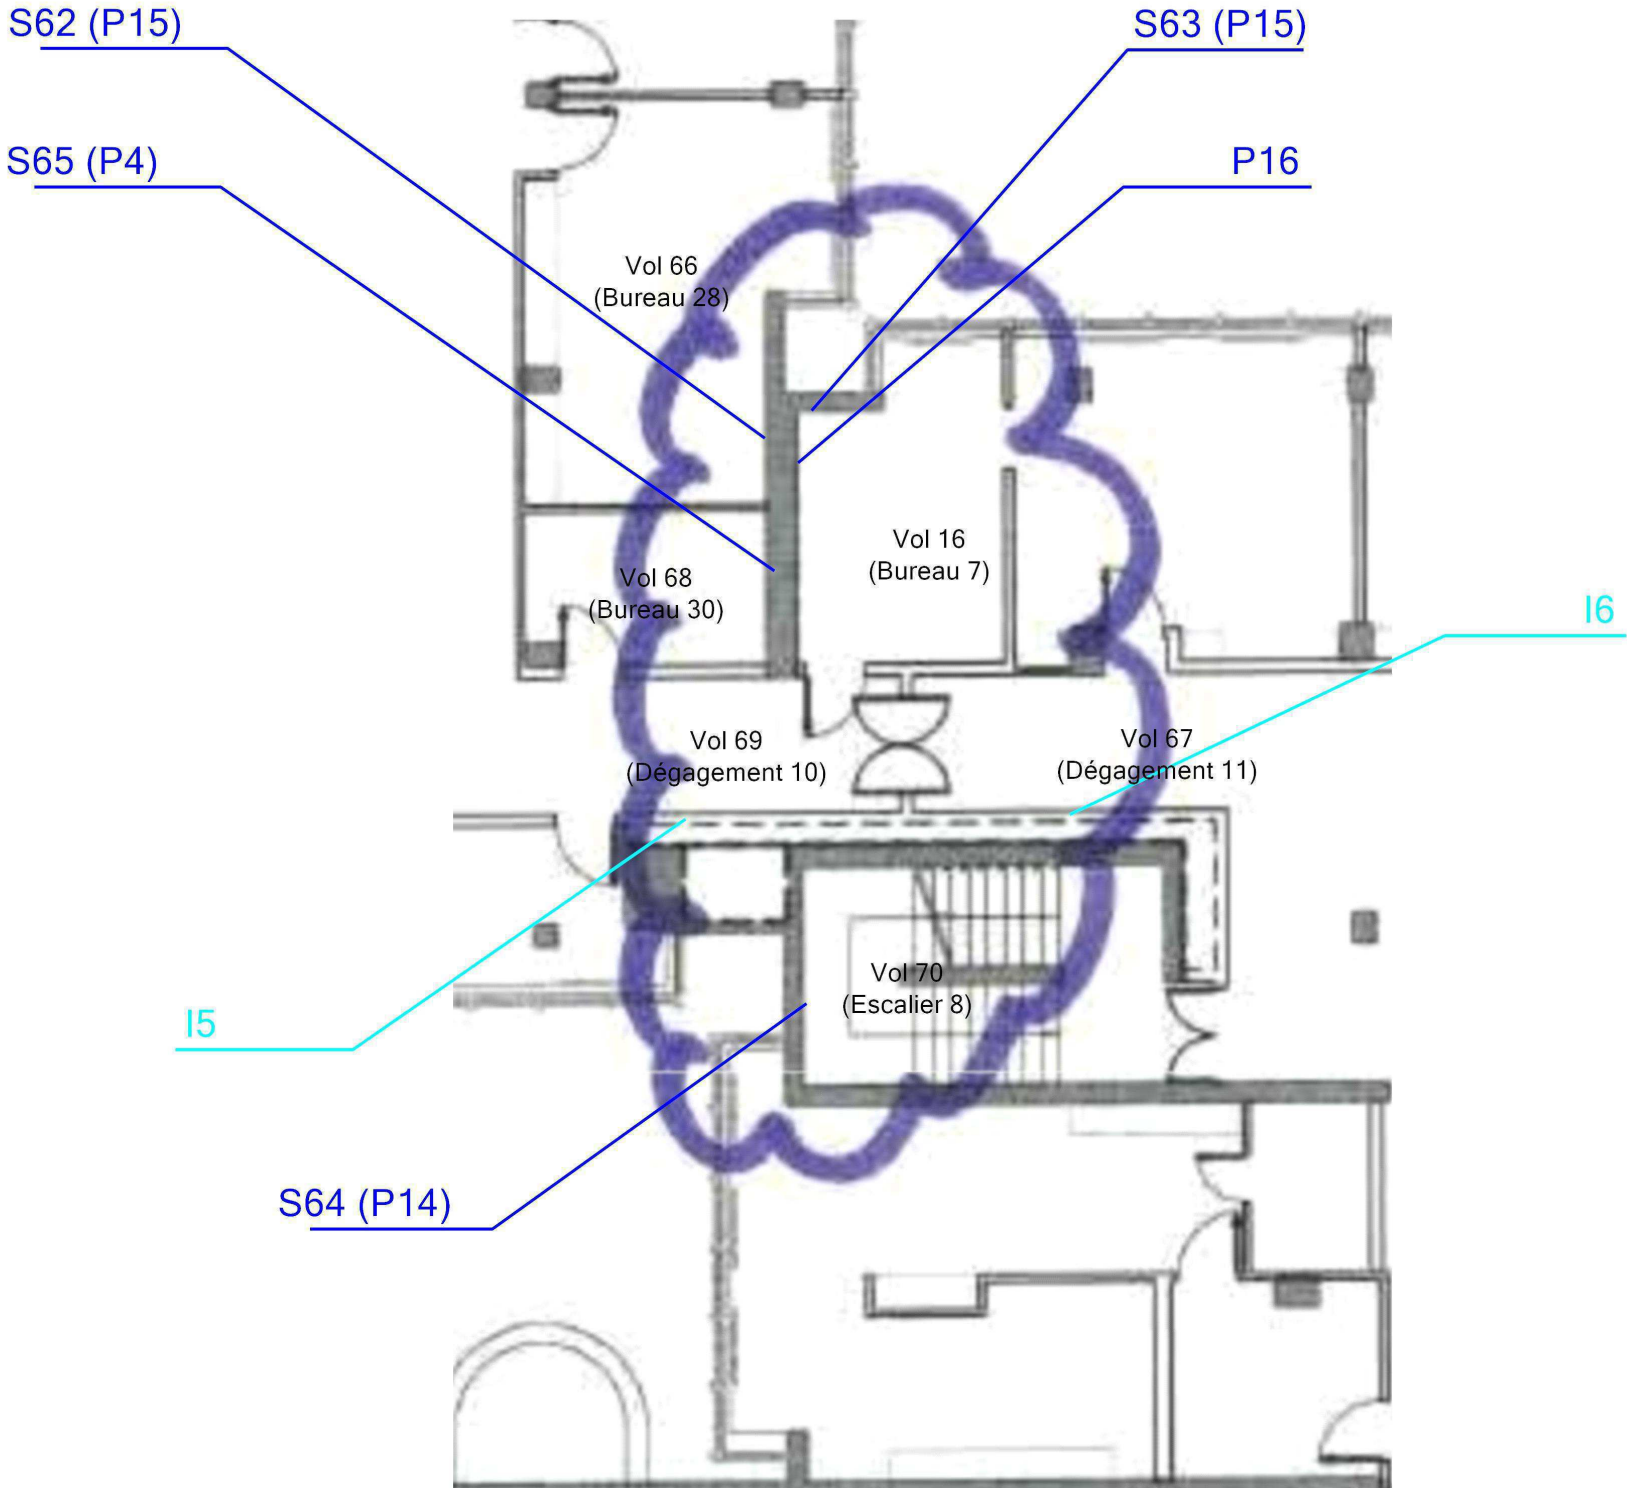



Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

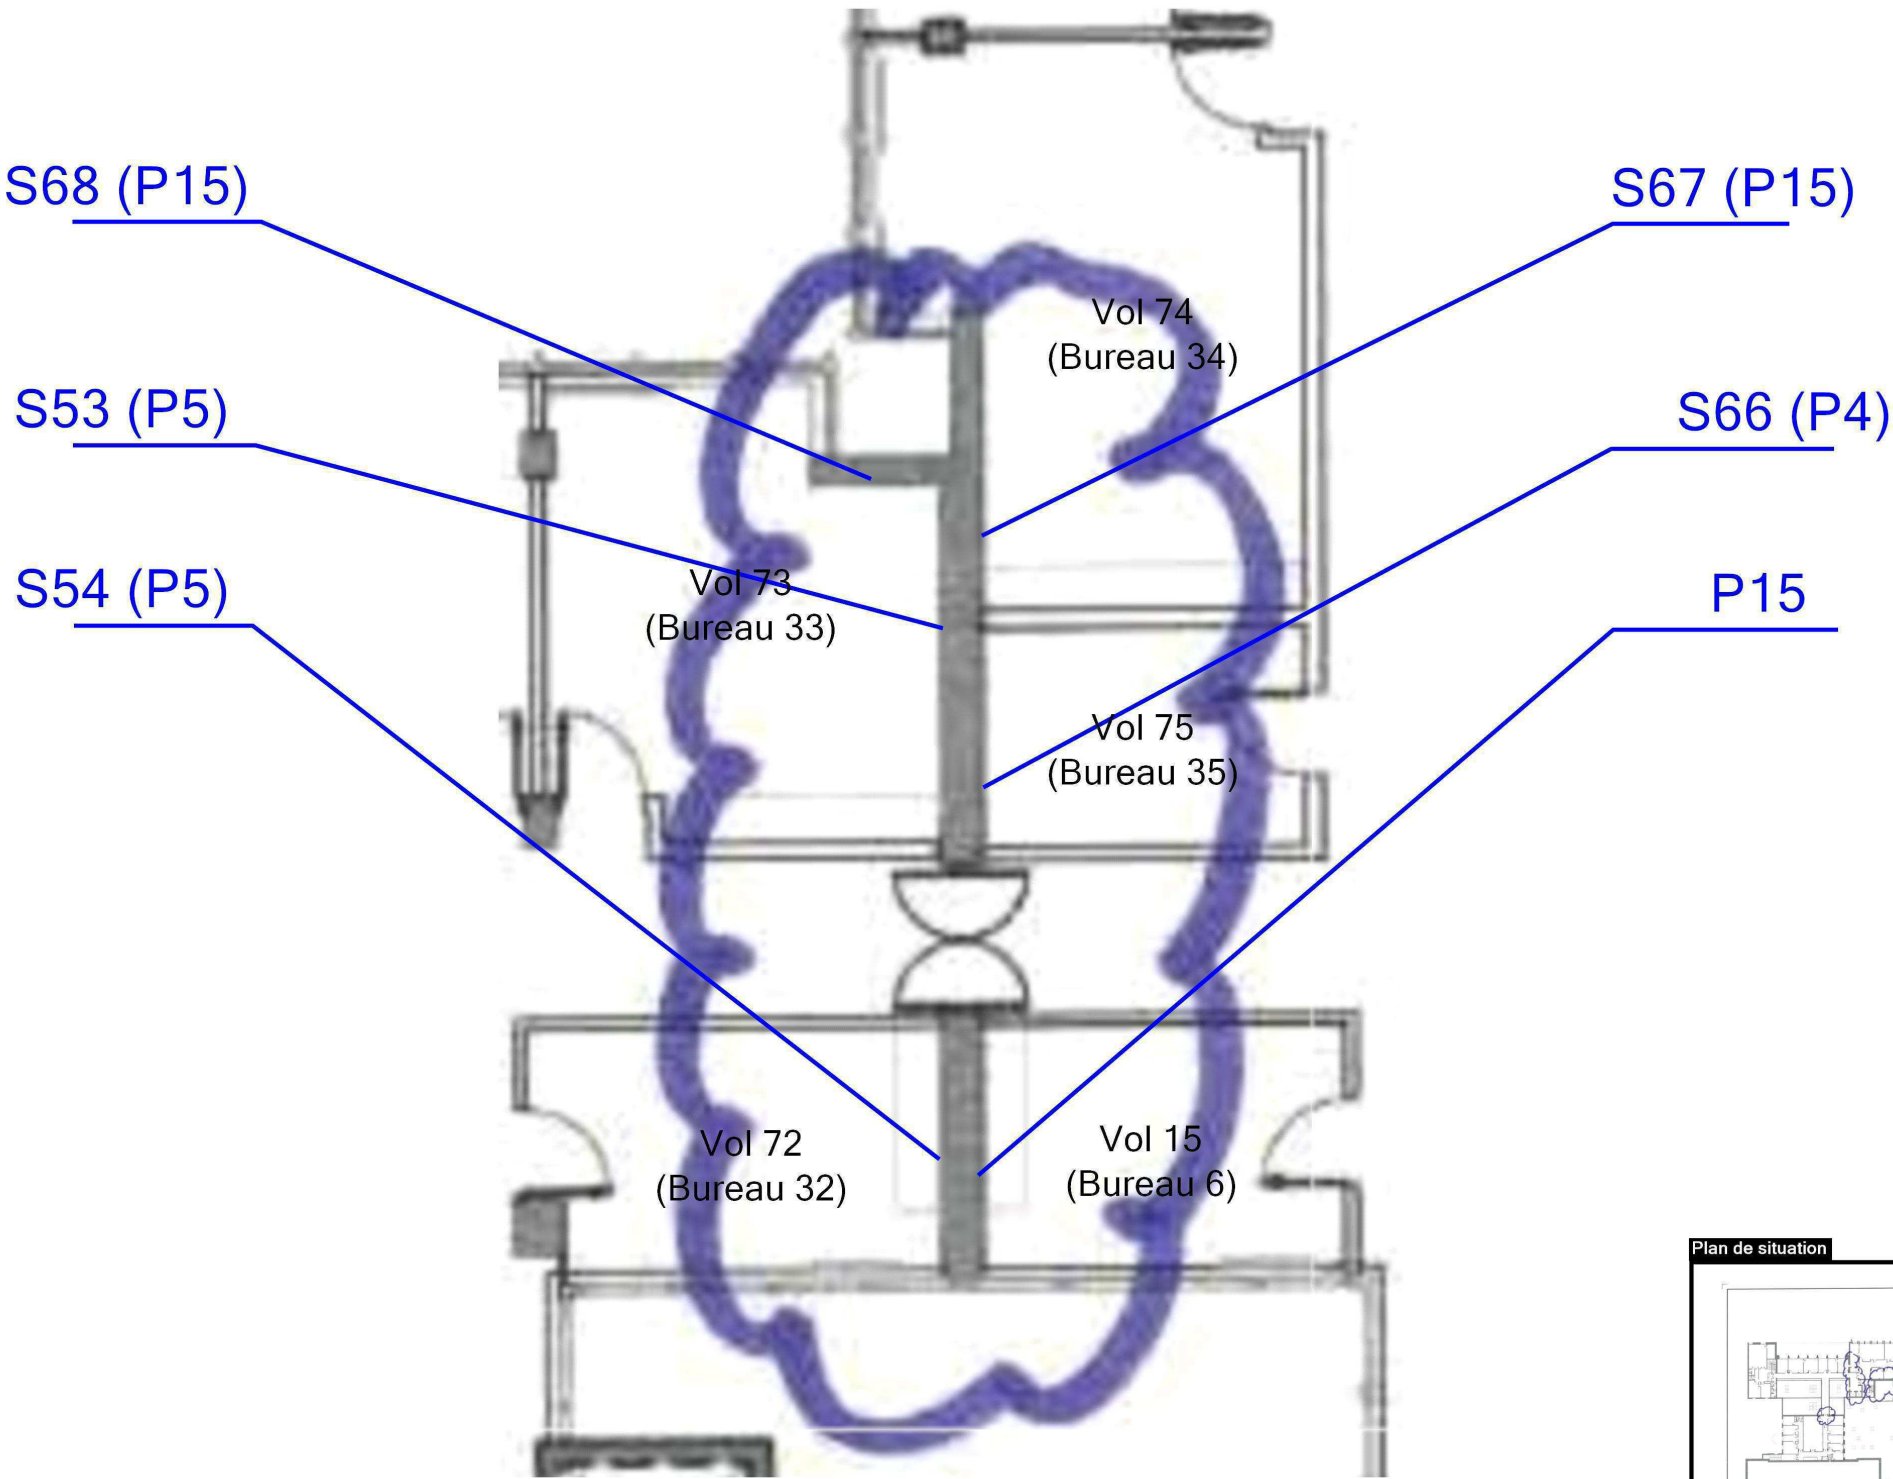

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

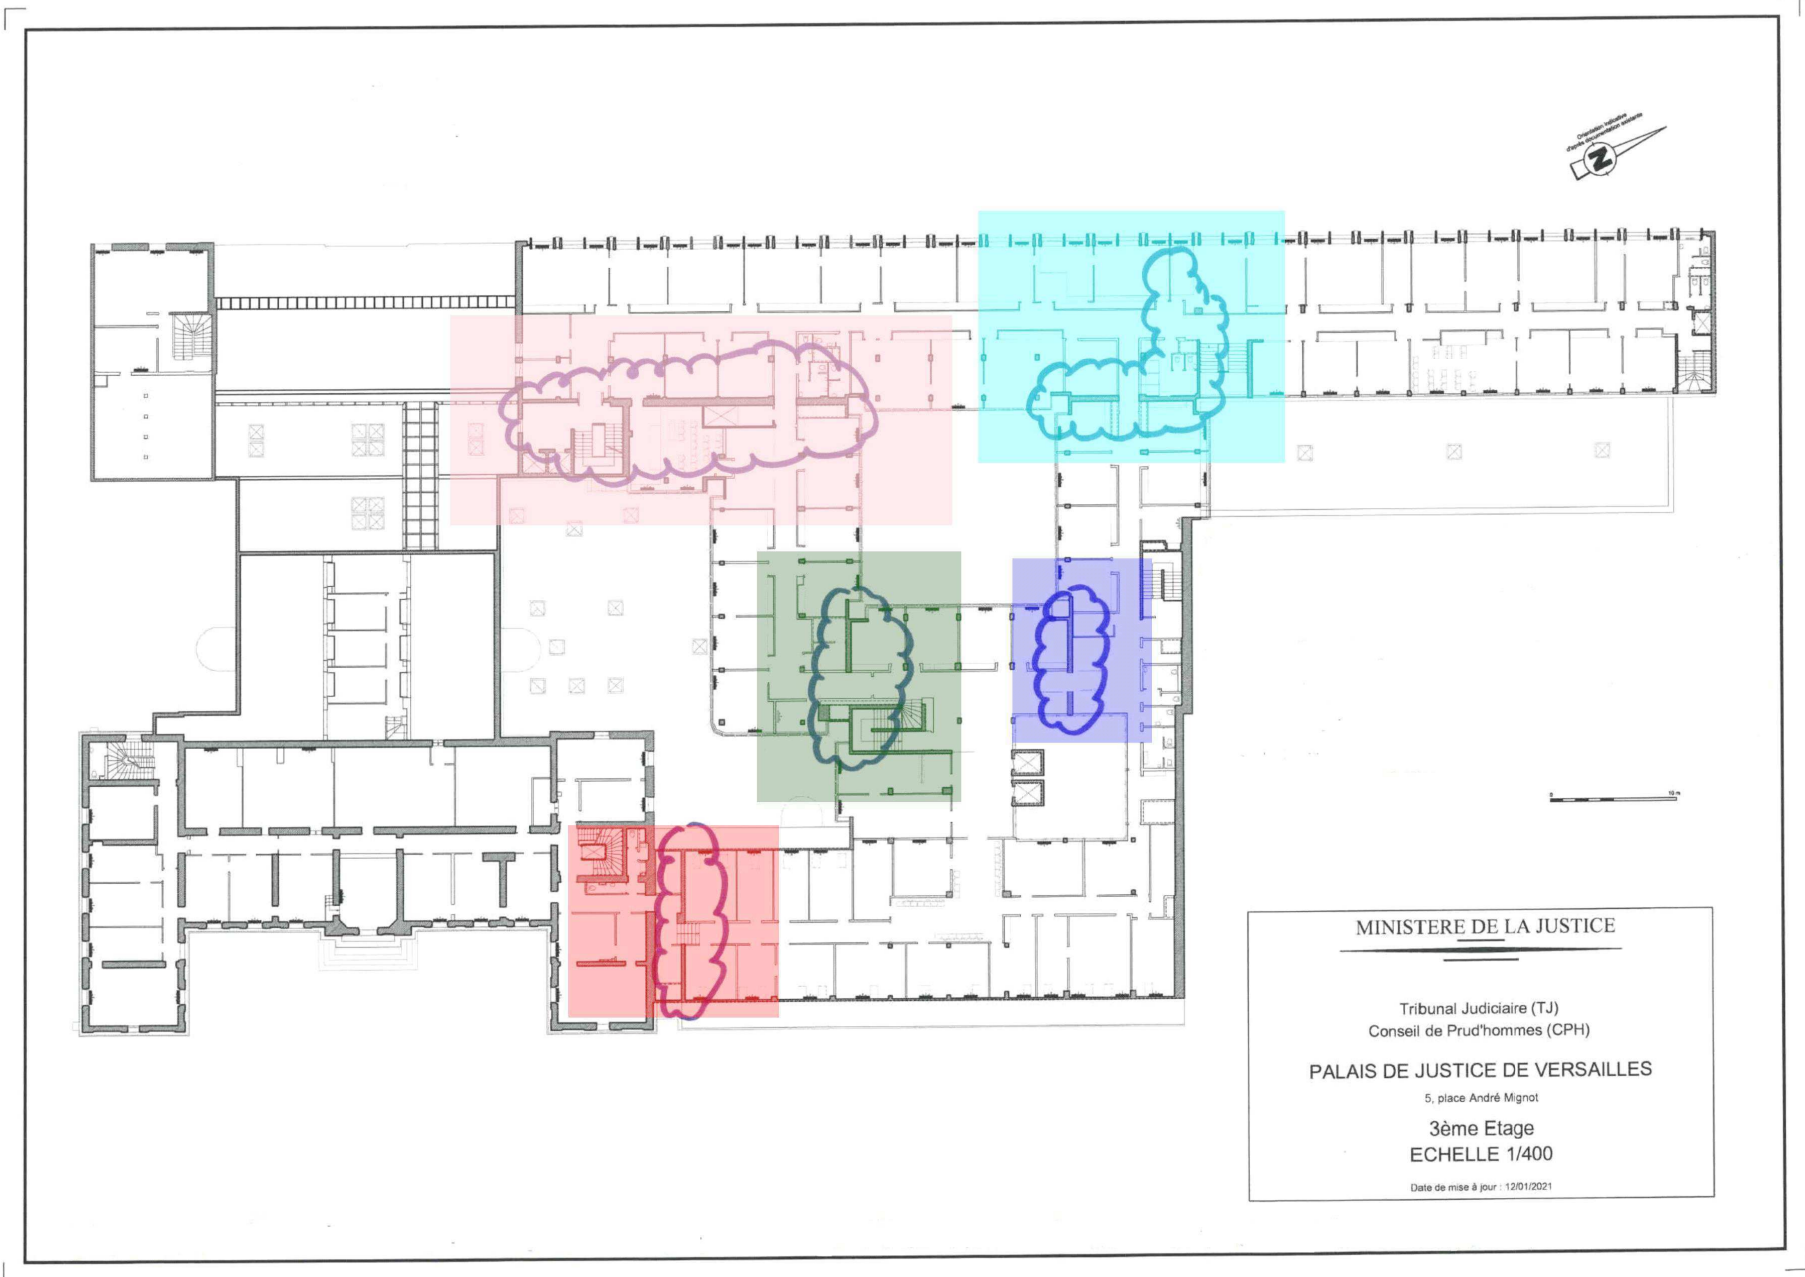R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW082979
<div></div>				Légende
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 1</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 2</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 3</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 4</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 5</div>
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

R+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW082979


Légende

P


Localisation d'un prélèvement négatif

3

Localisation dun sondage négatif

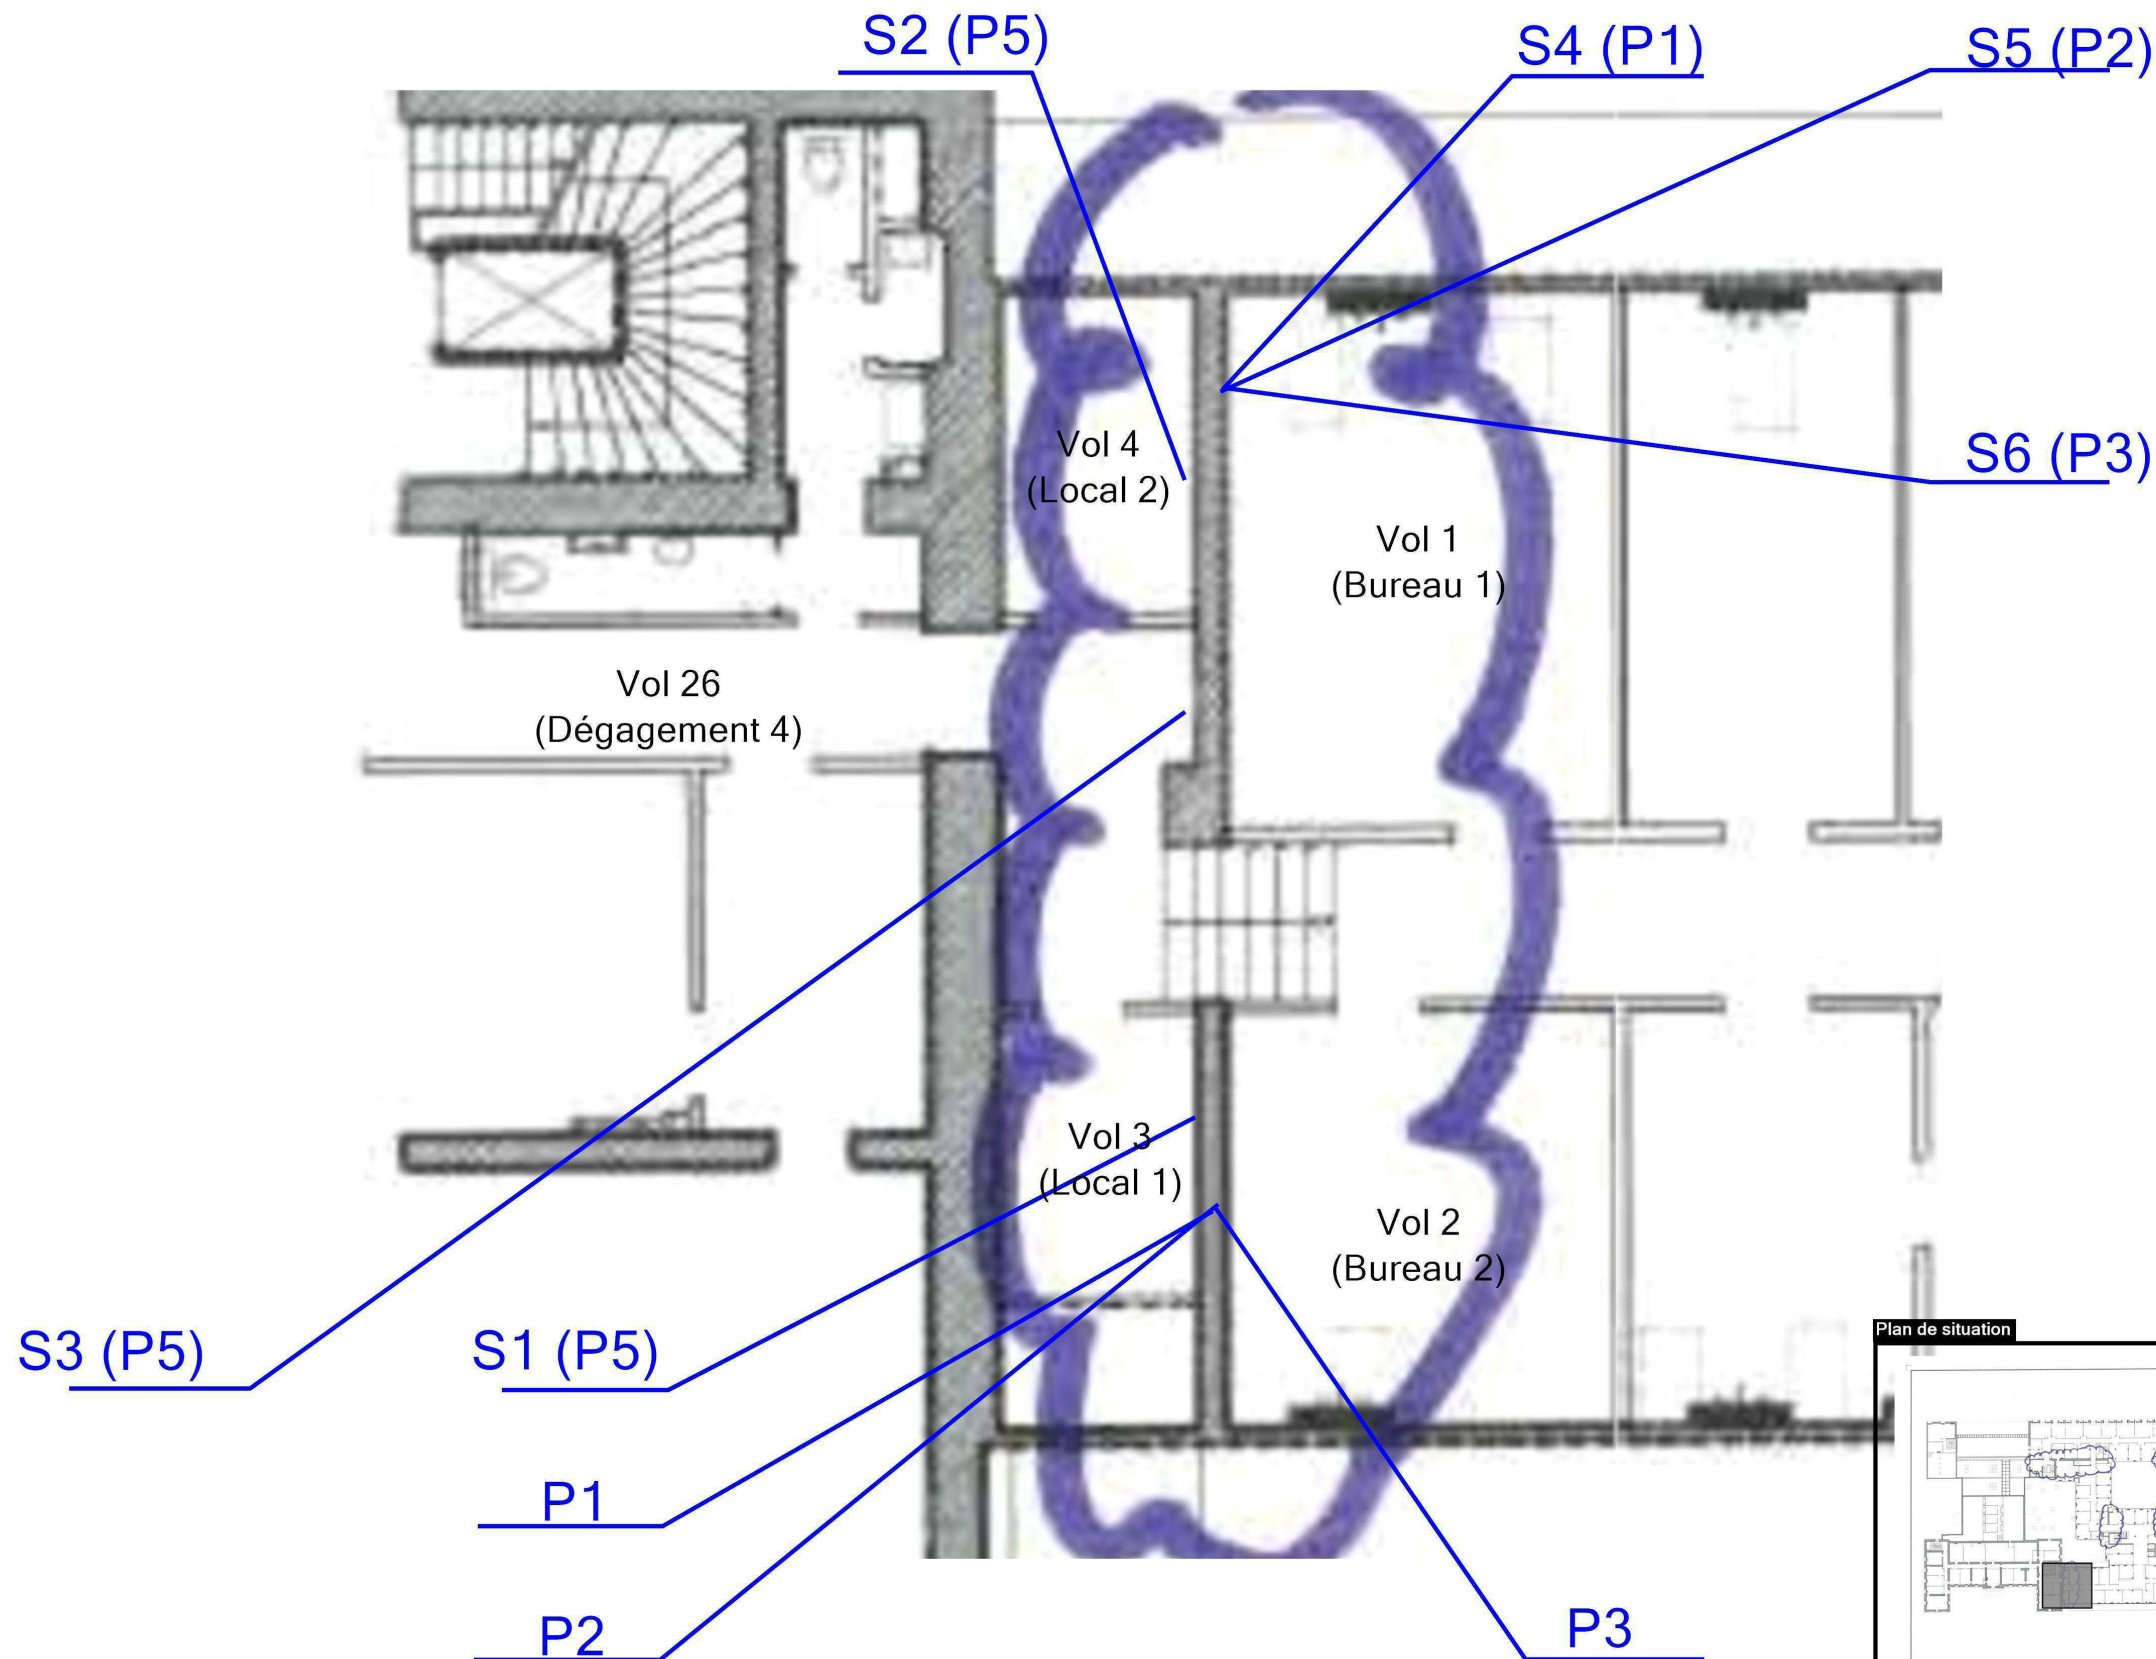

Plan de situation

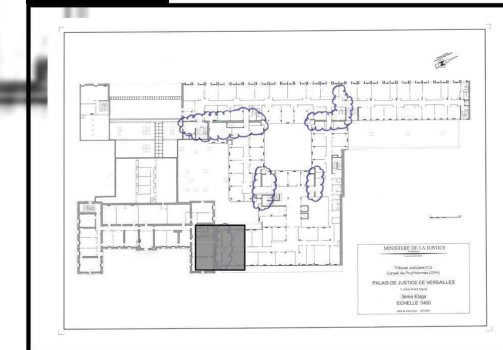

Adresse du bien

5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

Désignation

Tribunal Judiciaire de Versailles

Date intervention


24/05/2024

Techniciens intervenant

KAGO BLONDEL

Architectural floor plan of a building with a central vertical corridor and several rooms. A blue wavy line highlights a specific path through the corridor. Labels in blue and red point to various locations. Blue labels include S9 (P1), S10 (P5), S16 (P4), Vol 27 (Bureau 9), Vol 28 (Bureau 10), Vol 5 (Bureau 3), Vol 29 (Dégagement 5), S8 (P1), P4, S15 (P4), and S7 (P4). A red label 'I3' points to a location on the right side of the corridor. An inset map in the bottom right corner is titled 'Plan de situation' and shows the building's location within a larger urban context.

Plan de situation

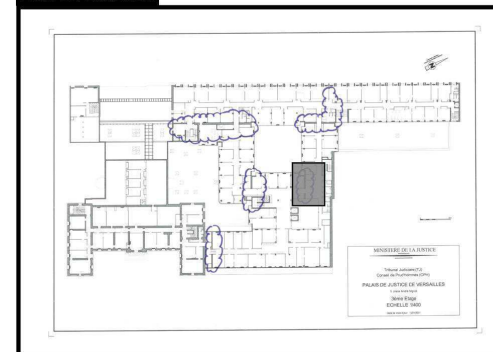

5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

Tribunal Judiciaire de Versailles

24/05/2024

	KAGO BLONDEL
--	--------------

R+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW082979

Légende

P


Localisation d'un prélèvement négatif

1


Localisation d'une impossibilité technique

3

Localisation dun sondage négatif

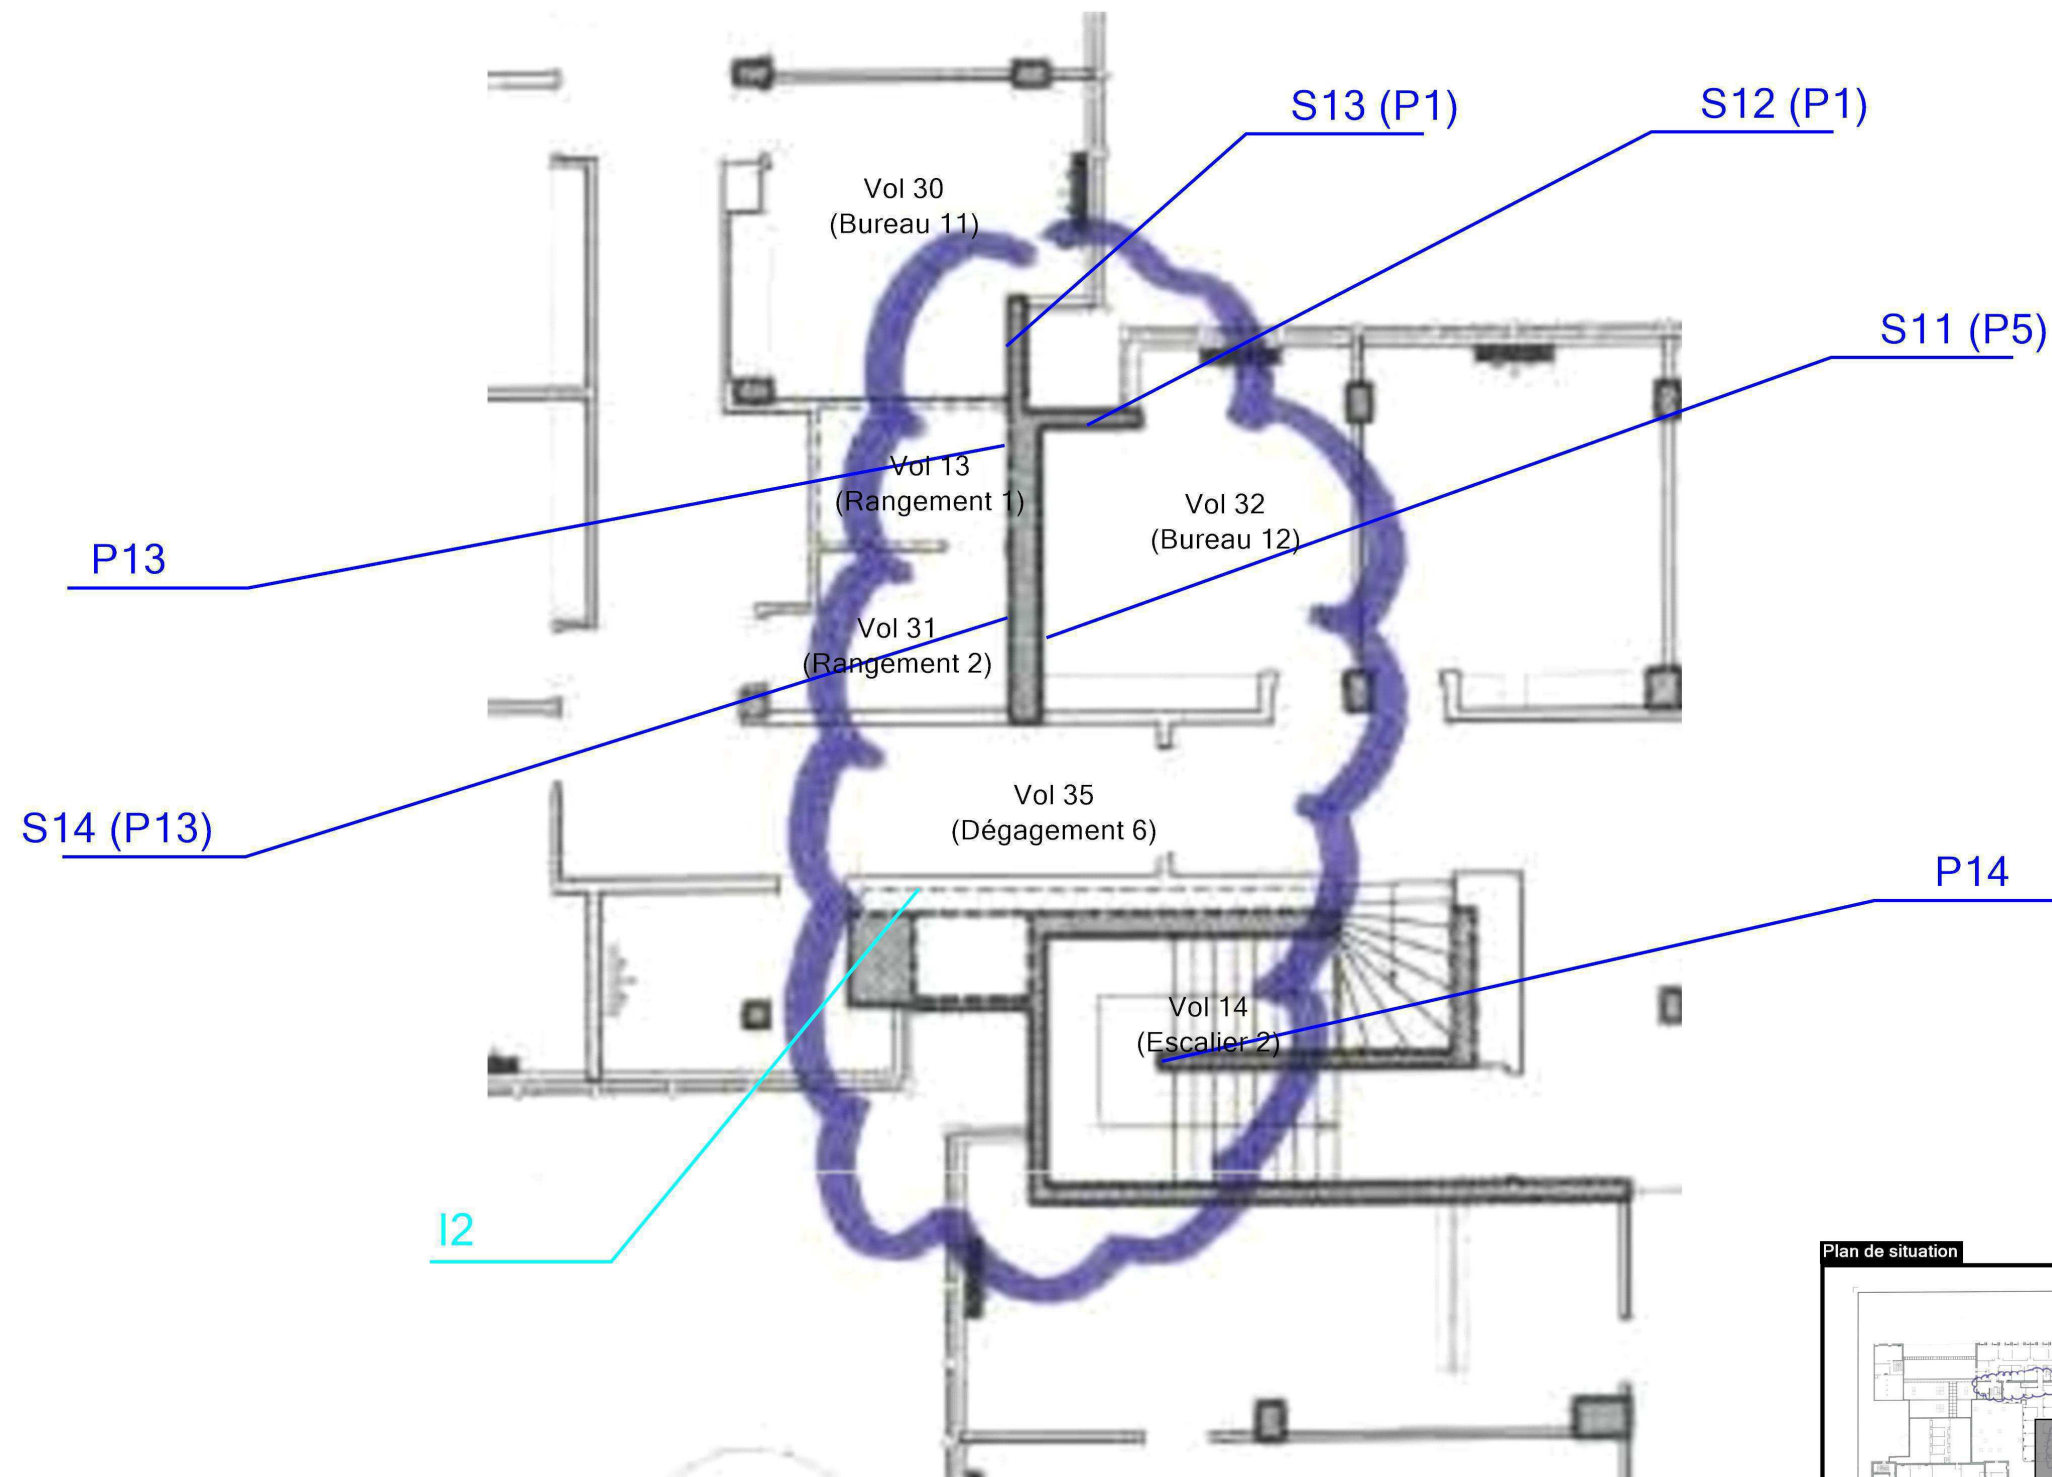

Plan de situation

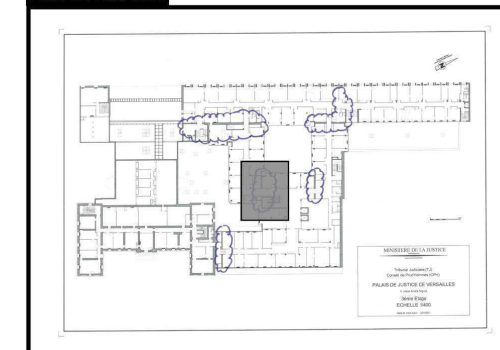

Adresse du bien

5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

Désignation

Tribunal Judiciaire de Versailles

Date intervention

24/05/2024

Techniciens intervenant

	KAGO BLONDEL
--	--------------

R+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 4 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW082979



Légende

4

Localisation d'un prélèvement négatif

3

Localisation d'un sondage négatif

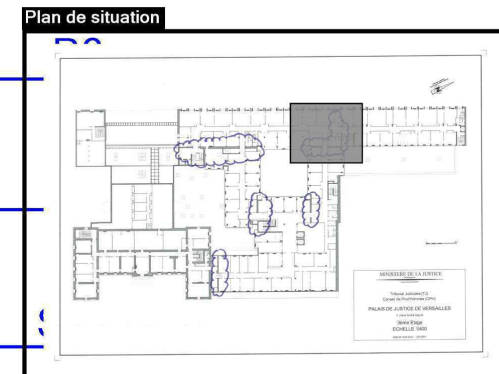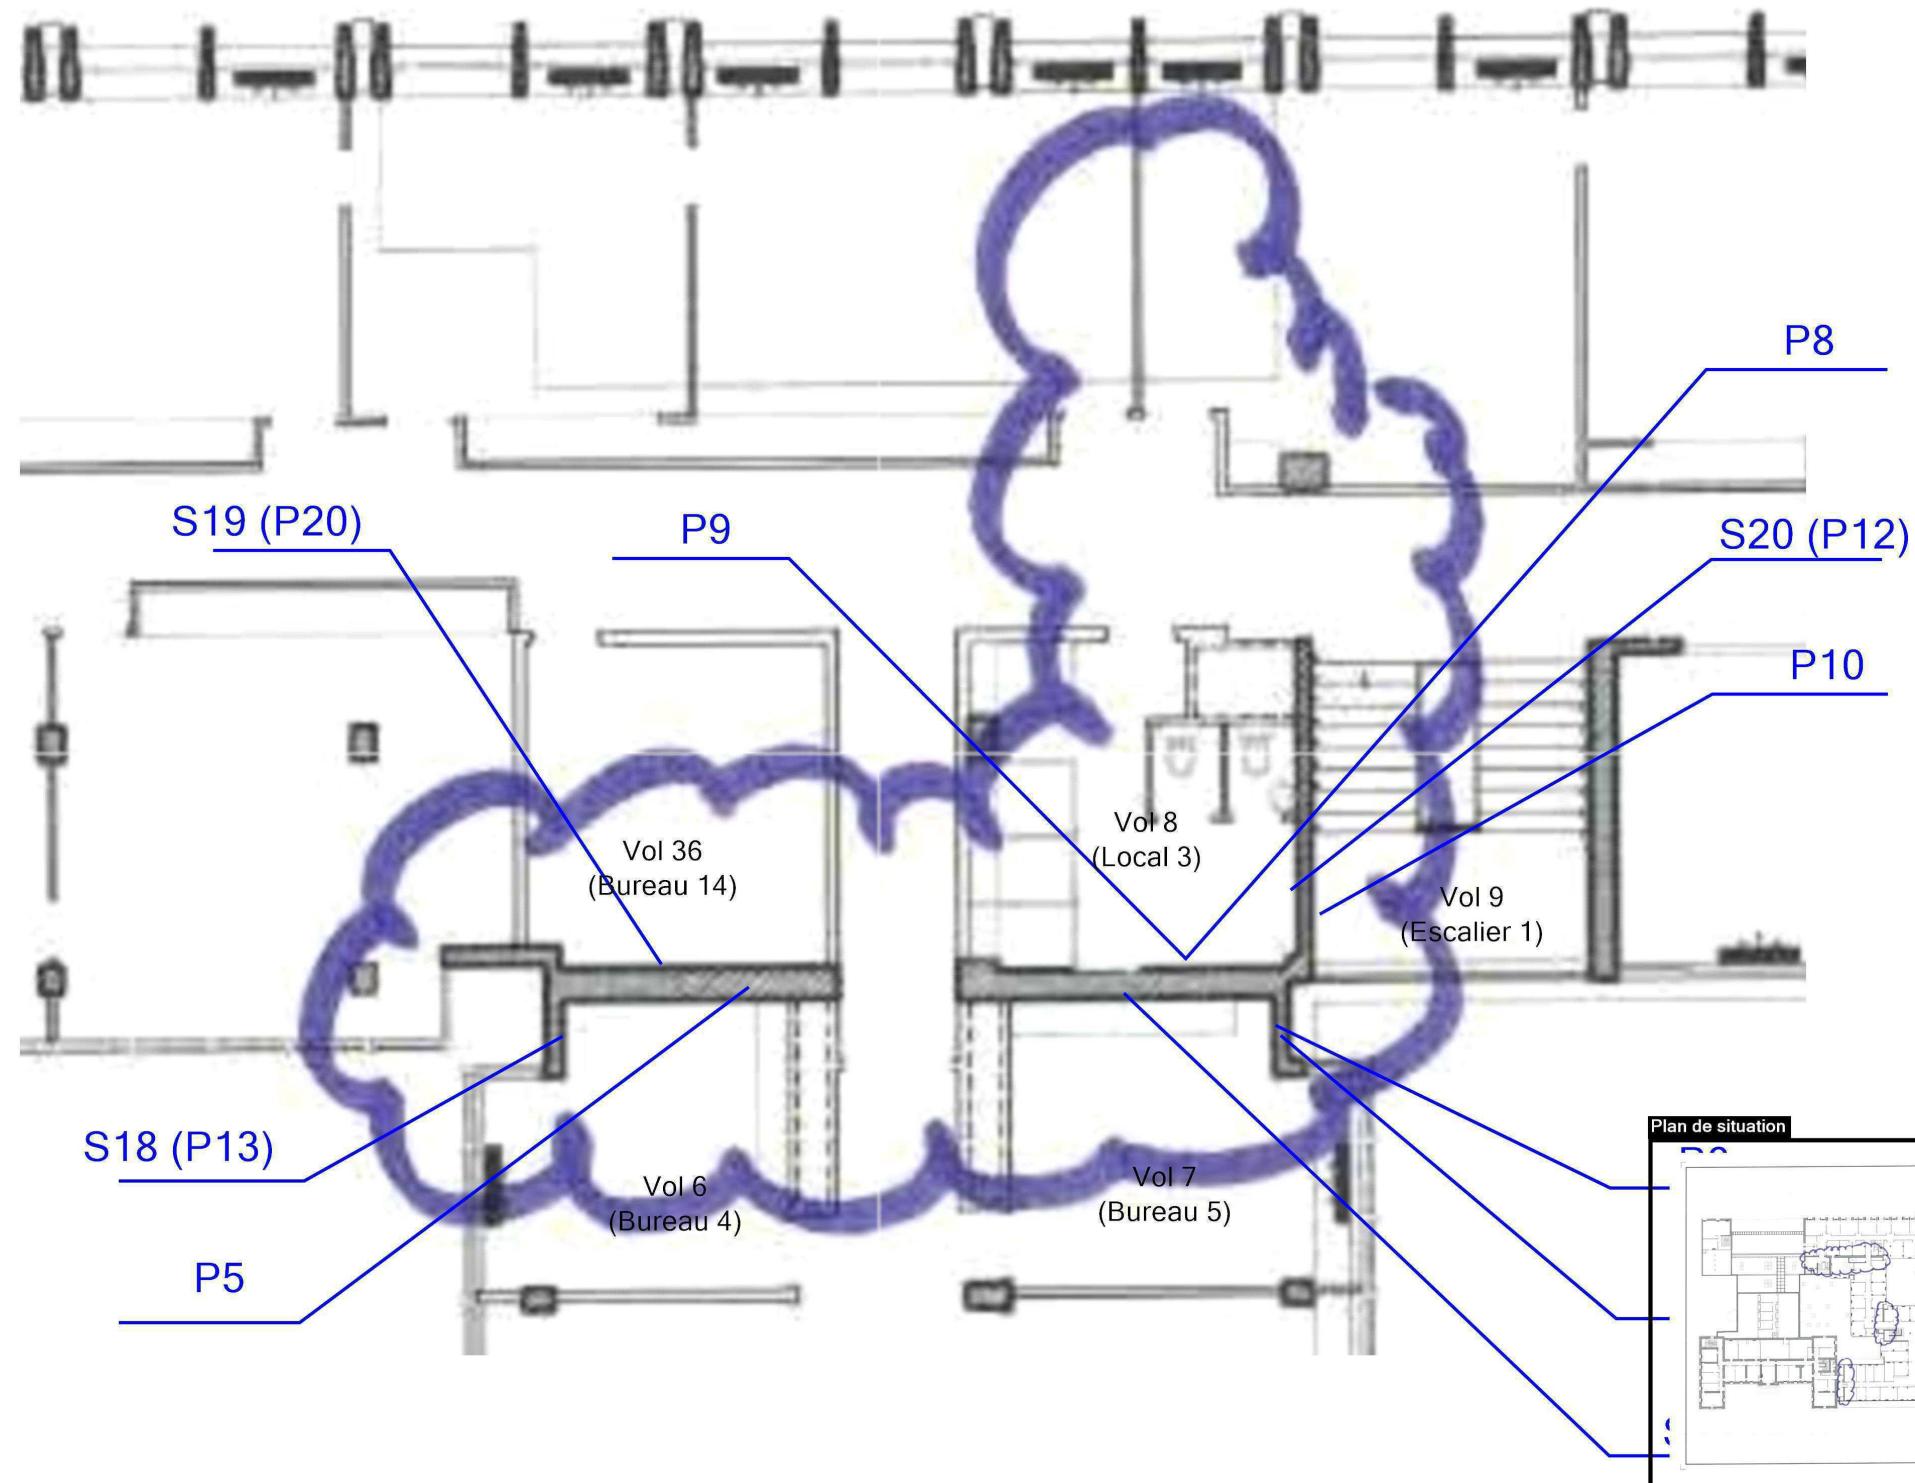

Adresse du bien

5 Place André Mignot
78000 VERSAILLES

Désignation

Tribunal Judiciaire de Versailles

Date intervention



24/05/2024

Techniciens intervenant

KAGO BLONDEL

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

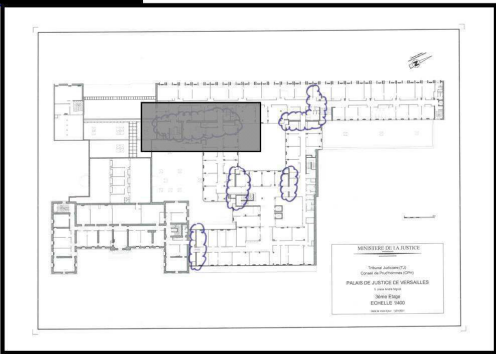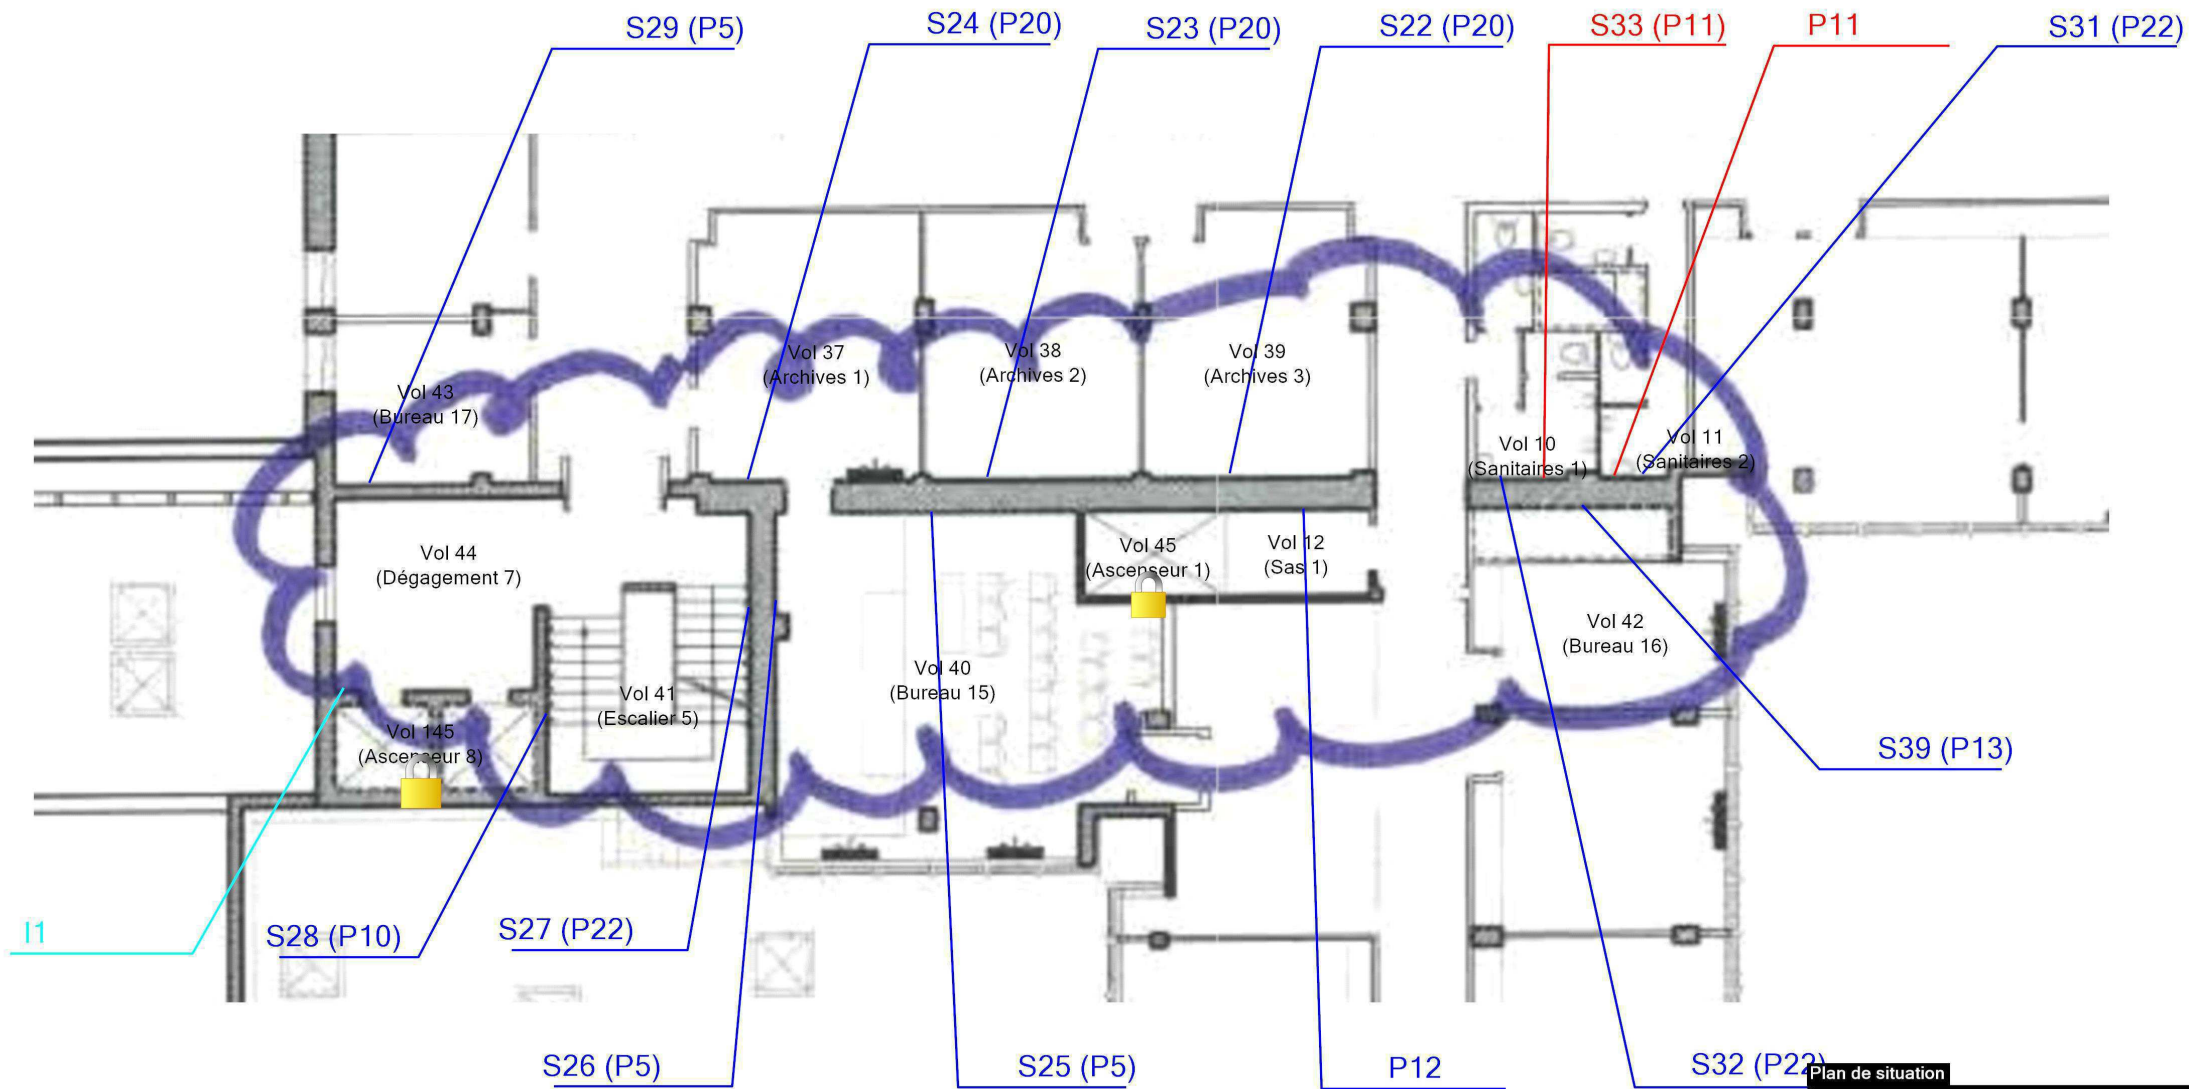

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

--	--

1

1

--	--

1



1

1

--	--

	To
--	----

--	--

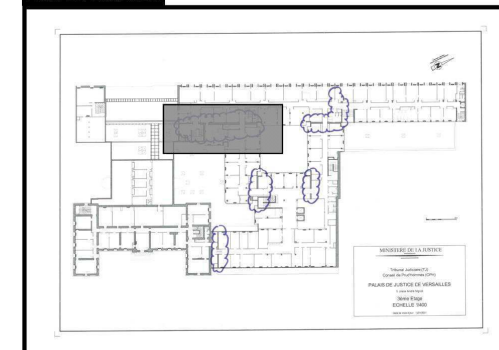

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW082979 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 20 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 21 (Escalier 3)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 22 (Escalier 4)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 22 (Escalier 4)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°15 - 1 (P15)	R+2 - Vol 15 (Bureau 6)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°16 - 1 (P16)	R+2 - Vol 16 (Bureau 7)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°17 - 1 (P17)	R+2 - Vol 17 (Sanitaires 5)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°18 - 1 (P18)	R+2 - Vol 18 (Terrasse 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°19 - 1 (P19)	R+2 - Vol 19 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°1 - 2 (P1)	R+3 - Vol 3 (Local 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°2 - 1 (P2)	R+3 - Vol 3 (Local 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°3 - 1 (P3)	R+3 - Vol 3 (Local 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°4 - 1 (P4)	R+3 - Vol 5 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°5 - 1 (P5)	R+3 - Vol 6 (Bureau 4)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°6 - 1 (P6)	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°7 - 1 (P7)	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°9 - 1 (P9)	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°9 - 2 (P9)	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°10 - 1 (P10)	R+3 - Vol 9 (Escalier 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°11 - 1 (P11)	R+3 - Vol 11 (Sanitaires 2)	Prélèvement positif
002EW082979 n°12 - 1 (P12)	R+3 - Vol 12 (Sas 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°13 - 1 (P13)	R+3 - Vol 13 (Rangement 1)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°14 - 1 (P14)	R+3 - Vol 14 (Escalier 2)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°24 - 1 (P24)	RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 24 (Sanitaires 4)	Prélèvement négatif
002EW082979 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 25 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif



002EW082979 n°1 - 2 (P1) - R+3 - Vol 3 (Local 1)




002EW082979 n°2 - 1 (P2) - R+3 - Vol 3 (Local 1)



002EW082979 n°3 - 1 (P3) - R+3 - Vol 3 (Local 1)




002EW082979 n°4 - 1 (P4) - R+3 - Vol 5 (Bureau 3)

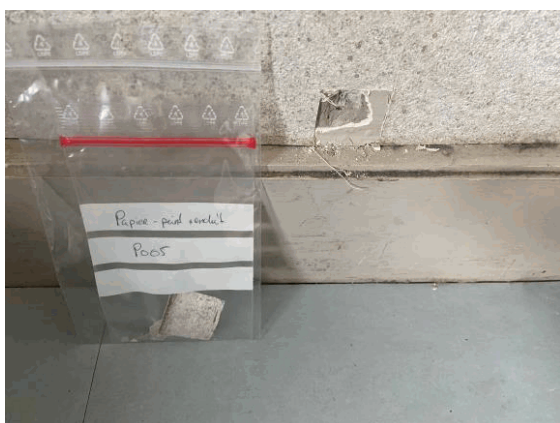


002EW082979 n°5 - 1 (P5) - R+3 - Vol 6 (Bureau 4)



002EW082979 n°6 - 1 (P6) - R+3 - Vol 7 (Bureau 5)

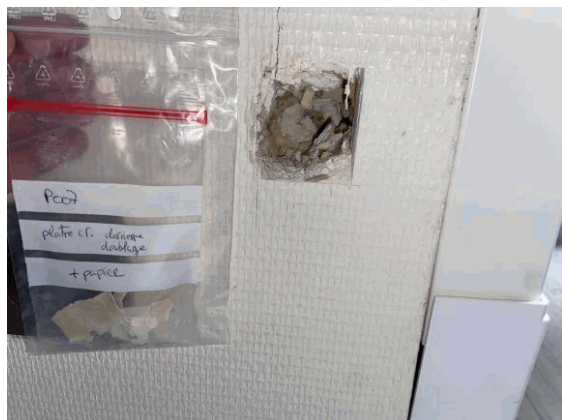

002EW082979 n°7 - 1 (P7) - R+3 - Vol 7 (Bureau 5)

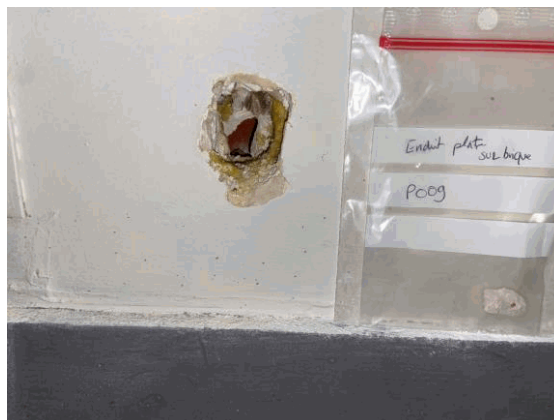


002EW082979 n°9 - 1 (P9) - R+3 - Vol 7 (Bureau 5)




002EW082979 n°9 - 2 (P9) - R+3 - Vol 7 (Bureau 5)




002EW082979 n°10 - 1 (P10) - R+3 - Vol 9 (Escalier 1)

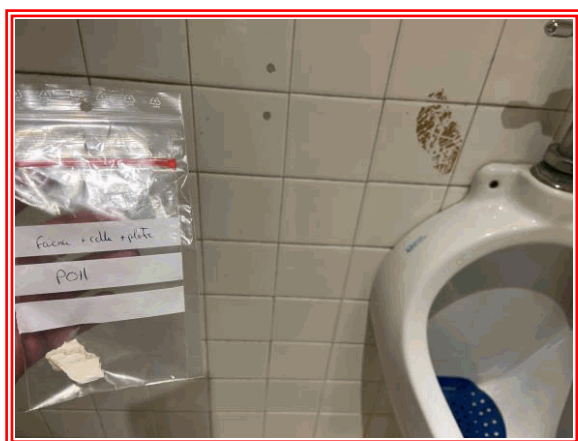

002EW082979 n°11 - 1 (P11) - R+3 - Vol 11 (Sanitaires 2)

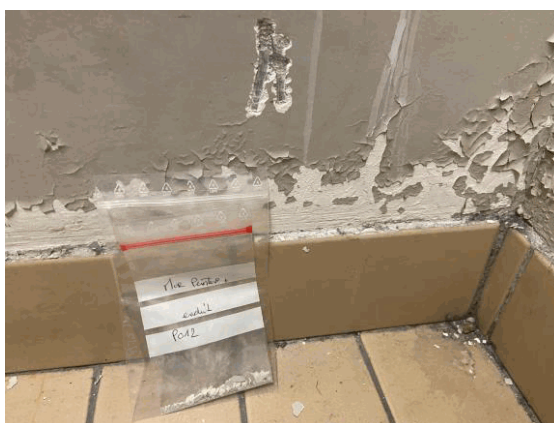

002EW082979 n°12 - 1 (P12) - R+3 - Vol 12 (Sas 1)

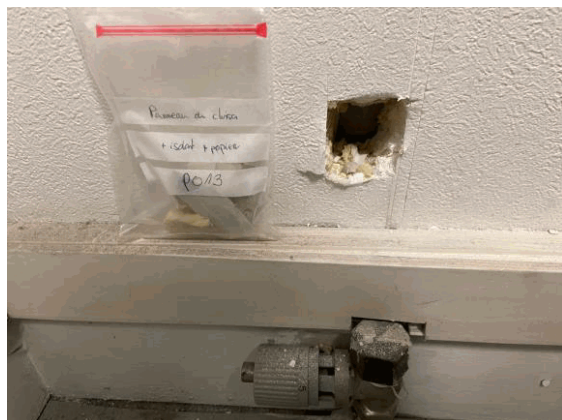

002EW082979 n°13 - 1 (P13) - R+3 - Vol 13 (Rangement 1)



002EW082979 n°14 - 1 (P14) - R+3 - Vol 14 (Escalier 2)




002EW082979 n°15 - 1 (P15) - R+2 - Vol 15 (Bureau 6)



002EW082979 n°16 - 1 (P16) - R+2 - Vol 16 (Bureau 7)



002EW082979 n°17 - 1 (P17) - R+2 - Vol 17 (Sanitaires 5)

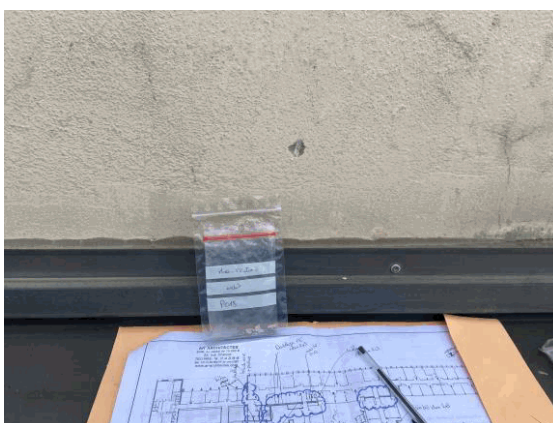

002EW082979 n°18 - 1 (P18) - R+2 - Vol 18 (Terrasse 1)



002EW082979 n°19 - 1 (P19) - R+2 - Vol 19
(Dégagement 1)



002EW082979 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 20
(Dégagement 2)



002EW082979 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 21 (Escalier 3)



002EW082979 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 22 (Escalier
4)




002EW082979 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 22 (Escalier 4)



002EW082979 n°24 - 1 (P24) - RDC - Vol 23
(Sanitaires 3)



002EW082979 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)

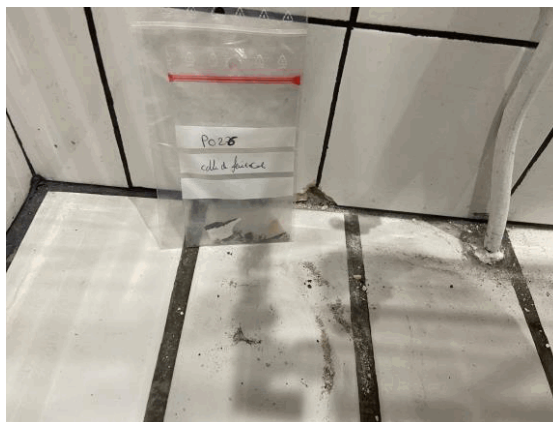

002EW082979 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 24 (Sanitaires 4)



002EW082979 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 25 (Dégagement 3)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R+3 - Vol 3 (Local 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux gris avec couche en papier - -	R+3 - Vol 3 (Local 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en papier non séparable + mousse beige - -	R+3 - Vol 3 (Local 1)	
P4 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Bois + bois - -	R+3 - Vol 5 (Bureau 3)	
P4 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + colle grise - -	R+3 - Vol 5 (Bureau 3)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris - -	R+3 - Vol 6 (Bureau 4)	
P6 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc - -	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	
P6 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mousse beige - -	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier - -	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	
P8 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier bitumé avec couche fibreuse et poussières - -	R+3 - Vol 8 (Local 3)	
P8 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau fibreux jaune - -	R+3 - Vol 8 (Local 3)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc - -	R+3 - Vol 7 (Bureau 5)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit compact gris - -	R+3 - Vol 9 (Escalier 1)	
P11 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage - -	R+3 - Vol 11 (Sanitaires 2)	
P11 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + matériau beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	R+3 - Vol 11 (Sanitaires 2)	

P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac - -	R+3 - Vol 12 (Sas 1)
P13 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papiers peints non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	R+3 - Vol 13 (Rangement 1)
P13 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mousse beige - -	R+3 - Vol 13 (Rangement 1)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris - -	R+3 - Vol 14 (Escalier 2)
P15 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	R+2 - Vol 15 (Bureau 6)
P15 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mousse beige - -	R+2 - Vol 15 (Bureau 6)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papiers peints avec couche en toile + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac - -	R+2 - Vol 16 (Bureau 7)
P17 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage - -	R+2 - Vol 17 (Sanitaires 5)
P17 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - -	R+2 - Vol 17 (Sanitaires 5)
P18	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit gris en vrac - -	R+2 - Vol 18 (Terrasse 1)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris hétérogène - -	R+2 - Vol 19 (Dégagement 1)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable - -	R+1 - Vol 20 (Dégagement 2)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit blanc non séparable + enduit gris hétérogène - -	R+1 - Vol 21 (Escalier 3)
P22 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau fibreux jaune - -	R+1 - Vol 22 (Escalier 4)

P22 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier bitumé non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières - -	R+1 - Vol 22 (Escalier 4)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc + enduit gris non séparable - -	R+1 - Vol 22 (Escalier 4)
P24 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage - -	RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)
P24 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Couche grise non séparable + colle beige non séparable + couche blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable - -	RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche - -	RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)
P26 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + carrelage - -	RDC - Vol 24 (Sanitaires 4)
P26 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant gris - -	RDC - Vol 24 (Sanitaires 4)
P27	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit compact beige - -	RDC - Vol 25 (Dégagement 3)



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1124-11740 Réf. Commande Client : 002EW082979
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/05/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Réf échantillon client : Tribunal Judiciaire de Versailles 002EW082979001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 3 (Local 1)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7446 Description ITGA :	Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc	
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Réf échantillon client : Tribunal Judiciaire de Versailles 002EW082979002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Papier + plâtre / Vol 3 (Local 1)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7447 Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux gris avec couche en papier	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux gris avec couche en papier	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DMC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant / Vol 3 (Local 1)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7448 Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Mousse beige		
▶ Peinture avec couche en papier non séparable + Mousse beige	META (B) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 5 (Bureau 3)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7449 Description ITGA : Peinture / Bois / Colle grise / Bois		
▶ Peinture + Colle grise	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC
Bois + Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Papier peint + enduit / Vol 6 (Bureau 4)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7450 Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris		
▶ Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit gris	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 7 (Bureau 5)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7451 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Mousse beige		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDC (5)
▶ Mousse beige	META (B) le 16/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Papier + plâtre / Vol 7 (Bureau 5)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7452 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 16/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : LLZ (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Isolant intérieur / Vol 8 (Local 3)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7453 Description ITGA : Papier bitumé avec couche fibreuse et poussières / Matériau fibreux jaune		
▶ Papier bitumé avec couche fibreuse et poussières	MOLP + META (B) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LLZ
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 17/05/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GWS
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 7 (Bureau 5)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7454 Description ITGA : Enduit blanc		
▶ Enduit blanc	META (A) le 16/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LLZ
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture + enduit / Vol 9 (Escalier 1)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7455 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris		
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 11 (Sanitaires 2)		Réf échantillon ITGA : IT042405-7456 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau beige / Couche plâtrée blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Matériau beige non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ISE (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture + enduit / Vol 12 (SAS)		Réf échantillon ITGA : IT042405-7457 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac + Enduit gris en vrac	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (4)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons + isolant / Vol 13 (Rangement)		Réf échantillon ITGA : IT042405-7458 Description ITGA : Papiers peints / Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée / Mousse beige	
▶ Papiers peints non séparable + Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)
▶ Mousse beige	META (B) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture + enduit / Vol 14 (Escalier 2)		Réf échantillon ITGA : IT042405-7459 Description ITGA : Peinture / Enduit gris	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7460		
Réf échantillon client : 002EW082979015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons + isolant / Vol 15 (Bureau 6)		Description ITGA : Papiers peints avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Mousse beige		
Papiers peints avec couche en toile et poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDC (5)
Mousse beige		META (B) le 16/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7461		
Réf échantillon client : 002EW082979016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Papier peint + enduit / Vol 16 (Bureau 7)		Description ITGA : Papiers peints avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac		
Papiers peints avec couche en toile + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit gris en vrac		META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7462		
Réf échantillon client : 002EW082979017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 17 (Bureau 8)		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise		
Peinture + Carrelage		---	Non analysé	
Colle grise		META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7463		
Réf échantillon client : 002EW082979018 / Façades / Murs / Peinture + enduit / Vol 18 (Terrasse)		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac		META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7464		
Réf échantillon client : 002EW082979019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture + enduit / Vol 19 (Dégagement 1)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit gris hétérogène		META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DMC (4)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7465		
Réf échantillon client : 002EW082979020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons + isolant / Vol 20 (Dégagement 2)		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau plâtreux blanc / Peinture		
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc + Peinture non séparable		MOLP + META (B) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LLZ (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7466		
Réf échantillon client : 002EW082979021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture + enduit / Vol 21 (Escalier 3)		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc / Enduit gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit blanc non séparable + Enduit gris hétérogène		META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA : IT042405-7467		
Réf échantillon client : 002EW082979022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons + isolant / Vol 22 (Escalier 4)		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune / Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		
Papier bitumé non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières		MOLP + META (B) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (5)
Matériau fibreux jaune		MOLP le 17/05/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GWS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 22 (Escalier 4)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7468 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc + Enduit gris non séparable	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DMC (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979024 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 23 (Sanitaires 3)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7469 Description ITGA : Couche grise / Carrelage / Colle beige / Couche blanche / Joint cassant blanc		
▶ Couche grise non séparable + Colle beige non séparable + Couche blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable Carrelage	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC (5)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979025 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 23 (Sanitaires 3)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7470 Description ITGA : Peinture / Colle blanche		
▶ Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC (5)
Réf dossier client : Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAI LLES Tribunal Judiciaire de Versailles Réf échantillon client : 002EW082979026 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 24 (Sanitaires 4)	Réf échantillon ITGA : IT042405-7471 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris		
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Joint cassant gris	META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-11740 EN DATE DU 17/05/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	Tribunal Judiciaire de Versailles 5 Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Tribunal Judiciaire de Versailles		Réf échantillon ITGA :	IT042405-7472
Réf échantillon client :	002EW082979027 / Façades / Murs / Enduit / Vol 25 (Dégagement 3)		Description ITGA :	Peinture / Enduit compact beige
Peinture non séparable + Enduit compact beige		META (A) le 17/05/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DMC (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ludovic LAMON Analyste

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : al Judiciaire de Versailles

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Tribunal Judiciaire de Versailles

Date de construction ou permis de construire : En 1949

Fonction du bâtiment : Commerce

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis XLpS (6049)

Date de chargement de la source : 17/01/2019

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 16/06/2023

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : ALB Expertise - 914848684

Nom prénom : KAGO BLONDEL

Certification n° : TC22-0233

Délivré le : 23/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Technicert

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
 SECRETARIAT GENERAL DELEGATION
 INTERREGIONALE PARI
 1 Quai de la Corse
 75181 PARIS

Donneur d'ordre :
 SECRETARIAT GENERAL DELEGATION
 INTERREGIONALE PARI
 1 Quai de la Corse
 75181 PARIS

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 24/05/2024

Date du rapport : 24/05/2024

Référence mission : 002EW082979

Circonstance du constat : Travaux

Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Les inspections se limitent aux zones localisées par le donneur d'ordres
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Repérages ponctuels en vue de sondages de murs.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...);
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur,).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+3 : Vol 1 (Bureau 1)	R+3 : Vol 2 (Bureau 2)
R+3 : Vol 3 (Local 1)	R+3 : Vol 4 (Local 2)
R+3 : Vol 5 (Bureau 3)	R+3 : Vol 6 (Bureau 4)
R+3 : Vol 7 (Bureau 5)	R+3 : Vol 8 (Local 3)
R+3 : Vol 9 (Escalier 1)	R+3 : Vol 10 (Sanitaires 1)
R+3 : Vol 11 (Sanitaires 2)	R+3 : Vol 12 (Sas 1)
R+3 : Vol 13 (Rangement 1)	R+3 : Vol 14 (Escalier 2)
R+2 : Vol 15 (Bureau 6)	R+2 : Vol 16 (Bureau 7)
R+2 : Vol 17 (Sanitaires 5)	R+2 : Vol 18 (Terrasse 1)
R+2 : Vol 19 (Dégagement 1)	R+1 : Vol 20 (Dégagement 2)
R+1 : Vol 21 (Escalier 3)	R+1 : Vol 22 (Escalier 4)
RDC : Vol 23 (Sanitaires 3)	RDC : Vol 24 (Sanitaires 4)
RDC : Vol 25 (Dégagement 3)	R+3 : Vol 26 (Dégagement 4)
R+3 : Vol 27 (Bureau 9)	R+3 : Vol 28 (Bureau 10)
R+3 : Vol 29 (Dégagement 5)	R+3 : Vol 30 (Bureau 11)
R+3 : Vol 31 (Rangement 2)	R+3 : Vol 32 (Bureau 12)
R+3 : Vol 35 (Dégagement 6)	R+3 : Vol 36 (Bureau 14)
R+3 : Vol 37 (Archives 1)	R+3 : Vol 38 (Archives 2)
R+3 : Vol 39 (Archives 3)	R+3 : Vol 41 (Escalier 5)
R+3 : Vol 42 (Bureau 16)	R+3 : Vol 43 (Bureau 17)
R+3 : Vol 44 (Dégagement 7)	R+2 : Vol 46 (Bureau 18)
R+2 : Vol 47 (Bureau 19)	R+2 : Vol 48 (Terrasse 2)
R+2 : Vol 49 (Dégagement 8)	R+2 : Vol 50 (Bureau 20)
R+2 : Vol 51 (Bureau 21)	R+2 : Vol 52 (Archives 4)
R+2 : Vol 53 (Archives 5)	R+2 : Vol 54 (Sas 2)
R+2 : Vol 56 (Bureau 22)	R+2 : Vol 57 (Bureau 23)
R+2 : Vol 58 (Dégagement 9)	R+2 : Vol 59 (Escalier 6)
R+2 : Vol 61 (Bureau 24)	R+2 : Vol 62 (Bureau 25)
R+2 : Vol 63 (Bureau 26)	R+2 : Vol 64 (Bureau 27)
R+2 : Vol 65 (Escalier 7)	R+2 : Vol 66 (Bureau 28)
R+2 : Vol 67 (Dégagement 11)	R+2 : Vol 68 (Bureau 30)
R+2 : Vol 69 (Dégagement 10)	R+2 : Vol 70 (Escalier 8)
R+2 : Vol 72 (Bureau 32)	R+2 : Vol 73 (Bureau 33)
R+2 : Vol 74 (Bureau 34)	R+2 : Vol 75 (Bureau 35)
R+1 : Vol 76 (Pièce 4)	R+1 : Vol 77 (Dégagement 14)
R+1 : Vol 78 (Dégagement 15)	R+1 : Vol 79 (Pièce 2)
R+1 : Vol 80 (Pièce 1)	R+1 : Vol 81 (Pièce 3)
R+1 : Vol 82 (Dégagement 13)	R+1 : Vol 83 (Salle d'audience)
R+1 : Vol 84 (Sas 3)	R+1 : Vol 85 (Bureau 36)
R+1 : Vol 86 (Bureau 37)	R+1 : Vol 87 (Bureau 38)
R+1 : Vol 88 (Bureau 39)	R+1 : Vol 89 (Bureau 40)
R+1 : Vol 90 (Bureau 41)	R+1 : Vol 91 (Dégagement 16)
R+1 : Vol 92 (Dégagement 17)	R+1 : Vol 93 (Dégagement 18)
R+1 : Vol 94 (Bureau 42)	R+1 : Vol 95 (Bureau 43)
R+1 : Vol 96 (Dégagement 19)	R+1 : Vol 97 (Bureau 44)
R+1 : Vol 98 (Dégagement 20)	R+1 : Vol 100 (Bureau 45)
R+1 : Vol 101 (Sas 4)	R+1 : Vol 102 (Bureau 46)
R+1 : Vol 103 (Sas 5)	R+1 : Vol 104 (Pièce 5)
R+1 : Vol 105 (Dégagement 21)	R+1 : Vol 106 (Dégagement 22)
R+1 : Vol 107 (Bureau 47)	R+1 : Vol 108 (Bureau 48)

R+1 : Vol 109 (Bureau 49)	RDC : Vol 110 (Bureau 50)
RDC : Vol 111 (Bureau 51)	RDC : Vol 112 (Escalier 9)
RDC : Vol 113 (Dégagement 23)	RDC : Vol 114 (Dégagement 24)
RDC : Vol 115 (Bureau 52)	RDC : Vol 116 (Bureau 53)
RDC : Vol 117 (Bureau 54)	RDC : Vol 118 (Bureau 55)
RDC : Vol 119 (Bureau 56)	RDC : Vol 120 (Bureau 57)
RDC : Vol 121 (Placard 1)	RDC : Vol 122 (Placard 2)
RDC : Vol 123 (Pièce 6)	RDC : Vol 124 (Pièce 7)
RDC : Vol 125 (Dégagement 25)	RDC : Vol 126 (Dégagement 26)
RDC : Vol 127 (Sas 6)	RDC : Vol 128 (Bureau 58)
RDC : Vol 129 (Bureau 59)	RDC : Vol 130 (Bureau 60)
RDC : Vol 131 (Escalier 10)	RDC : Vol 132 (Dégagement 27)
RDC : Vol 133 (Dégagement 28)	RDC : Vol 135 (Sas 7)
RDC : Vol 136 (Bureau 61)	RDC : Vol 137 (Bureau 62)
RDC : Vol 138 (Bureau 63)	RDC : Vol 139 (Bureau 64)
RDC : Vol 140 (Sanitaires 6)	RDC : Vol 141 (Sanitaires 7)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 134 (Ascenseur 4)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 145 (Ascenseur 8)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 40 (Bureau 15)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 144 (Ascenseur 7)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 45 (Ascenseur 1)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 142 (Ascenseur 5)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 99 (Ascenseur 3)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 55 (Ascenseur 2)	Il faut le présence d'un ascensoriste	
Vol 143 (Ascenseur 6)	Il faut le présence d'un ascensoriste	

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 100 (Bureau 45)

125	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 101 (Sas 4)

127	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 102 (Bureau 46)

129	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 103 (Sas 5)

131	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 104 (Pièce 5)

133	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 105 (Dégagement 21)

135	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 106 (Dégagement 22)

94	A	Mur -Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
----	---	-----------	-------------	-------	------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 107 (Bureau 47)

84	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 108 (Bureau 48)								
88	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 109 (Bureau 49)								
90	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
93	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 20 (Dégagement 2)								
144	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 21 (Escalier 3)								
158	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 21 (Escalier 3)

161	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 22 (Escalier 4)

115	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	E	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	E	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	D	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	D	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 76 (Pièce 4)

199	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 77 (Dégagement 14)								
197	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 78 (Dégagement 15)								
195	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 79 (Pièce 2)								
191	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 80 (Pièce 1)								
189	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 81 (Pièce 3)								
193	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 82 (Dégagement 13)								
202	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 83 (Salle d'audience)								
201	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 84 (Sas 3)								
187	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 85 (Bureau 36)								
183	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 85 (Bureau 36)								
185	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 86 (Bureau 37)								
181	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 87 (Bureau 38)								
179	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 88 (Bureau 39)								
173	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 89 (Bureau 40)

176	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 90 (Bureau 41)

154	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 91 (Dégagement 16)

164	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 92 (Dégagement 17)								
170	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 93 (Dégagement 18)								
141	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 94 (Bureau 42)								
150	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 95 (Bureau 43)								
146	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 95 (Bureau 43)

147	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 96 (Dégagement 19)

95	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	E	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	E	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	E	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
101	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	C	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	E	Mur bois peint-Mur2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 96 (Dégagement 19)								
111	E	Mur bois peint-Mur2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	E	Mur bois peint-Mur2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 97 (Bureau 44)								
113	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 98 (Dégagement 20)								
138	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 15 (Bureau 6)								
214	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 16 (Bureau 7)

222	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 17 (Sanitaires 5)

275	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 18 (Terrasse 1)

261	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 19 (Dégagement 1)

257	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 46 (Bureau 18)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 46 (Bureau 18)

251	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 47 (Bureau 19)

253	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 48 (Terrasse 2)

255	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 49 (Dégagement 8)

259	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 50 (Bureau 20)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 50 (Bureau 20)

289	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 51 (Bureau 21)

287	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 52 (Archives 4)

263	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 53 (Archives 5)

265	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 54 (Sas 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 54 (Sas 2)

271	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 56 (Bureau 22)

267	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 57 (Bureau 23)

273	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 58 (Dégagement 9)

291	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 58 (Dégagement 9)								
294	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 59 (Escalier 6)								
277	C	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	C	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	B	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	B	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
283	D	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	D	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	E	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	E	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 61 (Bureau 24)

245	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 62 (Bureau 25)

247	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 63 (Bureau 26)

237	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur2	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur2	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 64 (Bureau 27)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 64 (Bureau 27)

241	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 65 (Escalier 7)

235	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 66 (Bureau 28)

224	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 67 (Dégagement 11)

232	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 68 (Bureau 30)								
226	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 69 (Dégagement 10)								
229	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 70 (Escalier 8)								
216	C	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	C	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	B	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	B	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 72 (Bureau 32)								
212	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 73 (Bureau 33)								
208	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 74 (Bureau 34)								
206	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 75 (Bureau 35)								
203	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 1 (Bureau 1)

359	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 10 (Sanitaires 1)

369	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 11 (Sanitaires 2)

367	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 12 (Sas 1)

373	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 13 (Rangement 1)

348	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
349	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 14 (Escalier 2)

342	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
343	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
346	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
347	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 2 (Bureau 2)

363	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 26 (Dégagement 4)

357	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	-----------------------------------	---------------	-------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 26 (Dégagement 4)								
358	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 27 (Bureau 9)								
334	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
335	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
338	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
339	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 28 (Bureau 10)								
331	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
332	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 29 (Dégagement 5)								
319	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 29 (Dégagement 5)

322	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	A	Mur bois peint-Mur2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	A	Mur bois peint-Mur2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	A	Mur bois peint-Mur2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 3 (Local 1)

365	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 30 (Bureau 11)

352	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 31 (Rangement 2)

350	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	-----------------------------------	------------	-------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 31 (Rangement 2)

351	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	-----------------------------------	---------------	-------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 32 (Bureau 12)

336	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
340	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
341	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 35 (Dégagement 6)

354	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 36 (Bureau 14)

313	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 37 (Archives 1)

379	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 38 (Archives 2)

377	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 39 (Archives 3)

375	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 4 (Local 2)

361	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 41 (Escalier 5)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 41 (Escalier 5)								
381	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	D	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	D	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 42 (Bureau 16)								
371	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 43 (Bureau 17)								
389	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 44 (Dégagement 7)								
391	B	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	D	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	D	Mur bois peint-Mur1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	D	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	C	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
401	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	C	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 5 (Bureau 3)								
328	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 6 (Bureau 4)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 6 (Bureau 4)

315	B	Mur Plâtre peint - -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
316	B	Mur Plâtre peint - -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 7 (Bureau 5)

309	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	B	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	B	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 8 (Local 3)

305	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
307	B	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	B	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 9 (Escalier 1)

303	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Mur Plâtre peint - -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 110 (Bureau 50)

76	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 111 (Bureau 51)

72	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 112 (Escalier 9)

66	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 112 (Escalier 9)

69	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	C	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 113 (Dégagement 23)

78	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 114 (Dégagement 24)

81	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 115 (Bureau 52)

64	A	Mur -Mur1	Haut Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
----	---	-----------	-------------	-------	------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 116 (Bureau 53)								
63	A	Mur -Mur1	Bas Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 117 (Bureau 54)								
62	A	Mur -Mur1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 118 (Bureau 55)								
61	A	Mur -Mur1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 119 (Bureau 56)								
45	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 120 (Bureau 57)								
57	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 121 (Placard 1)

59	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 122 (Placard 2)

47	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 123 (Pièce 6)

49	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 124 (Pièce 7)

55	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 125 (Dégagement 25)

53	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 126 (Dégagement 26)

51	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 127 (Sas 6)

65	A	Mur -Mur1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
----	---	-----------	------------	-------	------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 128 (Bureau 58)

37	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 129 (Bureau 59)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 129 (Bureau 59)

40	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 130 (Bureau 60)

3	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 131 (Escalier 10)

15	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDC - Vol 132 (Dégagement 27)

34	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 133 (Dégagement 28)								
25	C	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	C	Mur bois peint-Mur1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	B	Mur bois peint-Mur1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur bois peint-Mur1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	A	Mur bois peint-Mur1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 135 (Sas 7)								
9	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 136 (Bureau 61)								
11	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur Plâtre revêtement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 136 (Bureau 61)								
14	B	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 137 (Bureau 62)								
19	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 138 (Bureau 63)								
7	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 139 (Bureau 64)								
5	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 140 (Sanitaires 6)								
23	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Droite	Autre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 140 (Sanitaires 6)								
24	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 141 (Sanitaires 7)								
21	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Centre	Autre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur Plâtre revetement de mur-Mur1	Centre Gauche	Autre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 23 (Sanitaires 3)								
44	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 24 (Sanitaires 4)								
43	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 25 (Dégagement 3)								
36	A	Mur -Mur1	Centre Centre	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb






• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).


Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement

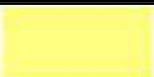


Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>



RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
				Légende
				 Périmètre d'intervention 1
				 Périmètre d'intervention 2
				 Périmètre d'intervention 3
				 Périmètre d'intervention 4
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

Légende

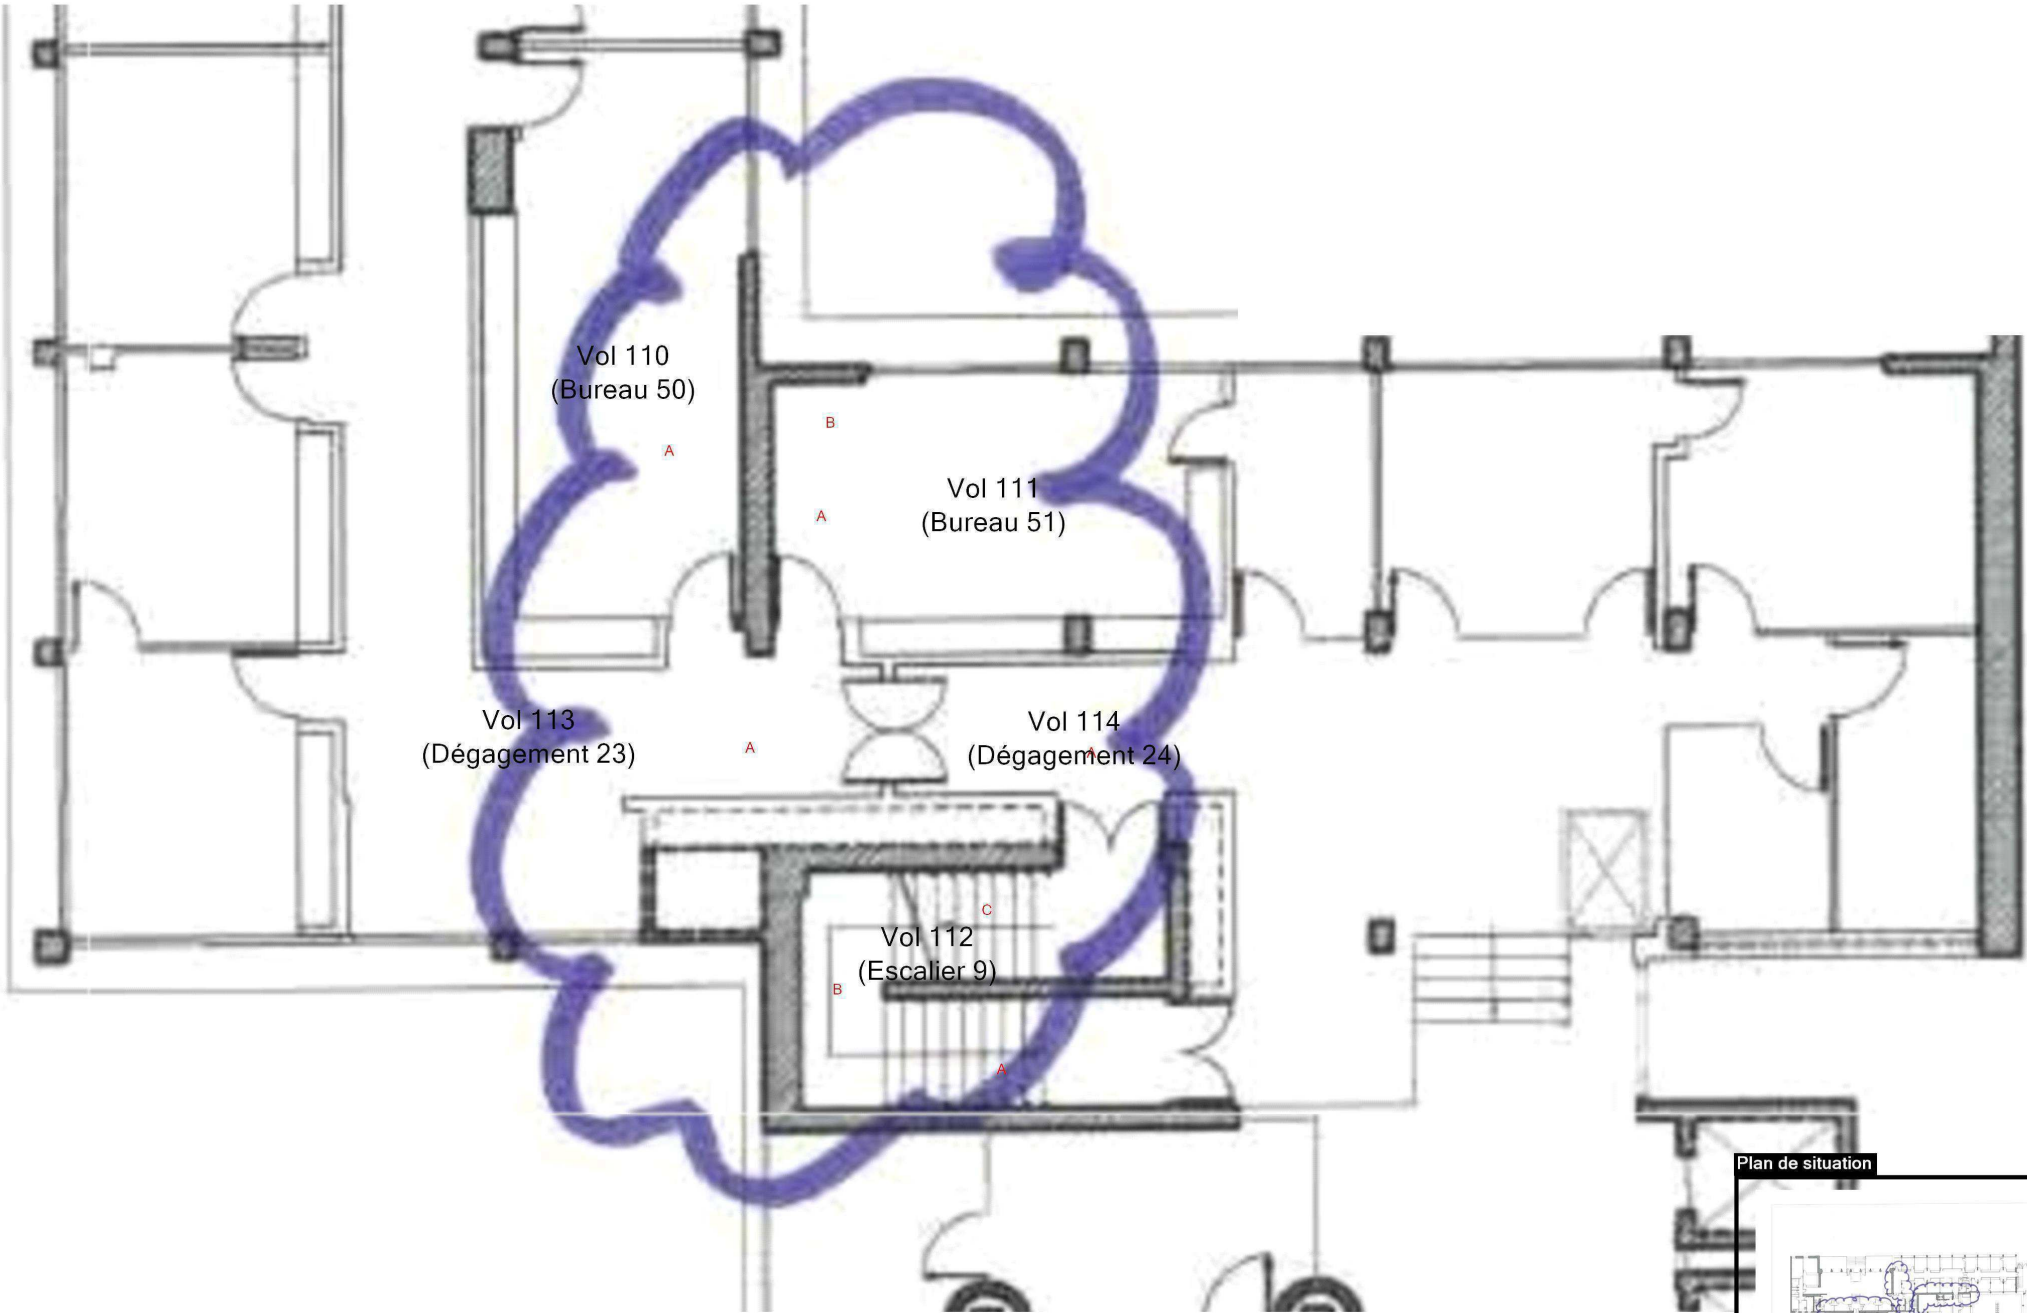


Plan de situation

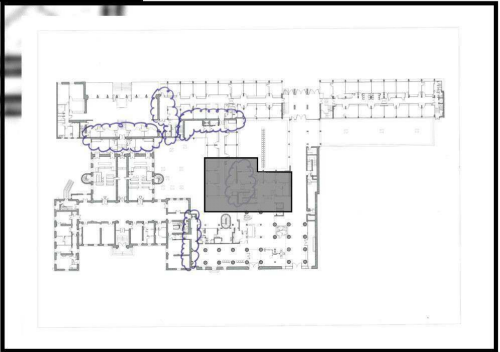


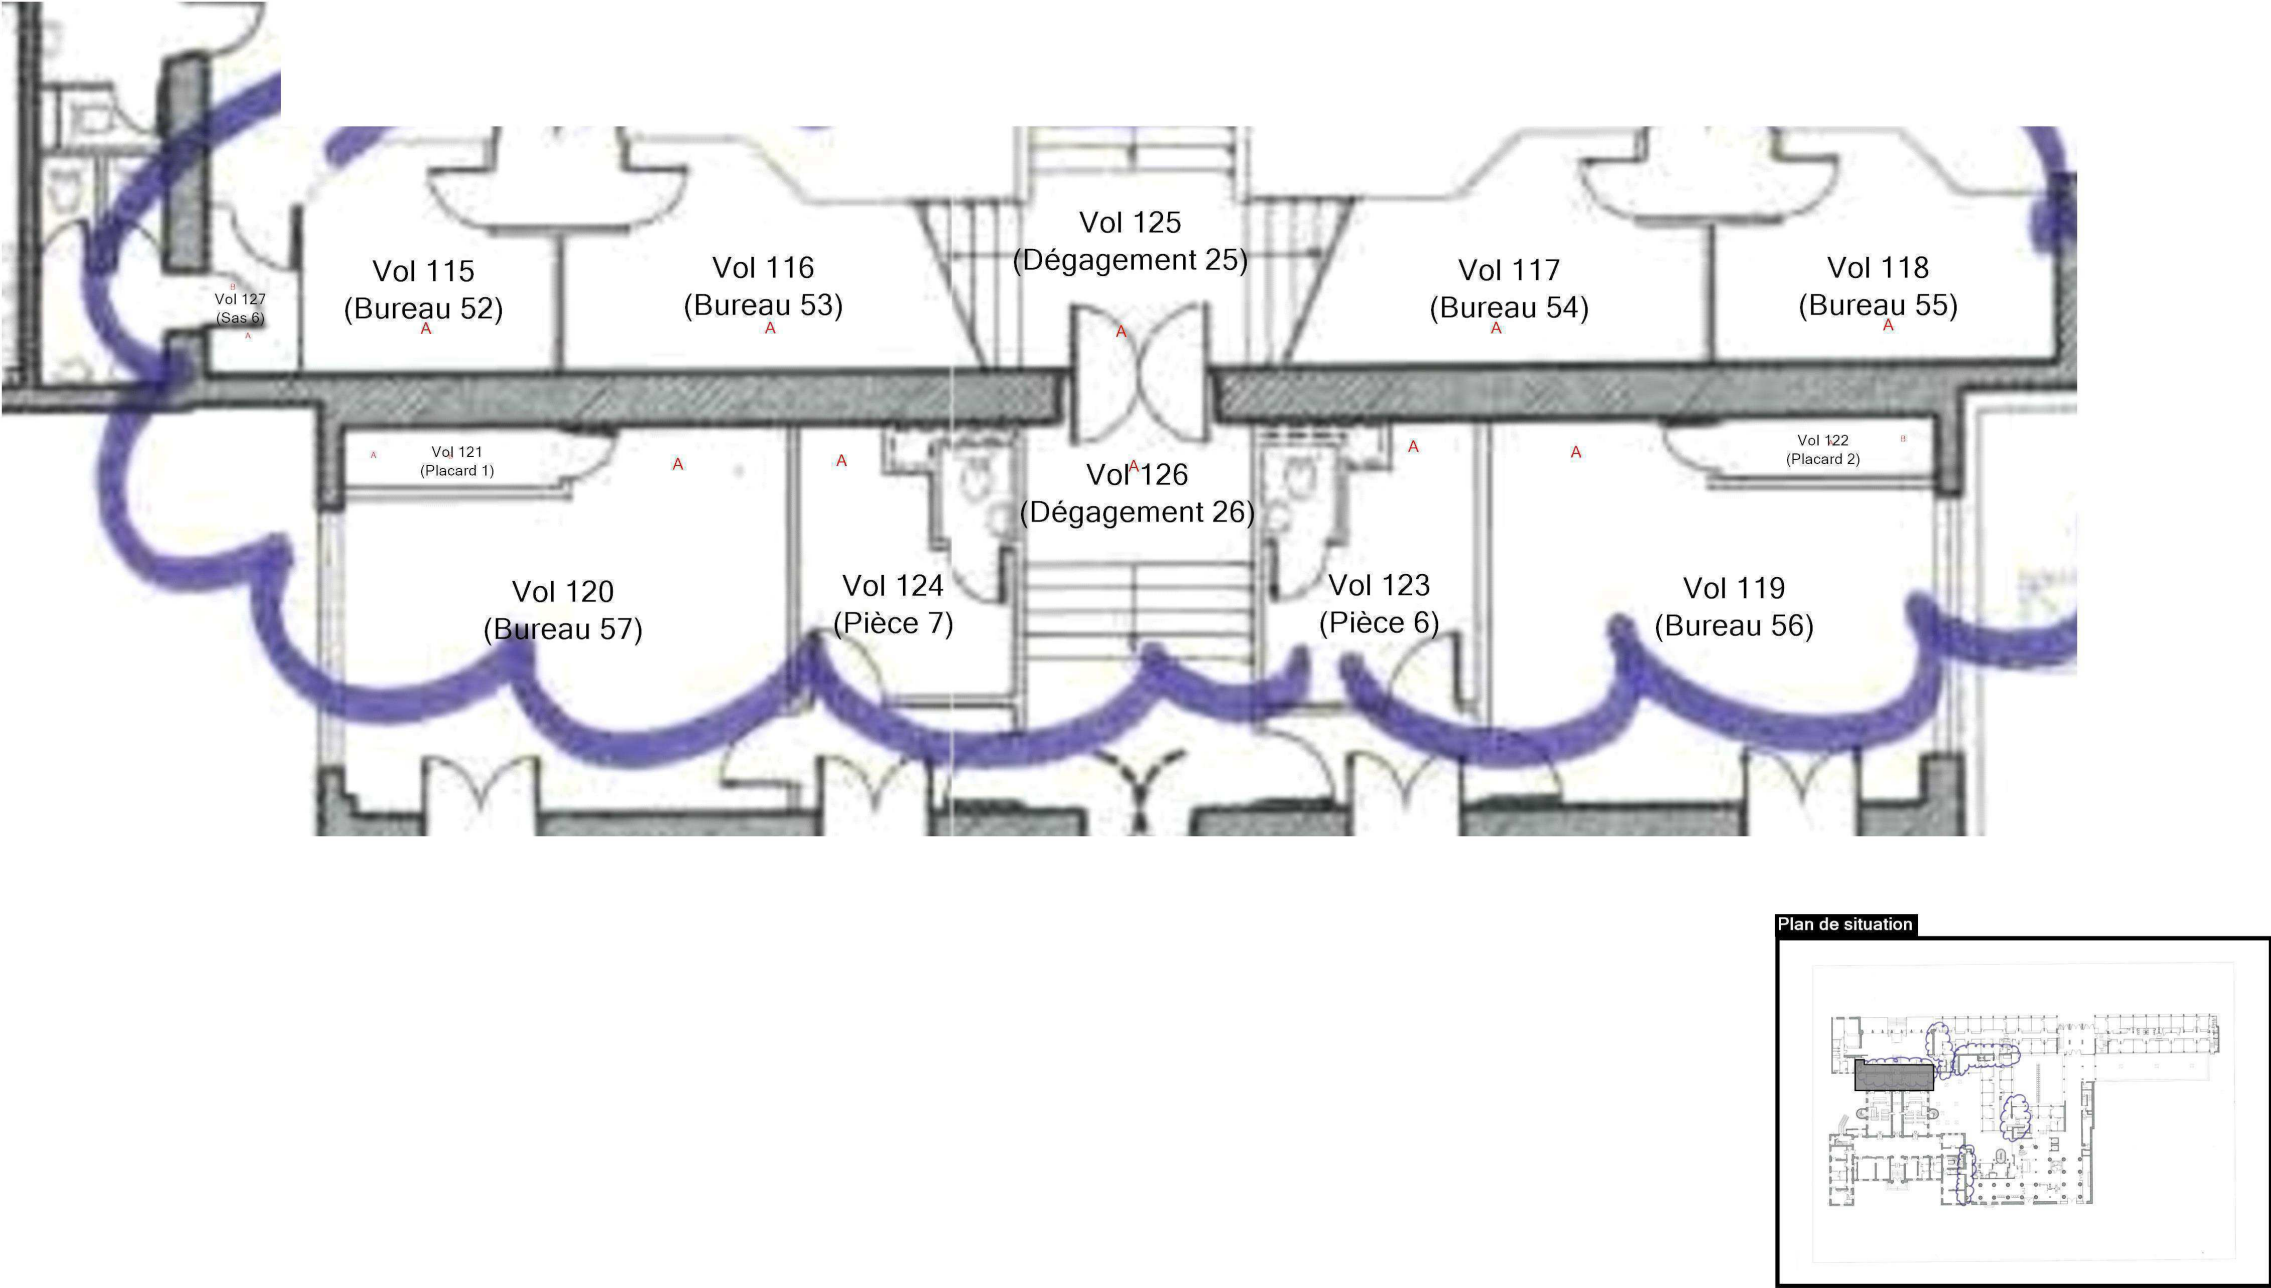RDC - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

Légende

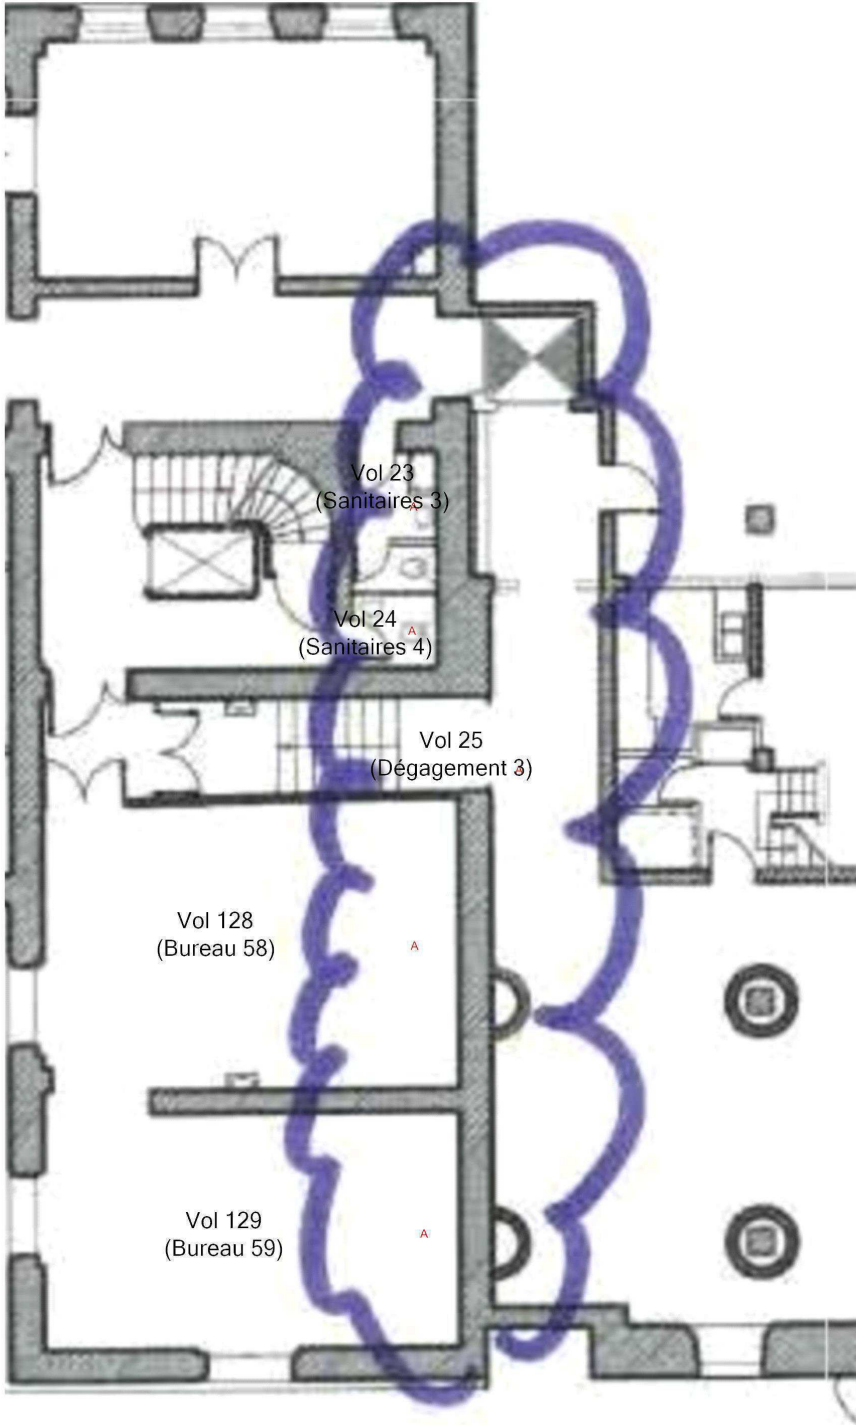


Plan de situation

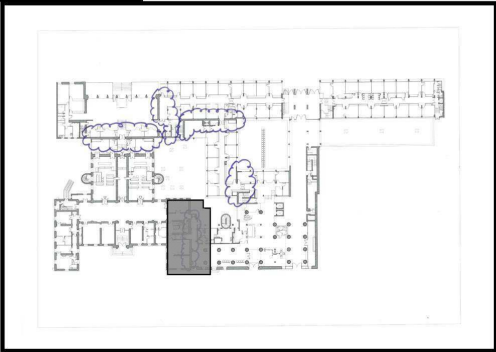


Légende







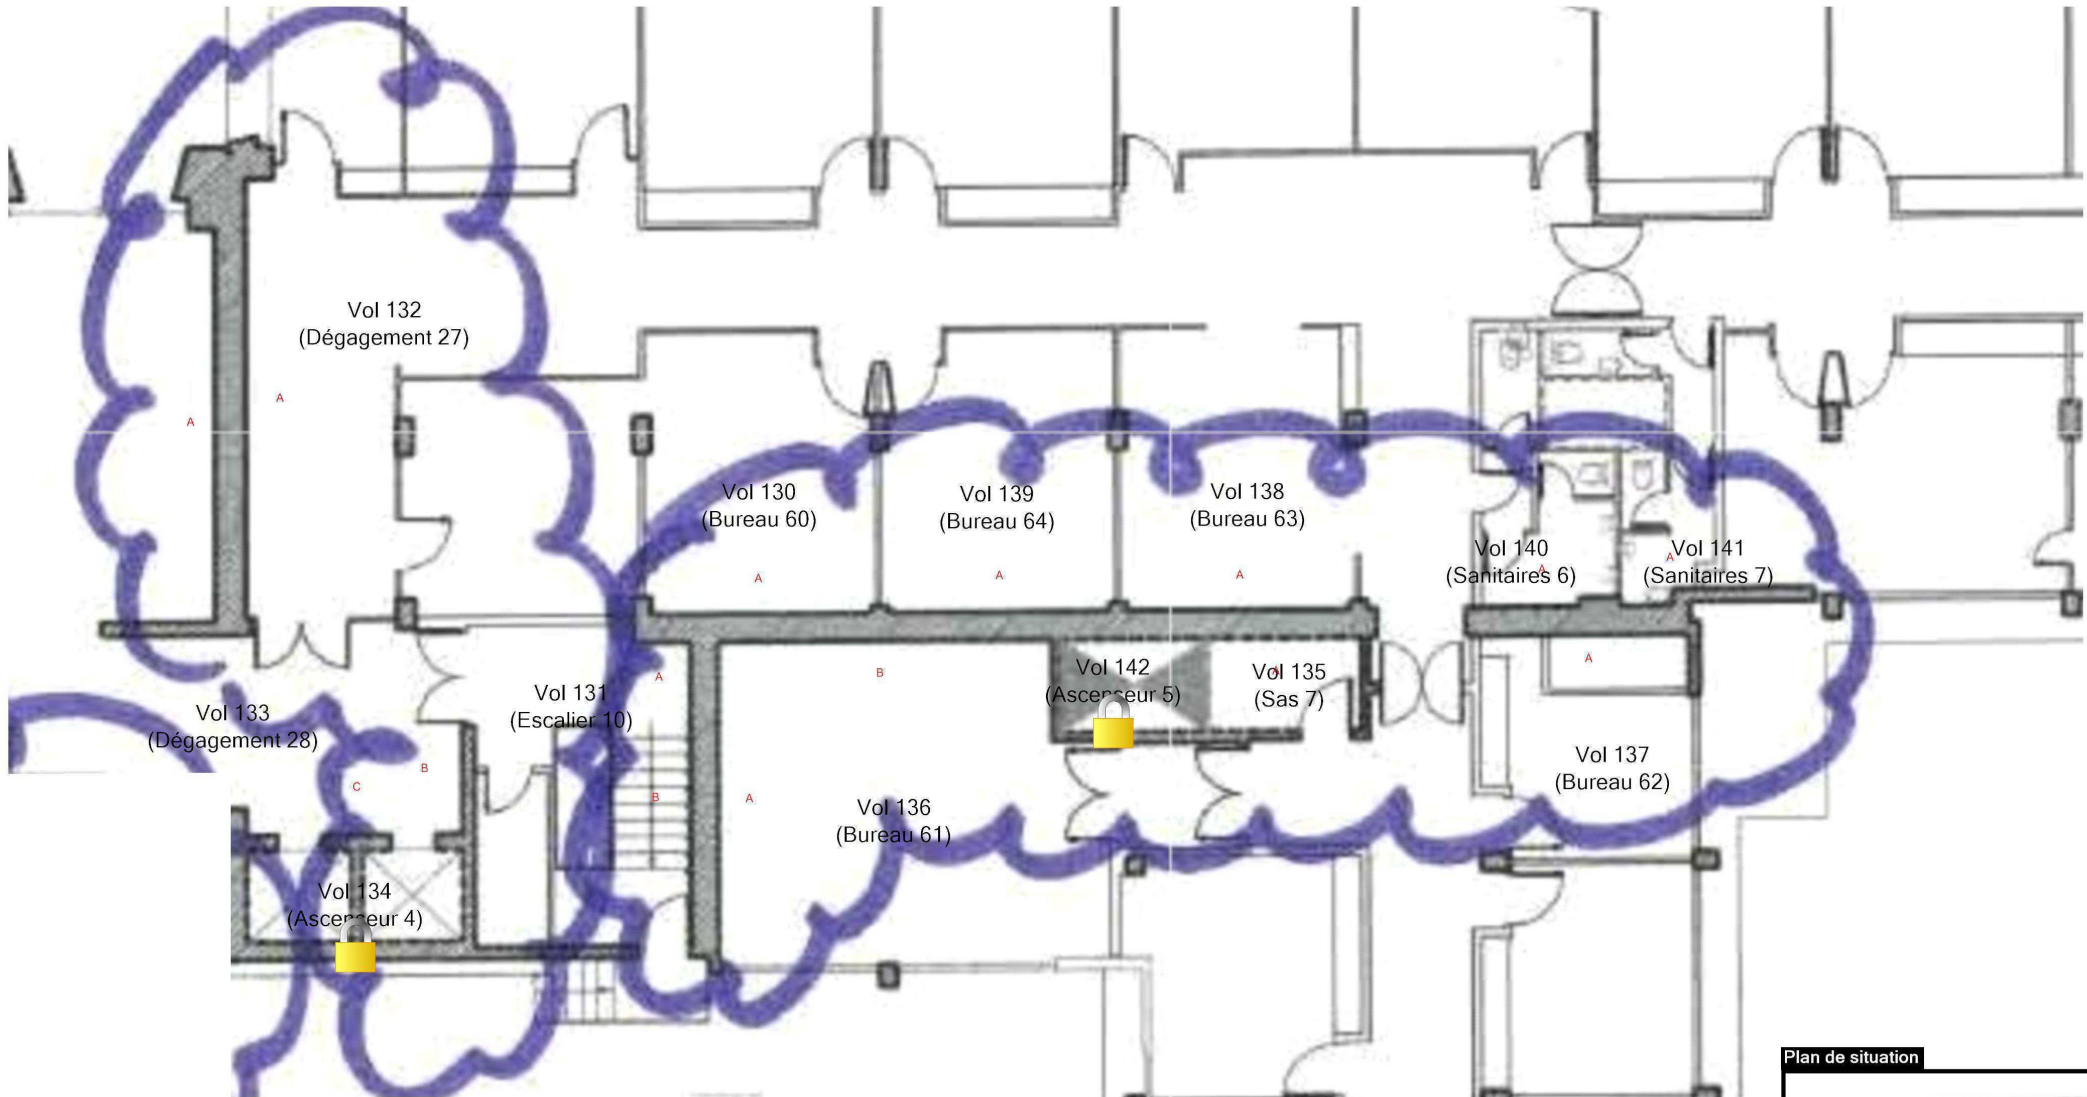

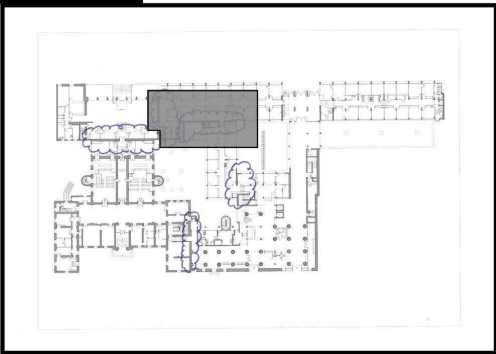




Volume non visité

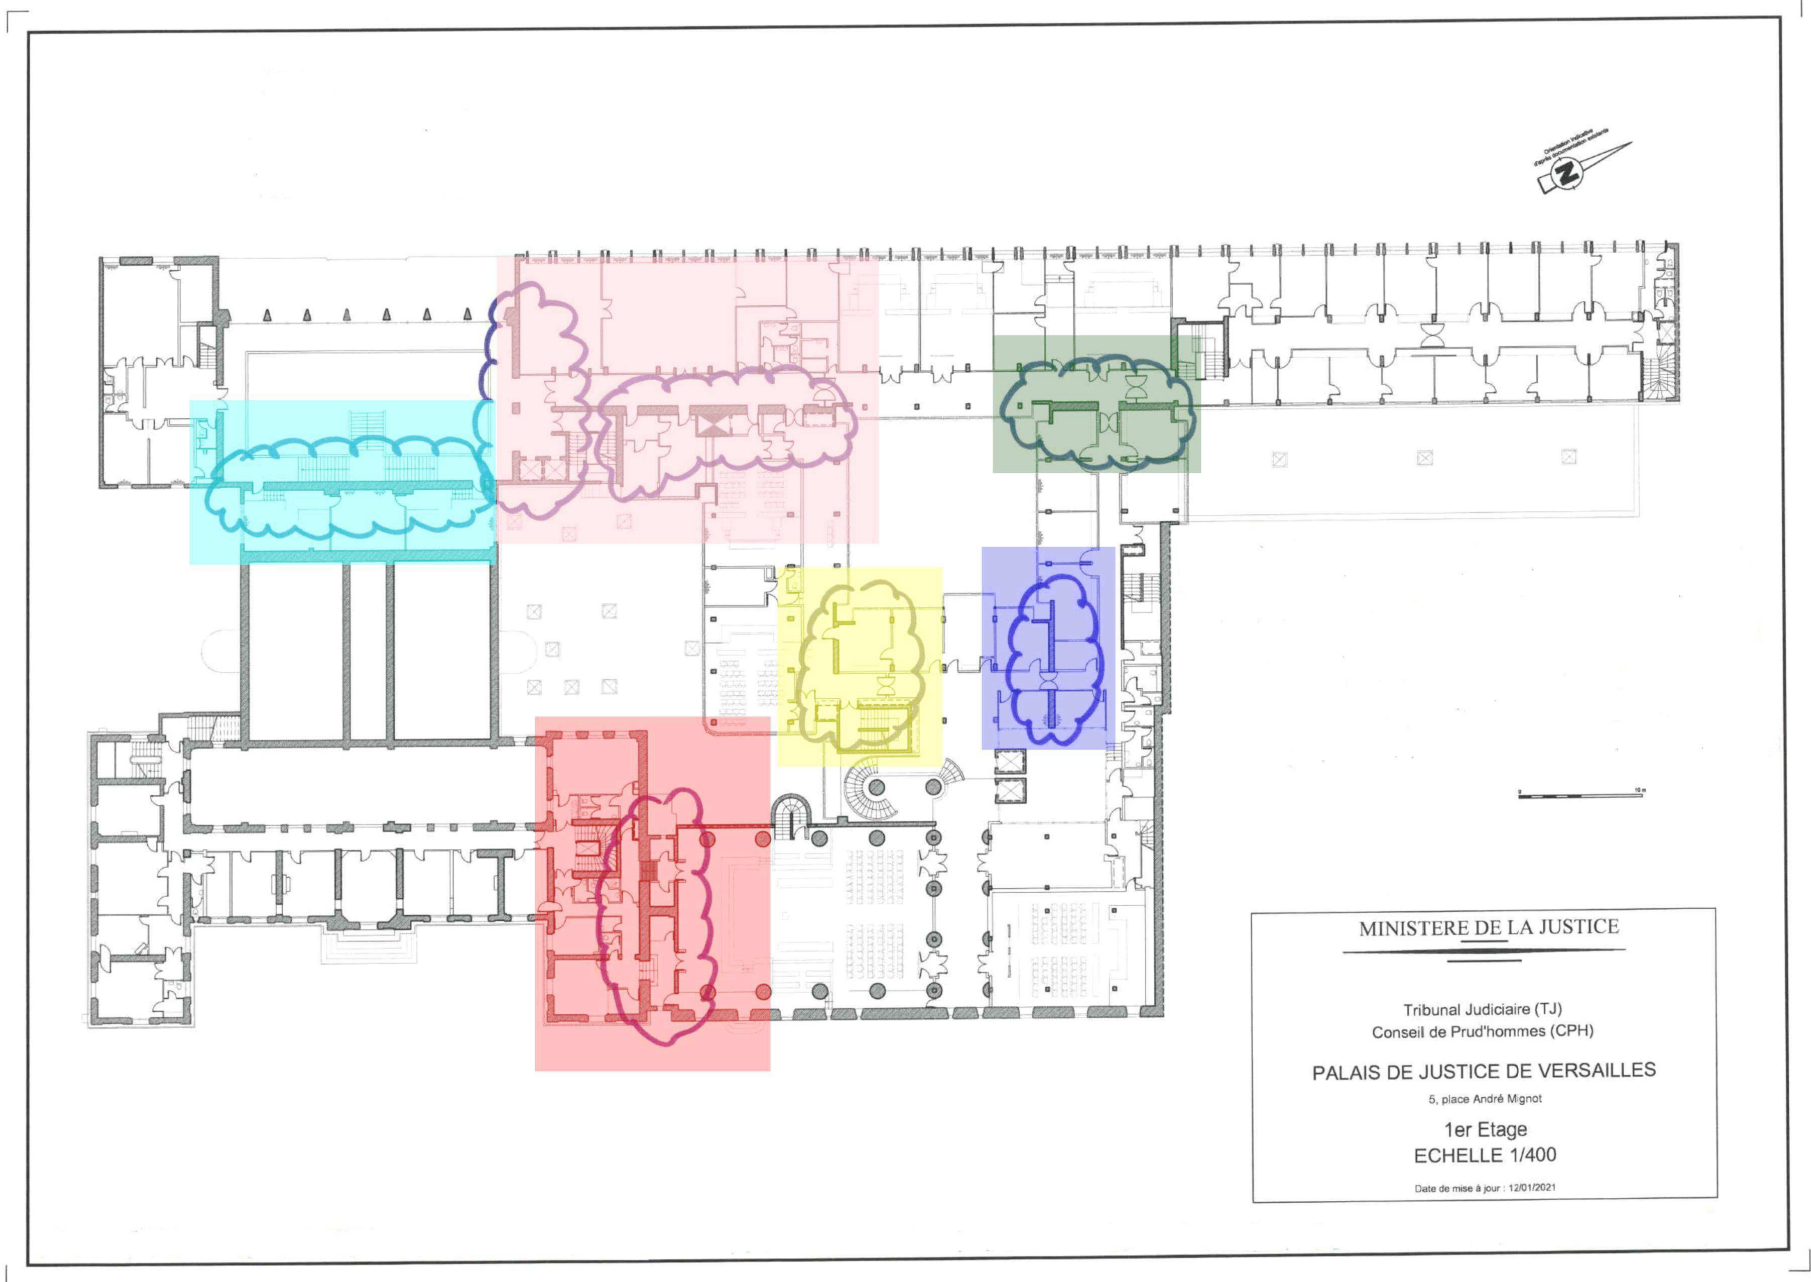


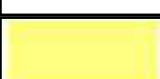
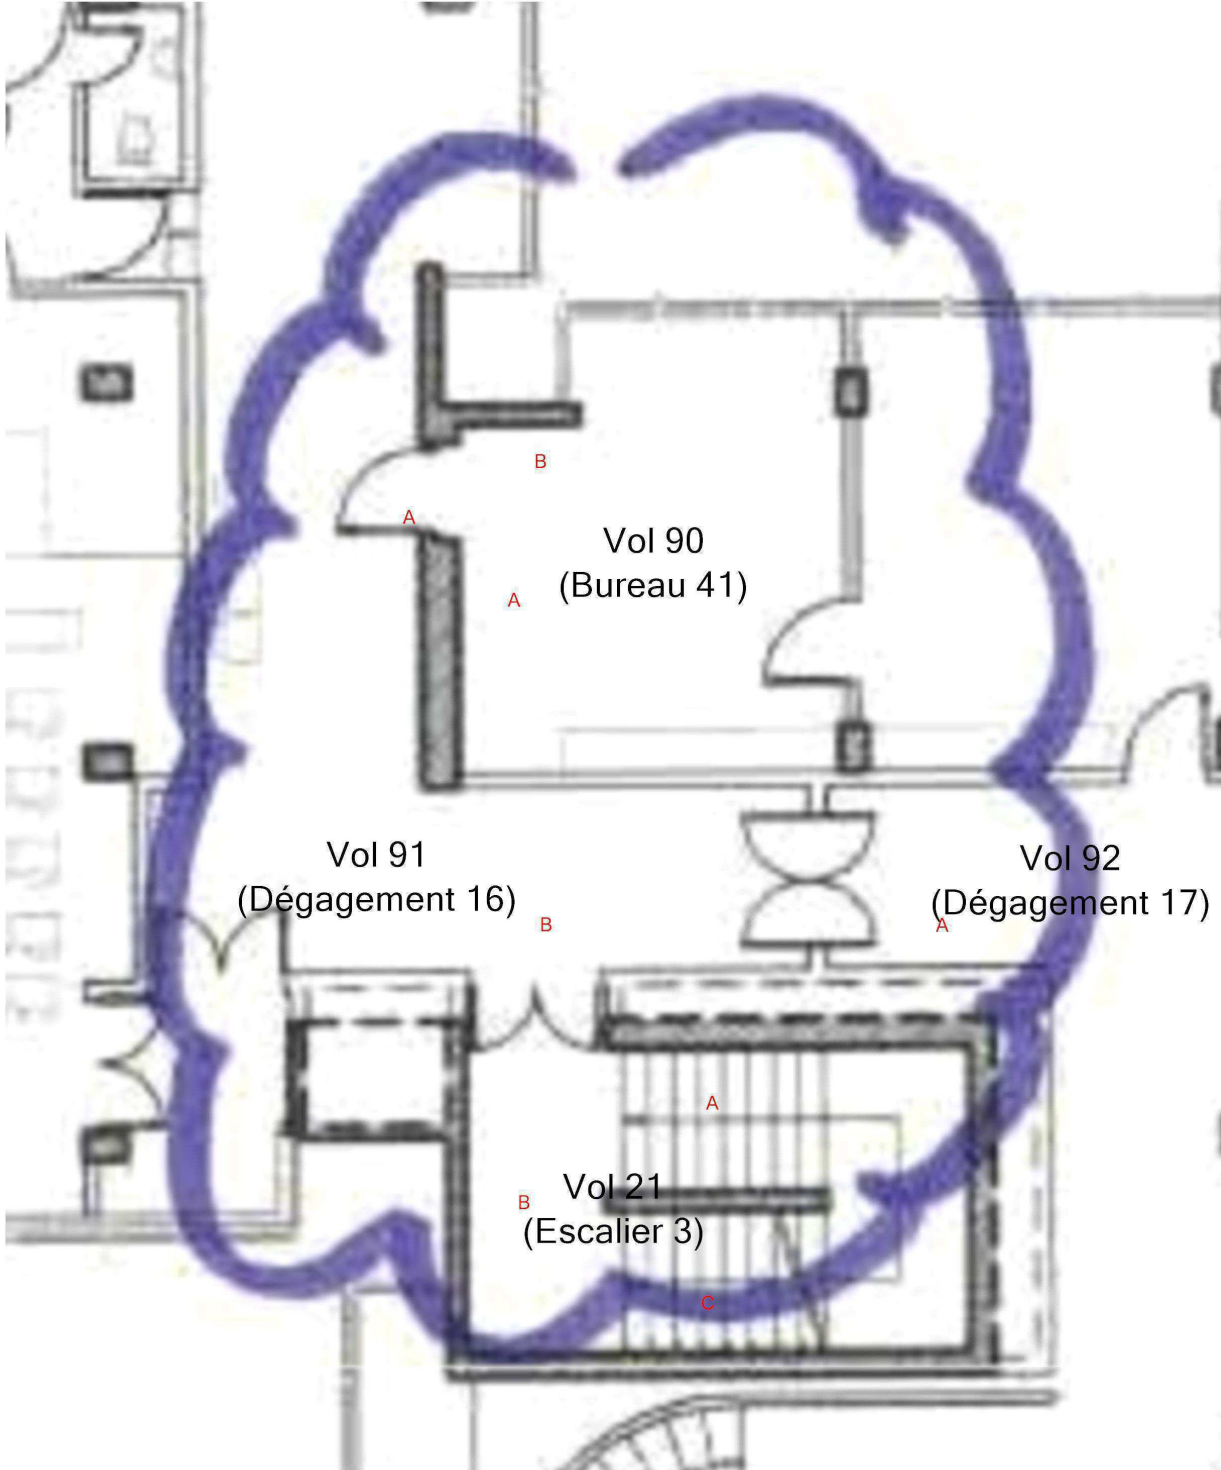

Plan de situation





R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979	
<div><div>MINISTERE DE LA JUSTICE Tribunal Judiciaire (TJ) Conseil de Prud'hommes (CPH) PALAIS DE JUSTICE DE VERSAILLES 5, place André Mignot 1er Etage ECHELLE 1/400 Date de mise à jour : 12/01/2021</div></div>	Légende				
		Périmètre d'intervention 1			
		Périmètre d'intervention 2			
		Périmètre d'intervention 3			
		Périmètre d'intervention 4			
		Périmètre d'intervention 5			
		Périmètre d'intervention 6			
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES		Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

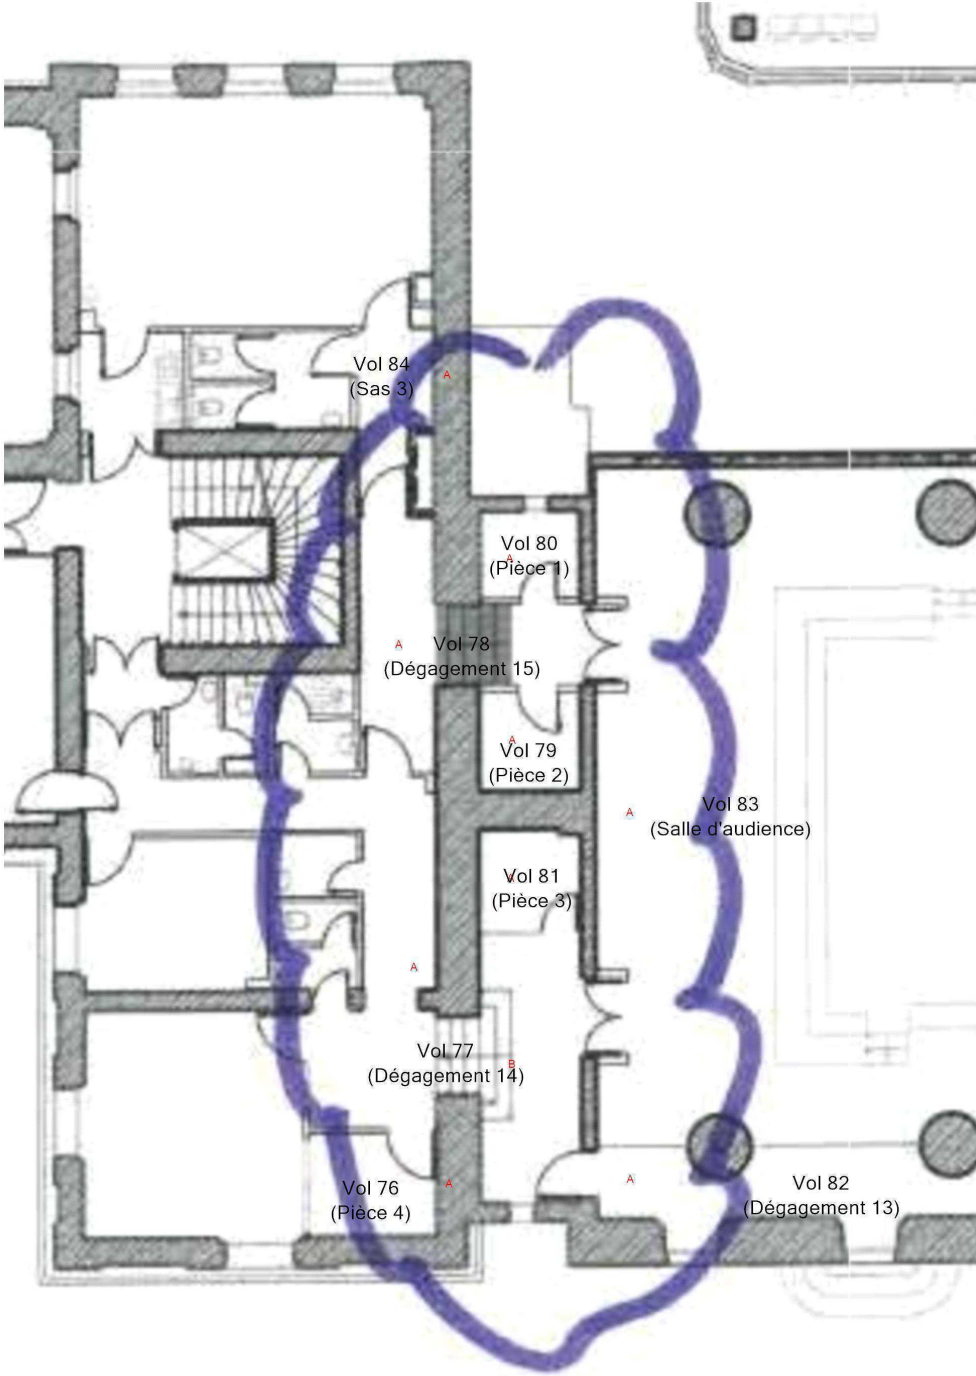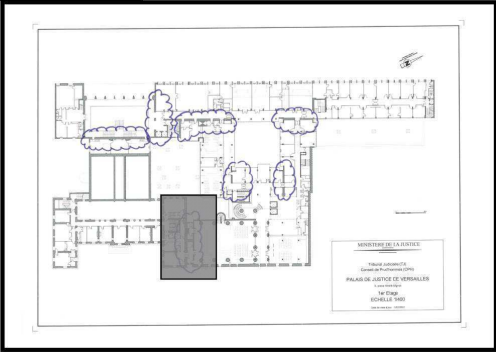R+1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div>  </div> <div> <p>Plan de situation</p>  </div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

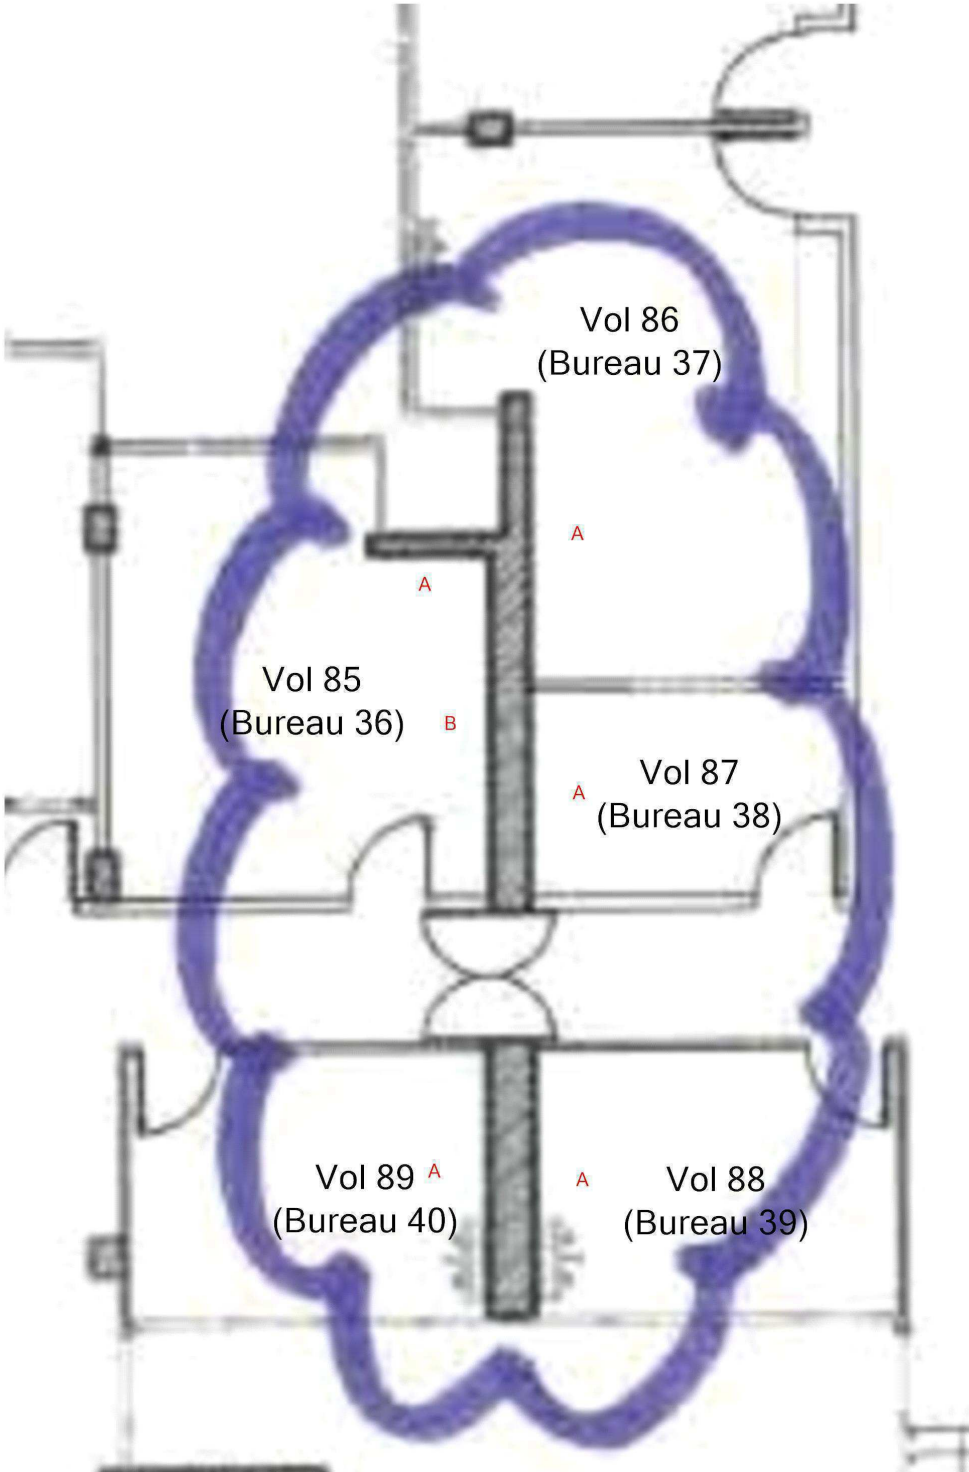R+1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979	
<div></div>				Légende	
		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL



R+1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979	
<div></div>				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL	

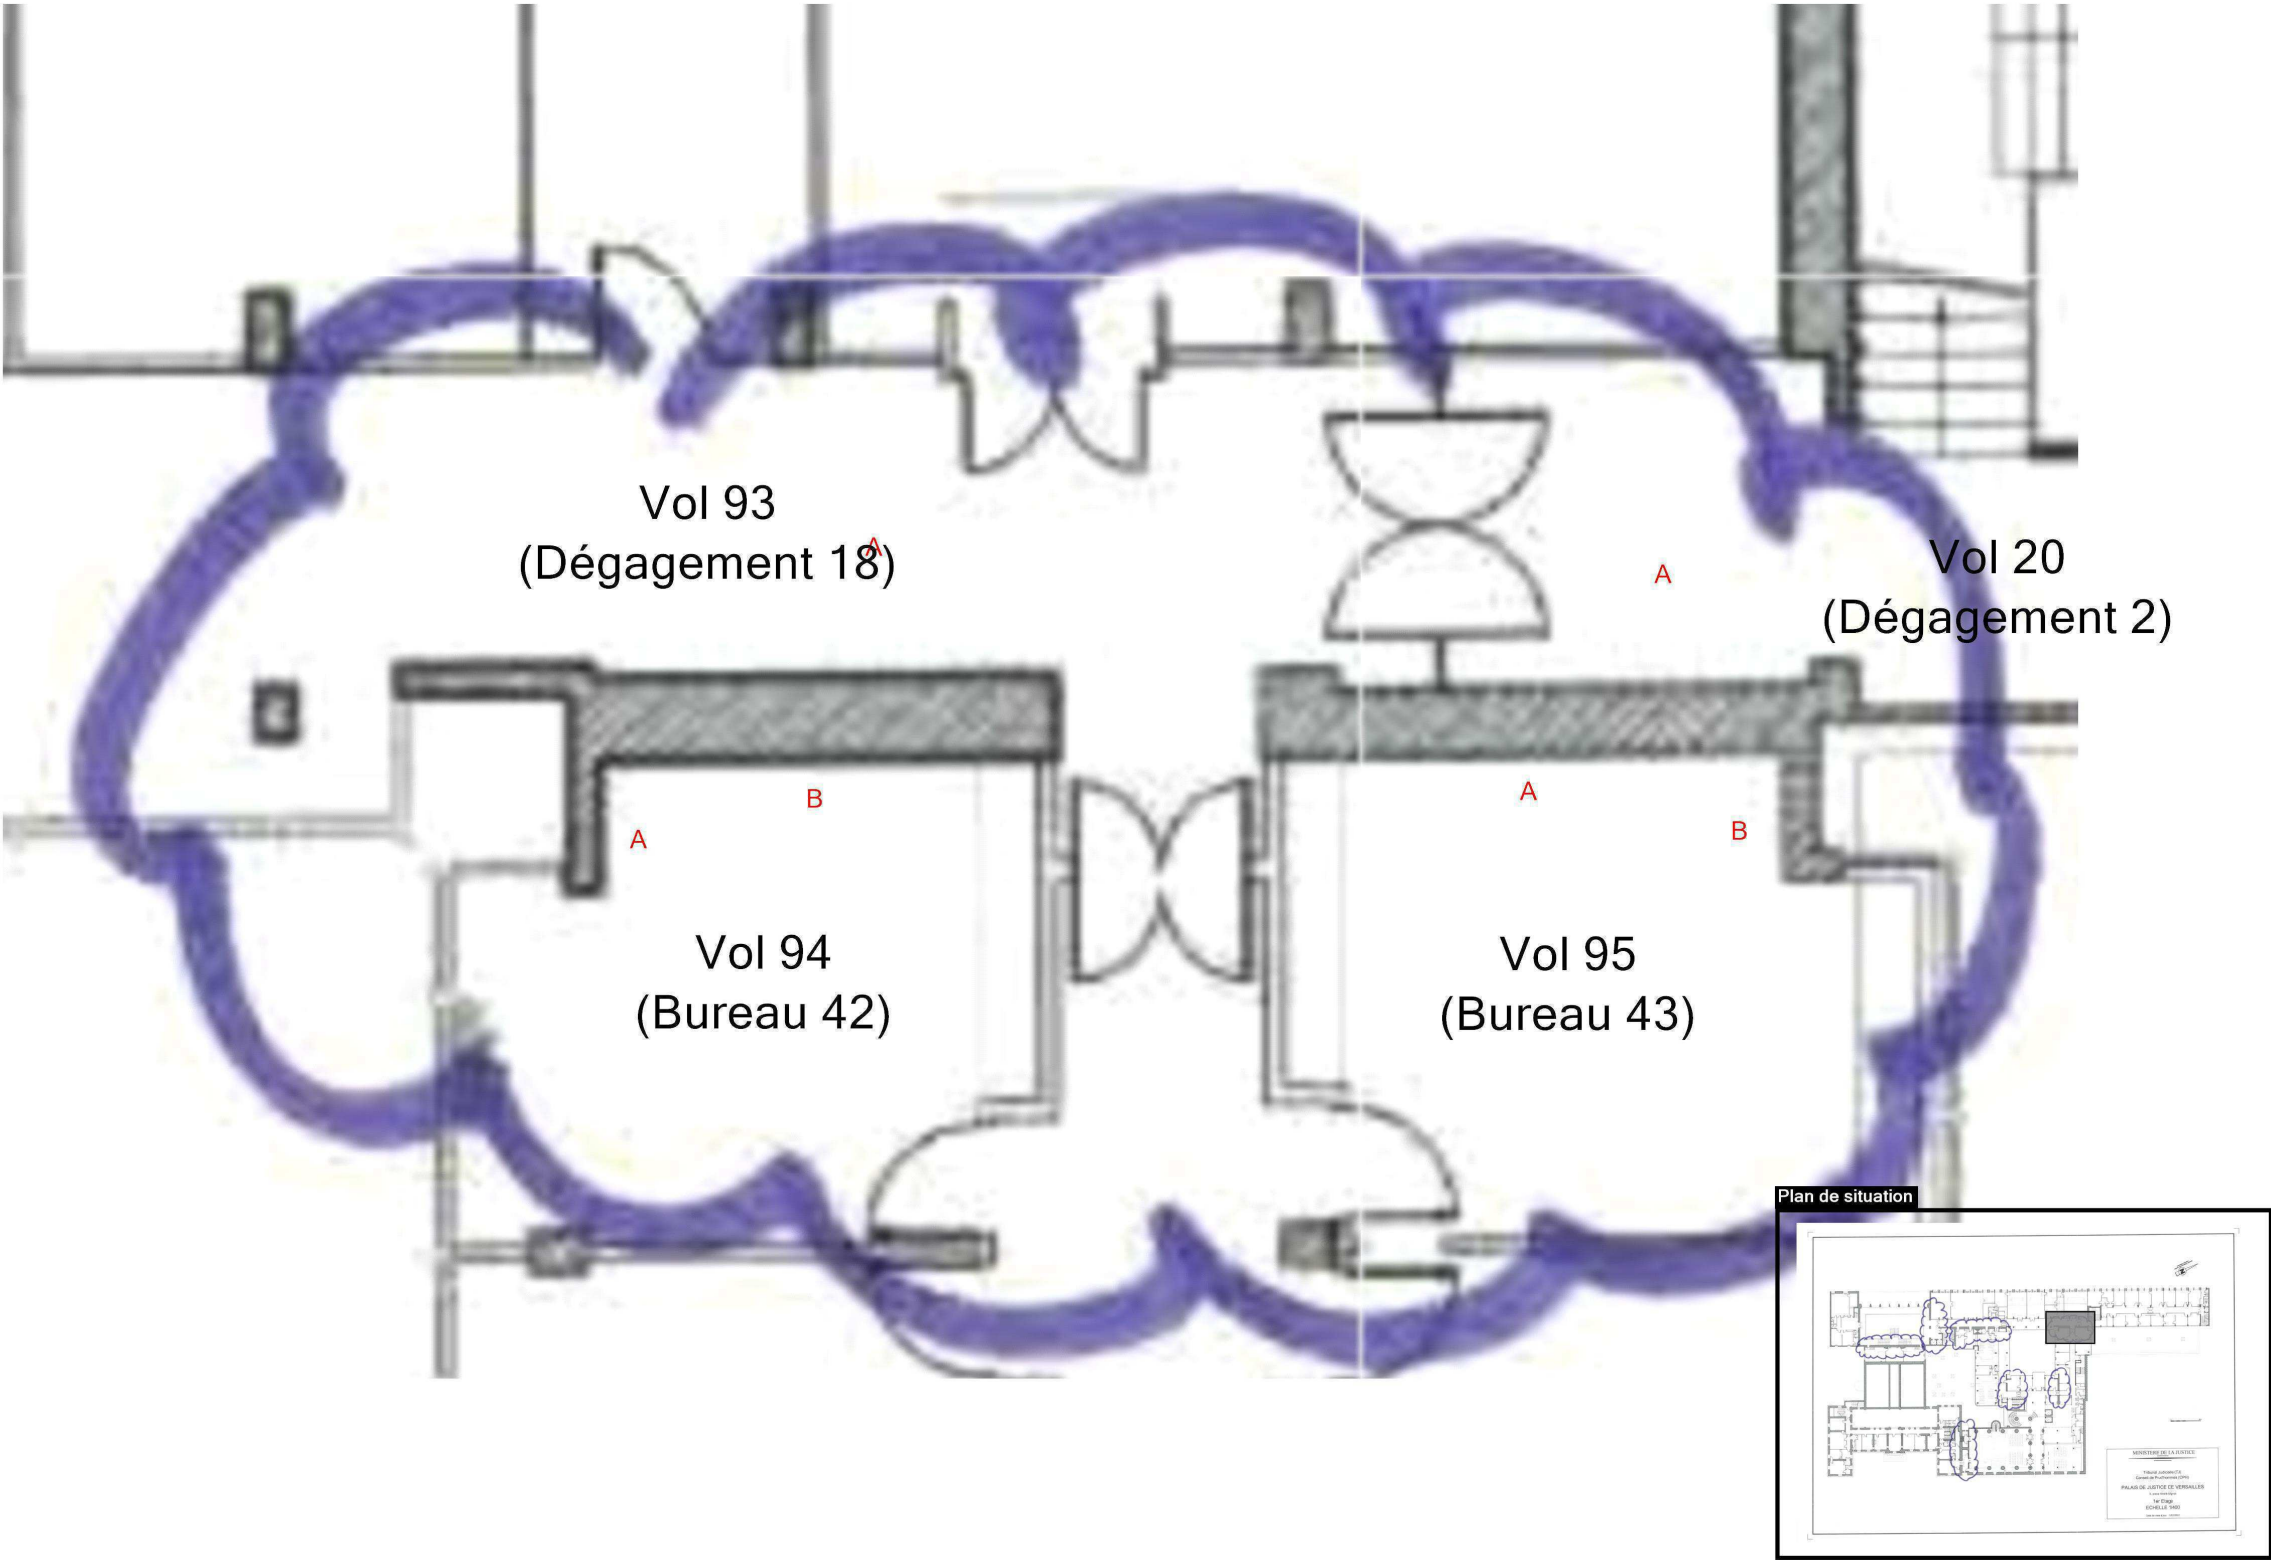R+1 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 4 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL



Légende







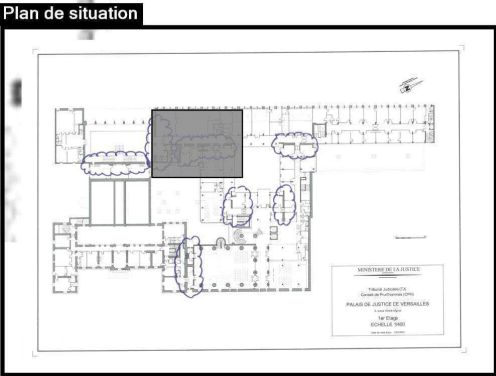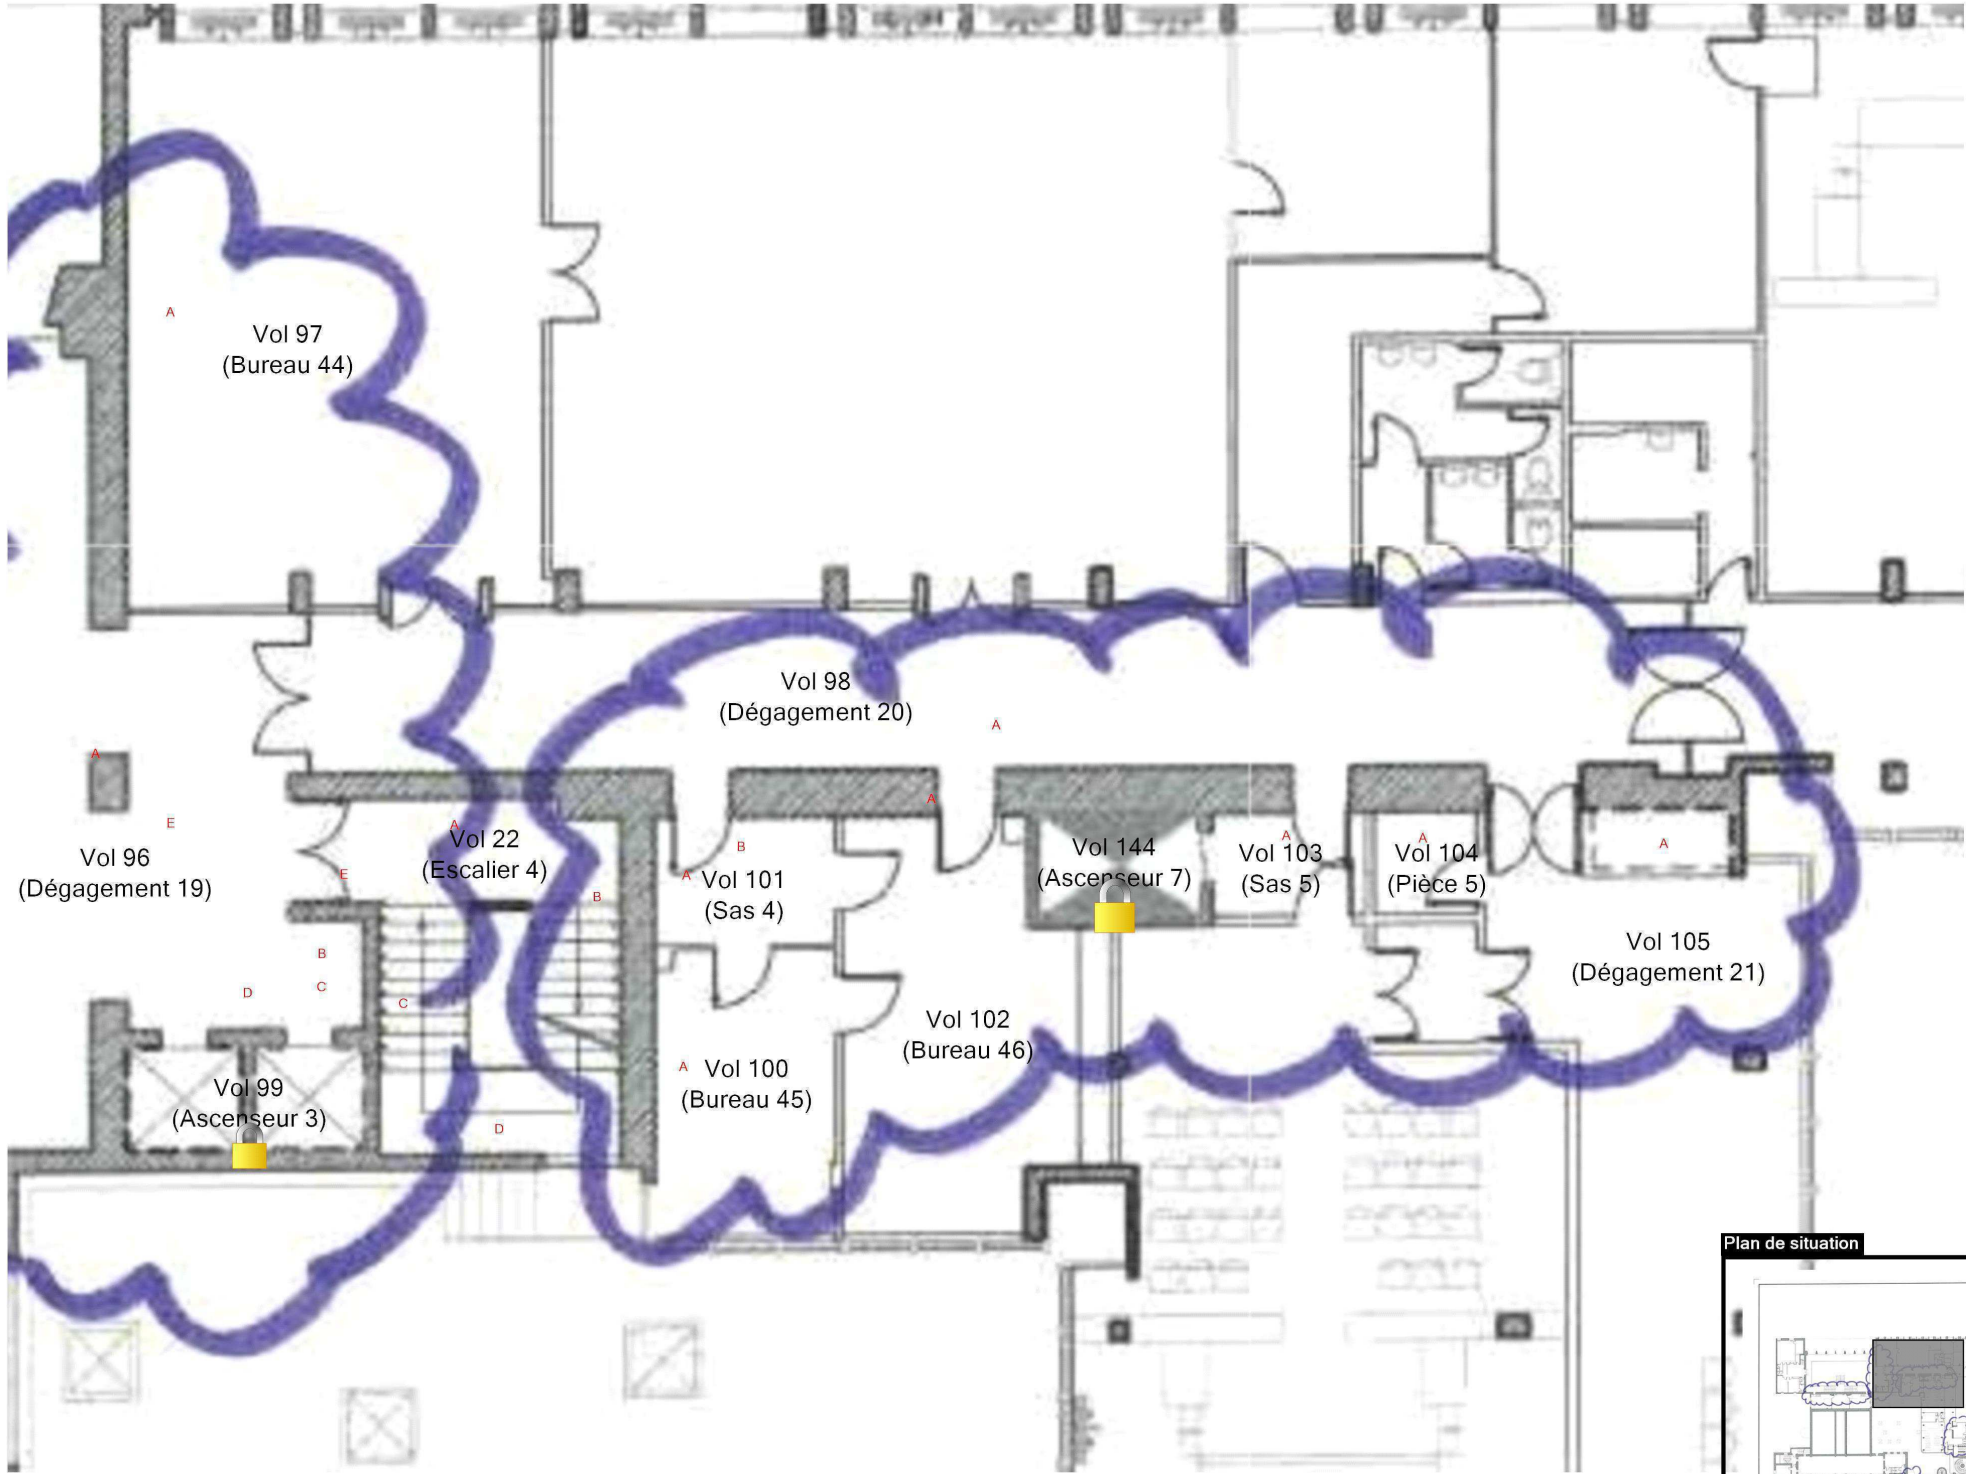


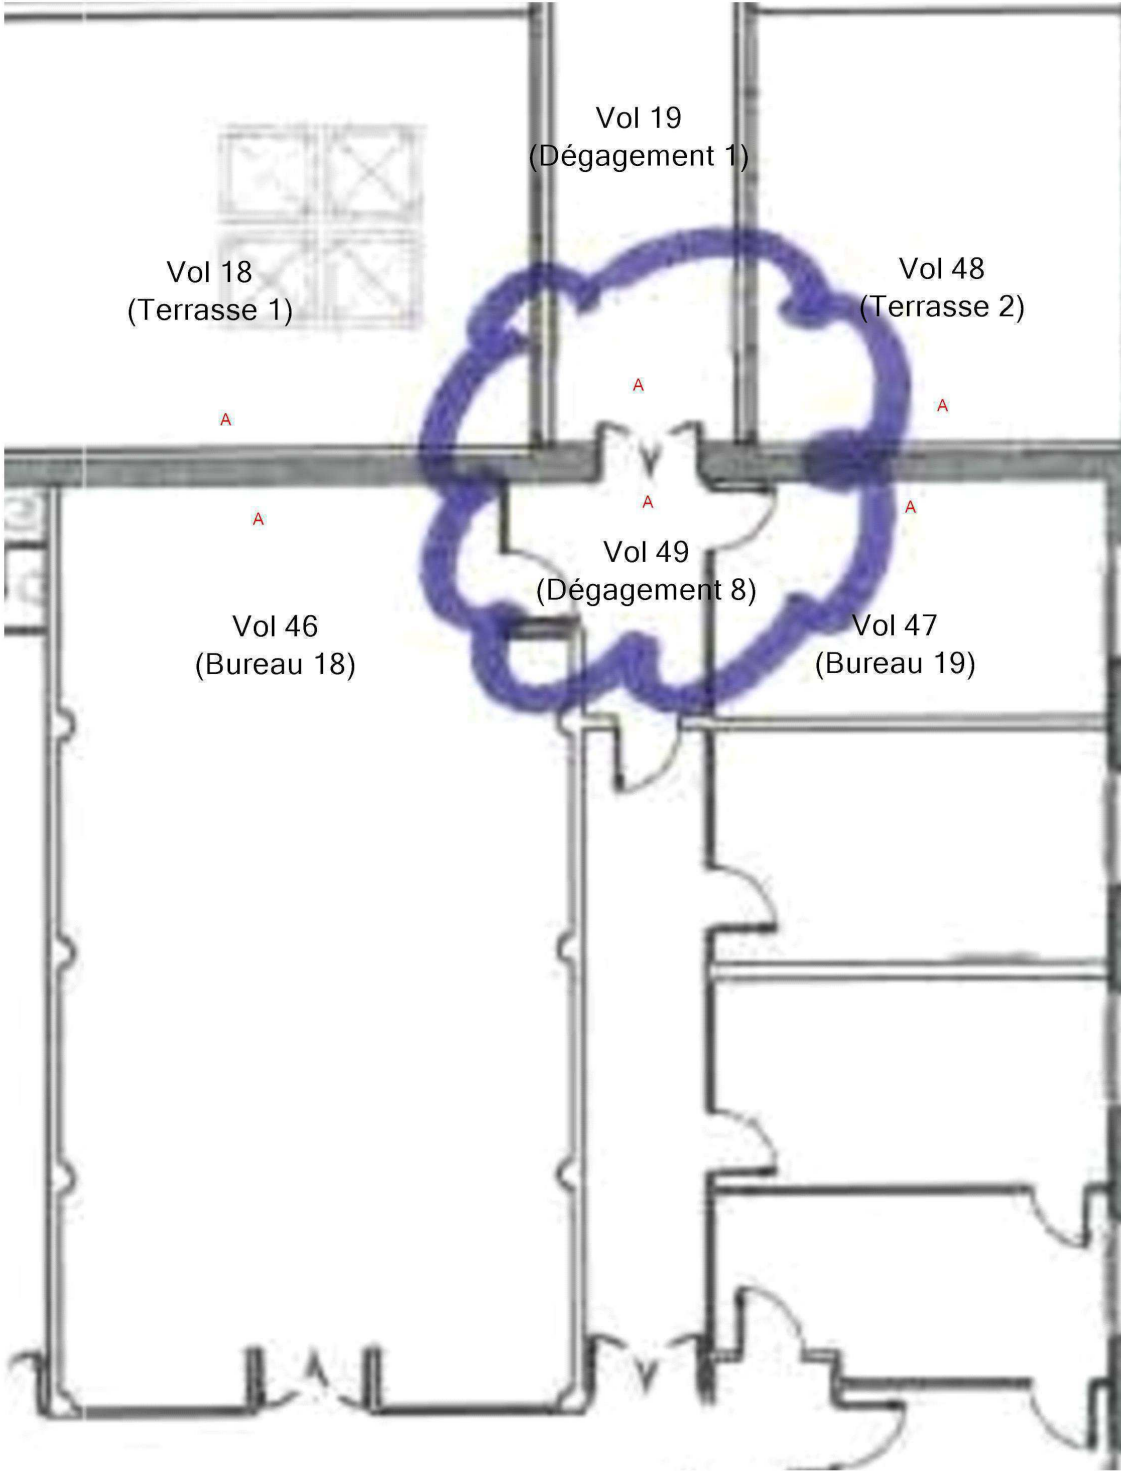
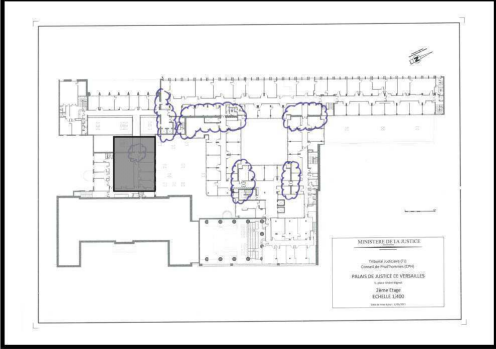

Volume non visité

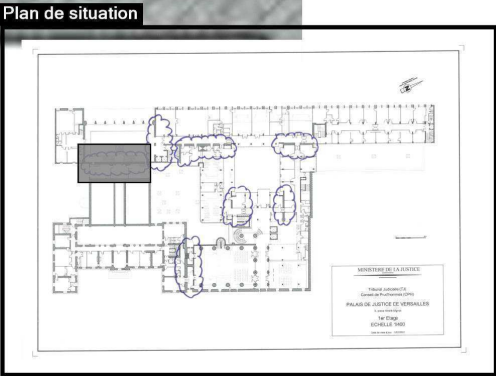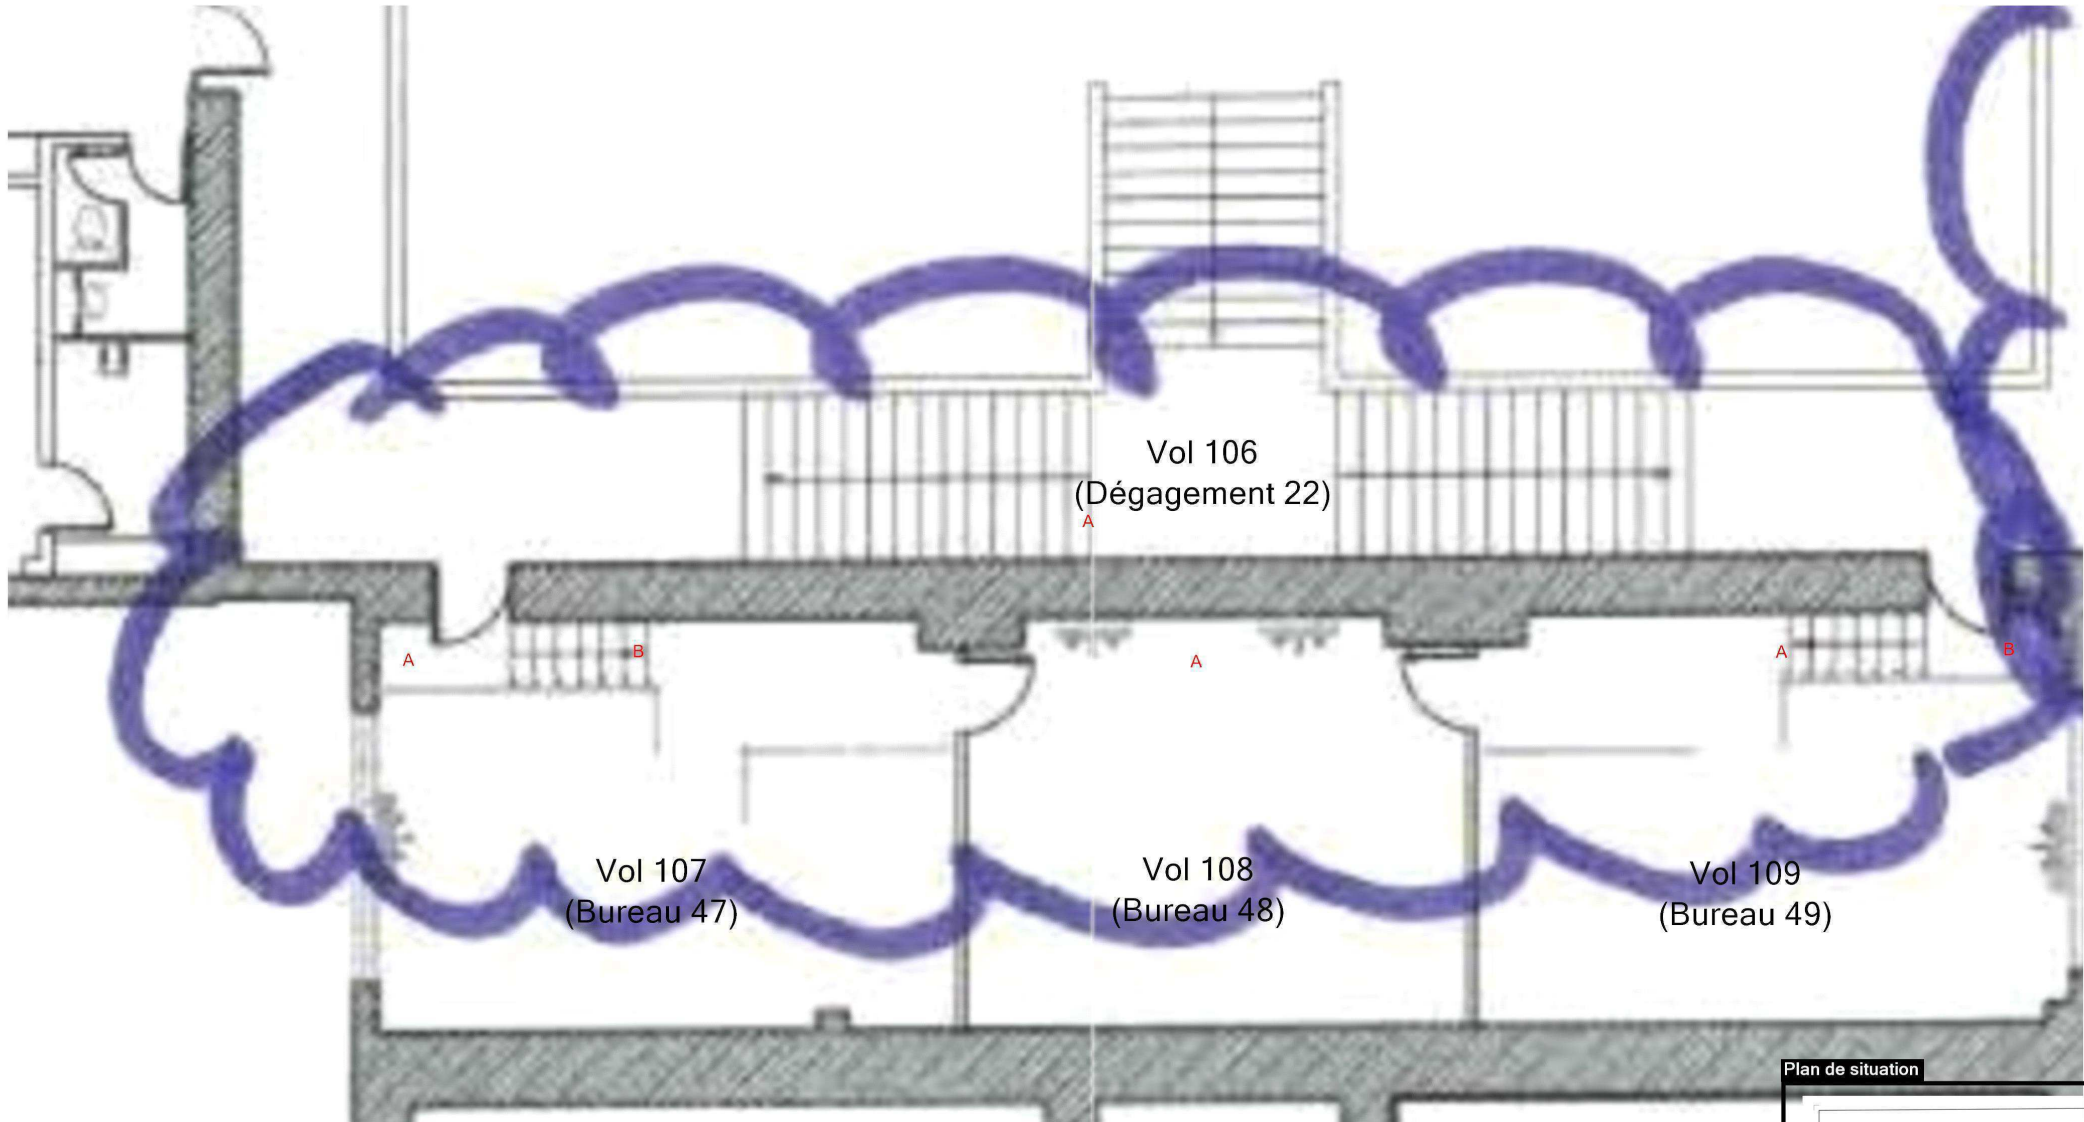

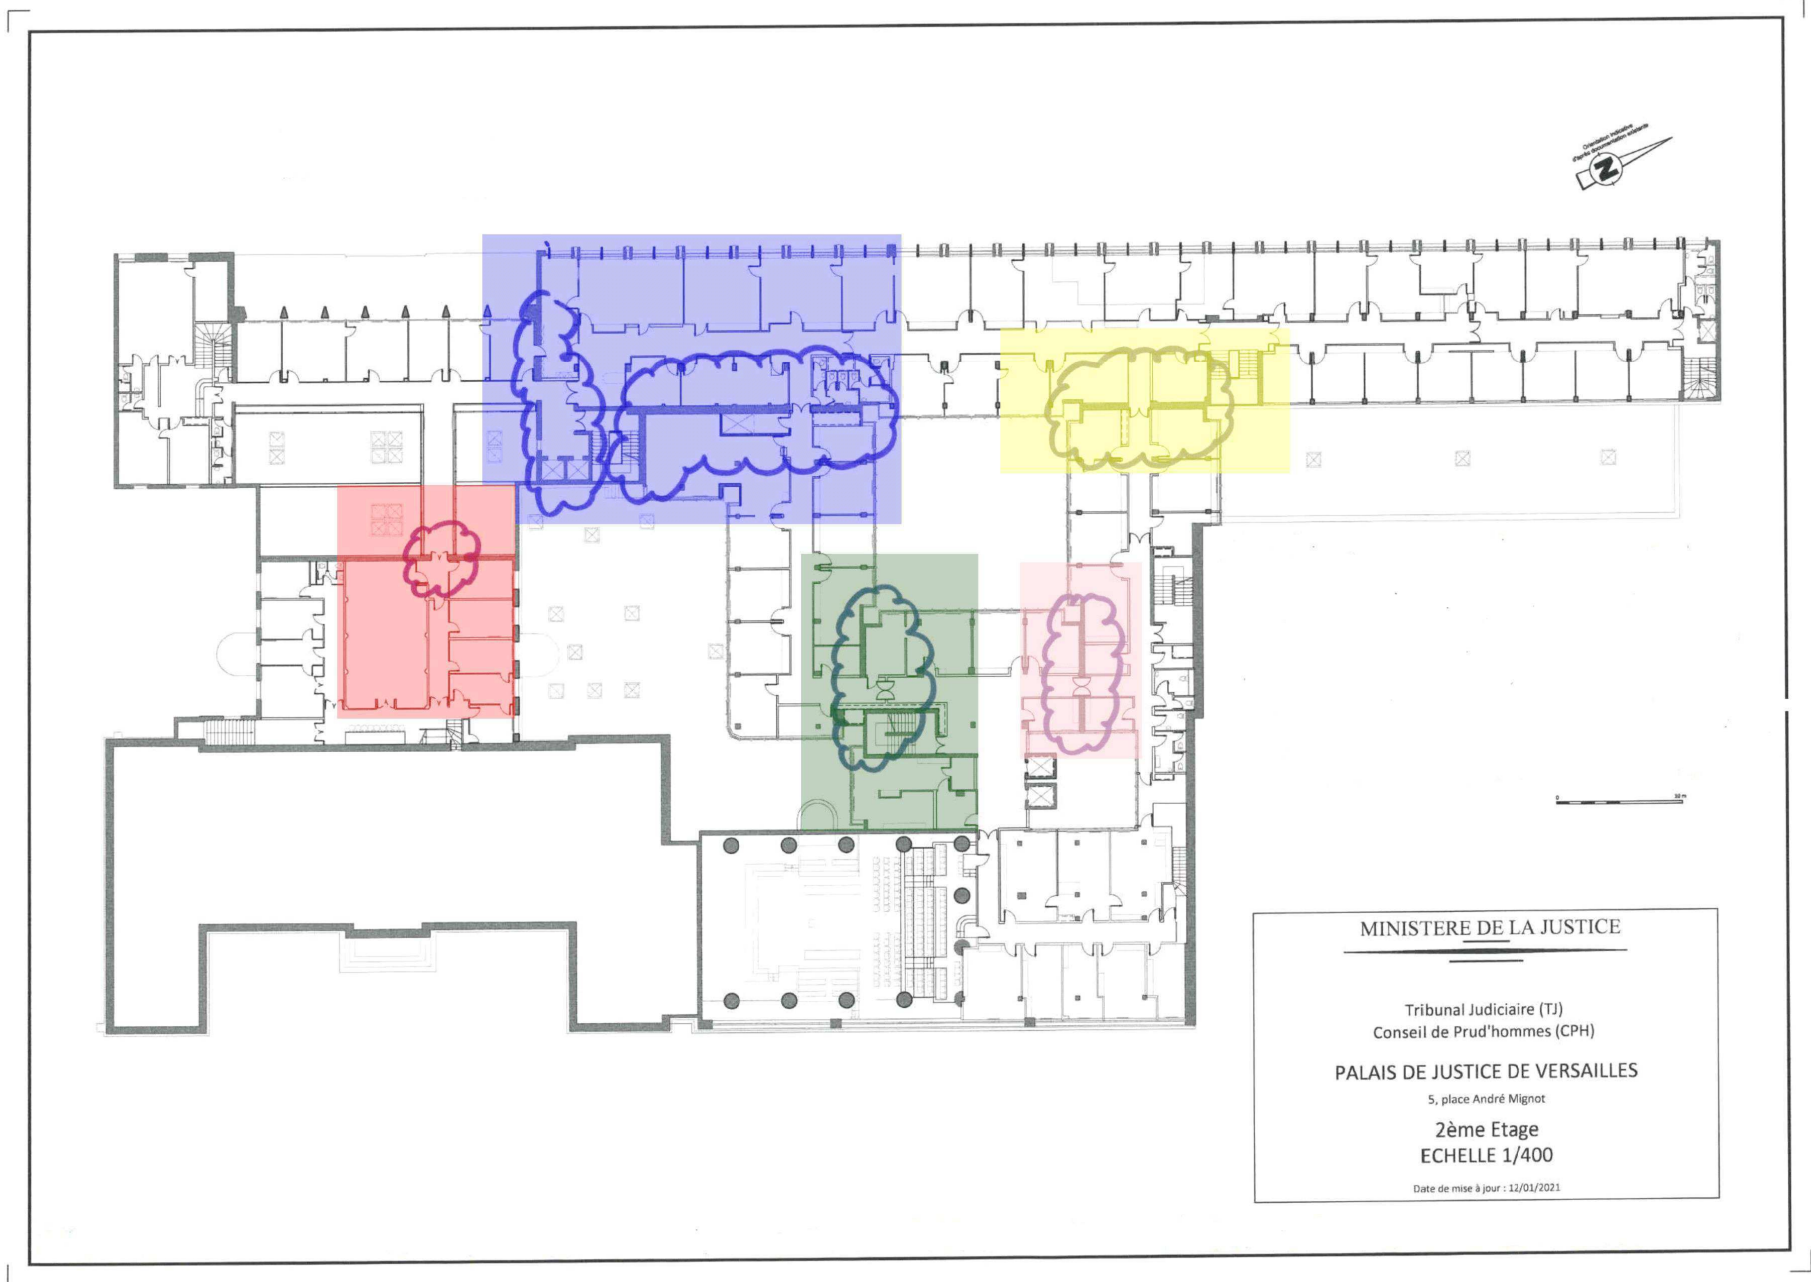Légende

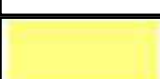


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979	
<div><div>MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tribunal Judiciaire (TJ) Conseil de Prud'hommes (CPH) PALAIS DE JUSTICE DE VERSAILLES 5, place André Mignot 2ème Etage ECHELLE 1/400 <small>Date de mise à jour : 12/01/2021</small></div></div>	Légende				
		Périmètre d'intervention 1			
		Périmètre d'intervention 2			
		Périmètre d'intervention 3			
		Périmètre d'intervention 4			
		Périmètre d'intervention 5			
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES		Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

R+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div>  </div> <div> <p>Plan de situation</p>  </div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL


Légende





Volume non visité

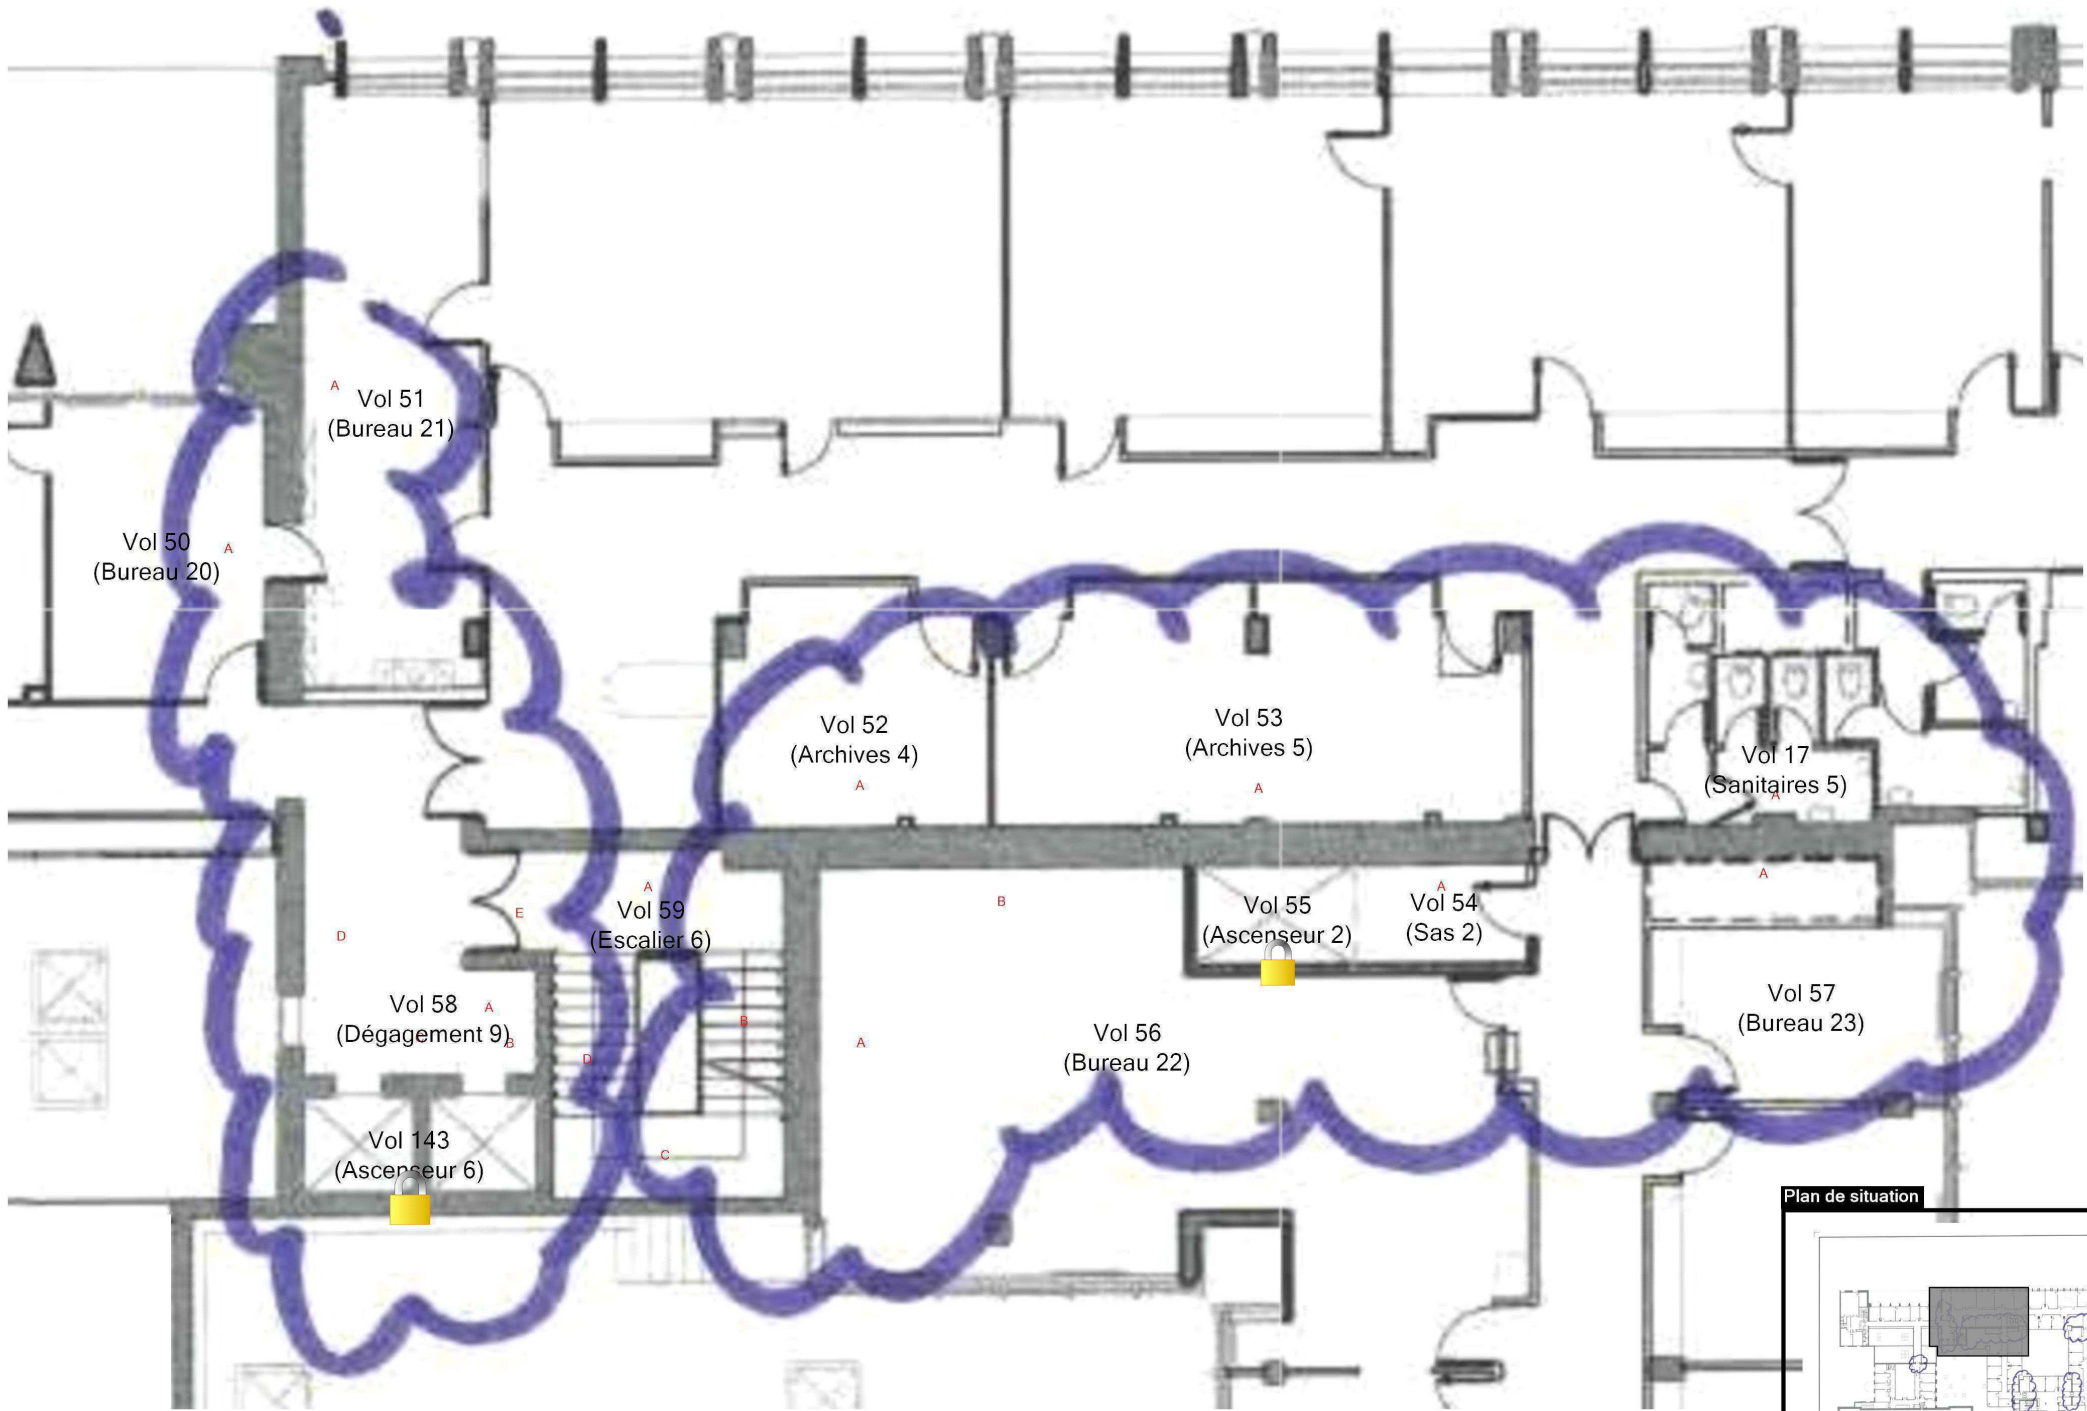


Plan de situation

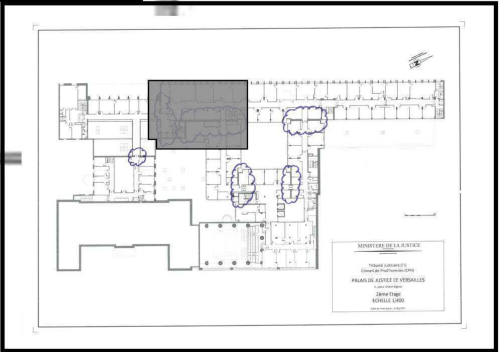


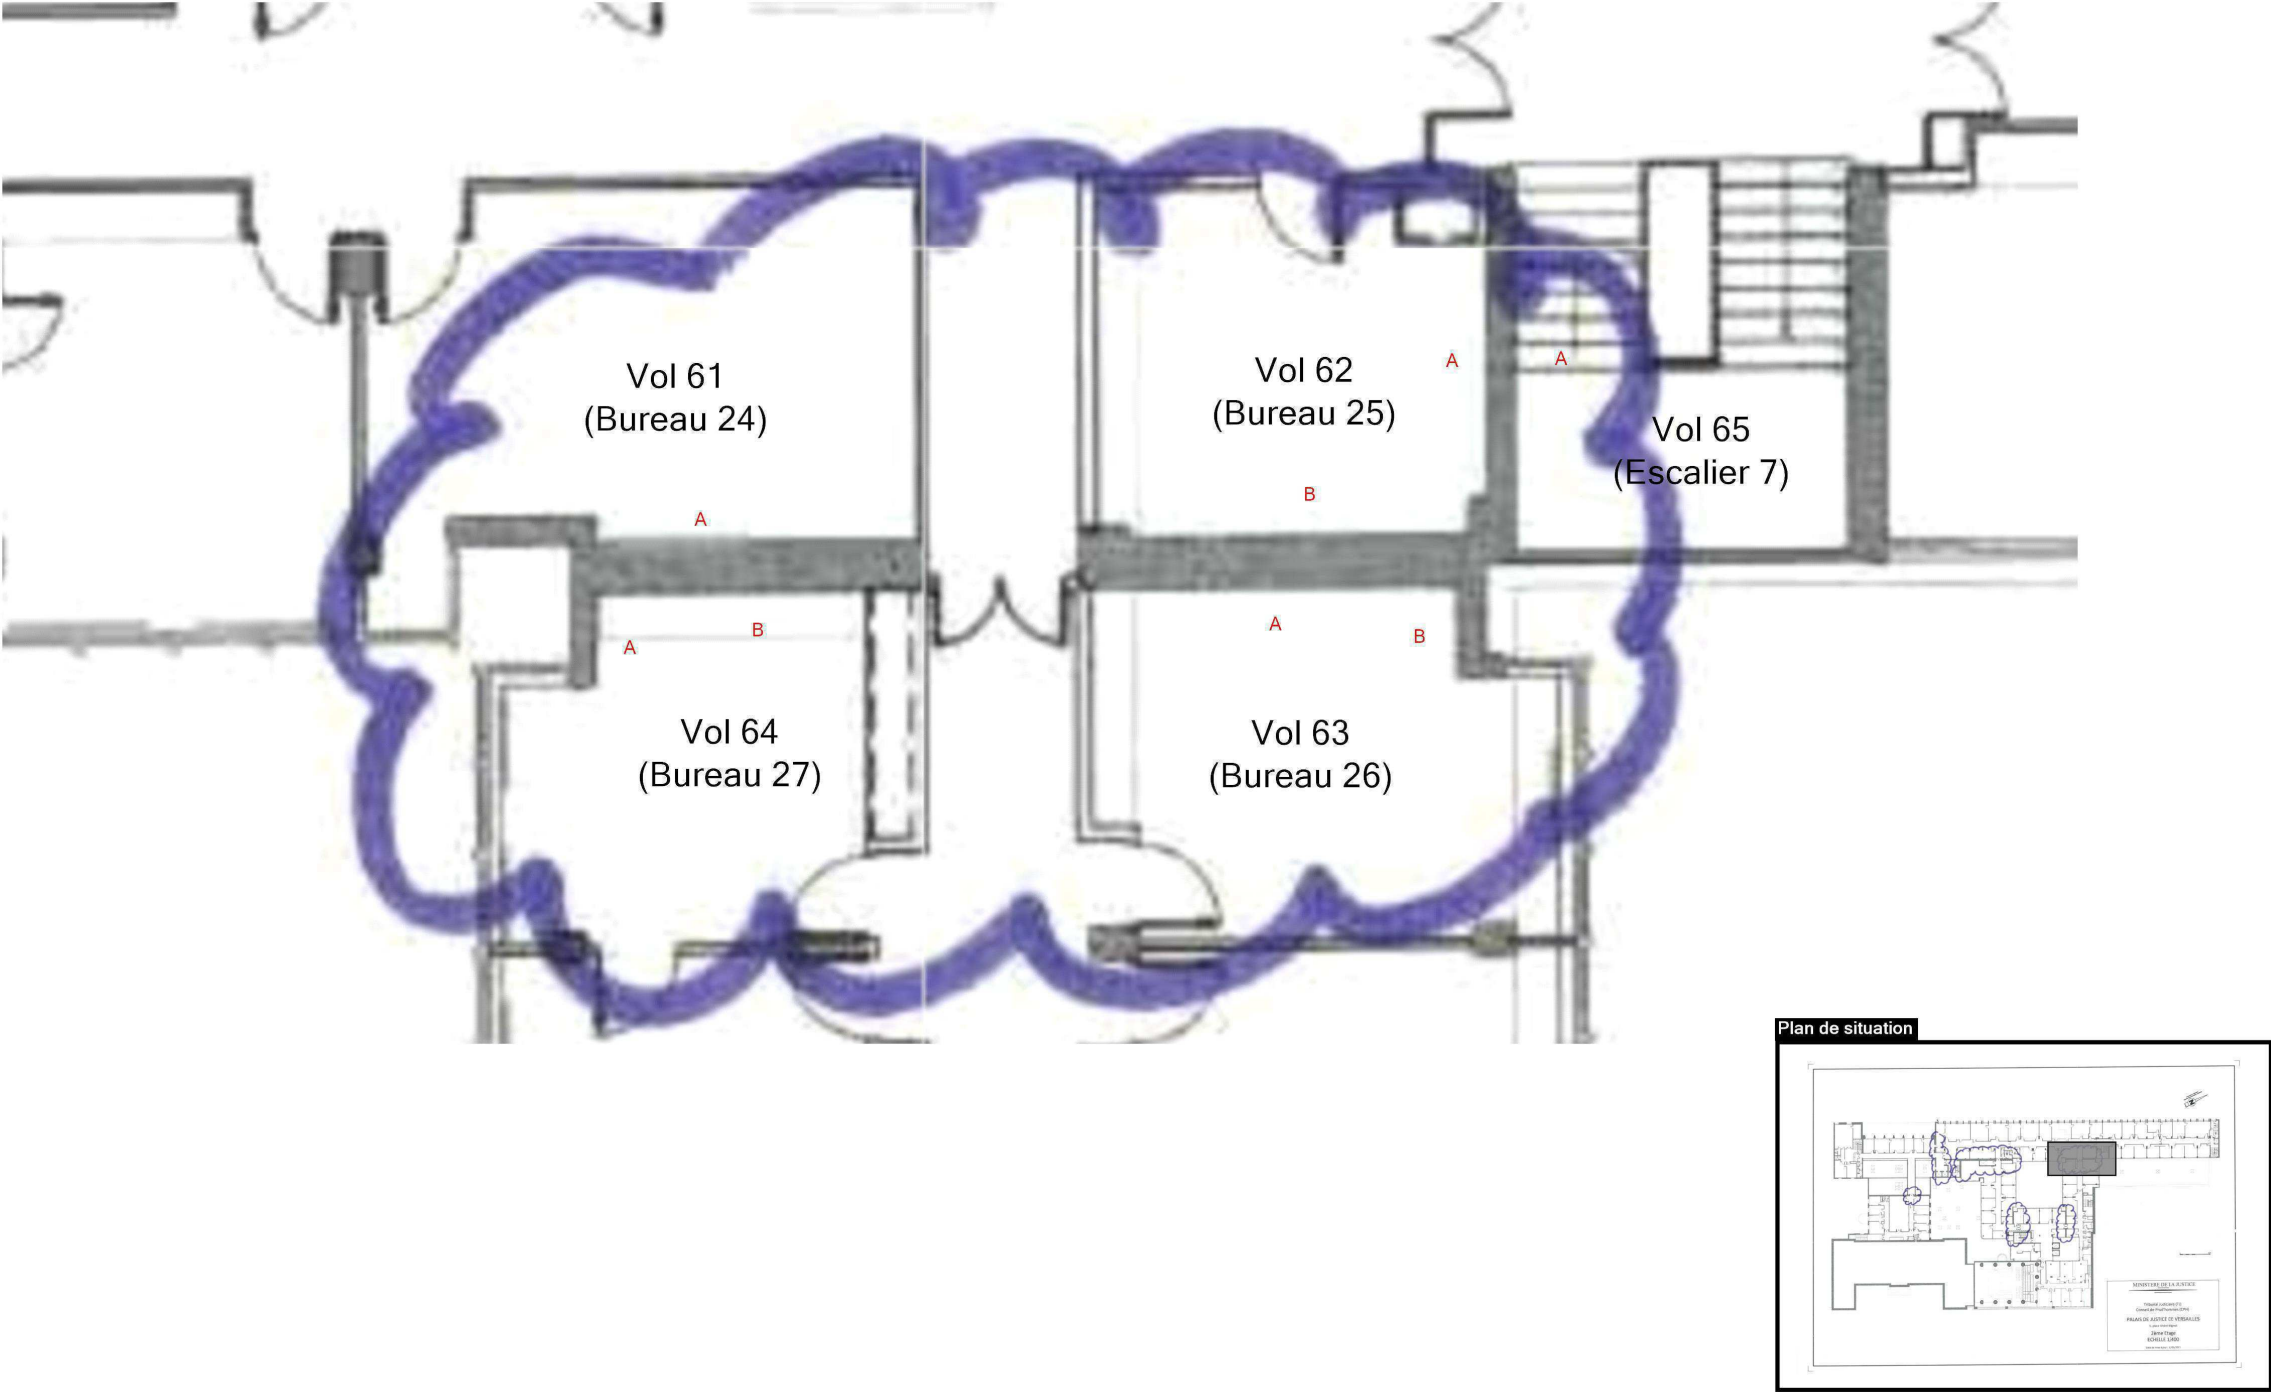

R+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div>  </div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL



Légende

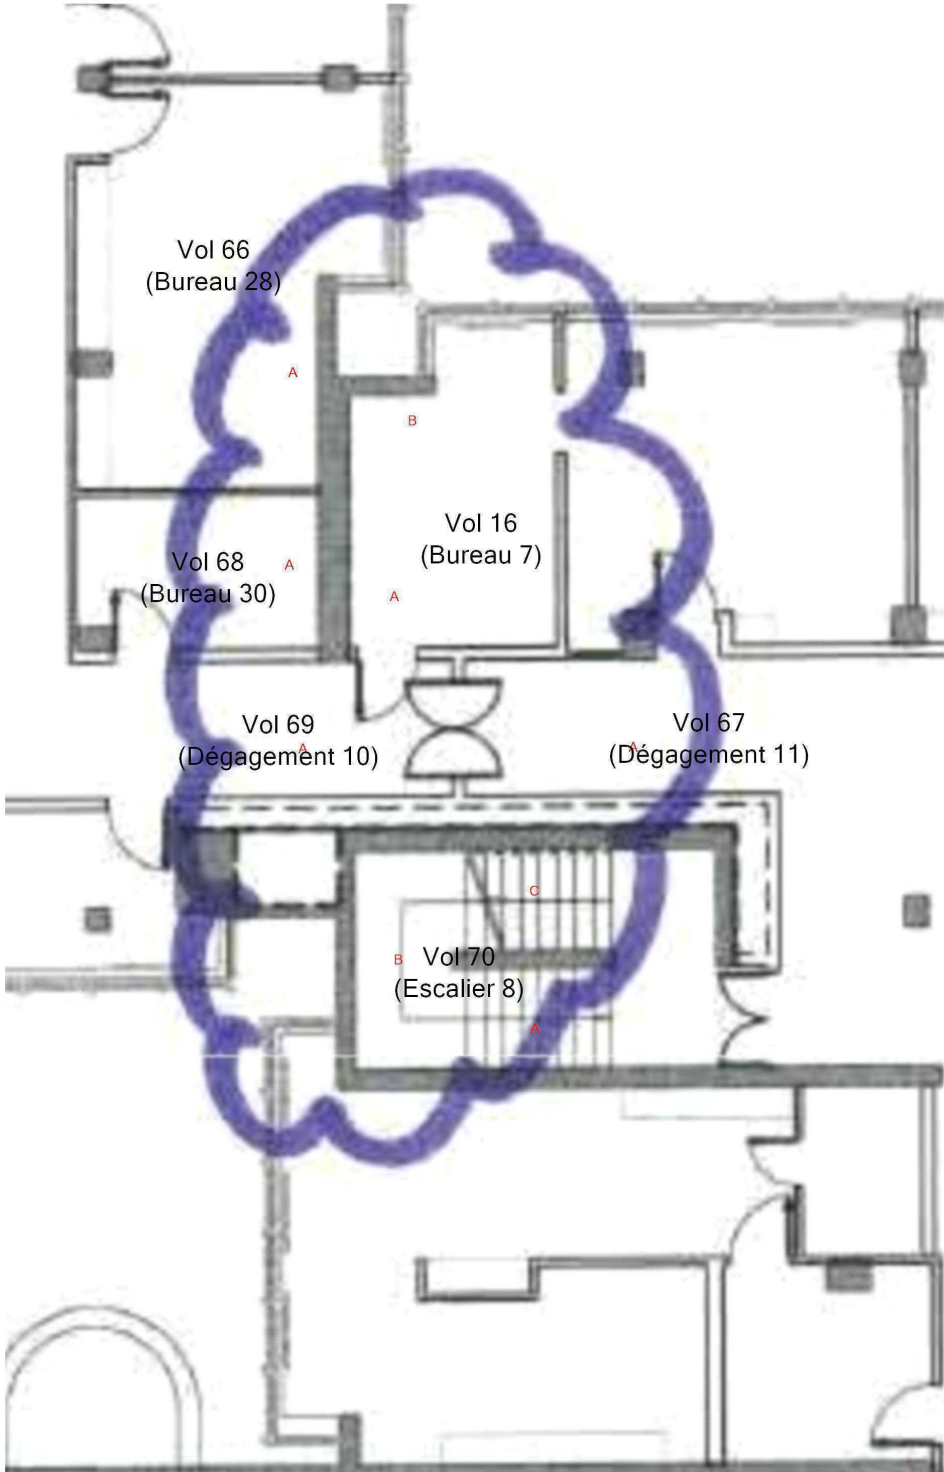



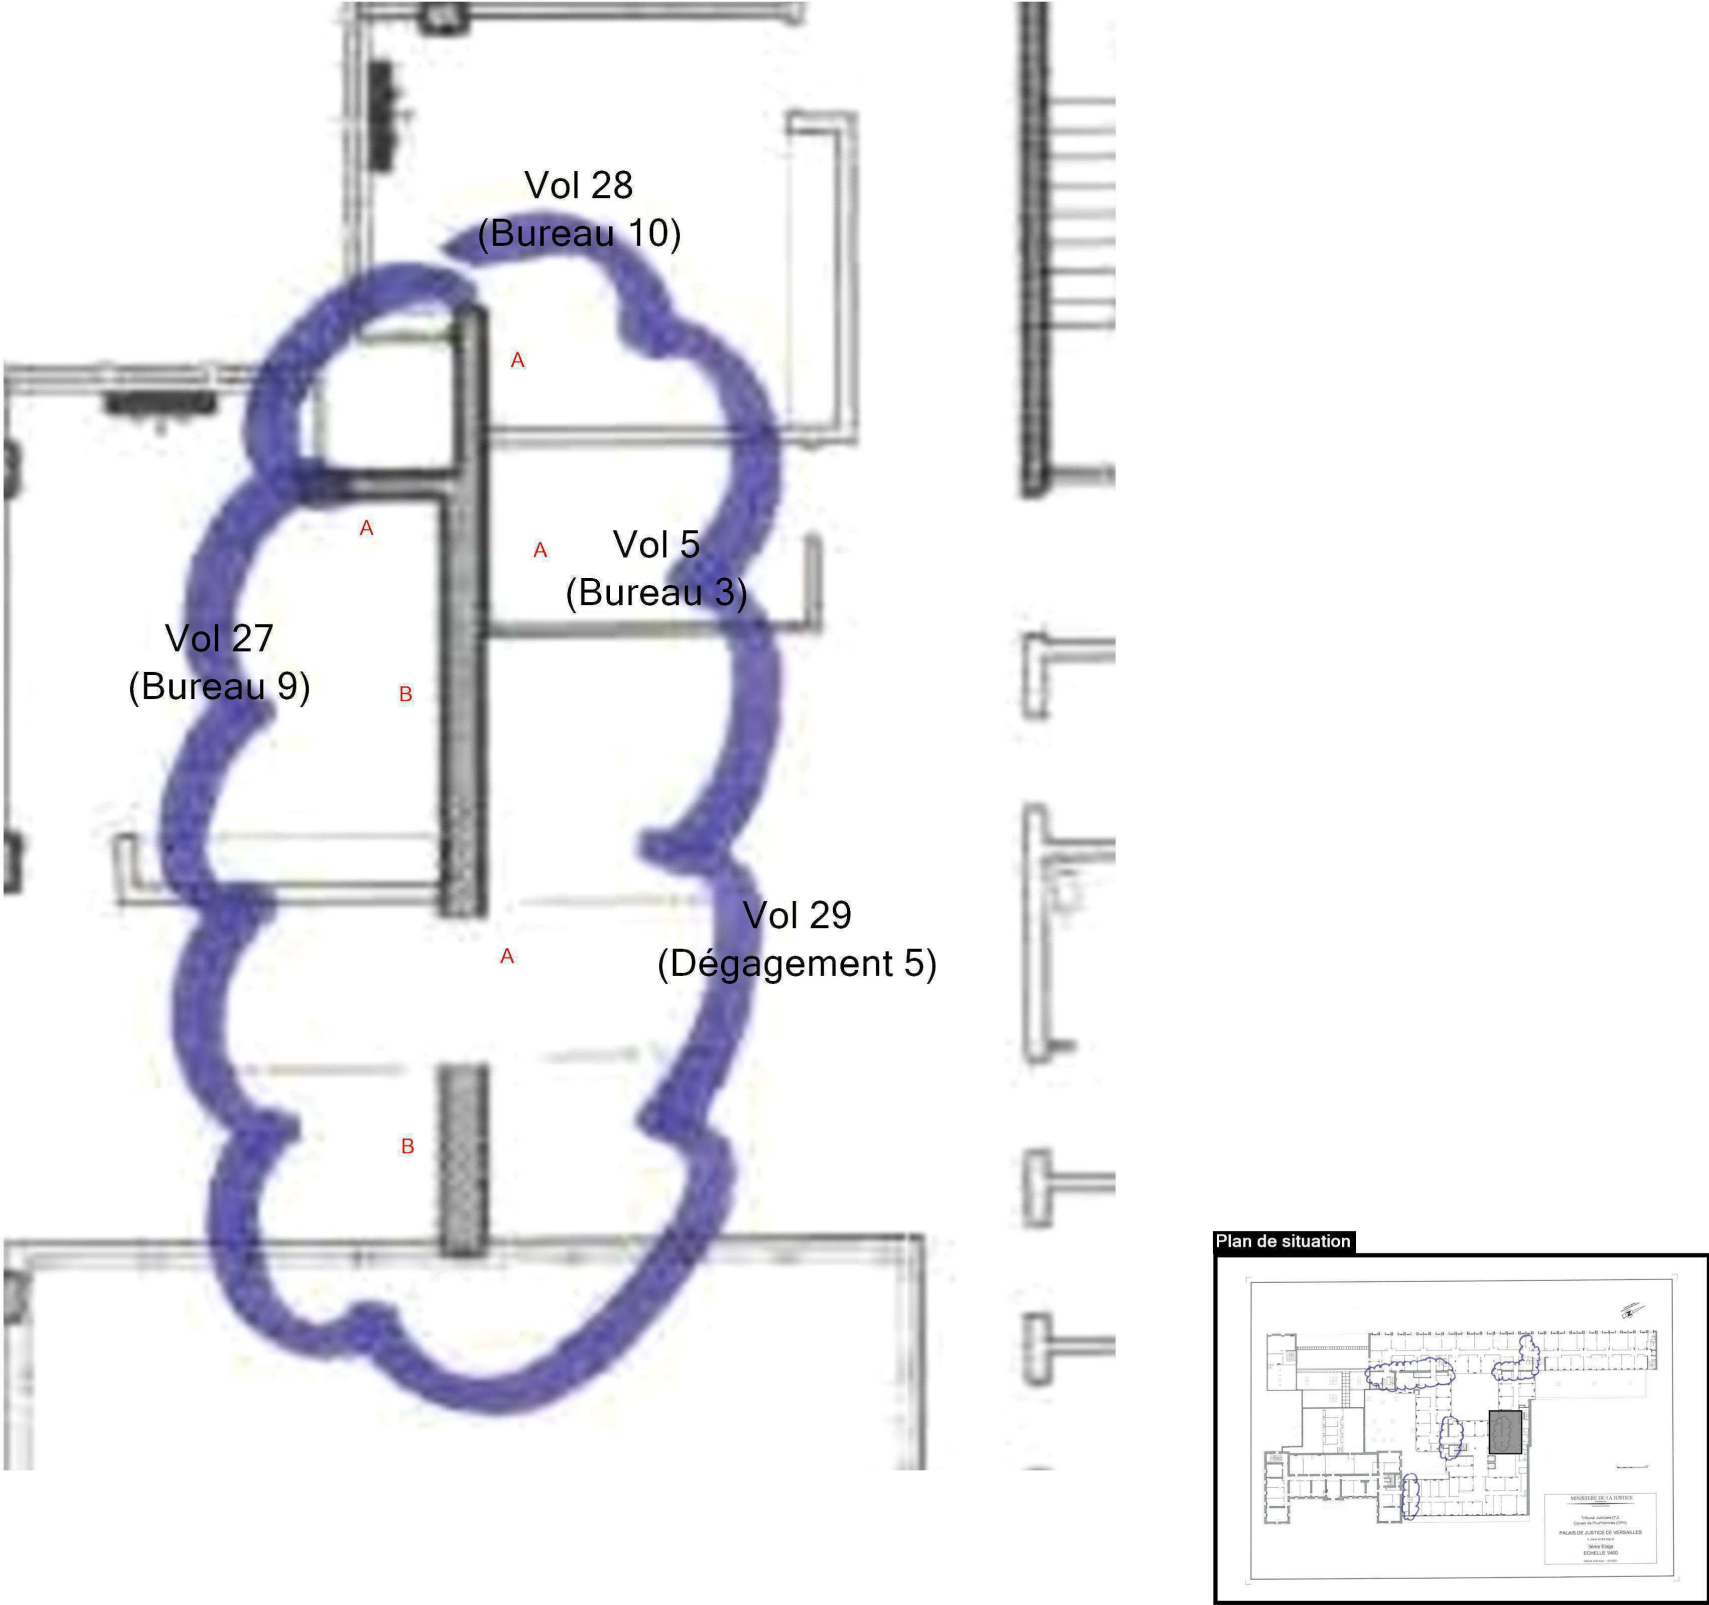

Plan de situation

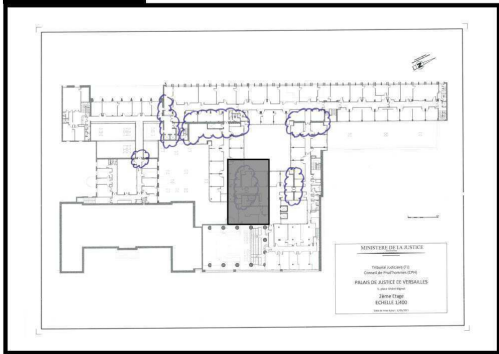


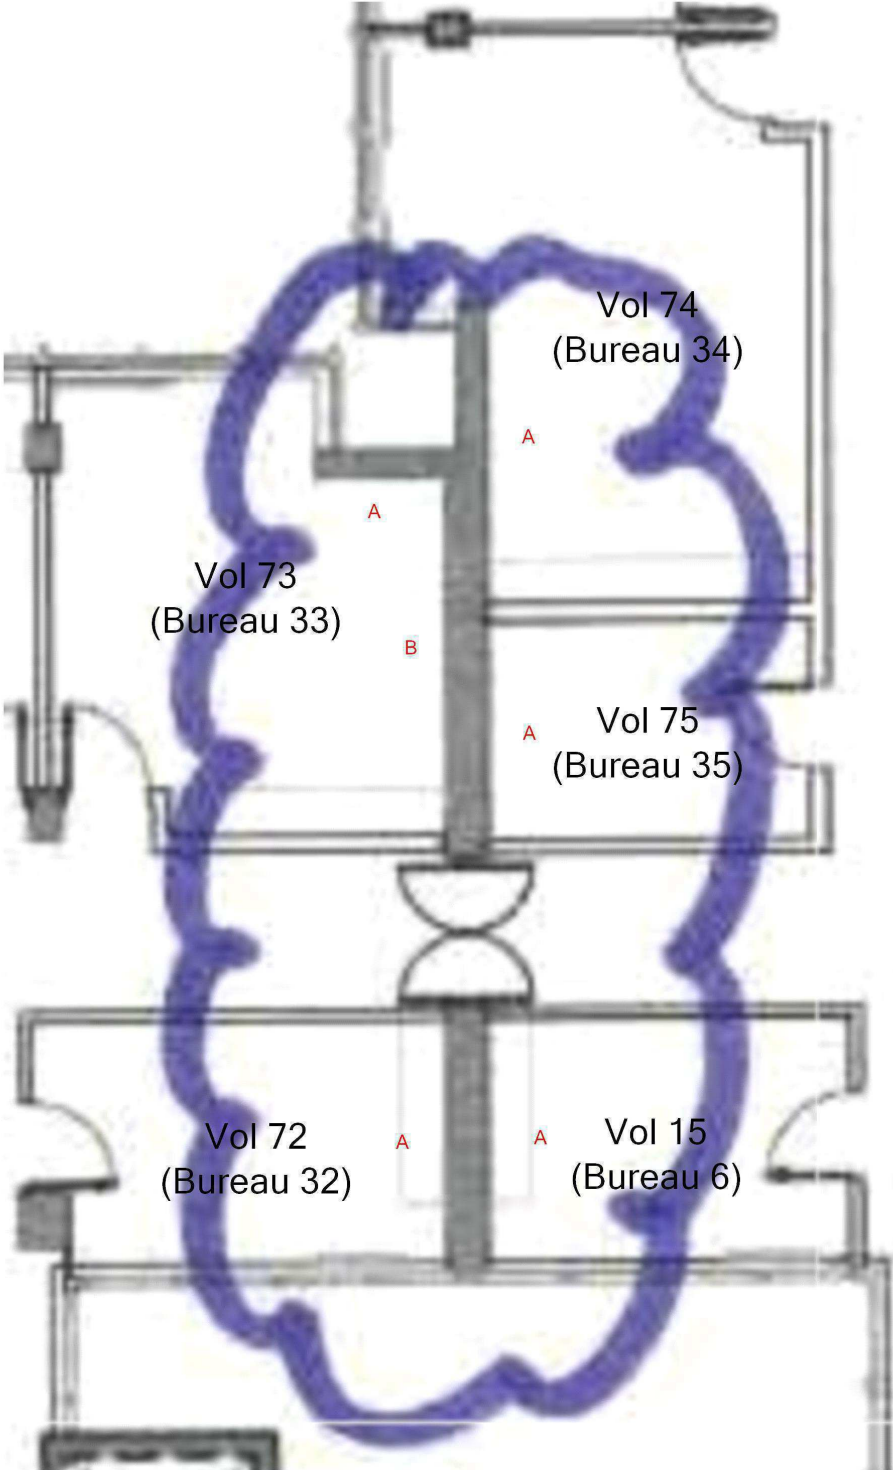
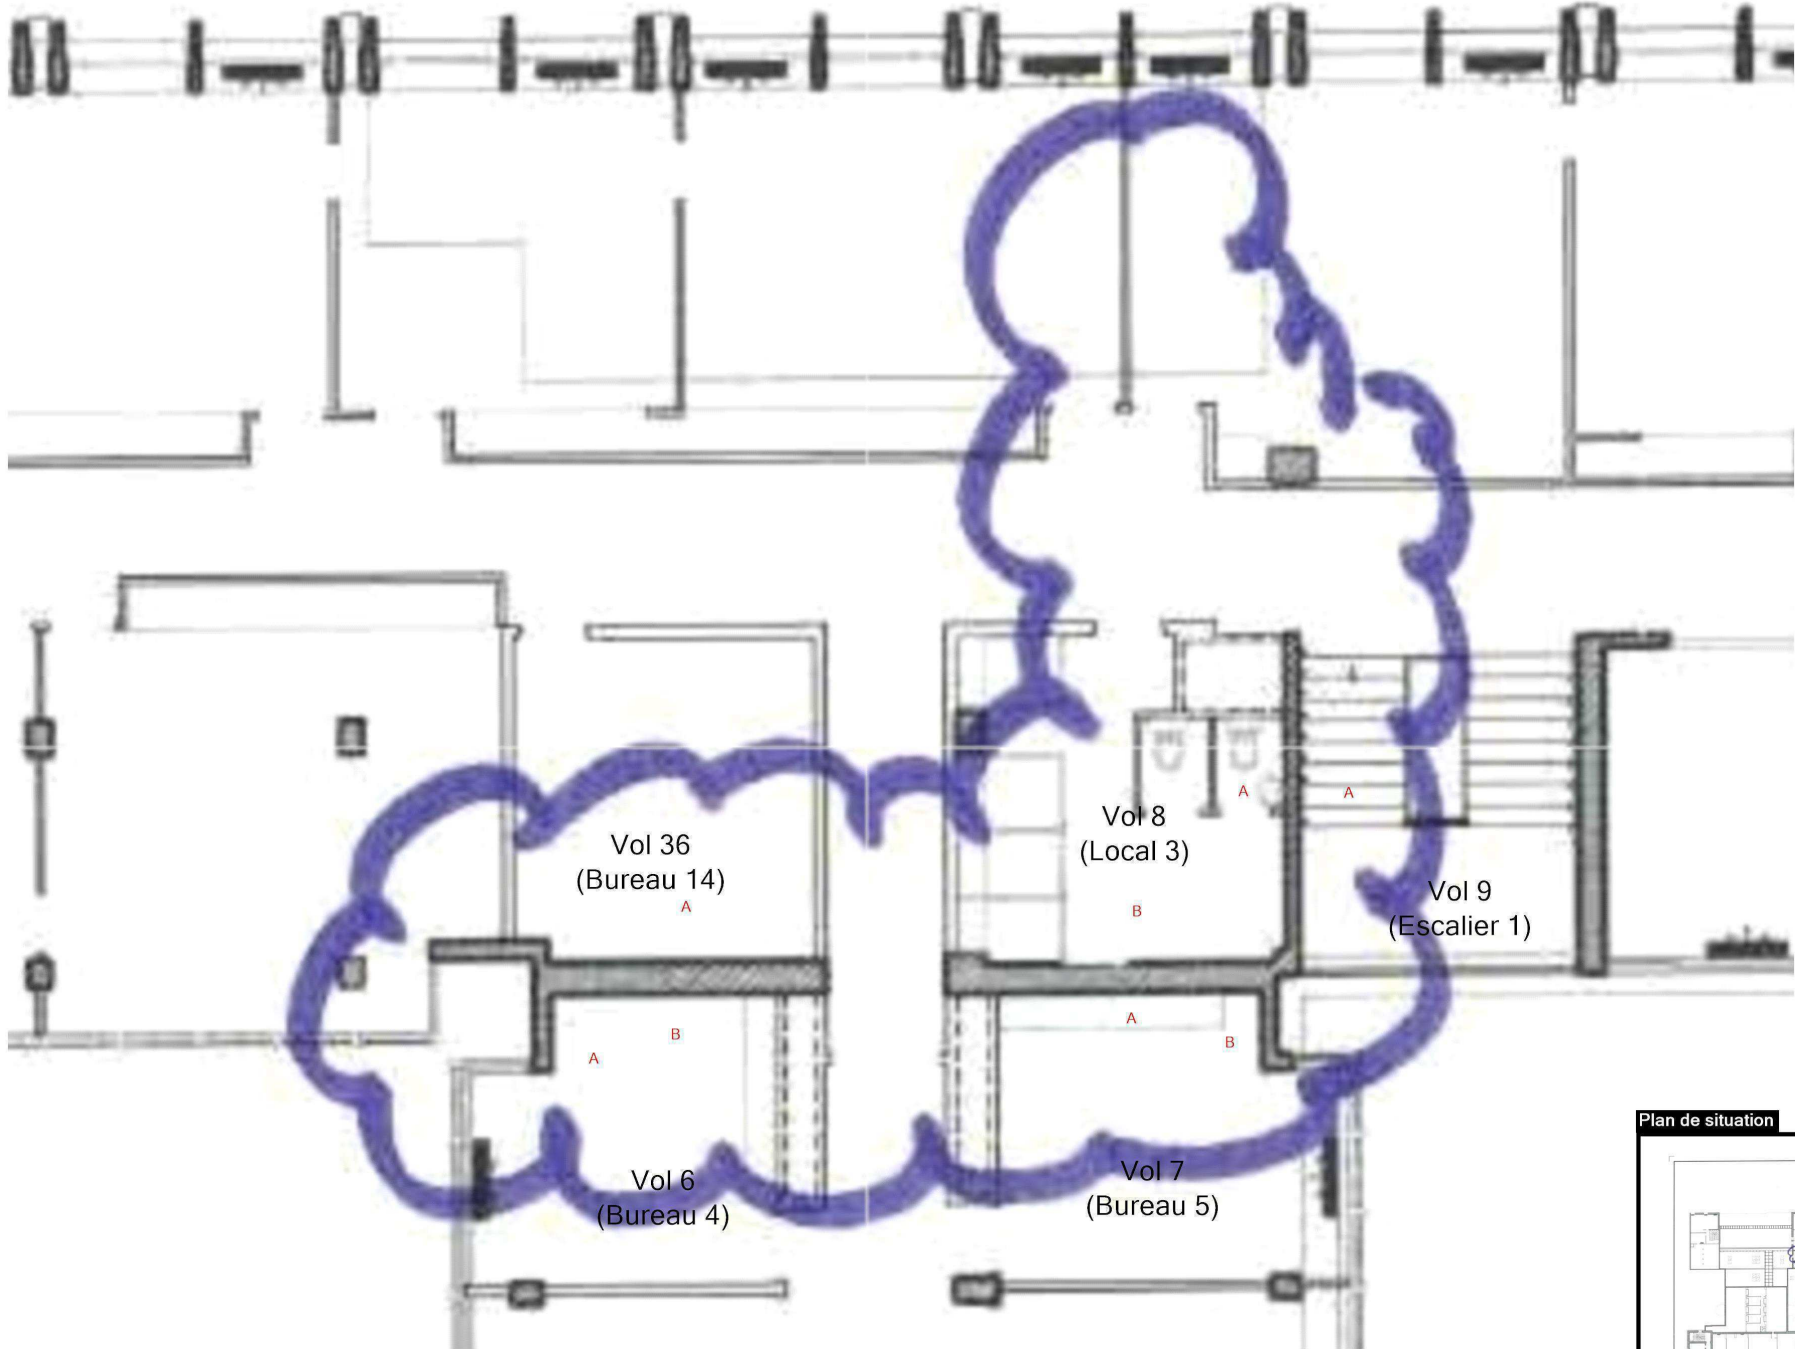

R+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 5 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
				Légende
<div></div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

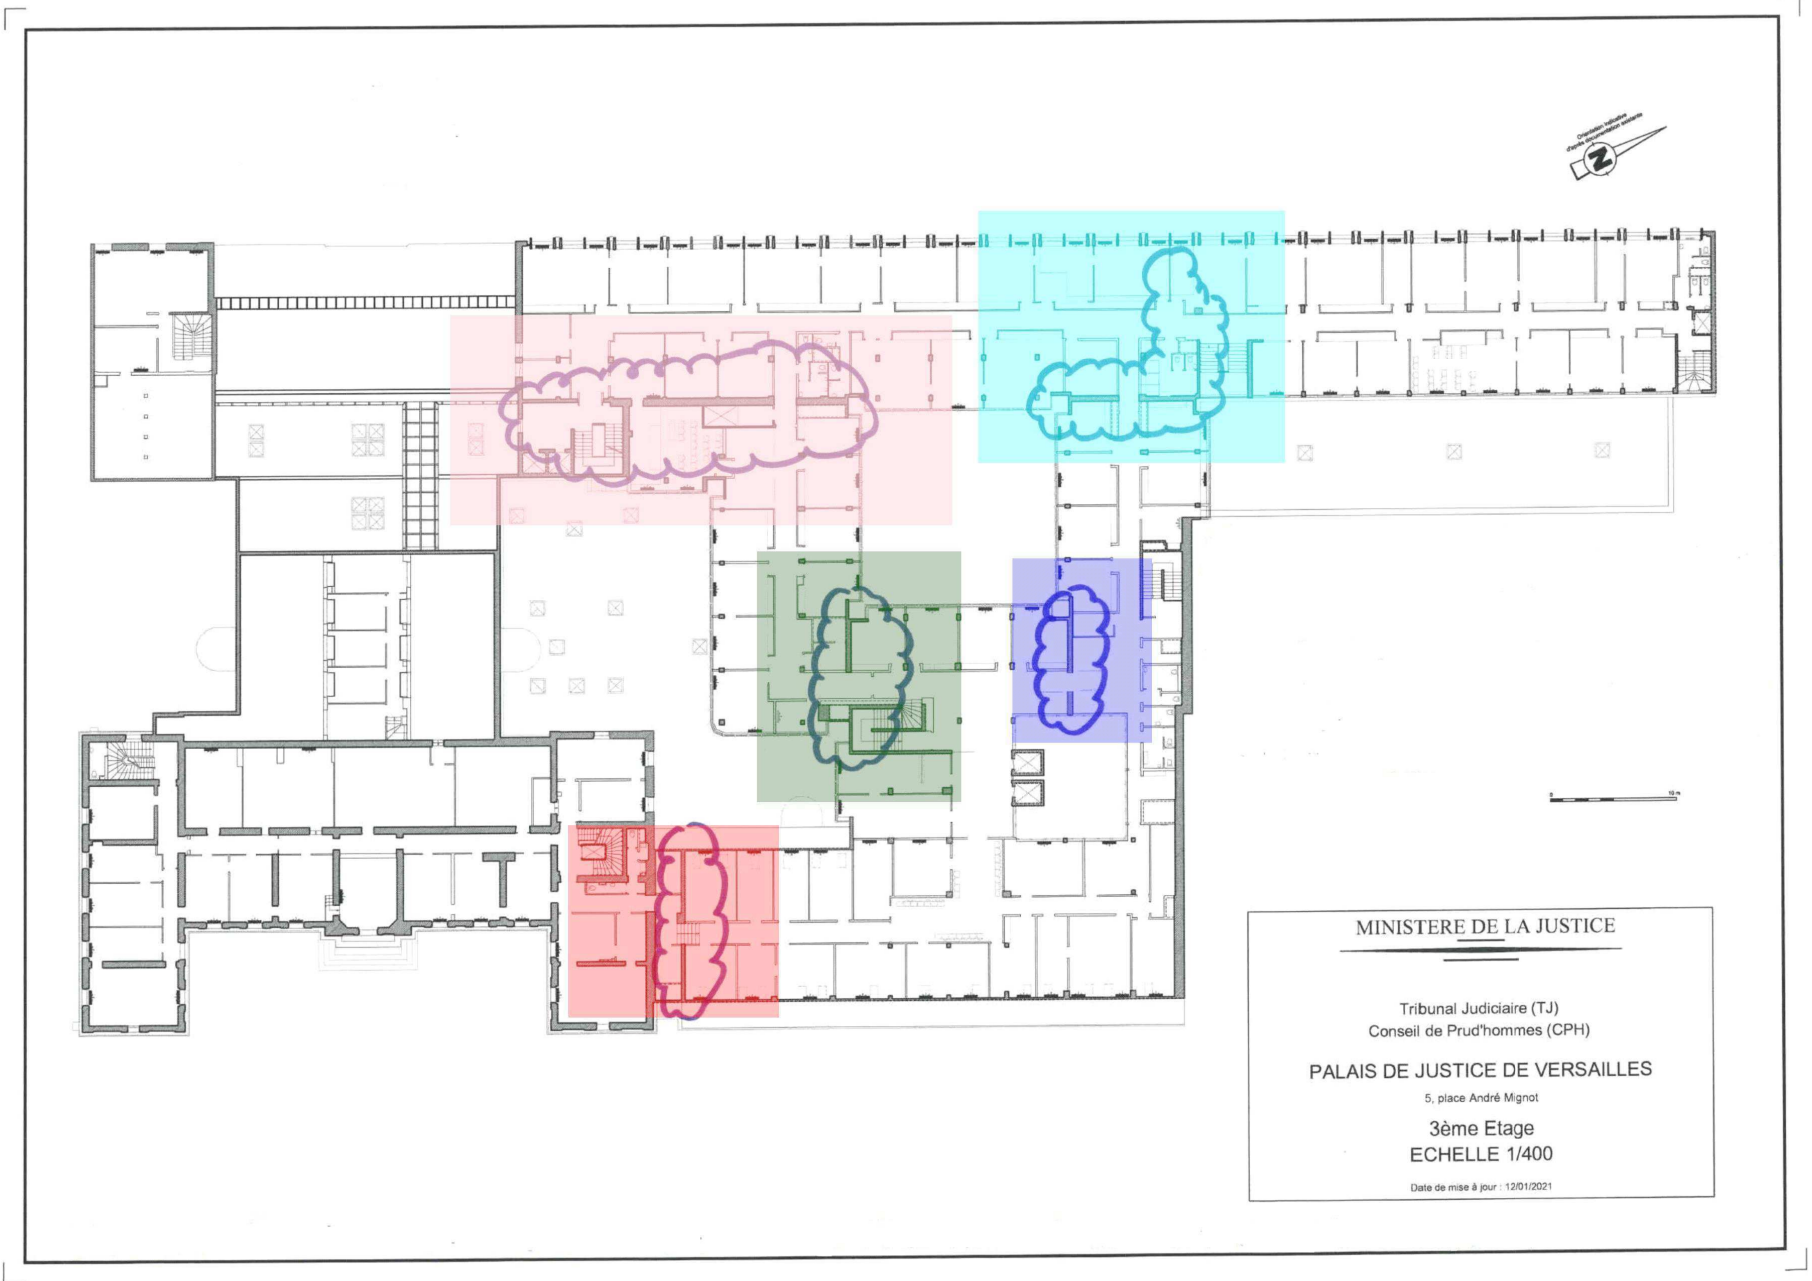R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div></div>				Légende
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 1</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 2</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 3</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 4</div>
				<div><div></div>Périmètre d'intervention 5</div>
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

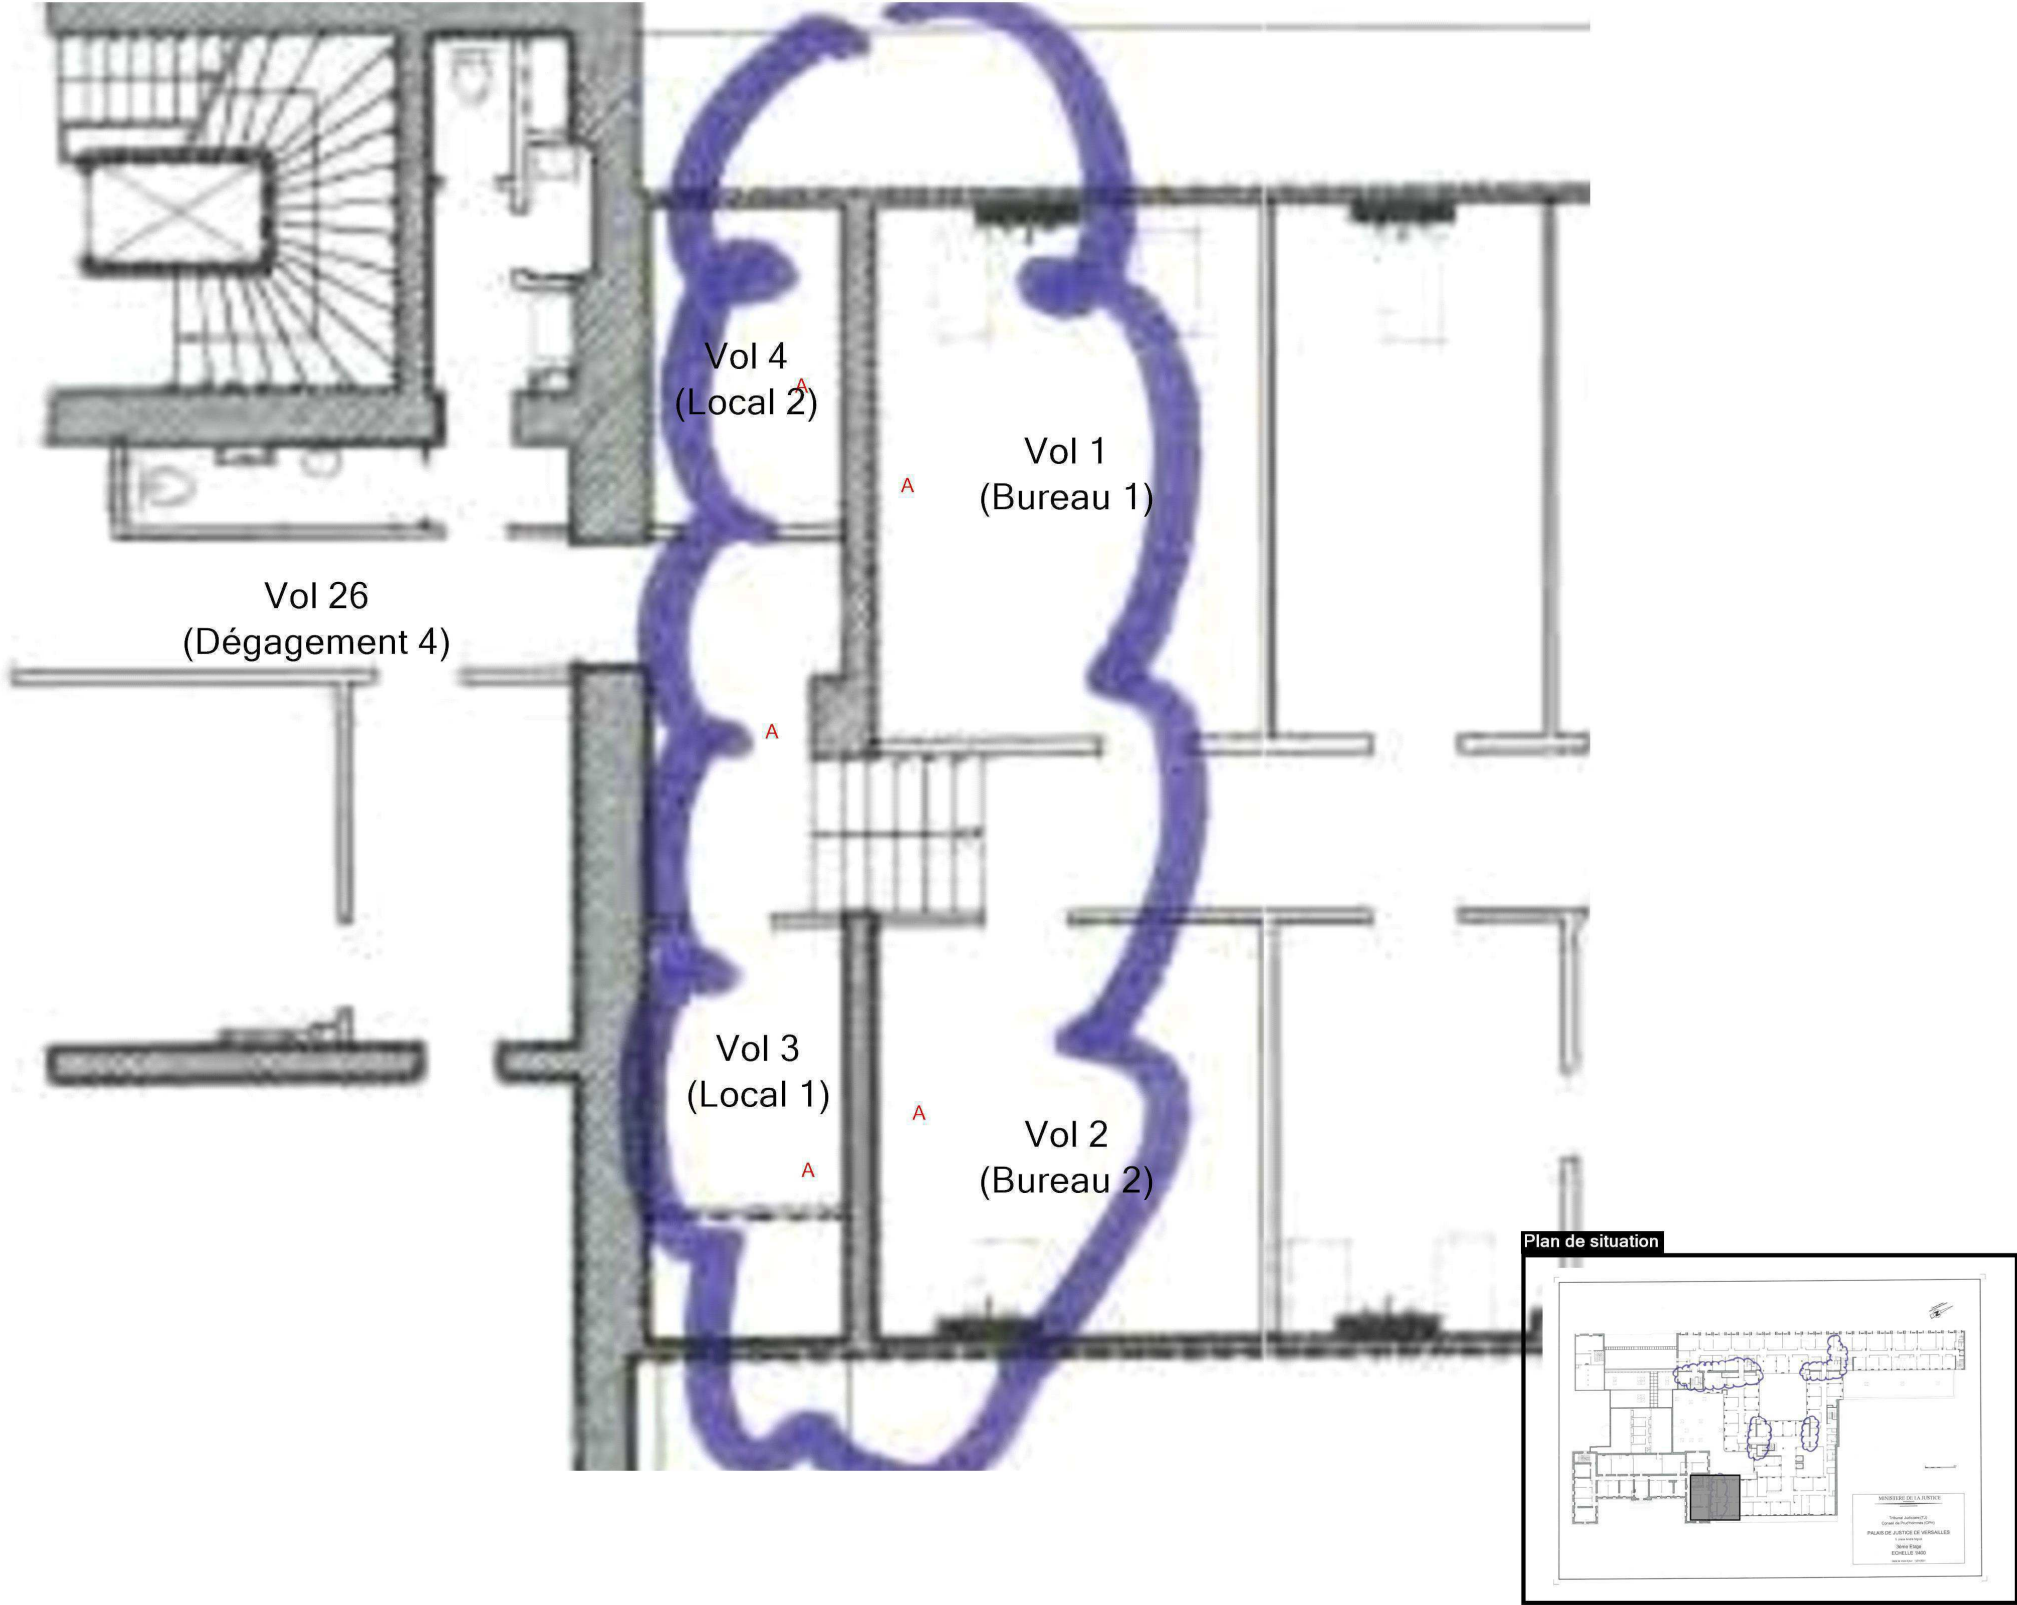R+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979	
<div></div>				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL	

R+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

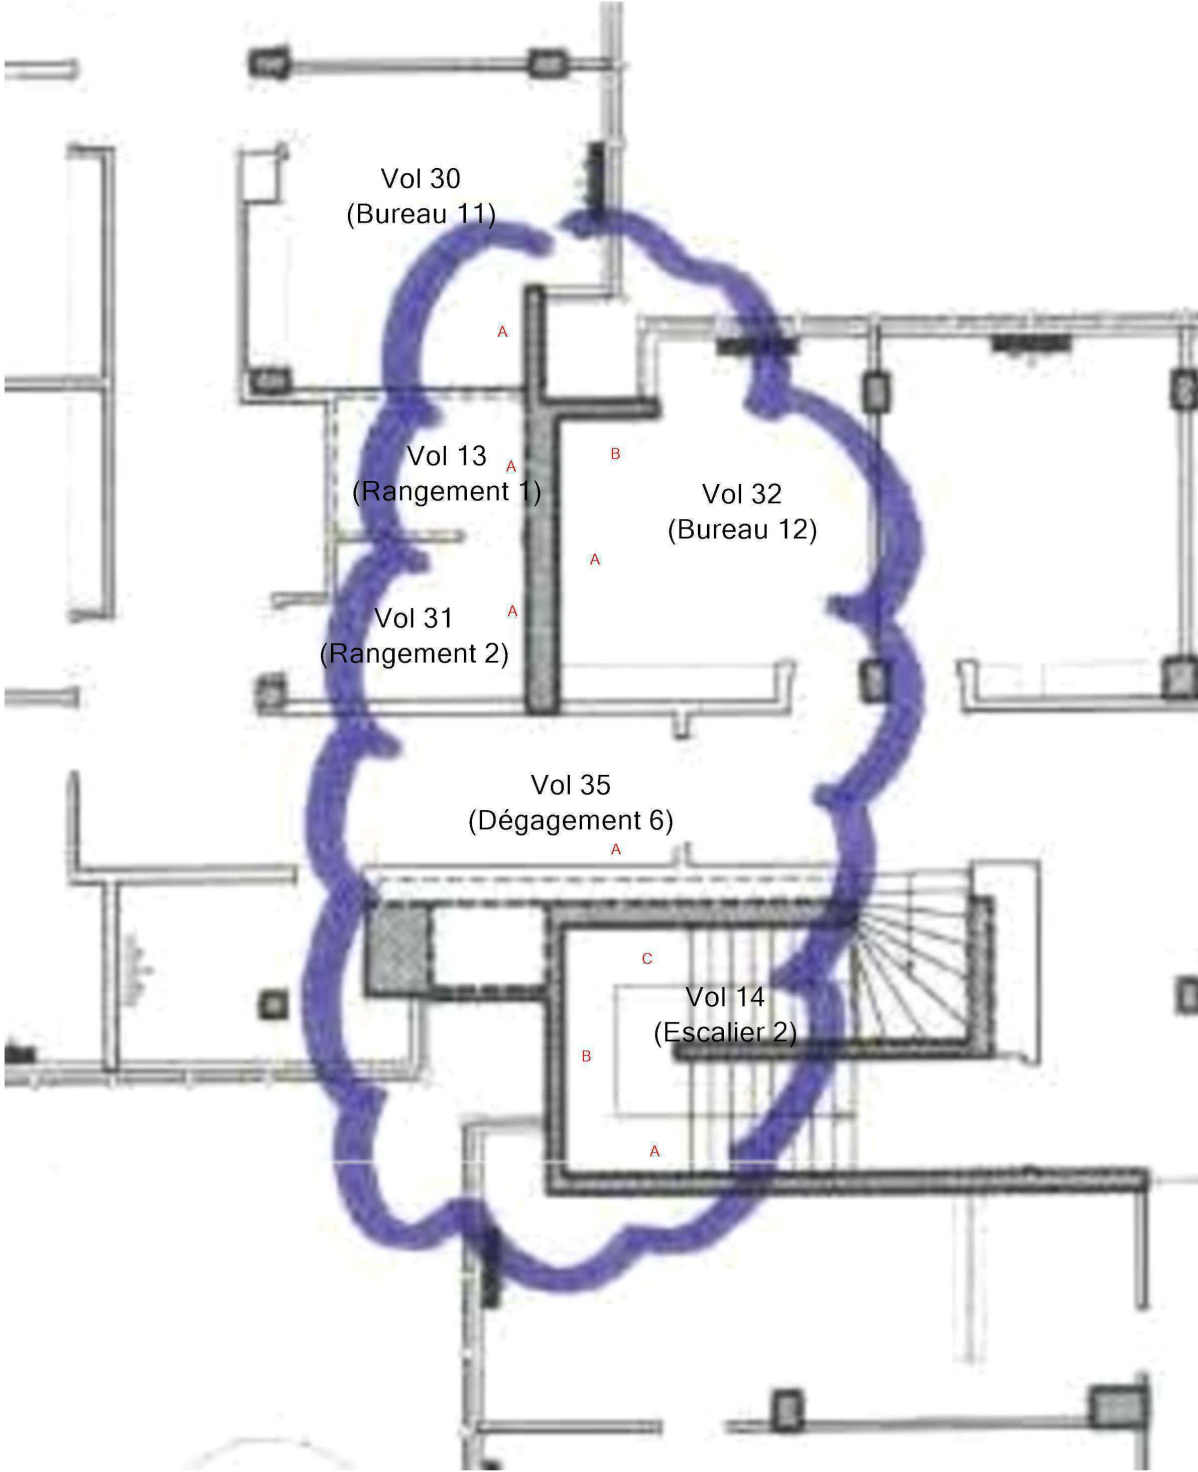R+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
				Légende
<div></div>				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

R+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 4 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW082979
<div></div>				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES	Tribunal Judiciaire de Versailles	24/05/2024	KAGO BLONDEL

Légende



Volume non visité



Plan de situation

