

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux

### VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issus du décret 2017-899 du 9 mai 2017 – Norme NF X46-102 novembre 2020



Numéro de rapport	83504-166243 A
Propriétaire	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 160 Rue du Chauffour 59300 Valenciennes
Donneur d'ordre	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 160 Rue du Chauffour 59300 Valenciennes
Nom et adresse du site	Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT
	Coordonnées GPS : 50.395153,3.540540 / 50°23'42.5504"N 3°32'25.9458"E
Date de la commande	23/12/2024
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	06/01/2025
Date d'émission du rapport de repérage	22/01/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
340, avenue de la Marne  
59700 MARCQ-EN-BAROEUL  
Tél. : 33 (0)3 62 27 67 76  
lille@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00064

Opérateur de repérage :

**PLAZA Karine**  
Apave Diagnostics

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.*

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Porte aval rive gauche	Extérieur	Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P001)	ECS001
Porte aval rive droite	Extérieur	Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse	ECS001
Porte amont rive gauche	Extérieur	Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P058)	ECS016
		Equipement	Bordée extérieure	Peinture grise + peinture noire sur métal	Résultat d'analyse (P059)	ECS013
Porte amont rive droite	Extérieur	Equipement	FER I	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P029)	
		Equipement	Planche de bordée int	Peinture grise	Résultat d'analyse (P025)	ECS013
		Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P033)	ECS016
		Equipement	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P052)	
		Equipement	Renfort de bordée	Peinture grise + peinture noire sur métal	Résultat d'analyse (P054)	ECS016
		Equipement	Bordée renfort	Peinture grise + noire sur métal	Résultat d'analyse (P055)	ECS016
		Equipement	Planche de bordée ext	Peinture grise + peinture noire	Résultat d'analyse (P056)	ECS023
		Equipement	Planche de bordée ext	Peinture grise	Résultat d'analyse (P030)	ECS023

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **ne contenant pas d'amiante** :

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Porte aval rive gauche	Extérieur	Equipement	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse	ECS024
		Equipement	Tablier de porte (partie verticale)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P002)	ECS002
		Equipement	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P003)	ECS003
		Equipement	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P004)	ECS004
		Equipement	Passerelle - Garde-corps	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P005)	ECS005
		Equipement	Bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P006)	ECS006
		Equipement	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P007)	ECS007
		Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P008)	ECS008

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
		Equipe ment	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P009)	ECS009
		Equipe ment	FER I	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P010)	ECS010
Porte aval rive droite	Exté rieur	Equipe ment	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P046)	ECS009
		Equipe ment	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P050)	ECS007
		Equipe ment	Bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P049)	ECS006
		Equipe ment	FER I (Horizontal partie basse)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P040)	ECS010
		Equipe ment	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P048)	ECS003
		Equipe ment	Passerelle plinthes	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P044)	
		Equipe ment	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P036)	ECS008
		Equipe ment	Planche de bordée ext	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P037)	ECS002
		Equipe ment	Planche de bordée int	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P038)	ECS002
		Equipe ment	Renfort de porte (Croisillon)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P039)	ECS008
		Equipe ment	Planche de bordée ext partie basse	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P041)	ECS002
		Equipe ment	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P045)	ECS004
		Equipe ment	FER I (Vertical partie haute)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P047)	ECS010
		Equipe ment	Passerelle - Garde-corps/poteaux	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P043)	ECS005
		Equipe ment	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse (P035)	ECS024
		Equipe ment	Support de Patin	Peinture grise	Résultat d'analyse (P042)	
Porte amont rive gauche	Exté rieur	Equipe ment	Planche de bordée	Peinture grise	Résultat d'analyse (P013)	
		Equipe ment	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P018)	ECS018
		Equipe ment	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P021)	ECS021
		Equipe ment	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P012)	ECS012
		Equipe ment	Bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P022)	ECS022
		Equipe ment	FER I (horizontal partie supérieure)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P020)	ECS020
		Equipe ment	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P011)	ECS011

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
		Equipe ment	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P014)	ECS014
		Equipe ment	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P016)	
		Equipe ment	Tablier de porte (partie verticale)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P015)	ECS015
		Equipe ment	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse	ECS024
		Equipe ment	Tourillon	Peinture grise + peinture noire sur métal	Résultat d'analyse (P051)	ECS018
		Equipe ment	FER I (horizontal partie supérieure)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P057)	ECS020
		Equipe ment	Tablier de bordée (partie verticale)	Peinture grise + peinture noire	Résultat d'analyse (P060)	ECS015
		Equipe ment	Passerelle - Garde-corps	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P017)	ECS017
		Equipe ment	Passerelle / plinthe	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P019)	ECS019
Porte amont rive droite	Extérieur	Equipe ment	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P031)	
		Equipe ment	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P032)	ECS021
		Equipe ment	Bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P034)	ECS022
		Equipe ment	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P024)	ECS011
		Equipe ment	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P028)	ECS014
		Equipe ment	Passerelle / plinthe	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P026)	ECS019
		Equipe ment	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse	ECS024
		Equipe ment	Partie supérieure Bordée (Fer I)	Peinture grise + noire sur métal	Résultat d'analyse (P053)	ECS020
		Equipe ment	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P023)	ECS012
		Equipe ment	Passerelle - Garde-corps/poteaux	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P027)	ECS017

## Commentaires :

Une partie de l'équipement concerné par les travaux est immergé. il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

La quantité donnée des matériaux amiantés est un estimatif.

## Légende :

ECS : Ensemble de Composants Similaires

CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

**SOMMAIRE**

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>6</b>
<b>OBJET DE LA MISSION : .....</b>	<b>6</b>
<b>IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....</b>	<b>6</b>
<b>IDENTIFICATION COMPLETE DU SITE CONCERNE : .....</b>	<b>6</b>
<b>IDENTIFICATION DU LABORATOIRE : .....</b>	<b>6</b>
<b>PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE .....</b>	<b>6</b>
<b>PERIMETRE DU REPERAGE : ELEMENTS ET PARTIES D'ELEMENTS CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....</b>	<b>6</b>
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>7</b>
<b>RESULTATS DU REPERAGE - LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....</b>	<b>8</b>
<b>ANNEXE - TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES D'AMIANTE .....</b>	<b>11</b>
<b>ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DES ELEMENTS ET COMPOSANTS REPERES.....</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>43</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>46</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>67</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>68</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers.

Référence de l'ordre de mission : 83504-166243

Référence du donneur d'ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Adresse du propriétaire : 160 Rue du Chauffour 59300 Valenciennes

Représenté par : M. THERY

Donneur d'ordre : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Accompagnateur : M. THERY

Opérateur ayant réalisé le repérage : PLAZA Karine

N° de certification de l'opérateur : CPDI5424

Organisme : I.Cert

Nom et adresse de l'entreprise : Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

N° de Siret : 48333631900064

RCP-compagnie-n° de police : AXA IARD - 10800807204

### 1.3 Identification complète du site concerné :

Dénomination : Ecluse

Adresse complète : Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut - 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le site concerné :

### 1.4 Identification du laboratoire :

Nom : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord

N° d'accréditation : 1-1593

Adresse complète : 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont

## 2 Programme détaillé de Travaux du donneur d'ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, éléments et parties d'éléments à inspecter :

Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans le chapitre 5.1 "Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention)"

Remplacement des vantaux de l'écluse.

### 2.1 Périmètre du repérage : éléments et parties d'éléments concernés (zone d'intervention) :

#### ➤ Liste des éléments / Parties d'éléments visités

#### Eléments et parties d'éléments

Porte aval rive gauche

Porte aval rive droite

Porte amont rive gauche

Porte amont rive droite

Rapport n° : 83504-166243 A / Référence du donneur d'ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)



## ➤ Liste des éléments non accessibles :

Parties immergées des vantaux de l'écluse.

## ➤ Liste des parties d'éléments non accessibles :

Parties immergées des vantaux de l'écluse.

## ➤ Liste des parties d'éléments non accessibles :

(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Parties immergées des vantaux de l'écluse (Bordée, renforts, protections...)

### 3 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de travaux.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche descriptive des équipements et composants en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTB, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Bateau VNF.**

## ➤ Ecart, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 46-102 et justification de cet écart :

A la demande du donneur d'ordre, il a été réalisé moins de prélèvements que les recommandations définies dans le tableau de l'annexe A de la norme NF X46-102 – Novembre 2020

➤ **Dates et nature des visites sur site :**

Date	Objet
06/01/2025	Diagnostic avant travaux 1ère visite.
06/05/2025	Diagnostic avant travaux 2ème visite.

➤ **Analyse documentaire :**

Auteur / Société	Titre	Date	Objet
VNF	Programme de travaux	23/12/2024	Voir le descriptif des travaux.

➤ **Rapports précédemment réalisés :**

Néant

**Information relative aux conditions spécifique du repérage :**

Une partie de l'équipement concerné par les travaux est immergé. il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

La quantité donnée des matériaux amiantés est un estimatif.

- Les éléments, en particulier ceux figurant dans les documents transmis par le DO, à partir desquels il a conclu à la nécessité d'engager des repérages ; Aucun document fourni par le DO
- La stratégie de prélèvements mise en œuvre ;
- Les motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexes A, B et C pour chacun des matériaux et produits repérés et par ZPSO ; A la demande du DO il a
- Les informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; NEANT
- Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) ; NEANT

#### 4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

➤ **Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Porte aval rive gauche	Extérieur	Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P001)	ECS001
Porte aval rive droite	Extérieur	Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse	ECS001
Porte amont rive gauche	Extérieur	Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P058)	ECS016
		Equipement	Bordée extérieure	Peinture grise + peinture noire sur métal	Résultat d'analyse (P059)	ECS013

Rapport n° : 83504-166243 A / Référence du donneur d'ordre : VNF ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)



Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSPM
Porte amont rive droite	Extérieur	Equipement	FER I	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P029)	
		Equipement	Planche de bordée int	Peinture grise	Résultat d'analyse (P025)	ECS013
		Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P033)	ECS016
		Equipement	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P052)	
		Equipement	Renfort de bordée	Peinture grise + peinture noire sur métal	Résultat d'analyse (P054)	ECS016
		Equipement	Bordée renfort	Peinture grise + noire sur métal	Résultat d'analyse (P055)	ECS016
		Equipement	Planche de bordée ext	Peinture grise + peinture noire	Résultat d'analyse (P056)	ECS023
		Equipement	Planche de bordée ext	Peinture grise	Résultat d'analyse (P030)	ECS023

➤ **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSPM
Porte aval rive gauche	Extérieur	Equipement	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse	ECS024
		Equipement	Tablier de porte (partie verticale)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P002)	ECS002
		Equipement	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P003)	ECS003
		Equipement	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P004)	ECS004
		Equipement	Passerelle - Garde-corps	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P005)	ECS005
		Equipement	bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P006)	ECS006
		Equipement	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P007)	ECS007
		Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P008)	ECS008
		Equipement	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P009)	ECS009
		Equipement	FER I	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P010)	ECS010
Porte aval rive droite	Extérieur	Equipement	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P046)	ECS009
		Equipement	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P050)	ECS007
		Equipement	Bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P049)	ECS006
		Equipement	FER I (Horizontal partie basse)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P040)	ECS010
		Equipement	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P048)	ECS003
		Equipement	Passerelle plinthes	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P044)	
		Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse	ECS008

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
					(P036)	
		Equipement	Planche de bordée ext	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P037)	ECS002
		Equipement	Planche de bordée int	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P038)	ECS002
		Equipement	Renfort de porte (Croisillon)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P039)	ECS008
		Equipement	Planche de bordée ext partie basse	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P041)	ECS002
		Equipement	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P045)	ECS004
		Equipement	FER I (Vertical partie haute)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P047)	ECS010
		Equipement	Passerelle - Garde-corps/poteaux	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P043)	ECS005
		Equipement	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse (P035)	ECS024
		Equipement	Support de Patin	Peinture grise	Résultat d'analyse (P042)	
Porte amont rive gauche	Extérieur	Equipement	Planche de bordée	Peinture grise	Résultat d'analyse (P013)	
		Equipement	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P018)	ECS018
		Equipement	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P021)	ECS021
		Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P012)	ECS012
		Equipement	Bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P022)	ECS022
		Equipement	FER I (horizontal partie supérieure)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P020)	ECS020
		Equipement	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P011)	ECS011
		Equipement	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P014)	ECS014
		Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P016)	
		Equipement	Tablier de porte (partie verticale)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P015)	ECS015
		Equipement	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse	ECS024
		Equipement	Tourillon	Peinture grise + peinture noire sur métal	Résultat d'analyse (P051)	ECS018
		Equipement	FER I (horizontal partie supérieure)	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P057)	ECS020
		Equipement	Tablier de bordée (partie verticale)	Peinture grise + peinture noire	Résultat d'analyse (P060)	ECS015
		Equipement	Passerelle - Garde-corps	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P017)	ECS017
		Equipement	Passerelle / plinthe	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P019)	ECS019

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Porte amont rive droite	Extérieur	Equipement	Tourillon	Peinture grise sur métal	Résultat d'analyse (P031)	
		Equipement	Berge	Béton	Résultat d'analyse (P032)	ECS021
		Equipement	Bride	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P034)	ECS022
		Equipement	Fer I de soutènement de passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P024)	ECS011
		Equipement	Passerelle	Peinture verte sur métal	Résultat d'analyse (P028)	ECS014
		Equipement	Passerelle / plinthe	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P026)	ECS019
		Equipement	Patin	Caoutchouc armé	Résultat d'analyse	ECS024
		Equipement	Partie supérieure Bordée (Fer I)	Peinture grise + noire sur métal	Résultat d'analyse (P053)	ECS020
		Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	Résultat d'analyse (P023)	ECS012
		Equipement	Passerelle - Garde-corps/poteaux	Peinture bleue	Résultat d'analyse (P027)	ECS017

## Légende :

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage  
CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

## ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimatif de quantification
Porte aval rive gauche	Extérieur	Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	0,8 m²
Porte aval rive droite	Extérieur	Equipement	Berge	Peinture bleue sur métal	0,8 m²
Porte amont rive gauche	Extérieur	Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	3 m²
		Equipement	Bordée extérieure	Peinture grise + peinture noire sur métal	25 m²
Porte amont rive droite	Extérieur	Equipement	FER I	Peinture grise sur métal	6 m²
		Equipement	Planche de bordée int	Peinture grise	25 m²
		Equipement	Renfort de porte	Peinture grise sur métal	3 m²
		Equipement	Tourillon	Peinture grise sur métal	1 u
		Equipement	Renfort de bordée	Peinture grise + peinture noire sur métal	3 m²
		Equipement	Bordée renfort	Peinture grise + noire sur métal	7 m²
		Equipement	Planche de bordée ext	Peinture grise + peinture noire	25 m²


Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimatif de quantification
		Equipement	Planche de bordée ext	Peinture grise	25 m²

## ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

PRELEVEMENT : P001			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Berge - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture beue sur méta		1/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Tablier de porte (partie verticale) - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		1/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées


**PRELEVEMENT : P003**
**Emplacement :**

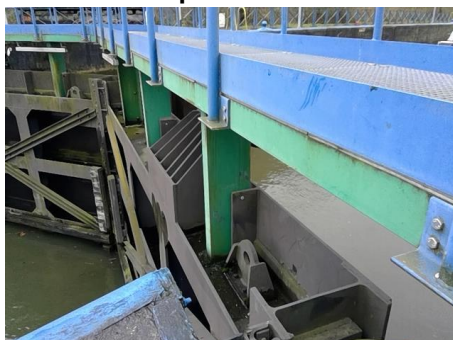

<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Fer I de soutènement de passerelle - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture verte sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture verte sur métal	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P004**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Passerelle - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture verte sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture verte sur métal	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P005			
<b>Emplacement :</b>			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Passerelle - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture bleue		1/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
<div>Emplacement :</div> <div></div>			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE		Numéro de dossier 83504-166243	
Nom de l'opérateur PLAZA Karine		Date de prélèvement 06/01/2025	
		Elément – Ouvrage Extérieur - Porte aval rive gauche - bride - Equipement	
		Partie d'ouvrage Peinture bleue	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Peinture bleue		1/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (gris) + (noir) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P007**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Élément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Berge - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Béton


**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Béton	1/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type béton (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

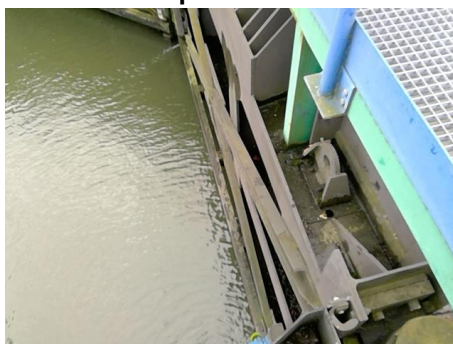**PRELEVEMENT : P008**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Élément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Renfort de porte - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal


**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**


<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise sur métal	1/2


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - Tourillon - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		1/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive gauche - FER I - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		1/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Fer I de soutènement de passerelle - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture verte sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture verte sur métal		1/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Berge - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture beue sur méta		2/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P013**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Planche de bordée - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P014**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Passerelle - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture verte sur métal


**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture verte sur métal	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Tablier de porte (partie verticale) - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		2/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Renfort de porte - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		2/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P017**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Passerelle - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture bleue	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P018**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Tourillon - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal


**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise sur métal	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Passerelle / plinthe - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture bleue		2/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - FER I (horizontal partie supérieure) - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		2/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P021**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Berge - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Béton	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Béton	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P022**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Bride - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture bleue		2/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P023**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Berge - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture bleue sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture bleue sur métal	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P024**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Fer I de soutènement de passerelle - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture verte sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture verte sur métal	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P025**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Planche de bordée int - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise		2/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P026**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Passerelle / plinthe - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture bleue		2/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P027**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Passerelle - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture bleue	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P028**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Passerelle - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture verte sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture verte sur métal	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées




**PRELEVEMENT : P029**
**Emplacement :**



<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - FER I - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture grise sur métal	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P030**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Planche de bordée ext - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture grise	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P031			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Tourillon - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Peinture grise sur métal		<b>Planche de croquis n :</b> 2/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> J01-COUCHE	<b>Description visuelle</b> Matériau de type peinture (gris) + (noir)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Berge - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Béton	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Béton		<b>Planche de croquis n :</b> 2/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> J01-COUCHE	<b>Description visuelle</b> Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

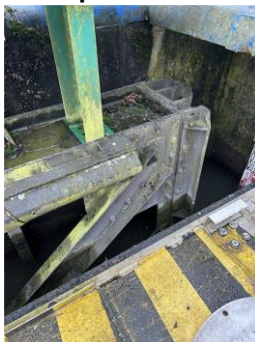**PRELEVEMENT : P033**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Renfort de porte - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture grise sur métal	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P034**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Bride - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture bleue	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P035**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Patin - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Caoutchouc armé	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Caoutchouc armé	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau souple (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P036**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Renfort de porte - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture grise sur métal	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P037**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Planche de bordée ext - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture grise sur métal	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P038**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Planche de bordée int - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture grise sur métal	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P039**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Renfort de porte (Croisillon) - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise sur métal	1/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P040**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - FER I (Horizontal partie basse) - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise sur métal	1/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P041**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Planche de bordée ext partie basse Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		1/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P042**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Support de Patin - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise		1/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P043**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Passerelle - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture bleue	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P044**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Passerelle plinthes - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture bleue sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture bleue		1/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P045**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Passerelle - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture verte sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture verte sur métal	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P046**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Tourillon - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		1/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P047**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - FER I (Vertical partie haute) - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise sur métal	1/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P048**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Fer I de soutènement de passerelle - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture verte sur métal

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture verte sur métal	1/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) + (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées


**PRELEVEMENT : P049**
**Emplacement :**



<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Bride - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture bleue	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture bleue	1/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P050**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte aval rive droite - Berge - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Béton	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Béton		1/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P051			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Tourillon - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise + peinture noire sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise + peinture noire sur métal		2/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Tourillon - Equipement	
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise sur métal		2/2	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P053**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Partie supérieure Bordée (Fer I) - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise + noire sur métal

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise + noire sur métal	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P054**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Renfort de bordée - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise + peinture noire sur métal

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise + peinture noire sur métal	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P055**

Emplacement :



<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Bordée renfort - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise + noire sur métal	
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n :</b>	
Peinture grise + noire sur métal		2/2	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P056**

Emplacement :



<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive droite - Planche de bordée ext - Equipement	
<b>Nom de l’opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d’ouvrage</b> Peinture grise + peinture noire	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>		
Peinture grise + peinture noire	2/2		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P057**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - FER I (horizontal partie supérieure) - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise sur métal	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P058**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Renfort de porte - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise sur métal

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise sur métal	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P059**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Bordée extérieure - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise + peinture noire sur métal

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise + peinture noire sur métal	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P060**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	<b>Numéro de dossier</b> 83504-166243	<b>Elément – Ouvrage</b> Extérieur - Porte amont rive gauche - Tablier de bordée (partie verticale) - Equipement
<b>Nom de l'opérateur</b> PLAZA Karine	<b>Date de prélèvement</b> 06/01/2025	<b>Partie d'ouvrage</b> Peinture grise + peinture noire

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n :</b>
Peinture grise + peinture noire	2/2

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées



### ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/2	N° dossier : 83504-166243	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Version : 0	Adresse : Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 22/01/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : Porte aval
Commentaire :			

 Peinture contenant de l'amiante

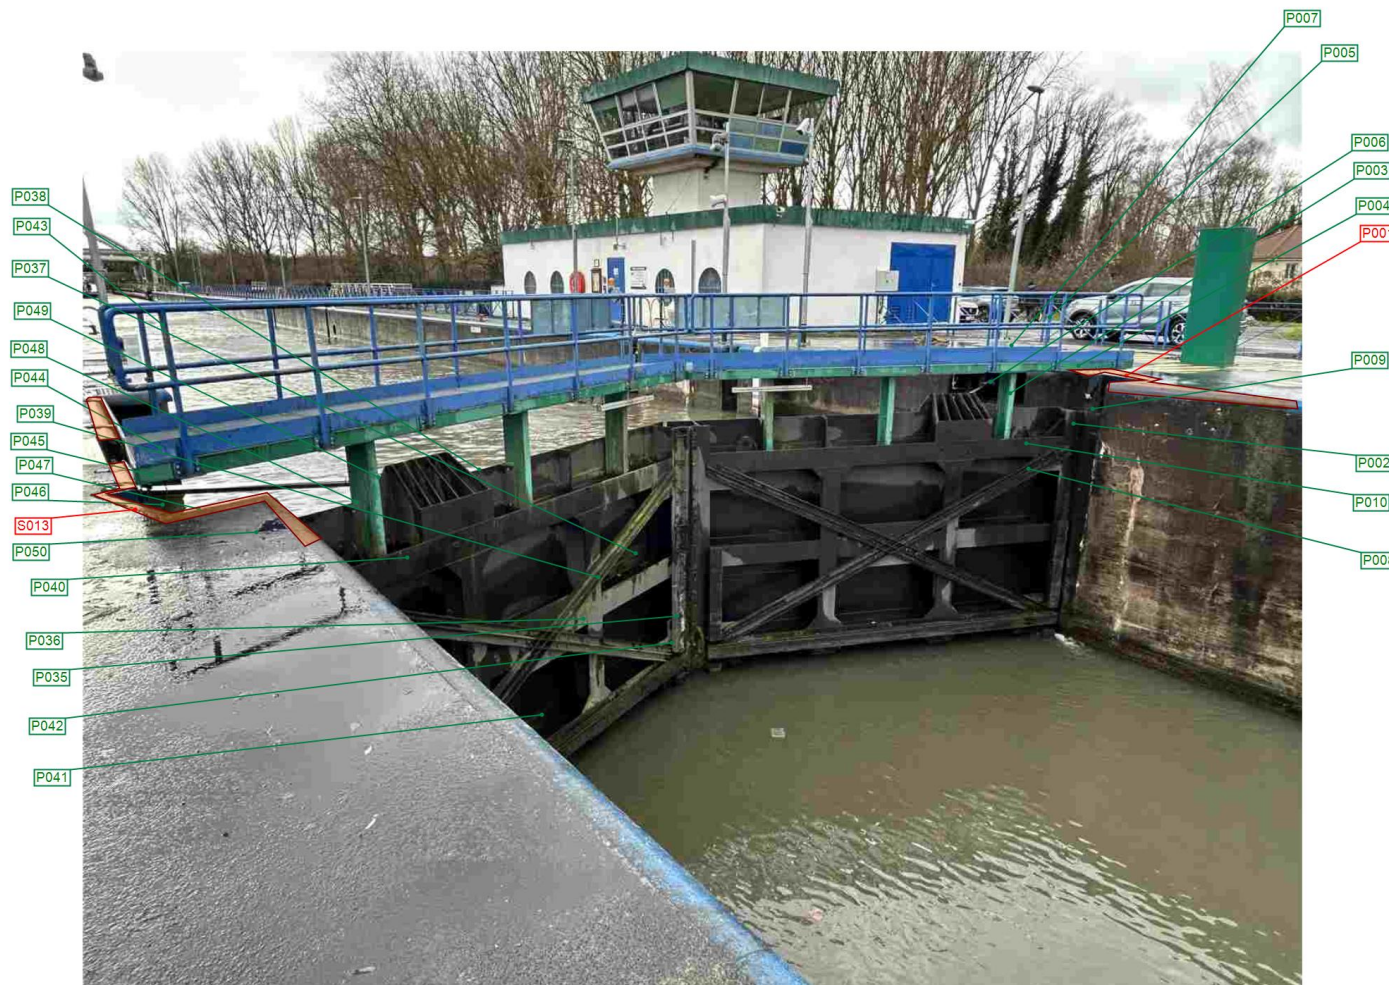

Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/2	N° dossier : 83504-166243	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Version : 0	Adresse : Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT	
Intervenant : PLAZA Karine	Date : 22/01/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Porte Amont

Peinture contenant de l'amiante





## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720250101469419



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Madame Karine PLAZA  
Chez Apave - 340 avenue de la Marne  
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-005720-01

Numéro de dossier : 25N000483

Référence de dossier :

83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860

BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N000483-001 - Référence *P001-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Berge - Peinture beue sur méta*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-002 - Référence *P002-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Tablier de porte (partie verticale) - Peinture grise sur métal*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-003 - Référence *P003-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Fer I de soutainement de pacerelle - Peinture verte sur métal*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-004 - Référence *P004-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Pacerelle - Peinture verte sur métal*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-005 - Référence *P005-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Pacerelle - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-006 - Référence *P006-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - bride - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N000483-007 - Référence P007-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Berge - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-008 - Référence P008-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Renfort de porte - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-009 - Référence P009-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Tourillon - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25N000483-010 - Référence P010-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - FER I - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS  
Réception résultat  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01 Date d'émission de rapport : 15/01/2025 8:41 Page 1/4  
Dossier N° : 25SE000337 Date de réception : 10/01/2025 Date d'analyse : 13/01/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337 Référence de suivi du dossier N° : 25N000483  
Reçu au laboratoire le : 10/01/2025 Date de réception : 09/01/2025  
Date d'analyse : 13/01/2025  
Référence dossier Client: 83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES  
NAVIGABLES DE FRANCE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N000483-001 - P001-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Berge - Peinture beue sur méta	Matériau de type peinture (bleu) + (noir)(i)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	25N000483-002 - P002-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Tablier de porte (partie verticale) - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS  
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01 Date d'émission de rapport : 15/01/2025 8:41 Page 2/4  
Dossier N° : 25SE000337 Date de réception : 10/01/2025 Date d'analyse : 13/01/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337 Référence de suivi du dossier N° : 25N000483  
Reçu au laboratoire le : 10/01/2025 Date de réception : 09/01/2025  
Date d'analyse : 13/01/2025  
Référence dossier Client: 83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N000483-003 - P003-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Fer l de soutènement de pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (vert) + (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25N000483-004 - P004-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (vert) + (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25N000483-005 - P005-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Pacerelle - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25N000483-006 - P006-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - bride - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (gris) + (noir) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS  
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01 Date d'émission de rapport : 15/01/2025 8:41 Page 3/4  
Dossier N° : 25SE000337 Date de réception : 10/01/2025 Date d'analyse : 13/01/2025  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337 Référence de suivi du dossier N° : 25N000483  
Reçu au laboratoire le : 10/01/2025 Date de réception : 09/01/2025  
Date d'analyse : 13/01/2025  
Référence dossier Client: 83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25N000483-007 - P007-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Berge - Béton	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25N000483-008 - P008-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Renfort de porte - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25N000483-009 - P009-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - Tourillon - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	25N000483-010 - P010-Extérieur - Porte aval rive gauche - Equipement - FER I - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS  
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-001297-01 Date d'émission de rapport : 15/01/2025 8:41 Page 4/4  
 Dossier N° : 25SE000337 Date de réception : 10/01/2025 Date d'analyse : 13/01/2025  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE000337 Référence de suivi du dossier N° : 25N000483  
 Reçu au laboratoire le : 10/01/2025 Date de réception : 09/01/2025  
 Date d'analyse : 13/01/2025  
 Référence dossier Client: 83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

### Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve  
 Chef de Groupe Eurofins Eichrom  
 Amiante SAS

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS  
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tél: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



PV\_00720250101469420



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS  
Madame Karine PLAZA  
Chez Apave - 340 avenue de la Marne  
59700 MARCQ EN BAROEUL

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page1/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P011-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Fer l de soutainement de pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (vert)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	P012-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Berge - Peinture beue sur métal	Matériau de type peinture (bleu)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P013-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Planche de bordée - Peinture grise	Matériau de type peinture (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	P014-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (vert)	MET * / FELP	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page2/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	P015-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tablier de porte (partie verticale) - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P016-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Renfort de porte - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FELP	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P017-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Pacerelle - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	P018-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tourillon - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P019-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Pacerelle / plinthe - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page3/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P020-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - FER I (horizontal partie supérieure) - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P021-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Berge - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	P022-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Bride - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	MET * / FELP	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	P023-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Berge - Peinture beue sur métal	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	P024-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Fer I de soutainement de pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (vert)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page 4/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	P025-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Planche de bordée int - Peinture grise	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FBCD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016 (1)	P026-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Pacerelle / plinthe - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	P027-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Pacerelle - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	P028-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (vert)	MET * / FBCD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P029-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - FER I (horizontal partie supérieure) - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page5/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020 (1)	P030-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Planche de bordée ext - Peinture grise	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021 (1)	P031-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Tourillon - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P032-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Berge - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	P033-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Renfort de porte - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / FCGY	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024 (1)	P034-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Bride - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page6/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P035-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Patin - Caoutchouc armé	Matériau souple (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1)	P036-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Renfort de porte - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	P037-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Planche de bordée ext - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir) + (gris)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P038-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Planche de bordée int - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P039-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Renfort de porte (Croisillon) - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page 7/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (1)	P040-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - FER I (Horizontal partie basse) - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031 (1)	P041-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Planche de bordée ext partie basse - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	P042-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Support de Patin - Peinture grise	Matériau de type peinture (gris)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033 (1)	P043-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Pacerelle - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu) + (gris)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034 (1)	P044-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Pacerelle plinthes - Peinture bleue sur métal	Matériau de type peinture (bleu)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page 8/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035 (1)	P045-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (vert)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	P046-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Tourillon - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037 (1)	P047-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - FER I (Vertical partie haute) - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (1)	P048-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Fer I de soutènement de pacerelle - Peinture verte sur métal	Matériau de type peinture (gris) + (vert)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	P049-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Bride - Peinture bleue	Matériau de type peinture (bleu)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-005236-01 Date d'émission de rapport : 10/01/2025 23:36 Page 9/9  
Dossier N° : 25N000394 Date de réception : 08/01/2025 Date d'analyse : 08/01/2025  
Référence dossier Client:  
83504-166243 A - ECLUSE DE BRUAY SUR ESCAUT 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P050-Extérieur - Porte aval rive droite - Equipement - Berge - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / Y8JB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

## Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

## Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

4.

Laurie Wasielewski  
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles, PA du Pommier  
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE  
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1593  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



PV\_00720250501563492



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Madame Karine PLAZA  
Chez Apave - 340 avenue de la Marne  
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-057122-01

Numéro de dossier : 25N021122

Référence de dossier :

83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT  
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N021122-001 - Référence P051-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tourillon -  
Peinture grise + peinture noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment  
Testing Polska

- N° 25N021122-002 - Référence P052-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Tourillon -  
Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N021122-003 - Référence P053-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Partie  
supérieure Bordée (Fer I) - Peinture grise + noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins  
Environment Testing Polska

- N° 25N021122-004 - Référence P054-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Renfort de  
bordée - Peinture grise + peinture noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins  
Environment Testing Polska

- N° 25N021122-005 - Référence P055-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Bordée  
renfort - Peinture grise + noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment  
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N021122-006 - Référence P056-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Planche de bordée ext - Peinture grise + peinture noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N021122-007 - Référence P057-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - FER I (horizontal partie supérieure) - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N021122-008 - Référence P058-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Renfort de porte - Peinture grise sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N021122-009 - Référence P059-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Bordée extérieure - Peinture grise + peinture noire sur métal, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N021122-010 - Référence P060-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tablier de bordée (partie verticale) - Peinture grise + peinture noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS**
**Réception résultat**  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028232-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 10:31 Page1/4  
Référence laboratoire N° : 25RI033330 Référence de suivi du dossier N° : 25N021122  
Reçu au laboratoire le : 08/05/2025 Date de réception : 07/05/2025  
Date d'analyse : 09/05/2025  
Référence dossier Client: 25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT  
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25N021122-001 - P051-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tourillon - Peinture grise + peinture noire sur métal	Matériau de type peinture (noir)	MET /WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25N021122-002 - P052-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Tourillon - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET /C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003 (1)	25N021122-003 - P053-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Partie supérieure Bordée (Fer I) - Peinture grise + noire sur métal	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (noir)	MET /C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028232-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 10:31 Page2/4  
Référence laboratoire N° : 25RI033330 Référence de suivi du dossier N° : 25N021122  
Reçu au laboratoire le : 08/05/2025 Date de réception : 07/05/2025  
Date d'analyse : 09/05/2025  
Référence dossier Client:25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT  
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (2)	25N021122-004 - P054-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Renfort de bordée - Peinture grise + peinture noire sur métal	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (noir)	MET /Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005 (2)	25N021122-005 - P055-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Bordée renfort - Peinture grise + noire sur métal	Matériau semi-dur (noir)	MET /RV2T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006 (2)	25N021122-006 - P056-Extérieur - Porte amont rive droite - Equipement - Planche de bordée ext - Peinture grise + peinture noire	Matériau semi-dur (noir)	MET /NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007 (1)	25N021122-007 - P057-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - FER I (horizontal partie supérieure) - Peinture grise sur métal	Matériau semi-dur (noir)	MET /Y2QT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028232-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2025 10:31 Page3/4  
Référence laboratoire N° : 25RI033330 Référence de suivi du dossier N° : 25N021122  
Reçu au laboratoire le : 08/05/2025 Date de réception : 07/05/2025  
Date d'analyse : 09/05/2025  
Référence dossier Client:25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT  
- VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25N021122-008 - P058-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Renfort de porte - Peinture grise sur métal	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET / ZHA2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
009 (1)	25N021122-009 - P059-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Bordée extérieure - Peinture grise + peinture noire sur métal	Matériau semi-dur (noir)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010 (1)	25N021122-010 - P060-Extérieur - Porte amont rive gauche - Equipement - Tablier de bordée (partie verticale) - Peinture grise + peinture noire	Matériau semi-dur (noir)	MET / WL2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

## Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA





**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-028232-01	Date d'émission de rapport : 13/05/2025 10:31	Page4/4
Référence laboratoire N° : 25RI033330	Référence de suivi du dossier N° : 25N021122	
Reçu au laboratoire le : 08/05/2025	Date de réception : 07/05/2025	
Date d'analyse : 09/05/2025		
Référence dossier Client: 25N021122 - 83504-166243 A - Ecluse n°3 de Bruay sur l'Escaut 59860 BRUAY-SUR-L'ESCAUT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE		

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rap en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 13 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajoutée dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Damian Gorlikowski  
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## ANNEXE : Certificat de compétence



# Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5424 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Madame PLAZA Karine**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 22/06/2020 - Date d'expiration : 21/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 18/12/2024 - Date d'expiration : 17/12/2031
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (3) Date d'effet : 24/10/2024 - Date d'expiration : 23/10/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 25/10/2024 - Date d'expiration : 24/10/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3) Date d'effet : 15/11/2024 - Date d'expiration : 14/11/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 18/12/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification  
(2) Arrêté du 20 juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification  
(3) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-0522  
PORTEE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev19



**ANNEXE : Attestation d'assurance**

Votre interlocuteur  
**CBT VERLINGUE**  
**(AGENCE D'ILLZACH)**  
**29335 QUIMPER CEDEX**

Portefeuille : 0201050284

☎ **03 89 61 64 64**  
📠 **08 20 20 26 32**

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

**Votre contrat**

**RESPONSABILITE CIVILE**  
**ENTREPRISE**

**Vos références**

Contrat  
**10800807204**

**ATTESTATION**

AXA France IARD, atteste que :

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

**APAVE DIAGNOSTICS**

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

**Activités assurées :**

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

**A l'exclusion :**

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

**Code de la construction et de l'habitation**

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

**Directeur Général Délégué**



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

**Fin du rapport**