



ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE Vienne

4 Rue Fernand Malinvaud
87220 FEYTIAT
Tel : 0519741460
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW792979

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 17/07/2025

Reference mandataire : T.G.I
CHATEAUROUX

DÉSIGNATION DU BIEN

T.G.I CHATEAUROUX
PLACE LUCIEN GERMEREAU
36000 CHÂTEAUROUX

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE REGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE Vienne

4 Rue Fernand Malinvaud
87220 FEYTIAT
Tel : 0519741460
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW792979

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 17/07/2025

Reference mandataire : T.G.I
CHATEAUROUX

DÉSIGNATION DU BIEN

T.G.I CHATEAUROUX
PLACE LUCIEN GERMEREAU
36000 CHÂTEAUROUX

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE REGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : PLACE LUCIEN GERMEREAU 36000
CHÂTEAUROUX

Référence client : T.G.I CHATEAUROUX

Désignation : T.G.I CHATEAUROUX

Date de construction : En 1900

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BERNARD JULIEN

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 17/07/2025

Numéro attestation : CPDI6699

Délivré le : 31/01/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 29/07/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 29/07/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

| | |
|---------------------|---------------------|
| 1er étage - Vol 1 | 1er étage - Vol 2 |
| 1er étage - Vol 3 | 1er étage - Vol 4 |
| 1er étage - Vol 5 | 1er étage - Vol 6 |
| 1er étage - Vol 7 | 1er étage - Vol 8 |
| 1er étage - Vol 9 | 1er étage - Vol 10 |
| 1er étage - Vol 11 | 1er étage - Vol 12 |
| 1er étage - Vol 13 | 1er étage - Vol 14 |
| RDC - Vol 15 | RDC - Vol 16 |
| RDC - Vol 17 | RDC - Vol 18 |
| RDC - Vol 19 | RDC - Vol 20 |
| RDC - Vol 21 | RDC - Vol 22 |
| RDC - Vol 24 | RDC - Vol 25 |
| RDC - Vol 26 | RDC - Vol 27 |
| 2eme étage - Vol 28 | 2eme étage - Vol 29 |

2eme étage - Vol 30

2eme étage - Vol 31

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

| Localisation / Désignation | Justification | Investigation complémentaire restant à réaliser |
|----------------------------|---------------|--|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

L'opération concerne des travaux d'amélioration du système de sécurité incendie du tribunal, il est prévu de :

Mettre en conformité normative la partie SDAI ;

Mise en place de détection automatique ponctuelle multicritère dans les combles pour palier au déclenchement d'alarme intempestive actuel ;

Remplacement du SMSI dans son ensemble pour s'associer au nouveau SDAI ;

Raccorder l'alimentation du SSI en amont du TGBT ;

Redescendre à 1,10 m l'ensemble des déclencheurs manuels verts de déverrouillage des issues de secours ;

Equiper les 3 salles d'audiences :

Remplacer une porte coupe-feu DAS qui n'assure plus son pouvoir coupe-feu au RDC ;

Asservir les 5 clapets coupe-feu des archives au SSI afin d'assainir l'air de ces dernières ;

Déposer les verrous des portes des circulations latérales d'accès à la salle des pas perdus au R+1 et les maintenir en position ouverte comme porte coupe-feu automatique ;

Déplacer les dispositifs de commandes manuels, de déclenchement du désenfumage naturel dans leur cage d'escalier respective ;

Regrouper les dispositifs de commandes manuels DCM de désenfumage naturel de la salle d'audience des assises en une seule commande manuelle DCMR qui sera implantée à l'entrée de la salle et équipée d'un DAC pour être asservi à l'UCMC du CMSI du tribunal.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le programme travaux concerne le rez-de-chaussée, le 1er et le 2eme étages du tribunal de grandes instances de Châteauroux .

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

| Ouvrage ou composant de la construction inspecté | Plan de l'immeuble | Locaux | Localisation |
|--|--------------------|---|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | 1er étage | Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 | |
| Revêtement de mur | 1er étage | Vol 1 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 | |
| Plafond et faux-plafonds | 1er étage | Vol 2 - Vol 4 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 14 | |
| Parois verticales intérieures et enduits | RDC | Vol 15 - Vol 16 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 22 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 | |
| Plafond et faux-plafonds | RDC | Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20 - Vol 21 - Vol 24 - Vol 25 - Vol 27 | |
| Revêtement de sol | RDC | Vol 16 - Vol 17 | |

| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| Revêtement de mur | RDC | Vol 24 - Vol 26 |
| Façades | 2eme étage | Vol 28 |
| Parois verticales intérieures et enduits | 2eme étage | Vol 28 - Vol 29 - Vol 30 - Vol 31 |
| Plafond et faux-plafonds | 2eme étage | Vol 29 - Vol 30 |

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Vol 26 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits projetés | P17 |
| Vol 28 | Façades | Menuiseries | Mastic vitrier | P40 |

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|----------|----------------------|
| 2eme étage | Vol 28 | Menuiseries | Mastic vitrier | P40 | Réalisation d'un prélèvement | Marron | 002EW79297 9 n°40 - 1 | P40 | Matériau mou marron | Positif | Présence sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| RDC | Vol 25 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P1 | Réalisation d'un prélèvement | Doublage mur | 002EW79297 9 n°1 - 1 | P1 | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 16 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P3 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°3 - 1 | P3 | Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 5 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P4 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW79297 9 n°4 - 1 | P4 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 5 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P5 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°5 - 1 | P5 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 14 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P7 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW79297 9 n°7 - 1 | P7 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|---|---------------------|-------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| RDC | Vol 16 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P9 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°9 - 1 | P9 | Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 16 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | S7 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9 | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°9 - 1 | P9 | Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 20 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | S8 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9 | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°9 - 1 | P9 | Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Pré. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------------------|----------------------|----------|---|----------|---------------------|
| RDC | Vol 21 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | S9 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9 | Cloisons séparative | 002EW792979 n°9 - 1 | P9 | Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 16 - Vol 20 - Vol 21 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | S7 - S8 - S9 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9 | Cloisons séparative | 002EW792979 n°9 - 1 | P9 | Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 24 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P12 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW792979 n°12 - 1 | P12 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|------------------|------------------|------------|--|----------------|-----------------------------|-----------|--|----------|---------------------|
| RDC | Vol 24 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P13 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW79297 9 n°13 - 1 | P13 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 19 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P16 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW79297 9 n°16 - 1 | P16 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 22 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S17 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16 | Mur de refend | 002EW79297 9 n°16 - 1 | P16 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 21 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S18 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16 | Mur de refend | 002EW79297 9 n°16 - 1 | P16 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|-----------|---|----------|----------------------|
| RDC | Vol 22 - Vol 21 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S17 - S18 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16 | Mur de refend | 002EW 79297 9 n°16 - 1 | P16 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 26 | Murs et cloisons | Enduits projetés | P17 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW 79297 9 n°17 - 1 | P17 | Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| RDC | Vol 26 | Murs et cloisons | Enduits projetés | P17 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17 | Donnant sur l'extérieur | 002EW 79297 9 n°17 - 1 | P17 | Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable | Positif | Présence sur analyse |
| RDC | Vol 15 | Murs et cloisons | Enduit de rebouchage | P19 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW 79297 9 n°19 - 1 | P19 | Enduit plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|--|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 2 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P21 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°21 - 1 | P21 | Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P22 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW79297 9 n°22 - 1 | P22 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P22 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22 | Donnant sur l'extérieur | 002EW79297 9 n°22 - 1 | P22 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P23 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW79297 9 n°23 - 1 | P23 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Pré. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|------------------|------------------|------------|--|----------------|---------------------------------|----------|--|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 4 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P23 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23 | Mur de refend | 002EW 79297 9 n°23 - 1 | P23 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 2 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P25 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW 79297 9 n°25 - 1 | P25 | Peinture avec couche en toile non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 12 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P26 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW 79297 9 n°26 - 1 | P26 | Peinture avec couche en toile non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 6 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P29 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW 79297 9 n°29 - 1 | P29 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 7 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S15 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29 | Mur de refend | 002EW 79297 9 n°29 - 1 | P29 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 7 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P30 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW 79297 9 n°30 - 1 | P30 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 7 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P30 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30 | Cloisons séparative | 002EW 79297 9 n°30 - 1 | P30 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 8 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P32 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW79297 9 n°32 - 1 | P32 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 9 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P33 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°33 - 1 | P33 | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|--|---------------------|----------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 9 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P33 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33 | Cloisons séparative | 002EW792979 n°33 - 1 | P33 | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 1 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P34 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW792979 n°34 - 1 | P34 | Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 1 | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P34 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34 | Cloisons séparative | 002EW792979 n°34 - 1 | P34 | Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|------------------|------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 7 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P35 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW 79297 9 n°35 - 2 | P35 | Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 9 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S14 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35 | Cloisons séparative | 002EW 79297 9 n°35 - 2 | P35 | Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 10 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S23 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35 | Cloisons séparative | 002EW 79297 9 n°35 - 2 | P35 | Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|----------------|------------------|------------------|------------|--|---------------------|----------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 9 - Vol 10 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S14 - S23 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35 | Cloisons séparative | 002EW792979 n°35 - 2 | P35 | Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 13 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P36 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW792979 n°36 - 1 | P36 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 3 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S5 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36 | Mur de refend | 002EW792979 n°36 - 1 | P36 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 1 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S16 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36 | Mur de refend | 002EW792979 n°36 - 1 | P36 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|---------------|------------------|------------------|------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|--|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 3 - Vol 1 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S5 - S16 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36 | Mur de refend | 002EW79297 9 n°36 - 1 | P36 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 13 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P37 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW79297 9 n°37 - 1 | P37 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 3 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | S4 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37 | Donnant sur l'extérieur | 002EW79297 9 n°37 - 1 | P37 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 13 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P38 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°38 - 1 | P38 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| 2eme étage | Vol 28 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P39 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW79297 9 n°39 - 1 | P39 | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 29 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P41 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW79297 9 n°41 - 1 | P41 | Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 30 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P44 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW79297 9 n°44 - 1 | P44 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 30 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P45 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW79297 9 n°45 - 1 | P45 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--|----------|--|
| 2eme étage | Vol 30 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P46 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW792979 n°46 - 1 | P46 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 31 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P48 | Réalisation d'un prélèvement | Donnant sur l'extérieur | 002EW792979 n°48 - 1 | P48 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 31 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P49 | Réalisation d'un prélèvement | Cloisons séparative | 002EW792979 n°49 - 1 | P49 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 18 | Murs et cloisons | Pierre de taille | S19 | Réalisation d'un sondage | | S19 - 1 | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature |



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Pré. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|------------------|------------------|------------|--|----------------|-----------|----------|------------|----------|--|
| RDC | Vol 15 | Murs et cloisons | Pierre de taille | S19 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S19 | | S19 - 1 | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature |
| RDC | Vol 16 | Murs et cloisons | Pierre de taille | S20 | Réalisation d'un sondage | | S20 - 1 | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature |
| RDC | Vol 16 | Murs et cloisons | Pierre de taille | S20 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S20 | | S20 - 1 | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature |
| RDC | Vol 20 | Murs et cloisons | Pierre de taille | S21 | Réalisation d'un sondage | | S21 - 1 | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature |
| RDC | Vol 20 | Murs et cloisons | Pierre de taille | S21 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S21 | | S21 - 1 | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Pré. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------|--|----------|---|----------|---------------------|
| RDC | Vol 18 | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P51 | Réalisation d'un prélèvement | Mur de refend | 002EW79297 9 n°51 - 2 - 002EW79297 9 n°51 - 1 | P51 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Pré. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------------|----------|---|----------|----------------------|
| 1er étage | Vol 4 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | S1 | Réalisation d'un sondage | | S1 - 1 | | | | Négatif sur marquage |
| RDC | Vol 24 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | S2 | Réalisation d'un sondage | | S2 - 1 | | | | Négatif sur marquage |
| RDC | Vol 25 | Plafonds | Jonction entre panneaux préfabriqués | P2 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°2 - 1 | P2 | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------|---|----------------|---------------------|-----------|---|----------|----------------------|
| 1er étage | Vol 14 | Plafonds | Jonction entre panneaux préfabriqués | P8 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW792979 n°8 - 1 | P8 | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 17 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | S3 | Réalisation d'un sondage | | S3 - 2 - S3 - 2 | | | | Négatif sur marquage |
| RDC | Vol 20 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | S3 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3 | | S3 - 2 - S3 - 2 | | | | Négatif sur marquage |
| RDC | Vol 21 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | S3 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3 | | S3 - 2 - S3 - 2 | | | | Négatif sur marquage |
| RDC | Vol 19 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | S3 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3 | | S3 - 2 - S3 - 2 | | | | Négatif sur marquage |
| RDC | Vol 16 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | S3 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3 | | S3 - 2 - S3 - 2 | | | | Négatif sur marquage |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| RDC | Vol 18 | Plafonds | Enduits plâtre | P11 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°11 - 1 | P11 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 21 | Plafonds | Enduits plâtre | P15 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°15 - 1 | P15 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 27 | Plafonds | Jonction entre panneaux préfabriqués | P20 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°20 - 1 | P20 | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|-----------|------------------|------------|--|----------------|---------------------------------|-----------|--|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 9 | Plafonds | Enduits plâtre | P27 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW 79297 9 n°27 - 1 | P27 | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 6 | Plafonds | Enduits plâtre | P28 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW 79297 9 n°28 - 1 | P28 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 2 | Plafonds | Enduits plâtre | S10 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28 | Blanc | 002EW 79297 9 n°28 - 1 | P28 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 7 | Plafonds | Enduits plâtre | S11 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28 | Blanc | 002EW 79297 9 n°28 - 1 | P28 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|---------------|-----------|------------------|--------------|--|----------------|---------------------------------|-----------|---|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 2 - Vol 7 | Plafonds | Enduits plâtre | S10 - S11 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28 | Blanc | 002EW 79297 9 n°28 - 1 | P28 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 11 | Plafonds | Enduits plâtre | P31 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW 79297 9 n°31 - 1 | P31 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 8 | Plafonds | Enduits plâtre | S12 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31 | Blanc | 002EW 79297 9 n°31 - 1 | P31 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 12 | Plafonds | Enduits plâtre | S13 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31 | Blanc | 002EW 79297 9 n°31 - 1 | P31 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|--|----------------|-----------------------------|-----------|--|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 8 - Vol 12 | Plafonds | Enduits plâtre | S12 - S13 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31 | Blanc | 002EW79297 9 n°31 - 1 | P31 | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 29 | Faux plafonds | Panneaux et plaques | P42 | Réalisation d'un prélèvement | Beige | 002EW79297 9 n°42 - 1 | P42 | Matériau compact beige hétérogène | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 29 | Plafonds | Enduits plâtre | P43 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°43 - 1 | P43 | Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| 2eme étage | Vol 30 | Plafonds | Jonction entre panneaux préfabriqués | P47 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°47 - 1 | P47 | Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| RDC | Vol 15 | Plafonds | Voûte en briques | S22 | Réalisation d'un sondage | | S22 - 1 | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|------|--------------|-------------------|---------------------|------------|------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| RDC | Vol 17 | Revêtement de sol | Colles de carrelage | P10 | Réalisation d'un prélèvement | Gris | 002EW792979 n°10 - 1 | P10 | Colle grise en vrac | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 16 | Revêtement de sol | Colles de carrelage | P50 | Réalisation d'un prélèvement | Gris | 002EW792979 n°50 - 1 | P50 Phase 1 | Matériau compact beige hétérogène | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 16 | Revêtement de sol | Colles de carrelage | P50 | Réalisation d'un prélèvement | Gris | 002EW792979 n°50 - 1 | P50 Phase 2 | Colle grise | Négatif | Négatif sur analyse |

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|-------------------|------------------------------|------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------|--|----------|---------------------|
| 1er étage | Vol 5 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P6 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW792979 n°6 - 1 | P6 Phase 1 | Peinture + carrelage | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 5 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P6 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW792979 n°6 - 1 | P6 Phase 2 | Colle grise non séparable + couche plâtrée blanche | Négatif | Négatif sur analyse |



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|-------------------|------------------------------|------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|---------------------|
| RDC | Vol 24 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P14 | Réalisation d'un prélèvement | Gris | 002EW79297 9 n°14 - 1 | P14 Phase 1 | Peinture + carrelage | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 24 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P14 | Réalisation d'un prélèvement | Gris | 002EW79297 9 n°14 - 1 | P14 Phase 2 | Colle grise | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 26 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P18 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°18 - 1 | P18 Phase 1 | Peinture + carrelage + peinture | Négatif | Négatif sur analyse |
| RDC | Vol 26 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P18 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°18 - 1 | P18 Phase 2 | Colle grise | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P24 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°24 - 1 | P24 Phase 1 | Peinture + carrelage | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P24 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24 | Blanc | 002EW79297 9 n°24 - 1 | P24 Phase 1 | Peinture + carrelage | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P24 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW79297 9 n°24 - 1 | P24 Phase 2 | Colle blanche | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P24 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24 | Blanc | 002EW79297 9 n°24 - 1 | P24 Phase 2 | Colle blanche | Négatif | Négatif sur analyse |



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion |
|-----------|--------------|-------------------|------------------------------|------------|--|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------|---|
| 1er étage | Vol 4 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P24 | Réalisation d'un prélèvement | Blanc | 002EW792979 n°24 - 1 | P24 Phase 3 | Joint cassant beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 4 | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P24 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24 | Blanc | 002EW792979 n°24 - 1 | P24 Phase 3 | Joint cassant beige | Négatif | Négatif sur analyse |
| 1er étage | Vol 1 | Revêtement de mur | Plaques menuiserie | S6 | Réalisation d'un sondage | | S6 - 1 | | | | Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature |
| 1er étage | Vol 3 | Revêtement de mur | Plaques menuiserie | S6 | Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6 | | S6 - 1 | | | | Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature |

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

| Ref pré. | Composant | Matériau | Localisation | Mesurage linéaire | Mesurage hauteur | Mesurage surface | Mesurage unité(s) |
|------------|------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2eme étage | | | | | | | |
| P40 | Menuiseries | Matériau mou marron | Vol 28 | 8,7 m | 2,3 m | 20,01 m² | |
| Ref pré. | Composant | Matériau | Localisation | Mesurage linéaire | Mesurage hauteur | Mesurage surface | Mesurage unité(s) |
| RDC | | | | | | | |
| P17 | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable | Vol 26 - Vol 26 | | 3,1 m | | |

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


| Ref. | Plans | Titre du plan |
|------|------------|---|
| | RDC | RDC - Plan de repérage - Actions menées |
| | RDC | RDC - MPCA Toutes catégories confondues |
| | RDC | RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits |
| | 1er étage | 1er étage - Plan de repérage - Actions menées |
| | 2eme étage | 2eme étage - Plan de repérage - Actions menées |
| | 2eme étage | 2eme étage - MPCA Toutes catégories confondues |
| | 2eme étage | 2eme étage - MPCA Façades |

| RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES | | | | Référence: 002EW792979 | |
|--|--|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Légende | |
| | | | | | Localisation dun prélèvement positif |
| | | | | | Localisation dun prélèvement négatif |
| | | | | | Localisation dun sondage négatif |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Adresse du bien | | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant | |
| PLACE LUCIEN GERMEREAU 36000 CHÂTEAUXROUX | | T.G.I CHATEAUXROUX | 17/07/2025 | BERNARD JULIEN | |

Légende



P17 : Enduits projetés

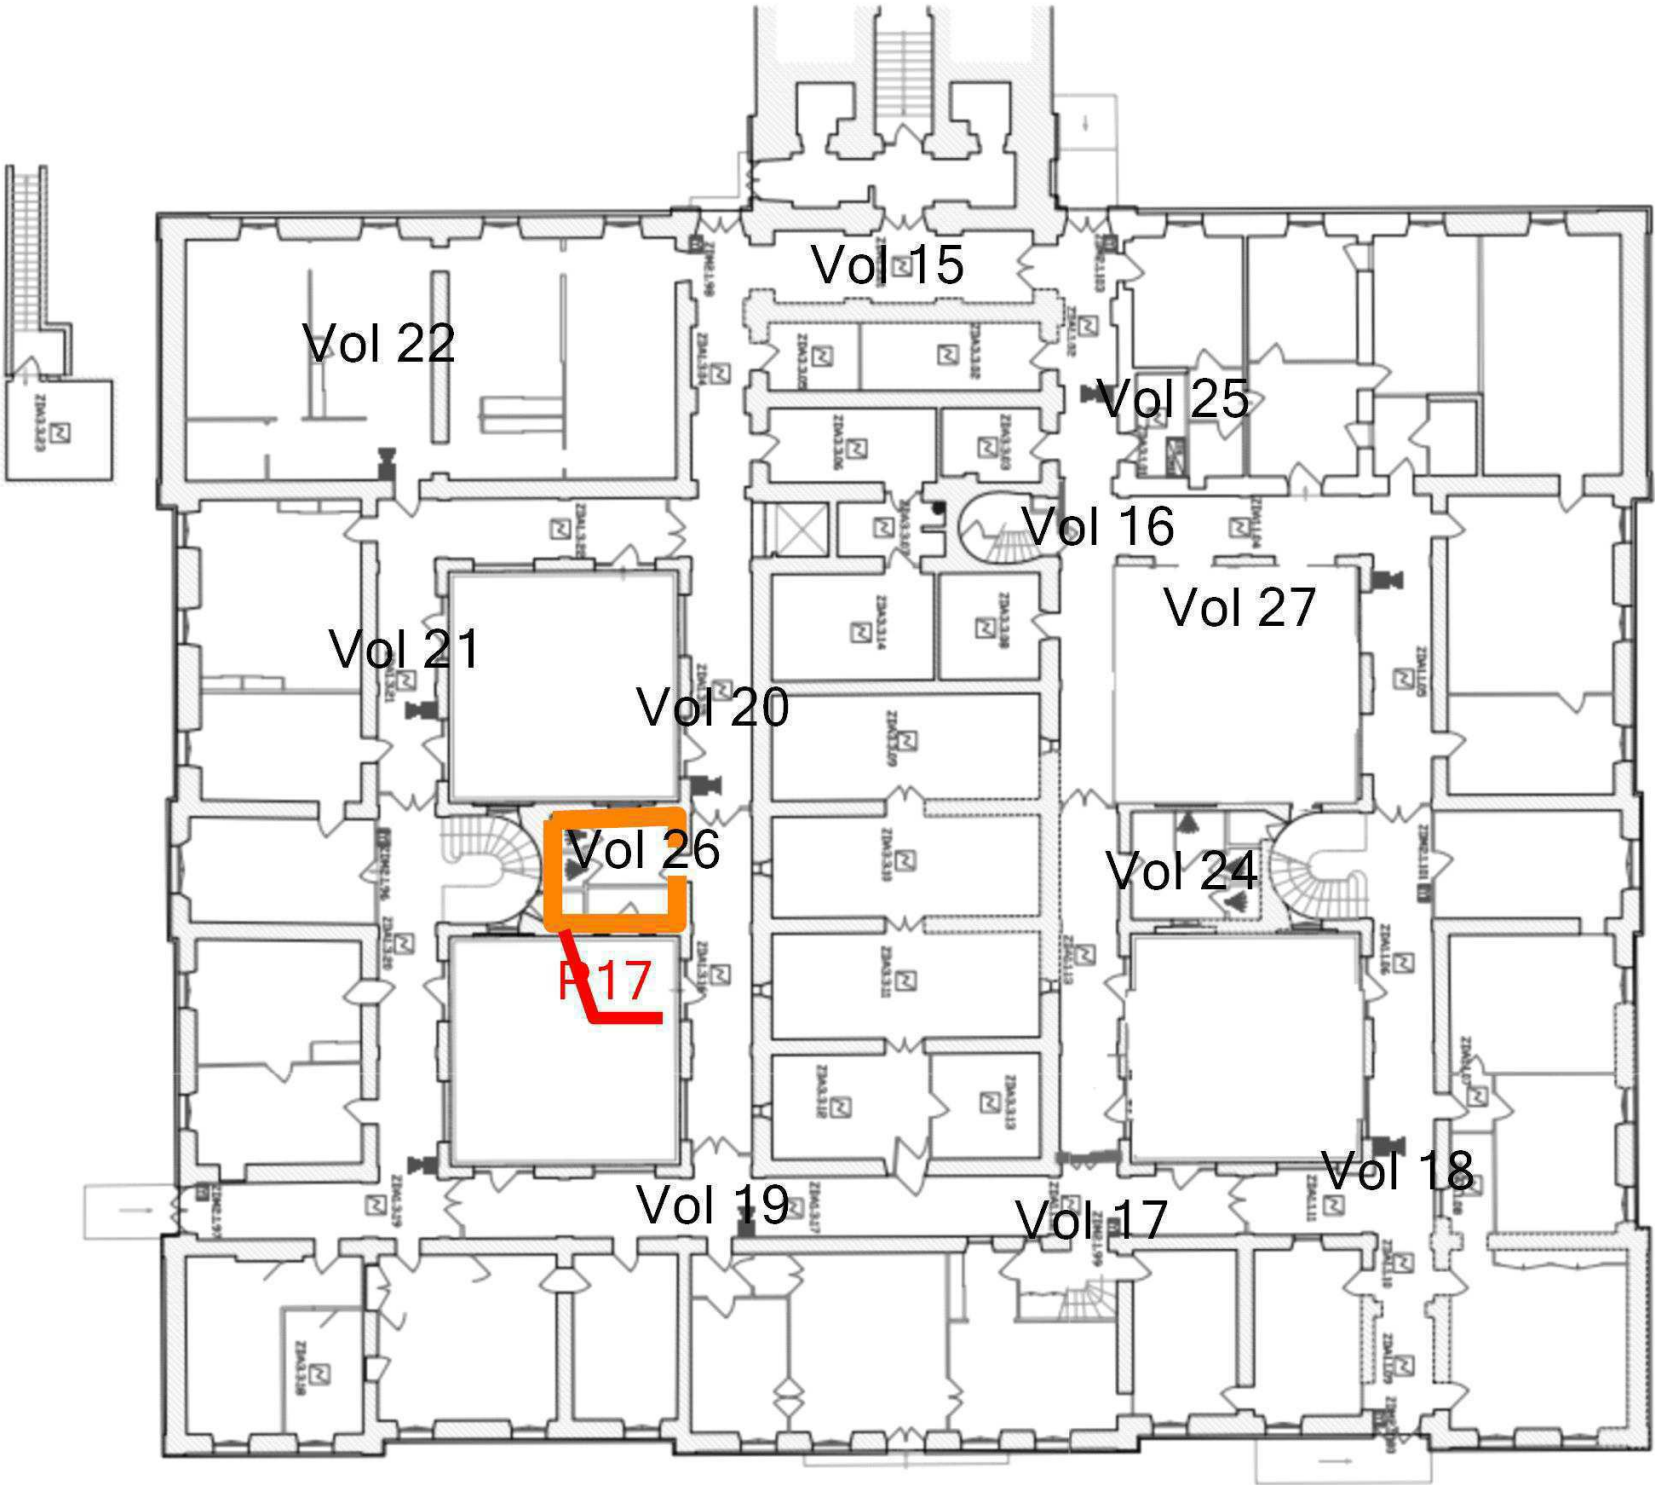

Adresse du bien

PLACE LUCIEN GERMEREAU
36000 CHÂTEAUX

Désignation

T.G.I CHATEAUX

Date intervention

17/07/2025


Technicien intervenant

BERNARD JULIEN

Légende



P17 : Enduits projetés

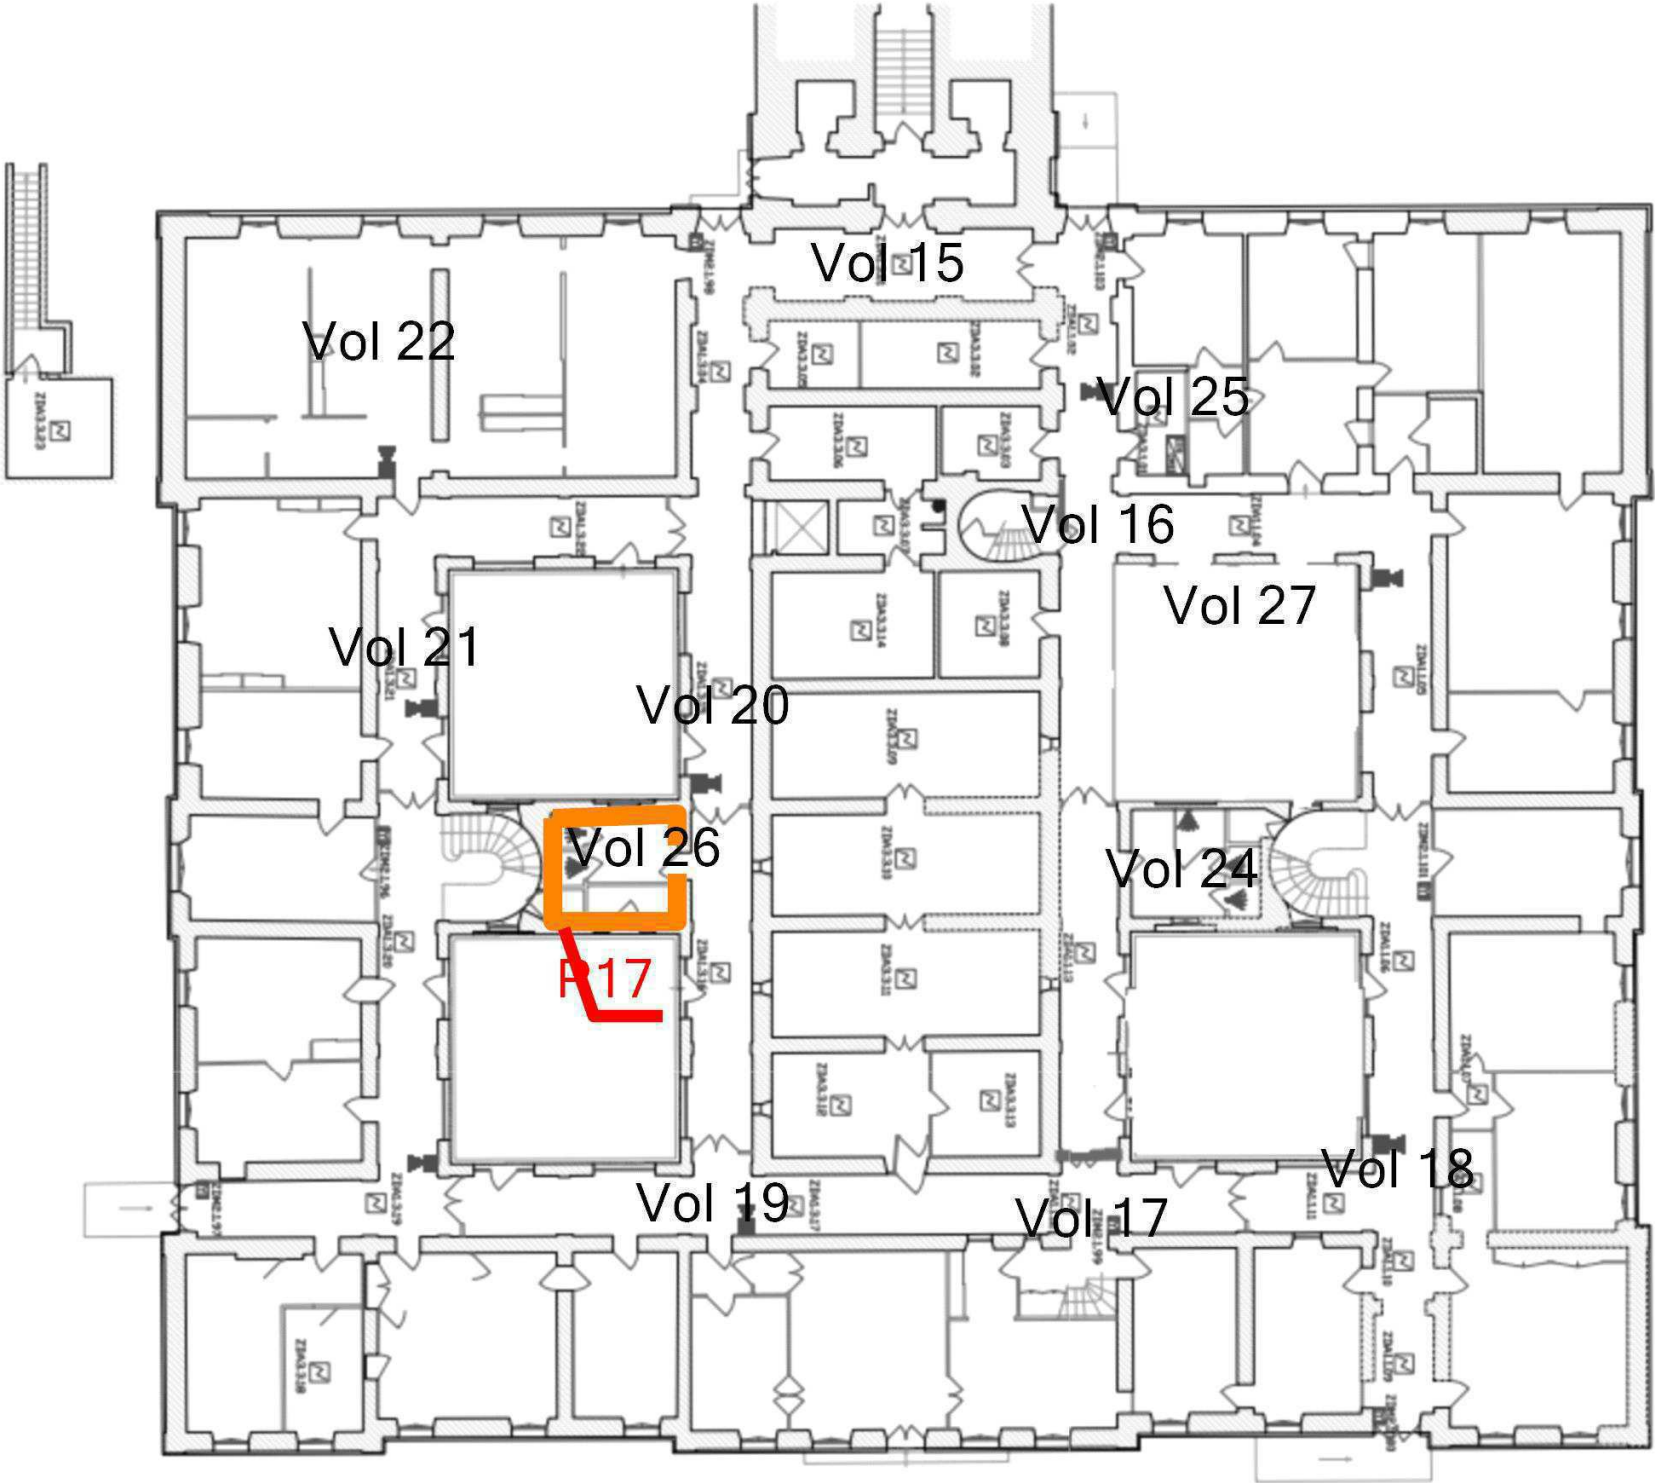

Adresse du bien

PLACE LUCIEN GERMEREAU
36000 CHÂTEAUX

Désignation

T.G.I CHATEAUX

Date intervention

17/07/2025

Technicien intervenant

BERNARD JULIEN


1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW792979

Légende

| |
|-------------------------------------|
| Localisation du prélèvement négatif |
|-------------------------------------|

Localisation dun sondage négatif

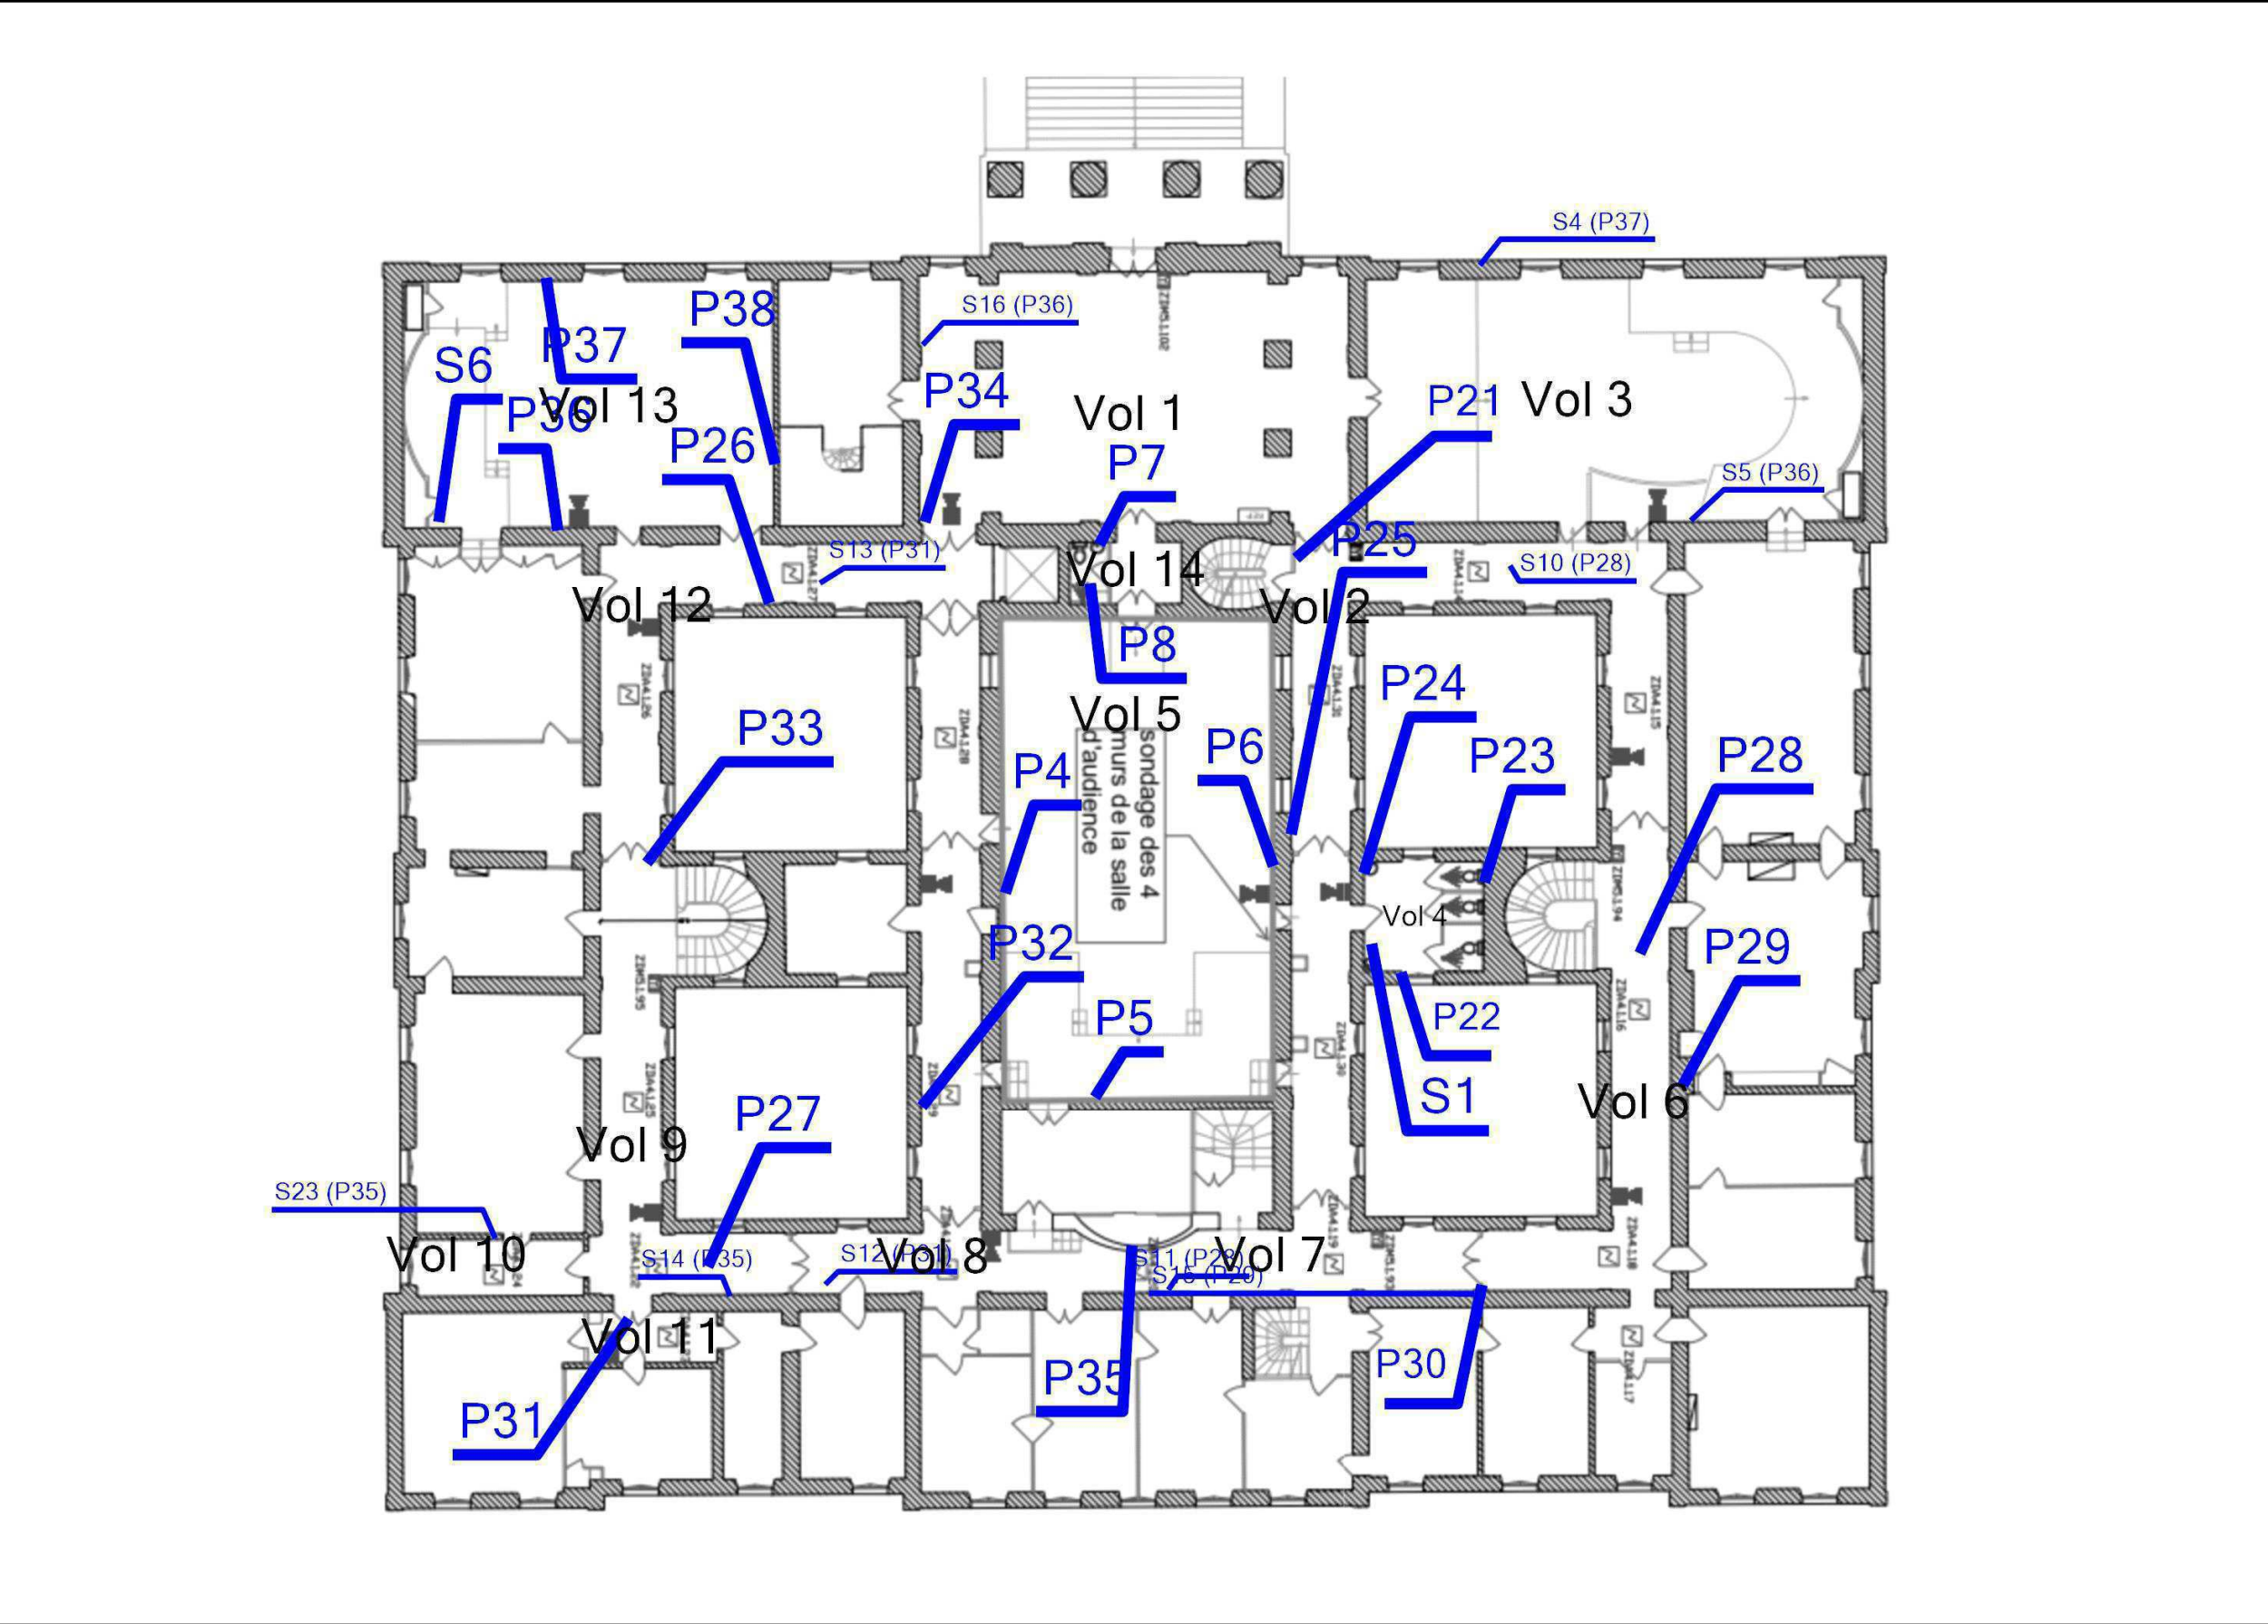

| |
|-----------------|
| Adresse du bien |
|-----------------|

PLACE LUCIEN GERMEREAU
36000 CHÂTEAUXROUX

| Désignation |
|-------------|
|-------------|

T.G.I CHATEAUX


| Date intervention |
|-------------------|
|-------------------|

| |
|------------|
| 17/07/2025 |
|------------|


| | |
|--|--------------------------------|
| | Techniciens intervenant |
|--|--------------------------------|

BERNARD JULIEN


Légende

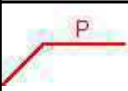

Localisation dun prélèvement positif

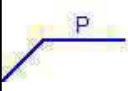

Localisation dun prélèvement négatif

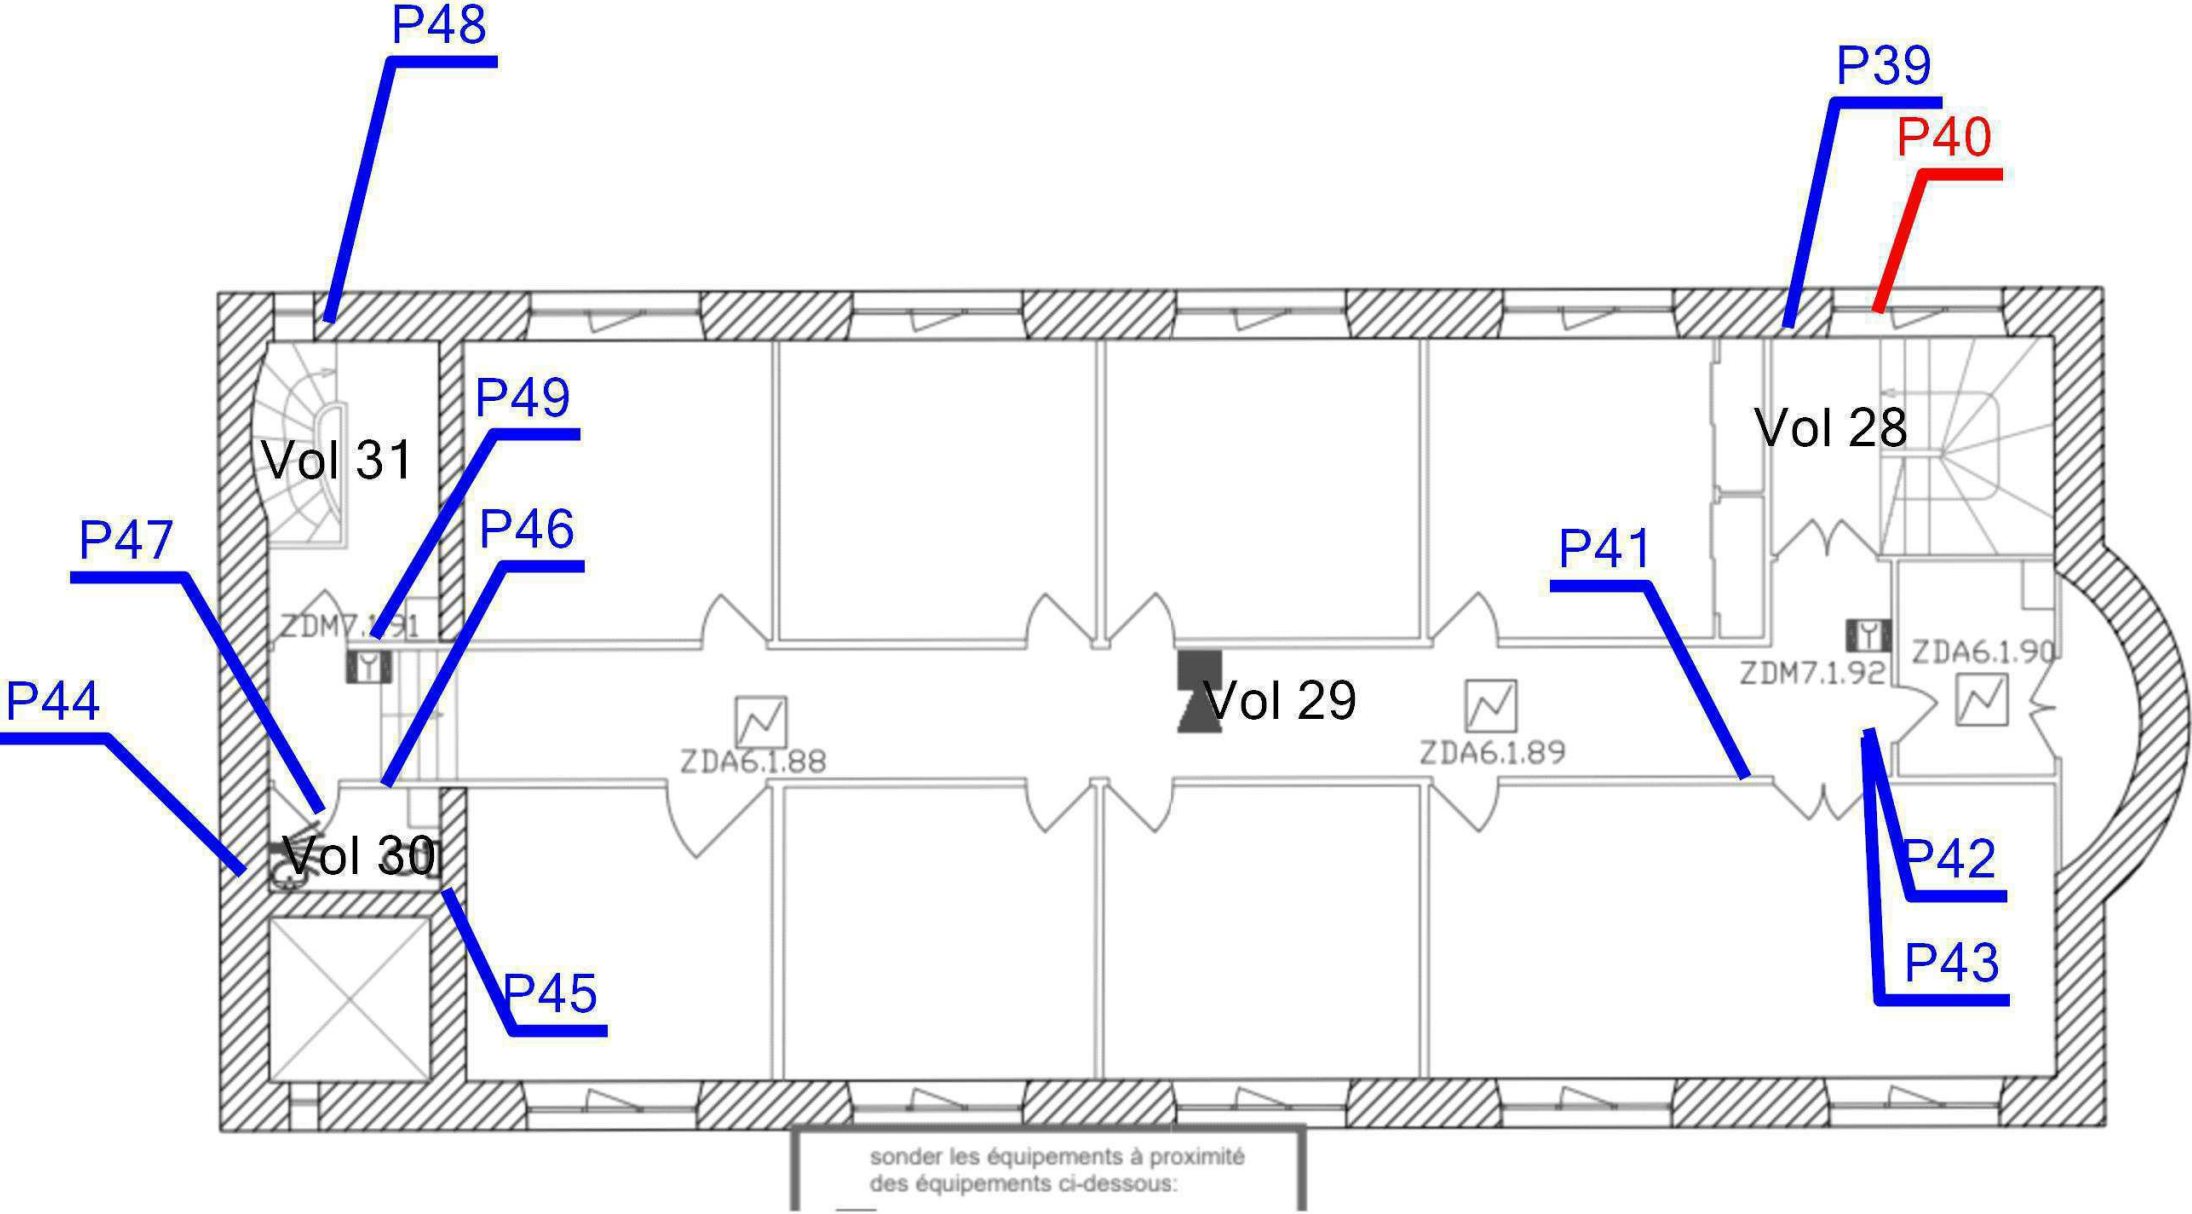

Adresse du bien

PLACE LUCIEN GERMEREAU
36000 CHÂTEAUX

Désignation

T.G.I CHATEAUX

Date intervention

17/07/2025


Technicien intervenant

BERNARD JULIEN

Légende



P40 : Mastic vitrier

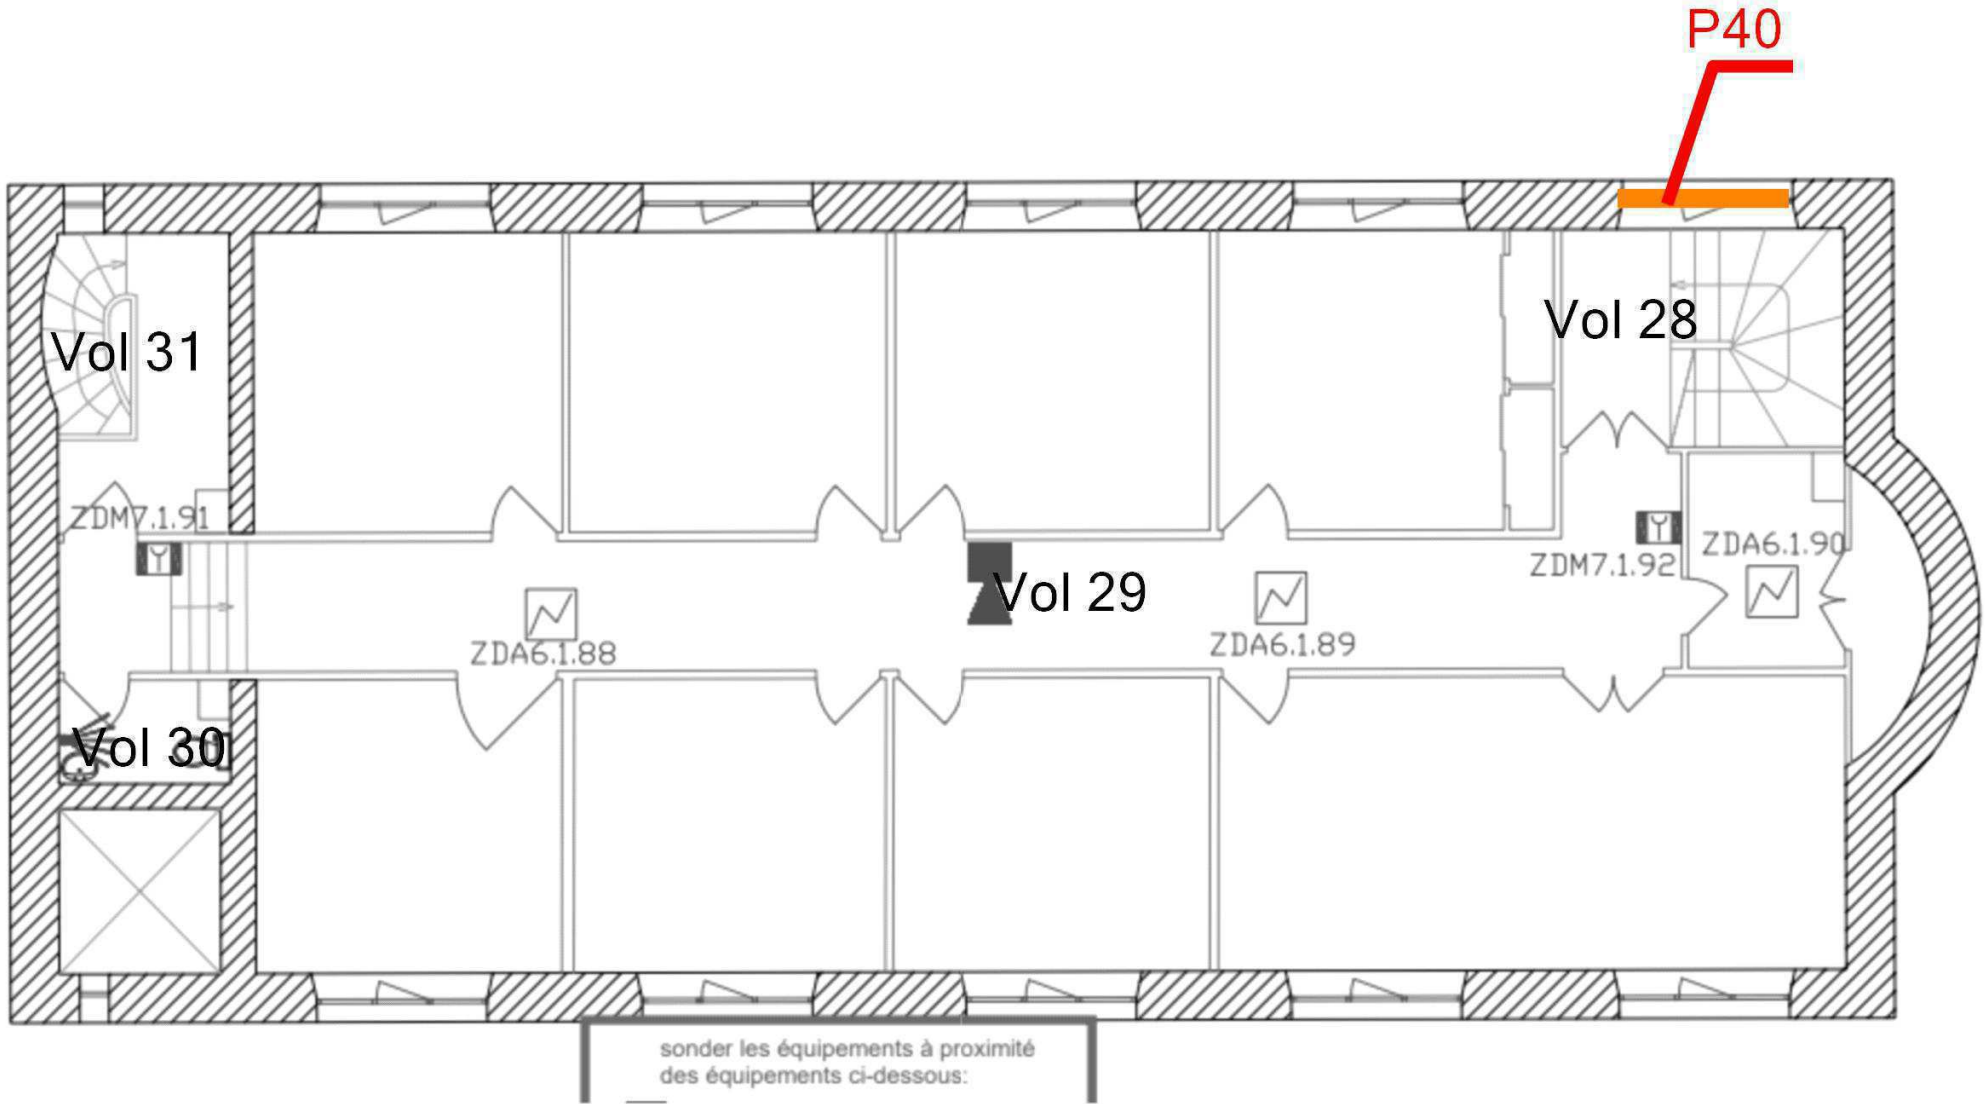

Adresse du bien

PLACE LUCIEN GERMEREAU
36000 CHÂTEAUX

Désignation


T.G.I CHATEAUX

Date intervention

17/07/2025

Technicien intervenant

BERNARD JULIEN

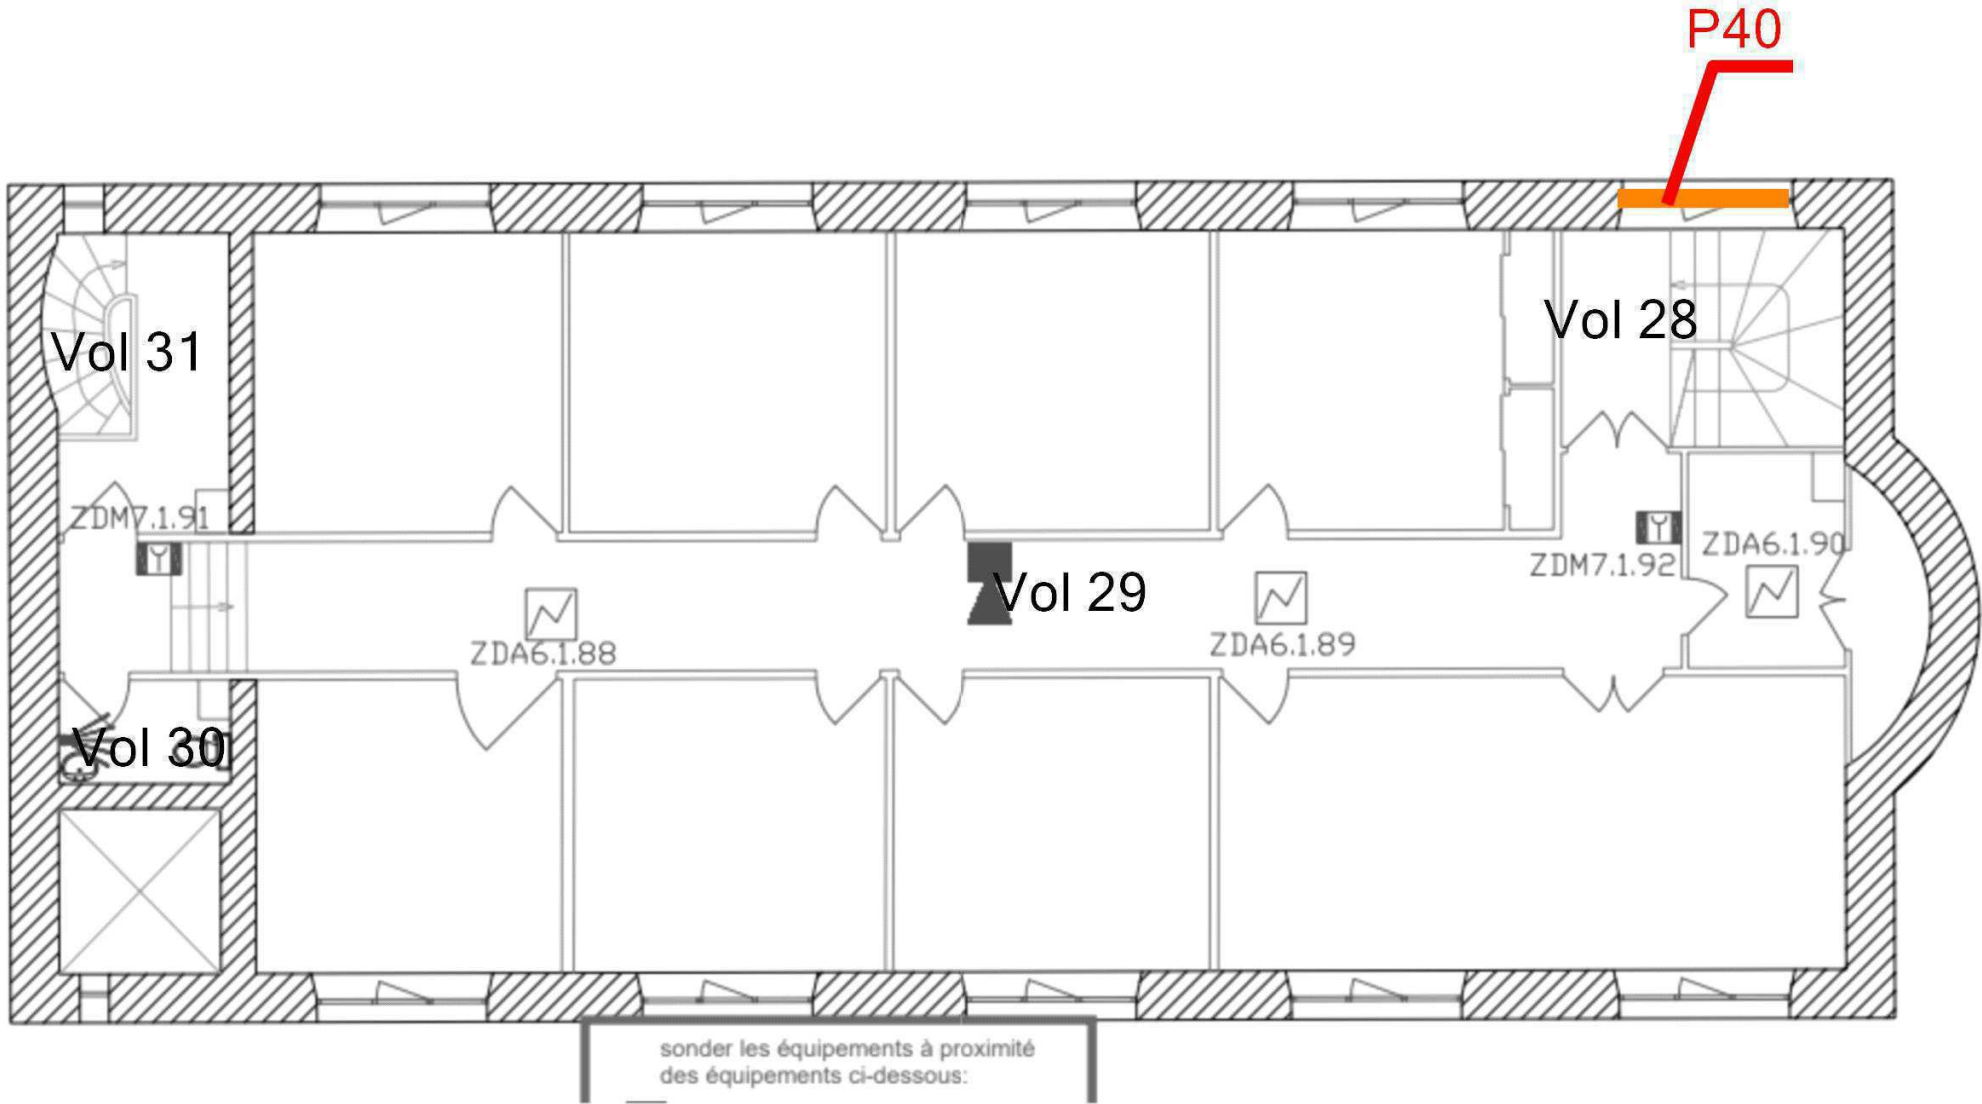

| Légende | |
|---------|----------------------|
| | P40 : Mastic vitrier |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


| | Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|--|--|----------------|-------------------|------------------------|
| | PLACE LUCIEN GERMEREAU 36000 CHÂTEAUX | T.G.I CHATEAUX | 17/07/2025 | BERNARD JULIEN |

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 002EW792979 n°4 - 1 (P4) | 1er étage - Vol 5 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°5 - 1 (P5) | 1er étage - Vol 5 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°6 - 1 (P6) | 1er étage - Vol 5 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°7 - 1 (P7) | 1er étage - Vol 14 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°8 - 1 (P8) | 1er étage - Vol 14 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°21 - 1 (P21) | 1er étage - Vol 2 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°22 - 1 (P22) | 1er étage - Vol 4 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°23 - 1 (P23) | 1er étage - Vol 4 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°24 - 1 (P24) | 1er étage - Vol 4 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°25 - 1 (P25) | 1er étage - Vol 2 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°26 - 1 (P26) | 1er étage - Vol 12 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°27 - 1 (P27) | 1er étage - Vol 9 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°28 - 1 (P28) | 1er étage - Vol 6 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°29 - 1 (P29) | 1er étage - Vol 6 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°30 - 1 (P30) | 1er étage - Vol 7 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°31 - 1 (P31) | 1er étage - Vol 11 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°32 - 1 (P32) | 1er étage - Vol 8 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°33 - 1 (P33) | 1er étage - Vol 9 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°34 - 1 (P34) | 1er étage - Vol 1 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°35 - 2 (P35) | 1er étage - Vol 7 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°36 - 1 (P36) | 1er étage - Vol 13 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°37 - 1 (P37) | 1er étage - Vol 13 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°38 - 1 (P38) | 1er étage - Vol 13 | Prélèvement négatif |
| S1 - 1 (S1) | 1er étage - Vol 4 | Absence sur marquage du matériau |
| S6 - 1 (S6) | 1er étage - Vol 1 | Absence : pas d'amiante par nature |
| 002EW792979 n°39 - 1 (P39) | 2eme étage - Vol 28 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°40 - 1 (P40) | 2eme étage - Vol 28 | Prélèvement positif |
| 002EW792979 n°41 - 1 (P41) | 2eme étage - Vol 29 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°42 - 1 (P42) | 2eme étage - Vol 29 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°43 - 1 (P43) | 2eme étage - Vol 29 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°44 - 1 (P44) | 2eme étage - Vol 30 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°45 - 1 (P45) | 2eme étage - Vol 30 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°46 - 1 (P46) | 2eme étage - Vol 30 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°47 - 1 (P47) | 2eme étage - Vol 30 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°48 - 1 (P48) | 2eme étage - Vol 31 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°49 - 1 (P49) | 2eme étage - Vol 31 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°1 - 1 (P1) | RDC - Vol 25 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°2 - 1 (P2) | RDC - Vol 25 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°3 - 1 (P3) | RDC - Vol 16 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°9 - 1 (P9) | RDC - Vol 16 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°10 - 1 (P10) | RDC - Vol 17 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°11 - 1 (P11) | RDC - Vol 18 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°12 - 1 (P12) | RDC - Vol 24 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°13 - 1 (P13) | RDC - Vol 24 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°14 - 1 (P14) | RDC - Vol 24 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°15 - 1 (P15) | RDC - Vol 21 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°16 - 1 (P16) | RDC - Vol 19 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°17 - 1 (P17) | RDC - Vol 26 | Prélèvement positif |
| 002EW792979 n°18 - 1 (P18) | RDC - Vol 26 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°19 - 1 (P19) | RDC - Vol 15 | Prélèvement négatif |
| 002EW792979 n°20 - 1 (P20) | RDC - Vol 27 | Prélèvement négatif |

| | | |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| 002EW792979 n°50 - 1 (P50) | RDC - Vol 16 | Prélevement négatif |
| 002EW792979 n°51 - 1 (P51) | RDC - Vol 18 | Prélevement négatif |
| 002EW792979 n°51 - 2 (P51) | RDC - Vol 18 | Prélevement négatif |
| S2 - 1 (S2) | RDC - Vol 24 | Absence sur marquage du materiau |
| S3 - 2 (S3) | RDC - Vol 17 | Absence sur marquage du materiau |
| S3 - 2 (S3) | RDC - Vol 17 | Absence sur marquage du materiau |
| S19 - 1 (S19) | RDC - Vol 18 | Absence : pas d'amiante par nature |
| S20 - 1 (S20) | RDC - Vol 16 | Absence : pas d'amiante par nature |
| S21 - 1 (S21) | RDC - Vol 20 | Absence : pas d'amiante par nature |
| S22 - 1 (S22) | RDC - Vol 15 | Absence : pas d'amiante par nature |

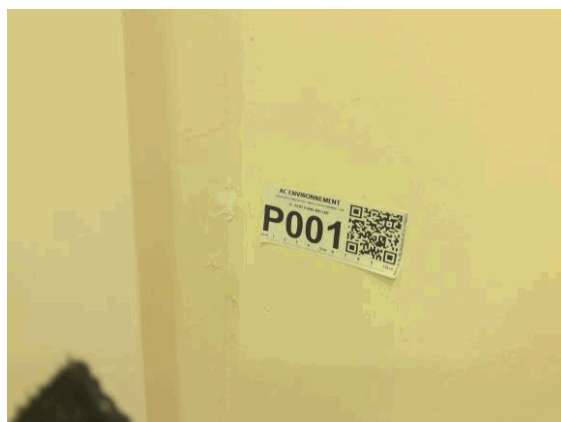


002EW792979 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 25

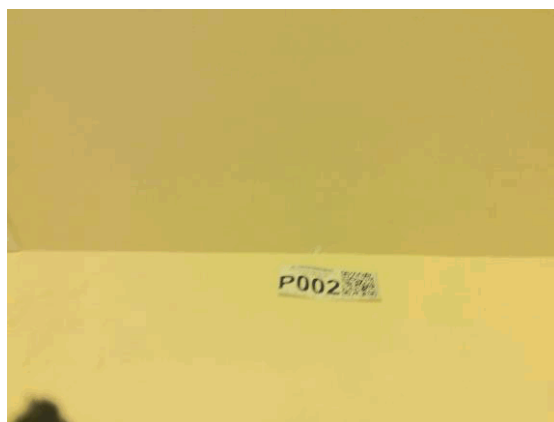

002EW792979 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 25



002EW792979 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 16

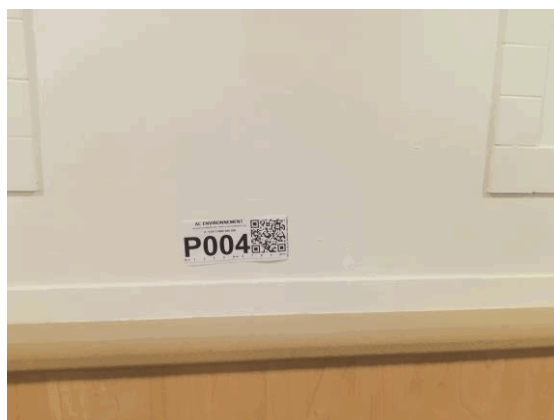

002EW792979 n°4 - 1 (P4) - 1er étage - Vol 5



002EW792979 n°5 - 1 (P5) - 1er étage - Vol 5



002EW792979 n°6 - 1 (P6) - 1er étage - Vol 5



002EW792979 n°7 - 1 (P7) - 1er étage - Vol 14



002EW792979 n°8 - 1 (P8) - 1er étage - Vol 14



002EW792979 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 16




002EW792979 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 17



002EW792979 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 18



002EW792979 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 24

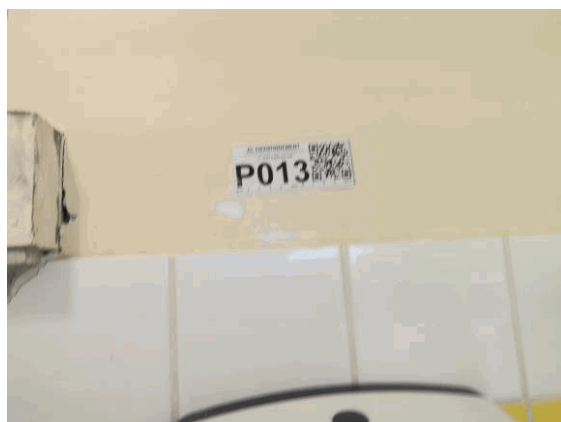

002EW792979 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 24




002EW792979 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 24




002EW792979 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 21



002EW792979 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 19

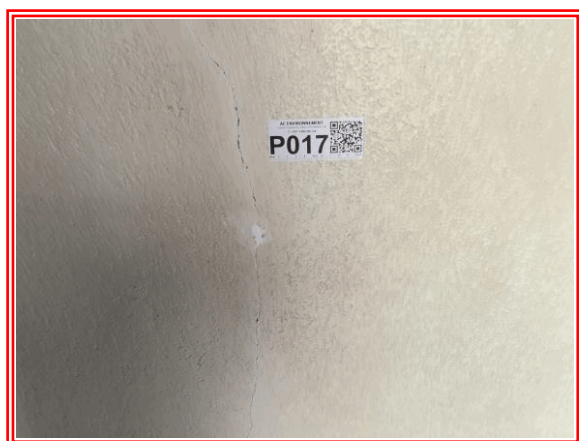

002EW792979 n°17 - 1 (P17) - RDC - Vol 26

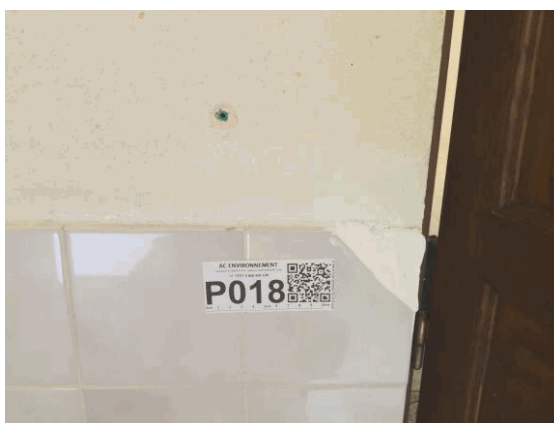

002EW792979 n°18 - 1 (P18) - RDC - Vol 26




002EW792979 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 15



002EW792979 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 27



002EW792979 n°21 - 1 (P21) - 1er étage - Vol 2

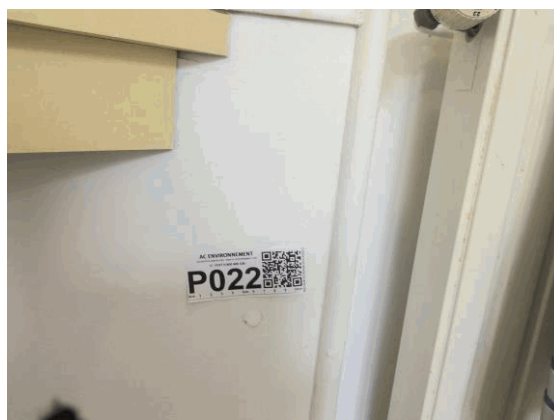

002EW792979 n°22 - 1 (P22) - 1er étage - Vol 4



002EW792979 n°23 - 1 (P23) - 1er étage - Vol 4



002EW792979 n°24 - 1 (P24) - 1er étage - Vol 4



002EW792979 n°25 - 1 (P25) - 1er étage - Vol 2



002EW792979 n°26 - 1 (P26) - 1er étage - Vol 12



002EW792979 n°27 - 1 (P27) - 1er étage - Vol 9



002EW792979 n°28 - 1 (P28) - 1er étage - Vol 6




002EW792979 n°29 - 1 (P29) - 1er étage - Vol 6



002EW792979 n°30 - 1 (P30) - 1er étage - Vol 7



002EW792979 n°31 - 1 (P31) - 1er étage - Vol 11

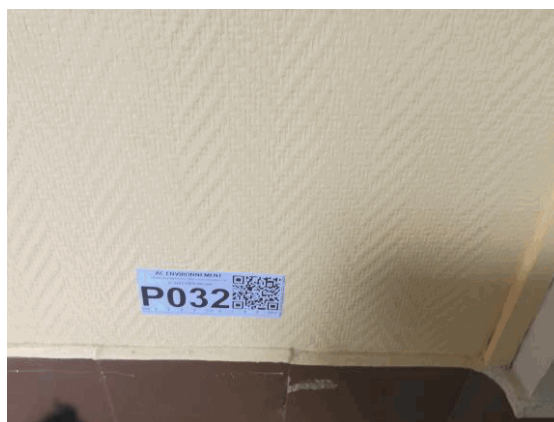

002EW792979 n°32 - 1 (P32) - 1er étage - Vol 8




002EW792979 n°33 - 1 (P33) - 1er étage - Vol 9




002EW792979 n°34 - 1 (P34) - 1er étage - Vol 1



002EW792979 n°35 - 2 (P35) - 1er étage - Vol 7

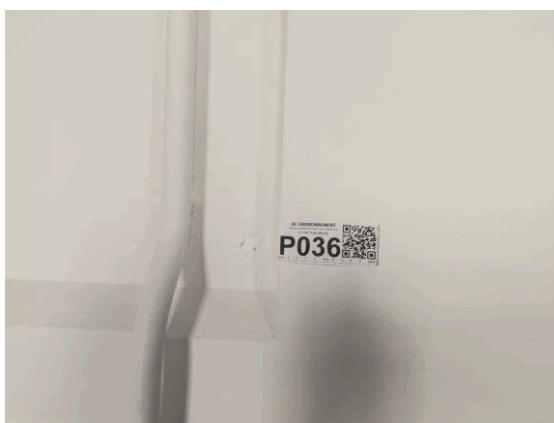

002EW792979 n°36 - 1 (P36) - 1er étage - Vol 13

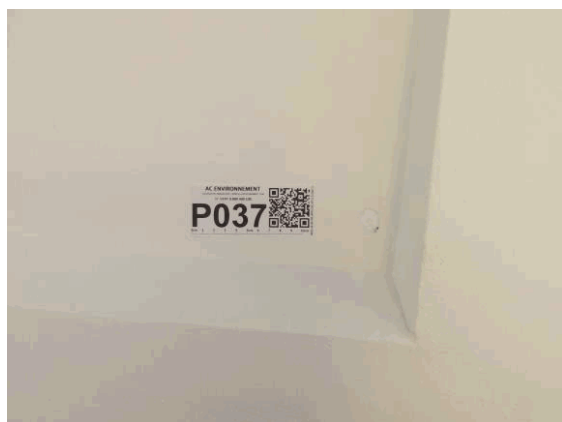

002EW792979 n°37 - 1 (P37) - 1er étage - Vol 13



002EW792979 n°38 - 1 (P38) - 1er étage - Vol 13



002EW792979 n°39 - 1 (P39) - 2eme étage - Vol 28




002EW792979 n°40 - 1 (P40) - 2eme étage - Vol 28



002EW792979 n°41 - 1 (P41) - 2eme étage - Vol 29




002EW792979 n°42 - 1 (P42) - 2eme étage - Vol 29

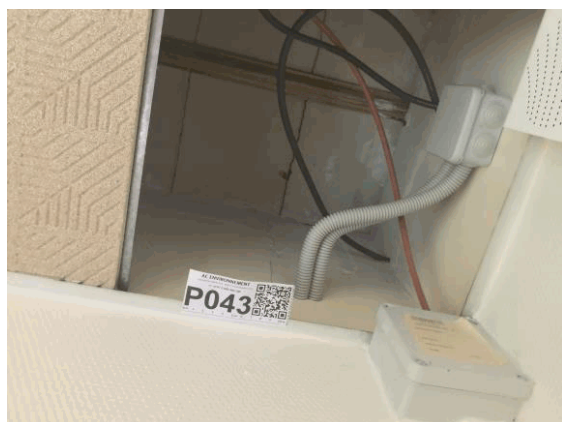

002EW792979 n°43 - 1 (P43) - 2eme étage - Vol 29



002EW792979 n°44 - 1 (P44) - 2eme étage - Vol 30

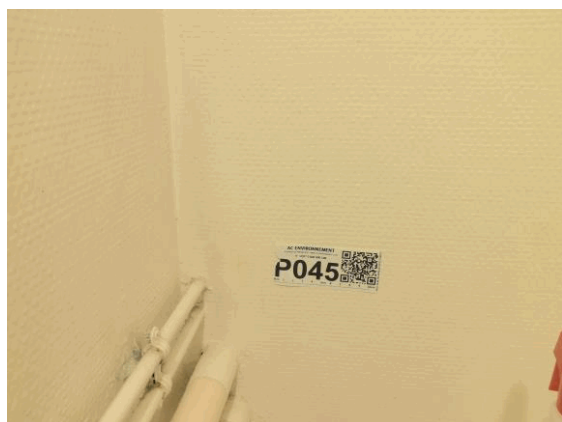

002EW792979 n°45 - 1 (P45) - 2eme étage - Vol 30



002EW792979 n°46 - 1 (P46) - 2eme étage - Vol 30



002EW792979 n°47 - 1 (P47) - 2eme étage - Vol 30



002EW792979 n°48 - 1 (P48) - 2eme étage - Vol 31



002EW792979 n°49 - 1 (P49) - 2eme étage - Vol 31



002EW792979 n°50 - 1 (P50) - RDC - Vol 16



002EW792979 n°51 - 1 (P51) - RDC - Vol 18




002EW792979 n°51 - 2 (P51) - RDC - Vol 18




S1 - 1 (S1) - 1er étage - Vol 4



S2 - 1 (S2) - RDC - Vol 24

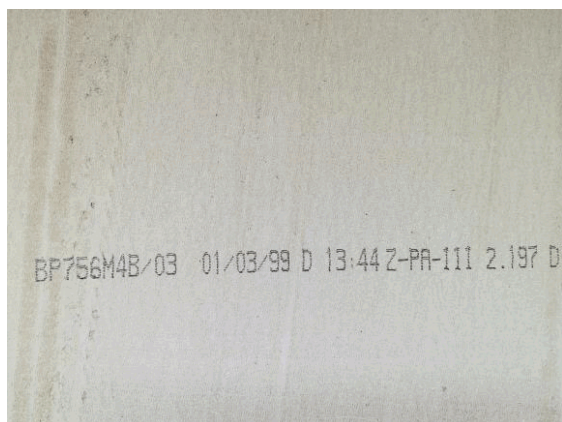

S3 - 2 (S3) - RDC - Vol 17

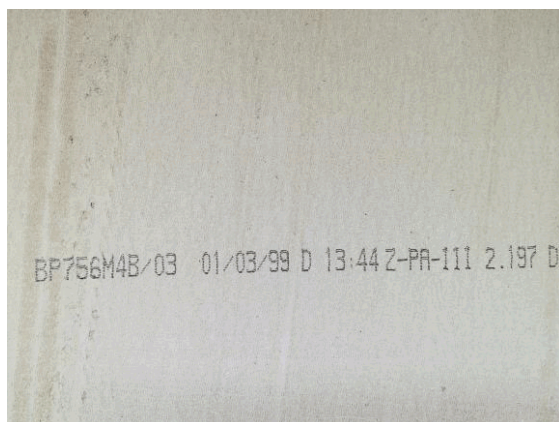


S3 - 2 (S3) - RDC - Vol 17



S6 - 1 (S6) - 1er étage - Vol 1



S19 - 1 (S19) - RDC - Vol 18

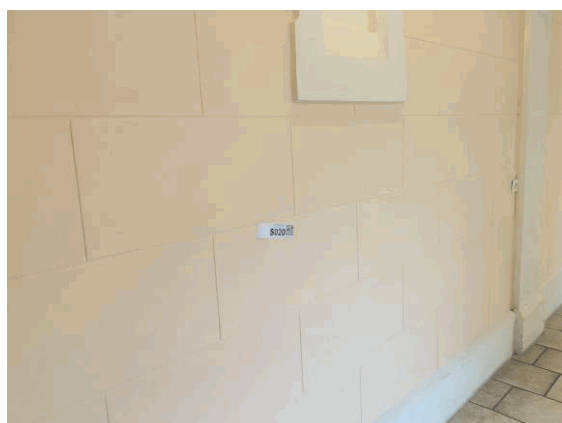

S20 - 1 (S20) - RDC - Vol 16



S21 - 1 (S21) - RDC - Vol 20



S22 - 1 (S22) - RDC - Vol 15

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

| Ref action | Categorie | Composant | Materiau | Localisation | Observation |
|------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Doublage mur | RDC - Vol 25 | |
| P2 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Blanc | RDC - Vol 25 | |
| P3 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable - Cloisons séparative | RDC - Vol 16 | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend | 1er étage - Vol 5 | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative | 1er étage - Vol 5 | |
| P6 Phase 1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Peinture + carrelage - Blanc | 1er étage - Vol 5 | |
| P6 Phase 2 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche - Blanc | 1er étage - Vol 5 | |

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| P7 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Donnant sur l'extérieur | 1er étage - Vol 14 |
| P8 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Blanc | 1er étage - Vol 14 |
| P9 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée - Cloisons séparative | RDC - Vol 16 |
| P10 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle grise en vrac - Gris | RDC - Vol 17 |
| P11 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Blanc | RDC - Vol 18 |
| P12 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur | RDC - Vol 24 |
| P13 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend | RDC - Vol 24 |
| P14 Phase 1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Peinture + carrelage - Gris | RDC - Vol 24 |
| P14 Phase 2 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle grise - Gris | RDC - Vol 24 |
| P15 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Blanc | RDC - Vol 21 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------------------------------|--|-------------------|
| P16 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Mur de refend | RDC - Vol 19 |
| P17 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable - Donnant sur l'extérieur | RDC - Vol 26 |
| P18 Phase 1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Peinture + carrelage + peinture - Blanc | RDC - Vol 26 |
| P18 Phase 2 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle grise - Blanc | RDC - Vol 26 |
| P19 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac - Blanc | RDC - Vol 15 |
| P20 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Blanc | RDC - Vol 27 |
| P21 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - Cloisons séparative | 1er étage - Vol 2 |
| P22 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur | 1er étage - Vol 4 |
| P23 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend | 1er étage - Vol 4 |
| P24 Phase 1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Peinture + carrelage - Blanc | 1er étage - Vol 4 |
| P24 Phase 2 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle blanche - Blanc | 1er étage - Vol 4 |
| P24 Phase 3 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Joint cassant beige - Blanc | 1er étage - Vol 4 |

| | | | | |
|-----|---|------------------|--|--------------------|
| P25 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture avec couche en toile non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend | 1er étage - Vol 2 |
| P26 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture avec couche en toile non séparable + peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend | 1er étage - Vol 12 |
| P27 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Blanc | 1er étage - Vol 9 |
| P28 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Blanc | 1er étage - Vol 6 |
| P29 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Mur de refend | 1er étage - Vol 6 |
| P30 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Cloisons séparative | 1er étage - Vol 7 |
| P31 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Blanc | 1er étage - Vol 11 |
| P32 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Mur de refend | 1er étage - Vol 8 |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|---------------------|
| P33 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Cloisons séparative | 1er étage - Vol 9 |
| P34 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée - Cloisons séparative | 1er étage - Vol 1 |
| P35 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative | 1er étage - Vol 7 |
| P36 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend | 1er étage - Vol 13 |
| P37 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur | 1er étage - Vol 13 |
| P38 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative | 1er étage - Vol 13 |
| P39 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - Donnant sur l'extérieur | 2eme étage - Vol 28 |
| P40 | Façades | Menuiseries | Matériau mou marron - Marron | 2eme étage - Vol 28 |
| P41 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative | 2eme étage - Vol 29 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|---|---------------------|
| P42 | Plafond et faux-plafonds | Faux plafonds | Matériau compact beige hétérogène - Beige | 2eme étage - Vol 29 |
| P43 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - Blanc | 2eme étage - Vol 29 |
| P44 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur | 2eme étage - Vol 30 |
| P45 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Mur de refend | 2eme étage - Vol 30 |
| P46 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative | 2eme étage - Vol 30 |
| P47 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable - Blanc | 2eme étage - Vol 30 |
| P48 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur | 2eme étage - Vol 31 |
| P49 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative | 2eme étage - Vol 31 |
| P50 Phase 1 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Matériau compact beige hétérogène - Gris | RDC - Vol 16 |
| P50 Phase 2 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle grise - Gris | RDC - Vol 16 |
| P51 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac - Mur de refend | RDC - Vol 18 |



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|---|--|
| Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES | Réf. Commande ITGA : IT1525-2094 Réf. Commande Client : 002EW792979 |
|---|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|--|-----------------------|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7846 | |
| Réf échantillon client : 002EW792979001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 25 | | Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (4) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|--|--|------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 25 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7847 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | | |
| Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (4) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 16 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7848 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier | | |
| Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 5 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7849 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 5 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7850 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|--|---|--|-----------------------|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7851 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche | |
| Peinture + Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▸ Colle grise non séparable + (Couche plâtrée blanche) | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : RMT (4) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 14 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7852 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtré blanc / Papier / Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée | |
| ▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtré blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (4) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 14 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7853 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré blanc / Papier / Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée | |
| ▸ Peinture non séparable + Matériau plâtré blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtré blanc avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (4) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 16 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7854 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée | |
| ▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac avec couche cartonnée | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|--|------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 17 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7855 Description ITGA : Colle grise en vrac | | |
| ▶ Colle grise en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 18 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7856 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| ▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 24 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7857 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| ▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 24 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7858 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| ▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 24 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7859 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise | | |
| Peinture + Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▶ Colle grise | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|--|--|--|--|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 21 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7860 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979016 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 19 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7861 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979017 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés / Vol 26 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7862 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène | | |
| Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : FDG (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 26 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7863 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture | | |
| Peinture + Carrelage + Peinture | --- | Non analysé | |
| Colle grise | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979019 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 15 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7864 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac | | |
| Enduit plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|--|------------------------------|---|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 27 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7865 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | | |
| Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979021 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7866 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | | |
| Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : BJL (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 4 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7867 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 4 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7868 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979024 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7869 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Joint cassant beige | | |
| Peinture + Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▸ Colle blanche | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT |
| ▸ Joint cassant beige | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 2 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7870 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| ▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979026 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 12 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7871 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| ▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHATEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979027 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 9 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7872 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| ▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|--|--|------------------------------|-----------------------|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979028 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 6 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7873 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979029 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 6 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7874 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 7 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7875 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979031 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 11 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7876 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 8 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7877 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|--|--|-------------------------------|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979033 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 9 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7878 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (4) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979034 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7879 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979035 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 7 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7880 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979036 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 13 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7881 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX | | | |
| Réf échantillon client : 002EW792979037 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 13 | | Réf échantillon ITGA : IT152507-7882 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|--|---|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979038 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 13 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7883 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979039 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 28 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7884 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc | | |
| Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (4) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979040 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 28 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7885 Description ITGA : Matériau mou marron | | |
| Matériau mou marron | META (B) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : RMT |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979041 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 29 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7886 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979042 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 29 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7887 Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène | | |
| Matériau compact beige hétérogène | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|------------------------------|--|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979043 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 29 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7888 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979044 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 30 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7889 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979045 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 30 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7890 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : FDG (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979046 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 30 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7891 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : KAT (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979047 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 30 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7892 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée | | |
| Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1525-2094 EN DATE DU 29/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|------------------------------|--|
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979048 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 31 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7893 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979049 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 31 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7894 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable | META (A) le 29/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3) |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979050 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 16 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7895 Description ITGA : Colle grise / Matériau compact beige hétérogène | | |
| Colle grise | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG |
| Matériau compact beige hétérogène | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (1) / - | Analyste : EWB |
| Réf dossier client : T.G.I CHATEAUROUX PLACE LUCIEN GERMEREAU - 36000 CHÂTEAUROUX T.G.I CHATEAUROUX Réf échantillon client : 002EW792979051 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 18 | Réf échantillon ITGA : IT152507-7896 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac | | |
| Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac | META (A) le 28/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (1) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3) |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : Romain TOUIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des érosés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexion ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30059 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Hannover: HR 6020
VAT registration ID: DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasewski-
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

| RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION | | MONTANT DES GARANTIES |
|---|---------------|---|
| Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels) | 7 500 000 EUR | par sinistre |
| Dont | | |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs | 3 000 000 EUR | par sinistre |
| • Dommages immatériels non consécutifs | 1 000 000 EUR | par sinistre |
| • Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle | 2 500 000 EUR | par sinistre et par période d'assurance |
| • Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale) | 500 000 EUR | par sinistre et par période d'assurance |
| • Dommages aux Biens confés | 30 000 EUR | par sinistre |
| RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE | | |
| Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels) | 3 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |
| Dont | | |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs | 3 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |
| • Dommages immatériels non consécutifs | 1 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30059 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Hannover: HR 6020
VAT registration ID: DE 219628762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasewski-
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

(Signature)



AC ENVIRONNEMENT
Sagep sncf - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.T. - Immatriculée 5100 0004 - SIRET 44135591400298 - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 76208471-30015

01 44 05 92 44
01 44 05 92 44
01 44 05 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6699

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI6699 Version 003



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICERT, atteste que :

Monsieur BERNARD Julien

Est certifié(e) selon le référentiel ICERT en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|----------------------------|--|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 31/03/2023 - Date d'expiration : 30/03/2030 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 31/03/2023 - Date d'expiration : 30/03/2030 |
| DPE tout type de bâtiments | Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 29/03/2024 - Date d'expiration : 28/03/2031 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 29/03/2024 - Date d'expiration : 28/03/2031 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies>
Valable à partir du 01/07/2024.



ICERT
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19