

Bureau Veritas Exploitation SAS

ISNEAUVILLE
190 rue François Jacob
76230 ISNEAUVILLE France
Téléphone : 02 35 59 46 00
Mail : jean-sebastien.kis@bureauveritas.com

A l'attention de M. GOVEN Willy

DISP
18B RUE DE CHÂTILLON
35000 RENNES

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 27/09/2022

Nom du site : MA ROUEN

Immeuble bâti objet du repérage :

MAISON D'ARRÊT DE ROUEN
BOULEVARD DE L'EUROPE
76000 ROUEN

Numéro d'affaire : 15673092

Référence du rapport : 15673092/S2.2.4.R

Rédigé le : 28/10/2022

Par l'opérateur de repérage : Jean-Sébastien KIS

Date de la commande : 02/08/2022

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE Le Triangle de l'Arche - 9 cours du Triangle - 92937 - PARIS-LA-DEFENSE Cedex Certificat n° 15031740



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	30/06/2022	29/06/2029

Ce rapport contient **24** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur : 

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	4
3. INFORMATIONS GENERALES.....	5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s).....	5
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission.....	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5.2. Conditions de visite.....	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
6.1. Résultats détaillés.....	8
7. ANNEXES.....	10
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	10
7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	10
7.3. Croquis de repérage.....	11
7.4. Attestation d'assurance.....	13
7.5. Certificat de compétence.....	15
7.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	16

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation des douches de la Division 1 au 3ème étage.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Revêtements de sol	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,..)
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,..)
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides)	Mastics

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
 - Division 1 - 3ème étage - Douches 1.
 - Division 1 - 3ème étage - Local Technique.
 - Division 1 - 3ème étage - Douches 2.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: MAISON D'ARRÊT DE ROUEN
BOULEVARD DE L'EUROPE
76000 ROUEN

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
MAISON D'ARRÊT DE ROUEN	Etablissement social	ERP catégorie 1 à 4	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	DISP M. Willy GOVEN	18B RUE DE CHÂTILLON 35000 RENNES	0256016667 willy.goven@justice.fr
Propriétaire	DISP	18b rue de Châtillon 35000 RENNES	/
Accompagnateur	Maison d'Arrêt Agent Pénitentiaire	Boulevard de l'Europe 76000 ROUEN	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS 790 184 675 01001	Jean-Sébastien KIS	BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE	15031740	30/06/2022	29/06/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord	1-1593	557, route de NoyellesP.A. du PommierCS 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance	+33 3 21 08 80 20

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 27/09/2022

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Mail de Sous-Traitance interne (E. LEGER en date du 02/08/2022)	ST 15673092 - DISP - MA ROUEN - AMRTV > > demande date de visite + intervenant	Programme des travaux
Plan de niveau - 3ème étage (14/04/2017)	MA ROUEN -- NIVEAU 3.dwg	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Division 1 / 3ème étage / Douches 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P001	Résultat d'analyse	/	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P002	Résultat d'analyse	/	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 1	Plafond	Enduit	blanc(he)	P003	Résultat d'analyse	Résidus d'enduit plâtre au plafond.	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e)	P004	Résultat d'analyse	Peinture sur ébrasement de porte.	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 1	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	P005	Résultat d'analyse	Enduit sur ébrasement de porte.	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P006	Résultat d'analyse	S	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Plafond	Peinture	décorative, beige	P007	Résultat d'analyse	/	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	P008	Résultat d'analyse	/	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Conduit d'air	Mastic	compact, beige	P009	Résultat d'analyse	/	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P010	Résultat d'analyse	/	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P011	Résultat d'analyse	S	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige	P012	Résultat d'analyse	Peinture sur ébrasement de porte.	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Revêtement du mur	Peinture	décorative, beige	P013	Résultat d'analyse	Peinture sur ébrasement de porte. S	NON
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Plafond	Peinture	décorative, beige	P014	Résultat d'analyse	S	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 2	Plafond	Enduit	blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	Résidus d'enduit plâtre au plafond.	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P015	Résultat d'analyse	S	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 2	Revêtement du mur	Peinture	décorative, gris(e)	P016	Résultat d'analyse	Peinture sur ébrasement de porte. S	NON
Division 1 / 3ème étage / Douches 2	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	P017	Résultat d'analyse	Enduit sur ébrasement de porte. S	NON

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
Division 1 / 3ème étage / Douches 1	/
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	/
Division 1 / 3ème étage / Douches 2	/

7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Division 1 / 3ème étage / Douches 1	Carrelage	Faïences	Béton	
Division 1 / 3ème étage / Local Technique	Carrelage	Parpaings	Plâtre	
Division 1 / 3ème étage / Douches 2	Carrelage	Faïences	Béton	

7.3. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	MAISON D'ARRÊT DE ROUEN Boulevard de l'Europe 76000 - ROUEN		<p>Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante</p> <p>Gx → Prélèvement ou sondage n°X ne contenant pas d'amiante</p> <p>Sx → Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X</p> <p>NV Non visité</p>	
R+3	Date visite	28/10/2022		
	Auteur	J S KIS		
Plan	N° dossier	15673092-2		
	Planche	1/1		
	Indice	0		

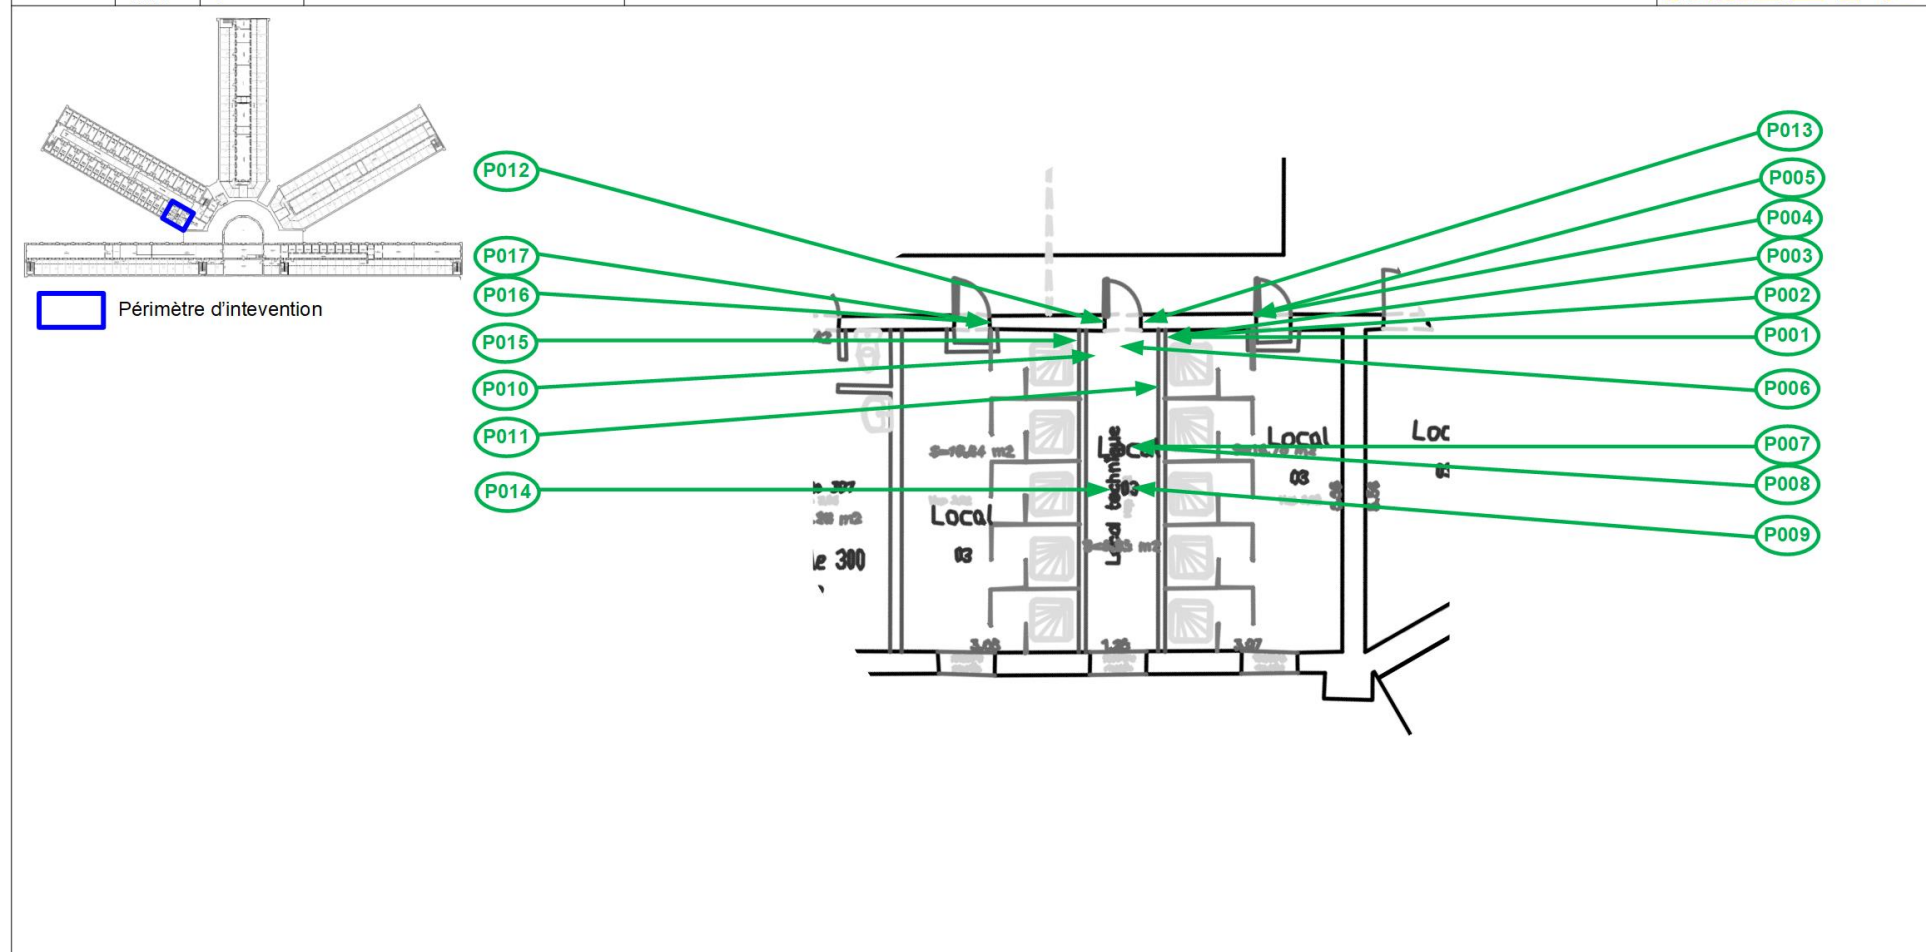


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : MAISON D'ARRÊT DE ROUEN	Adresse : BOULEVARD DE L'EUROPE 76000 ROUEN	Localisation : Division 1 / 3ème étage
Réalisé par : Jean-Sébastien KIS	N° de planche : 1 / 1	

7.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire, 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Jean-Sebastien KIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date :29/06/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 15031740



BUREAU VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Jean-Sebastien KIS

190 Rue François Jacob - CS 80534

76235 ISNEAUVILLE CEDEX

Notre référence : AR-22-HB-068627-01

Numéro de dossier : 22N034398

Référence de dossier : 1510797476/15673092/S2/2/3_15673092/3/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22N034398-001 - Référence *BV3JW2236 Réf. prél : P001 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-002 - Référence *BV3JW2237 Réf. prél : P002 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-003 - Référence *BV3JW2238 Réf. prél : P003 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Plafond - Enduit - (blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-004 - Référence *BV3JW2239 Réf. prél : P004 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)) + Réf. prél : P005 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-005 - Référence *BV3JW2240 Réf. prél : P006 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-006 - Référence BV3JW2241 Réf. prél : P007 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Plafond - Peinture - (décorative/beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-007 - Référence BV3JW2242 Réf. prél : P008 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Plafond - Enduit - (plâtre/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-008 - Référence BV3JW2243 Réf. prél : P009 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Conduit d'air - Mastic - (compact/beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-009 - Référence BV3JW2244 Réf. prél : P010 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-010 - Référence BV3JW2245 Réf. prél : P011 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-011 - Référence BV3JW2246 Réf. prél : P012 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-012 - Référence BV3JW2247 Réf. prél : P013 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-013 - Référence BV3JW2248 Réf. prél : P014 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Plafond - Peinture - (décorative/beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-014 - Référence BV3JW2249 Réf. prél : P015 Division 1/ 3ème étage/ Douches 2/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22N034398-015 - Référence BV3JW2250 Réf. prél : P016 Division 1/ 3ème étage/ Douches
2/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)) + Réf. prél : P017 Division 1/ 3ème étage/ Douches
2/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le
Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS

Réception résultat

EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-058028-01	Date d'émission de rapport : 07/10/2022 4:14	Page1/5
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM033126	Référence de suivi du dossier N° : 22N034398	
Reçu au laboratoire le : 04/10/2022	Date de réception : 30/09/2022	
Date d'analyse : 06/10/2022		
Référence dossier Client:1510797476/15673092/S2/2/3_15673092/3/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22N034398-001 - BV3JW2236 Réf. prél : P001 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) (noir) ; matériau dur (cémenteux) (gris) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	22N034398-002 - BV3JW2237 Réf. prél : P002 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	22N034398-003 - BV3JW2238 Réf. prél : P003 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/Plafond - Enduit - (blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 , 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-058028-01 Date d'émission de rapport : 07/10/2022 4:14 Page 2/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM033126 Référence de suivi du dossier N° : 22N034398
 Reçu au laboratoire le : 04/10/2022 Date de réception : 30/09/2022
 Date d'analyse : 06/10/2022
 Référence dossier Client: 1510797476/15673092/S2/2/3_15673092/3/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	22N034398-004 - BV3JW2239 Réf. prél : P004 Division 1/ 3ème étage/ Douches 1/ Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)) + Réf. prél : P005 Division 1/ 3ème étage, Douches 1/ Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	22N034398-005 - BV3JW2240 Réf. prél : P006 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	22N034398-006 - BV3JW2241 Réf. prél : P007 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Plafond - Peinture - (décorative/beige)	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	22N034398-007 - BV3JW2242 Réf. prél : P008 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Plafond - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 , 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-058028-01	Date d'émission de rapport : 07/10/2022 4:14	Page 3/5
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM033126	Référence de suivi du dossier N° : 22N034398	
Reçu au laboratoire le : 04/10/2022	Date de réception : 30/09/2022	
Date d'analyse : 06/10/2022		
Référence dossier Client: 1510797476/15673092/S2/2/3_15673092/3/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	22N034398-008 - BV3JW2243 Réf. prél : P009 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Conduit d"ai - Mastic - (compact/beige)	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	22N034398-009 - BV3JW2244 Réf. prél : P010 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	22N034398-010 - BV3JW2245 Réf. prél : P011 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau dur (gris) (clair) en traces ; matériau de type peinture (bleu) en traces	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	22N034398-011 - BV3JW2246 Réf. prél : P012 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige)	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 , 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-058028-01 Date d'émission de rapport : 07/10/2022 4:14 Page 4/5
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM033126 Référence de suivi du dossier N° : 22N034398
 Reçu au laboratoire le : 04/10/2022 Date de réception : 30/09/2022
 Date d'analyse : 06/10/2022
 Référence dossier Client: 1510797476/15673092/S2/2/3_15673092/3/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	22N034398-012 - BV3JW2247 Réf. prél : P013 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/beige)	Matériau (pulvérulent) (fibreuse) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	22N034398-013 - BV3JW2248 Réf. prél : P014 Division 1/ 3ème étage/ Local Technique/Plafond - Peinture - (décorative/beige)	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	22N034398-014 - BV3JW2249 Réf. prél : P015 Division 1/ 3ème étage/ Douches 2/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / J8CP	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	22N034398-015 - BV3JW2250 Réf. prél : P016 Division 1/ 3ème étage/ Douches 2/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/gris(e)) + Réf. prél : P017 Division 1/ 3ème étage, Douches 2/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (pulvérulent) (poudreux) (beige) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-058028-01	Date d'émission de rapport : 07/10/2022 4:14	Page 5/5
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM033126	Référence de suivi du dossier N° : 22N034398	
Reçu au laboratoire le : 04/10/2022	Date de réception : 30/09/2022	
Date d'analyse : 06/10/2022		
Référence dossier Client: 1510797476/15673092/S2/2/3_15673092/3/1		

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Magali Fradet
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur
www.cofrac.fr