

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Article R.4412-97 du Code du Travail modifié par le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 ;
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 modifiant le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ;
Arrêté du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	MRS-20372 A
Propriétaire	UNIVERSITE DE LA REUNION
Donneur d'ordre	UNIVERSITE DE LA REUNION
Adresse de l'immeuble	INSPE 1 allée des Aigues Marines 97400 BELLE PIERRE
Bâtiment ou installation	Bâtiment P
Date de la commande	03/07/2024
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	04/07/2024
Date d'émission du rapport de repérage	09/08/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Démolition des cloisons non porteuses pour création d'un open space et réfection des revêtements murs sol et plafond.

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

MORONI Virginie
EDIMM
Le **09/08/2024**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante



Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions

Néant



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLÈTE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLÈTE DE L'IMMEUBLE CONCERNÉ :	4
IDENTIFICATION DU BÂTIMENT CONCERNÉ :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPÉRAGE	5
PÉRIMÈTRE DU REPÉRAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNÉS (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNÉES / LOCAUX À INVESTIGUER.....	5
PROGRAMME DE REPÉRAGE.....	5
RAPPORTS PRÉCÉDEMMENT RÉALISÉS	6
CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMÉMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITÉ OU D'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	6
LISTE DES ZONES PRÉSENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	7
RÉSULTATS DU REPÉRAGE.....	18
RÉSULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	18
LISTE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS REPÉRÉS	19
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ PAR LA MISSION DE REPÉRAGE	24
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	25
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	56
ANNEXE : PROCÈS VERBAUX D'ANALYSE.....	59
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPÉTENCE	67
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	68



1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **MRS-20372**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	UNIVERSITE DE LA REUNION
Demeurant :	15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE
Représenté par :	Monsieur WYSOCKI Christophe
Commanditaire du repérage :	UNIVERSITE DE LA REUNION
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Madame MORONI Virginie
Nom et adresse de l'entreprise :	EDIMM 66 chemin Clain 97432 ST PIERRE
N° de Siret :	49431101200087
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France - 6725259904

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	INSPE
Adresse complète :	1 allée des Aigues Marines 97400 BELLE PIERRE
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment P	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Démolition des cloisons non porteuses pour création d'un open space et réfection des revêtements murs sol et plafond.



3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
BPi.P.N0.27	RDC	1
BPi.P.N0.28	RDC	2
BPi.P.N0.29	RDC	3
BPi.P.N0.30	RDC	4
BPi.P.N0.31	RDC	5
BPi.P.N0.32	RDC	6
BPi.P.N0.33	RDC	7
BPi.P.N0.35	RDC	8
BPi.P.N0.36	RDC	9
BPi.P.N0.37	RDC	10
BPi.P.N0.38	RDC	11
BPi.P.N0.39	RDC	12
BPi.P.N0.41	RDC	13
BPi.P.N0.42	RDC	14
BPi.P.N0.43	RDC	15
BPi.P.N0.44	RDC	16
BPi.P.N0.45	RDC	17
BPi.P.N0.46	RDC	18
BPi.P.N0.47	RDC	19
BPi.P.N0.48	RDC	20
BPi.P.N0.49	RDC	21
BPi.P.N0.50	RDC	22
BPi.P.N0.51	RDC	23
BPi.P.N0.54	RDC	24
BPi.P.N0.55	RDC	25
BPi.P.N0.56	RDC	26
BPi.PN0.50 bis Cuisine	RDC	27

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	

MRS-20372 A

5/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)		M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
04/07/2024	Réalisation du diagnostic et des prélèvements
19/06/2024	Visite préparatoire

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies



Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.27	Mur	Enduit - Peinture	S058
	Mur	Enduit - Peinture	S009
BPi.P.N0.28	Mur	Enduit - Peinture	S060
BPi.P.N0.29	Mur	Enduit - Peinture	S066
BPi.P.N0.30	Mur	Enduit - Peinture	S070
BPi.P.N0.31	Mur	Enduit - Peinture	S072
BPi.P.N0.32	Mur	Enduit - Peinture	S075
BPi.P.N0.33	Mur	Enduit - Peinture	S079
BPi.P.N0.35	Mur	Enduit - Peinture	S081
BPi.P.N0.39	Mur	Enduit - Peinture	S096
BPi.P.N0.41	Mur	Enduit - Peinture	S100
BPi.P.N0.42	Mur	Enduit - Peinture	S103
	Mur	Enduit - Peinture	S107
	Mur	Enduit - Peinture	S002
BPi.P.N0.43	Mur	Enduit - Peinture	S109
BPi.P.N0.45	Mur	Enduit - Peinture	S112
BPi.P.N0.46	Mur	Enduit - Peinture	S116
BPi.P.N0.47	Mur	Enduit - Peinture	S119
BPi.P.N0.49	Mur	Enduit - Peinture	S124
BPi.P.N0.54	Mur	Enduit - Peinture	S128
BPi.P.N0.55	Mur	Enduit - Peinture	S131
BPi.P.N0.56	Mur	Enduit - Peinture	S133



Z002 : Mur Enduit projeté Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.36	Mur	Enduit projeté - Peinture	S087
	Mur	Enduit projeté - Peinture	S003
	Mur	Enduit projeté - Peinture	S004

Z003 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.37	Mur	Enduit - Peinture	S090
	Mur	Enduit - Peinture	S005
BPi.P.N0.38	Mur	Enduit - Peinture	S097
	Mur	Enduit - Peinture	S006

Z004 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.44	Mur	Enduit - Peinture	S007
	Mur	Enduit - Peinture	S141
BPi.PN0.50 bis Cuisine	Mur	Enduit - Peinture	S008
	Mur	Enduit - Peinture	S153

Z005 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.50	Mur	Enduit - Peinture	S010
	Mur	Enduit - Peinture	S148
BPi.P.N0.51	Mur	Enduit - Peinture	S011
	Mur	Enduit - Peinture	S150

Amiante

MRS-20372 A

8/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

**Z006 : Mur Enduit Peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.48	Mur	Enduit - Peinture	S143
	Mur	Enduit - Peinture	S012
	Mur	Enduit - Peinture	S013



Z007 : Plafond Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.27	Plafond	Enduit - Peinture	S059
BPi.P.N0.28	Plafond	Enduit - Peinture	S062
BPi.P.N0.29	Plafond	Enduit - Peinture	S067
BPi.P.N0.30	Plafond	Enduit - Peinture	S069
BPi.P.N0.32	Plafond	Enduit - Peinture	S076
BPi.P.N0.33	Plafond	Enduit - Peinture	S080
BPi.P.N0.35	Plafond	Enduit - Peinture	S083
BPi.P.N0.36	Plafond	Enduit - Peinture	S086
BPi.P.N0.37	Plafond	Enduit - Peinture	S092
BPi.P.N0.38	Plafond	Enduit - Peinture	S014
BPi.P.N0.39	Plafond	Enduit - Peinture	S015
BPi.P.N0.41	Plafond	Enduit - Peinture	S099
BPi.P.N0.42	Plafond	Enduit - Peinture	S105
BPi.P.N0.43	Plafond	Enduit - Peinture	S110
BPi.P.N0.45	Plafond	Enduit - Peinture	S113
BPi.P.N0.46	Plafond	Enduit - Peinture	S117
BPi.P.N0.47	Plafond	Enduit - Peinture	S120
BPi.P.N0.49	Plafond	Enduit - Peinture	S125
BPi.P.N0.54	Plafond	Enduit - Peinture	S129
BPi.P.N0.55	Plafond	Enduit - Peinture	S132
BPi.P.N0.56	Plafond	Enduit - Peinture	S134



Z008 : Plafond Enduit Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.44	Plafond	Enduit - Peinture	S137
BPi.P.N0.48	Plafond	Enduit - Peinture	S138
BPi.P.N0.50	Plafond	Enduit - Peinture	S016
BPi.P.N0.51	Plafond	Enduit - Peinture	S139
BPi.PN0.50 bis Cuisine	Plafond	Enduit - Peinture	S017

Z009 : Mur Colle Faïence (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.48	Mur	Colle - Faïence	S145
	Mur	Colle - Faïence	S018
BPi.P.N0.50	Mur	Colle - Faïence	S146
	Mur	Colle - Faïence	S019

Z010 : Mur Colle Faïence (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.PN0.50 bis Cuisine	Mur	Colle - Faïence	S151
	Mur	Colle - Faïence	S021
	Mur	Colle - Faïence	S020

Z011 : Plancher Colle Carrelage beige (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.27	Plancher	Colle - Carrelage beige	S022
BPi.P.N0.32	Plancher	Colle - Carrelage beige	S077
BPi.P.N0.33	Plancher	Colle - Carrelage beige	S035

Amiante

MRS-20372 A

11/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Z012 : Mur Colle Plinthe beige (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.27	Mur	Colle - Plinthe beige	S057
	Mur	Colle - Plinthe beige	S023
BPi.P.N0.32	Mur	Colle - Plinthe beige	S074
	Mur	Colle - Plinthe beige	S036
BPi.P.N0.33	Mur	Colle - Plinthe beige	S078

Z013 : Plancher Colle Carrelage orange (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.31	Plancher	Colle - Carrelage orange	S030
BPi.P.N0.36	Plancher	Colle - Carrelage orange	S089
BPi.P.N0.41	Plancher	Colle - Carrelage orange	S024
BPi.P.N0.45	Plancher	Colle - Carrelage orange	S114
BPi.P.N0.46	Plancher	Colle - Carrelage orange	S118
BPi.P.N0.49	Plancher	Colle - Carrelage orange	S126

Z014 : (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.28	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	S064
BPi.P.N0.29	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	S063
	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	S027
	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	S026
BPi.P.N0.30	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	S068
BPi.P.N0.35	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	S082


Z015 : (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.37	Plancher	Colle - Carrelage blanc et gris	S028
BPi.P.N0.38	Plancher	Colle - Carrelage blanc et gris	S034
BPi.P.N0.56	Plancher	Colle - Carrelage blanc et gris	S136

Z016 : (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.37	Mur	Colle - Plinthe	S091
	Mur	Colle - Plinthe	S029
BPi.P.N0.38	Mur	Colle - Plinthe	S094
	Mur	Colle - Plinthe	S033
BPi.P.N0.56	Mur	Colle - Plinthe	S135

Z017 : Mur Colle Plinthe (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.31	Mur	Colle - Plinthe	S071
	Mur	Colle - Plinthe	S031
BPi.P.N0.36	Mur	Colle - Plinthe	S088
BPi.P.N0.41	Mur	Colle - Plinthe	S098
BPi.P.N0.44	Mur	Colle - Plinthe	S142
	Mur	Colle - Plinthe	S032
BPi.P.N0.45	Mur	Colle - Plinthe	S111
BPi.P.N0.46	Mur	Colle - Plinthe	S115
BPi.P.N0.49	Mur	Colle - Plinthe	S123



Z018 : Mur Colle Plinthe (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.39	Mur	Colle - Plinthe	S095
	Mur	Colle - Plinthe	S039
	Mur	Colle - Plinthe	S038

Z019 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.50	Plancher	Colle - Carrelage	S043
BPi.PN0.50 bis Cuisine	Plancher	Colle - Carrelage	S040

Z020 : Mur Colle Plinthe (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.50	Mur	Colle - Plinthe	S147
	Mur	Colle - Plinthe	S042
BPi.PN0.50 bis Cuisine	Mur	Colle - Plinthe	S152
	Mur	Colle - Plinthe	S041

Z021 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.42	Plancher	Colle - Carrelage	S102
BPi.P.N0.43	Plancher	Colle - Carrelage	S045
BPi.P.N0.44	Plancher	Colle - Carrelage	S140
BPi.P.N0.47	Plancher	Colle - Carrelage	S122
BPi.P.N0.51	Plancher	Colle - Carrelage	S044

Amiante

MRS-20372 A

14/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

**Z022 : Mur Colle Plinthe (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.42	Mur	Colle - Plinthe	S101
	Mur	Colle - Plinthe	S108
BPi.P.N0.43	Mur	Colle - Plinthe	S106
	Mur	Colle - Plinthe	S047
BPi.P.N0.47	Mur	Colle - Plinthe	S121
BPi.P.N0.51	Mur	Colle - Plinthe	S149
	Mur	Colle - Plinthe	S046



2023 : Mur Porte Joint d'assemblage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.27	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S158
BPi.P.N0.28	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S154
	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S155
BPi.P.N0.29	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S156
BPi.P.N0.30	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S157
BPi.P.N0.31	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S163
BPi.P.N0.33	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S049
BPi.P.N0.35	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S159
BPi.P.N0.36	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S160
BPi.P.N0.37	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S161
	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S162
BPi.P.N0.38	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S165
	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S166
BPi.P.N0.39	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S164
BPi.P.N0.41	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S167
BPi.P.N0.42	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S048
BPi.P.N0.44	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S169
BPi.P.N0.45	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S170
BPi.P.N0.46	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S171
BPi.P.N0.47	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S172
BPi.P.N0.48	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S168
BPi.P.N0.49	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S173
BPi.P.N0.50	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S174
BPi.P.N0.51	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S179
BPi.P.N0.54	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S176
BPi.P.N0.55	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S177
BPi.P.N0.56	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S178
BPi.PN0.50 bis Cuisine	Mur - Porte	Joint d'assemblage	S175

Amiante

MRS-20372 A

16/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr


Z024 : Plancher Colle Carrelage blanc et rose (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.28	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	S065
BPi.P.N0.29	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	S025
BPi.P.N0.30	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	S050
BPi.P.N0.35	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	S084

Z025 : Mur Colle Plinthe pvc (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.54	Mur	Colle - Plinthe pvc	S051
	Mur	Colle - Plinthe pvc	S127
BPi.P.N0.55	Mur	Colle - Plinthe pvc	S052
	Mur	Colle - Plinthe pvc	S130

Z026 : Mur Colle Plinthe (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.48	Mur	Colle - Plinthe	S144
	Mur	Colle - Plinthe	S056
	Mur	Colle - Plinthe	S055

Z027 : Faux-plafond dalles (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
BPi.P.N0.30	Faux-plafond	dalles	S053
BPi.P.N0.31	Faux-plafond	dalles	S073
BPi.P.N0.36	Faux-plafond	dalles	S085

Amiante



5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre	
Programme de travaux	



5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
BPi.P.N0.27	RDC	D	Mur	Colle - Plinthe beige	Résultat d'analyse	Non	
		A, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage beige	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Colle - Plinthe beige	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.28	RDC	A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.29	RDC	B, C, D	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.30	RDC	A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	dalles	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.31	RDC	B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Faux-plafond	dalles	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage orange	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-20372 A

19/70



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		A	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.32	RDC	A, B, C	Mur	Colle - Plinthe beige	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage beige	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Colle - Plinthe beige	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.33	RDC	A, B, C	Mur	Colle - Plinthe beige	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage beige	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.35	RDC	A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe blanc et rose	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.36	RDC	Plafond	Faux-plafond	dalles	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B, C	Mur	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage orange	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.37	RDC	A, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage blanc et gris	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.38	RDC	A	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-20372 A

20/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		A	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage blanc et gris	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.39	RDC	A, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage rose	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.41	RDC	A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage orange	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.42	RDC	A, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		A, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.43	RDC	A, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.44	RDC	Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-20372 A

21/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.45	RDC	A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage orange	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.46	RDC	A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage orange	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.47	RDC	A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.48	RDC	Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B, C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		B, C	Mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.49	RDC	A	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage orange	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D, E, F	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.50	RDC	A	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C, D	Mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-20372 A

22/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.51	RDC	Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.54	RDC	A	Mur	Colle - Plinthe pvc	Résultat d'analyse	Non	
		B, C, D	Mur	Colle - Plinthe pvc	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Linoleum	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
BPi.P.N0.55	RDC	Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Colle - Plinthe pvc	Résultat d'analyse	Non	
		B, C, D	Mur	Colle - Plinthe pvc	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Linoleum	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.P.N0.56	RDC	A, B, C, D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A, B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage blanc et gris	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
BPi.PN0.50 bis Cuisine	RDC	D	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Porte	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Non	
		B, C, D	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

MRS-20372 A

23/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
 Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
 Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
 Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
 SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
 Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
 Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		A, B, C	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Colle - Plinthe	Résultat d'analyse	Non	

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.27 Mur - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture lisse blanc

Support :**Taille :**

0 cm



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P001		Peinture blanche + Matériau dur blanc + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.42 Mur - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture lisse blanc

Support :**Taille :**


0 cm






DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P002		Peinture blanche + Plâtre inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.36 Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit projeté - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet : Enduit projeté / Peinture projeté bleu Support : Taille : 0 cm	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P003		Peinture bleue + Plâtre inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.36 Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit projeté - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet : Enduit projeté / Peinture projeté bleu Support : Taille : 0 cm	

Amiante

MRS-20372 A

26/70

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P004		Peinture bleue + Plâtre inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.37 Mur - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Enduit / Peinture lisse bleu

Support :**Taille :**

0 cm

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P005		Peinture bleue + Peinture verte + Plâtre inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.38 Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Enduit / Peinture lisse bleu

Support :**Taille :**

0 cm



Amiante

MRS-20372 A

27/70

EDIMM

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P006		Peinture bleue + Matériau dur blanc + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.44 Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Enduit / Peinture lisse blanc

Support :**Taille :**

0 cm

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P007		Peinture blanche + Peinture jaune + Peinture verte + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.PN0.50 bis Cuisine Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Enduit / Peinture lisse blanc

Support :**Taille :**

0 cm



Amiante

MRS-20372 A

28/70



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P008		Peinture blanche + Peinture bleue inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.50 Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Enduit / Peinture projeté beige Support : Taille : 0 cm		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P009		Peinture blanche + Peinture verte + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.51 Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Enduit / Peinture projeté beige Support : Taille : 0 cm		

Amiante

MRS-20372 A

29/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P010		Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.48 Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Enduit / Peinture lisse rose

Support :**Taille :**

0 cm

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P011		Peinture blanche + Plâtre inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.48 Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Enduit / Peinture lisse rose

Support :**Taille :**

0 cm



Amiante

MRS-20372 A

30/70

EDIMM


Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P012		Peinture rose + Plâtre inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.38 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet : Enduit / Peinture Support : Taille : 0 cm	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P013		Peinture blanche + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.39 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet : Enduit / Peinture Support : Taille : 0 cm	

Amiante

MRS-20372 A

31/70


Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P014		Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.PN0.50 bis Cuisine Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Enduit / Peinture Support : Taille : 0 cm		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P015		Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.50 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Enduit / Peinture Support : Taille : 0 cm		

Amiante

MRS-20372 A

32/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P016		Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017**Emplacement**

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.48 Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Colle - Faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Colle / Faïence



Support :**Taille :**

0 cm

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P017		Colle dure grise + Peinture jaune + (Faïence blanche) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P018				
Emplacement				
				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.50 Mur - A
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Faïence
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Faïence Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P018		Colle dure grise + (Faïence blanche) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P019****Emplacement**

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.PN0.50 bis Cuisine Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Colle - Faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**


Colle / Faïence

Support :**Taille :**

0 cm

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P019		Matériau dur gris + Peinture bleue + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

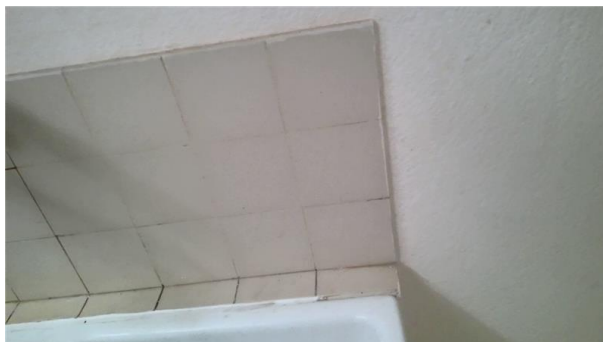**PRELEVEMENT : P020****Emplacement**

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.PN0.50 bis Cuisine Mur - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Colle - Faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Colle / Faïence


Support :**Taille :**


0 cm

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**


Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P020		Matériau dur gris	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P021				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.27 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage beige
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P021		Matériau dur gris + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.27 Mur - B
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe beige
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P022		Matériau dur gris + Peinture bleue inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P023				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.41 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage orange
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage orange Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P023		Matériau dur gris + Matériau dur blanc inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P024				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.29 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage blanc et rose
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage blanc et rose Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P024		Colle dure grise + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P025				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.29 Mur - D
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe blanc et rose
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe blanc et rose Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P025		Matériau dur blanc + Colle dure grise + Peinture blanche + (Plinthe blanche) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P026				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.29 Mur - A
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe blanc et rose
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe blanc et rose Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P026		Matériau dur blanc + Colle dure grise + Peinture blanche + (Plinthe blanche) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P027				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.37 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage blanc et gris
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage blanc et gris Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P027		Colle dure grise + Peinture bleue inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.37 Mur - B
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P028		Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur blanc + Matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P029				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.31 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage orange
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage orange Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P029		Colle dure grise + Peinture blanche + Matériau dur blanc inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.31 Mur - A
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P030		Colle dure blanche + (Plinthe marron) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P031				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.44 Mur - D
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P031		Colle dure blanche + (Plinthe marron) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.38 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage blanc et gris
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage blanc et gris Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P032		Joint dur gris + Colle jaune + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P033				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.38 Mur - B, C, D
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P033		Colle dure grise + Peinture blanche + Matériau dur blanc inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

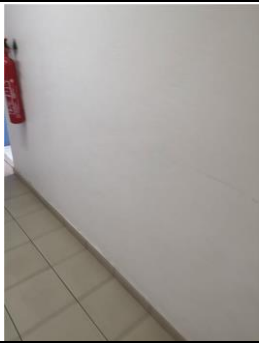
PRELEVEMENT : P034				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.33 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage beige
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage beige Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P034		Colle dure grise + (Carrelage beige) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P035				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.32 Mur - D
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe beige
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe beige Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P035		Matériau dur gris + Matériau dur blanc inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

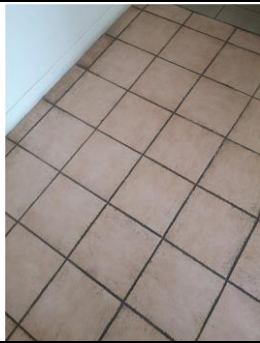
PRELEVEMENT : P036				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.39 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage rose
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage rose Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P036		Colle dure grise + Peinture bleue + Peinture blanche + (Carrelage rose) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P037				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.39 Mur - B
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P037		Colle dure grise + Peinture blanche + Colle jaune inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P038				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.39 Mur - C
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P038		Colle dure grise + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P039				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.PN0.50 bis Cuisine Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P039		Matériau dur gris	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P040				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.PN0.50 bis Cuisine Mur - A
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P040		Matériau dur blanc + Colle dure grise + Peinture blanche + (Plinthe blanche) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P041				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.50 Mur - C
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P041		Matériau dur gris + Peinture blanche + Matériau dur blanc inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P042				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.50 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P042		Colle dure grise	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P043				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.51 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P043		Peinture blanche + Matériau dur gris + Matériau dur blanc + Matériau dur noir inséparables (2)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P044				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.43 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P044		Colle dure grise + (Carrelage blanc) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P045				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.51 Mur - D
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P045		Colle dure grise + Plâtre + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.43 Mur - B
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P046		Colle dure grise	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P047				
Emplacement				
				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.42 Mur - A
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Joint d'assemblage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Joint d'assemblage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P047		Joint dur blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P048****Emplacement**

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION	MRS-20372	RDC - BPi.P.N0.33 Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MORONI Virginie	04/07/2024	Joint d'assemblage

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**Objet :**

Joint d'assemblage


Support :**Taille :**


0 cm

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P048		Joint dur blanc + Peinture blanche + Trace matériau dur gris inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées



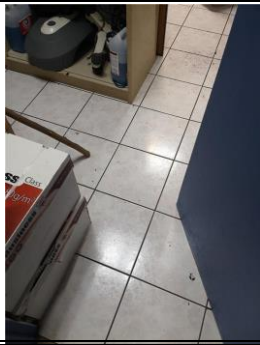

PRELEVEMENT : P049				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.30 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage blanc et rose
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage blanc et rose Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P049		Colle dure grise + Matériau dur blanc + (Carrelage blanc) inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.54 Mur - A
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe pvc
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe pvc Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P050		Colle souple grise + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

Amiante




PRELEVEMENT : P051				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.55 Mur - A
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe pvc
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe pvc Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P051		Colle souple grise + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.30 Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		dalles
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : dalle faux plafond Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P052		Matériau fibreux gris + Peinture blanche inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P053				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.48 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Carrelage
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Carrelage Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P053		Colle dure grise + Traces peinture beige inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.48 Mur - D
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P054		Colle dure grise + Matériau dur beige inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées

Amiante



PRELEVEMENT : P055				
Nom du client		Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION		MRS-20372		RDC - BPi.P.N0.48 Mur - C
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement		Matériau
MORONI Virginie		04/07/2024		Colle - Plinthe
Résultat amiante				
absence d'amiante				
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :				
Objet : Colle / Plinthe Support : Taille : 0 cm				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
P055		Colle dure grise + Matériau dur beige inséparables (3)	0	Fibres d'amiante non détectées




ANNEXE : Plans et/ou Croquis



Planche de repérage

Client :	UNIVERSITE DE LA REUNION	Titre :	Croquis N°1 - Enduits peints murs et
N° dossier :	MRS-20372	Adresse :	INSPE 1 allée des Aigues Marines 97400 BELLE PIERRE
N° planche :	1/2		
Version :	0		
Type :	Croquis		
Date :	09/08/2024	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	MORONI Virginie	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

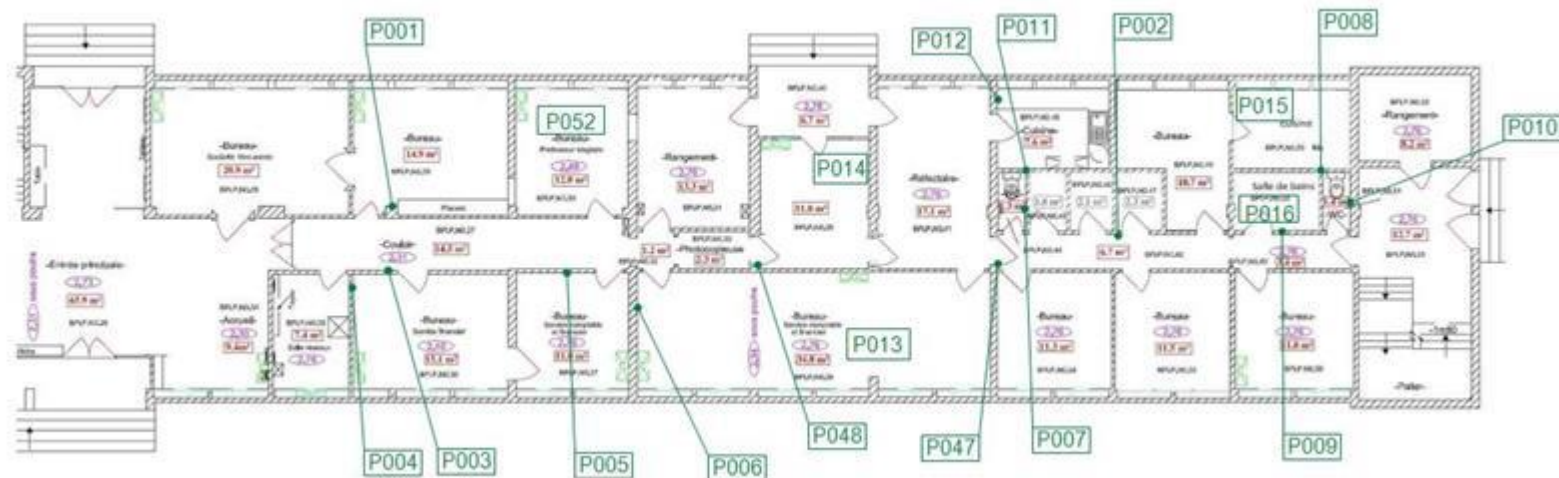


MRS-20372 A


57/70

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

		Planche de repérage		
Client :	UNIVERSITE DE LA REUNION	Titre :	Croquis N°2 - Colles de faïences,	
N° dossier :	MRS-20372		Adresse : INSPE 1 allée des Aigues Marines 97400 BELLE PIERRE	
N° planche :	2/2	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	09/08/2024	Localisation / Bâtiment :		
Intervant :	MORONI Virginie	Niveau :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		

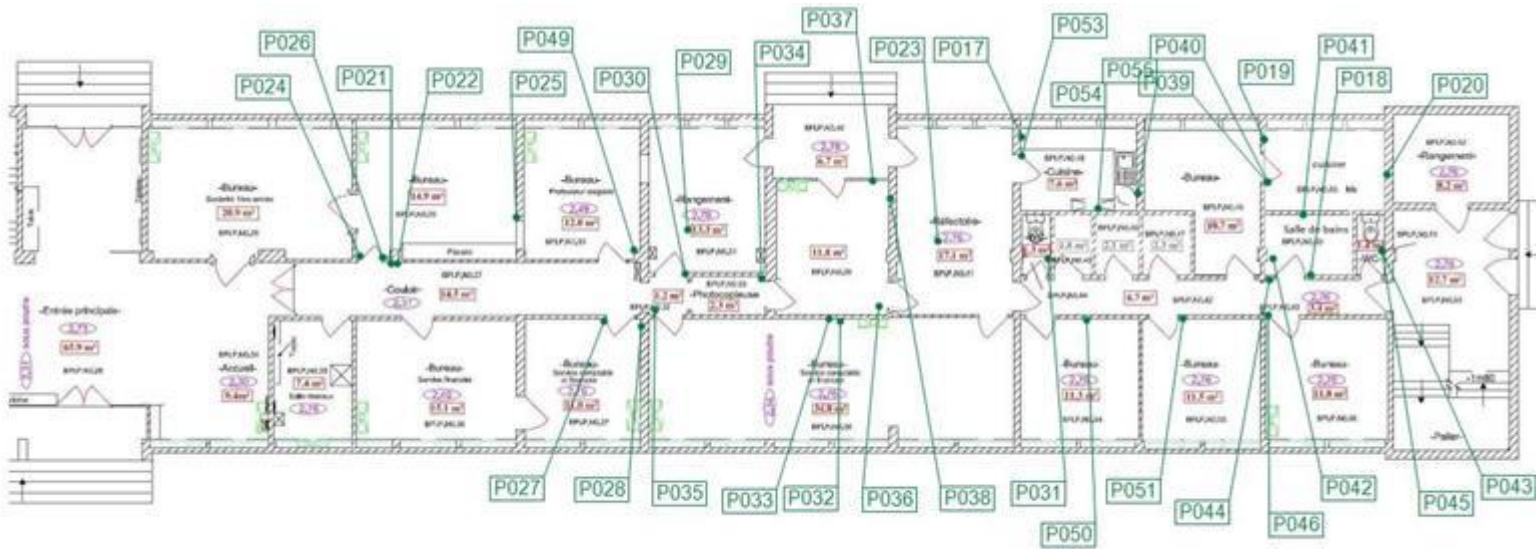



ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

Procès verbal d'analyse AM24-08167

SGS

Page 1 sur 8



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : MRS-20372

Devis : DE21-0292

Reçu le : 02/08/24 18:26:30 Prélevé le : 04/07/24

Demandeur : LAIPE Nathan

Commentaire :

- Mission référence : MRS-20372
- Date envoi : 29/07/2024 15:41:55
- Type Analyse : MATERIAUX

EDIMM
1742 AV GEORGES DAYAN
30900 NIMES
FRANCE

Toulouse, le 7 - août - 24

RAPPORT D'ESSAI
AM24-08167

Technique analytique :

Les analyses couvertes par l'accréditation sont réalisées conformément à l'arrêté du 01 Octobre 2019.

Les couches décrites entre parenthèses dans le rapport ne sont pas soumises à analyse.

Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte à être préparé.

Si MOLP :

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée selon méthode interne + guide HSG 248 appendice 2.

Préparation effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, pas de traitement thermique ou mécanique.

La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95%.

« Amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2µm.

Si META :

Identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (Méthodes internes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050).

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, deux préparations différentes peuvent être utilisées :

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chloroforme puis dépôt sur grille de microscopie.

La limite de détection à 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Un matériau peut être constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification, une couche peut être homogène ou hétérogène à l'œil nu.

Si pour une couche la quantité de matière n'atteint pas la quantité de matière minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci ne constituera pas une couche à proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas être garantie dans cette partie de l'échantillon.

Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante
2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

Autres Fibres : Mentionne la présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées

Morphologie NC = Morphologie non conforme à une fibre d'amiante

EDX NC = Composition chimique non conforme à une fibre d'amiante

Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme à une fibre d'amiante

OLIVIA TESTE

Responsable adjoint UT

(signature électronique)

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibault, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1+33 (0)6 61 44 22 22 - www.sgs.com.fr

Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue André Béraud 94111 ARCEUIL CEDX - S.A.S. au capital de 3 172 813 € - APR 10102 - SIREN 552 021 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 51 552 021 850
www.sgs.com

MRS-20372 A

59/70

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 - Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

Amiante



SGS

Page 2 sur 8



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr)

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To*) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454

(To) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Le présent rapport d'essai comporte 8 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais). Les Incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIH-T, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Trébut, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - t+33 (0)5 61 44 22 22 - www.sgs.com

Siège social : 22 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 813 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 850

Amiante

MRS-20372 A

60/70

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Bulletin d'Analyse

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P001 - 1 AM24-08167 .001	RDC - BPI.P.N0.27 - B - Mur - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Matériau dur blanc + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P002 - 1 AM24-08167 .002	RDC - BPI.P.N0.42 - B - Mur - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Plâtre inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P003 - 1 AM24-08167 .003	RDC - BPI.P.N0.36 - A - Mur - Enduit projeté - Peinture	Peinture bleue + Plâtre inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Mor phologie NC)
P004 - 1 AM24-08167 .004	RDC - BPI.P.N0.36 - D - Mur - Enduit projeté - Peinture	Peinture bleue + Plâtre inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Mor phologie NC)
P005 - 1 AM24-08167 .005	RDC - BPI.P.N0.37 - B - Mur - Enduit - Peinture	Peinture bleue + Peinture verte + Plâtre inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Mor phologie NC)
P006 - 1 AM24-08167 .006	RDC - BPI.P.N0.38 - A - Mur - Enduit - Peinture	Peinture bleue + Matériau dur blanc + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Mor phologie NC)
P007 - 1 AM24-08167 .007	RDC - BPI.P.N0.44 - D - Mur - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Peinture jaune + Peinture verte + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EMI	Amiante non détectée -	Non
P008 - 1 AM24-08167 .008	RDC - BPI.PN0.50 bis Cuisine - D - Mur - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Peinture bleue inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EMI	Amiante non détectée -	Non
P009 - 1 AM24-08167 .009	RDC - BPI.P.N0.50 - A - Mur - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Peinture verte + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EMI	Amiante non détectée -	Non
P010 - 1 AM24-08167 .010	RDC - BPI.P.N0.51 - D - Mur - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EMI	Amiante non détectée -	Non

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (IEI) - Laboratoire de Toulouse ZI de Trébut, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1-23 05 61 44 22 22 - www.sgs.com

Siège social : 22 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 813 € - APE 7010Z - SIREN 552 021 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 9 552 021 850

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-20372 A

61/70

Amiante



SGS



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

	Référence client	Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres	
	P011 - 1 AM24-08167 .011	RDC - BPI,P.N0.48 - D - Mur - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Plâtre inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EMI	Amiante non détectée -	Oui(Mor phologie NC)
	P012 - 1 AM24-08167 .012	RDC - BPI,P.N0.48 - A - Mur - Enduit - Peinture	Peinture rose + Plâtre inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EMI	Amiante non détectée -	Oui(Mor phologie NC)
	P013 - 1 AM24-08167 .013	RDC - BPI,P.N0.38 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
	P014 - 1 AM24-08167 .014	RDC - BPI,P.N0.39 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
	P015 - 1 AM24-08167 .015	RDC - BPI,P.N0.50 bis Cuisine - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
	P016 - 1 AM24-08167 .016	RDC - BPI,P.N0.50 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
	P017 - 1 AM24-08167 .017	RDC - BPI,P.N0.48 - A - Mur - Colle - Faïence	Colle dure grise + Peinture jaune + (Faïence blanche) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
	P018 - 1 AM24-08167 .018	RDC - BPI,P.N0.50 - A - Mur - Colle - Faïence	Colle dure grise + (Faïence blanche) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
	P019 - 1 AM24-08167 .019	RDC - BPI,P.N0.50 bis Cuisine - A - Mur - Colle - Faïence	Matériau dur gris + Peinture bleue + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
	P020 - 1 AM24-08167 .020	RDC - BPI,P.N0.50 bis Cuisine - C - Mur - Colle - Faïence	Matériau dur gris	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Trébut, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1+33 (0)5 61 44 22 22 - www.sgs.com

Siège social : 22 Avenue Aristide Briand 94111 ARCEUIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 812 € - APE 7010Z - SIREN 552 021 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 9 552 021 850

Amiante

MRS-20372 A

62/70

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9



SGS

Page 5 sur 8



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P021 - 1 AM24-08167 .021	RDC - BPI,P.N0.27 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage beige	Matériau dur gris + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P022 - 1 AM24-08167 .022	RDC - BPI,P.N0.27 - B - Mur - Colle - Plinthe beige	Matériau dur gris + Peinture bleue inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P023 - 1 AM24-08167 .023	RDC - BPI,P.N0.41 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage orange	Matériau dur gris + Matériau dur blanc inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P024 - 1 AM24-08167 .024	RDC - BPI,P.N0.29 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage blanc et rose	Colle dure grise + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P025 - 1 AM24-08167 .025	RDC - BPI,P.N0.29 - D - Mur - Colle - Plinthe blanc et rose	Matériau dur blanc + Colle dure grise + Peinture blanche + (Plinthe blanche) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	TCA	Amiante non détectée -	Non
P026 - 1 AM24-08167 .026	RDC - BPI,P.N0.29 - A - Mur - Colle - Plinthe blanc et rose	Matériau dur blanc + Colle dure grise + Peinture blanche + (Plinthe blanche) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	TCA	Amiante non détectée -	Non
P027 - 1 AM24-08167 .027	RDC - BPI,P.N0.37 - Sol - Mur - Colle - Carrelage blanc et gris	Colle dure grise + Peinture bleue inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	TCA	Amiante non détectée -	Non
P028 - 1 AM24-08167 .028	RDC - BPI,P.N0.37 - B - Mur - Colle - Plinthe	Peinture blanche + Peinture bleue + Matériau dur blanc + Matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	TCA	Amiante non détectée -	Non
P029 - 1 AM24-08167 .029	RDC - BPI,P.N0.31 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage orange	Colle dure grise + Peinture blanche + Matériau dur blanc inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	TCA	Amiante non détectée -	Non
P030 - 1 AM24-08167 .030	RDC - BPI,P.N0.31 - A - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure blanche + (Plinthe marron) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	TCA	Amiante non détectée -	Non

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Trébeu, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1+33 (0)5 61 44 22 22 - www.sgs.com

Siège social : 22 Avenue Aristide Briand 94111 ARCEUIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 812 € - APE 7010Z - SIREN 552 021 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 9 552 021 850

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-20372 A

63/70

Amiante



SGS

Page 6 sur 8



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P031 - 1 AM24-08167.031	RDC - BPI,P.N0.44 - D - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure blanche + (Plinthe marron) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	LFA	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P032 - 1 AM24-08167.032	RDC - BPI,P.N0.38 - Sol - Mur - Colle - Carrelage blanc et gris	Joint dur gris + Colle jaune + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	LFA	Amiante non détectée -	Non
P033 - 1 AM24-08167.033	RDC - BPI,P.N0.38 - A - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure grise + Peinture blanche + Matériau dur blanc inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	LFA	Amiante non détectée -	Non
P034 - 1 AM24-08167.034	RDC - BPI,P.N0.33 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage beige	Colle dure grise + (Carrelage beige) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	LFA	Amiante non détectée -	Non
P035 - 1 AM24-08167.035	RDC - BPI,P.N0.32 - D - Mur - Colle - Plinthe beige	Matériau dur gris + Matériau dur blanc inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	LFA	Amiante non détectée -	Non
P036 - 1 AM24-08167.036	RDC - BPI,P.N0.39 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage rose	Colle dure grise + Peinture bleue + Peinture blanche + (Carrelage rose) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	LFA	Amiante non détectée -	Non
P037 - 1 AM24-08167.037	RDC - BPI,P.N0.39 - B - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure grise + Peinture blanche + Colle jaune inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P038 - 1 AM24-08167.038	RDC - BPI,P.N0.39 - C - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure grise + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P039 - 1 AM24-08167.039	RDC - BPI,P.N0.50 bis Cuisine - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur gris	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P040 - 1 AM24-08167.040	RDC - BPI,P.N0.50 bis Cuisine - A - Mur - Colle - Plinthe	Matériau dur blanc + Colle dure grise + Peinture blanche + (Plinthe blanche) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (IEI) - Laboratoire de Toulouse ZI de Trébut, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1+33 (0)5 61 44 22 22 - www.sgs.com

Siège social : 22 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 812 € - APE 7010Z - SIREN 552 021 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 9 552 021 850

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-20372 A

64/70

Amiante



SGS

Page 7 sur 8



Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P041 - 1 AM24-08167 .041	RDC - BPI,P.N0.50 - C - Mur - Colle - Plinthe	Matériau dur gris + Peinture blanche + Matériau dur blanc inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P042 - 1 AM24-08167 .042	RDC - BPI,P.N0.50 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Colle dure grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P043 - 1 AM24-08167 .043	RDC - BPI,P.N0.51 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Peinture blanche + Matériau dur gris + Matériau dur blanc + Matériau dur noir inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P044 - 1 AM24-08167 .044	RDC - BPI,P.N0.43 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Colle dure grise + (Carrelage blanc) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P045 - 1 AM24-08167 .045	RDC - BPI,P.N0.51 - D - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure grise + Plâtre + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P046 - 1 AM24-08167 .046	RDC - BPI,P.N0.43 - B - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P047 - 1 AM24-08167 .047	RDC - BPI,P.N0.42 - A - Mur - Joint d'assemblage	Joint dur blanc	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P048 - 1 AM24-08167 .048	RDC - BPI,P.N0.33 - A - Mur - Joint d'assemblage	Joint dur blanc + Peinture blanche + Trace matériau dur gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P049 - 1 AM24-08167 .049	RDC - BPI,P.N0.30 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage blanc et rose	Colle dure grise + Matériau dur blanc + (Carrelage blanc) inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P050 - 1 AM24-08167 .050	RDC - BPI,P.N0.54 - A - Mur - Colle - Plinthe pvc	Colle souple grise + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (IEI) - Laboratoire de Toulouse ZI de Trébut, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1+33 (0)5 61 44 22 22 - www.sgs.com

Siège social : 22 Avenue Aristide Briand 94111 ARCEUIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 812 € - APE 7010Z - SIREN 552 021 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 9 552 021 850

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-20372 A

65/70

Amiante

**SGS**Accréditation
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P051 - 1 AM24-08167 .051	RDC - BPl,P.N0.55 - A - Mur - Colle - Plinthe pvc	Colle souple grise + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P052 - 1 AM24-08167 .052	RDC - BPl,P.N0.30 - Plafond - Faux-plafond - dalles	Matériau fibreux gris + Peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P053 - 1 AM24-08167 .053	RDC - BPl,P.N0.48 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Colle dure grise + Traces peinture beige inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P054 - 1 AM24-08167 .054	RDC - BPl,P.N0.48 - D - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure grise + Matériau dur beige inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non
P055 - 1 AM24-08167 .055	RDC - BPl,P.N0.48 - C - Mur - Colle - Plinthe	Colle dure grise + Matériau dur beige inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	AEY	Amiante non détectée -	Non

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Trébutin, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1+33 (0)5 61 44 22 22 - www.sgs.com

Siège social : 22 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 813 € - APS 10102 - SIREN 552 021 850 - N° TVA Intracommunautaire : FR 9 552 021 850

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

MRS-20372 A

66/70

Amiante



ANNEXE : Certificat de compétence

CESI CERTIFICATION

Tour HYFIVE
1 av. du Général De Gaulle
92074 PARIS LA DEFENSE

CERTIFICAT

N° ODI-00425

Version 03

Nous attestons que :
MORONI Virginie

Né(e) le : 15/10/1995
A : Nîmes

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Amiante avec mention
Amiante sans mention

Validité du Certificat

Du 09/04/2023 au 08/04/2030
Du 09/04/2023 au 08/04/2030

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation
et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 09/04/2023

Le Directeur

Sébastien MAURICE



Accréditation
n° 4-0556
portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance
► RCE PRESTATAIRES



ATTESTATION

SARL EXPERTISES DIAG IMMO
4 PLACE LOUIS ARMAND
75012 PARIS FR

COURTIER
CARENE ASSCES PACT OFFICE
132 RUE BOSSUET
69006 LYON
Tel : 04 72 41 96 96
Fax : 04 72 40 99 96
Portefeuille : 0201351084

Vos références :

Contrat n° 6725259904
Client n° 0548027020

AXA France IARD, atteste que :

SARL EXPERTISES DIAG IMMO
4 PLACE LOUIS ARMAND
75012 PARIS

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 6725259904 ayant pris effet le 01/06/2017 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison de l'exercice des activités suivantes :

Activité 1 :

- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic technique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Contrôle visuel après travaux de retrait (MPCA)
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP)
- Loi Carrez
- Diagnostic amiante avant-vente
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Diagnostic plomb
- Recherche de plomb dans l'eau
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Assainissement autonome
- Prêt conventionné : norme d'habitabilité
- Diagnostic radon
- Calcul de millièmes de copropriétés
- Sécurité piscine
- Certificat logement décent – Loi SRU
- Réalisation de bilans thermique par thermographie infrarouge et infiltrométrie

1005202020706

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3



- Diagnostic réglementaire d'accessibilité aux personnes
- Etat des lieux locatifs
- Vérification incendie
- Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge
- Certificat des travaux de réhabilitation et investissement locatif dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien et Borloo)
- Etude thermique réglementaire (RT 2005)
- Etude thermique réglementaire (RT 2012)
- Diagnostic relatif aux déchets issus de la démolition de bâtiment visés par les articles R111-43 et suivants du code de la construction et de l'habitation
- Mesure d'empoussièrement en amiante
- Conseil en économie et maîtrise de l'énergie
- Diagnostic Technique Global (DTG)

- A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil ; des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction et de l'Habitat ; des missions relevant de bureau d'études

- A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE LE CONSEIL JURIDIQUE OU LA GESTION IMMOBILIERE ET TOUTES ACTIVITES DE CONSEIL ET DE BUREAU D'ETUDES.

- A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANTE

Activité 2 :

- Vente, pose et maintenance d'extincteurs, blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES ET BAEM) et d'alarme incendie autonome de type 4,
- Réalisation des plans d'évacuation et d'intervention de bâtiments d'habitation et des ERP de 4^{iem} ou 5^{iem} catégorie.

Activité 3 :

- Franchiseur EDIMM : Formation, accompagnement et animation d'un réseau de Franchisés EDIMM

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2023 au 01/07/2024 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 6 juillet 2023

Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92277 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3



Montant des garanties

[« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.]

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont : <ul style="list-style-type: none">• Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
<ul style="list-style-type: none">• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité Civile professionnelle (tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus)	500 000 € par année d'assurance
Dont : Dommages immatériels non consécutifs (selon extension aux conditions particulières)	500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux relevant de la Responsabilité Civile professionnelle (selon extension aux conditions particulières)	500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	100 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92277 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 – Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Siège social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nîmes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9