

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

G0116-DI-RAAT_FONTAINEBLEAU Font Serlio_v1

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ». Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ». Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Références réglementaires :

Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail.

Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Bien objet de la mission :

Bâtiment :	Château de Fontainebleau Aile de la Cour des Princes			
Adresse :	Place du Général de Gaulle,			
Ville :	77300 Fontainebleau			
Donneur d'ordre :	OPPIC 30 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS			
Programme de travaux :	Aménagement du vestibule Serlio et rénovation de CTA Cf. détails Chapitre 5			
Date de commande :	24/01/2025			
Date de rapport	N° de version	Opérateur de repérage	Rédacteur	Validation
06/05/2025	1	Rachid MAACHOU Certificat n°CPDI3351 délivré par I.CERT le 19/02/2020 et expirant le 18/02/2027	Rachid MAACHOU 	M PAUVERT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :	16
4.	Réalisation du repérage	17
5.	Nature et périmètre des travaux envisagés	19
6.	Attestation d'assurance.....	20
7.	Certificat de compétences	21
8.	Rapports d'analyse	22

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INAXE
Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON
Numéro SIRET : 439 685 421 000 75
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : VHV ASSURANCE France
N° de police : FR11-RCE24P00113- Valide jusqu'au : 31/12/2025

1.2. Information sur le bâtiment

Date de permis de construire ou, le cas échéant, date de construction : Non communiqué
Fonction principale du bâtiment : Chateau
Autre renseignement : -

1.3. Programme et périmètre de repérage

Périmètre de repérage : Cour des Princes
Délimitation de la zone concernée par la mission : sols murs plafonds selon travaux
Programme de repérage (Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis) :

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	
Ardoises, bardeaux bitumineux	
Éléments associés à la toiture	X
Éléments sous toiture	
Étanchéité de toiture terrasse	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	X
Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	
Façades lourdes y compris poteaux	
Menuiseries extérieures	
Éléments associés aux façades	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	X
Poteaux	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Gaines et coffres verticaux	X
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	X
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	X
Poutres et charpentes	
Gaines et coffres horizontaux	X
Faux plafonds	
Suspentes et contrevents	
Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	X
Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	X
Clapets / volets coupe-feu	X
Vide-ordures	
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	
Parois des équipements	
Matériels en machinerie	
Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	X
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	
Canalisations électriques préfabriquées	X
Coffres-forts	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	
Jardinières, bac à sable incendie	
Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	X
Parois verticales et horizontales enterrées	
Conduits et fourreaux	X
Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	X
Voiries	
Espaces sportifs	
Aménagements extérieurs	

1.4. Rapports précédents

Type de rapport	Référence du rapport	Conclusion
DTA DU 12/11/2013	DTA- CHATEAU (Innax)	Présence d'amiante
RAAT	142421/11886 A (AD DIAG)	Présence d'amiante
RAAT	148940/25909 A (AD DIAG)	Absence d'amiante

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

1.5. Historique des visites réalisées

Date de la visite	Intervenants	Objet
22 et 23/04/2025	Rachid MAACHOU	Diagnostic initial

1.6. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom :	ITGA	ITGA	ITGA	ITGA
Adresse :	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST GREGOIRE Cedex	15 Route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX	Parc d'affaires Espace Performance - Bât. K 35760 ST GREGOIRE Cedex	Arteparc - Bât. E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Accréditation	1-5967	1-5969	1-5970	1-1029

Nom :	EICHROM LABORATOIRES
Adresse :	Parc de Lormandière-Bâtiment C Rue Maryse Bastié-Campus de Ker Lann 35170 BRUZ
Accréditation	n°1-1550

1.7. Obligation du donneur d'ordre

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

1.8. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2019 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- ✱ En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- ✱ Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- ✱ Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- ✱ Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2. Conclusions du rapport




Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante




Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Gaines techniques électriques du Rdc au 2^e étage entresol) (gaines verticales)	Gaine technique	Chemin de câble en fibre ciment (P04-P06)	Non dégradé	3 colonnes montantes	
SOUS SOL Sanitaires ACP-1-014-b et 015-1	plafond	Chemin de câble en fibre ciment (idem P04-P06)	Non dégradé	5 ml environ	

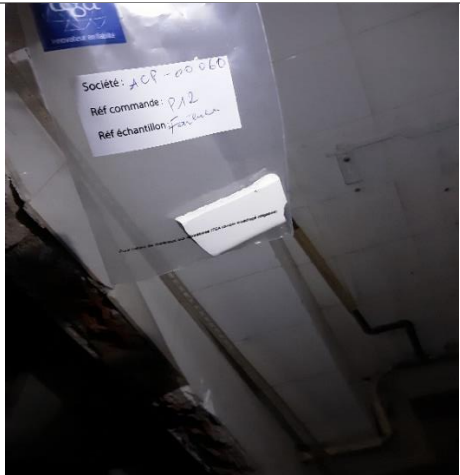Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Sous-sol : Locaux CTA) ACP-1-011 ACP-1-007	A l'intérieur des parois de la CTA	Peinture marron (P34)	Non dégradé	4 blocs	
RDC : Local ACP 00-0058	Sol du local	Conduit en fibre ciment (P10)	Non dégradé	1 U	
RDC : Local ACP 00-0060	Sur le mur du local ACP 00-0060	Faïence blanche + colle (P12)	Non dégradé	15 m² environ	



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
RDC : Local ACP 00-0060	Sur le bas du mur du local ACP 00-0060	Plinthe marron + colle (P13)	Non dégradé	7 ml environ	
RDC : Extérieur cour proche ACP 00-0038	Réseau enterré	Conduit en fibre ciment	Non dégradé	1 U	
ENTRESOL 2 étage Combles	plafond	Chemin de câble en fibre ciment (idem P04-P06)	Non dégradé	120 ml environ	



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.2. Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante

TYPE D'ECHANTILLON	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	RESULTAT
Chemin de câble en fibre ciment	P04	Gaine technique du dégagement ACP 00-0038 au RDC - SERLIO	Amiante détecté
Chemin de câble en fibre ciment	P06	Gaine technique du local ACP 07-004 au entresol 2ème - SERLIO	Amiante détecté
Conduit en fibre ciment	P10	Sur le sol du local ACP 00-0058 au RDC - SERLIO	Amiante détecté
Colle de Faïence	P12	Sur le mur du local ACP 00-0060 - au RDC - SERLIO	Amiante détecté
Colle de Plinthe marron	P13	Sur le bas du mur du local ACP 00-0060 - au RDC - SERLIO	Amiante détecté
Peinture marron	P34	A l'intérieur des parois de la CTA du local ACP -1-011 - au sous-sol - SERLIO	Amiante détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.3. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
-	-

Marquage ou documents techniques :

Description	Localisation	Justification
-		

Information relative à un précédent rapport :

Description	Localisation

Après analyse en laboratoire :

Ancien prélèvements :

DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	RESULTAT	Rapport	ANNEE
Colle de tomette	ADD-2018-P001	RDC - ACP00043	sol	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P002	RDC - ACP00043	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit + peinture plafond	ADD-2018-P003	RDC - ACP00043	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P004	RDC - ACP-00040	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit + peinture plafond	ADD-2018-P005	RDC - ACP00041	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P006	RDC - ACP00065	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P007	RDC - AGA00064	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Colle de tomette	ADD-2018-P008	RDC - AGA00057	sol	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P009	RDC - AGA00057	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	RESULTAT	Rapport	ANNEE
Enduit + peinture plafond	ADD-2018-P010	RDC - AGA00057	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P011	RDC - AGA00051	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Colle de tomette	ADD-2018-P012	Entresol - AGA01013	sol	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit + peinture plafond	ADD-2018-P013	Entresol - AGA01013	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit + peinture plafond	ADD-2018-P014	Entresol - AGA01017	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Mastic de vitrage	ADD-2018-P015	Entresol - AGA01012	fenêtre	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P016	R+1 - ACP02050	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P017	R+1 - ACP02051	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2018-P018	R+1 - ACP02052	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit + peinture plafond	ADD-2018-P019	R+1 - ACP02052	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Chape ciment	ADD-2018-P020	R+2 - ACP05017	plancher	amiante non détecté	AD DIAG - 142421/11886	2018
Enduit peinture mur	ADD-2019-P001	RDC - ACP00-043	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Enduit + peinture plafond	ADD-2019-P002	RDC - ACP00-043	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Enduit peinture mur	ADD-2019-P003	RDC - ACP00-046	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Enduit + peinture plafond	ADD-2019-P004	RDC - ACP00-046	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Mastic fenêtre	ADD-2019-P005	RDC - ACP00-043	fenêtre	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Mastic fenêtre	ADD-2019-P006	RDC - ACP00-045	fenêtre	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Mastic fenêtre	ADD-2019-P007	RDC - ACP00-048	verrière	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
passage de conduit bitumineux	ADD-2019-P008	RDC/1er - ACP01-009	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

DESCRIPTION	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION 1	LOCALISATION 2	RESULTAT	Rapport	ANNEE
Enduit peinture mur	ADD-2019-P009	RDC/1er - ACP01-009	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Enduit + peinture plafond	ADD-2019-P010	RDC/1er - ACP01-009	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Mastic fenêtre	ADD-2019-P011	RDC/1er - ACP01-009	fenêtre	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Enduit peinture mur	ADD-2019-P012	RDC/1er - ACP01-017	mur	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Enduit + peinture plafond	ADD-2019-P013	RDC/1er - ACP01-017	plafond	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
Mastic fenêtre	ADD-2019-P014	RDC/1er - ACP01-017	fenêtre	amiante non détecté	AD DIAG - 148940/25909 A	2019
sol souple fibreux	INX-2013-J/P04	entresol du 1er : ACP03-010	sol	amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013
joint de bride du réseau eau	INX-2013-J/P05	entresol du 1er : circulation ACP03-011		amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013
faux plafond collé au mur	INX-2013-J/P06	entresol du 1er : circulation ACP03-029	mur	amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013
clapet coupe feu blanc	INX-2013-J/P10	Sous sol : ACP-1-007		amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013
clapet coupe feu blanc	INX-2013-J/P11	Sous sol : ACP-1-007		amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013
flocage	INX-2013-J/P12	Sous sol : ACP-1-007		amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013
sol souple fibreux	INX-2013-J/P16	Sous sol : ACP-1-043	sol	amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013
trousse noir sur câble	INX-2013-J/P17	Sous sol : ACP-1-043		amiante non détecté	INNAX 2013-277	2013

Prélèvements réalisés pour le présent rapport :

TYPE D'ECHANTILLON	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION DU PRELEVEMENT	RESULTAT
Peinture + plâtre	P1	Galerie technique derrière la salle des cerfs	Mur droite	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P2	Galerie technique derrière la salle des cerfs	Mur gauche	Absence d'amiante
Joint en plâtre	P3	Galerie technique derrière la salle des cerfs	Plafond	Absence d'amiante

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

TYPE D'ECHANTILLON	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION DU PRELEVEMENT	RESULTAT
Joint beige dur	P5	Sur la verrière du local ACP 05- 023 au 2ème étage - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Joint beige dur	P7	Sur la verrière de la toiture - SERLIO	Toiture	Absence d'amiante
Matériau dur noir	P8	Sur le sol du local ACP 00- 0041 au RDC - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Colle noire + bois	P9	Sur le sol du local ACP 00- 0058 au RDC - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Isolant de câble électrique	P11	Sur le bas du mur du local ACP 00-0056- au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Papier peint + plâtre	P14	Sur le mur du local n° 186 - entresol 2ème - SERLIO	Sous face escalier	Absence d'amiante
Colle blanche	P15	Sur le sol du local ACP 02bis - 050a au 1ER - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P16	Sur le mur du local ACP 00- 0039 - au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P17	Sur le mur du local AGA 00- 0058 - au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Isolant de câble électrique	P18	Sur le plafond du local ACP 04- 070 - entresol 1er - SERLIO	Plafond	Absence d'amiante
Colle de carrelage	P19	Sur le sol du local ACP 04-070 - entresol 1er - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P20	Sur le plafond du local AGA 01- 017 - entresol RDC - SERLIO	Plafond	Absence d'amiante
Carrelage + colle blanche	P21	Sur le sol du local AGA 01- 017 - entresol RDC - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P22	Sur le mur du local AGA 01- 012 - entresol RDC - SERLIO	Plafond	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P23	Sur le plafond du dégagement ACP 00-0039 - au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P24	Sur le mur du local ACP 00- 024 - au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P25	Sur le mur de la cage d'escalier ACP 00-028 - au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Carrelage + colle blanche	P26	Sur le sol de la cage d'escalier ACP 00-028 - au RDC - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P27	Sur la sous face de l'escalier ACP 00-028 - au RDC - SERLIO	Sous face escalier	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P28	Sur le mur du dégagement ACP 00-026 - au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Joint beige dur	P29	Sur la porte de la cage d'escalier ACP 00-028 - au RDC - SERLIO	Porte	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P30	Sur le plafond du dégagement ACP 00-026- au RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Plâtre fibreux	P31	Sur le clapet coupe-feu du local ACP -1-011 - au sous-sol - SERLIO	Mur	Absence d'amiante



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

TYPE D'ECHANTILLON	REFERENCE DE L'ECHANTILLON	LOCALISATION	LOCALISATION DU PRELEVEMENT	RESULTAT
Plâtre fibreux	P32	Sur le clapet coupe-feu du local ACP -1-011 - au sous-sol - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Joint beige dur + peinture	P33	Sur la jonction des parois de la CTA du local ACP -1-011 - au sous-sol - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Laine minérale	P35	A l'intérieur des parois de la CTA du local ACP -1-011 - au sous-sol - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Brique + colle en plâtre	P36	Sur la gaine d'aération du local ACP -1-010 - au sous-sol - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Flocage cotonneux	P37	Sur la gaine d'aération du local ACP -1-007 - au sous-sol - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Plâtre fibreux	P38	Sur le clapet coupe-feu de la CTA 13 du local ACP -1-007 - au sous-sol - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Plâtre fibreux	P39	Sur le clapet coupe-feu de la CTA 12 du local ACP -1-007 - au sous-sol - SERLIO	Sol	Absence d'amiante
Membrane gris	P40	Sur la CTA 15 du local ACP -1-007 - au sous-sol - SERLIO	CTA	Absence d'amiante
Membrane vert	P41	Sur la CTA 13 du local ACP -1-007 - au sous-sol - SERLIO	CTA	Absence d'amiante
Joint gris	P42	Sur la jonction des parois de la CTA 13 du local ACP -1-007 - au sous-sol - SERLIO	CTA	Absence d'amiante
Calorifuge de liège + enveloppe bitumineuse	P43	Sur le conduit d'eau chaude du dégagement ACP -1-005 - au sous-sol - SERLIO	Conduit	Absence d'amiante
Résidus de colle bitumineuse	P44	Sur le mur et les supports métallique des conduits de fluide du dégagement ACP -1-002 - au sous-sol - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Calorifuge de liège + pâte	P45	Sur le conduit de fluide du dégagement ACP -1-031 - au sous-sol - SERLIO	Conduit	Absence d'amiante
Enveloppe bitumineuse	P46	Sur le câble d'alimentation électrique du dégagement ACP -1-031 - au sous-sol - SERLIO	Câble	Absence d'amiante
Calorifuge de laine minérale + enveloppe bitumineuse	P47	Sur le conduit de fluide du dégagement ACP -1-031 - au sous-sol - SERLIO	Conduit	Absence d'amiante
Peinture + plâtre	P48	Sur le mur du local ACP 01-018 - entresol RDC - SERLIO	Mur	Absence d'amiante
Joint beige dur + peinture	P49	Sur la fenêtre du local ACP 01-018 - entresol RDC - SERLIO	Fenêtre	Absence d'amiante



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.4. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement	Photographie
Sans objet			

2.5. Obligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :

Cf cartographie en annexe.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4. Réalisation du repérage

4.1. Conditions d'interventions

Plans remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :	AUCUN	
	PLANS DETAILLÉS	X
	CROQUIS	
<i>Nota : En l'absence de plans, Inaxe ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible (locaux orphelins, murés etc...)</i>		
Conditions d'intervention :	Locaux inoccupés	X
	Mobilier toujours en place.	X
	Locaux occupés	
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :	Oppic	

4.2. Liste des pièces visitées

Aile de la Cour des Princes : Sous sol, RDC, Entresol rdc, 1er étage, entresol 1er, 2e étage, entresole 2e, toiture : Zones identifiées sur le plan de périmètre repérage (hachurage bleu sur cartographie).

4.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

- Sans objet dans le cadre des travaux



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

5. Nature et périmètre des travaux envisagés

- **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Plans de limite de limite de l'opération fournis.

Descriptif sommaire des travaux :

L'opération prévoit :

- La restauration du vestibule Serlio[®] et de l'escalier de la Minerve du rez-de-chaussée jusqu'à la terrasse (adapté pour devenir un escalier protégé au sens de la réglementation incendie),
- La restauration des pièces bordant la cour Ovale, depuis le vestibule (à l'est) jusqu'au salon Jaune (à l'ouest),
- La mise en œuvre d'un ascenseur mettant en relation les différents niveaux à l'extrémité orientale du circuit de visite (les PMR sont aujourd'hui condamnées à rebrousser chemin à l'extrémité d'un circuit de visite qui se déploie principalement au premier étage, l'accès se faisant actuellement uniquement par un ascenseur placé à l'origine occidentale du circuit, dans l'aile Louis XV, après les accueils),
- La création de sanitaires à l'extrémité orientale du circuit de visite, au premier étage ou accessible depuis le premier étage (les sanitaires existants sont tous au rez-de-chaussée, à l'ouest et au centre de l'établissement),
- La réfection des quatre centrales de traitement d'air régulant : le climat des pièces adjacentes au vestibule Serlio (Petits appartements au rez-de-chaussée, Grands appartements au premier étage, régulés par la centrale de traitement d'air n°12) ; l'appartement des Fleurs, la galerie des Cerfs et celle de Diane (centrales 13, 14 et 15).

En plus de la migration des locaux techniques depuis le sous-sol de la galerie des Cerfs jusqu'au sous-sol créé sous le sol de la cour des Princes, a été demandé que soient intégrés les points suivants :

- Création d'un poste de transformation MT dédié au quartier des princes (en revenant à des dispositions abandonnées dans les années 1980, les justifications techniques sont données dans le raccord du BET),
- Réfection des colonnes distributions courants forts du quartier des Princes,

Les dossiers du projet architectural et technique (niveau APS) sont joints, ainsi que leur valorisation (date valeur commande octobre 2021)*.

Fait à Blois le 4 novembre 2024,

Patrick PONSOT ACMH

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

6. Attestation d'assurance

Contrat n°FR11-RCE24P00113



ATTESTATION D'ASSURANCE Responsabilité Civile

SOLUSCRIPTEUR	
Nom ou raison sociale :	INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT SAS
Adresse :	10 RUE JACQUE DAGUERRE
Code Postal / Ville :	92500 RUEIL MALMAISON
Numéro de SIREN :	439 685 421
ASSUREUR	
Raison sociale :	VHV ASSURANCE France
Adresse :	RCS Paris B 889 234 647, régie par le Code des assurances
Code Postal / Ville :	25, RUE MARBEUF 75008 PARIS
Pays :	France

Succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est VHV Platz 1, DE 30177 HANNOVER agréé, supervisée et habilitée sous le N° HRB 57331 par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße 11, 103, 51177 Bonn.

Nous soussignés VHV ASSURANCE FRANCE, dont les mentions légales sont précisées ci-dessus, attestons couvrir par contrat d'assurance n°FR11-RCE24P00113, la SAS INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle est susceptible d'encourir à l'égard des tiers à l'occasion de l'exercice des activités définies au contrat, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés.

Les activités de diagnostiqueur immobilier résultant des obligations visées aux articles L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente.

ACTIVITE GARANTIE AU CONTRAT

• ACTIVITES DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

- Energie, polluants, assainissement, immobilier, air
- Constat de risque exposition au plomb (CREP) (C sans mention)
- Contrôle des travaux d'isolation des combles
- Diagnostic amiante avant-vente (C mention)
- Diagnostic contrôle de système de ventilation (RT 2012 et RE 2020)
- Diagnostic déchets (PEMD)
- Diagnostic d'infiltration (RT 2012 et RE 2020) (AF)
- Diagnostic thermique (RT 2012 et RE 2020)
- Diagnostic de Performance Énergétique (C sans mention)
- Diagnostic de Performance Énergétique (C avec mention)
- Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb des peintures (DRIPP)
- Diagnostic sécurité piscine (AF)
- Diagnostic Technique Global (DTG) (AF et niveau bac+3 bâtiment)
- Diagnostic Amiante avant-vente (C sans mention)
- Dossier Technique Amiante (DTA) (C sans mention) max ERP <300 PERS, CAT 5)
- Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) (C sans mention)
- Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées (AF)
- Diagnostic du risque de plomb dans l'eau (AC prélèvement)
- Diagnostic sécurité incendie (périmètres arrêtés 2013 et détecteurs de fumée (AF)
- État de l'installation d'assainissement collectif
- État de l'installation intérieure de l'électricité (C sans mention)
- État de l'installation intérieure du gaz (C sans mention)

Page 1 sur 3

VHV Assurance France / R.C.S. Paris 889 234 647 / 25, rue Marbeuf 75008 Paris
Succursale de la société par actions de droit allemand VHV Allgemeine Versicherung AG enregistrée au registre public d'Hannovre sous le numéro HRB 57331 / Capital social de 140.000.000 €

Contrat n°FR11-RCE24P00113



- État des lieux dans le cadre de l'établissement d'un prêt (AF PTZ)
- État des lieux relatif à la conformité aux normes d'habitabilité
- État des nuisances sonores aériennes
- État des risques et pollution (ERP) (AF)
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (en ERP 1 à 5, IGH et tout autre site) Expertise amiable
- Formations aux métiers assurés, à titre accessoire à l'activité
- Mesurage de concentration en radon (AF)
- Mesurage "loi Carrez" (AF)
- Mesurage surface habitable (dont Boutin) (AF)
- Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment (BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente)
- Qualité de l'air intérieur : hors accréditation
- Qualité de l'air intérieur : sous accréditation
- Amiante et plomb avant travaux
 - Contrôle des VLEP Plomb, silice, amiante (AC)
 - Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C (C mention)
 - ou F 554 (C sans mention)
 - Examen visuel après travaux (C mention)
 - Mesures d'empoussièrement en fibre d'amiante dans l'air (AC prélèvement)
 - Recherche d'amiante avant travaux ou démolition (C mention)
 - Repérage amiante avant travaux installations (notamment industrielles), matériels et équipement concourant à une activité (C mention)
 - Repérage liste A et B & Dossier Technique Amiante (DTA) en ERP 1 à 5, IGH et tout autre site (C mention)
 - Diagnostic Plomb avant travaux (3)
- État parasitaire
 - Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis sur les ouvrages (dont minéraux) (AF)
 - Diagnostic agents d'infestation xylophage (autres que termites) ou lignivore dont mûrle
 - Diagnostic légionelle (AC prélèvement)
 - État relatif à la présence de termites dans le bâtiment (C sans mention)

Préquis par activité :

C : Certification AF : Formation

AC : accréditation COFRAC

• ACTIVITES DE MAITRISE D'ŒUVRE ET D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) et Maîtrise d'Œuvre (MOE) en matière de désamiantage, dépolluage, curage et déconstruction, A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES.

Il est précisé que l'Assuré ne peut en aucun cas prendre une décision à la place du maître d'ouvrage.

MONTANT DES GARANTIES

Voir tableau ci-après.

PERIODE DE GARANTIE

Cette attestation est délivrée pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 inclus, sous réserve :

- des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.
- du règlement de la (ou des) cotisation(s) correspondante(s).

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à : PARIS Le : 30/12/2024



Page 2 sur 3

VHV Assurance France / R.C.S. Paris 889 234 647 / 25, rue Marbeuf 75008 Paris
Succursale de la société par actions de droit allemand VHV Allgemeine Versicherung AG enregistrée au registre public d'Hannovre sous le numéro HRB 57331 / Capital social de 140.000.000 €

Contrat n°FR11-RCE24P00113



TABEAU DES GARANTIES

NATURE DE LA GARANTIE	MONTANT DE LA GARANTIE
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confor	7 500 000 € par sinistre
Doit :	
Do dommages matériels et les matériels consécutifs confor	3 000 000 € par sinistre
dont Vol par préposés	150 000 € par sinistre
dont Dommages aux biens confor	150 000 € par sinistre
Do dommages immatériels non consécutifs	3 000 000 € par sinistre
Faute inexcusable	2 500 000 € par année d'assurance
Dommages résultant d'une atteinte accidentelle à l'environnement	1 500 000 € par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confor	3 000 000 € par année d'assurance
ASSURANCE DEFENSE PENALE ET RECOURS	100.000 € par sinistre

Le montant des garanties forme la limite des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de Personnes Morales ou physiques bénéficiant de la qualité d'Assuré, ou quels que soient le nombre de victimes et l'échelonnement dans le temps des règlements effectués par l'Assureur.

Dans le cadre d'une Réclamation, les Frais de défense, intérêts moratoires ou compensatoires, font partie intégrante du montant de garantie. Leur règlement vient en diminution du montant de garantie restant disponible au titre de l'Année d'assurance.

Ces montants se réduisent, et finalement s'épuisent, par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, ainsi que par tout Frais de défense, selon l'ordre chronologique de leur exigibilité, quelle que soit la nature des dommages, sans reconstitution autre que celle prévue au titre du Délai subséquent.

Page 3 sur 3

VHV Assurance France / R.C.S. Paris 889 234 647 / 25, rue Marbeuf 75008 Paris
Succursale de la société par actions de droit allemand VHV Allgemeine Versicherung AG enregistrée au registre public d'Hannovre sous le numéro HRB 57331 / Capital social de 140.000.000 €

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

7. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI3351 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAACHOU Rachid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 19/02/2020 - Date d'expiration : 18/02/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 19/02/2020 - Date d'expiration : 18/02/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 25/02/2020 - Date d'expiration : 24/02/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

[1] Arrêté du 1er juillet 2014 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leur organisation d'information et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

8. Rapports d'analyse



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Cliant : INAXE FRANCE 2b Rue du Patis Tatelin 35000 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT0725-16975 Réf. Commande Client : RMA-G0116-DI-2025-FONTAINEBLEAU CHATEAU
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39424	
Réf échantillon client : P1 - Mur droite - Galerie technique derrière la salle des cerfs		Description ITGA : Matériau compact blanc	
Matériau compact blanc	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39425	
Réf échantillon client : P2 - Mur gauche - Galerie technique derrière la salle des cerfs		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc	
Peinture non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39426	
Réf échantillon client : P3 - Plafond - Galerie technique derrière la salle des cerfs		Description ITGA : Matériau compact blanc	
Matériau compact blanc	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39427	
Réf échantillon client : P4 - Mur - Gaine technique du dégagement ACP 00-0038 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
▶ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MKH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39428	
Réf échantillon client : P5 - Mur - Sur la verrière du local ACP 05-023 au 2ème étage - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39429	
Réf échantillon client : P6 - Mur - Gaine technique du local ACP 07-004 au entresol 2ème - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
▶ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39430	
Réf échantillon client : P7 - Toiture - Sur la verrière de la toiture - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact beige	
▶ Matériau compact beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39431	
Réf échantillon client : P8 - Sol - Sur le sol du local ACP 00-0041 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières	
▶ Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39432	
Réf échantillon client : P9 - Sol - Sur le sol du local ACP 00-0041 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières	
▶ Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/9

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39433	
Réf échantillon client : P10 - Sol - Sur le sol du local ACP 00-0041 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau gris en vrac avec fibres visibles	
Matériau gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MKH (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39434	
Réf échantillon client : P11 - Mur - Sur le bas du mur du local ACP 00-0056 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec poussières / Matériau compact beige	
Toile fibreuse blanche avec poussières non séparable + Matériau compact beige non séparable	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39435	
Réf échantillon client : P12 - Mur - Sur le mur du local ACP 00-0060 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Carrelage / Couche bleue / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Couche bleue non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39436	
Réf échantillon client : P13 - Mur - Sur le bas du mur du local ACP 00-0060 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Carrelage / Couche blanche / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Couche blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : CYA / CYA (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39437	
Réf échantillon client : P14 - Sous face escalier - Sur le mur du local n°186 - entresol 2ème - SERLIO		Description ITGA : Papier / Matériau compact blanc	
Papier non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CYA (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39438	
Réf échantillon client : P15 - Sol - Sur le sol du local ACP 02bis - 050a au 1ER - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/9

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39439	
Réf échantillon client : P16 - Mur - Sur le mur du local ACP 00-0039 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39440	
Réf échantillon client : P17 - Mur - Sur le mur du local AGA 00-0058 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact blanc hétérogène non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39442	
Réf échantillon client : P19 - Sol - Sur le sol du local ACP 04-070 - entresol 1er - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39443	
Réf échantillon client : P20 - Plafond - Sur le plafond du local AGA 01-017 - entresol RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▸ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CYA
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39444	
Réf échantillon client : P21 - Sol - Sur le sol du local AGA 01-017 - entresol RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact marron / Matériau compact blanc	
▸ Matériau compact marron non séparable + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39445	
Réf échantillon client : P22 - Plafond - Sur le mur du local AGA 01-012 - entresol RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/9

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39446	
Réf échantillon client : P23 - Mur - Sur le plafond du dégagement ACP 00-0039 - au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39447	
Réf échantillon client : P24 - Mur - Sur le mur du local ACP 00-024 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39448	
Réf échantillon client : P25 - Mur - Sur le mur de la cage d'escalier ACP 00-028 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39449	
Réf échantillon client : P26 - Sol - Sur le sol de la cage d'escalier ACP 00-028 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Carrelage	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39450	
Réf échantillon client : P27 - Sous face escalier - Sur la sous face de l'escalier ACP 00-028 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39451	
Réf échantillon client : P28 - Mur - Sur le mur du dégagement ACP 00-026 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/9

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39452	
Réf échantillon client : P29 - Porte - Sur la porte de la cage d'escalier ACP 00-028 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact beige	
Matériau compact beige	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39453	
Réf échantillon client : P30 - Mur - Sur le plafond du dégagement ACP 00-026 au RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39454	
Réf échantillon client : P31 - Mur - Sur le clapet coupe-feu du local ACP -1-011 - au sous sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes	
Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39455	
Réf échantillon client : P32 - Mur - Sur le clapet coupe-feu du local ACP -1-011 - au sous sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes	
Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39456	
Réf échantillon client : P33 - Mur - Sur la jonction des parois de la cta du local ACP -1-011 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39457	
Réf échantillon client : P34 - Mur - A l'intérieur des parois de la cta du local ACP -1-011 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau gris en vrac avec couche bitumineuse	
Matériau gris en vrac avec couche bitumineuse	MOLP le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKH (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/9

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39458	
Réf échantillon client : P35 - Mur - A l'intérieur des parois de la cta du local ACP -1-011 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium et poussières	
Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium et poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39459	
Réf échantillon client : P36 - Mur - Sur la gaine d'aération du local ACP -1-010 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau compact blanc hétérogène / Matériau compact rouge	
Matériau compact blanc hétérogène non séparable + Matériau compact rouge non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39461	
Réf échantillon client : P38 - Sol - Sur le clapet coupe-feu de la cta 13 du local ACP -1-007 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes	
Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39462	
Réf échantillon client : P39 - Sol - Sur le clapet coupe-feu de la cta 12 du local ACP -1-007 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes	
Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39463	
Réf échantillon client : P40 - CTA - Sur la CTA 15 du local ACP -1-007 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Toile fibreuse grise avec poussières	
Toile fibreuse grise avec poussières	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39464	
Réf échantillon client : P41 - CTA - Sur la CTA 13 du local ACP -1-007 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau souple vert avec couche en toile	
Matériau souple vert avec couche en toile	MOLP + META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/9

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39465	
Réf échantillon client : P42 - CTA - Sur la jonction des parois de la CTA 13 du local ACP -1-007 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple gris avec poussières non séparable	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39466	
Réf échantillon client : P43 - Conduit - Sur le conduit d'eau chaude du dégagement ACP-1-005 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Couche bitumineuse noire avec couche en toile / Matériau en liège marron	
▸ Couche bitumineuse noire avec couche en toile non séparable + Matériau en liège marron non séparable	MOLP + META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39468	
Réf échantillon client : P45 - Conduit - Sur le conduit de fluide du dégagement ACP -1-031 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau en liège marron en vrac	
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau en liège marron en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (2)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39469	
Réf échantillon client : P46 - Câble - Sur le câble d'alimentation électrique du dégagement ACP-1-031 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières	
▸ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières	MOLP + META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39470	
Réf échantillon client : P47 - Conduit - Sur le conduit de fluide du dégagement ACP-1-031 au sous-sol - SERLIO		Description ITGA : Couche bitumineuse noire avec couche en toile / Matériau fibreux jaune	
▸ Couche bitumineuse noire avec couche en toile non séparable + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HZH (3)
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39471	
Réf échantillon client : P48 - Mur - Sur le mur dulocal ACP 01-018 - entresol RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/9

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-16975 EN DATE DU 02/05/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Fontainebleau Chateau		Réf échantillon ITGA : IT072504-39472	
Réf échantillon client : P49 - Fenêtre - Sur la fenêtre du local ACP 01-018 - entresol RDC - SERLIO		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TFP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Thomas CANOSI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/9

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic


Matériaux et Produits contenant de l'amiante :



Conduit de ventilation
en fibres ciment



Intérieur CTA :
peinture marron

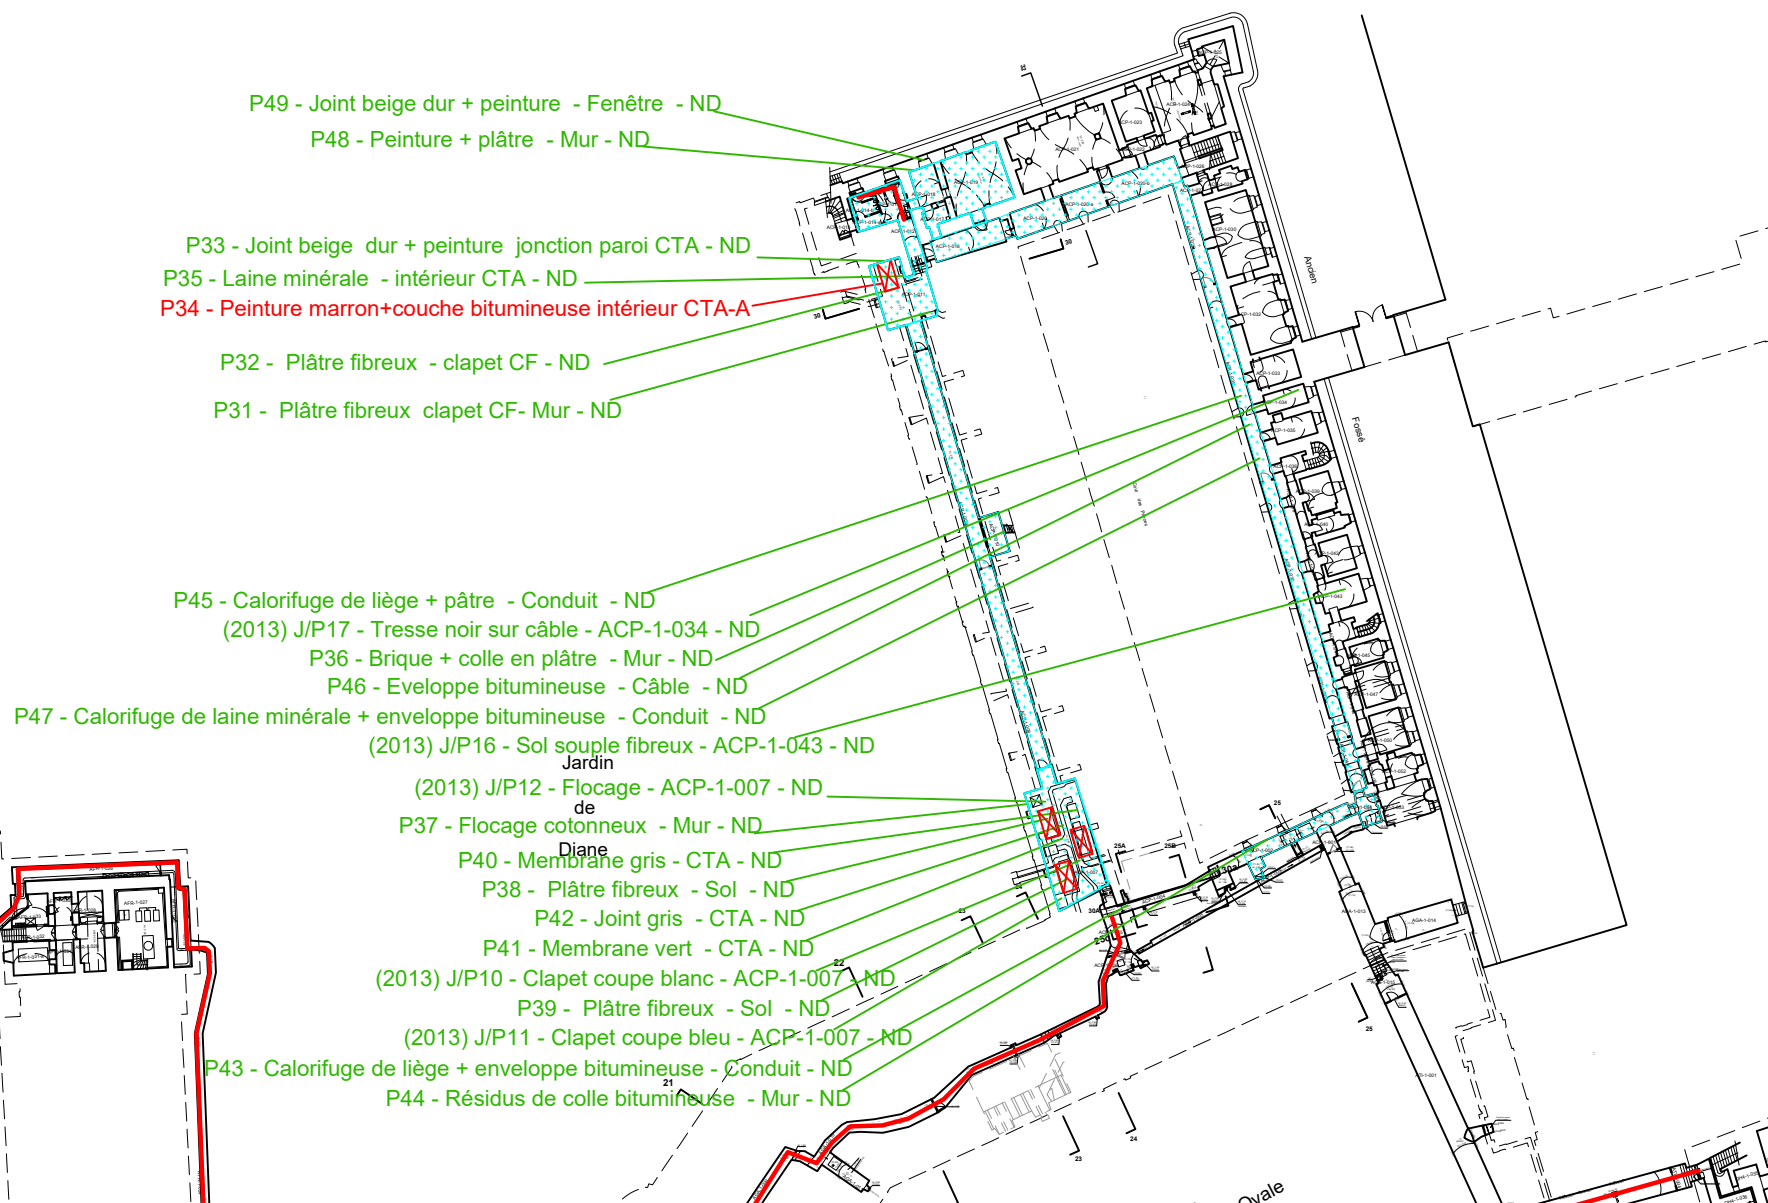

Client :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Adresse du site :

**Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU**

Niveau : *Sous sol*



10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : **G0116-DI-2025**
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 01

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :




Chemin de câbles dans gaine technique en fibres ciment



Conduit en fibres ciment



Colle de faïence et colle de plinthe

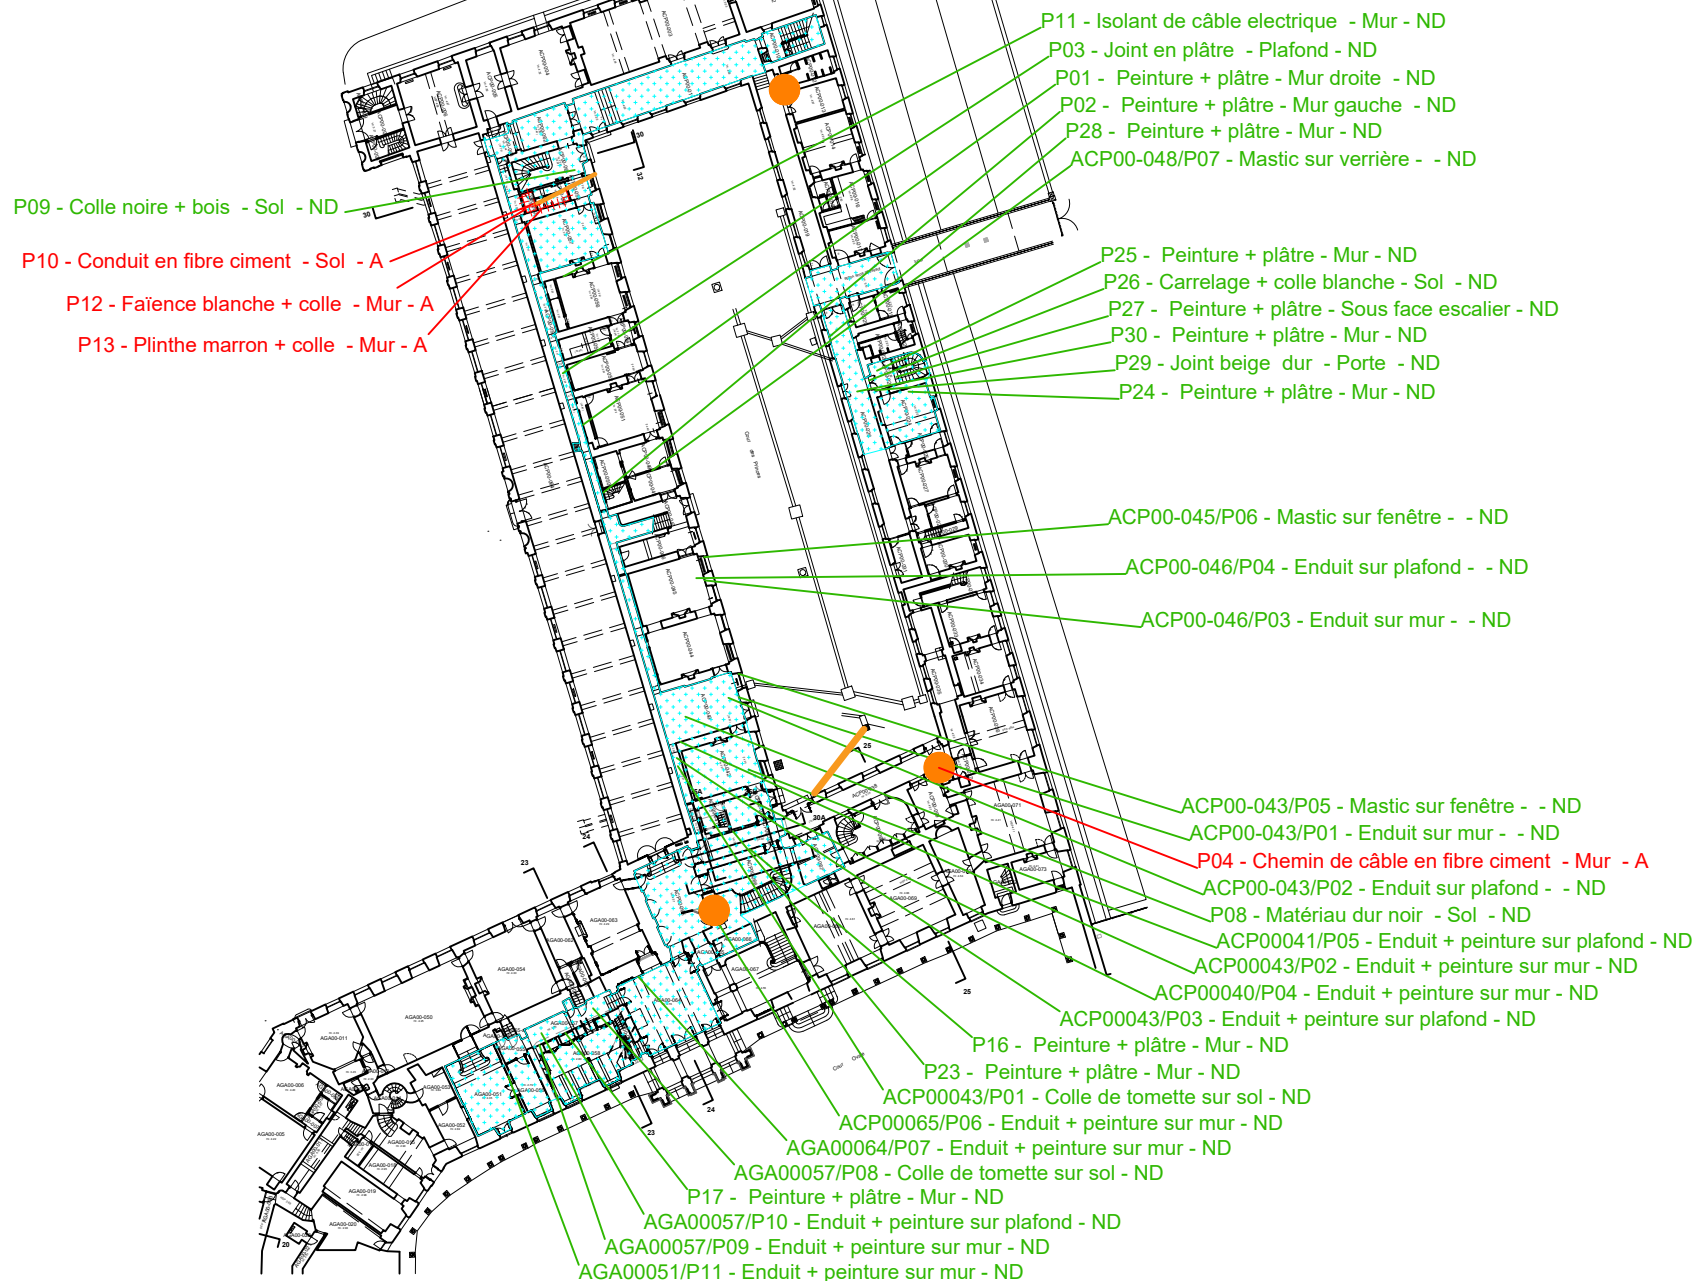

Client :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Adresse du site :

**Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU**


Niveau : Rez de Chaussée

Affaire : **G0116-DI-2025**
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 03

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

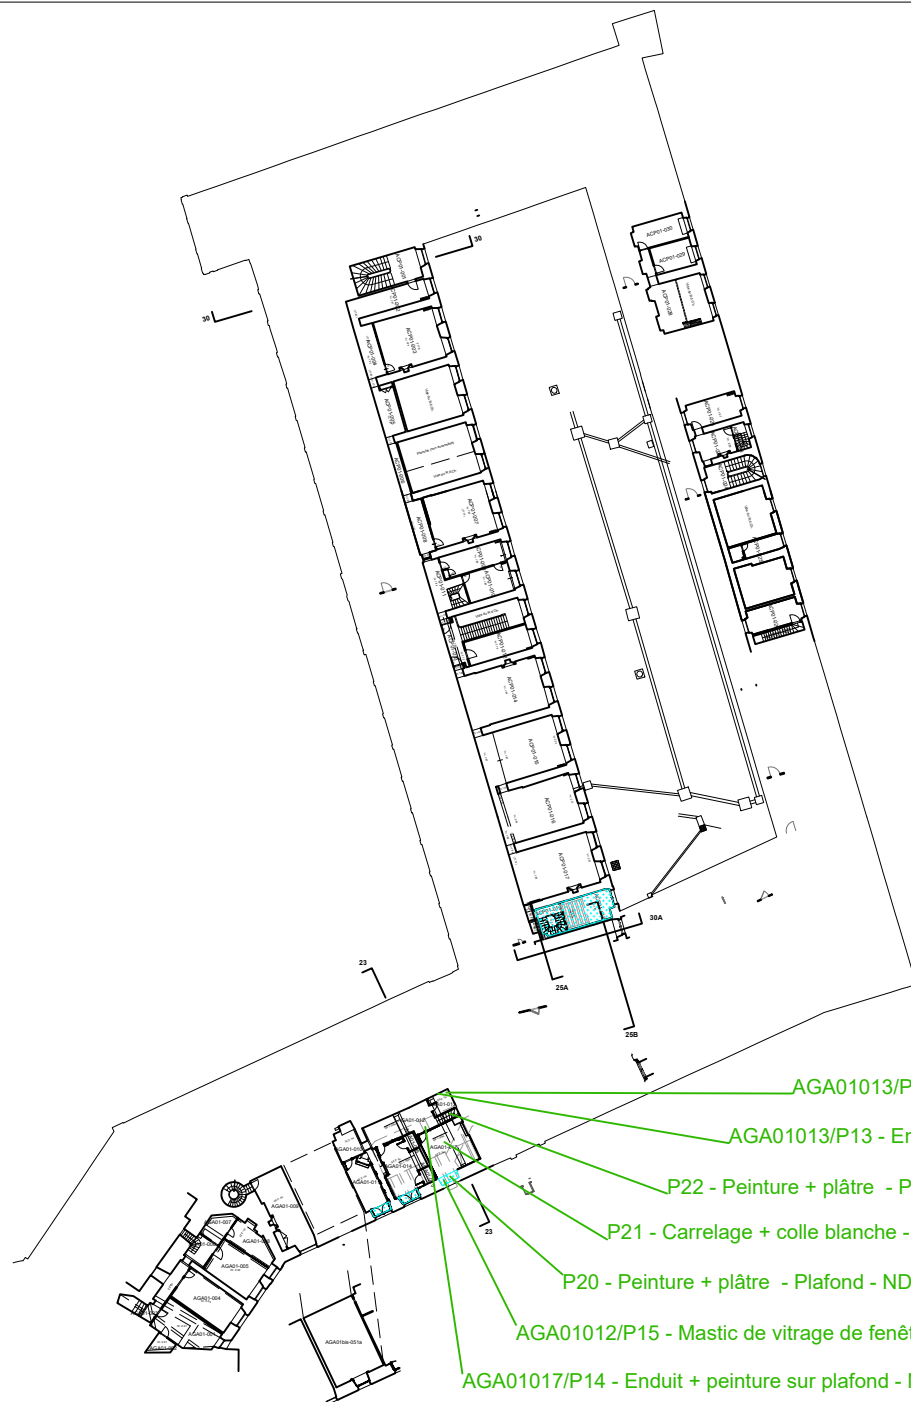

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :



10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Client :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Adresse du site :

Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU

Niveau : *Rez de Chaussée*
ENTRESOL

Affaire : G0116-DI-2025
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 02



LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :



Chemin de câbles
dans gaine technique
en fibres ciment



10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Cliant :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Adresse du site :

**Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU**

Niveau : 1^{er} étage

Affaire : **G0116-DI-2025**
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 05



LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :



Chemin de câbles
dans gaine technique
en fibres ciment



10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Client :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante


Adresse du site :

Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU

Niveau : **1er étage**
ENTRESOL

Affaire : **G0116-DI-2025**
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 04

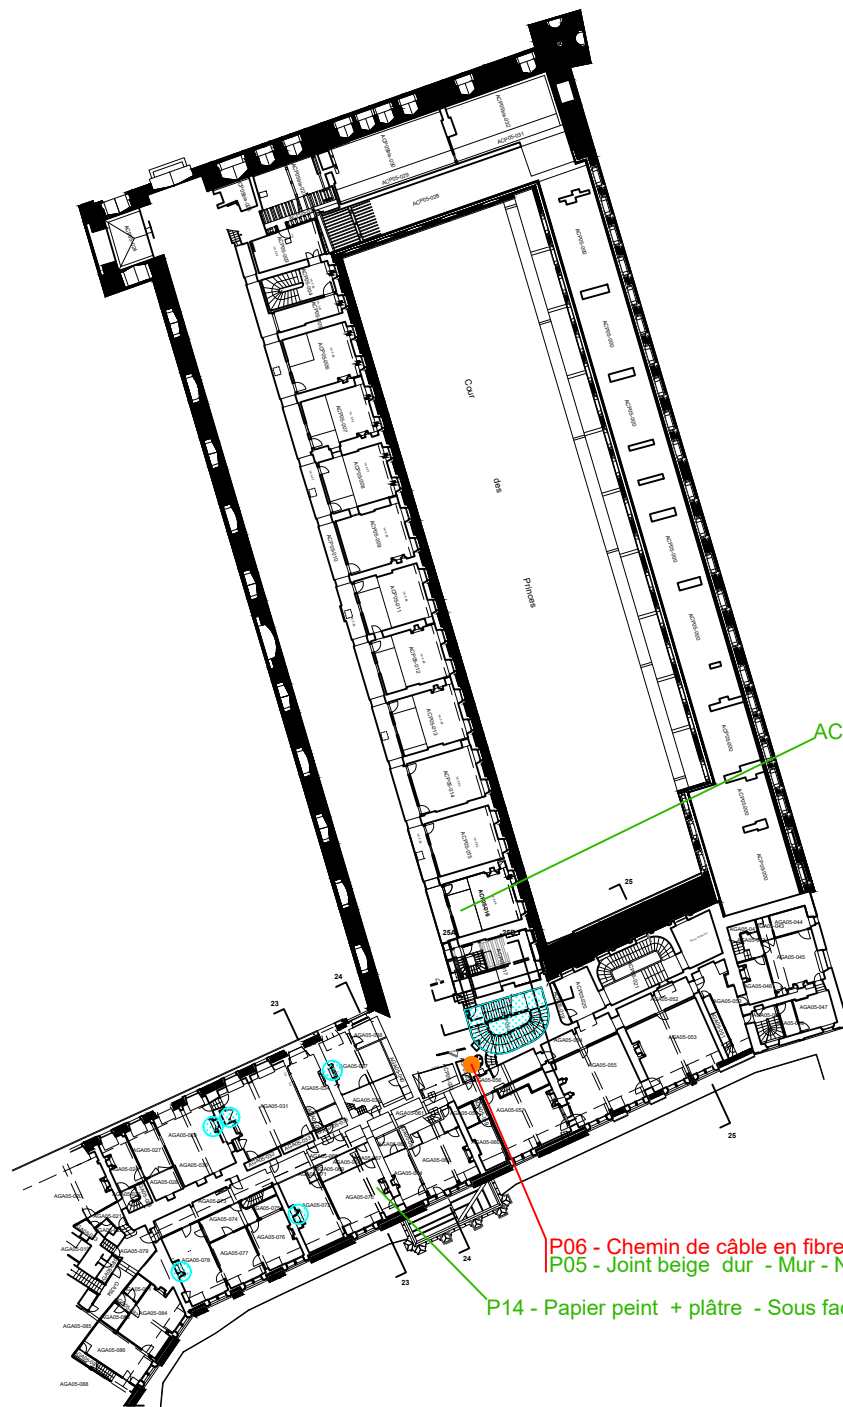

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :



Chemin de câbles
dans gaine technique
en fibres ciment

ACP05017/P20 - Chape de ciment sur plancher - ND

P06 - Chemin de câble en fibre ciment - Mur - A
P05 - Joint beige dur - Mur - ND

P14 - Papier peint + plâtre - Sous face escalier - ND

Client :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Adresse du site :

**Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU**


Niveau : 2ème étage

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : **G0116-DI-2025**
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 07

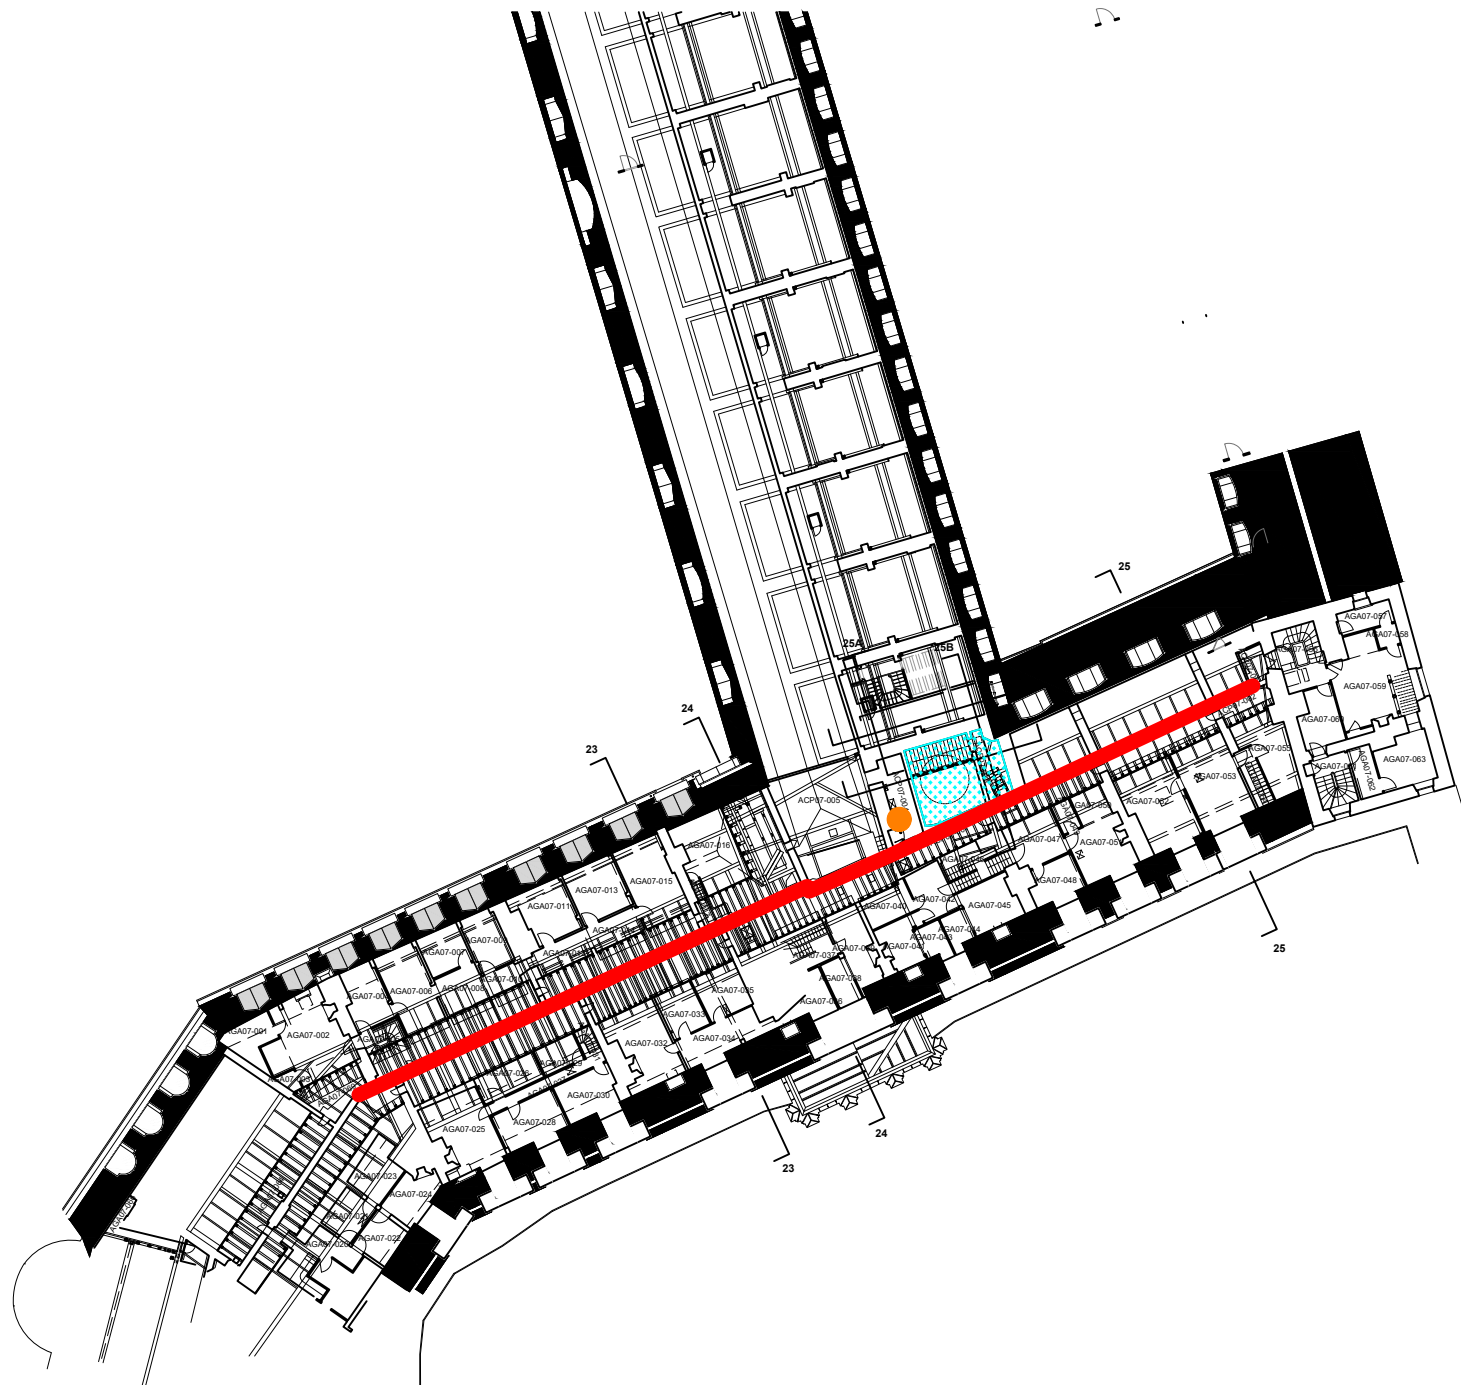

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :



Chemin de câbles
dans gaine technique
en fibres ciment



Chemin de câbles
dans gaine technique
en fibres ciment



10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Client :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Adresse du site :

Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU

Niveau : 2ème étage
ENTRESOL

Affaire : **G0116-DI-2025**
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 06

LEGENDE


Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté



Périmètre du diagnostic

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :

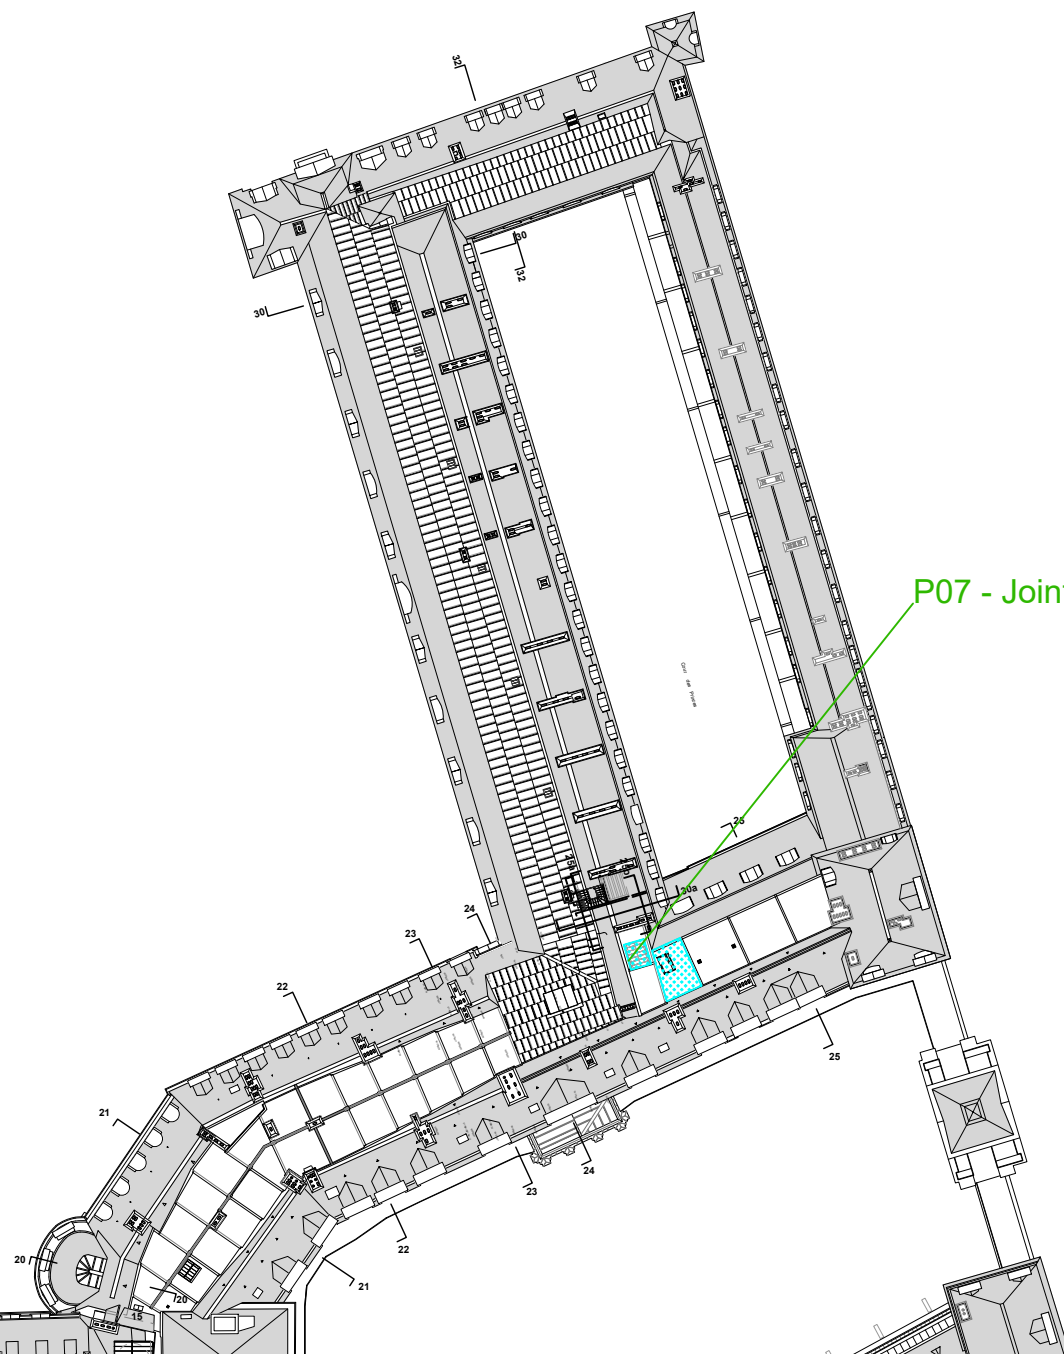

P07 - Joint beige dur - Toiture - ND

Client :

OPPIC
30 rue du Château des Rentiers
75647 PARIS

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Adresse du site :

**Château de Fontainebleau
77300 FONTAINEBLEAU**

Niveau : Toiture



10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : **G0116-DI-2025**
Indice n° : 1 En date du : 08/04/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 08