

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Code du travail: Mesures de prévention des risques chimiques / Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante - Décret 2017-899 du 09/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. - Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis- Décret N°2012-639 du 04/05/2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23 A
Type de logement	Autres
Propriétaire	UNIVERSITE PARIS SACLAY
Donneur d'ordre	UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse de l'immeuble	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY
Bâtiment ou installation	Bâtiment 208 (hors hall Laguarrique)
Date de permis de construire	Non communiquée - Antérieur au 01/01/1997
Date de construction	Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	19/09/2023
Date d'émission du rapport de repérage	22/12/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiquée

### Signataire du rapport

Signature et Visa	Opérateur de repérage :
<b>SARL FMDC DIAGNOSTICS - EX'IM</b> 20 Avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4 Tél. 01 64 63 02 03 SIRET : 500 109 491 00042	<b>LECHEVALLIER Frédéric</b> <b>FMDC DIAGNOSTICS</b> Le 22/12/2023

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S005	Fibres-ciment	1	Toiture terrasse	Toiture	Z005
S030	Linoléum rose + colle noire	7	2	RDC	Z029
S031	Ragréage				Z030
S106	Dalle de sol grise + colle noire	10	4	RDC	Z023
S107	Colle noire + ragréage				Z024
S108	Dalle de sol grise + colle noire	11	6	RDC	Z023
S109	Colle noire + ragréage				Z024
S110	Dalle de sol grise + colle noire	12	8	RDC	Z023
S111	Colle noire + ragréage				Z024
S022	Enduit cimenteux	20	Couloir n°1	RDC	Z021
S024	Dalle de sol grise + colle noire				Z023
S025	Colle noire + ragréage				Z024
S140	Dalle de sol grise + colle noire	21	7	RDC	Z023
S141	Dalle de sol grise + colle noire	22	9	RDC	Z023
S034	Dalle de sol jaune marbrée + colle noire	23	10a	RDC	Z033
S035	Colle noire + ragréage				Z034
S427	Colle noire + ragréage	24	10b	RDC	Z034
S142	Dalle de sol grise + colle noire	25	11	RDC	Z023
S147	Dalle de sol grise + colle noire	26	12a	RDC	Z023
S148	Dalle de sol grise + colle noire	27	12b	RDC	Z023
S143	Dalle de sol grise + colle noire	28	13a	RDC	Z023
S144	Dalle de sol grise + colle noire	29	13b	RDC	Z023
S145	Dalle de sol grise + colle noire	30	21	RDC	Z023
S146	Dalle de sol grise + colle noire	31	23	RDC	Z023
S149	Dalle de sol grise + colle noire	32	14	RDC	Z023
S150	Dalle de sol grise + colle noire	33	16	RDC	Z023
S151	Dalle de sol grise + colle noire	34	18	RDC	Z023
S152	Dalle de sol grise + colle noire	35	20	RDC	Z023
S153	Dalle de sol grise + colle noire	36	22	RDC	Z023
S154	Dalle de sol grise + colle noire	37	24a	RDC	Z023
S155	Dalle de sol grise + colle noire	38	24b	RDC	Z023
S156	Dalle de sol grise + colle noire	39	24c	RDC	Z023
S041	Fibres-ciment	42	Atelier 1	RDC	Z040
S043	Colle de plinthes	43	Sanitaires hommes	RDC	Z042
S087	Colle de plinthes	44	Sanitaires femmes	RDC	Z042
S430	Fibres-ciment	48	Couloir n°2	1er	Z040
S053	Dalle de sol beige + colle noire	49	117a	1er	Z052

Amiante

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S052	Colle noire + ragréage				Z051
S429	Fibres-ciment				Z040
S339	Dalle de sol beige + colle noire	50	117b	1er	Z052
S428	Fibres-ciment				Z040
S340	Colle noire + ragréage				Z051
S060	Colle jaune + colle noire	51	108a	1er	Z059
S312	Fibres-ciment				Z040
S313	Fibres-ciment	52	108b	1er	Z040
S058	Ragréage + colle noire	53	110	1er	Z057
S314	Fibres-ciment				Z040
S315	Fibres-ciment	54	112	1er	Z040
S316	Fibres-ciment	55	114	1er	Z040
S317	Fibres-ciment	56	116	1er	Z040
S318	Fibres-ciment	57	118	1er	Z040
S319	Fibres-ciment	58	119	1er	Z040
S341	Dalle de sol beige + colle noire				Z052
S342	Colle noire + ragréage				Z051
S326	Fibres-ciment	59	121	1er	Z040
S343	Dalle de sol beige + colle noire				Z052
S344	Colle noire + ragréage				Z051
S320	Fibres-ciment	60	120	1er	Z040
S321	Fibres-ciment	61	122	1er	Z040
S322	Fibres-ciment	62	124	1er	Z040
S323	Fibres-ciment	63	132	1er	Z040
S324	Fibres-ciment	64	133	1er	Z040
S325	Fibres-ciment	65	134	1er	Z040
S068	Plot de colle grise	71	106a	1er	Z067
S069	Plot de colle marron				Z068

## Exclusions

Aucune

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : .....	5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : .....	5
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>5</b>
<b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES .....	6
PROGRAMME DE REPERAGE .....	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	12
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>12</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	12
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	12
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....	12
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	13
<b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>	<b>40</b>
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	40
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	41
COMMENTAIRE SUR LA MISSION.....	58
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	58
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>	<b>59</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS .....</b>	<b>146</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE .....</b>	<b>155</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>	<b>172</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>173</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	UNIVERSITE PARIS SACLAY
Demeurant :	Direction de l'Aménagement, du Patrimoine et de l'Immobilier - Bâtiment 209D Rue Jean Dominique Cassini 91405 ORSAY CEDEX
Représenté par :	Madame GAY Julie
Commanditaire du repérage :	UNIVERSITE PARIS SACLAY
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur LECHEVALLIER Frédéric
Nom et adresse de l'entreprise :	FMDI DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler – CS 70792 Bailly 77704 Marne-la-Vallée - Cedex 4
N° de Siret :	50010949100042
RCP-compagnie-n° de police :	AXA France IARD -10583929904

### 1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	Université Paris Saclay
Adresse complète :	Rue André Ampère 91400 ORSAY
Référence Cadastre :	AE - 130

### 1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/01/1997</b>	Construction : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997</b>
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment 208 (hors hall Laguarrigue)	Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Curage complet

### 3 Cadre de la mission de repérage

#### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Toiture terrasse	Toiture	Concernée
Machinerie ascenseur	Toiture	Concernée
Local ECS	Toiture	Concernée
Hall d'entrée	RDC	Concernée
Sanitaires	RDC	Concernée
1	RDC	Concernée
2	RDC	Concernée
3	RDC	Concernée
5	RDC	Concernée
4	RDC	Concernée
6	RDC	Concernée
8	RDC	Concernée
25	RDC	Concernée
26	RDC	Concernée
27	RDC	Concernée
28	RDC	Concernée
29	RDC	Concernée
30	RDC	Concernée
Gaine technique	RDC	Concernée
Couloir n°1	RDC	Concernée
7	RDC	Concernée
9	RDC	Concernée
10a	RDC	Concernée
10b	RDC	Concernée
11	RDC	Concernée
12a	RDC	Concernée
12b	RDC	Concernée
13a	RDC	Concernée
13b	RDC	Concernée
21	RDC	Concernée
23	RDC	Concernée
14	RDC	Concernée
16	RDC	Concernée
18	RDC	Concernée
20	RDC	Concernée
22	RDC	Concernée
24a	RDC	Concernée
24b	RDC	Concernée

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
24c	RDC	Concernée
24d	RDC	Concernée
24e	RDC	Concernée
Atelier 1	RDC	Concernée
Sanitaires hommes	RDC	Concernée
Sanitaires femmes	RDC	Concernée
Galerie	RDC	Concernée
17	RDC	Concernée
19	RDC	Concernée
Couloir n°2	1er	Concernée
117a	1er	Concernée
117b	1er	Concernée
108a	1er	Concernée
108b	1er	Concernée
110	1er	Concernée
112	1er	Concernée
114	1er	Concernée
116	1er	Concernée
118	1er	Concernée
119	1er	Concernée
121	1er	Concernée
120	1er	Concernée
122	1er	Concernée
124	1er	Concernée
132	1er	Concernée
133	1er	Concernée
134	1er	Concernée
Couloir n°3	1er	Concernée
115	1er	Concernée
113	1er	Concernée
111	1er	Concernée
109	1er	Concernée
106a	1er	Concernée
104	1er	Concernée
102	1er	Concernée
100	1er	Concernée
107	1er	Concernée
105	1er	Concernée
101	1er	Concernée
Palier	1er	Concernée
Sanitaires	1er	Concernée
126	1er	Concernée

Amiante

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
127	1er	Concernée
128	1er	Concernée
129	1er	Concernée
130	1er	Concernée
131	1er	Concernée
123/125	1er	Concernée
Couloir n°4	2ème	Concernée
Couloir n°5	2ème	Concernée
201	2ème	Concernée
203	2ème	Concernée
205	2ème	Concernée
200	2ème	Concernée
202	2ème	Concernée
204	2ème	Concernée
206	2ème	Concernée
208	2ème	Concernée
213	2ème	Concernée
211	2ème	Concernée
209	2ème	Concernée
207	2ème	Concernée
Sanitaires	2ème	Concernée
214	2ème	Concernée
215	2ème	Concernée
216	2ème	Concernée
217	2ème	Concernée
218	2ème	Concernée
219	2ème	Concernée
Extérieur		Concernée
Vide sanitaires	1er SS	Concernée

### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibre ciment	P	
	Ardoises en fibre ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	

Amiante



	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	

## 2 - Parois verticales extérieures et Façades

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibre ciment	P	
	Ardoises en fibre ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	

## 3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	

	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gainés et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (paillonnées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	

#### 4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (paillonnées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment,	P	

Amiante

	matériaux sandwich)		
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
Gainés et coffres horizontaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	

#### 5 - Planchers et planchers techniques

Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entre couche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	

#### 6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets	M	

	coupe-feu		
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	

#### 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	

#### 8 - Équipements divers et accessoires

Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Calorifugeages	M	
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M	
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P	
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
Fusibles à broche	Carton, tresse	P	
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	
Coffres-forts	Portes et parois	P	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles	P	
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P	

### 3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

## 4 Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
19/09/2023	Constat Amiante - Avant Travaux
09/11/2023	Constat Amiante - Avant Travaux
07/12/2023	Constat Amiante - Avant Travaux

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

### 4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

Amiante

4.4	Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages		
Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :			
Z001 : Etanchéité Revêtement bitumineux 1ère couche (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Revêtement bitumineux 1ère couche	S001
Z002 : Etanchéité Isolant (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Isolant	S002
Z003 : Etanchéité Revêtement bitumineux 2ème couche (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Revêtement bitumineux 2ème couche	S003
Z004 : Etanchéité Relevé (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Relevé	S004
Z005 : Mitre Fibres-ciment (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Mitre	Fibres-ciment	S005
Z006 : Etanchéité Revêtement bitumineux 1ère couche (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Revêtement bitumineux 1ère couche	S006

**Z007 : Etanchéité Revêtement bitumineux (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Revêtement bitumineux	S007

**Z008 : Etanchéité Revêtement bitumineux 1ère couche (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Revêtement bitumineux 1ère couche	S008

**Z009 : Etanchéité Revêtement bitumineux 2ème couche (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Revêtement bitumineux 2ème couche	S009

**Z010 : Etanchéité Isolant (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Isolant	S010

**Z011 : Etanchéité Relevé (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Relevé	S011

**Z012 : Etanchéité Relevé (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Etanchéité	Relevé	S012

Amiante

**Z013 : Conduit de fluide linéaire Calorifugeage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local ECS	Conduit de fluide linéaire	Calorifugeage	S013

**Z014 : Conduit de fluide coude Calorifugeage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Local ECS	Conduit de fluide coude	Calorifugeage	S014

**Z015 : Revêtement de sol Dalle de sol + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
25	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	S119
26	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	S015
27	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	S121
29	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	S123
30	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	S117

**Z016 : Plancher Bois (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
25	Plancher	Bois	S118
26	Plancher	Bois	S016
27	Plancher	Bois	S120
28	Plancher	Bois	S018
29	Plancher	Bois	S122
30	Plancher	Bois	S116

**Z017 : Revêtement de sol Dalle de sol + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
28	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	S017

**Z018 : Conduit de fluide Calorifugeage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Gaine technique	Conduit de fluide	Calorifugeage	S019

**Z019 : Revêtement mural Enduit plâtreux (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°1	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S020

**Z020 : Faux plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°1	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S021

**Z021 : Plafond Enduit cimenteux (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°1	Plafond	Enduit cimenteux	S022

**Z022 : Revêtement de sol Linoléum + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°1	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S023



**Z023 : Revêtement de sol Embrasures Dalle de sol grise + colle noire (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
4	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S106
6	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S108
8	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S110
Couloir n°1	Revêtement de sol - Embrasures	Dalle de sol grise + colle noire	S024
7	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S140
9	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S141
11	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S142
12a	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S147
12b	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S148
13a	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S143
13b	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S144
21	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S145
23	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S146
14	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S149
16	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S150
18	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S151
20	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S152
22	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S153
24a	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S154
24b	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S155
24c	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	S156

**Z024 : Revêtement de sol Embrasures Colle noire + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
4	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	S107
6	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	S109
8	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	S111
Couloir n°1	Revêtement de sol - Embrasures	Colle noire + ragréage	S025

Amiante

**Z025 : Revêtement de sol Ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
1	Revêtement de sol	Ragréage	S100
3	Revêtement de sol	Ragréage	S026
5	Revêtement de sol	Ragréage	S104

**Z026 : Revêtement de sol Dalle de sol jaune + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
1	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune + colle jaune	S101
3	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune + colle jaune	S027
5	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune + colle jaune	S105

**Z027 : Revêtement mural Enduit plâtreux (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
1	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S098
2	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S112
3	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S028
5	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S102
4	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S113
6	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S114
8	Revêtement mural	Enduit plâtreux	S115

**Z028 : Faux plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
1	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S099
3	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S029
5	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S103

Amiante

**Z029 : Revêtement de sol Linoléum rose + colle noire (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
2	Revêtement de sol	Linoléum rose + colle noire	S030

**Z030 : Revêtement de sol Ragréege (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
2	Revêtement de sol	Ragréege	S031

**Z031 : Faux plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
2	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S032

**Z032 : Revêtement de sol Dalle de sol grise marbrée + colle jaune sur métal (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
10a	Revêtement de sol	Dalle de sol grise marbrée + colle jaune sur métal	S033

**Z033 : Revêtement de sol Dalle de sol jaune marbrée + colle noire (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
10a	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune marbrée + colle noire	S034

**Z034 : Revêtement de sol Colle noire + ragréege (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
10a	Revêtement de sol	Colle noire + ragréege	S035
10b	Revêtement de sol	Colle noire + ragréege	S427

Amiante

**Z035 : Faux plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
10a	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S036

**Z036 : Revêtement de sol Dalle de sol orange + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
24d	Revêtement de sol	Dalle de sol orange + colle jaune	S037
24e	Revêtement de sol	Dalle de sol orange + colle jaune	S139

**Z037 : Revêtement mural Enduit cimenteux + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
7	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S157
9	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S158
10a	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S159
10b	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S160
11	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S161
12a	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S162
12b	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S163
13a	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S164
13b	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S165
21	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S166
23	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S167
14	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S168
16	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S169
18	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S170
20	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S171
22	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S172
24a	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S173
	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S206
24b	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S174
	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S207
24c	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S175
	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S208
24d	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S038
24e	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S138
Galerie	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S211
17	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S209
19	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	S210

**Z038 : Fenêtre Mastic de vitrage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Atelier 1	Fenêtre	Mastic de vitrage	S039

**Z039 : Revêtement de sol Résine (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Atelier 1	Revêtement de sol	Résine	S040

**Z040 : Plaques planes Fibres-ciment (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Atelier 1	Plaques planes	Fibres-ciment	S041
Couloir n°2	Plaques planes	Fibres-ciment	S430
117a	Plaques planes	Fibres-ciment	S429
117b	Plaques planes	Fibres-ciment	S428
108a	Plaques planes	Fibres-ciment	S312
108b	Plaques planes	Fibres-ciment	S313
110	Plaques planes	Fibres-ciment	S314
112	Plaques planes	Fibres-ciment	S315
114	Plaques planes	Fibres-ciment	S316
116	Plaques planes	Fibres-ciment	S317
118	Plaques planes	Fibres-ciment	S318
119	Plaques planes	Fibres-ciment	S319
121	Plaques planes	Fibres-ciment	S326
120	Plaques planes	Fibres-ciment	S320
122	Plaques planes	Fibres-ciment	S321
124	Plaques planes	Fibres-ciment	S322
132	Plaques planes	Fibres-ciment	S323
133	Plaques planes	Fibres-ciment	S324
134	Plaques planes	Fibres-ciment	S325

Amiante

**Z041 : Revêtement de sol Colle de carrelage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires hommes	Revêtement de sol	Colle de carrelage	S042
Sanitaires femmes	Revêtement de sol	Colle de carrelage	S091

**Z042 : Revêtement mural Colle de plinthes (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires hommes	Revêtement mural	Colle de plinthes	S043
Sanitaires femmes	Revêtement mural	Colle de plinthes	S087

**Z043 : Revêtement mural Colle de faïence bleue (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires hommes	Revêtement mural	Colle de faïence bleue	S044

**Z044 : Revêtement mural Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires hommes	Revêtement mural	Enduit + peinture	S045
Sanitaires femmes	Revêtement mural	Enduit + peinture	S089

**Z045 : Revêtement de plafond Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires hommes	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	S046
Sanitaires femmes	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	S090

**Z046 : Revêtement mural Colle de faïence (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires hommes	Revêtement mural	Colle de faïence	S047
Sanitaires femmes	Revêtement mural	Colle de faïence	S088

**Z047 : Revêtement de sol Colle jaune sous linoléum (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Galerie	Revêtement de sol	Colle jaune sous linoléum	S048

**Z048 : Revêtement de sol Dalle de sol + colle (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
17	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	S049
19	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	S130

**Z049 : Revêtement de sol Dalle de sol grise (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°2	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	S050
116	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	S327
118	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	S329
120	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	S331
122	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	S333
124	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	S335
132	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	S337



**Z050 : Revêtement de sol Colle jaune + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°2	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S051
116	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S328
118	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S330
120	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S332
122	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S334
124	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S336
132	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S338

**Z051 : Revêtement de sol Colle noire + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
117a	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	S052
117b	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	S340
119	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	S342
121	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	S344

**Z052 : Revêtement de sol Dalle de sol beige + colle noire (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
117a	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	S053
117b	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	S339
119	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	S341
121	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	S343

**Z053 : Faux-plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
117a	Faux-plafond	Dalle de faux plafond	S054

Amiante

**Z054 : Revêtement de sol Linoléum gris + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
114	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S055

**Z055 : Revêtement de sol Colle jaune + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
114	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S056

**Z056 : Revêtement de sol Linoléum + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
110	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S057

**Z057 : Revêtement de sol Ragréage + colle noire (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
110	Revêtement de sol	Ragréage + colle noire	S058

**Z058 : Revêtement de sol Dalle de sol (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
108a	Revêtement de sol	Dalle de sol	S059

**Z059 : Revêtement de sol Colle jaune + colle noire (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
108a	Revêtement de sol	Colle jaune + colle noire	S060

Amiante

**Z060 : Revêtement mural Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°2	Revêtement mural	Enduit + peinture	S212
117a	Revêtement mural	Enduit + peinture	S215
108a	Revêtement mural	Enduit + peinture	S224
110	Revêtement mural	Enduit + peinture	S221
114	Revêtement mural	Enduit + peinture	S218
115	Revêtement mural	Enduit + peinture	S061
113	Revêtement mural	Enduit + peinture	S384
111	Revêtement mural	Enduit + peinture	S389
109	Revêtement mural	Enduit + peinture	S394
106a	Revêtement mural	Enduit + peinture	S230
104	Revêtement mural	Enduit + peinture	S399
102	Revêtement mural	Enduit + peinture	S404
100	Revêtement mural	Enduit + peinture	S409
107	Revêtement mural	Enduit + peinture	S233
105	Revêtement mural	Enduit + peinture	S236
101	Revêtement mural	Enduit + peinture	S414
Palier	Revêtement mural	Enduit + peinture	S239
123/125	Revêtement mural	Enduit + peinture	S420

**Z061 : Revêtement mural Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°2	Revêtement mural	Enduit + peinture	S213
117a	Revêtement mural	Enduit + peinture	S216
108a	Revêtement mural	Enduit + peinture	S225
110	Revêtement mural	Enduit + peinture	S222
114	Revêtement mural	Enduit + peinture	S219
115	Revêtement mural	Enduit + peinture	S062
113	Revêtement mural	Enduit + peinture	S385
111	Revêtement mural	Enduit + peinture	S390
109	Revêtement mural	Enduit + peinture	S395
106a	Revêtement mural	Enduit + peinture	S231
104	Revêtement mural	Enduit + peinture	S400
102	Revêtement mural	Enduit + peinture	S405
100	Revêtement mural	Enduit + peinture	S410
107	Revêtement mural	Enduit + peinture	S234
105	Revêtement mural	Enduit + peinture	S237
101	Revêtement mural	Enduit + peinture	S415
Palier	Revêtement mural	Enduit + peinture	S240
123/125	Revêtement mural	Enduit + peinture	S421

**Z062 : Faux plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
115	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S063
123/125	Faux plafond	Dalle de faux plafond	S422

**Z063 : Revêtement de plafond Enduit cimenteux + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
117a	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S217
108a	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S226
110	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S223
114	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S220
Couloir n°3	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S229
115	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S064
113	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S386
111	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S391
109	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S396
106a	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S232
104	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S401
102	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S406
100	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S411
107	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S235
105	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S238
101	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S416
Palier	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S241
123/125	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	S423

**Z064 : Revêtement de sol Linoléum gris + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
115	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S065
113	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S387
111	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S392
109	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S397
104	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S402
102	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S407
100	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S412
101	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S417
123/125	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	S424

**Z065 : Revêtement de sol Ragraéage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
115	Revêtement de sol	Ragraéage	S066
113	Revêtement de sol	Ragraéage	S388
111	Revêtement de sol	Ragraéage	S393
109	Revêtement de sol	Ragraéage	S398
104	Revêtement de sol	Ragraéage	S403
102	Revêtement de sol	Ragraéage	S408
100	Revêtement de sol	Ragraéage	S413
101	Revêtement de sol	Ragraéage	S418
123/125	Revêtement de sol	Ragraéage	S425

**Z066 : Revêtement mural Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°3	Revêtement mural	Enduit + peinture	S067

Amiante

**Z067 : Revêtement mural Plot de colle grise (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
106a	Revêtement mural	Plot de colle grise	S068

**Z068 : Revêtement mural Plot de colle marron (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
106a	Revêtement mural	Plot de colle marron	S069

**Z069 : Revêtement de sol Dalle de sol blanche (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
107	Revêtement de sol	Dalle de sol blanche	S070

**Z070 : Revêtement de sol Colle jaune + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
107	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S071

**Z071 : Revêtement de sol Linoléum (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
105	Revêtement de sol	Linoléum	S072

**Z072 : Revêtement de sol Colle de carrelage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Palier	Revêtement de sol	Colle de carrelage	S073

Amiante

**Z073 : Revêtement de sol Colle de carrelage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Palier	Revêtement de sol	Colle de carrelage	S074

**Z074 : Revêtement de sol Linoléum + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°4	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S075

**Z075 : Revêtement de sol Colle jaune sous dalle moquette (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°3	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S426
126	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S368
127	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S371
128	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S374
129	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S377
130	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S380
131	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S383
214	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S076
215	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S255
216	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S258
217	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S261
218	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S264
219	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	S267



**Z076 : Revêtement mural Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
126	Revêtement mural	Enduit + peinture	S366
127	Revêtement mural	Enduit + peinture	S369
128	Revêtement mural	Enduit + peinture	S372
129	Revêtement mural	Enduit + peinture	S375
130	Revêtement mural	Enduit + peinture	S378
131	Revêtement mural	Enduit + peinture	S381
214	Revêtement mural	Enduit + peinture	S077
215	Revêtement mural	Enduit + peinture	S253
216	Revêtement mural	Enduit + peinture	S256
217	Revêtement mural	Enduit + peinture	S259
218	Revêtement mural	Enduit + peinture	S262
219	Revêtement mural	Enduit + peinture	S265

**Z077 : Faux plafond Dalle de faux plafond 50\*50 (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°5	Faux plafond	Dalle de faux plafond 50*50	S078

**Z078 : Faux plafond Dalle de faux plafond 20\*20 (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°5	Faux plafond	Dalle de faux plafond 20*20	S079

**Z079 : Plafond Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
126	Plafond	Enduit + peinture	S367
127	Plafond	Enduit + peinture	S370
128	Plafond	Enduit + peinture	S373
129	Plafond	Enduit + peinture	S376
130	Plafond	Enduit + peinture	S379
131	Plafond	Enduit + peinture	S382
Couloir n°4	Plafond	Enduit + peinture	S242
Couloir n°5	Plafond	Enduit + peinture	S080
201	Plafond	Enduit + peinture	S244
203	Plafond	Enduit + peinture	S269
205	Plafond	Enduit + peinture	S273
200	Plafond	Enduit + peinture	S277
202	Plafond	Enduit + peinture	S281
204	Plafond	Enduit + peinture	S285
206	Plafond	Enduit + peinture	S289
208	Plafond	Enduit + peinture	S293
213	Plafond	Enduit + peinture	S297
211	Plafond	Enduit + peinture	S301
209	Plafond	Enduit + peinture	S305
207	Plafond	Enduit + peinture	S309
214	Plafond	Enduit + peinture	S243
215	Plafond	Enduit + peinture	S254
216	Plafond	Enduit + peinture	S257
217	Plafond	Enduit + peinture	S260
218	Plafond	Enduit + peinture	S263
219	Plafond	Enduit + peinture	S266

**Z080 : Revêtement de sol Linoléum + colle jaune (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
201	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S081
203	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S270
205	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S274
200	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S278
202	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S282
204	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S286
206	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S290
208	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S294
213	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S298
211	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S302
209	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S306
207	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	S310

**Z081 : Revêtement de sol Colle jaune + ragréage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
201	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S082
203	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S271
205	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S275
200	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S279
202	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S283
204	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S287
206	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S291
208	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S295
213	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S299
211	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S303
209	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S307
207	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	S311

Amiante

**Z082 : Revêtement mural Enduit + peinture (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°4	Revêtement mural	Enduit + peinture	S246
Couloir n°5	Revêtement mural	Enduit + peinture	S245
201	Revêtement mural	Enduit + peinture	S083
203	Revêtement mural	Enduit + peinture	S268
205	Revêtement mural	Enduit + peinture	S272
200	Revêtement mural	Enduit + peinture	S276
202	Revêtement mural	Enduit + peinture	S280
204	Revêtement mural	Enduit + peinture	S284
206	Revêtement mural	Enduit + peinture	S288
208	Revêtement mural	Enduit + peinture	S292
213	Revêtement mural	Enduit + peinture	S296
211	Revêtement mural	Enduit + peinture	S300
209	Revêtement mural	Enduit + peinture	S304
207	Revêtement mural	Enduit + peinture	S308

**Z083 : Revêtement mural Enduit projeté (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Extérieur	Revêtement mural	Enduit projeté	S084

**Z084 : Murs Béton (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Machinerie ascenseur	Murs	Béton	S085

**Z085 : Machinerie ascenseur Mécanisme (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Machinerie ascenseur	Machinerie ascenseur	Mécanisme	S086

Amiante

**Z086 : Revêtement mural Faïence (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires	Revêtement mural	Faïence	S095
Sanitaires	Revêtement mural	Faïence	S247
Sanitaires	Revêtement mural	Faïence	S250

**Z087 : Revêtement de plafond Enduit (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires	Revêtement de plafond	Enduit	S096
Sanitaires	Revêtement de plafond	Enduit	S248
Sanitaires	Revêtement de plafond	Enduit	S251

**Z088 : Revêtement de sol Carrelage (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires	Revêtement de sol	Carrelage	S097
Sanitaires	Revêtement de sol	Carrelage	S249
Sanitaires	Revêtement de sol	Carrelage	S252

**Z089 : Murs Bois (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
25	Murs	Bois	S124
26	Murs	Bois	S125
27	Murs	Bois	S126
28	Murs	Bois	S127
29	Murs	Bois	S128
30	Murs	Bois	S129

Amiante

**Z090 : Plafond Béton (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
1	Plafond	Béton	S131
2	Plafond	Béton	S132
3	Plafond	Béton	S133
5	Plafond	Béton	S134
4	Plafond	Béton	S135
6	Plafond	Béton	S136
8	Plafond	Béton	S137
25	Plafond	Métal	S176
26	Plafond	Métal	S177
27	Plafond	Métal	S178
28	Plafond	Métal	S179
29	Plafond	Métal	S180
30	Plafond	Métal	S181
7	Plafond	Métal	S182
9	Plafond	Métal	S183
10a	Plafond	Métal	S184
10b	Plafond	Métal	S185
11	Plafond	Métal	S186
12a	Plafond	Métal	S187
12b	Plafond	Métal	S188
13a	Plafond	Métal	S189
13b	Plafond	Métal	S190
21	Plafond	Métal	S191
23	Plafond	Métal	S192
14	Plafond	Métal	S193
16	Plafond	Métal	S194
18	Plafond	Métal	S195
20	Plafond	Métal	S196
22	Plafond	Métal	S197
24a	Plafond	Métal	S198
24b	Plafond	Métal	S199

Amiante

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
24c	Plafond	Métal	S200
24d	Plafond	Métal	S201
24e	Plafond	Métal	S202
Galerie	Plafond	Béton	S203
17	Plafond	Béton	S204
19	Plafond	Béton	S205

**Z091 : Cloisons Aggloméré bois (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Couloir n°2	Cloisons	Aggloméré bois	S346
117a	Cloisons	Aggloméré bois	S347
117b	Cloisons	Aggloméré bois	S348
108a	Cloisons	Aggloméré bois	S349
108b	Cloisons	Aggloméré bois	S350
110	Cloisons	Aggloméré bois	S351
112	Cloisons	Aggloméré bois	S352
114	Cloisons	Aggloméré bois	S353
116	Cloisons	Aggloméré bois	S354
118	Cloisons	Aggloméré bois	S355
119	Cloisons	Aggloméré bois	S356
121	Cloisons	Aggloméré bois	S357
120	Cloisons	Aggloméré bois	S358
122	Cloisons	Aggloméré bois	S359
124	Cloisons	Aggloméré bois	S360
132	Cloisons	Aggloméré bois	S345
133	Cloisons	Aggloméré bois	S361
134	Cloisons	Aggloméré bois	S362

Amiante

**Z092 : Revêtement de sol Béton (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Machinerie ascenseur	Revêtement de sol	Béton	S364
Local ECS	Revêtement de sol	Béton	S363

**Z093 : Revêtement de sol Terre (continue : NON)**

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Vide sanitaires	Revêtement de sol	Terre	S365

**5 Résultats du repérage****5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :**

Titre	Référence	Commentaire
Programme de travaux	Non communiquée	Non communiquée



<b>5.2</b>	<b>Liste des matériaux et produits repérés</b>
------------	--

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Toiture terrasse	Toiture	Toiture	Etanchéité	Revêtement bitumineux 1ère couche	Résultat d'analyse (P01)	Non	
		Toiture	Etanchéité	Revêtement bitumineux 1ère couche	Résultat d'analyse (P06)	Non	
		Toiture	Etanchéité	Revêtement bitumineux 1ère couche	Résultat d'analyse (P08)	Non	
		Toiture	Etanchéité	Revêtement bitumineux 2ème couche	Résultat d'analyse (P03)	Non	
		Toiture	Etanchéité	Revêtement bitumineux 2ème couche	Résultat d'analyse (P09)	Non	
		Toiture	Etanchéité	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P07)	Non	
		Toiture	Etanchéité	Isolant	Résultat d'analyse (P02)	Non	
		Toiture	Etanchéité	Isolant	Résultat d'analyse (P10)	Non	
		Acrotère	Etanchéité	Relevé	Résultat d'analyse (P11)	Non	
		Acrotère	Etanchéité	Relevé	Résultat d'analyse (P12)	Non	
		Acrotère	Etanchéité	Relevé	Résultat d'analyse (P04)	Non	
		Toiture	Mitre	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P05)	Oui	1 u
Machinerie ascenseur	Toiture	Murs	Murs	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toiture	Machinerie ascenseur	Mécanisme	Marquage du matériau	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Local ECS	Toiture	Réseau vertical	Conduit de fluide linéaire	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P13)	Non	
		Réseau vertical	Conduit de fluide coude	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P14)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Hall d'entrée	RDC	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Document consulté (Travaux 2020)	Non	
		Murs	Murs	Enduit	Document consulté (Travaux 2020)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit	Document consulté (Travaux 2020)	Non	
Sanitaires	RDC	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
		Plafond	Revêtement de	Enduit	Document consulté	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
			plafond		(Travaux 2005)		
		Murs	Revêtement mural	Faïence	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
1	RDC	Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P26)	Non	
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P27)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P25)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune + colle jaune	Résultat d'analyse (P24)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
2	RDC	Sol	Revêtement de sol	Linoléum rose + colle noire	Résultat d'analyse (P28)	Oui	33 m²
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P29)	Oui	33 m²
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P30)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P26)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
3	RDC	Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P25)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune + colle jaune	Résultat d'analyse (P24)	Non	
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P27)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P86)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P26)	Non	
5	RDC	Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P26)	Non	
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P27)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P25)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune + colle jaune	Résultat d'analyse (P24)	Non	
4	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	22 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P26)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					contient pas d'amiante		
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P23)	Oui	22 m²
6	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	19 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P26)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P23)	Oui	19 m²
8	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	17 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P26)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P23)	Oui	17 m²
25	RDC	Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	Résultat d'analyse (P15)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
26	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	Résultat d'analyse (P15)	Non	
		Murs	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
27	RDC	Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	Résultat d'analyse (P15)	Non	
		Murs	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
28	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	Résultat d'analyse (P16)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
29	RDC	Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	Résultat d'analyse (P15)	Non	
		Murs	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
30	RDC	Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle jaune	Résultat d'analyse (P15)	Non	
		Murs	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Gaine technique	RDC	Réseau vertical	Conduit de fluide	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P17)	Non	
Couloir n°1	RDC	Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P18)	Non	
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P20)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit cimenteux	Résultat d'analyse (P21)	Oui	25 m²
		Sol	Revêtement de sol - Embrasures	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	2 m²
		Sol	Revêtement de sol - Embrasures	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P23)	Oui	2 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P19)	Non	
7	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	9 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
9	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	9 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
10a	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise marbrée + colle jaune sur métal	Résultat d'analyse (P31)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol jaune marbrée + colle noire	Résultat d'analyse (P32)	Oui	20 m²
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P33)	Oui	20 m²
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P34)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
10b	RDC	Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P33)	Oui	35 m²
11	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	18 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
12a	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	13 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
12b	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	11 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
13a	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	19 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
13b	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	16 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
21	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	18 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
23	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	15 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
14	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	11 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
16	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	13 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
18	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	10 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
20	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	10 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
22	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	10 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
24a	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise +	Résultat d'analyse	Oui	10 m²

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				colle noire	(P22)		
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
24b	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	10 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
24c	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise + colle noire	Résultat d'analyse (P22)	Oui	10 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
24d	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol orange + colle jaune	Résultat d'analyse (P35)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
24e	RDC	Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol orange + colle jaune	Résultat d'analyse (P35)	Non	
		Plafond	Plafond	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Atelier 1	RDC	Façade	Fenêtre	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P37)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Résine	Résultat d'analyse (P38)	Non	
		Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	240 m²
		Murs	Revêtement mural	Parpaings, béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Sanitaires hommes	RDC	Sol	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P40)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P43)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P44)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Revêtement mural	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P41)	Oui	15 ml
		Murs	Revêtement mural	Colle de faïence bleue	Résultat d'analyse (P42)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P45)	Non	
Sanitaires femmes	RDC	Murs	Revêtement mural	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P41)	Oui	10 ml
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P44)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P40)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P45)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P43)	Non	
Galerie	RDC	Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous linoléum	Résultat d'analyse (P46)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
17	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P47)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
19	RDC	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P47)	Non	
		Plafond	Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P36)	Non	
Couloir n°2	1er	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Résultat d'analyse (P48)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P49)	Non	
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	47 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
117a	1er	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	Résultat d'analyse (P50)	Oui	12 m²
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P51)	Oui	12 m²

Amiante



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Faux-plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P52)	Non	
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	12 m²
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
117b	1er	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	Résultat d'analyse (P50)	Oui	11 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	11 m²
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P51)	Oui	11 m²
108a	1er	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P57)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + colle noire	Résultat d'analyse (P58)	Oui	15 m²
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	15 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
108b	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	29 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
110	1er	Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P55)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage + colle noire	Résultat d'analyse (P56)	Oui	16 m²
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	16 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
112	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	25 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
114	1er	Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P53)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P54)	Non	
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	16 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
116	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	17 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Résultat d'analyse (P48)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P49)	Non	
118	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	10 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Résultat d'analyse (P48)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P49)	Non	
119	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	19 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	Résultat d'analyse (P50)	Oui	19 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P51)	Oui	19 m²
121	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	14 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol beige + colle noire	Résultat d'analyse (P50)	Oui	14 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					contient pas d'amiante		
		Sol	Revêtement de sol	Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P51)	Oui	14 m²
120	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	10 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Résultat d'analyse (P48)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P49)	Non	
122	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	11 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Résultat d'analyse (P48)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P49)	Non	
124	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	10 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Résultat d'analyse (P48)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P49)	Non	
132	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	11 m²
		Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Résultat d'analyse (P48)	Non	
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P49)	Non	
133	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	34 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
134	1er	Plafond	Plaques planes	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P39)	Oui	23 m²
		Murs	Cloisons	Aggloméré bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
Couloir n°3	1er	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P65)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
115	1er	Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P63)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
113	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
111	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
109	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
106a	1er	Murs	Revêtement mural	Plot de colle grise	Résultat d'analyse (P66)	Oui	6 ml
		Murs	Revêtement mural	Plot de colle marron	Résultat d'analyse (P67)	Oui	6 ml
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
104	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P61)		
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
102	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
100	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
107	1er	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol blanche	Résultat d'analyse (P68)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P69)	Non	
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
105	1er	Sol	Revêtement de sol	Linoléum	Résultat d'analyse (P70)	Non	
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
101	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
Palier	1er	Sol	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P71)	Non	
		Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenté + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Marche	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P72)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
Sanitaires	1er	Murs	Revêtement mural	Faïence	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
126	1er	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
127	1er	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
128	1er	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
129	1er	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
130	1er	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
131	1er	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
					(P78)		
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
123/125	1er	Cloison	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P61)	Non	
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P63)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit cimenteux + peinture	Résultat d'analyse (P64)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune	Résultat d'analyse (P59)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P62)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P60)	Non	
Couloir n°4	2ème	Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P73)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
Couloir n°5	2ème	Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond 50*50	Résultat d'analyse (P76)	Non	
		Plafond	Faux plafond	Dalle de faux plafond 20*20	Résultat d'analyse (P77)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
201	2ème	Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
203	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
205	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
200	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
202	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
204	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
206	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
208	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
213	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
211	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle	Résultat d'analyse	Non	

Amiante



Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
				jaune	(P79)		
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
209	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
207	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P81)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Linoléum + colle jaune	Résultat d'analyse (P79)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyse (P80)	Non	
Sanitaires	2ème	Murs	Revêtement mural	Faïence	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
		Plafond	Revêtement de plafond	Enduit	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Document consulté (Travaux 2005)	Non	
214	2ème	Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
		Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
215	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
216	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
217	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
218	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
219	2ème	Murs	Revêtement mural	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P75)	Non	
		Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Résultat d'analyse (P78)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Colle jaune sous dalle moquette	Résultat d'analyse (P74)	Non	
Extérieur		Murs	Revêtement mural	Enduit projeté	Résultat d'analyse (P82)	Non	
Vide sanitaires	1er SS	Réseau horizontal	Conduit de fluide	Calorifugeage linéaire	Résultat d'analyse (P83)	Non	
		Réseau horizontal	Conduit de fluide	Calorifugeage coude	Résultat d'analyse (P84)	Non	
		Réseau horizontal	Conduit de fluide	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P85)	Non	
		Sol	Revêtement de sol	Terre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	

<b>5.3</b>	<b>Commentaire sur la mission</b>
Néant	

<b>5.4</b>	<b>Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage</b>
------------	---

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

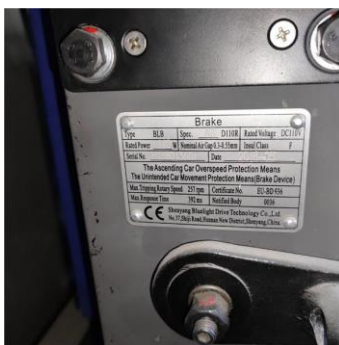
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


### ELEMENT : Machinerie ascenseur

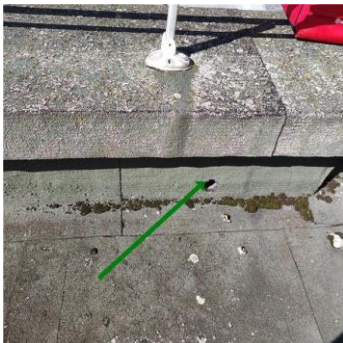
#### Emplacement





Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Machinerie ascenseur Machinerie ascenseur - Toiture
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		Mécanisme
Résultat Amiante		
Absence d'amiante		
Commentaires		
La machinerie d'ascenseur date de 2018.		

PRELEVEMENT : P01			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Revêtement bitumineux 1ère couche
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Revêtement bitumineux 1ère couche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P01		Matériau noir bitumineux	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P02			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Isolant
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Isolant			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P02		Mousse blanche	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P03			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Revêtement bitumineux 2ème couche	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Revêtement bitumineux 2ème couche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P03		Matériau noir bitumineux	Fibres d'amiante non détectées

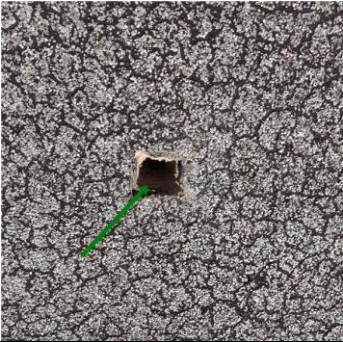
PRELEVEMENT : P04			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Acrotère	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Relevé	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Relevé			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P04		Matériau noir bitumineux	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P05			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Mitre - Toiture	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Fibres-ciment	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Fibres-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P05		Fibrociment	Fibres d'amiante de type chrysotile

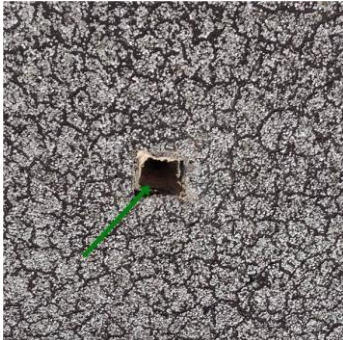



PRELEVEMENT : P06			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Revêtement bitumineux 1ère couche
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Revêtement bitumineux 1ère couche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P06		Bois + colle noire bitumineuse inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P07			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Revêtement bitumineux
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Revêtement bitumineux			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P07		Matériau noir bitumineux	Fibres d'amiante non détectées

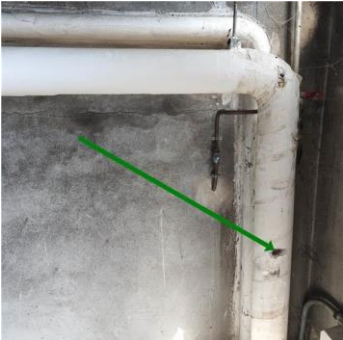
PRELEVEMENT : P08			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Revêtement bitumineux 1ère couche
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Revêtement bitumineux 1ère couche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P08		Matériau noir bitumineux	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P09			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Revêtement bitumineux 2ème couche
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Revêtement bitumineux 2ème couche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P09		Matériau noir bitumineux	Fibres d'amiante non détectées

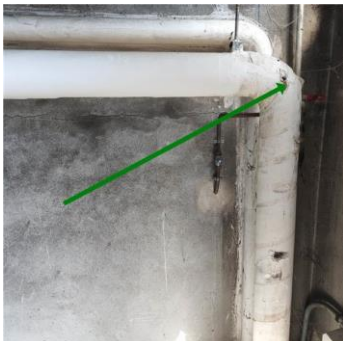
PRELEVEMENT : P10			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier		Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Toiture
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement		Matériau
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023		Isolant
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Isolant			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P10		Matériau fibreux beige	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P11			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Acrotère	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Relevé	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Relevé			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P11		Matériau noir bitumineux + peinture verte inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P12			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Toiture terrasse Etanchéité - Acrotère	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Relevé	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Relevé			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P12		Matériau noir bitumineux	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P13			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Local ECS Conduit de fluide linéaire - Réseau vertical	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Calorifugeage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Calorifugeage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P13		Matériau fibreux beige + plâtre inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées




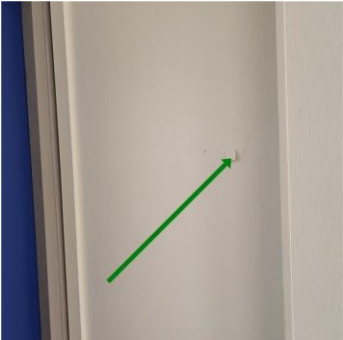
PRELEVEMENT : P14			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Toiture - Local ECS Conduit de fluide coude - Réseau vertical	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Calorifugeage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Calorifugeage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P14		Matériau fibreux beige + plâtre inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P15			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 26 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Dalle de sol + colle jaune
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P15		Dalle dure beige	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P16			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 28 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de sol + colle jaune	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P16		Dalle souple grise	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P17			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Gaine technique Conduit de fluide - Réseau vertical
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Calorifugeage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Calorifugeage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P17		Matériau fibreux beige + plâtre inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P18			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Couloir n°1 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Linoléum + colle jaune	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P18		Dalle souple beige	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P19			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Couloir n°1 Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Enduit plâtreux	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit plâtreux			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P19		Plâtre + peinture jaune inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées

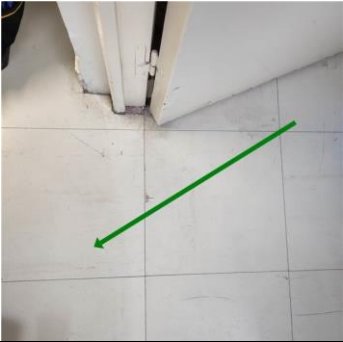
PRELEVEMENT : P20			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Couloir n°1 Faux plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de faux plafond	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P20		Matériau fibreux gris + peinture blanche inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P21			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
RDC - Couloir n°1 Plafond - Plafond			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	
Matériau			
Enduit cimenteux			
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit cimenteux			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P21		Matériau dur gris + peinture beige inséparables (2)	Fibres d'amiante de type chrysotile

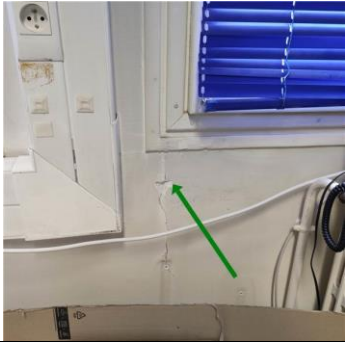



PRELEVEMENT : P22			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
RDC - Couloir n°1 Revêtement de sol - Sol			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	
Matériau			
Dalle de sol grise + colle noire			
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol grise + colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P22_1		Dalle dure grise	Fibres d'amiante non détectées
P22_2		Colle noire bitumineuse	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P23			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Couloir n°1 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Colle noire + ragréage	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P23		Matériau dur gris + colle noire bitumineuse inséparables (2)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P24			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 3 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Dalle de sol jaune + colle jaune
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol jaune + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P24		Dalle dure grise + colle jaune inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P25			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 3 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Ragréage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P25		Matériau dur rose + colle jaune inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P26			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 3 Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Enduit plâtreux	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit plâtreux			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P26		Plâtre + peinture jaune inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P27			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 3 Faux plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de faux plafond	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P27		Matériau fibreux beige	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P28			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 2 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Linoléum rose + colle noire
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum rose + colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P28		Matériau dur beige + colle bitumineuse noire + dalle souple rose inséparables (3)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P29			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 2 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Ragréage	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P29		Matériau dur marron + colle bitumineuse noire inséparables (3)	Fibres d'amiante de type chrysotile





PRELEVEMENT : P30			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 2 Faux plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de faux plafond	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P30		Matériau fibreux beige	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P31			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 10a Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de sol grise marbrée + colle jaune sur métal	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol grise marbrée + colle jaune sur métal			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P31		Dalle dure grise + colle jaune inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P32			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 10a Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Dalle de sol jaune marbrée + colle noire
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol jaune marbrée + colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P32_1		Colle noire bitumineuse	Fibres d'amiante de type chrysotile
P32_2		Dalle dure grise	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P33			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 10a Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Colle noire + ragréage	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P33		Matériau dur gris + colle noire bitumineuse inséparables (2)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P34			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 10a Faux plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de faux plafond	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P34		Matériau fibreux blanc	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P35			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 24d Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de sol orange + colle jaune	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol orange + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P35		Dalle dure beige + colle jaune inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P36			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
RDC - 24d Revêtement mural - Murs			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	
Matériau			
Enduit cimenteux + peinture			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit cimenteux + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P36		Matériau dur gris + peinture beige inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P37			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Atelier 1 Fenêtre - Façade	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Mastic de vitrage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P37		Joint dur gris	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P38			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Atelier 1 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Résine	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Résine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P38		Dalle dure grise	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P39			
Emplacement			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Atelier 1 Plaques planes - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Fibres-ciment	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type crocidolite)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Fibres-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P39		Fibrociment	Fibres d'amiante de type crocidolite


PRELEVEMENT : P40			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Sanitaires hommes Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Colle de carrelage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P40_1		Colle dure blanche	Fibres d'amiante non détectées
P40_2		Joint dur gris + (carrelage beige)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P41			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Sanitaires hommes Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Colle de plinthes	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P41		Colle dure grise	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P42			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Sanitaires hommes Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Colle de faïence bleue	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle de faïence bleue			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P42		Colle dure blanche quantité insuffisante pour contre analyse	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P43			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Sanitaires hommes Revêtement mural - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P43		Plâtre + peinture beige inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P44			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
RDC - Sanitaires hommes Revêtement de plafond - Plafond			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	
Matériau			
Enduit + peinture			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P44		Matériau dur gris + peinture beige inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P45			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Sanitaires hommes Revêtement mural - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		19/09/2023	Colle de faïence
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P45_1		Colle dure blanche	Fibres d'amiante non détectées
P45_2		Joint dur blanc + (carrelage blanc)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P46			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - Galerie Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Colle jaune sous linoléum	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune sous linoléum			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P46		Dalle souple rose	Fibres d'amiante non détectées

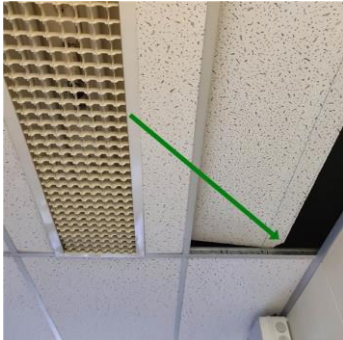
PRELEVEMENT : P47			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 17 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	19/09/2023	Dalle de sol + colle	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P47		Dalle dure blanche	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P48			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
1er - Couloir n°2 Revêtement de sol - Sol			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	
Matériau			
Dalle de sol grise			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol grise			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P48		Dalle dure Grise + Traces Colle Jaune inséparables (1)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P49			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - Couloir n°2 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Colle jaune + ragréage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P49		Colle Jaune + Matériau dur Beige + Matériau dur Gris inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P50			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 117a Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Dalle de sol beige + colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol beige + colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P50		Dalle dure Grise + Colle bitumineuse inséparables (3)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P51			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 117a Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Colle noire + ragréage	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P51		Colle bitumineuse + Matériau dur Gris inséparables (3)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P52			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 117a Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Dalle de faux plafond	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P52		Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P53			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
1er - 114 Revêtement de sol - Sol			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	
Matériau			
Linoléum gris + colle jaune			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum gris + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P53		Dalle souple Grise + Colle Jaune + Matériau dur Gris inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P54			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 114 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Colle jaune + ragréage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P54		Colle Jaune + Matériau dur fibreux Gris + Matériau dur Gris inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P55			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 110 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Linoléum + colle jaune	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P55		Dalle souple Rose + Colle Jaune + Peinture Blanche + Matériau dur Rose inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P56			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 110 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Ragréage + colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage + colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P56		Vrac Colle bitumineuse + Vrac Matériau dur Gris + Vrac Matériau dur Blanc inséparables (2)	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P57			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 108a Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Dalle de sol	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P57		Dalle souple Beige + Traces Colle Jaune inséparables (1)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P58			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 108a Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Colle jaune + colle noire	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune + colle noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P58		Colle Jaune + Colle bitumineuse inséparables (3)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P59			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 115 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Linoléum gris + colle jaune
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum gris + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P59		Dalle souple Grise + Colle Jaune + Matériau dur Gris inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P60			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 115 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Ragréage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P60		Vrac Colle Jaune + Vrac Matériau dur Gris inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P61			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 115 Revêtement mural - Cloison	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P61		Vrac Peinture Beige + Vrac Plâtre inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P62			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 115 Revêtement mural - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P62		Vrac Peinture Grise + Vrac Plâtre inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P63			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 115 Faux plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Dalle de faux plafond
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P63		Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P64			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 115 Revêtement de plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Enduit cimenteux + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit cimenteux + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P64		Vrac Peinture Jaune + Vrac Plâtre + Vrac Matériau dur Gris + Traces Matériau fibreux Beige inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P65			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - Couloir n°3 Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P65		Peinture Beige + Matériau dur Beige + Peinture Blanche inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P66			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 106a Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Plot de colle grise	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Plot de colle grise			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P66		Colle Jaune + Peinture Blanche + Carton inséparables (3)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P67			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 106a Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Plot de colle marron	
Résultat Amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Plot de colle marron			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P67		Peinture Beige + Colle Marron inséparables (3)	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P68			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 107 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Dalle de sol blanche
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de sol blanche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P68		Dalle dure Blanche + Traces Matériau dur Gris inséparables (1)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P69			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - 107 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Colle jaune + ragréage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P69		Peinture Bleue + Colle Jaune + Vrac Matériau dur Gris inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P70			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
1er - 105 Revêtement de sol - Sol			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	
Matériau			
Linoléum			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P70		Dalle souple fibreuse Marron + Traces Matériau dur Gris inséparables (1)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P71			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er - Palier Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Colle de carrelage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P71		Colle dure Grise	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P72			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
1er - Palier Revêtement de sol - Marche			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	
Matériau			
Colle de carrelage			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P72		Colle dure Grise	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P73			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	2ème - Couloir n°4 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Linoléum + colle jaune	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P73		Dalle souple Beige + Colle Jaune + Traces Bois inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P74			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	2ème - 214 Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Colle jaune sous dalle moquette	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune sous dalle moquette			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P74		Colle Jaune + Vrac Peinture Beige inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P75			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	2ème - 214 Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Enduit + peinture	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P75		Vrac Peinture Blanche + Vrac Plâtre inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P76			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
2ème - Couloir n°5 Faux plafond - Plafond			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	
Matériau			
Dalle de faux plafond 50*50			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond 50*50			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P76		Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P77			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
2ème - Couloir n°5 Faux plafond - Plafond			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	
Matériau			
Dalle de faux plafond 20*20			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Dalle de faux plafond 20*20			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P77		Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P78			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	2ème - Couloir n°5 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P78		Vrac Peinture Beige + Vrac Peinture Blanche + Vrac Matériau dur Gris + Traces Matériau fibreux Beige inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P79			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	2ème - 201 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Linoléum + colle jaune
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Linoléum + colle jaune			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P79		Dalle souple fibreuse Marron	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P80			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	2ème - 201 Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Colle jaune + ragréage
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Colle jaune + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P80		Vrac Peinture Blanche + Vrac Colle Jaune + Vrac Matériau dur Gris inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P81			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	2ème - 201 Revêtement mural - Murs
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	Enduit + peinture
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P81		Peinture Beige + Matériau fibreux Blanc + Peinture Verte + Vrac Plâtre inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P82			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	Extérieur Revêtement mural - Murs	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Enduit projeté	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit projeté			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P82		Matériau dur Rose + Matériau dur Gris inséparables (3)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P83			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er SS - Vide sanitaires Conduit de fluide - Réseau horizontal	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Calorifugeage linéaire	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Calorifugeage linéaire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P83		Plâtre + Matériau fibreux Beige inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P84			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
Localisation			
1er SS - Vide sanitaires Conduit de fluide - Réseau horizontal			
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	
LECHEVALLIER Frédéric		09/10/2023	
Matériau			
Calorifugeage coude			
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Calorifugeage coude			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P84		Vrac Plâtre + Matériau fibreux Beige inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P85			
Emplacement			
			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation	
UNIVERSITE PARIS SACLAY	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	1er SS - Vide sanitaires Conduit de fluide - Réseau horizontal	
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau	
LECHEVALLIER Frédéric	09/10/2023	Calorifugeage	
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Calorifugeage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P85		Matériau souple fibreux bitumineux + Matériau fibreux Jaune inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P86			
Emplacement			
			
Nom du client		Numéro de dossier	Localisation
UNIVERSITE PARIS SACLAY		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	RDC - 3 Revêtement de plafond - Plafond
Nom de l'opérateur		Date de prélèvement	Matériau
LECHEVALLIER Frédéric		07/12/2023	Enduit
Résultat Amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Support	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
P86		Vrac matériau dur gris + plâtre + peinture beige + peinture rose inséparables (2)	Fibres d'amiante non détectées

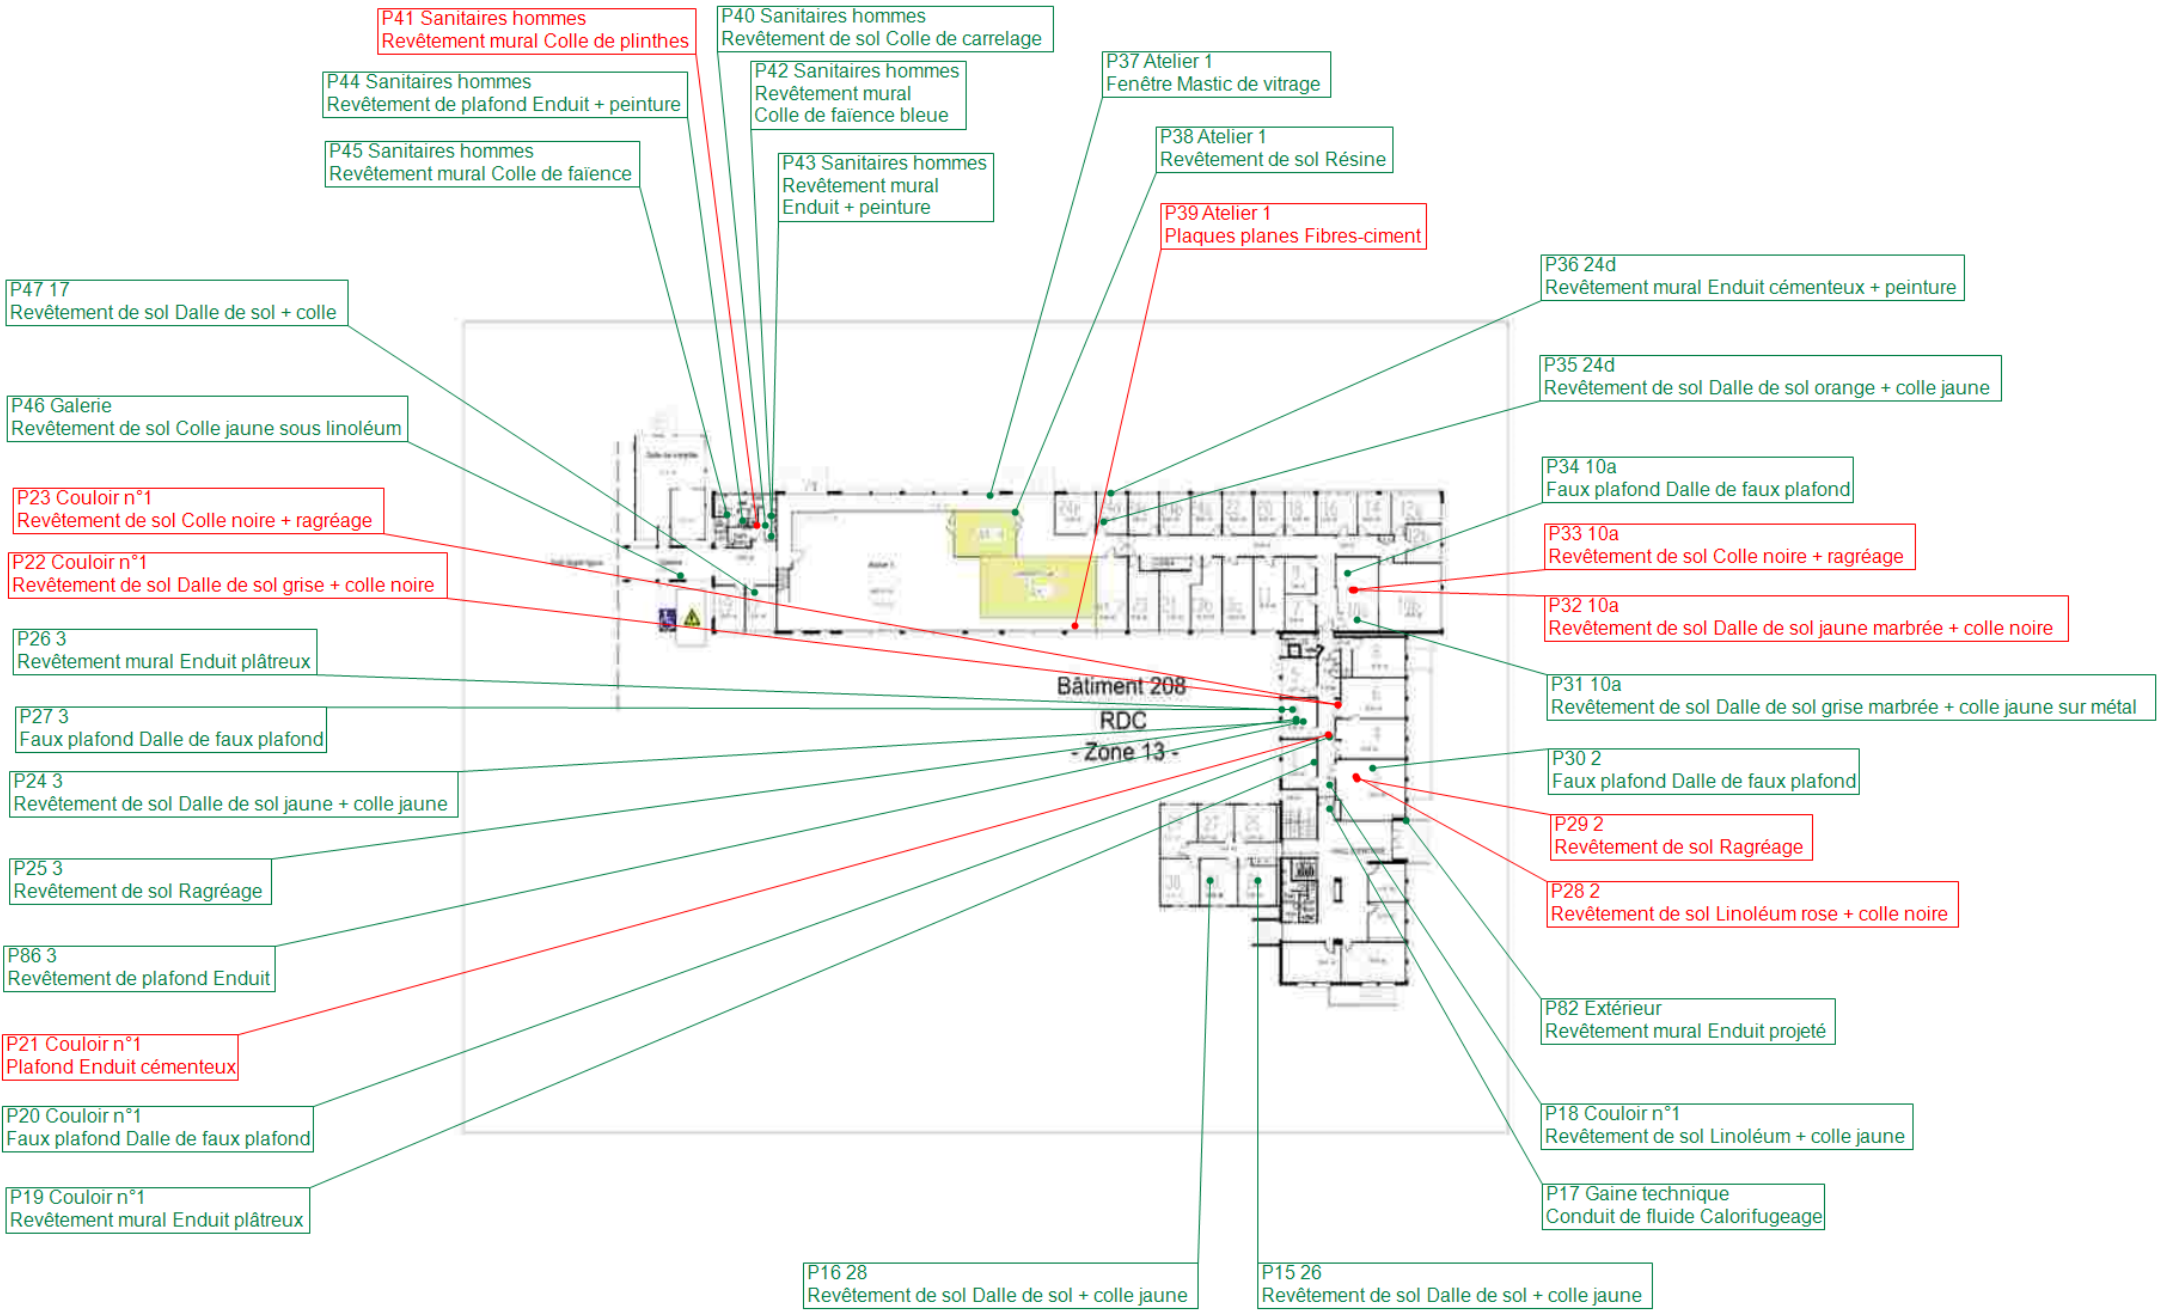
## **ANNEXE : Plans et/ou Croquis**

<div>ex/im</div>	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	UNIVERSITE PARIS SACLAY		
N° dossier :	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		
N° planche :	1/8	Version :	1
Type :	Plans		
Date :	22/12/2023		
Intervenant :	LECHEVALLIER Frédéric		
Origine du plan :	Plans fournis par le client		
Titre :	Localisation des prélèvements		
Adresse :	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY		
Bât.- Niv. - Lot :	Bâtiment 208	RDC	
Commentaire :			

Légende :

- Prélèvements ne contenant pas d'amiante
- Prélèvements contenant de l'amiante

Plan de masse :

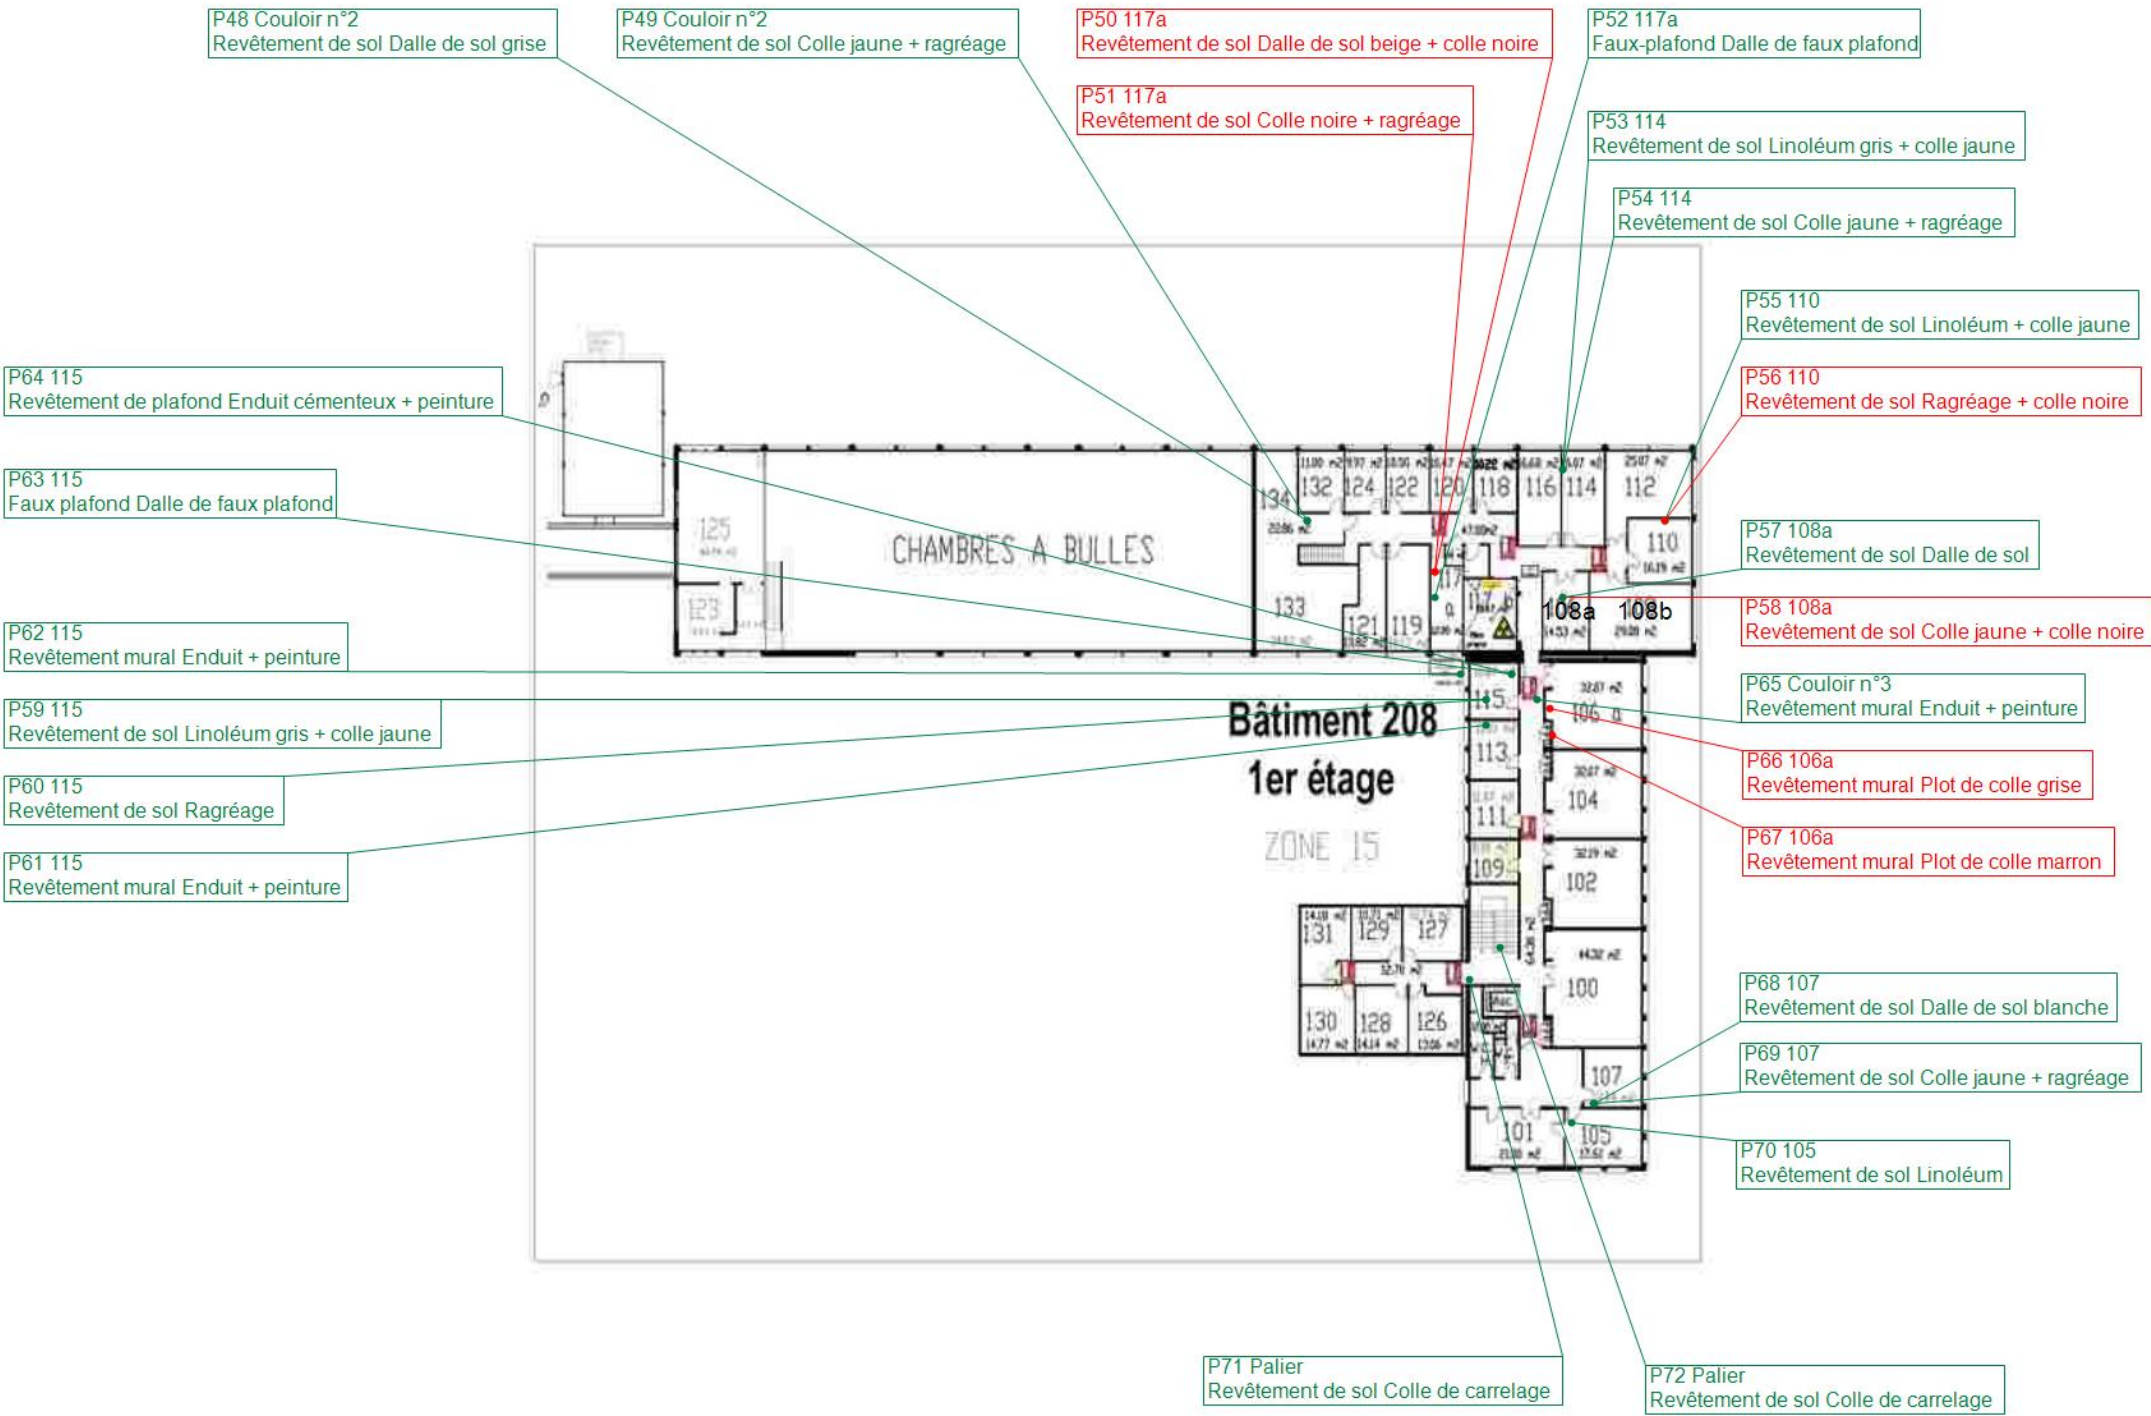
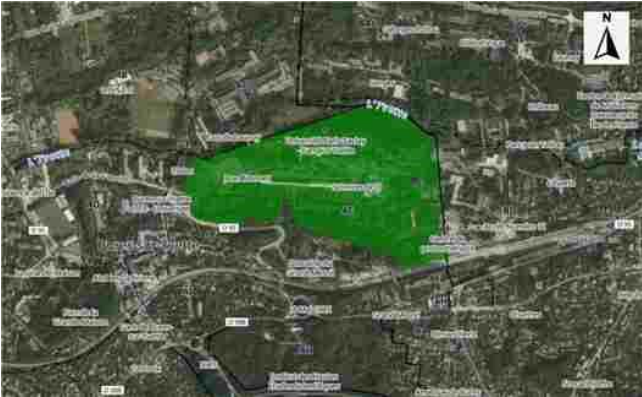


<div>ex/im</div>	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	UNIVERSITE PARIS SACLAY		
N° dossier :	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		
N° planche :	2/8	Version :	1
Type :	Plans		
Date :	22/12/2023		
Intervenant :	LECHEVALLIER Frédéric		
Origine du plan :	Plans fournis par le client		
Titre :	Localisation des prélèvements		
Adresse :	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY		
Bât.- Niv. - Lot :	Bâtiment 208	1er	
Commentaire :			

Légende :

- Prélèvements ne contenant pas d'amiante
- Prélèvements contenant de l'amiante

Plan de masse :



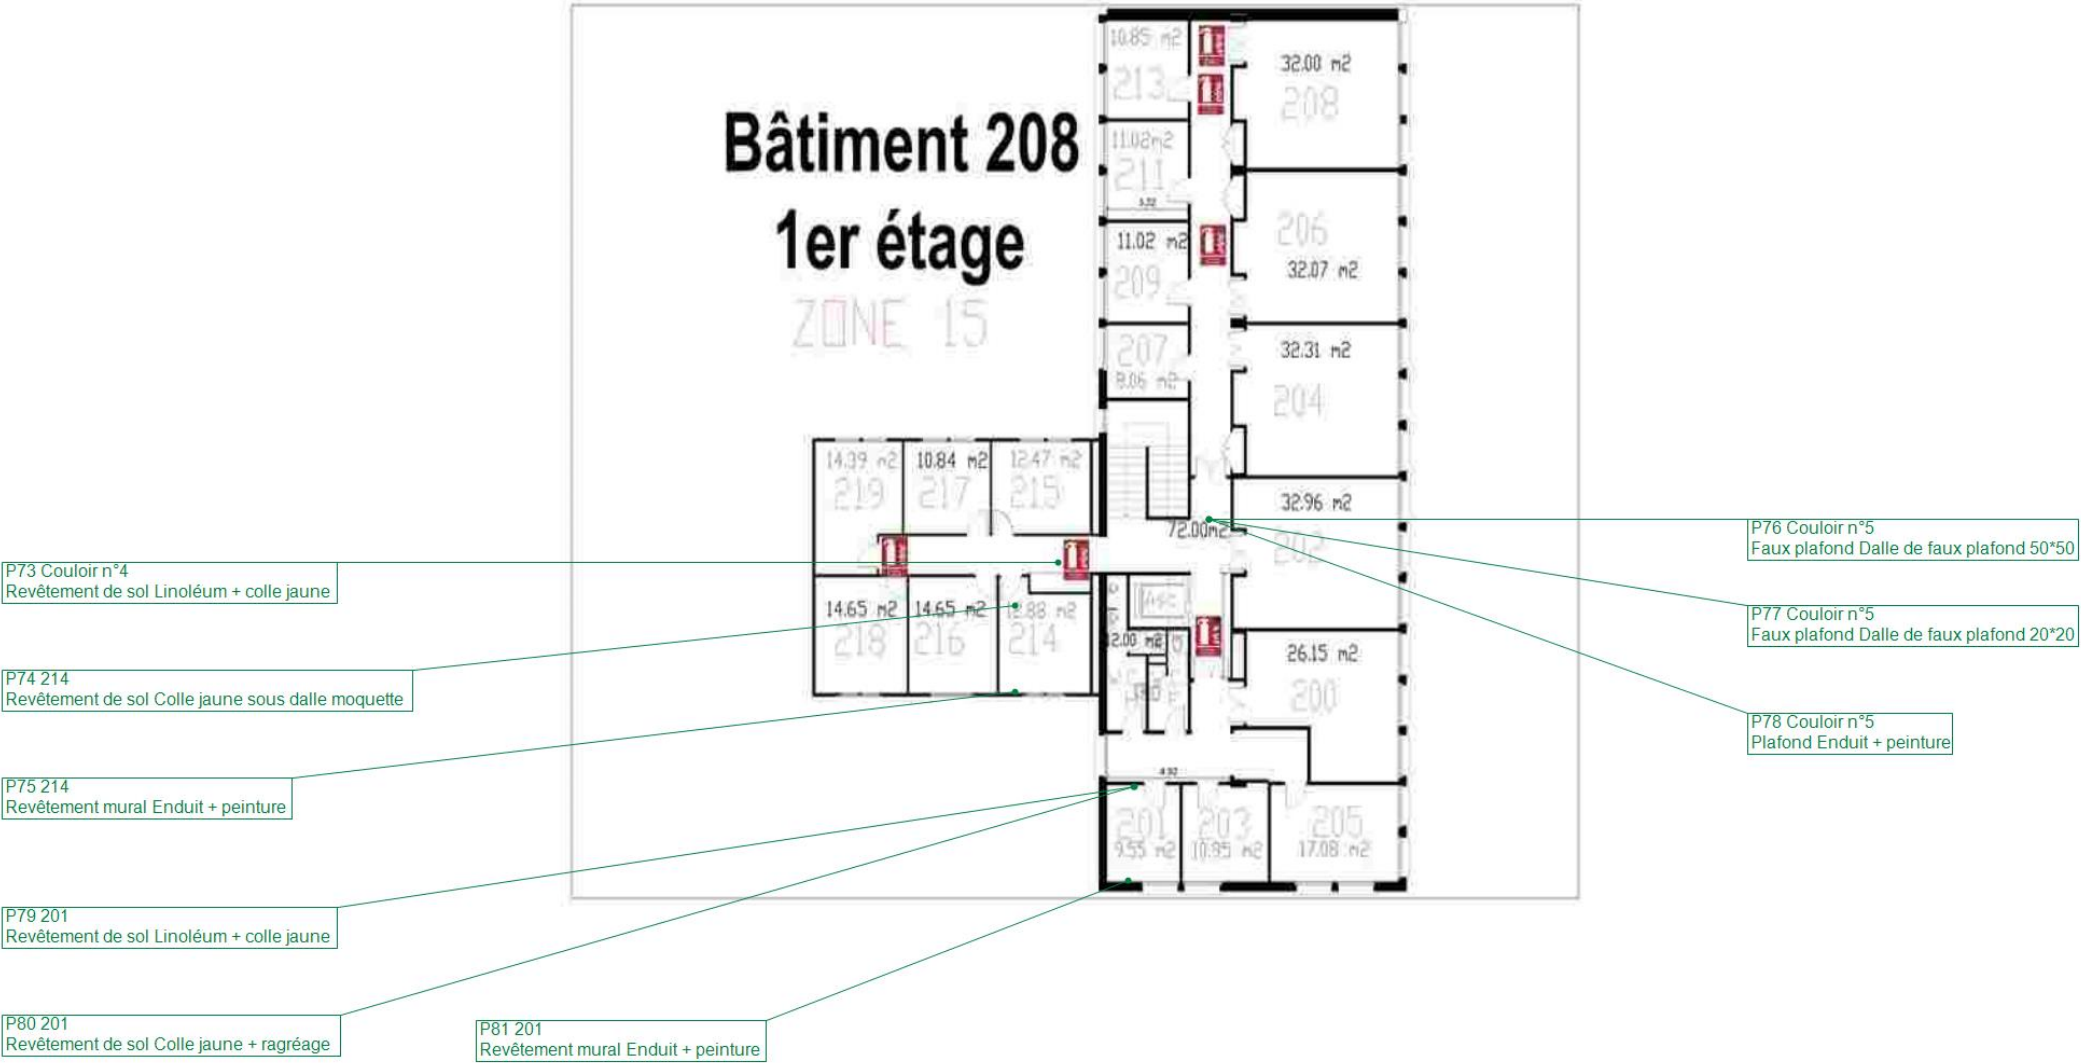
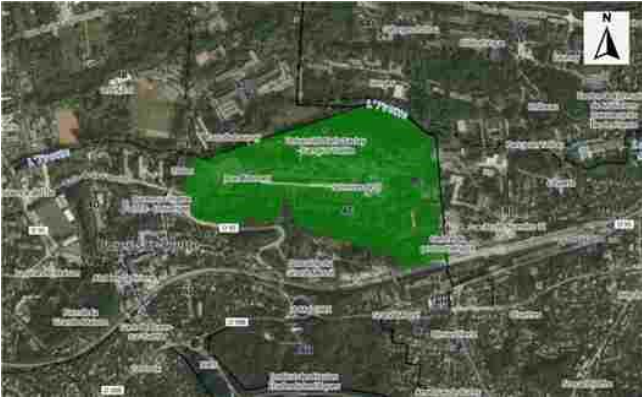


<div>ex/im</div>	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	UNIVERSITE PARIS SACLAY		
N° dossier :	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		
N° planche :	3/8	Version :	1
Type :	Plans		
Date :	22/12/2023		
Intervenant :	LECHEVALLIER Frédéric		
Origine du plan :	Plans fournis par le client		
Titre :	Localisation des prélèvements		
Adresse :	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY		
Bât.- Niv. - Lot :	Bâtiment 208	2ème	
Commentaire :			

Légende :

Prélèvements ne contenant pas d'amiante

Plan de masse :

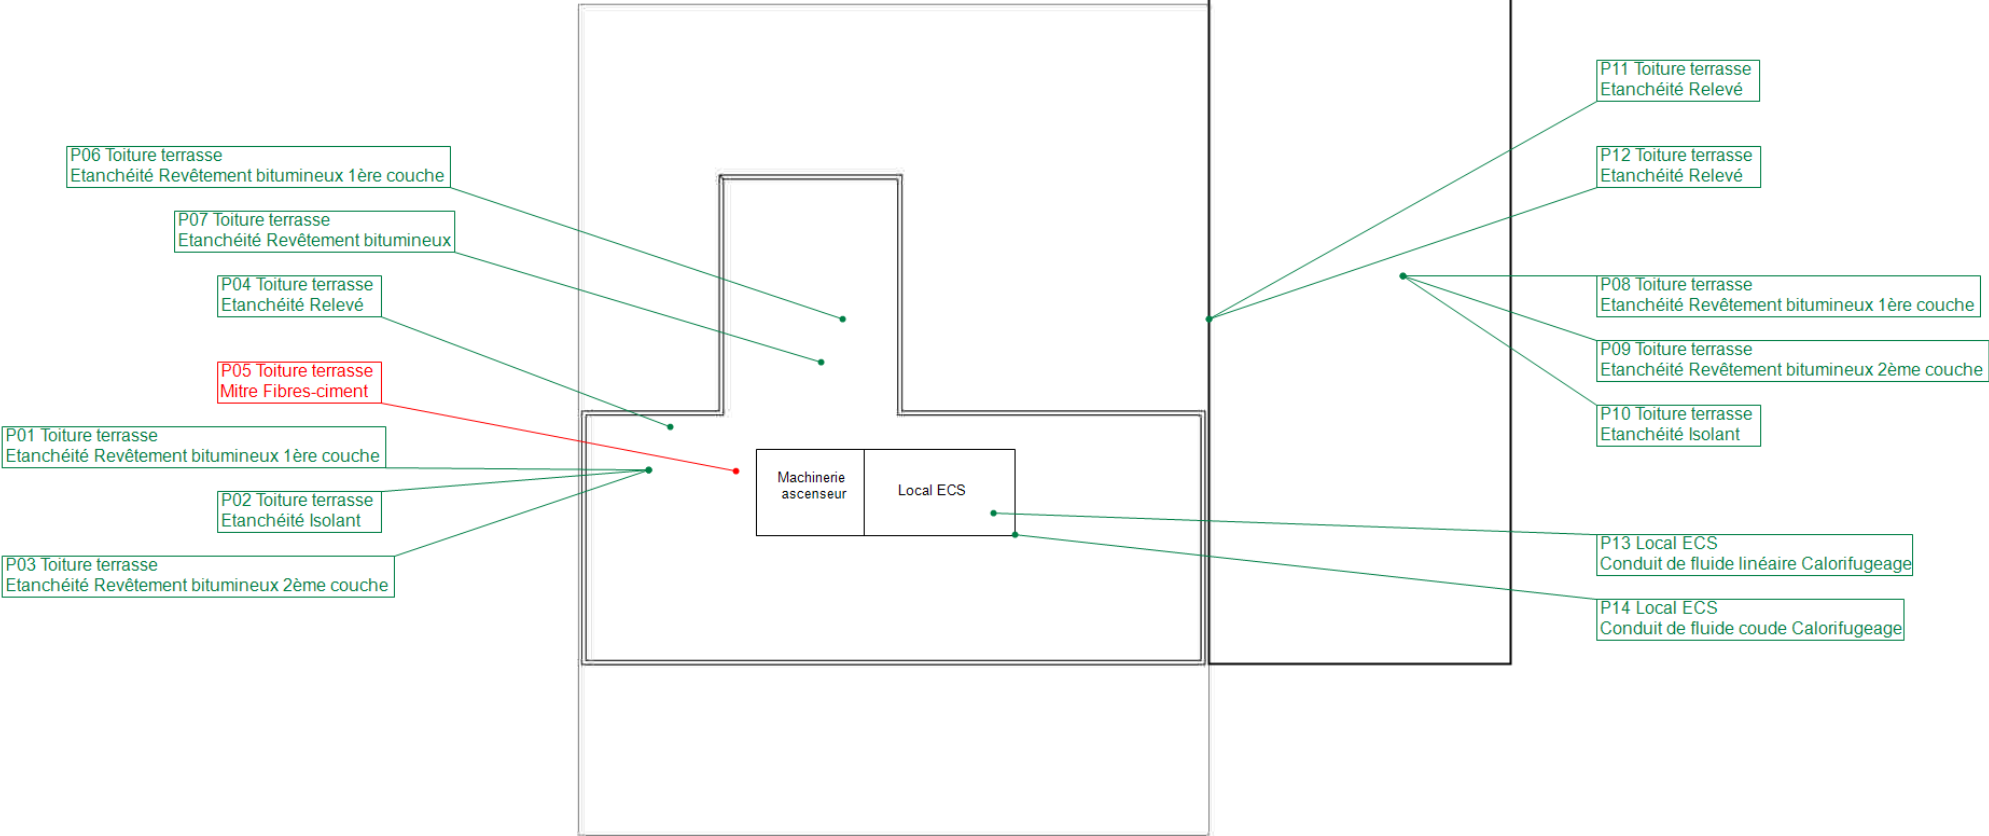



<div>ex/im</div>	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	UNIVERSITE PARIS SACLAY		
N° dossier :	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		
N° planche :	4/8	Version :	1
Type :	Plans		
Date :	22/12/2023		
Intervenant :	LECHEVALLIER Frédéric		
Origine du plan :	Plans fournis par le client		
Titre :	Localisation des prélèvements		
Adresse :	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY		
Bât.- Niv. - Lot :	Bâtiment 208	Toiture	
Commentaire :			

Légende :

- Prélèvements ne contenant pas d'amiante
- Prélèvements contenant de l'amiante

Plan de masse :

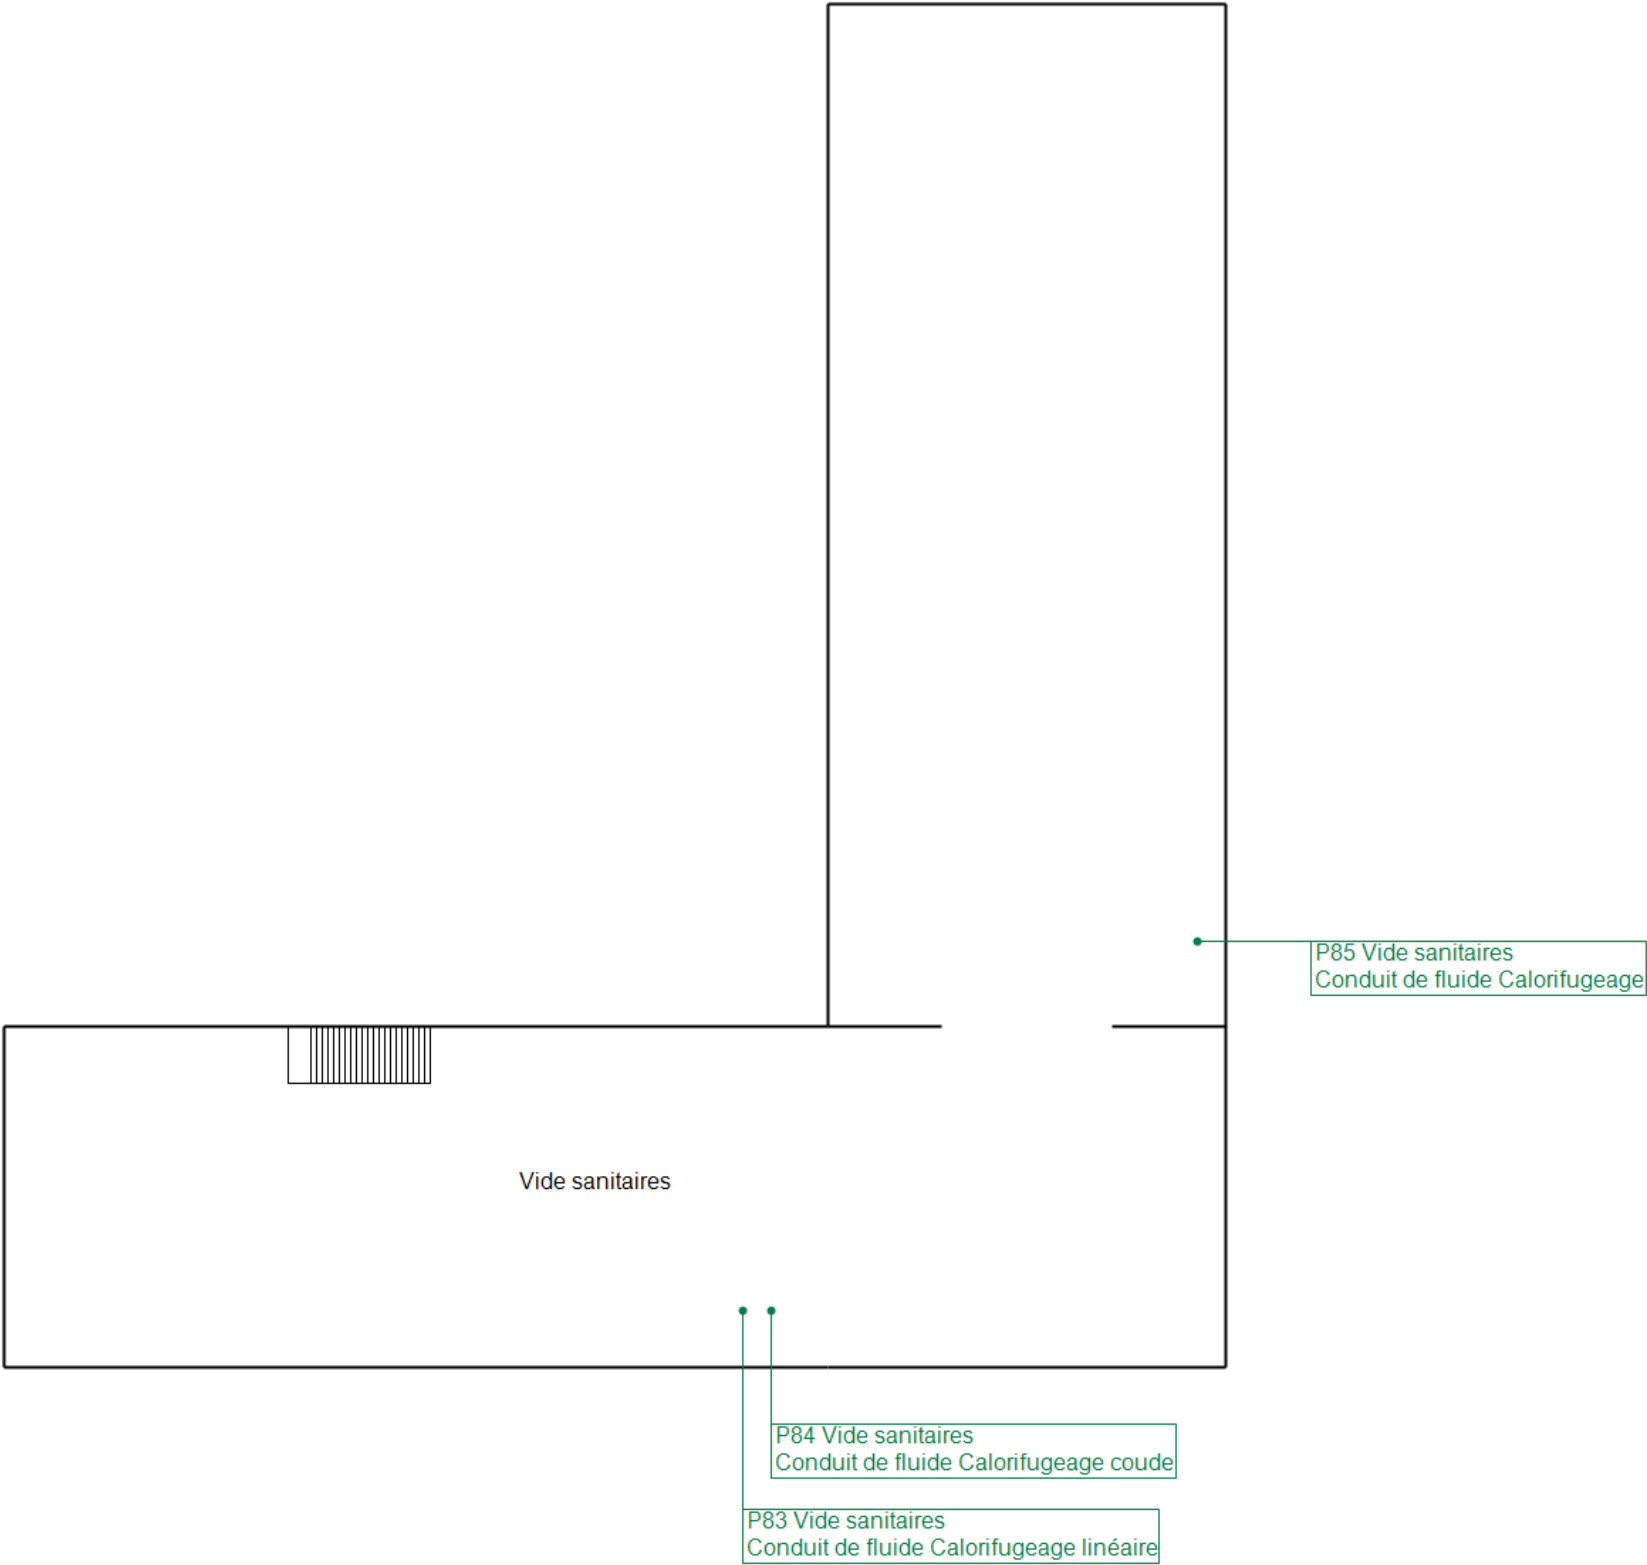
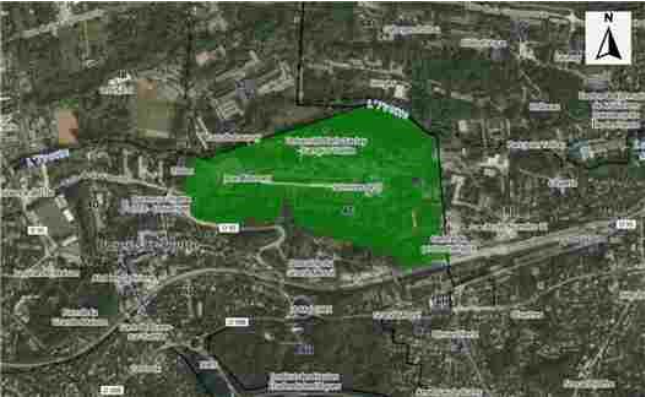


		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :		UNIVERSITE PARIS SACLAY	
N° dossier :		UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23	
N° planche :		5/8	Version : 1
Type :		Croquis	
Date :		22/12/2023	
Intervenant :		LECHEVALLIER Frédéric	
Origine du plan :		Cabinet de diagnostic	
Titre :		Localisation des prélèvements	
Adresse :		Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY	
Bât.- Niv. - Lot :		Bâtiment 208	1er SS
Commentaire :			

**Légende :**

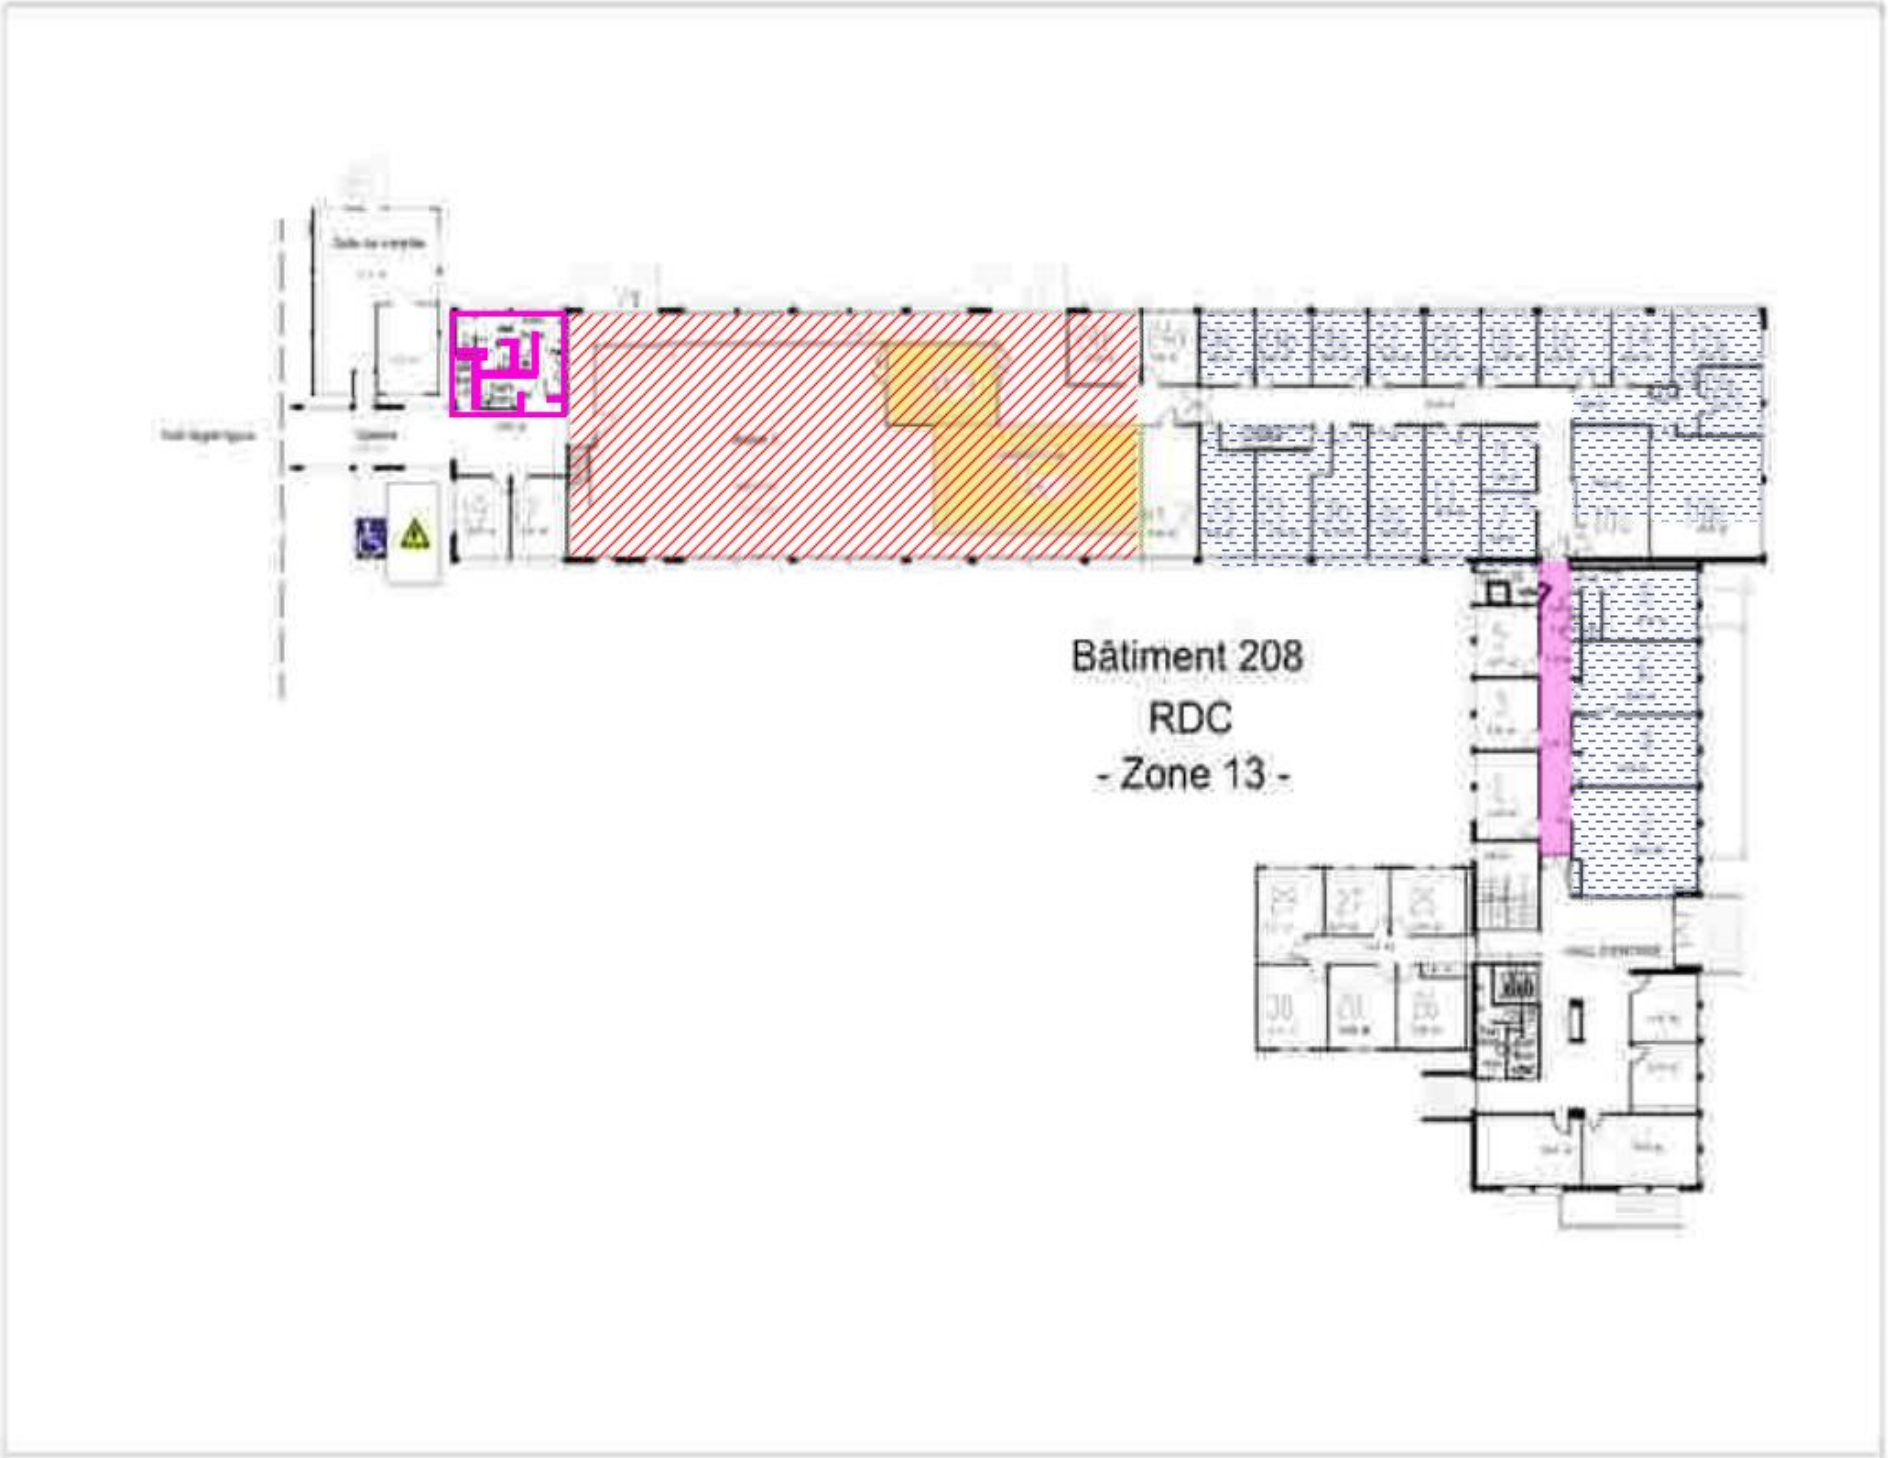
 *Prélèvements ne contenant pas d'amiante*

**Plan de masse :**






<div>ex/im</div>	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	UNIVERSITE PARIS SACLAY		
N° dossier :	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		
N° planche :	6/8	Version :	1
Type :	Plans		
Date :	22/12/2023		
Intervenant :	LECHEVALLIER Frédéric		
Origine du plan :	Plans fournis par le client		
Titre :	Localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante.		
Adresse :	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY		
Bât.- Niv. - Lot :	Bâtiment 208	RDC	
Commentaire :			

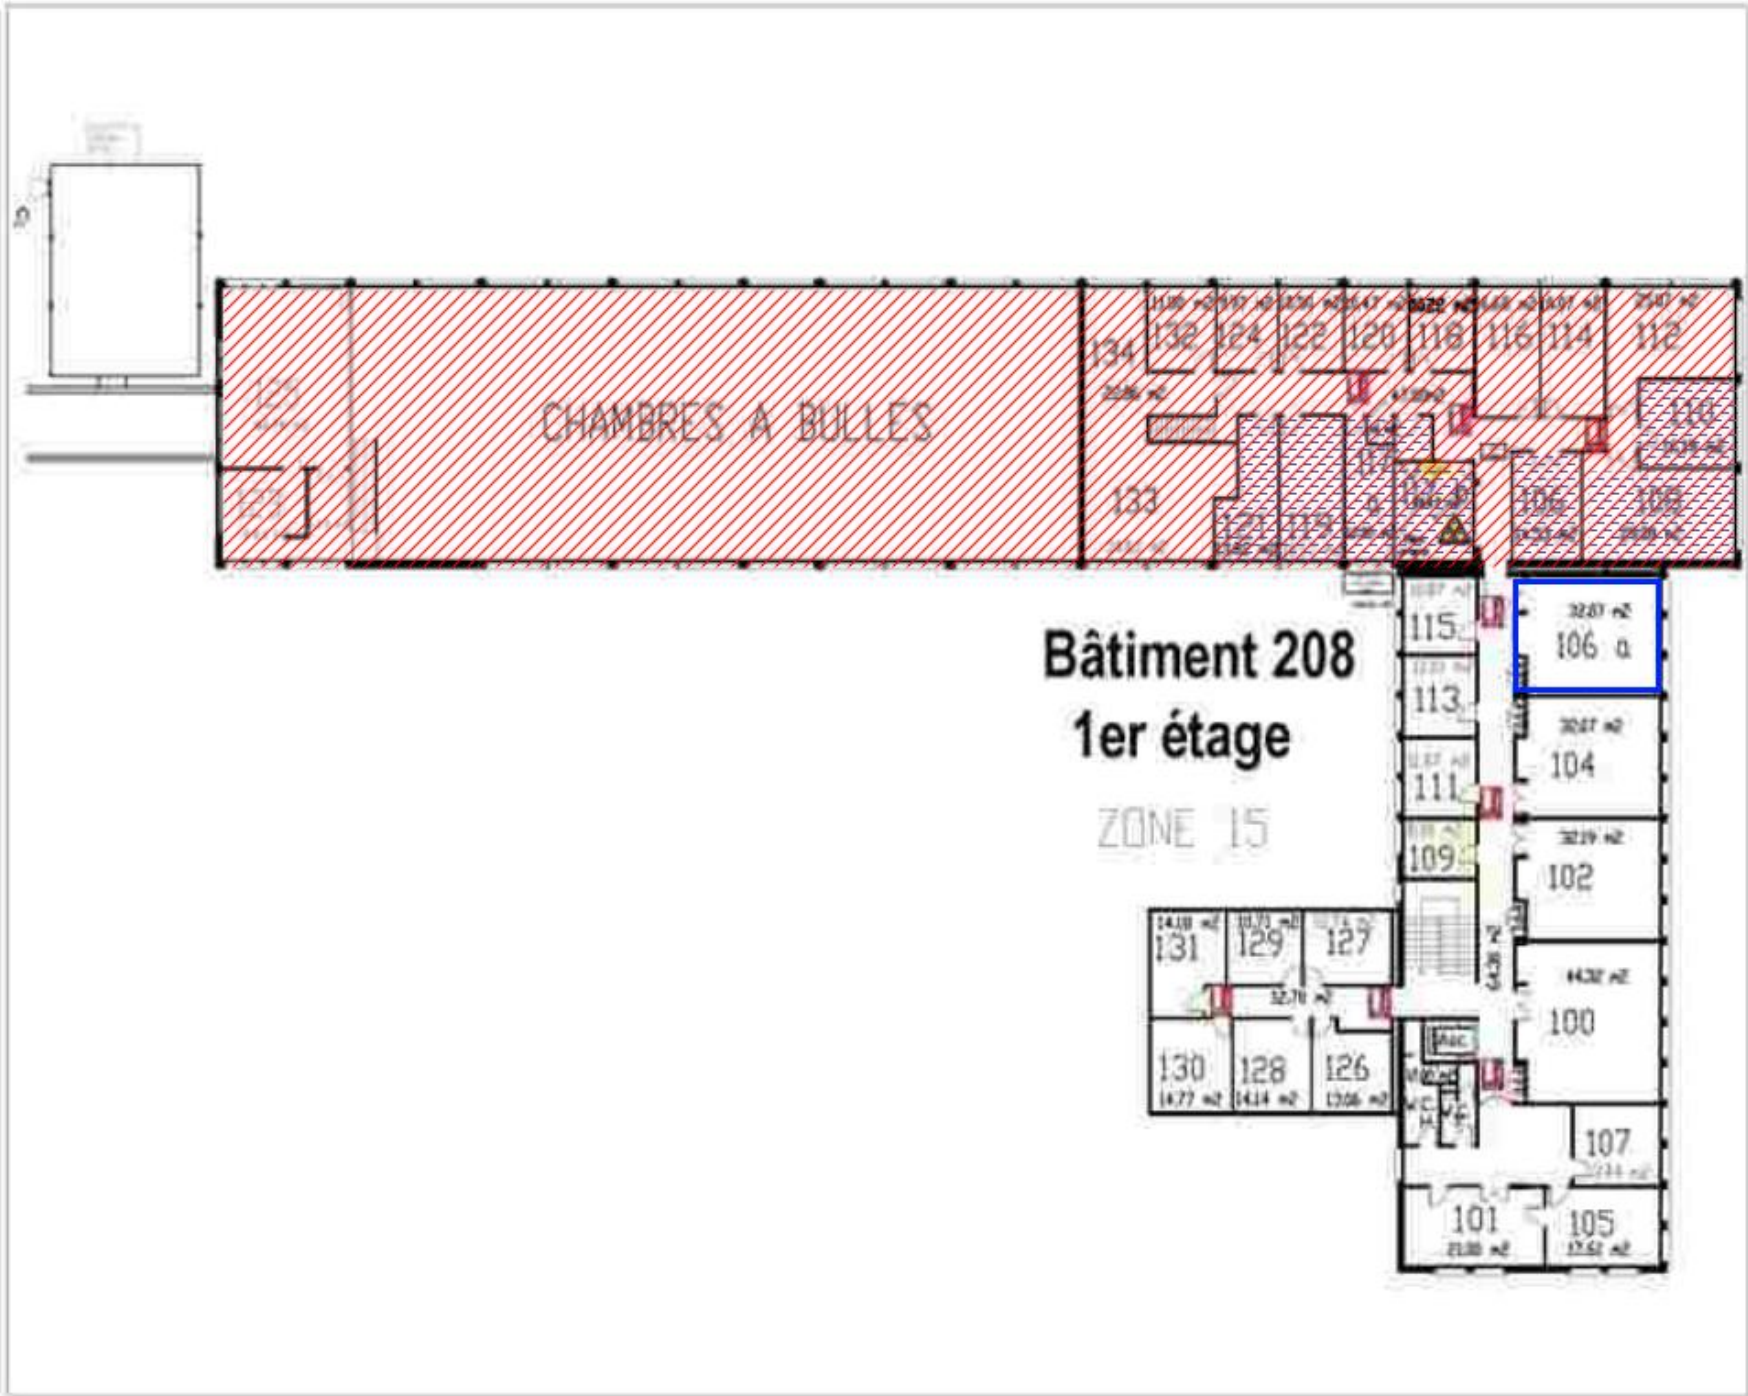
- Légende :**
- Colle de plinthes
  - Plaques planes fibres-ciment
  - Revêtement de sol + colle + ragréage
  - Enduit à base de plâtre ou ciment (plafond)






<div>ex/im</div>	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	UNIVERSITE PARIS SACLAY		
N° dossier :	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		
N° planche :	7/8	Version :	1
Type :	Plans		
Date :	22/12/2023		
Intervenant :	LECHEVALLIER Frédéric		
Origine du plan :	Plans fournis par le client		
Titre :	Localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante.		
Adresse :	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY		
Bât.- Niv. - Lot :	Bâtiment 208	1er	
Commentaire :			

- Légende :**
-  Plaques planes fibres-ciment
  -  Plots de colle
  -  Revêtement de sol + colle + ragréage

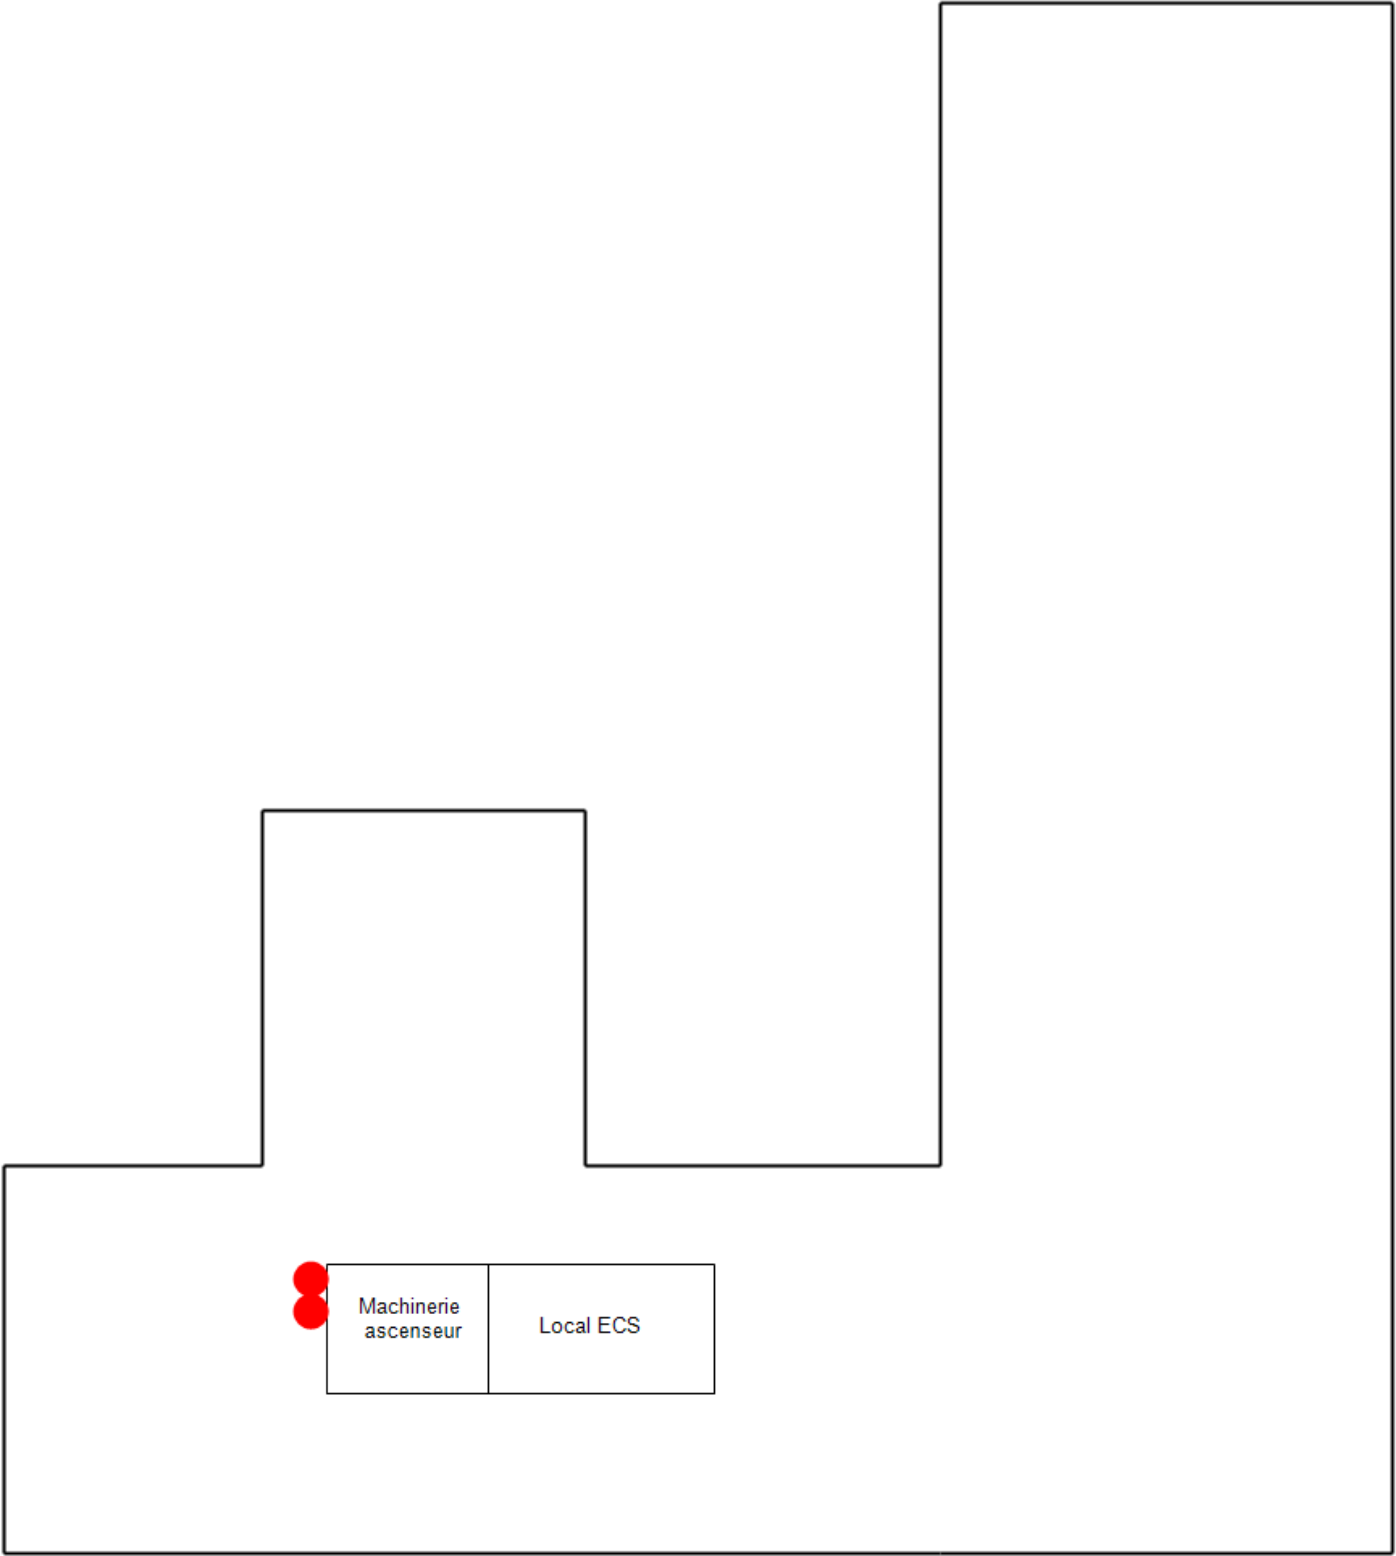


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	UNIVERSITE PARIS SACLAY		
N° dossier :	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23		
N° planche :	8/8	Version : 1	
Type :	Croquis		
Date :	22/12/2023		
Intervenant :	LECHEVALLIER Frédéric		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic		
Titre :	Localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante.		
Adresse :	Université Paris Saclay Rue André Ampère 91400 ORSAY		
Bât.- Niv. - Lot :	Bâtiment 208	Toiture	
Commentaire :			

Légende :

 Mîtres fibres-ciment

Plan de masse :



## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

### Procès-verbal d'analyse AM23-07210



Page 1 sur 8



Accréditation  
N° 1-6454  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Bulletin d'Analyse

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : UNIVERSITE PARIS SACLAY 11119 20.06.23  
Devis : DE23-0581  
Reçu le, 22/09/23 14:13:10 Prélevé le 19/09/23  
Demandeur: GRILLET Véronique  
Commentaire:  
- Mission référence : UNIVERSITE PARIS SACLAY 11119 20.06.23  
- Date envoi : 21/09/2023 09:56:10

EXIM FMDC DIAGNOSTICS - EXIM 77  
20 avenue Christian Doppler  
77704 MARNE LA VALLEE  
FRANCE

Toulouse, le 4 - oct. - 23

RAPPORT D'ESSAI  
AM23-07210

#### Technique analytique :

Les analyses couvertes par l'accréditation sont réalisées conformément à l'arrêté du 01 Octobre 2019.

Les couches décrites entre parenthèses dans le rapport ne sont pas soumises à analyse.

Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte à être préparé.

#### Si MOLP :

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée selon méthode interne + guide HSG 248 appendice 2.

Préparation effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, pas de traitement thermique ou mécanique.

La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95%.

« Amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2µm.

#### Si META :

Identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (Méthodes internes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050).

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, deux préparations différentes peuvent être utilisées :

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chloroforme puis dépôt sur grille de microscopie.

La limite de détection à 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Un matériau peut être constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification, une couche peut être homogène ou hétérogène à l'œil nu.

Si pour une couche la quantité de matière n'atteint pas la quantité de matière minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci ne constituera pas une couche à proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas être garantie dans cette partie de l'échantillon.

#### Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante
2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

#### Autres Fibres : Mentionne la présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées

Morphologie NC = Morphologie non conforme à une fibre d'amiante

EDX NC = Composition chimique non conforme à une fibre d'amiante

Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme à une fibre d'amiante

OLIVIA TESTE  
Responsable adjoint UT

P/O THOMAS BAS  
Responsable UT  
(signature électronique)

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - Laboratoire de Toulouse ZI de Thibaut, 7 rue Jean Grandjean 31100 Toulouse - 1+39 (0)5 61 44 23 23 - [www.sgs.fr](http://www.sgs.fr)

Membre du groupe SGS  
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650





Accréditation  
N° 1-6454  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (\*) " (portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To\*) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6452

(To) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Le présent rapport d'essai comporte 8 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur [www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais](http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais)).

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

## Bulletin d'Analyse

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P01 - 1 AM23-07210 .001	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Revêtement bitumineux 1ère couche	Matériau noir bitumineux	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P02 - 1 AM23-07210 .002	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Isolant	Mousse blanche	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P03 - 1 AM23-07210 .003	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Revêtement bitumineux 2ème couche	Matériau noir bitumineux	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P04 - 1 AM23-07210 .004	Toiture - Toiture terrasse - Acrotère - Etanchéité - Relevé	Matériau noir bitumineux	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P05 - 1 AM23-07210 .005	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Mitre - Fibres-ciment	Fibro-ciment	2	MOLP (vrac) - MLE-CONS-LAB-238 + HSG 248 - Annexe 2	MBA	Amiante détectée Chrysotile	-
P06 - 1 AM23-07210 .006	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Revêtement bitumineux 1ère couche	Bois + colle noire bitumineuse inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P07 - 1 AM23-07210 .007	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Revêtement bitumineux	Matériau noir bitumineux	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P08 - 1 AM23-07210 .008	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Revêtement bitumineux 1ère couche	Matériau noir bitumineux	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante non détectée -	Non
P09 - 1 AM23-07210 .009	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Revêtement bitumineux 2ème couche	Matériau noir bitumineux	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante non détectée -	Non

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P10 - 1 AM23-07210.010	Toiture - Toiture terrasse - Toiture - Etanchéité - Isolant	Matériau fibreux beige	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MBA	Amiante non détectée -	Non
P11 - 1 AM23-07210.011	Toiture - Toiture terrasse - Acrotère - Etanchéité - Relevé	Matériau noir bitumineux + peinture verte inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante non détectée -	Non
P12 - 1 AM23-07210.012	Toiture - Toiture terrasse - Acrotère - Etanchéité - Relevé	Matériau noir bitumineux	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante non détectée -	Non
P13 - 1 AM23-07210.013	Toiture - Local ECS - Réseau vertical - Conduit de fluide linéaire - Calorifugeage	Matériau fibreux beige + plâtre inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MBA	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P14 - 1 AM23-07210.014	Toiture - Local ECS - Réseau vertical - Conduit de fluide coude - Calorifugeage	Matériau fibreux beige + plâtre inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MBA	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P15 - 1 AM23-07210.015	RDC - 26 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle jaune	Dalle dure beige	2 (4 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P16 - 1 AM23-07210.016	RDC - 28 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle jaune	Dalle souple grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MBA	Amiante non détectée -	Non
P17 - 1 AM23-07210.017	RDC - Gaine technique - Réseau vertical - Conduit de fluide - Calorifugeage	Matériau fibreux beige + plâtre inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MSL	Amiante non détectée -	Oui(EDX /Morpho NC)
P18 - 1 AM23-07210.018	RDC - Couloir - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune	Dalle souple beige	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MSL	Amiante non détectée -	Non
P19 - 1 AM23-07210.019	RDC - Couloir - Murs - Revêtement mural - Enduit plâtreux	Plâtre + peinture jaune inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MSL	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)



Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P20 - 1 AM23-07210 .020	RDC - Couloir - Plafond - Faux plafond - Dalle de faux plafond	Matériau fibreux gris + peinture blanche inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MSL	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P21 - 1 AM23-07210 .021	RDC - Couloir - Plafond - Plafond - Enduit cimentueux	Matériau dur gris + peinture beige inséparables (2)	2 (4 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P22 - 1 AM23-07210 .048	RDC - Couloir - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol grise + colle noire	Dalle dure grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P22 - 2 AM23-07210 .049	RDC - Couloir - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol grise + colle noire	Colle noire bitumineuse	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P23 - 1 AM23-07210 .023	RDC - Couloir - Sol - Revêtement de sol - Colle noire + ragréage	Matériau dur gris + colle noire bitumineuse inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P24 - 1 AM23-07210 .024	RDC - 3 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol jaune + colle jaune	Dalle dure grise + colle jaune inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MSL	Amiante non détectée -	Non
P25 - 1 AM23-07210 .025	RDC - 3 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau dur rose + colle jaune inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P26 - 1 AM23-07210 .026	RDC - 3 - Sol - Revêtement de sol - Enduit plâtreux	Plâtre + peinture jaune inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P27 - 1 AM23-07210 .027	RDC - 3 - Plafond - Faux plafond - Dalle de faux plafond	Matériau fibreux beige	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P28 - 1 AM23-07210 .028	RDC - 2 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum rose + colle noire	Matériau dur beige + colle bitumineuse noire + dalle souple rose inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante détectée Chrysotile	Non

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P29 - 1 AM23-07210 .029	RDC - 2 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau dur marron + colle bitumineuse noire inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P30 - 1 AM23-07210 .030	RDC - 2 - Plafond - Faux plafond - Dalle de faux plafond	Matériau fibreux beige	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P31 - 1 AM23-07210 .031	RDC - 10a - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol grise marbrée + colle jaune sur métal	Dalle dure grise + colle jaune inséparables (3)	2 (4 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P32 - 1 AM23-07210 .050	RDC - 10a - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol jaune marbrée + colle noire	Colle noire bitumineuse	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P32 - 2 AM23-07210 .051	RDC - 10a - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol jaune marbrée + colle noire	Dalle dure grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P33 - 1 AM23-07210 .033	RDC - 10a - Sol - Revêtement de sol - Colle noire + ragréage	Matériau dur gris + colle noire bitumineuse inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P34 - 1 AM23-07210 .034	RDC - 10a - Plafond - Faux plafond - Dalle de faux plafond	Matériau fibreux blanc	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Oui(Morphologie NC)
P35 - 1 AM23-07210 .035	RDC - 24d - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol orange + colle jaune	Dalle dure beige + colle jaune inséparables (3)	2 (4 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non
P36 - 1 AM23-07210 .036	RDC - 24d - Murs - Revêtement mural - Enduit cimenteux + peinture	Matériau dur gris + peinture beige inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	dqu	Amiante non détectée -	Non
P37 - 1 AM23-07210 .037	RDC - Atelier 1 - Façade - Fenêtre - Mastic de vitrage	Joint dur gris	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non



Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P38 - 1 AM23-07210 .038	RDC - Atelier 1 - Sol - Revêtement de sol - Résine	Dalle dure grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	MBA	Amiante non détectée -	Non
P39 - 1 AM23-07210 .039	RDC - Atelier 1 - Plafond - Plaques planes - Fibres-ciment	Fibro-ciment	2	MOLP (vrac) - MLE-CONS-LAB-238 + HSG 248 - Annexe 2	MBA	Amiante détectée Chrysotile, Crocidolite	-
P40 - 1 AM23-07210 .052	RDC - Sanitaires hommes - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Colle dure blanche	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non
P40 - 2 AM23-07210 .053	RDC - Sanitaires hommes - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Joint dur gris + (carrelage beige)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non
P41 - 1 AM23-07210 .041	RDC - Sanitaires hommes - Murs - Revêtement mural - Colle de plinthes	Colle dure grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante détectée Chrysotile	Non
P42 - 1 AM23-07210 .042	RDC - Sanitaires hommes - Murs - Revêtement mural - Colle de faïence bleue	Colle dure blanche quantité insuffisante pour contre analyse	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non
P43 - 1 AM23-07210 .043	RDC - Sanitaires hommes - Murs - Revêtement mural - Enduit + peinture	Plâtre + peiture beige inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non
P44 - 1 AM23-07210 .044	RDC - Sanitaires hommes - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit + peinture	Matériau dur gris + peinture beige inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non
P45 - 1 AM23-07210 .054	RDC - Sanitaires hommes - Murs - Revêtement mural - Colle de faïence	Colle dure blanche	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non
P45 - 2 AM23-07210 .055	RDC - Sanitaires hommes - Murs - Revêtement mural - Colle de faïence	Joint dur blanc + (carrelage blanc)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P46 - 1 AM23-07210 .046	RDC - Galerie - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sous linoléum	Dalle souple rose	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	EDI	Amiante non détectée -	Non
P47 - 1 AM23-07210 .047	RDC - 17 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Dalle dure blanche	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non



Accréditation  
N° 1-6454  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Bulletin d'Analyse

### REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : UNIVERSITE PARIS SACLAY 11119 20.06.23  
Devis : DE23-0581  
Reçu le, 12/10/23 11:53:41 Prélevé le 09/10/23  
Demandeur: GRILLET Véronique  
Commentaire:  
- Mission référence : UNIVERSITE PARIS SACLAY 11119 20.06.23  
- Date envoi : 11/10/2023 09:33:24

EXIM FMDC DIAGNOSTICS - EXIM 77  
20 avenue Christian Doppler  
77704 MARNE LA VALLEE  
FRANCE

Toulouse, le 19 - oct. - 23

RAPPORT D'ESSAI  
AM23-07823

### Technique analytique :

Les analyses couvertes par l'accréditation sont réalisées conformément à l'arrêté du 01 Octobre 2019.  
Les couches décrites entre parenthèses dans le rapport ne sont pas soumises à analyse.  
Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte à être préparé.

### Si MOLP :

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée selon méthode interne + guide HSG 248 appendice 2.  
Préparation effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, pas de traitement thermique ou mécanique.  
La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95%.  
« Amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection.  
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2µm.

### Si META :

Identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (Méthodes internes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050).  
Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, deux préparations différentes peuvent être utilisées :  
Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chloroforme puis dépôt sur grille de microscopie.  
La limite de détection à 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite de 4 couches maximum.  
« amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Un matériau peut être constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification, une couche peut être homogène ou hétérogène à l'œil nu.  
Si pour une couche la quantité de matière n'atteint pas la quantité de matière minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci ne constituera pas une couche à proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas être garantie dans cette partie de l'échantillon.

### Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante
2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

### Autres Fibres : Mentionne la présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées

Morphologie NC = Morphologie non conforme à une fibre d'amiante  
EDX NC = Composition chimique non conforme à une fibre d'amiante  
Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme à une fibre d'amiante

OLIVIA TESTE  
Responsable adjoint UT

P/O THOMAS BAS  
Responsable UT  
(signature électronique)



Accréditation  
N° 1-6454  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (\*) " (portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To\*) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6452

(To) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Le présent rapport d'essai comporte 6 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur [www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais](http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais)).

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.



## Bulletin d'Analyse

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P48 - 1 AM23-07823 .001	1er - Couloir n°2 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol grise	Dalle dure Grise + Traces Colle Jaune inséparables (1)	2 (4 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	TCA	Amiante non détectée -	Non
P49 - 1 AM23-07823 .002	1er - Couloir n°2 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune + ragréage	Colle Jaune + Matériau dur Beige + Matériau dur Gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	seh	Amiante non détectée -	Non
P50 - 1 AM23-07823 .003	1er - 117a - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol beige + colle noire	Dalle dure Grise + Colle bitumineuse inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P51 - 1 AM23-07823 .004	1er - 117a - Sol - Revêtement de sol - Colle noire + ragréage	Colle bitumineuse + Matériau dur Gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P52 - 1 AM23-07823 .005	1er - 117a - Plafond - Faux-plafond - Dalle de faux plafond	Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	2 (4 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	SEH	Amiante non détectée -	Oui(EDX NC)
P53 - 1 AM23-07823 .006	1er - 114 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris + colle jaune	Dalle souple Grise + Colle Jaune + Matériau dur Gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	seh	Amiante non détectée -	Non
P54 - 1 AM23-07823 .007	1er - 114 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune + ragréage	Colle Jaune + Matériau dur fibreux Gris + Matériau dur Gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P55 - 1 AM23-07823 .008	1er - 110 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune	Dalle souple Rose + Colle Jaune + Peinture Blanche + Matériau dur Rose inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P56 - 1 AM23-07823 .009	1er - 110 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle noire	Vrac Colle bitumineuse + Vrac Matériau dur Gris + Vrac Matériau dur Blanc inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P57 - 1 AM23-07823 .010	1er - 108a - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol	Dalle souple Beige + Traces Colle Jaune inséparables (1)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P58 - 1 AM23-07823 .011	1er - 108a - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune + colle noire	Colle Jaune + Colle bitumineuse inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P59 - 1 AM23-07823 .012	1er - 115 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris + colle jaune	Dalle souple Grise + Colle Jaune + Matériau dur Gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P60 - 1 AM23-07823 .013	1er - 115 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Vrac Colle Jaune + Vrac Matériau dur Gris inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P61 - 1 AM23-07823 .014	1er - 115 - Cloison - Revêtement mural - Enduit + peinture	Vrac Peinture Beige + Vrac Plâtre inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P62 - 1 AM23-07823 .015	1er - 115 - Murs - Revêtement mural - Enduit + peinture	Vrac Peinture Grise + Vrac Plâtre inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P63 - 1 AM23-07823 .016	1er - 115 - Plafond - Faux plafond - Dalle de faux plafond	Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P64 - 1 AM23-07823 .017	1er - 115 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit cimenteux + peinture	Vrac Peinture Jaune + Vrac Plâtre + Vrac Matériau dur Gris + Traces Matériau fibreux Beige inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P65 - 1 AM23-07823 .018	1er - Couloir n°3 - Murs - Revêtement mural - Enduit + peinture	Peinture Beige + Matériau dur Beige + Peinture Blanche inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P66 - 1 AM23-07823 .019	1er - 106a - Murs - Revêtement mural - Plot de colle grise	Colle Jaune + Peinture Blanche + Carton inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non
P67 - 1 AM23-07823 .020	1er - 106a - Murs - Revêtement mural - Plot de colle marron	Peinture Beige + Colle Marron inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante détectée Chrysotile	Non

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P68 - 1 AM23-07823 .021	1er - 107 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol blanche	Dalle dure Blanche + Traces Matériau dur Gris inséparables (1)	2 (4 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	TCA	Amiante non détectée -	Non
P69 - 1 AM23-07823 .022	1er - 107 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune + ragréage	Peinture Bleue + Colle Jaune + Vrac Matériau dur Gris inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P70 - 1 AM23-07823 .023	1er - 105 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum	Dalle souple fibreuse Marron + Traces Matériau dur Gris inséparables (1)	2 (4 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	seh	Amiante non détectée -	Non
P71 - 1 AM23-07823 .024	1er - Palier - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Colle dure Grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P72 - 1 AM23-07823 .025	1er - Palier - Marche - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Colle dure Grise	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P73 - 1 AM23-07823 .026	2ème - Couloir n°4 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune	Dalle souple Beige + Colle Jaune + Traces Bois inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P74 - 1 AM23-07823 .027	2ème - 214 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune sous dalle moquette	Colle Jaune + Vrac Peinture Beige inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P75 - 1 AM23-07823 .028	2ème - 214 - Murs - Revêtement mural - Enduit + peinture	Vrac Peinture Blanche + Vrac Plâtre inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P76 - 1 AM23-07823 .029	2ème - Couloir n°5 - Plafond - Faux plafond - Dalle de faux plafond 50*50	Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P77 - 1 AM23-07823 .030	2ème - Couloir n°5 - Plafond - Faux plafond - Dalle de faux plafond 20*20	Peinture Blanche + Matériau dur fibreux Beige inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non



Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P78 - 1 AM23-07823.031	2ème - Couloir n°5 - Plafond - Plafond - Enduit + peinture	Vrac Peinture Beige + Vrac Peinture Blanche + Vrac Matériau dur Gris + Traces Matériau fibreux Beige inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P79 - 1 AM23-07823.032	2ème - 201 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum + colle jaune	Dalle souple fibreuse Marron	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P80 - 1 AM23-07823.033	2ème - 201 - Sol - Revêtement de sol - Colle jaune + ragréage	Vrac Peinture Blanche + Vrac Colle Jaune + Vrac Matériau dur Gris inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P81 - 1 AM23-07823.034	2ème - 201 - Murs - Revêtement mural - Enduit + peinture	Peinture Beige + Matériau fibreux Blanc + Peinture Verte + Vrac Plâtre inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P82 - 1 AM23-07823.035	Extérieur - Murs - Revêtement mural - Enduit projeté	Matériau dur Rose + Matériau dur Gris inséparables (3)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P83 - 1 AM23-07823.036	1er SS - Vide sanitaires - Réseau horizontal - Conduit de fluide - Calorifugeage linéaire	Plâtre + Matériau fibreux Beige inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P84 - 1 AM23-07823.037	1er SS - Vide sanitaires - Réseau horizontal - Conduit de fluide - Calorifugeage coude	Vrac Plâtre + Matériau fibreux Beige inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	JBA	Amiante non détectée -	Non
P85 - 1 AM23-07823.038	1er SS - Vide sanitaires - Réseau horizontal - Conduit de fluide - Calorifugeage	Matériau souple fibreux bitumineux + Matériau fibreux Jaune inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation chloroforme NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-242	JBA	Amiante non détectée -	Non





Accréditation  
N° 1-6454  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Bulletin d'Analyse

## REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : UNIVERSITE PARIS SACLAY 11119 20.06.23

Devis : DE23-0581

Reçu le, 11/12/23 15:26:11 Prélevé le 07/12/23

Demandeur: GRILLET Véronique

Commentaire:

- Mission référence : UNIVERSITE PARIS SACLAY 11119  
20.06.23

- Date envoi : 08/12/2023 08:57:07

EXIM FMDC DIAGNOSTICS - EXIM 77

20 avenue Christian Doppler  
77704 MARNE LA VALLEE  
FRANCE

Toulouse, le 18 - déc. - 23

RAPPORT D'ESSAI  
AM23-09578

Technique analytique :

Les analyses couvertes par l'accréditation sont réalisées conformément à l'arrêté du 01 Octobre 2019.

Les couches décrites entre parenthèses dans le rapport ne sont pas soumises à analyse.

Tout échantillon analysé a été qualifié et considéré comme étant apte à être préparé.

Si MOLP :

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée selon méthode interne + guide HSG 248 appendice 2.

Préparation effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, pas de traitement thermique ou mécanique.

La limite de détection est de 0,1% pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95%.

« Amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2µm.

Si META :

Identification par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (Méthodes internes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050).

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon, deux préparations différentes peuvent être utilisées :

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chloroforme puis dépôt sur grille de microscopie.

La limite de détection à 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Un matériau peut être constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification, une couche peut être homogène ou hétérogène à l'œil nu.

Si pour une couche la quantité de matière n'atteint pas la quantité de matière minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci ne constituera pas une couche à proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas être garantie dans cette partie de l'échantillon.

Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante
2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

Autres Fibres : Mentionne la présence d'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées

Morphologie NC = Morphologie non conforme à une fibre d'amiante

EDX NC = Composition chimique non conforme à une fibre d'amiante

Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme à une fibre d'amiante

OLIVIA TESTE

Responsable adjoint UT

(signature électronique)



Accréditation  
N° 1-6454  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (\*) " (portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(To\*) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse - COFRAC N° 1-6454

(To) : Essai sous traité à SGS France Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) à Toulouse

Le présent rapport d'essai comporte 3 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur [www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais](http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais)).

Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

## Bulletin d'Analyse

Référence client		Description visuelle (To*)	Nb prépa + Nb grilles (To*)	Méthode	Analyste	Résultats (To*)	Autres Fibres
P86 - 1 AM23-09578 .001	RDC - 3 - Plafond - Revêtement de plafond - Enduit	Vrac matériau dur gris + plâtre + peinture beige + peinture rose inséparables (2)	1 (2 grilles)	MET - Préparation simple NFX 43-050 + MLE-CONS-LAB-243	MSL	Amiante non détectée -	Non

## ANNEXE : Certificat de compétence



### Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5976 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur LECHEVALLIER FREDERIC**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 14/04/2021 - Date d'expiration : 13/04/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 14/04/2021 - Date d'expiration : 13/04/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 14/04/2021 - Date d'expiration : 13/04/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 04/05/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev17



## ANNEXE : Attestation d'assurance



### ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle  
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

**FMDC DIAGNOSTICS**  
**20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER**  
**77700 BAILLY ROMAINVILLIERS**  
**Adhérent n°A058**

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- ☐ AMIANTE sans mention
- ☐ AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- ☐ DPE avec ou sans mention
- ☐ ELECTRICITE
- ☐ GAZ
- ☐ PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- ☐ TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ☐ ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ☐ ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ☐ ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- ☐ Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- ☐ Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- ☐ Diagnostic Plomb dans l'eau
- ☐ Recherche des métaux lourds
- ☐ Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- ☐ Assainissement Collectif et non Collectif

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n°FR 34-722-057-460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

Amiante

- ☐ Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
  - ☐ Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
  - ☐ Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
  - ☐ Diagnostic accessibilité aux Handicapés
  - ☐ Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
  - ☐ Diagnostic Eco Prêt
  - ☐ Diagnostic Pollution des sols
  - ☐ Diagnostic Radon
  - ☐ Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
    - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
    - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
    - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
  - ☐ Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
  - ☐ Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
- Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.**
- ☐ Mission de coordination SPS
  - ☐ RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
  - ☐ Audit énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
  - ☐ Audit énergétique pour copropriété (F)
  - ☐ Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
  - ☐ Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
  - ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
  - ☐ Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques
  - ☐ Audit sécurité piscine
  - ☐ Evaluation immobilière
  - ☐ Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
  - ☐ Diagnostic légionnelle
  - ☐ Diagnostic incendie
  - ☐ Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
  - ☐ Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
  - ☐ Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
  - ☐ Diagnostic de décence du logement
  - ☐ Expertise judiciaire et para judiciaire
  - ☐ Expertise extra juridictionnelle
  - ☐ Contrôle des combles

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 34 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- ☐ Etat des lieux des biens neufs
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones
- ☐ Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- ☐ DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- ☐ Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- ☐ Repérage Amiante dans le Maritime
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- ☐ Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- ☐ Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

**2 000 000 € par sinistre et 3 000 000 € par année d'assurance.**

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à NANTERRE le 29/12/2022  
Pour servir et valoir ce que de droit.  
POUR L'ASSUREUR :  
LSN, par délégation de signature :

**LSN Assurances**  
39 rue Mstislav Rostropovitch  
CS 40020 75017 PARIS  
RCS Paris 388 123 089 - N°ORIAS C7 000 473

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n°FR 34 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3