

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26168675/S1/1/AM-RTV\_V1

Rédigé le : 10/06/2025

### Référence au programme de travaux :

Réhabilitation et réaménagement du Tribunal de Proximité d'Orange P263 - APS réalisé le 03/03/2025 par ICOS architecture

## DONNEUR D'ORDRE

MINISTERE DE LA JUSTICE - Département de l'immobilier

Christian VITALIS

RUE DE TOURRE

84100 ORANGE

## SITE D'INTERVENTION

### TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE

RUE DE TOURRE

84100 ORANGE

### BÂT TRIBUNAL

Latitude : 44.135700 / Longitude : 4.807100

Date(s) d'intervention(s) :


Du 14/05/2025 au 16/05/2025



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Gerald BRASSAC	Diagnosticteur immobilier	Certification N° DTI2684	Gerald BRASSAC
			 <p>BUREAU VERITAS EXPLOITATION Parc LUMIERE ZA LENFANT 405 Rue Emilien Gautier 13290 AIX EN PROVENCE Sifret 790 184 675 01698</p>

Le présent rapport comporte 54 pages, dont 37 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

## SOMMAIRE

<b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>	<b>3</b>
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périphère de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
<b>2. CONCLUSIONS</b>	<b>6</b>
2.1. Remarque(s) complémentaire(s)	6
2.2. Obligations réglementaires	7
2.3. Traces, résidus, contaminations par de l'amiante	7
<b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>8</b>
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
<b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>	<b>8</b>
4.1. Références réglementaires	8
<b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>	<b>9</b>
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
<b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>10</b>
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	18
<b>7. ANNEXES</b>	<b>18</b>
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	18
7.2. Photos prélèvements	21
7.3. Photos sondages	30
7.4. Attestation d'assurance	31
7.5. Certificat de compétence	33
7.6. Croquis de repérage	34
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	42

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Mise en place de 3 Pompes à Chaleur, abaissement des faux plafonds, changement des ouvrants de fenêtre bois en simple vitrage et travaux de réfection sur toiture terrasse

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
<b>01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
<b>02 - Parois verticales extérieures et façades</b>	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Éléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
<b>03 - Parois verticales intérieures</b>	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
<b>04 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre



### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

RDC : Local 01 à 23

R+1 : Local 01 à 15

R+2 : Local 01 à 06

EXTERIEUR : Façades et Toiture terrasse

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

### 2.1. Remarque(s) complémentaire(s)

La contre-analyse N° IT042505-11821/m1 du 26/05/2025 sur l'échantillon P22 n'a pas détecté de présence d'amiante car la teneur en fibres d'amiante est inférieure à la limite de détection (0,1% en masse). Par conséquent, et bien que la présence d'amiante soit avérée, le composant « Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières » n'est pas un produit contenant de l'amiante au sens de la norme NF ISO 22262-1 (teneur < 0,1% en masse) ; les traces d'amiante retrouvées sur l'échantillon sont le résultat d'une pollution. En cas de travaux, celui-ci devra être traité en sous-section 4 même en cas de retrait total.

## 2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 2.3. Traces, résidus, contaminations par de l'amiante

Une ou plusieurs analyses de prélèvements révèlent la présence de traces d'amiante, d'amiante résiduel ou de contamination de produits ou matériaux.

Le ou les produits et matériaux détaillés dans le tableau ci-dessous ne contiennent pas intrinsèquement de l'amiante, et ne sont pas des matériaux ou produits contenant de l'amiante (MPCA). Ils n'influent pas sur les conclusions du présent rapport.

Traces d'amiante, amiante résiduel, contamination par de l'amiante				
N° Prélèvement	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description
22	EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Lés Vert

En cas de travaux, y compris de retrait sur ces matériaux et produits, la réglementation applicable est celle qui s'applique « Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante » (2° alinéa de l'article R4412-94 du Code du Travail).

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE  
RUE DE TOURRE  
84100 ORANGE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

#### 3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Christian VITALIS	Donneur d'ordre	MINISTERE DE LA JUSTICE - Département de l'immobilier	RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	/

### 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

#### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Du 14/05/2025 au 16/05/2025

### 5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Réhabilitation et réaménagement du Tribunal de Proximité d'Orange	ICOS architecture	03/03/2025	P263 - APS	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
Sxx = Sondage n°xx  
xx\* = élément témoin de la ZPSO  
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
AN = Analyse  
DC = Document consulté  
MA = Marquage  
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Pâteux, Plâtre	/	6	P10* N	/	AN	enduit murs porteurs	Non
RDC -> Local 05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Pâteux, Plâtre	/	6	P11 N	/	AN	enduit murs porteurs	Non
RDC -> Local 05	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	7	P13* N	/	AN	calicots et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non
RDC -> Local 05	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	7	P13* N	/	AN	calicots et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non
RDC -> Local 06	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	/	7	P12 N	/	AN	calicots et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non
RDC -> Local 06	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	/	7	P12 N	/	AN	calicots et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 09	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	/	4	P7* N	/	AN	50x50 lisse blanche épaisse avec laine de verre	Non
RDC -> Local 09	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	5	P8* N	/	AN	plafond plâtreux dans plénum sur lattes bois	Non
RDC -> Local 09	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	5	P9 N	/	AN	plafond plâtreux dans plénum sur lattes bois	Non
RDC -> Local 09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment, Enduit	/	3	P5* N	/	AN	jointoiement des murs en pierres	Non
RDC -> Local 09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment, Enduit	/	3	P6 N	/	AN	jointoiement des murs en pierres	Non
RDC -> Local 16	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	8	P15* N	/	AN	plafond lissé en plâtre	Non
RDC -> Local 17	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	8	P14 N	/	AN	plafond lissé en plâtre	Non
RDC -> Local 19	Plafonds	Panneaux vissés	Bois	/	9	/	S1	PN	plafond en plaques de bois clouées sur ossature bois	Non
R+1 -> Local 01	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	/	20	P36* N	/	AN	colle de carrelage et joints 15x15 hachurés	Non
R+1 -> Local 01	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	20	P36* N	/	AN	colle de carrelage et joints 15x15 hachurés	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local 01	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	/	20	P37 N	/	AN	colle de carrelage et joints 15x15 hachurés	Non
R+1 -> Local 01	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	20	P37 N	/	AN	colle de carrelage et joints 15x15 hachurés	Non
R+1 -> Local 01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment, Enduit	/	21	P38* N	/	AN	jointoiement des murs en pierres du R+1	Non
R+1 -> Local 01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment, Enduit	/	21	P39 N	/	AN	jointoiement des murs en pierres du R+1	Non
R+1 -> Local 02	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	22	P40* N	/	AN	plafond lissé en plâtre	Non
R+1 -> Local 02	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	/	23	P42* N	/	AN	50x50 blanche avec picots	Non
R+1 -> Local 02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Pâteux, Plâtre	/	24	P43* N	/	AN	enduit murs porteurs du R+1	Non
R+1 -> Local 02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Pâteux, Plâtre	/	24	P44 N	/	AN	enduit murs porteurs du R+1	Non
R+1 -> Local 03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Pâteux, Plâtre	/	25	P45* N	/	AN	enduit murs cloisons	Non
R+1 -> Local 04	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	/	22	P41 N	/	AN	plafond lissé en plâtre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local 04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Pâteux, Plâtre	/	25	P46 N	/	AN	enduit murs cloisons	Non
R+1 -> Local 08	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	2	/	S5	AN	fenêtres coin parking	Non
R+1 -> Local 11	Plafonds	Panneaux vissés	Métallique	/	26	/	S2	AN	plafond en bac acier brut	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	2	/	S9	AN	fenêtres coin parking même mastic de vitrage que P3	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	11	/	S12	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade Sud et Nord même mastic de vitrage que P18	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Compact, Epais, Granuleux	/	1	P1* N	/	AN	façade beige lissée talochée	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Compact, Epais, Granuleux	/	1	P2 N	/	AN	façade beige lissée talochée	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	2	P3* N	/	AN	fenêtres coin parking	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	2	P4 N	/	AN	fenêtres coin parking	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	10	P16* N	/	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade EST	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	10	P17 N	/	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade EST	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	11	P18* N	/	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade Sud et Nord	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	11	P19 N	/	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade Sud et Nord	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	12	P20* N	/	AN	Portes-fenêtres simple vitrage bois sur cour façades Sud et Nord	Non
EXTERIEUR RDC - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	12	P21 N	/	AN	Portes-fenêtres simple vitrage bois sur cour façades Sud et Nord	Non
EXTERIEUR R+1 - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	10	/	S3	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade EST même mastic de vitrage que P16 et P17	Non
EXTERIEUR R+1 - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	11	/	S4	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade Sud et Nord même mastic de vitrage que P18 et P19	Non
EXTERIEUR R+1 - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	2	/	S10	AN	fenêtres coin parking même mastic de vitrage que P3	Non
EXTERIEUR R+1 - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	2	/	S11	AN	fenêtres coin parking même mastic de vitrage que P3	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
EXTERIEUR R+1 - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	11	/	S13	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade Sud et Nord même mastic de vitrage que P18	Non
EXTERIEUR R+1 - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	29	/	S14	PN	joint de vitrage caoutchouc sur fenêtre double vitrage (hors repérage)	Non
EXTERIEUR R+1 - Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	29	/	S15	PN	joint de vitrage caoutchouc sur fenêtre double vitrage (hors repérage)	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment	/	16	P28* N	/	AN	enduit acrotères	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Eléments associés à la toiture	Eléments complémentaires de toiture	Ciment	/	16	P29 N	/	AN	enduit acrotères	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Eléments associés à la toiture	Joints de dilatation	Mastic	Gris	17	P30* N	/	AN	jonction des couvertines acrotères	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Eléments associés à la toiture	Joints de dilatation	Mastic	Gris	17	P31 N	/	AN	jonction des couvertines acrotères	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Eléments associés à la toiture	Solins	/	Gris	18	P32* N	/	AN	mastic d'étanchéités des solins aluminium	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Eléments associés à la toiture	Solins	/	Gris	18	P33 N	/	AN	mastic d'étanchéités des solins aluminium	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Lés	Vert	13	P23* N	/	AN	lés bitumineux gravillonneux vert en surface plane	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Produits d'accrochage	Bitumineux	/	14	P24* N	/	AN	élastomère sous couche sous polystyrène	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Produits d'accrochage	Bitumineux	/	14	P25 N	/	AN	élastomère sous couche sous polystyrène	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	/	15	P26* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	/	15	P27 N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Lés	Vert	13	P22 P	/	AN	Pollution par de l'amiante, cf parag. 'Traces, résidus, contaminations par de l'amiante' du chapitre 2. lés bitumineux gravillonneux vert en surface plane objet d'une contre analyse infirmée par le laboratoire	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Compact, Dur, Epais	Beige	19	P34* N	/	AN	enduit beige taloché puis lissé	Non
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Compact, Dur, Epais	Beige	19	P35 N	/	AN	enduit beige taloché puis lissé	Non
EXTERIEUR R+2 -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	10	/	S6	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade EST même mastic de vitrage	Non



Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
EXTERIEUR R+2 -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	10	/	S7	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade EST même mastic de vitrage que P16 et P17	Non
EXTERIEUR R+2 -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	11	/	S8	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade Sud et Nord même mastic de vitrage que P18 et P19	Non
EXTERIEUR R+2 -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	/	11	/	S16	AN	fenêtres simple vitrage bois sur cour façade Sud et Nord même mastic de vitrage que P18	Non
Sous sol chaufferie	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Pâteux	Jaune, Gris	28	P49* N	/	AN	enduit plafond vouté ciment et chaux sur briques	Non
Sous sol chaufferie	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Pâteux	Jaune, Gris	28	P50 N	/	AN	enduit plafond vouté ciment et chaux sur briques	Non
Sous sol chaufferie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	27	P47* N	/	AN	enduit mural ciment sur briques	Non
Sous sol chaufferie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	27	P48 N	/	AN	enduit mural ciment sur briques	Non

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> Local 01	/
RDC -> Local 02	/
RDC -> Local 03	/
RDC -> Local 04	/
RDC -> Local 05	/
RDC -> Local 06	/
RDC -> Local 07	/
RDC -> Local 08	/
RDC -> Local 09	/
RDC -> Local 10	/
RDC -> Local 11	/
RDC -> Local 12	/
RDC -> Local 13	/
RDC -> Local 14	/
RDC -> Local 15	/
RDC -> Local 16	/
RDC -> Local 17	/
RDC -> Local 18	/
RDC -> Local 19	/
RDC -> Local 20	/
RDC -> Local 21	/
RDC -> Local 22	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> Local 23	/
R+1	/
R+1 -> Local 01	/
R+1 -> Local 02	/
R+1 -> Local 03	/
R+1 -> Local 04	/
R+1 -> Local 05	/
R+1 -> Local 06	/
R+1 -> Local 07	/
R+1 -> Local 08	/
R+1 -> Local 09	/
R+1 -> Local 10	/
R+1 -> Local 11	/
R+1 -> Local 12	/
R+1 -> Local 13	/
R+1 -> Local 14	/
R+1 -> Local 15	/
R+2	/
R+2 -> Local 01	/
R+2 -> Local 02	/
R+2 -> Local 03	/
R+2 -> Local 04	/
R+2 -> Local 05	/
R+2 -> Local 06	/
R+2 -> Local 07	/
EXTERIEUR RDC - Façades	/
EXTERIEUR R+1 - Façades	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
EXTERIEUR R+2	/
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	/
EXTERIEUR R+2 -> Façades	/
Sous sol chaufferie	/


## 7.2. Photos prélèvements

P10	ZPSO 6
RDC -> Local 05	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P11	ZPSO 6
RDC -> Local 05	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P13	ZPSO 7
RDC -> Local 05	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot   Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	

P12	ZPSO 7
RDC -> Local 06	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot   Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	


P7	ZPSO 4
RDC -> Local 09	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	


P8	ZPSO 5
RDC -> Local 09	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 5
RDC -> Local 09	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 3
RDC -> Local 09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P6	ZPSO 3
RDC -> Local 09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P15	ZPSO 8
RDC -> Local 16	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P14	ZPSO 8
RDC -> Local 17	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P36	ZPSO 20
R+1 -> Local 01	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage   Joints de carrelage	




P37	ZPSO 20
R+1 -> Local 01	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage   Joints de carrelage	

P38	ZPSO 21
R+1 -> Local 01	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P39	ZPSO 21
R+1 -> Local 01	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	


P40	ZPSO 22
R+1 -> Local 02	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P42	ZPSO 23
R+1 -> Local 02	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P43	ZPSO 24
R+1 -> Local 02	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P44	ZPSO 24
R+1 -> Local 02	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P45	ZPSO 25
R+1 -> Local 03	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 22
R+1 -> Local 04	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P46	ZPSO 25
R+1 -> Local 04	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P2	ZPSO 1
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	




P3	ZPSO 2
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P4	ZPSO 2
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P16	ZPSO 10
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P17	ZPSO 10
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P18	ZPSO 11
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P19	ZPSO 11
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	





P20	ZPSO 12
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P21	ZPSO 12
EXTERIEUR RDC - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P28	ZPSO 16
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Eléments associés à la toiture -> Eléments complémentaires de toiture	

P29	ZPSO 16
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Eléments associés à la toiture -> Eléments complémentaires de toiture	

P30	ZPSO 17
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Eléments associés à la toiture -> Joints de dilatation	


P31	ZPSO 17
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Eléments associés à la toiture -> Joints de dilatation	




P32	ZPSO 18
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Eléments associés à la toiture -> Solins	

P33	ZPSO 18
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Eléments associés à la toiture -> Solins	


P23	ZPSO 13
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P24	ZPSO 14
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Produits d'accrochage	


P25	ZPSO 14
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Produits d'accrochage	


P26	ZPSO 15
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	





P27	ZPSO 15
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P22	ZPSO 13
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	


P34	ZPSO 19
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P35	ZPSO 19
EXTERIEUR R+2 -> Toit Terrasse	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P49	ZPSO 28
Sous sol chaufferie	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P50	ZPSO 28
Sous sol chaufferie	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	




P47	ZPSO 27
Sous sol chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P48	ZPSO 27
Sous sol chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

### 7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 9
RDC -> Local 19	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

S5	ZPSO 2
R+1 -> Local 08	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S2	ZPSO 26
R+1 -> Local 11	
	
Plafonds -> Panneaux vissés (Liste B)	

S3	ZPSO 10
EXTERIEUR R+1 - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S4	ZPSO 11
EXTERIEUR R+1 - Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

## 7.4. Attestation d'assurance



### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**  
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc  
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

#### Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

#### Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

#### Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:**

Tous dommages confondus  
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et  
par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.  
Pour la compagnie

  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine  
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com  
Heure de signature : 10/01/2025 10:12:02  
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## 7.5. Certificat de compétence

# CERTIFICAT

D E C O M P E T E N C E S

## Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

**Gérald BRASSAC**

est titulaire du certificat de compétences N° **DTI2684** pour :

**Constat de risque d'exposition au plomb du 01/08/2024 au 31/07/2031**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**Diagnostic amiante sans mention du 31/07/2024 au 30/07/2031**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**Diagnostic amiante avec mention du 31/07/2024 au 30/07/2031**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**Diagnostic de performance énergétique du 03/09/2019 au 02/09/2024**

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments du 03/09/2019 au 02/09/2024**

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**Etat de l'installation intérieure de gaz du 28/07/2024 au 27/07/2031**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**Etat de l'installation intérieure d'électricité du 28/07/2024 au 27/07/2031**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L. 271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



Yvan MAINGUY  
Directeur Général Le Plessis-Robinson, le 31/07/2024




Accréditation n° 4-0081  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – [www.dekra-certification.fr](http://www.dekra-certification.fr)  
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

## 7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	
Localisation  R+1	Date visite	Du 14/05/2025 au 16/05/2025
	Auteur	Gerald BRASSAC
	N° dossier	26168675/S1/1
	Planche	1 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

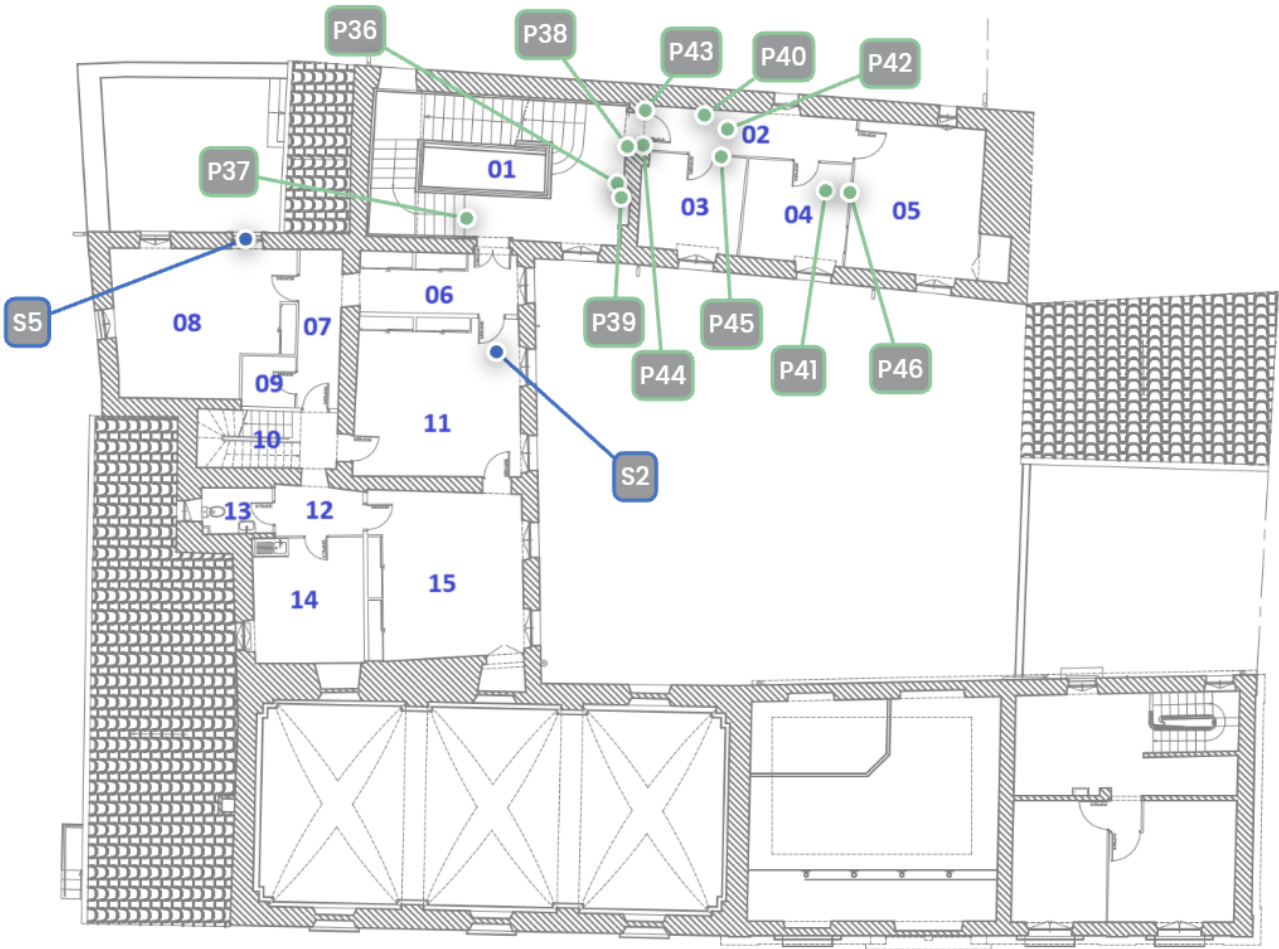


LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	
Localisation  RDC	Date visite	Du 14/05/2025 au 16/05/2025
	Auteur	Gerald BRASSAC
	N° dossier	26168675/S1/1
	Planche	2 / 7
	Indice	1

**Vue utilisée :**


**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

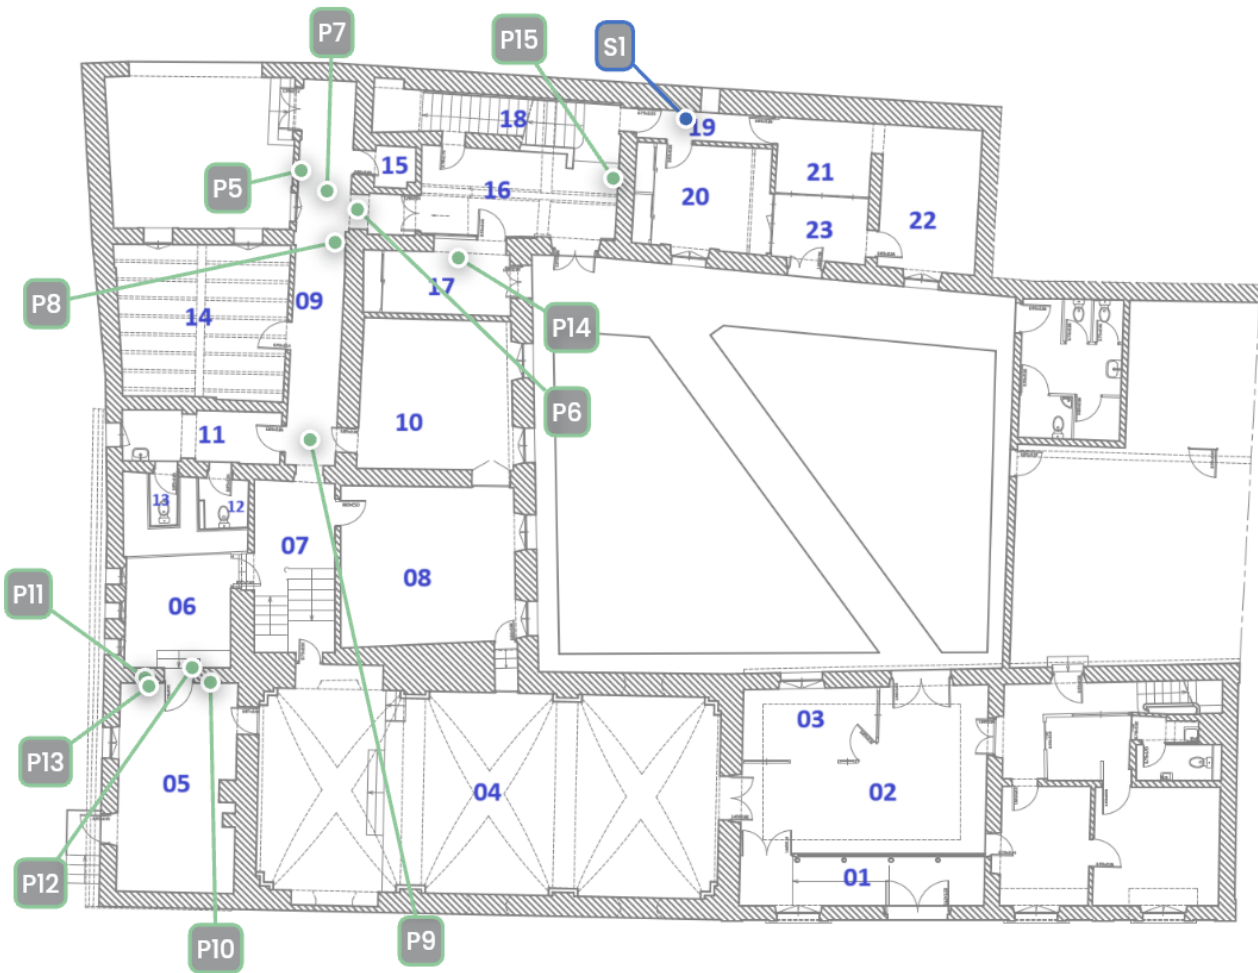

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	
Localisation  R+2	Date visite	Du 14/05/2025 au 16/05/2025
	Auteur	Gerald BRASSAC
	N° dossier	26168675/S1/1
	Planche	3 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

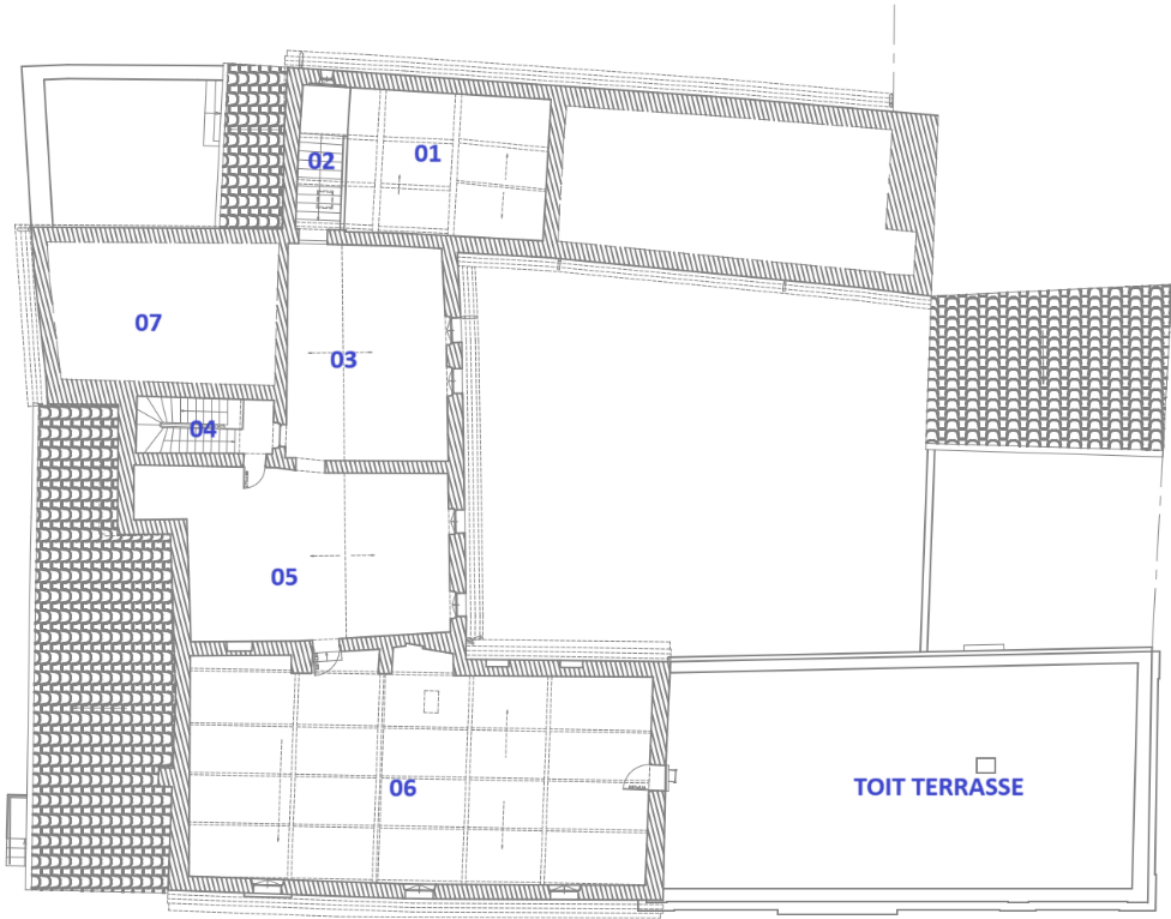


LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	
Localisation  EXTERIEUR RDC – Façades	Date visite	Du 14/05/2025 au 16/05/2025
	Auteur	Gerald BRASSAC
	N° dossier	26168675/S1/1
	Planche	4 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

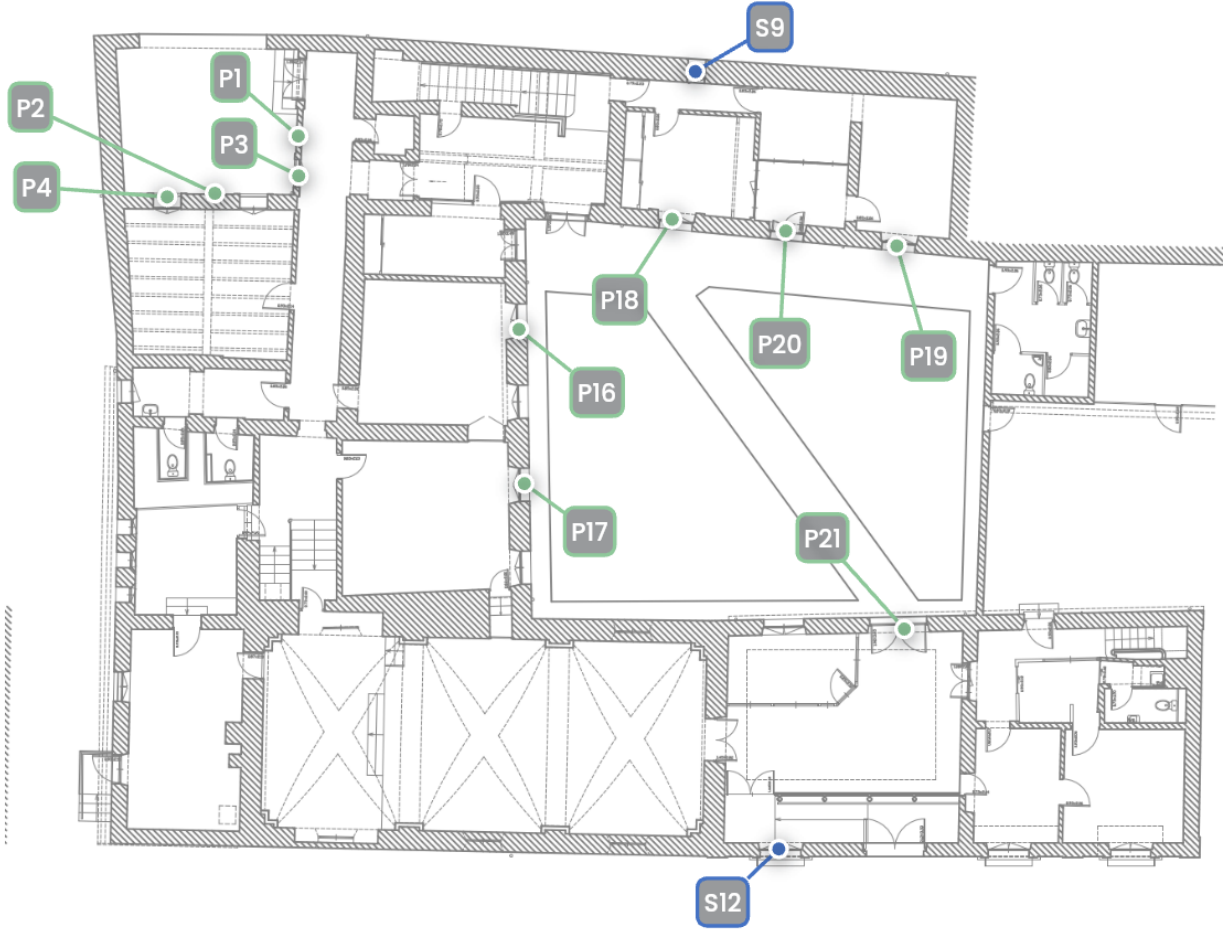

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: yellow;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	
Localisation  EXTERIEUR R+1 - Façades	Date visite	Du 14/05/2025 au 16/05/2025
	Auteur	Gerald BRASSAC
	N° dossier	26168675/S1/1
	Planche	5 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

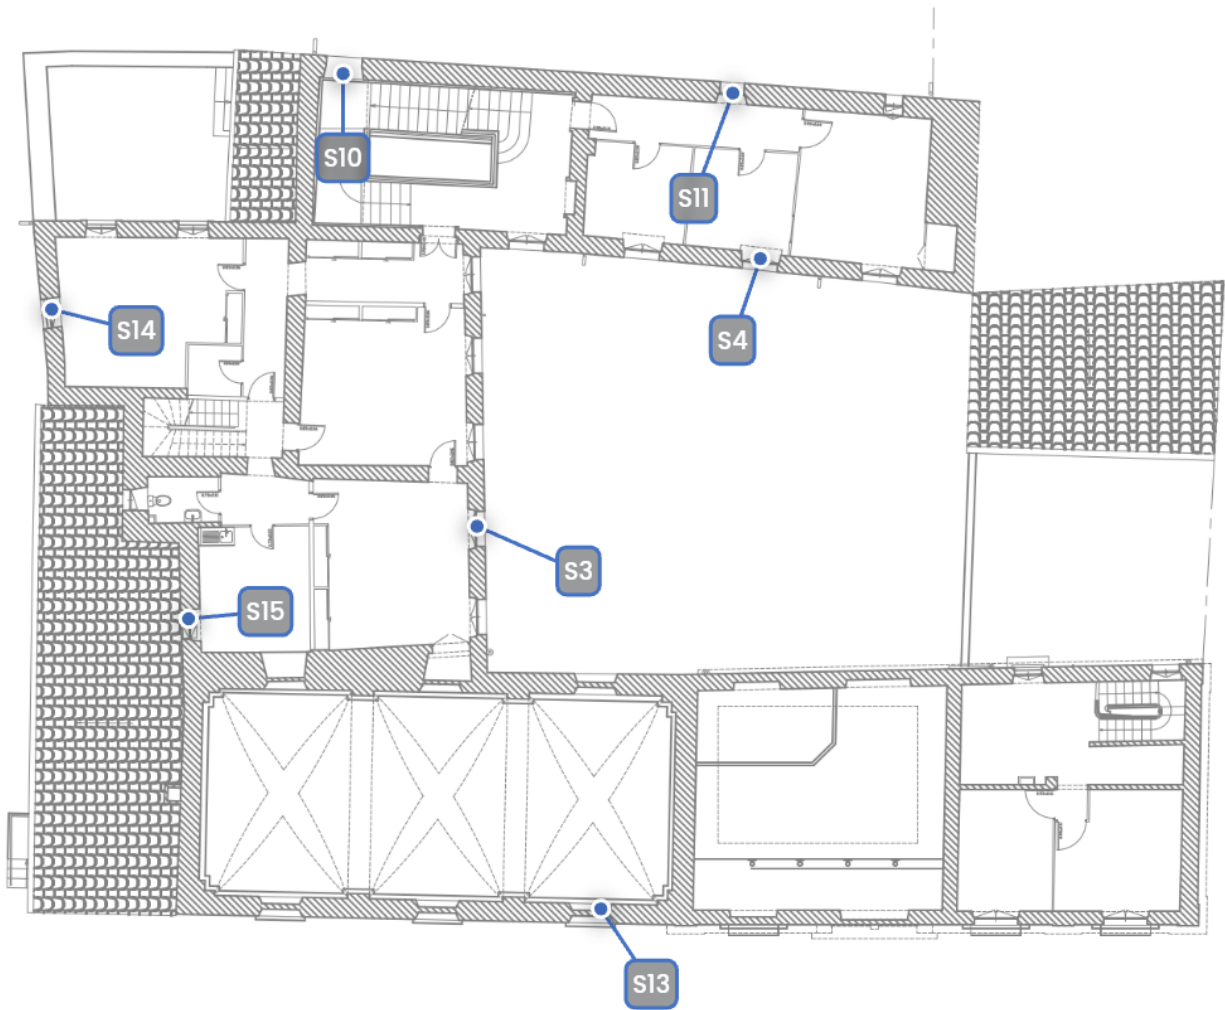


LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	
Localisation  EXTERIEUR R+2	Date visite	Du 14/05/2025 au 16/05/2025
	Auteur	Gerald BRASSAC
	N° dossier	26168675/S1/1
	Planche	6 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

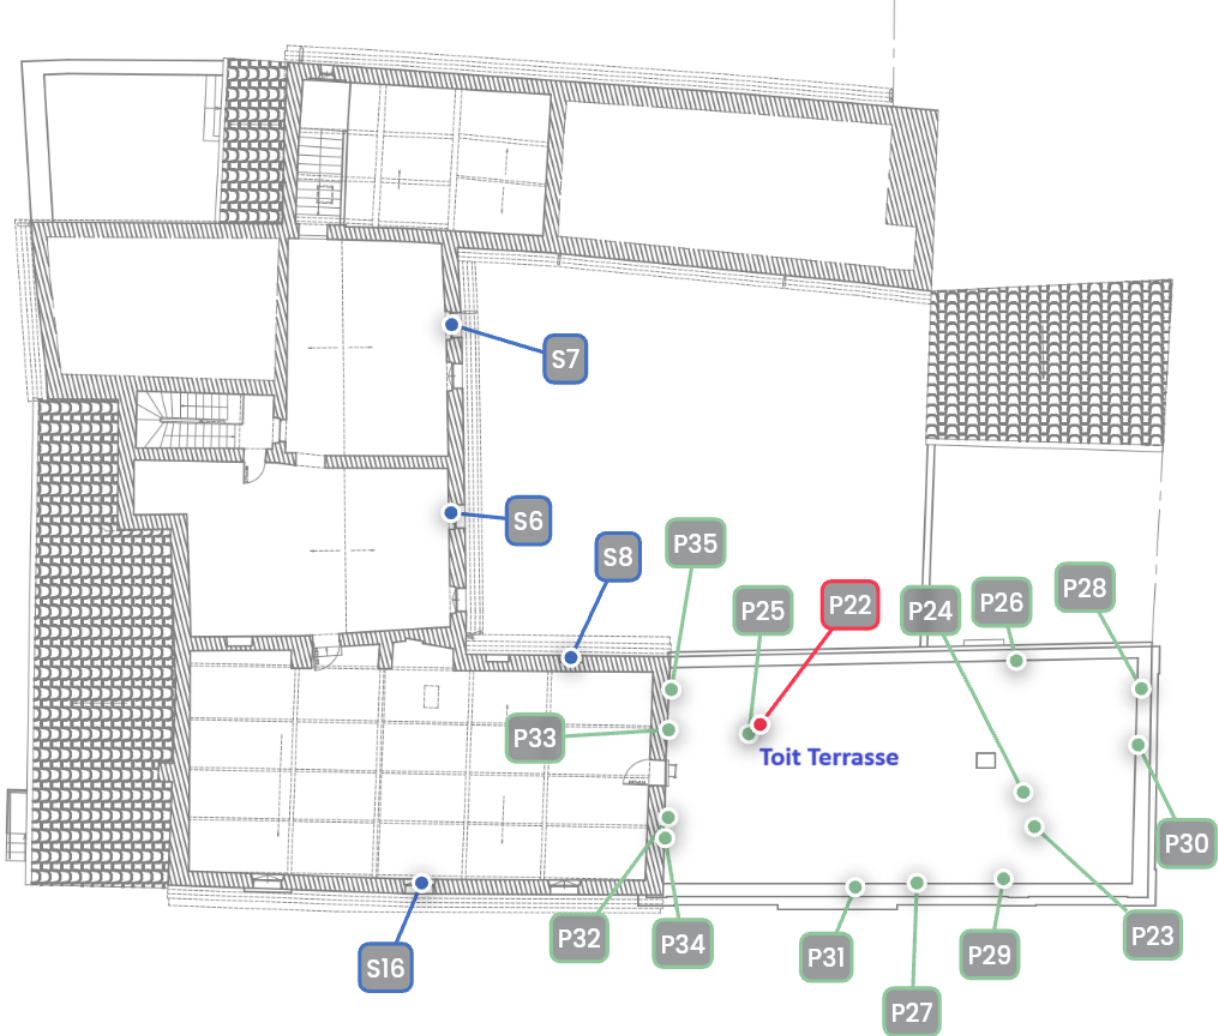

P22 = présence de traces d'amiante par pollution

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	TRIBUNAL DE PROXIMITE D ORANGE RUE DE TOURRE 84100 ORANGE	
Localisation  Sous sol chaufferie	Date visite	Du 14/05/2025 au 16/05/2025
	Auteur	Gerald BRASSAC
	N° dossier	26168675/S1/1
	Planche	7 / 7
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--	--	---	---	--

## 7.7. Rapport d'analyse du laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tel : 04.42.12.11.20  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU 03/06/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Ce rapport annule et remplace le rapport IT0425-10923 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - AIX EN PROVENCE CEDEX 405 Rue Emilien Gautier 13290 Aix-en-Provence	Réf. Commande ITGA : IT0425-10923  Réf. Commande Client : 1510797386/26168675/S1/1/1_26168675/1/1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/05/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : M Résultat modifié depuis la version précédente N Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11800	
Réf échantillon client : ITM-APLGM-1987758 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P6 RDC - Local 09 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
Matériau beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11801	
Réf échantillon client : ITM-ASFGR-1976378 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P23 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Etanchéité de toiture terrasse]		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse et poussières	
Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en mousse et poussières	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11802	
Réf échantillon client : ITM-BPFOM-1987767 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P17 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11803	
Réf échantillon client : ITM-BWPTY-1976356 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P44 R+1 - Local 02 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11804	
Réf échantillon client : ITM-BXDUL-1976358 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P48 Sous sol chaufferie Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac	
▸ Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CPP (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11805	
Réf échantillon client : ITM-DFDVX-1976369 - [Revêtements de sol] - [rel : P37 R+1 - Local 01 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris	
▸ Matériau compact beige hétérogène non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11806	
Réf échantillon client : ITM-DTGDV-1976336 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P33 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Eléments associés à la toiture]		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris / Matériau beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple gris + Matériau beige non séparable	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11807	
Réf échantillon client : ITM-EEEEB-1987761 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P10 RDC - Local 05 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11808	
Réf échantillon client : ITM-ELLOH-1987764 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P12 RDC - Local 06 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11809	
Réf échantillon client : ITM-ENAZD-1987757 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P5 RDC - Local 09 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11810	
Réf échantillon client : ITM-GGUYA-1976371 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P26 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Etanchéité de toiture terrasse]		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11811	
Réf échantillon client : ITM-HBQPF-1976379 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P34 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11812	
Réf échantillon client : ITM-HEYKR-1976360 - [Plafonds] - [rel : P49 Sous sol chaufferie Plafonds]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11813	
Réf échantillon client : ITM-HTVDR-1987769 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P18 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11814	
Réf échantillon client : ITM-IRJMQ-1976350 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P32 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Eléments associés à la toiture]		Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir avec poussières / Matériau gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple noir avec poussières + Matériau gris non séparable	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11815	
Réf échantillon client : ITM-JBDSZ-1976353 - [Plafonds] - [rel : P40 R+1 - Local 02 Plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc hétérogène / Peintures multiples	
▸ Enduit blanc hétérogène + Peintures multiples non séparable	MOLP + META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11816	
Réf échantillon client : ITM-JNBKD-1976372 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P29 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Eléments associés à la toiture]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11817	
Réf échantillon client : ITM-JZXHB-1987760 - [Plafonds] - [rel : P9 RDC - Local 09 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11818	
Réf échantillon client : ITM-KLISU-1976352 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P39 R+1 - Local 01 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11819	
Réf échantillon client : ITM-LKDUX-1976376 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P25 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Etanchéité de toiture terrasse]		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile et poussières	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile et poussières	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11820	
Réf échantillon client : ITM-LYRTG-1976349 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P31 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Eléments associés à la toiture]		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris avec poussières / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple gris avec poussières + Matériau gris en vrac non séparable	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11821/m1	
Réf échantillon client : ITM-LZRXY-1976375 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P22 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Etanchéité de toiture terrasse]		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières	
M ▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : NKC
M ▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : CUX
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11822	
Réf échantillon client : ITM-MSJB-1976377 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P24 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Etanchéité de toiture terrasse]		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Peinture	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons + Peinture non séparable	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKC (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11823	
Réf échantillon client : ITM-MSKMA-1987749 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P4 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11824	
Réf échantillon client : ITM-NJAMI-1987768 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P16 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11825	
Réf échantillon client : ITM-NMCYW-1976365 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P19 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11826	
Réf échantillon client : ITM-OIACE-1976367 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P21 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11827	
Réf échantillon client : ITM-PMCXO-1987751 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P2 EXTERIEUR RDC - Façades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Enduit beige en vrac	
▸ Enduit beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11828	
Réf échantillon client : ITM-QMSLY-1976348 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P35 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac / Peinture	
▸ Matériau plâtreux beige en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11829	
Réf échantillon client : ITM-QORGJ-1976359 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P47 Sous sol chaufferie Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac	
▸ Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LWC (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11830	
Réf échantillon client : ITM-RDELM-1976366 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P20 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11831	
Réf échantillon client : ITM-SGQWC-1976374 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P30 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Eléments associés à la toiture]		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple gris + Matériau gris en vrac non séparable	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11832	
Réf échantillon client : ITM-TUOND-1987748 - [Faux plafonds] - [rel : P7 RDC - Local 09 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Enduit blanc + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	MOLP + META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11833	
Réf échantillon client : ITM-UCUEY-1987765 - [Plafonds] - [rel : P14 RDC - Local 17 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11834	
Réf échantillon client : ITM-VFDOQ-1987763 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P13 RDC - Local 05 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11835	
Réf échantillon client : ITM-VMBKT-1976355 - [Faux plafonds] - [rel : P42 R+1 - Local 02 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc + Matériau fibreux beige non séparable	MOLP + META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11836	
Réf échantillon client : ITM-VVXCB-1976361 - [Plafonds] - [rel : P50 Sous sol chaufferie Plafonds]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LWC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11837	
Réf échantillon client : ITM-VZDMZ-1976363 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P45 R+1 - Local 03 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LWC (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11838	
Réf échantillon client : ITM-VZLGX-1987759 - [Plafonds] - [rel : P8 RDC - Local 09 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11839	
Réf échantillon client : ITM-WDAFU-1976354 - [Plafonds] - [rel : P41 R+1 - Local 04 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11840	
Réf échantillon client : ITM-WDMLR-1976364 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P38 R+1 - Local 01 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11841	
Réf échantillon client : ITM-WINQJ-1976362 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P46 R+1 - Local 04 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peintures multiples + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11842	
Réf échantillon client : ITM-WVQYY-1987762 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P11 RDC - Local 05 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : MUE (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11843	
Réf échantillon client : ITM-YTDUX-1976373 - [Eléments associés à la toiture] - [rel : P28 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Eléments associés à la toiture]		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau compact beige hétérogène
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11844	
Réf échantillon client : ITM-YZJWF-1987766 - [Plafonds] - [rel : P15 RDC - Local 16 Plafonds]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc
Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNB (5)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11845	
Réf échantillon client : ITM-ZBIMF-1976357 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P43 R+1 - Local 02 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac
Peinture + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TAE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11846	
Réf échantillon client : ITM-ZFOVM-1987752 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P1 EXTERIEUR RDC - Façades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Enduit beige en vrac
Enduit beige en vrac	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (4)
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11847	
Réf échantillon client : ITM-ZHJVU-1976370 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P27 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Etanchéité de toiture terrasse]		Description ITGA :	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile et poussières
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile et poussières	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NKC
Réf dossier client : 26168675		Réf échantillon ITGA : IT042505-11848	
Réf échantillon client : ITM-ZJELS-1976368 - [Revêtements de sol] - [rel : P36 R+1 - Local 01 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Matériau compact beige / Matériau compact gris hétérogène
Matériau compact beige + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0425-10923/m1 EN DATE DU  
03/06/2025  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26168675	Réf échantillon ITGA : IT042505-11849		
Réf échantillon client : ITM-ZLCZD-1987750 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P3 EXTERIEUR RDC - Façades Menuiseries extérieures]	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUE (5)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT042505-11821/m1 EN DATE DU 03/06/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Ce rapport d'analyse annule et remplace le rapport d'analyse numéro IT042505-11821 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

#### Client :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - AIX EN PROVENCE CEDEX  
M. Gérald BRASSAC  
405 Rue Emilien Gautier  
13290 Aix-en-Provence

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0425-10923  
Echantillon ITGA : IT042505-11821  
Reçu au laboratoire le : 19/05/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	1510797386/26168675/S1/1/1_26168675/1/1
Dossier client	26168675
Echantillon	ITM-LZRX-1976375 - [Etanchéité de toiture terrasse] - [rel : P22 EXTERIEUR R+2 - Toit Terrasse Etanchéité de toiture terrasse]
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières	META (B) le 21/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante (1)	Chrysotile	Analyste : NKC
► Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile et poussières	META (B) le 26/05/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (2)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (3) Analyste : CUX

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT042505-11821/m1 EN DATE DU 03/06/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Explication des modifications par rapport à la version précédente du document :

L'échantillon a été réanalysé à la suite d'une demande client. La fraction analysée pourrait renfermer une teneur amiante inférieure à notre limite de détection garantie, nous conduisant à déceler quelques fibres d'amiante lors de certaines préparations et à ne pas en déceler dans d'autres. Les deux résultats formulés dans ce rapport sont donc à prendre en considération sans pour autant que l'un vienne infirmer l'autre

Validé par :     Christophe BOUISSON Analyste