

RAPPORT DE REPERAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE



Textes législatifs et normatifs :

- Articles législatifs : L. 1334-12-1
- Articles réglementaires : R. 1334-17, R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21
- Norme **NFX 46-020 – Août 2017**
- Décret : **2011-629 – 03 juin 2011**
- Arrêté du **12 décembre 2012** (listes A et B)
- Arrêté du **26 juin 2013**

Objet de la mission :

La présente mission consiste à établir le constat de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante d'un immeuble bâti à insérer dans le Dossier Technique Amiante en référence aux articles L 1334-12-1 du Code de la Santé Publique relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Avertissement :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et produits des composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive (listes A et B mentionnées aux articles R1334-20 et R1334-21).

La responsabilité de l'opérateur de repérage ne pourrait être mise en cause en cas de présence d'amiante :

- Dans des zones inaccessibles,
- Dans des zones connues du représentant du donneur d'ordre mais non mentionnées par lui,
- Dans des zones non indiquées sur les documents relatifs à l'immeuble visité,
- Dans des zones accessibles uniquement après démontage.

**Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme un repérage préalable à la réalisation de travaux et/ou démolition.
Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.**

Propriétaire

**DIR DEP FINANCES PUBLIQUES LOIR CHER
34 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY - 41000
BLOIS**

Donneur d'ordre

**DIR DEP FINANCES PUBLIQUES LOIR CHER
34 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY - 41000
BLOIS**

Identification du bien immobilier et de ses annexes

ADRESSE DU BIEN	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS		
TYPE DE BIEN		RÉFÉRENCES CADASTRALES	Non renseigné
DÉSIGNATIONS DES LOTS	Non renseigné	DATE DU PERMIS DE CONSTRUIRE	<1997
LOTS ANNEXES	Aucun lot annexe		

Références de la mission

DATE DE LA VISITE	09/07/2019	Date de la commande	05/07/2019
ACCOMPAGNATEUR	Aucun accompagnateur		
OPÉRATEUR DE REPERAGE	Arnaud DOUILLARD		
LE PRÉSENT RAPPORT EST ÉTABLI PAR UNE PERSONNE DONT LES COMPÉTENCES SONT CERTIFIÉES PAR	I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI5052)		
CONTRAT D'ASSURANCE	MMA IARD - n°127.106.241 valide jusqu'au 31 décembre 2019		
LABORATOIRE ACCRÉDITÉ (ANALYSE)	FLASHLAB - 38 Rue de l'Industrie - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5765		

Documentation fournie par le donneur d'ordre

DOCUMENTS RELATIFS À LA CONSTRUCTION OU AUX PRINCIPAUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L'IMMEUBLE	1
RAPPORTS ANTÉRIEURS DE RECHERCHE DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE	Non fournis
DIVERS (DERNIERS PV D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ...)	Non fournis

Fait à **GUIPAVAS**,
Le **12/07/2019**
Effectué par **Arnaud DOUILLARD**



CONCLUSIONS DE LA MISSION DE REPERAGE :

- Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE DECISION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Fibre ciment (Conduit de ventilation)	Sous-sol Chaufferie	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas)	/
Fibre ciment (Conduit)	Sous-sol Archives 1, Local Incinérateur	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas)	/
Dalles de sol cassante + colle + ragréage (Sol)	Rdc Bureau 1, Circulation 1, Bureau 06, Dgt 9/16, Bureau 16, Bureau 11, Local ménage 15, Dgt 1, Dgt 4 1er étage Bureau 100, Bureau 101, Bureau 102, Bureau 103, Bureau 104, Bureau 105, Bureau 106, Bureau 107, Local Archives 1, Circulation 1, Bureau 109, Bureau 110/110 bis, Bureau 111, Bureau 112, Bureau 113, Bureau 114, Archives 2, Archives 3, Circulation 2, Local Pause, Bureau d'accueil SIE, Bureau 115, Bureau 116, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 121, Bureau 122, Bureau 123, Bureau 124, Circulation 3, Archives 4, Circulation 4 2ème étage Archive 4, Archive 5, Circulation 1, Bureau 200, Bureau 201, Bureau 202, Bureau 203, Bureau 204, Bureau 205, Bureau 206, Bureau 207, Bureau 208, Bureau 209, Bureau 210, Bureau 215, Bureau 216, Bureau 217, Bureau 218, Bureau 220, Bureau 224, Bureau 229, Bureau 230, Bureau 231, Bureau 232, Bureau 233, Bureau 234, Bureau 235, Bureau 235 bis, Archive 2, Circulation 2, Archive 3, Dgt 2, Circulation 4, Escalier 3, 2 salles de réunion, Local Repos 3ème étage Local Archives 2, Circulation 1, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308, Bureau 309, Bureau 312, Bureau 313, Bureau 317, Bureau 319, Bureau 320, Bureau 321, Bureau 324, Bureau 325, Bureau 328, Bureau 330, Bureau 331, Bureau 332, Bureau 333, Bureau 335, Bureau 336, Bureau 337, Bureau 339/340, Dgt 1, Local ménage, Circulation 3, Circulation 4	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas - Ref : RR3)	/
Dalles de sol cassante beige + colle + ragréage (Sol)	Rdc Palier escalier 1, Escalier 1, Escalier 3 1er étage Escalier 1, Escalier 3 2ème étage Circulation 1, Escalier 1, Palier escalier 2, Dgt 1 3ème étage Escalier 1, Escalier 3	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas - Ref : RR4)	/
Dalles de sol cassante + Colle + Ragréage amiantés (Sol)	Rdc Trésorie, Salle des coffres	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas - Ref : RR3)	/
Dalles de sol cassante + colle + ragréage (Sol)	Rdc Appt couloir	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas - Ref : RR3)	/
Dalles de sol cassante + colle + ragréage (Sol)	3ème étage Bureau 323	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas - Ref : RR3)	/
Dalles de sol cassante + colle + ragréage (Sol)	3ème étage Circulation 2	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DT A - Bureau Veritas - Ref : RR3)	/

- Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

- Il a été repéré des matériaux de la liste B nécessitant une évaluation périodique (Cf. 3).
- Il a été repéré des matériaux de la liste B nécessitant une action corrective de premier niveau (Cf. 3).

Sommaire

1. Conditions de réalisation du repérage	5
2. Liste des pièces et locaux visités & non visités	5
3. Résultat détaillé du repérage	14
A. Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :	14
B. Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante :	14
C. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :	15
D. Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :	15
E. Matériaux et produits « hors liste » :	15
F. Matériaux et produits ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse	15
G. Obligations et recommandations en cas de présence de matériaux et produit contenant de l'amiante :	16
4. Annexes	17

1. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou de démolition :

Il doit être complété par un repérage portant sur tous les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la liste C de l'annexe 13.9 du décret du 03 juin 2011 et qui pourraient être mis en évidence à l'occasion des travaux envisagés.

Dans ce cadre il peut être nécessaire de réaliser des sondages destructifs pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux.

PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE DU REPÉRAGE

Dans le cadre d'une vente ou en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante, l'investigation est menée en conformité avec les arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013 ainsi qu'à la norme NF X46-020.

L'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, **accessibles sans travaux destructifs**, qui correspondent aux listes A et B mentionnées aux articles **R1334-20** et **R1334-21** du code de la santé publique.

Le rapport de repérage est conforme aux arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013 ainsi qu'à la norme NF-X46-020.

Justification des écarts à la norme NF X46-020 : .

Conditions spécifiques de réalisation de la mission : Sans objet.

2. LISTE DES PIÈCES ET LOCAUX VISITÉS & NON VISITÉS

Etage	Pièce	Visité	Motif
Sous-sol	Chaufferie	Oui	
Sous-sol	Archives 1	Oui	
Sous-sol	Archives 2	Oui	
Sous-sol	Réserve	Oui	
Sous-sol	Local Incinérateur	Oui	
Sous-sol	Dégagement	Oui	
Sous-sol	Escalier	Oui	
Rdc	Bureau 1	Oui	
Rdc	Bureau 2	Oui	
Rdc	Local Technique	Oui	
Rdc	Circulation 1	Oui	
Rdc	Salle de réunion	Oui	

Rdc	Palier escalier 1	Oui	
Rdc	Escalier 1	Oui	
Rdc	Sanitaire 1	Oui	
Rdc	Trésorie	Oui	
Rdc	Zone d'attente	Oui	
Rdc	10 boxes + bureaux	Oui	
Rdc	Salle des coffres	Oui	
Rdc	Hall d'accueil + 3 Bureaux	Oui	
Rdc	Sas d'entrée	Oui	
Rdc	Bureau 06	Oui	
Rdc	Archives 07	Oui	
Rdc	Bureau 9 Courrier	Oui	
Rdc	Dgt 9/16	Oui	
Rdc	Bureau 16	Oui	
Rdc	Bureau 11	Oui	
Rdc	Local ménage 15	Oui	
Rdc	Dgt 1	Oui	
Rdc	Garage 14	Oui	
Rdc	Bureau 13	Oui	
Rdc	Dgt 2	Oui	
Rdc	Sanitaires 2	Oui	
Rdc	Sanitaires 3	Oui	
Rdc	Dgt 3	Oui	
Rdc	Local 1	Oui	

Rdc	Local 2	Oui	
Rdc	Dgt 4	Oui	
Rdc	Appt couloir	Oui	
Rdc	Appt Wc, sdb, Cuisine, Séjour, Chambres	Oui	
Rdc	Escalier 2	Oui	
Rdc	Escalier 3	Oui	
1er étage	Bureau 100	Oui	
1er étage	Bureau 101	Oui	
1er étage	Bureau 102	Oui	
1er étage	Bureau 103	Oui	
1er étage	Bureau 104	Oui	
1er étage	Bureau 105	Oui	
1er étage	Bureau 106	Oui	
1er étage	Bureau 107	Oui	
1er étage	Bureau 108	Oui	
1er étage	Escalier 1	Oui	
1er étage	Sanitaire 1	Oui	
1er étage	Local Archives 1	Oui	
1er étage	Circulation 1	Oui	
1er étage	Bureau 109	Oui	
1er étage	Bureau 110/110 bis	Oui	
1er étage	Bureau 111	Oui	
1er étage	Bureau 112	Oui	
1er étage	Bureau 113	Oui	

1er étage	Bureau 114	Oui	
1er étage	Archives 2	Oui	
1er étage	Archives 3	Oui	
1er étage	Escalier 2	Oui	
1er étage	Circulation 2	Oui	
1er étage	Sanitaires 2	Oui	
1er étage	Local Pause	Oui	
1er étage	Bureau d'accueil SIE	Oui	
1er étage	Bureau 115	Oui	
1er étage	Bureau 116	Oui	
1er étage	Bureau 117	Oui	
1er étage	Bureau 118	Oui	
1er étage	Bureau 119	Oui	
1er étage	Bureau 120	Oui	
1er étage	Bureau 121	Oui	
1er étage	Bureau 122	Oui	
1er étage	Bureau 123	Oui	
1er étage	Bureau 124	Oui	
1er étage	Circulation 3	Oui	
1er étage	Escalier 3	Oui	
1er étage	Sanitaire 3	Oui	
1er étage	Archives 4	Oui	
1er étage	Circulation 4	Oui	
2ème étage	Sanitaire 3	Oui	

2ème étage	Archive 4	Oui	
2ème étage	Archive 5	Oui	
2ème étage	Circulation 1	Oui	
2ème étage	Escalier 1	Oui	
2ème étage	Sanitaire 1	Oui	
2ème étage	Bureau 200	Oui	
2ème étage	Bureau 201	Oui	
2ème étage	Bureau 202	Oui	
2ème étage	Bureau 203	Oui	
2ème étage	Bureau 204	Oui	
2ème étage	Bureau 205	Oui	
2ème étage	Bureau 206	Oui	
2ème étage	Bureau 207	Oui	
2ème étage	Bureau 208	Oui	
2ème étage	Bureau 209	Oui	
2ème étage	Bureau 210	Oui	
2ème étage	Bureau 211	Oui	
2ème étage	Bureau 212	Oui	
2ème étage	Bureau 213	Oui	
2ème étage	Bureau 214	Oui	
2ème étage	Bureau 215	Oui	
2ème étage	Bureau 216	Oui	
2ème étage	Bureau 217	Oui	
2ème étage	Bureau 218	Oui	

2ème étage	Bureau 219	Oui	
2ème étage	Bureau 220	Oui	
2ème étage	Bureau 221	Oui	
2ème étage	Bureau 222	Oui	
2ème étage	Bureau 223	Oui	
2ème étage	Bureau 224	Oui	
2ème étage	Bureau 225	Oui	
2ème étage	Bureau 226	Oui	
2ème étage	Bureau 227	Oui	
2ème étage	Bureau 228	Oui	
2ème étage	Bureau 229	Oui	
2ème étage	Bureau 230	Oui	
2ème étage	Bureau 231	Oui	
2ème étage	Bureau 232	Oui	
2ème étage	Bureau 233	Oui	
2ème étage	Bureau 234	Oui	
2ème étage	Bureau 235	Oui	
2ème étage	Bureau 235 bis	Oui	
2ème étage	Archive 1	Oui	
2ème étage	Archive 2	Oui	
2ème étage	Palier escalier 2	Oui	
2ème étage	Escalier 2	Oui	
2ème étage	Circulation 2	Oui	
2ème étage	Archive 3	Oui	

2ème étage	Sanitaire 2	Oui	
2ème étage	Dgt 1	Oui	
2ème étage	Dgt 2	Oui	
2ème étage	Circulation 3	Oui	
2ème étage	Circulation 4	Oui	
2ème étage	Escalier 3	Oui	
2ème étage	2 salles de réunion	Oui	
2ème étage	Local Repos	Oui	
3ème étage	Escalier 1	Oui	
3ème étage	Sanitaire 1	Oui	
3ème étage	Local Archives 1	Oui	
3ème étage	Local Archives 2	Oui	
3ème étage	Circulation 1	Oui	
3ème étage	Bureau 300	Oui	
3ème étage	Bureau 301	Oui	
3ème étage	Bureau 302	Oui	
3ème étage	Bureau 303	Oui	
3ème étage	Bureau 304	Oui	
3ème étage	Bureau 305	Oui	
3ème étage	Bureau 306	Oui	
3ème étage	Bureau 307	Oui	
3ème étage	Bureau 308	Oui	
3ème étage	Bureau 309	Oui	
3ème étage	Bureau 310	Oui	

3ème étage	Bureau 311	Oui	
3ème étage	Bureau 312	Oui	
3ème étage	Bureau 313	Oui	
3ème étage	Bureau 314	Oui	
3ème étage	Bureau 315	Oui	
3ème étage	Bureau 316	Oui	
3ème étage	Bureau 317	Oui	
3ème étage	Bureau 318	Oui	
3ème étage	Bureau 319	Oui	
3ème étage	Bureau 320	Oui	
3ème étage	Bureau 321	Oui	
3ème étage	Bureau 322	Oui	
3ème étage	Bureau 323	Oui	
3ème étage	Bureau 324	Oui	
3ème étage	Bureau 325	Oui	
3ème étage	Bureau 326	Oui	
3ème étage	Bureau 327	Oui	
3ème étage	Bureau 328	Oui	
3ème étage	Bureau 329	Oui	
3ème étage	Bureau 330	Oui	
3ème étage	Bureau 331	Oui	
3ème étage	Bureau 332	Oui	
3ème étage	Bureau 333	Oui	
3ème étage	Bureau 334	Oui	

3ème étage	Bureau 335	Oui	
3ème étage	Bureau 336	Oui	
3ème étage	Bureau 337	Oui	
3ème étage	Bureau 338	Oui	
3ème étage	Bureau 339/340	Oui	
3ème étage	Escalier 2	Oui	
3ème étage	Circulation 2	Oui	
3ème étage	Dgt 1	Oui	
3ème étage	Sanitaire 2	Oui	
3ème étage	Local ménage	Oui	
3ème étage	Secrétariat + Circulation	Oui	
3ème étage	Bureau de direction	Oui	
3ème étage	Bureau 341	Oui	
3ème étage	Escalier 3	Oui	
3ème étage	Sanitaire 3	Oui	
3ème étage	Circulation 3	Oui	
3ème étage	Circulation 4	Oui	
4ème étage	Toiture Terrasse	Oui	
Extérieur	Façade	Oui	

3. RÉSULTAT DÉTAILLÉ DU REPÉRAGE

Description sommaire des pièces et locaux visités : Sans objet.

A. Matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :

Sans objet.

B. Matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante :

Zone	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion	Etat de conservation	Recommandations (**)
Chaufferie (Sous-sol)	Conduit de ventilation	Fibre ciment	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas)	Bon état	EP
Archives 1 (Sous-sol), Local Incinérateur (Sous-sol)	Conduit	Fibre ciment	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas)	Bon état	EP
Rdc Palier escalier 1, Escalier 1, Escalier 3 1er étage Escalier 1, Escalier 3 2ème étage Circulation 1, Escalier 1, Palier escalier 2, Dgt 1 3ème étage Escalier 1, Escalier 3	Sol	Dalles de sol cassante beige	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas)	Matériaux avec dégradation ponctuelle, risque faible d'extension de la dégradation	EP
Rdc Bureau 1, Circulation 1, Bureau 06, Dgt 9/16, Bureau 16, Bureau 11, Local ménage 15, Dgt 1, Dgt 4, Trésorie, Salle des coffres 1er étage Bureau 100, Bureau 102, Bureau 103, Bureau 104, Bureau 105, Bureau 106, Bureau 107, Local Archives 1, Circulation 1, Bureau 109, Bureau 110/110 bis, Bureau 111, Bureau 112, Bureau 113, Bureau 114, Archives 2, Archives 3, Circulation 2, Bureau d'accueil SIE, Bureau 115, Bureau 116, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 122, Bureau 123, Bureau 124 2ème étage Archive 4, Archive 5, Circulation 1, Bureau 200, Bureau 201, Bureau 202, Bureau 203, Bureau 204, Bureau 205, Bureau 206, Bureau 207, Bureau 208, Bureau 209, Bureau 210, Bureau 215, Bureau 216, Bureau 217, Bureau 218, Bureau 220, Bureau 224, Bureau 229, Bureau 230, Bureau 231, Bureau 232, Bureau 233, Bureau 234, Bureau 235, Bureau 235 bis, Archive 2, Circulation 2, Archive 3, Dgt 2, Circulation 4, Escalier 3, 2 salles de réunion, Local Repos 3ème étage Local Archives 2, Circulation 1, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308, Bureau 309, Bureau 312, Bureau 313, Bureau 317, Bureau 319, Bureau 320, Bureau 321,	Sol	Dalles de sol cassante	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas)	Matériaux avec dégradation ponctuelle, risque faible d'extension de la dégradation	EP

Bureau 324, Bureau 325, Bureau 328, Bureau 330, Bureau 331, Bureau 332, Bureau 333, Bureau 335, Bureau 336, Bureau 337, Bureau 339/340, Dgt 1, Local ménage, Circulation 3, Circulation 4, Appt couloir, Bureau 323, Circulation 2					
1er étage Archives 4, Bureau 101, Bureau 121, Circulation 3, Circulation 4, Local Pause,	Sol	Dalles de sol cassante	Document consulté (Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas)	Matériaux avec dégradation ponctuelle, risque d'extension à terme de la dégradation	AC1

C. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

Sans objet.

D. Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :

Sans objet.

E. Matériaux et produits « hors liste » :

Sans objet.

F. Matériaux et produits ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse

N°	Composant	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Date	Présence d'amiante	Observations
----	-----------	---------------------	-----------------------------	------	--------------------	--------------

Sans objet.

G. Obligations et recommandations en cas de présence de matériaux et produit contenant de l'amiante :

(*) Obligation en cas de présence de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante :

- **Etat 1** : Le propriétaire doit procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation du ou des matériaux ou produits concernés dans les conditions prévues à l'article R 1334-27 du décret n°2011-629; ce contrôle doit être effectué dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage
- **Etat 2** : Le propriétaire doit procéder, selon les modalités prévues à l'article R 1334-25 du décret n°2011-629, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
- **Etat 3** : Le propriétaire doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R 1334-29 du décret n°2011-629.

(**) Recommandations en cas de présence de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

- **EP (évaluation périodique) :**
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- **AC1 (action corrective de premier niveau) :**

Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
- **AC2 (action corrective de second niveau) :**

Rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

4. ANNEXES

Annexe 1 : Informations sur l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Annexe 2 : Programme de repérage de l'amiante

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VÉRIFIER
Flocages Calorifugeages Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R 1334-21

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Clapets/volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Eléments extérieurs Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Annexe 3 : Schémas de repérage & Photographies

Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser :

- les prélèvements effectués
 - les matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) repérés
- Il est non coté et non contractuel.**

Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR1

Pièce ou Local	Chaufferie (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduit de ventilation
Partie du composant	Fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR2

Pièce ou Local	Archives 1 (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR2

Pièce ou Local	Local Incinérateur (Sous-sol)
Composant de la construction	Conduit
Partie du composant	Fibre ciment
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

Pièce ou Local	Ensemble des bureaux et des circulations (Rdc / R+1 / R+2 / R+3)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

Pièce ou Local	Ensemble des escaliers (Rdc / R+1 / R+2 / R+3)
Composant de la construction	Sol
Partie du composant	Dalles de sol cassante beige + colle + ragréage

Présence d'amiante	Oui
---------------------------	------------

Plan N°	/
----------------	---



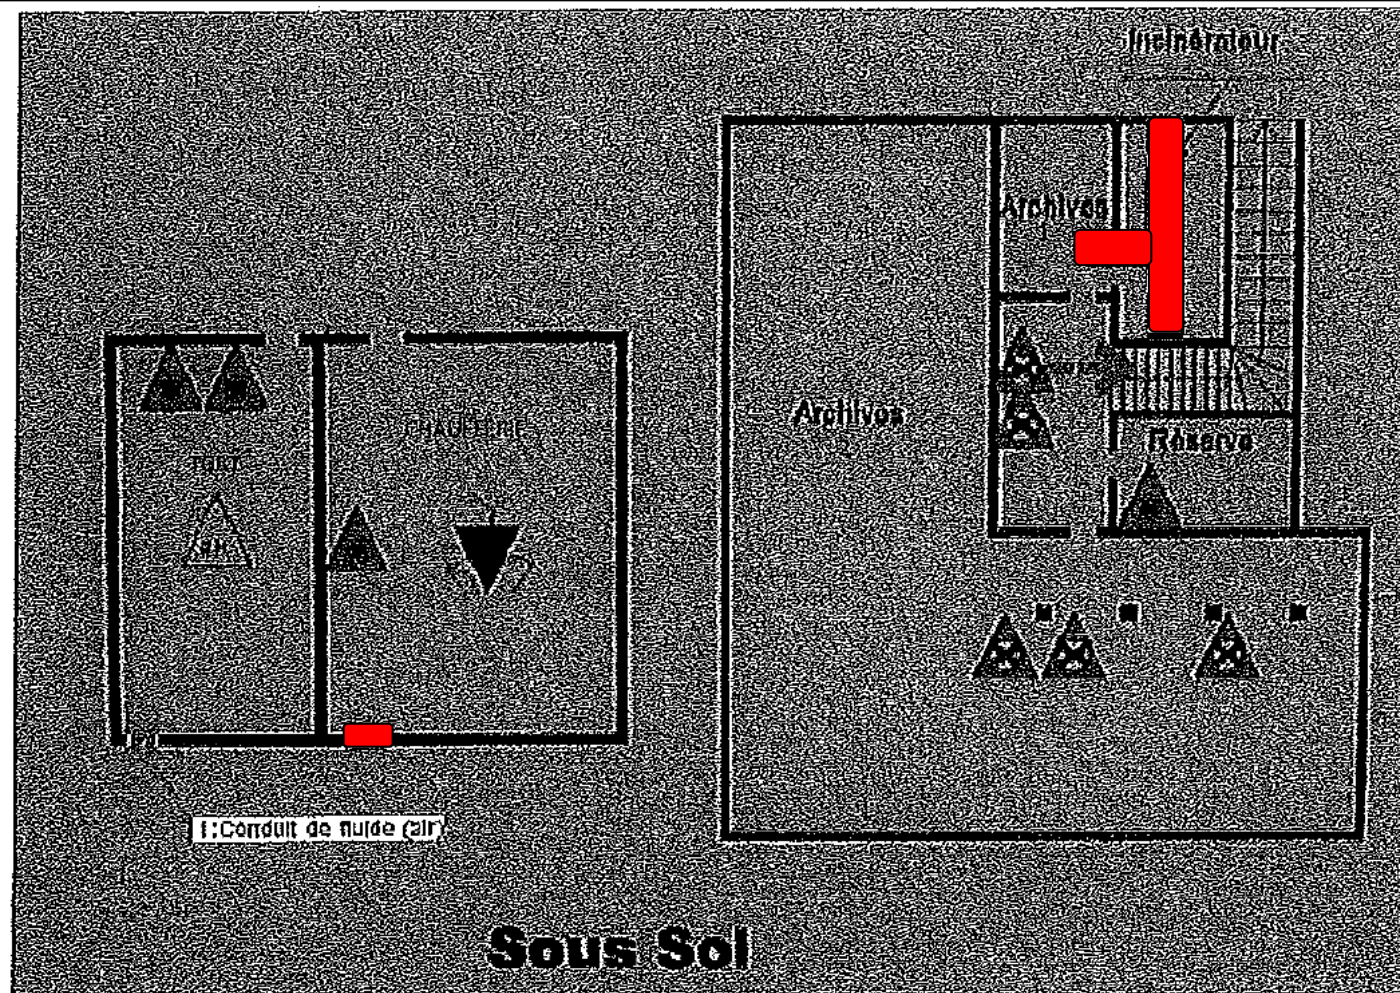
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Arnaud DOUILLARD

VUE en PLAN

Planche
N°2 / 5

**NIVEAU :
RDC**

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

**Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante**
**Dalles de sol
amiantées**

**Représentation
graphique**



Divers

**Représentation
graphique**

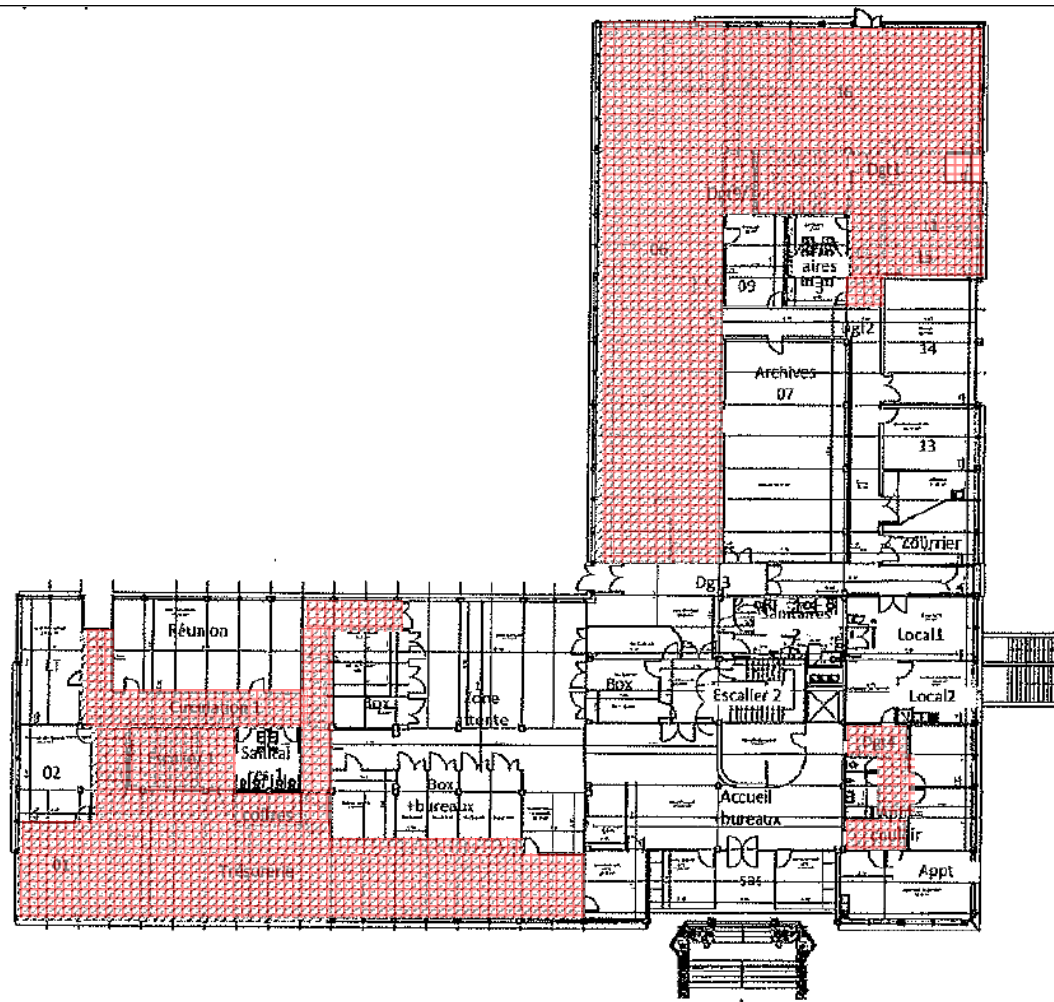


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Arnaud DOUILLARD

VUE en PLAN

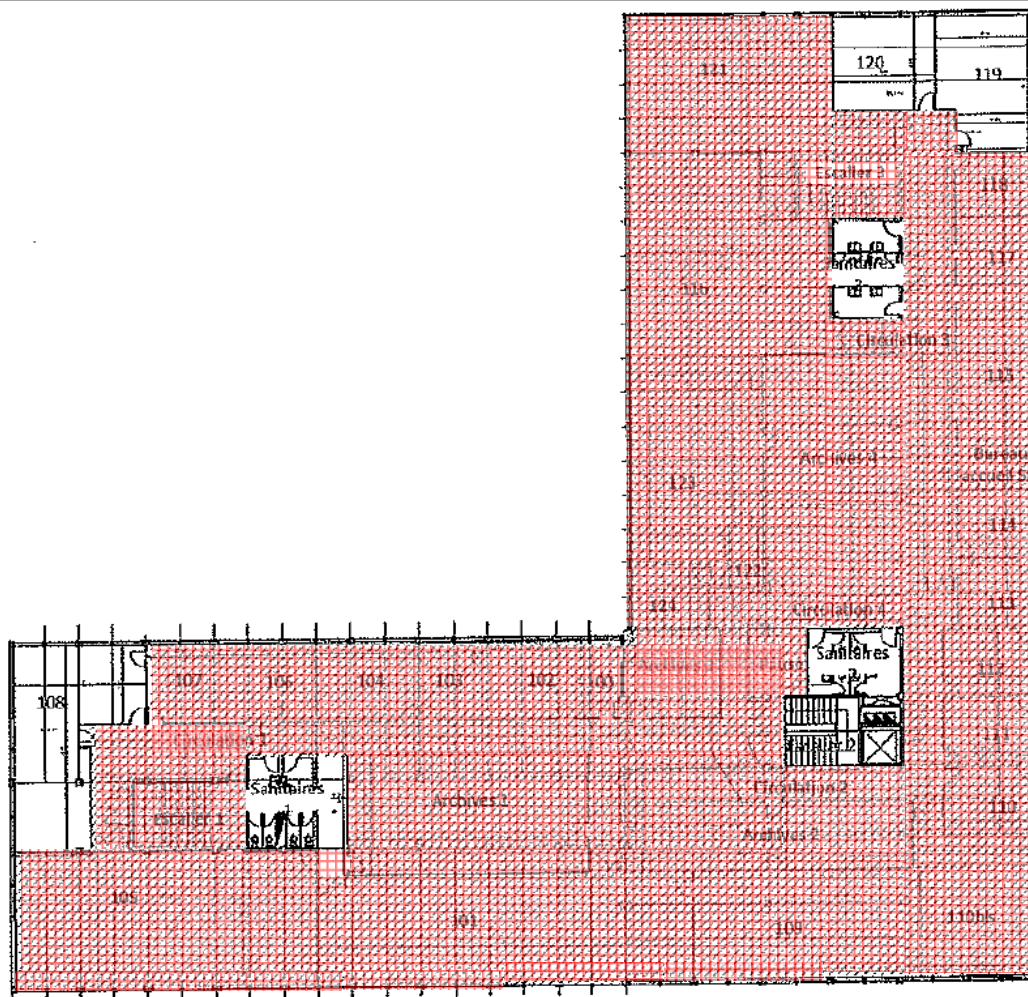
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Arnaud DOUILLARD

VUE en PLAN

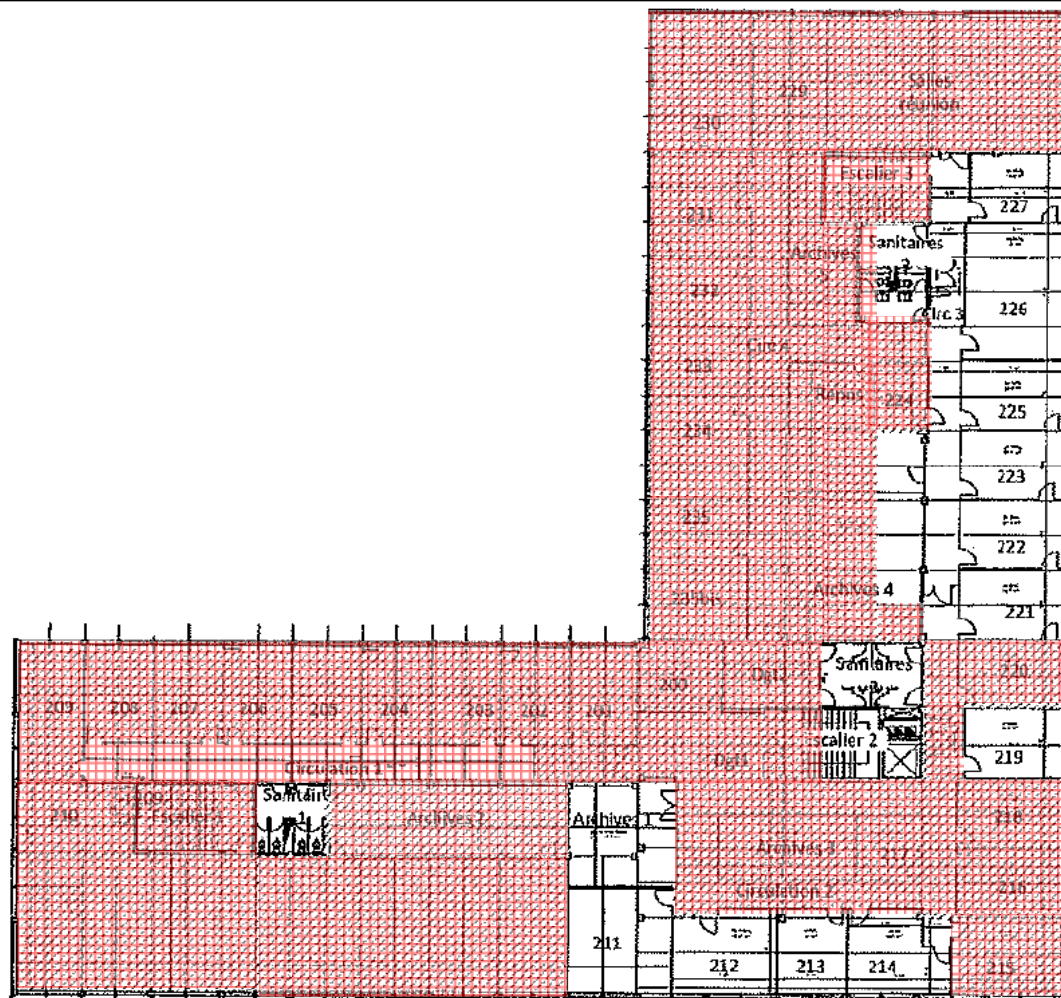
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Arnaud DOUILLARD

VUE en PLAN

Planche
N°5 / 5

NIVEAU :
3^{ème} étage

LEGENDE

P  **Prélèvement négatif**

P  **Prélèvement positif**

S  **Sondage**

**Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante**

**Représentation
graphique**

**Dalles de sol
amiantées**



Divers

**Représentation
graphique**

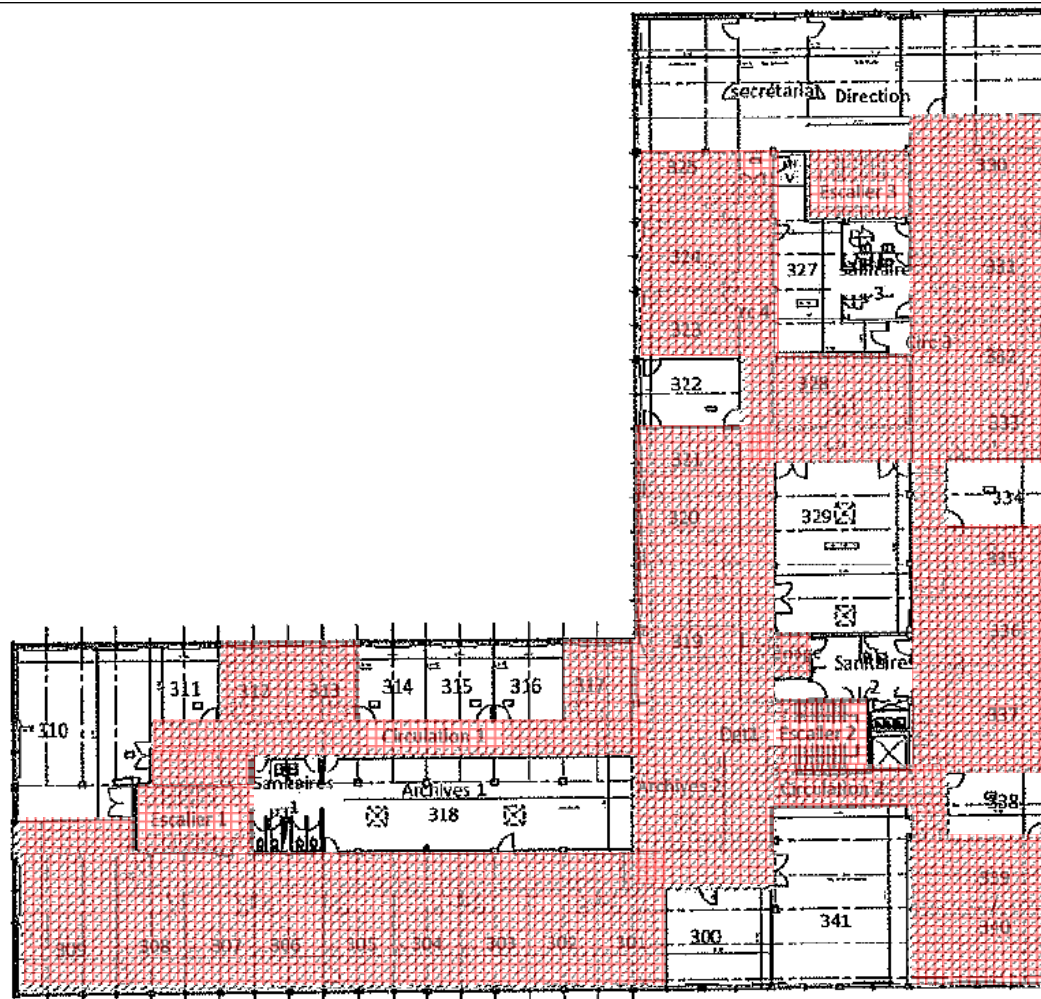


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Arnaud DOUILLARD


VUE en PLAN

Annexe 4 : Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

GRILLE D'EVALUATION n°1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Chaufferie - Conduit de ventilation - Fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas

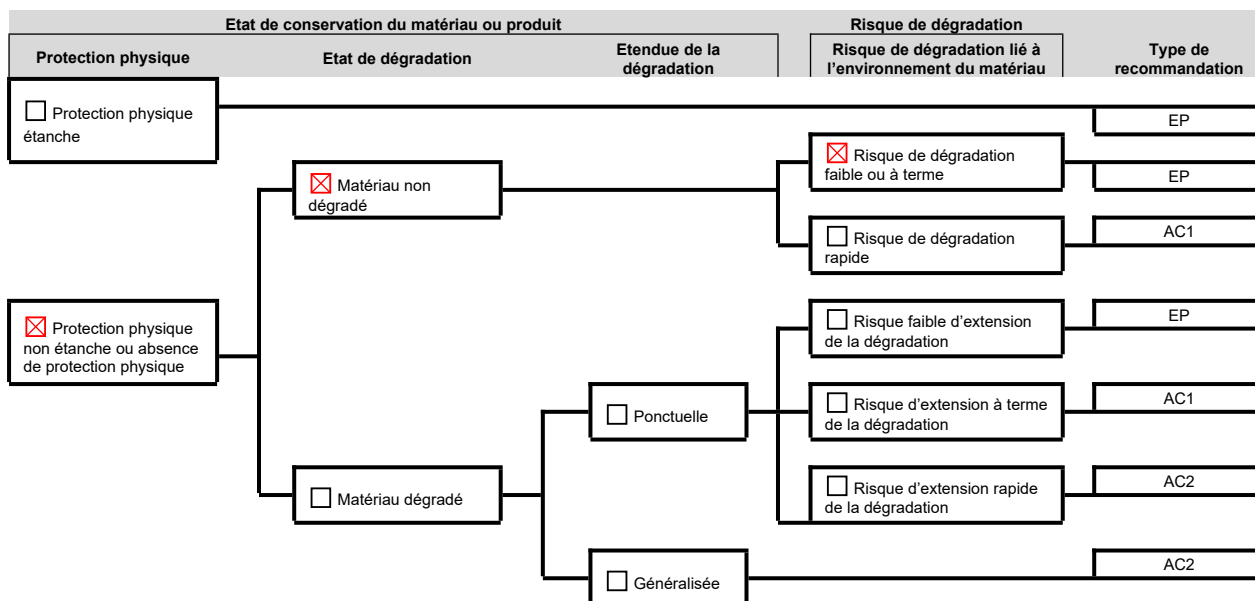

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archives 1 - Conduit - Fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas

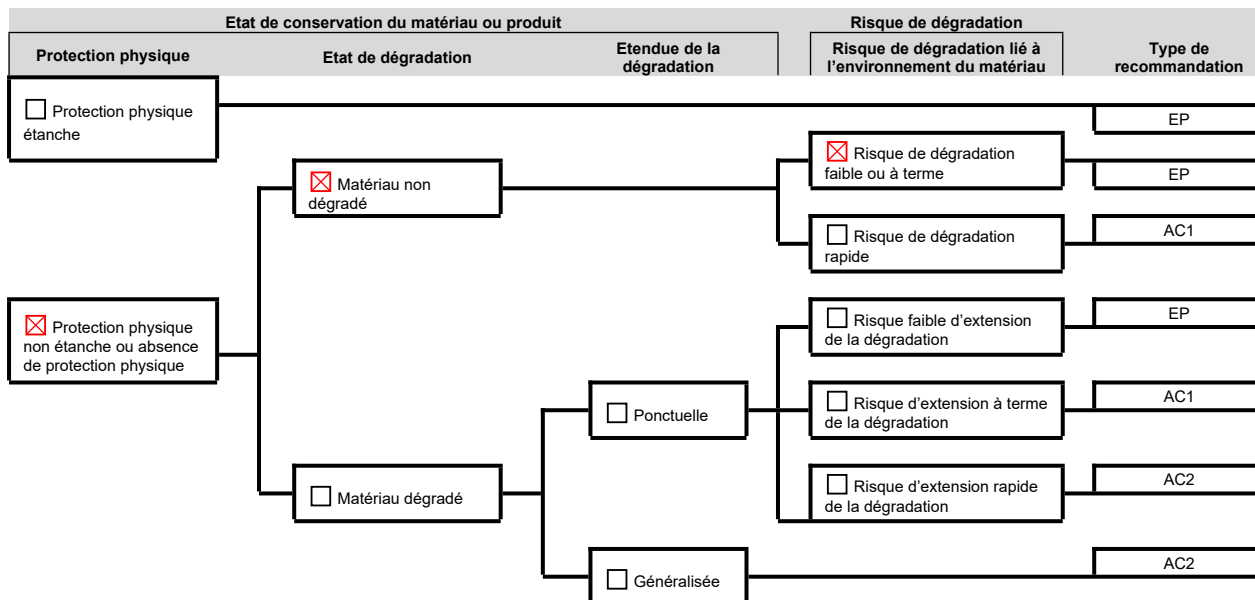

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°3
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Local Incinérateur - Conduit - Fibre ciment
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas

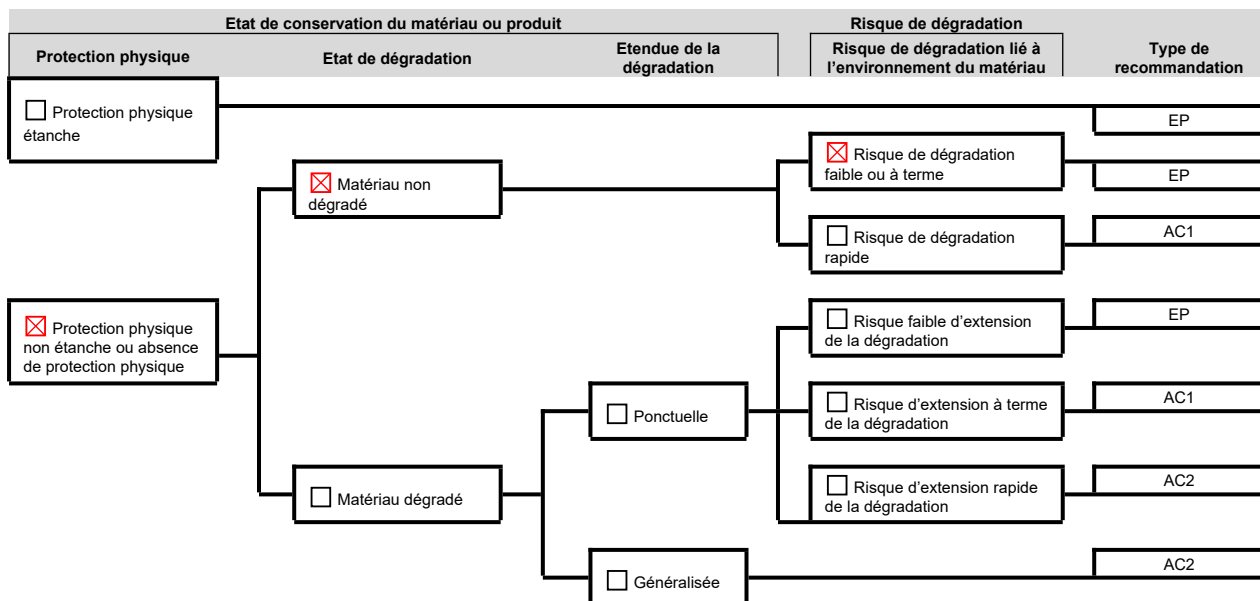

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 1 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

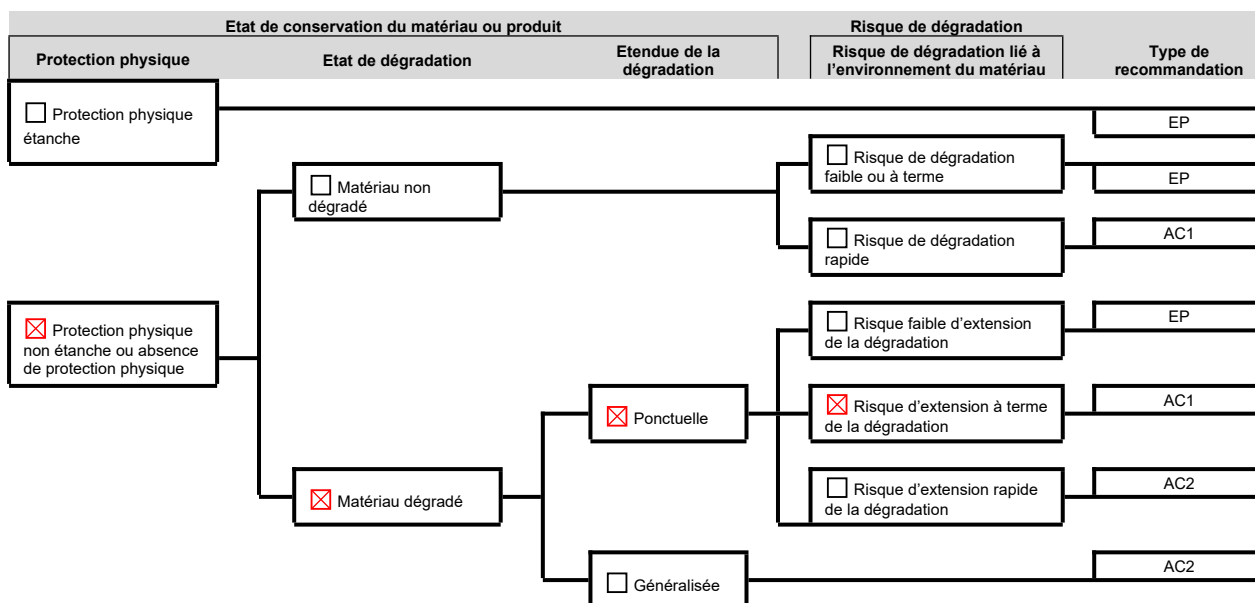

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 1 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

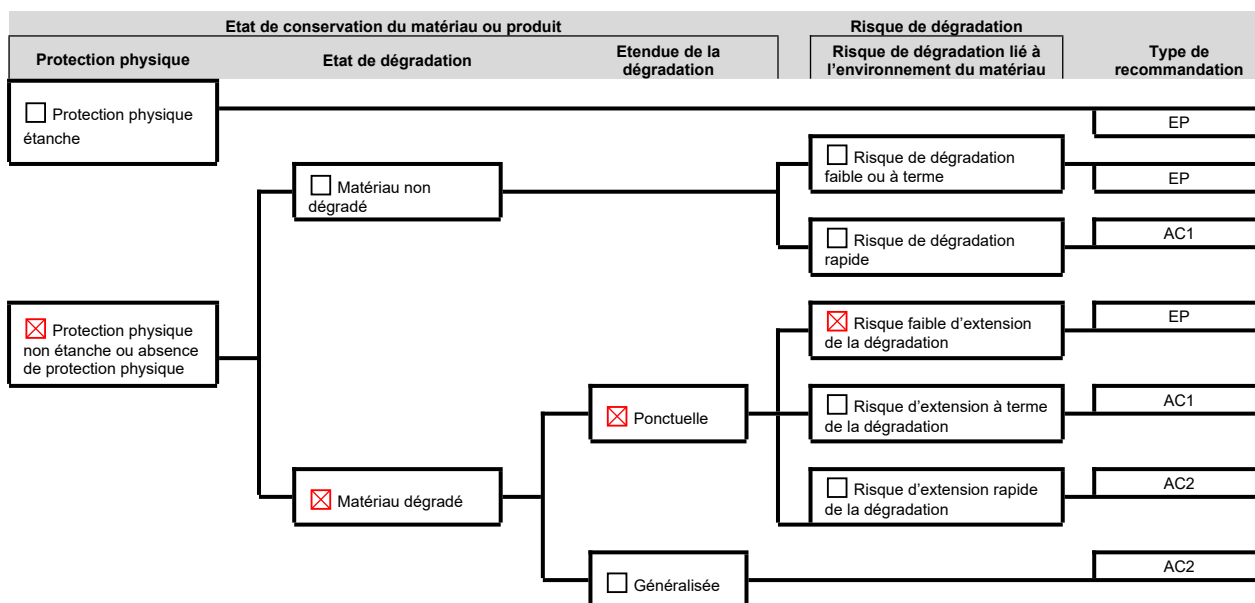

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°6

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Palier escalier 1 - Sol - Dalles de sol cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

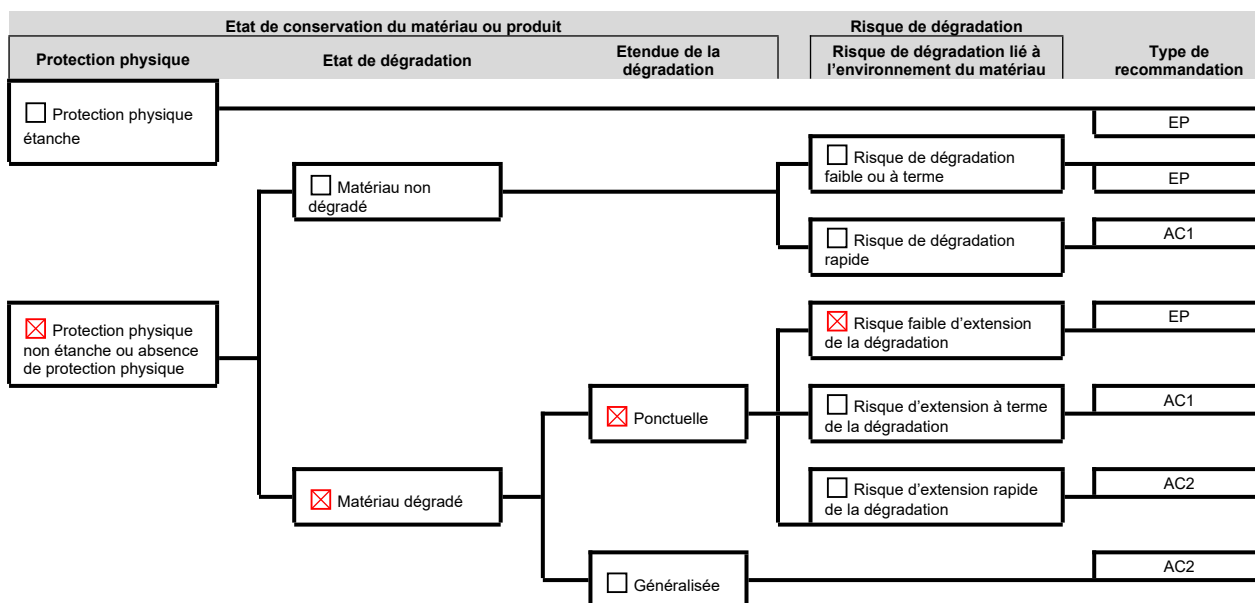

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°7

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 1 - Sol - Dalles de sol cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

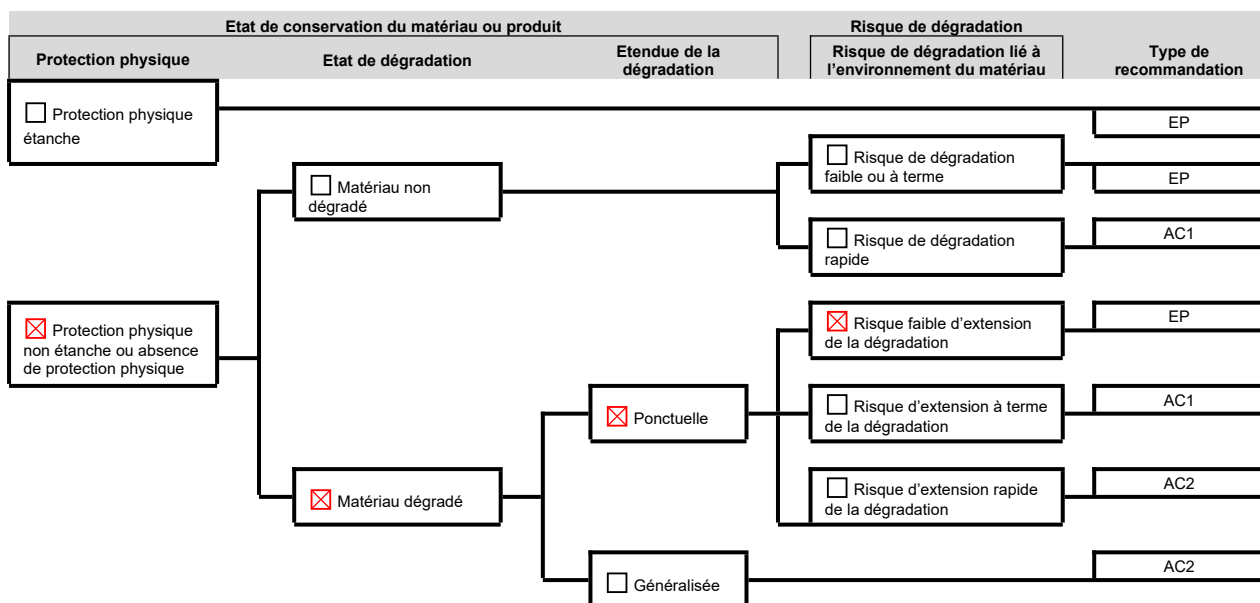

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°8
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Trésorie - Sol - Dalles de sol cassante + Colle + Ragréage amiantés
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

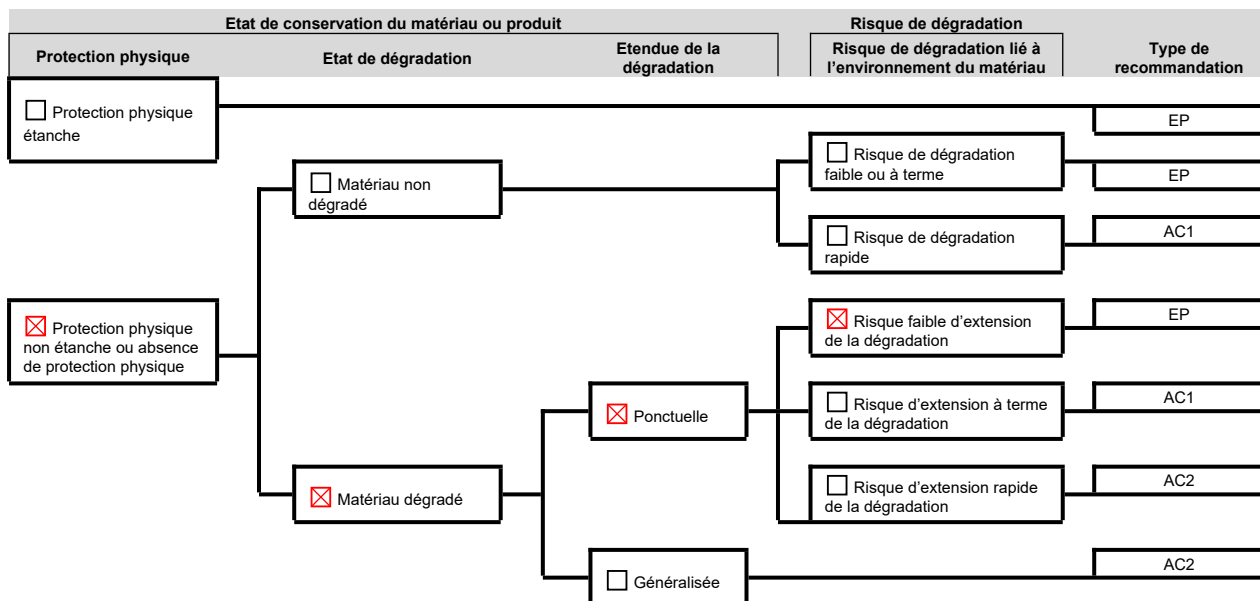

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°9

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Salle des coffres - Sol - Dalles de sol cassante + Colle + Ragréage amiantés
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

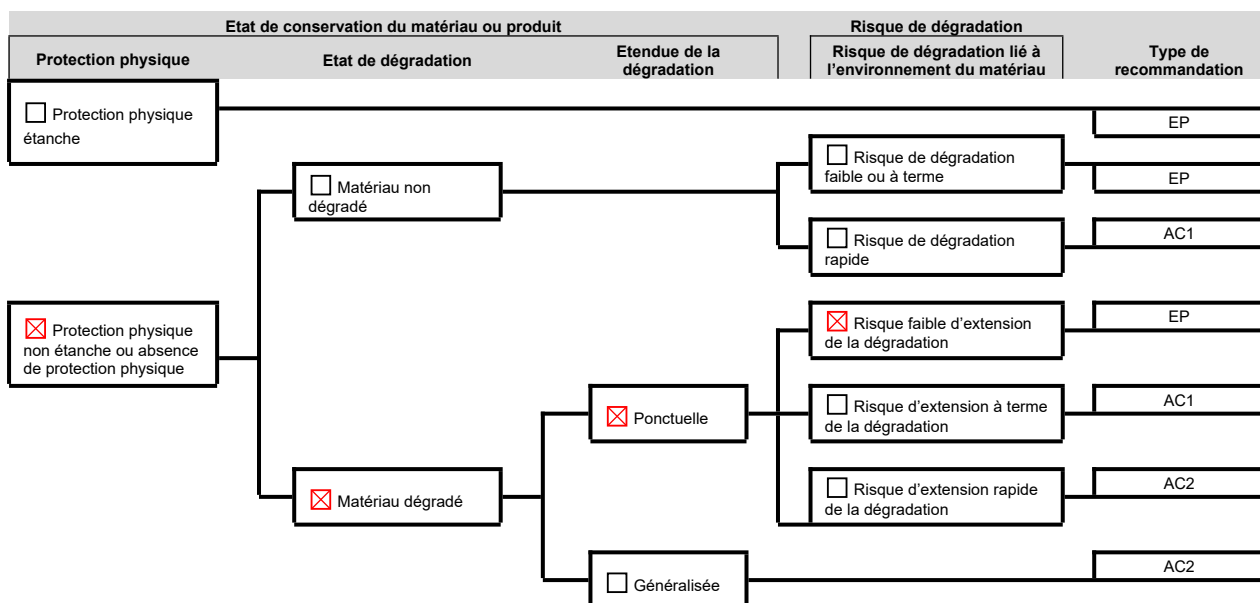

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°10

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 06 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

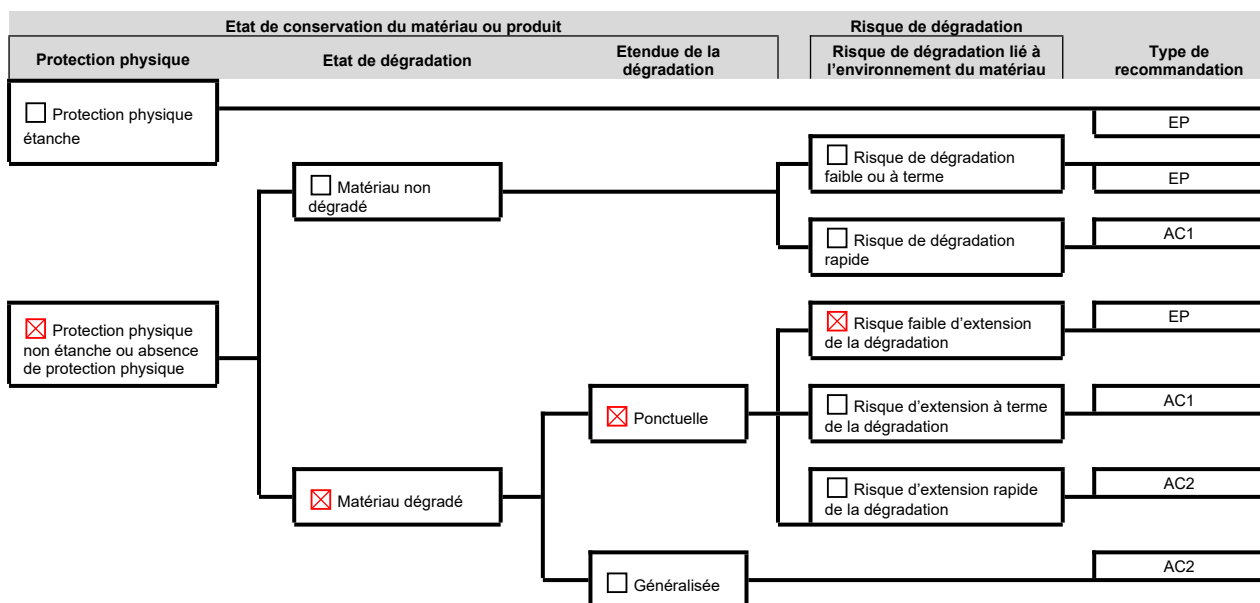

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°11

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Dgt 9/16 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

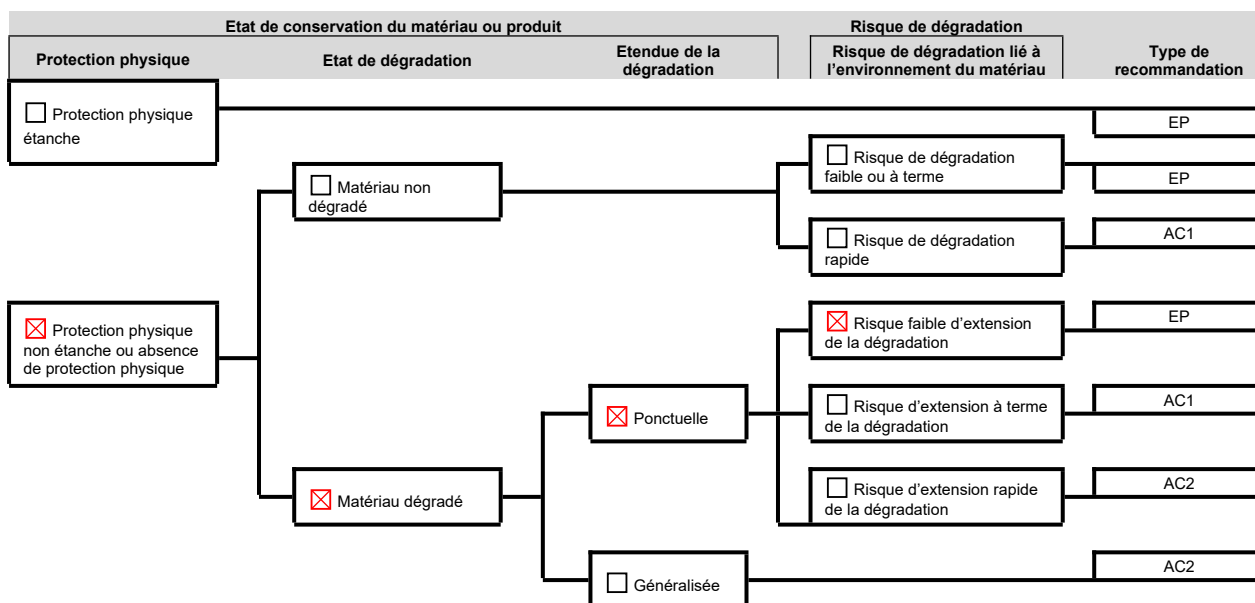

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°12

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 16 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

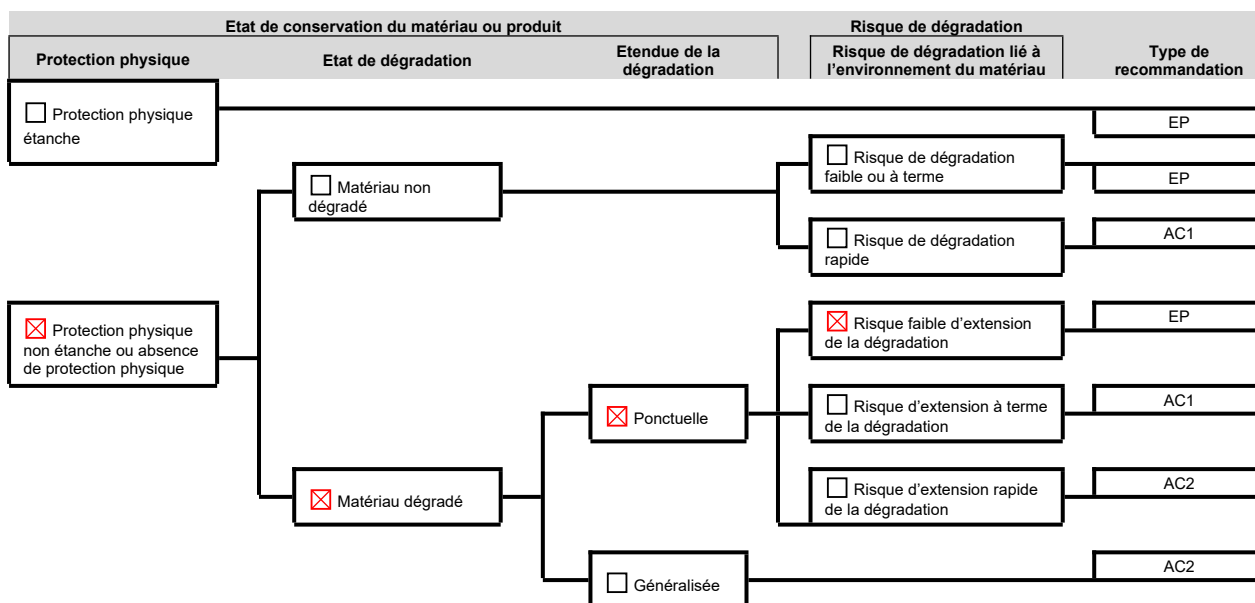

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°13
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 11 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

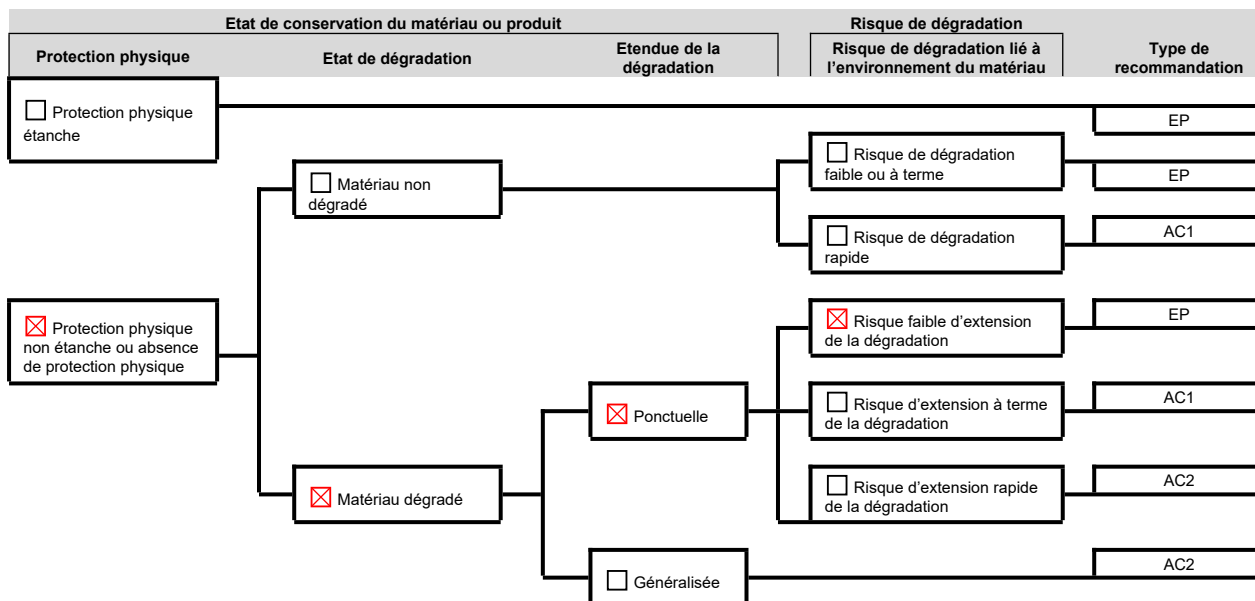

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°14

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Local ménage 15 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

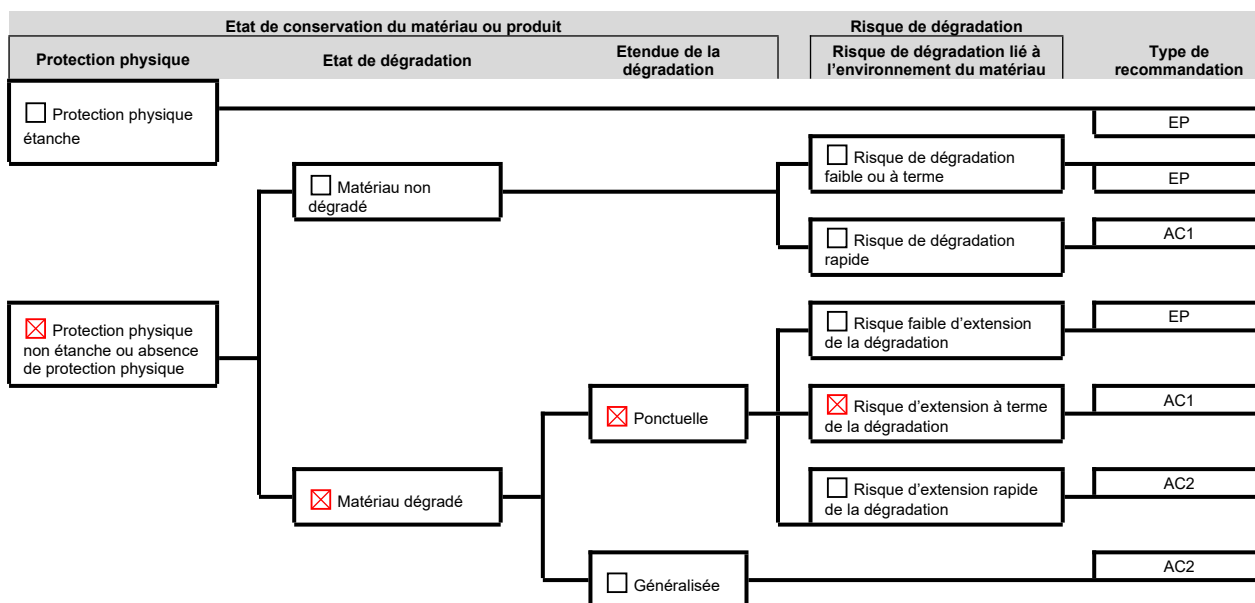

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°15

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Dgt 1 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

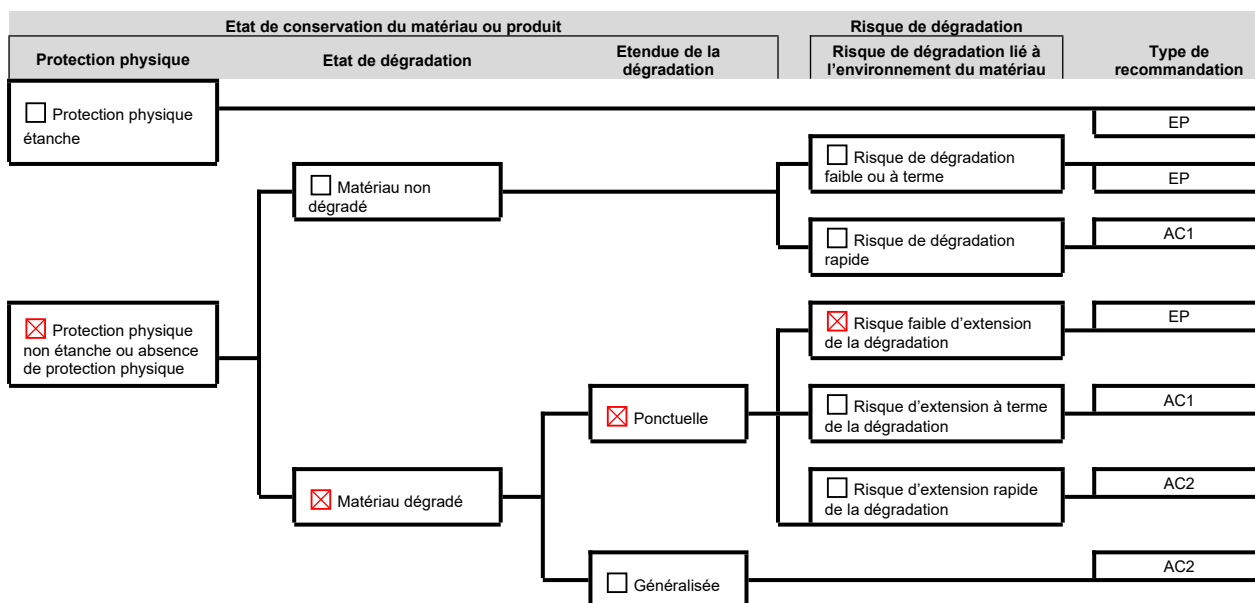

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°16
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Dgt 4 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

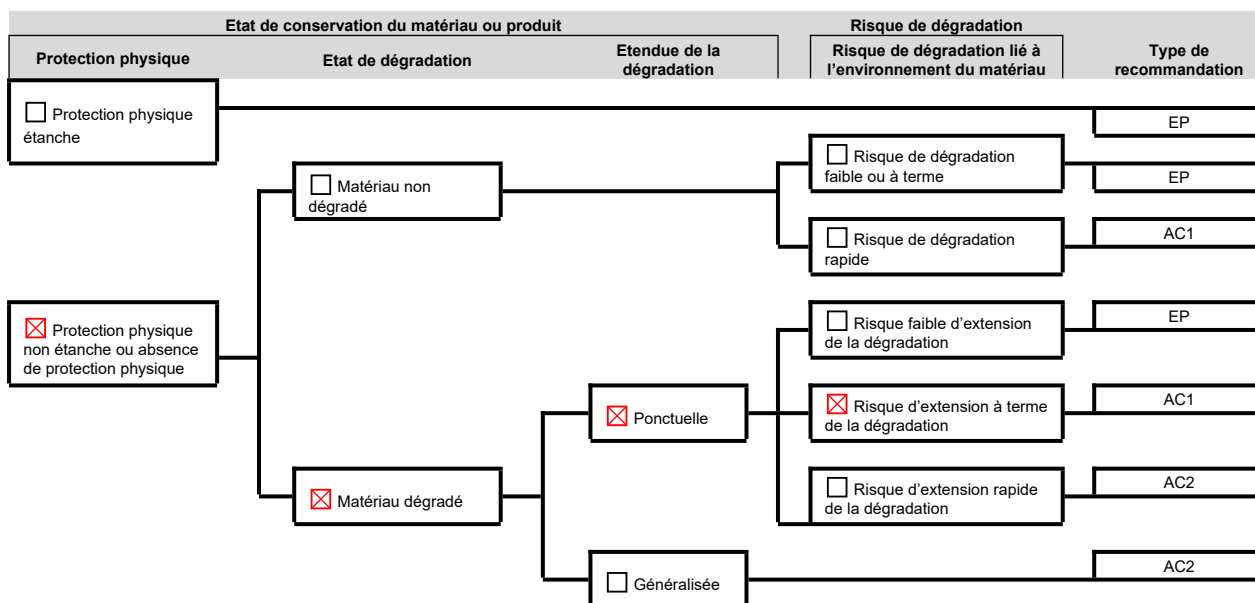

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°17

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Appt couloir - Sol - Dalles de sol <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas , Ref : RR3

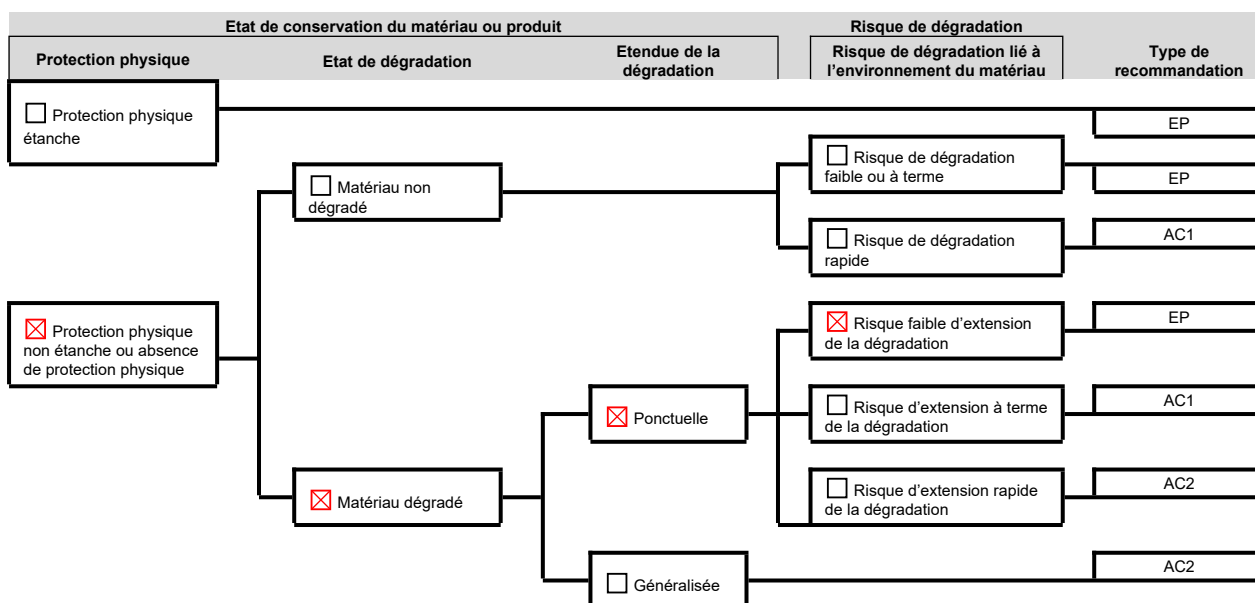

EP : évaluation périodique : AC1 : action corrective de premier niveau : AC2 : action corrective de second niveau

Recommendations :


Evaluation périodique

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°18

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 3 - Sol - Dalles de sol cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

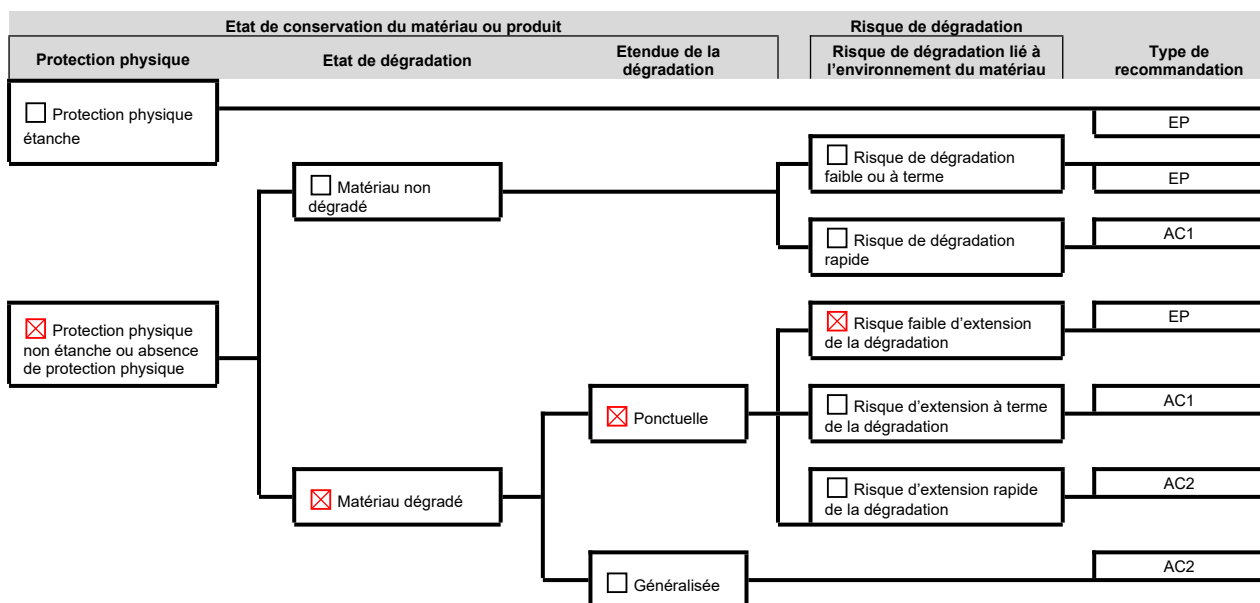

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°19

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 100 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

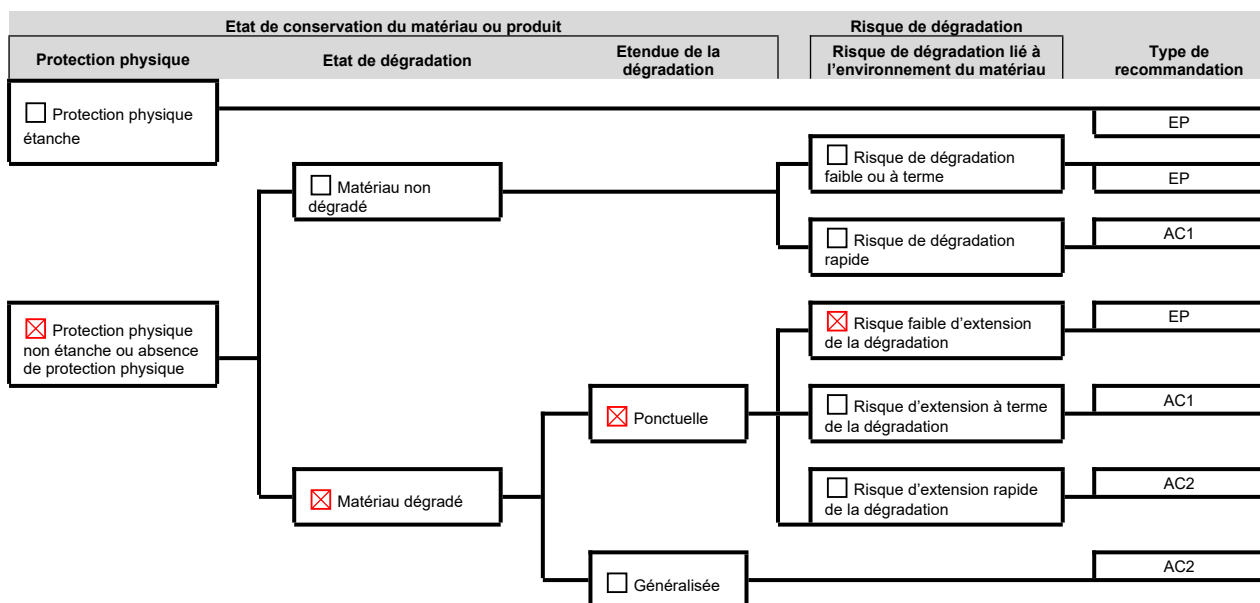

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°20

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 101 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

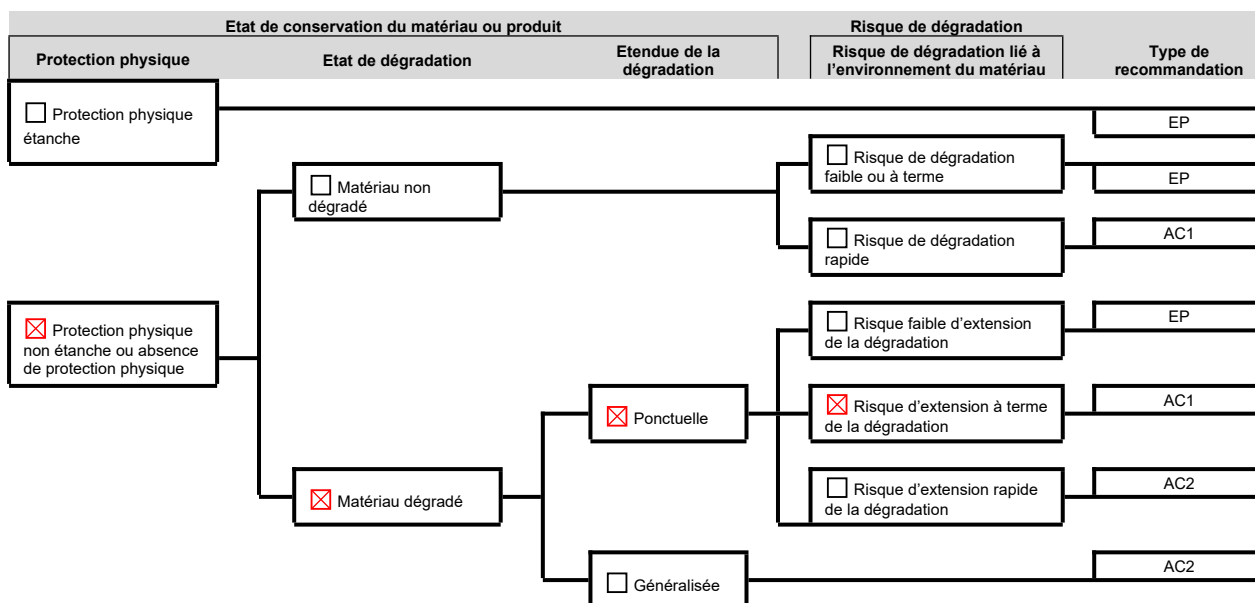

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°21

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 102 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

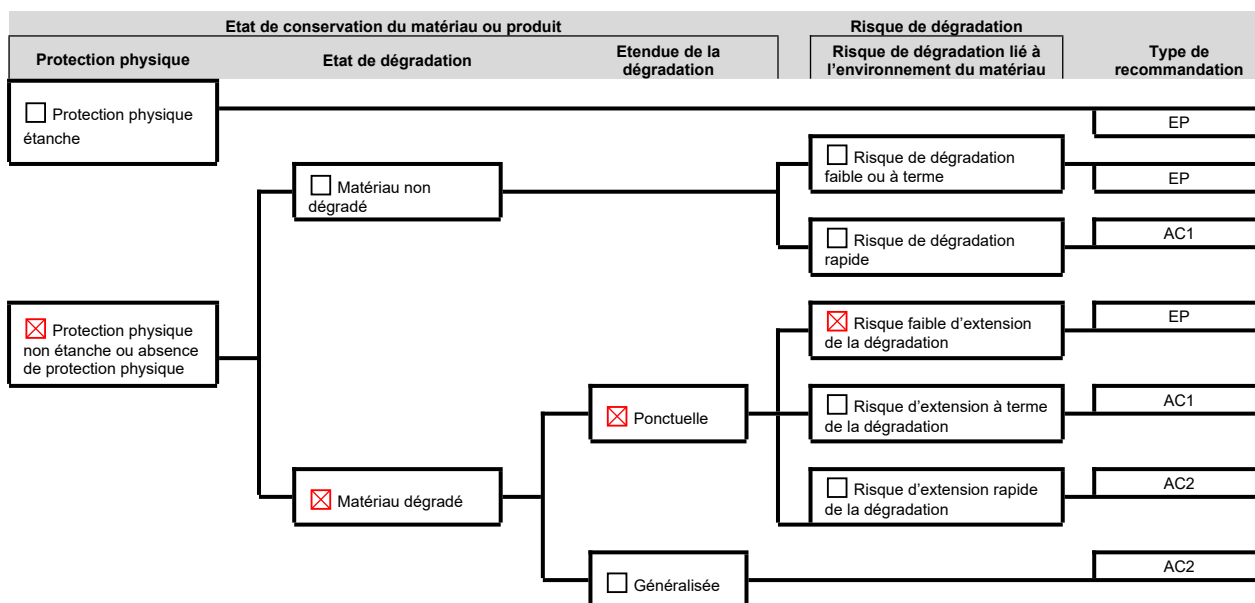

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°22

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 103 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

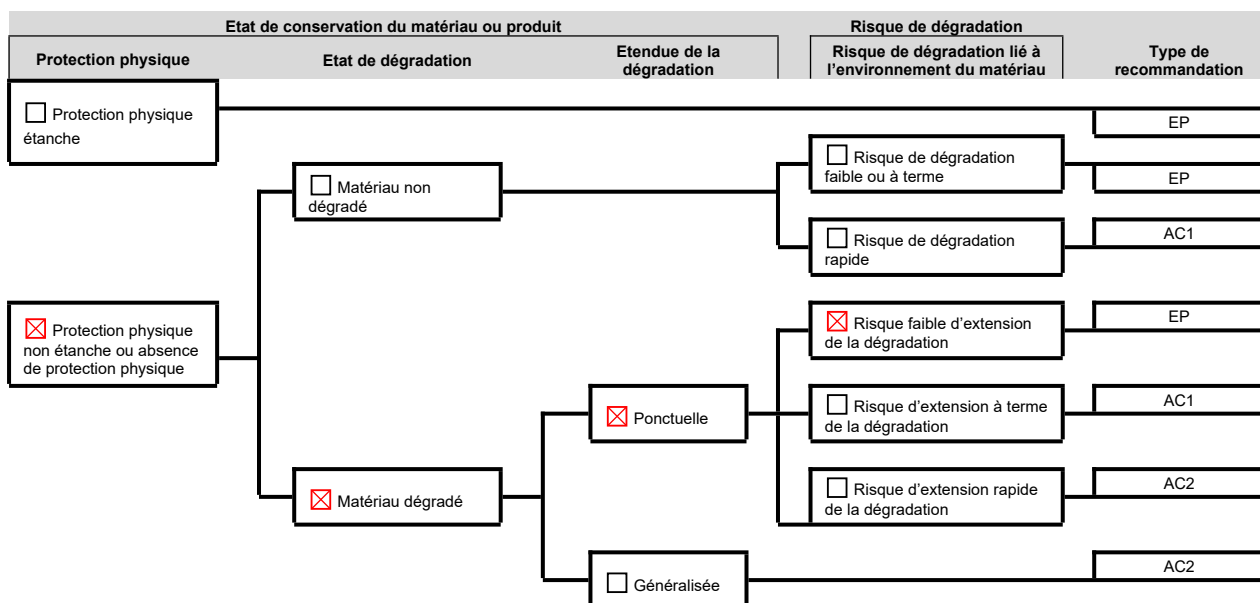

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°23

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 104 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

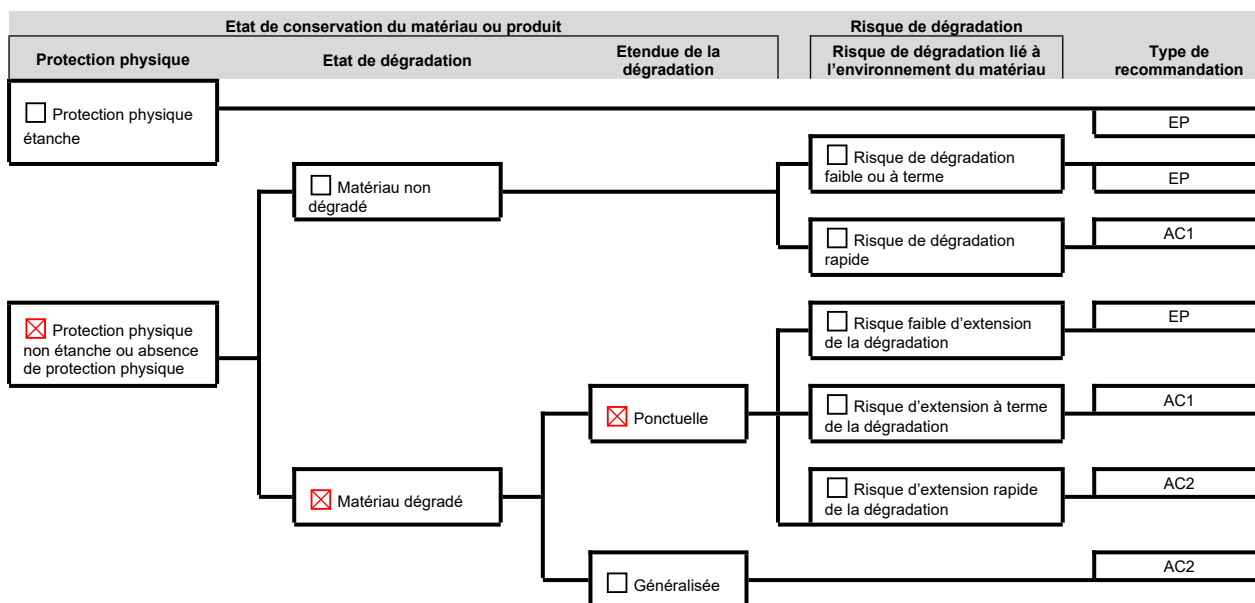

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°24

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 105 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

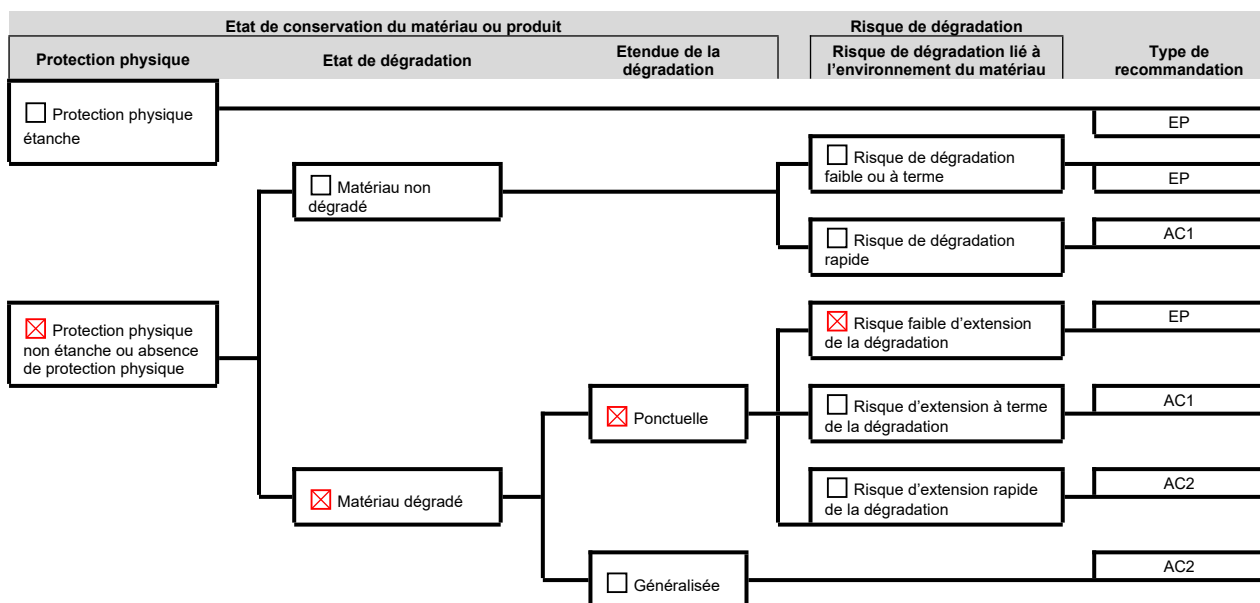

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°25

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 106 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

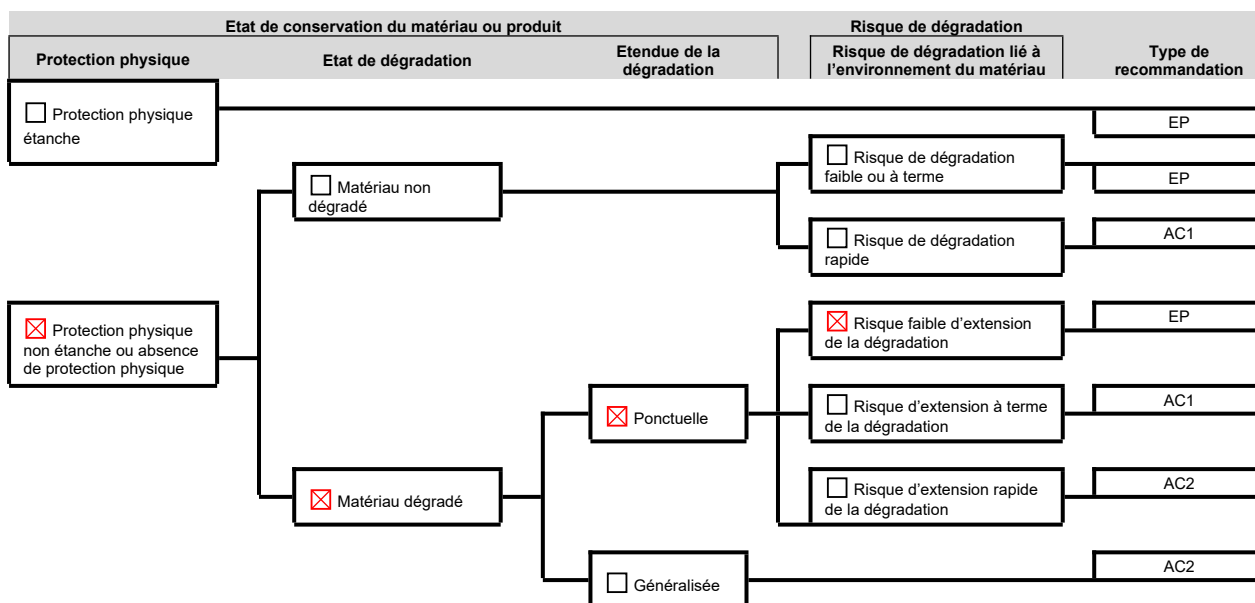

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°26

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 107 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

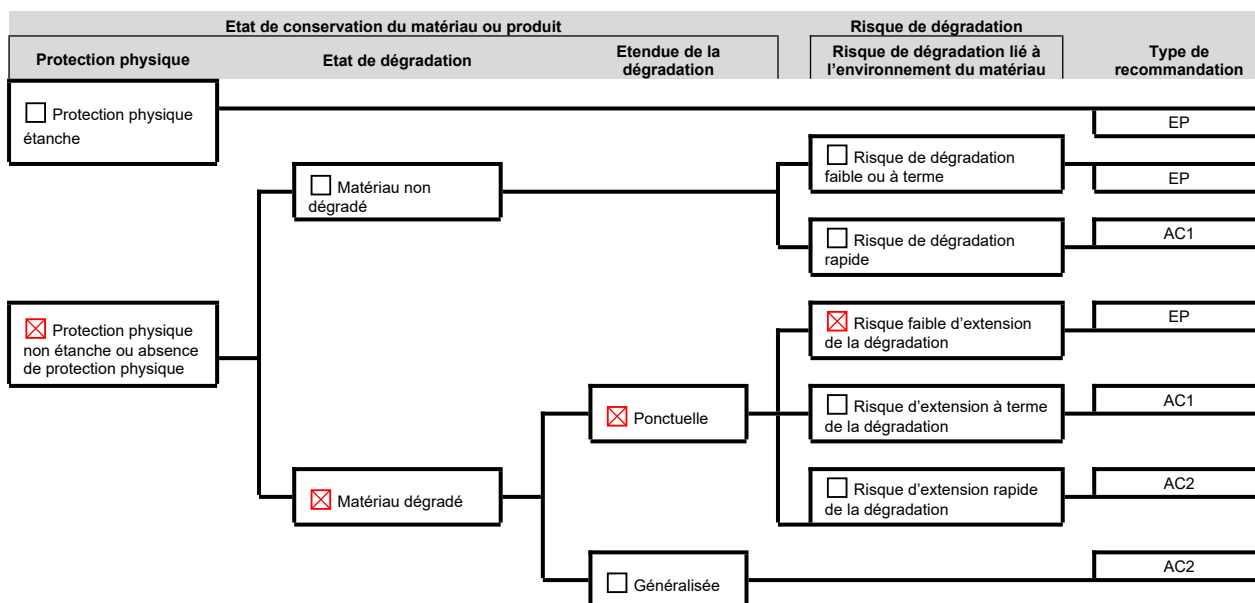

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°27

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 1 - Sol - Dalles de sol Cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

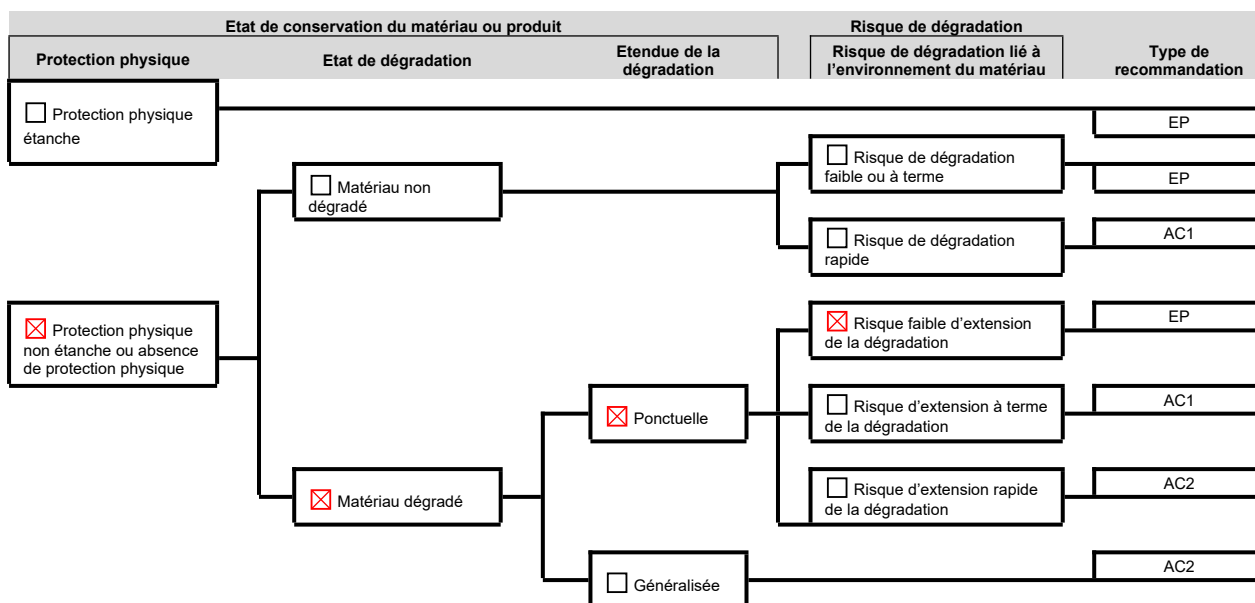

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°28

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Local Archives 1 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

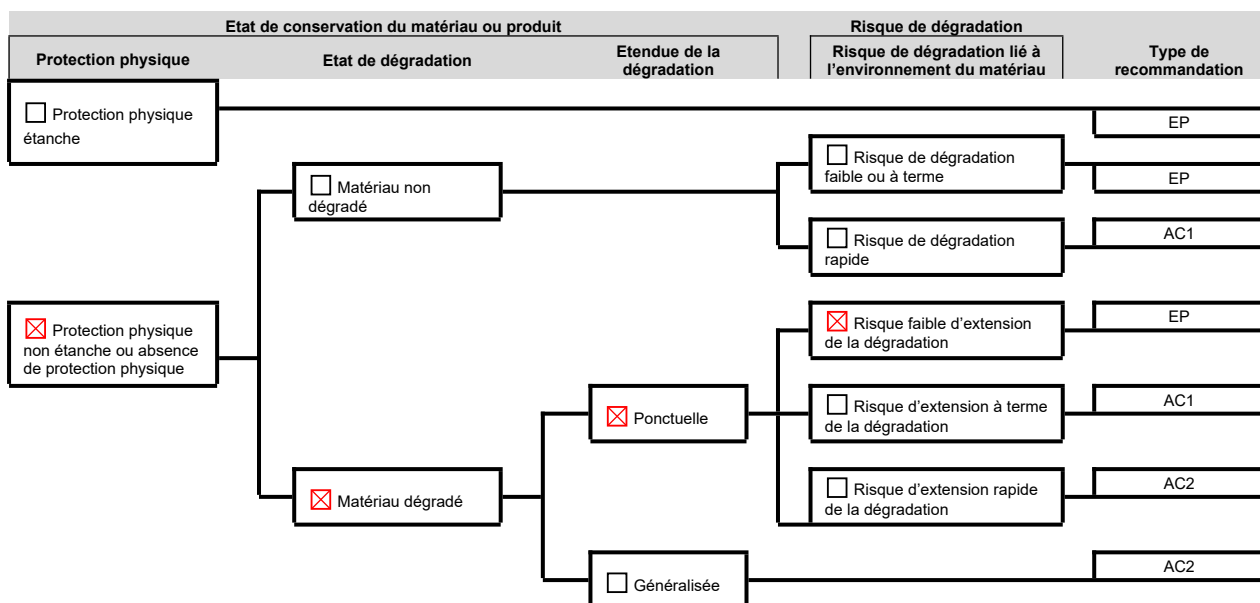

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°29

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 1 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

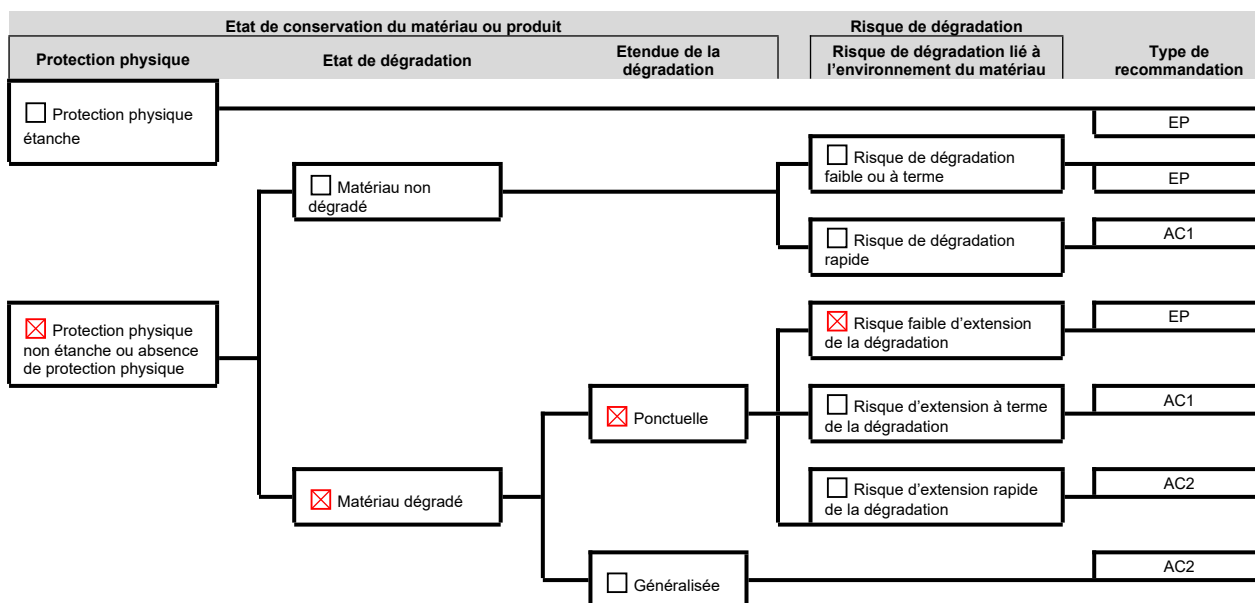

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°30

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 109 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

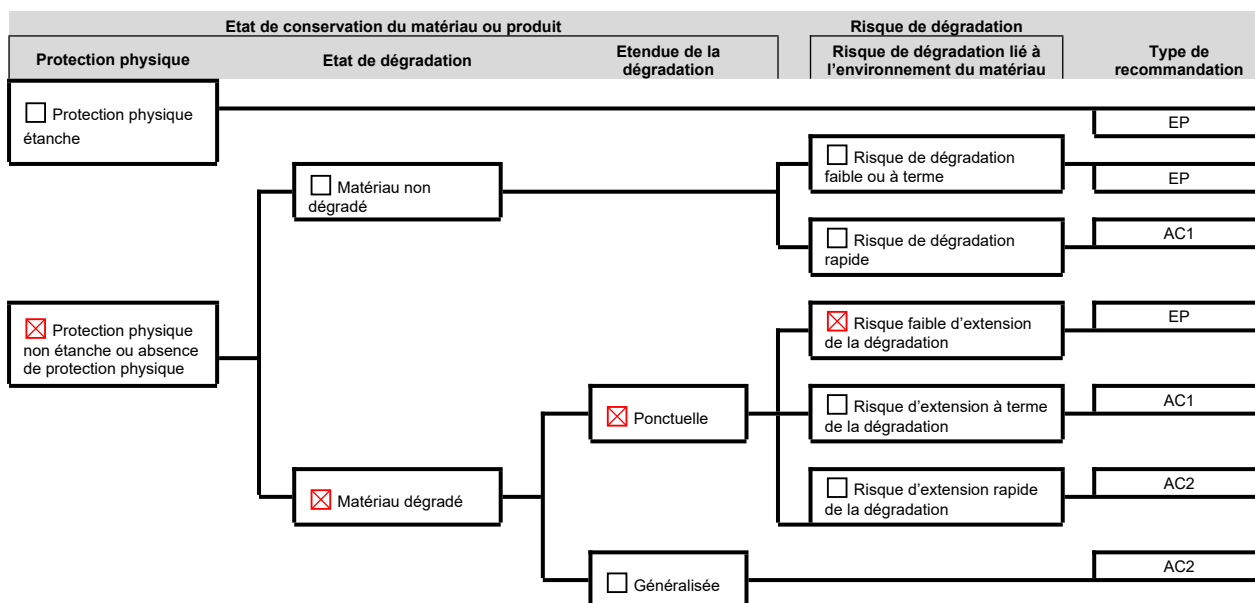

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°31

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 110/110 bis - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

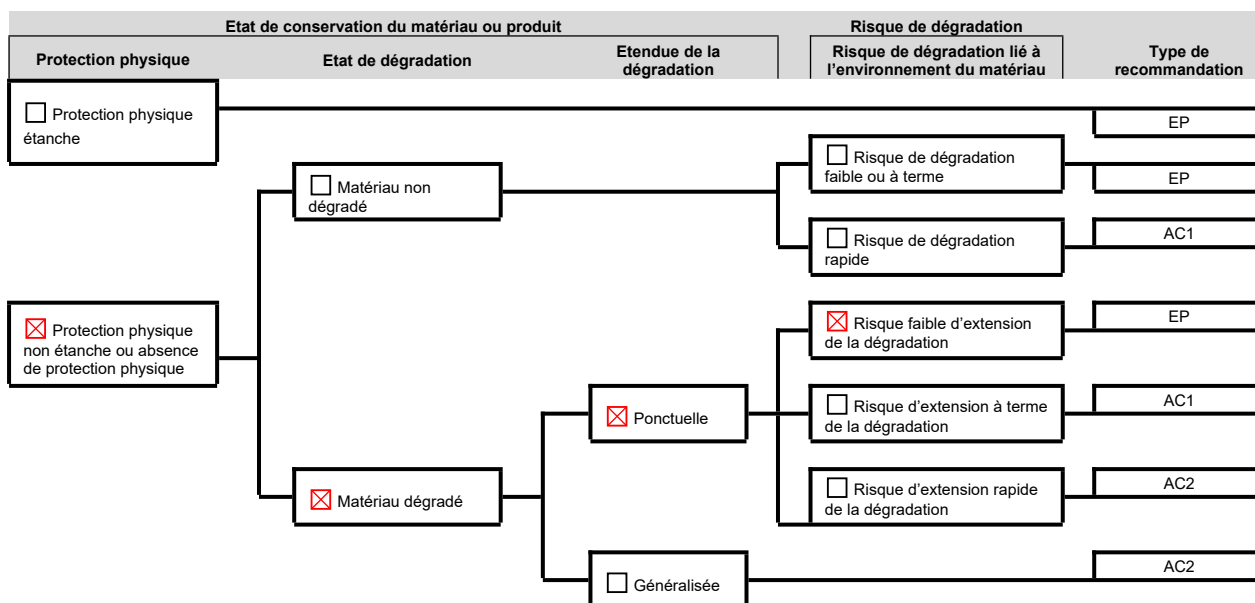

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°32

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 111 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

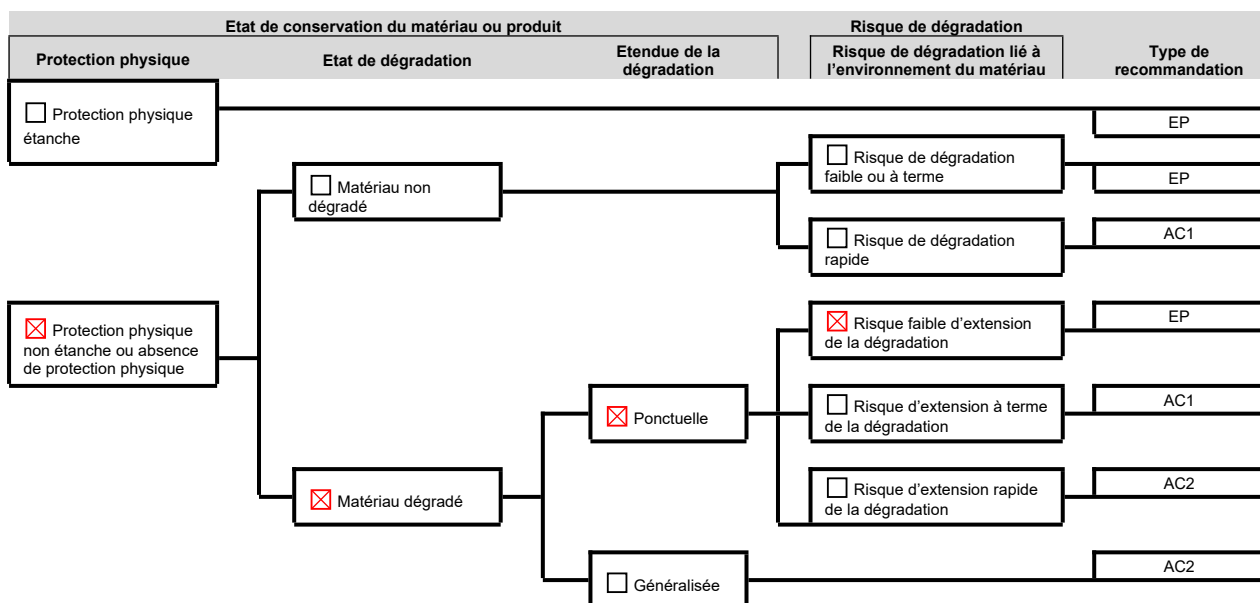

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°33

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 112 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

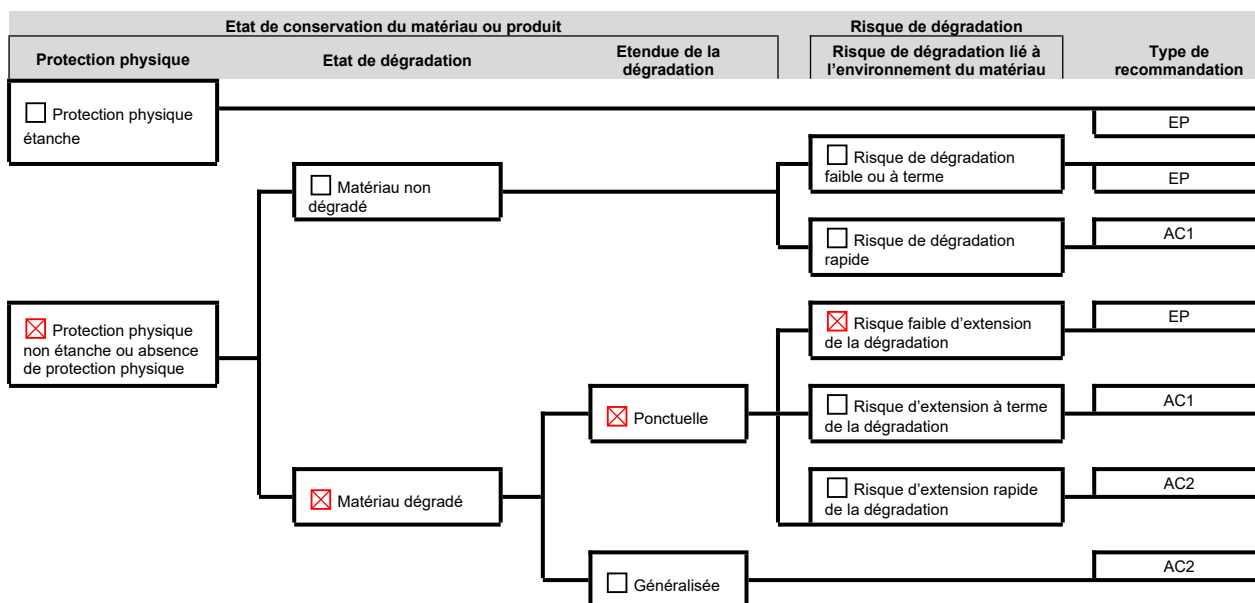

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°34

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 113 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

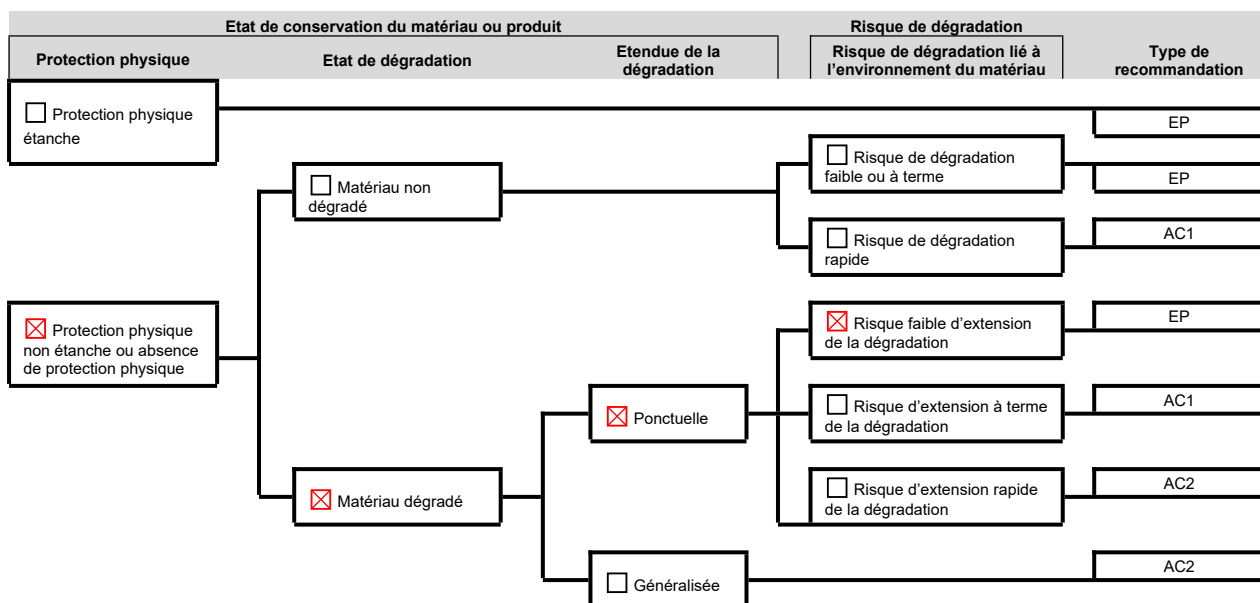

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°35

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 114 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

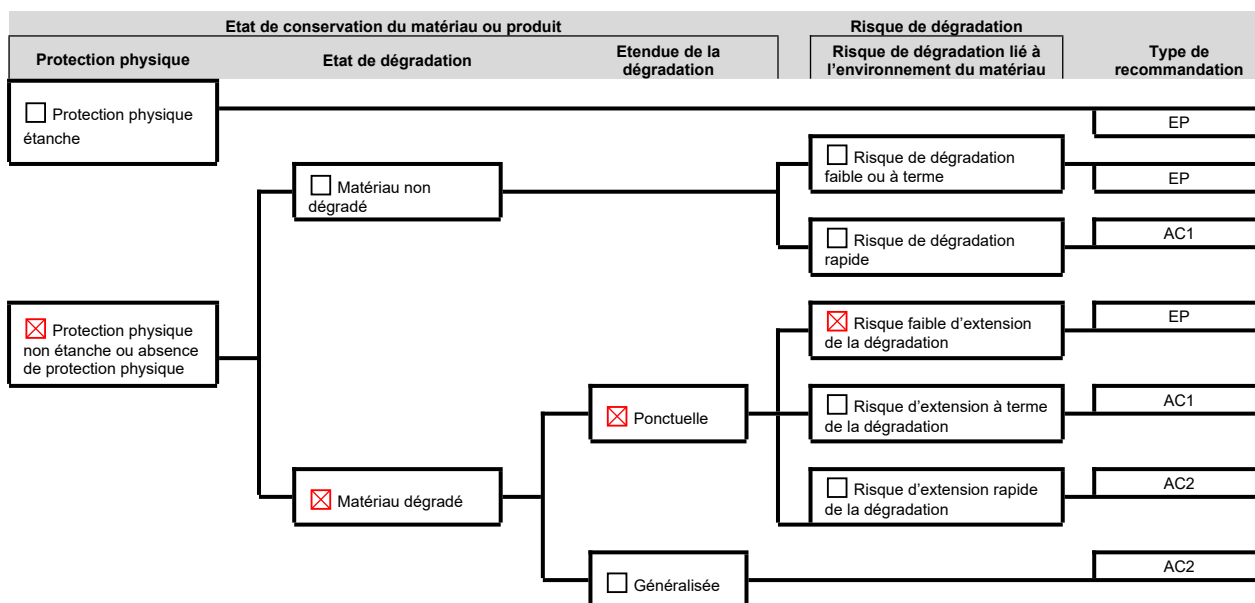

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°36

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archives 2 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

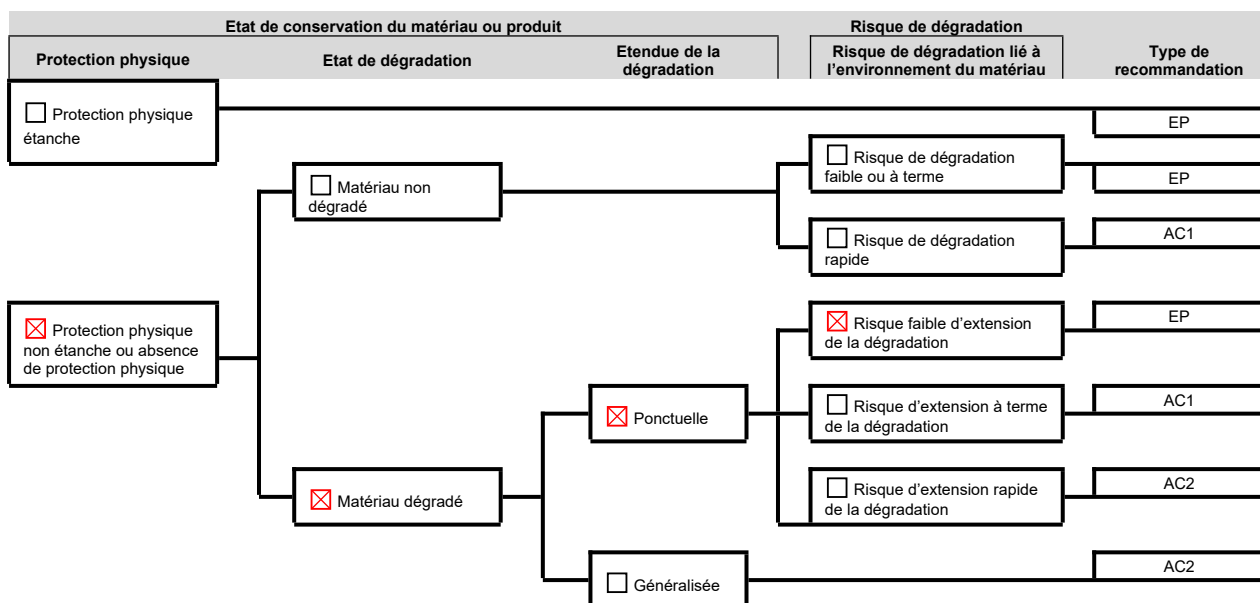

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°37

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archives 3 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

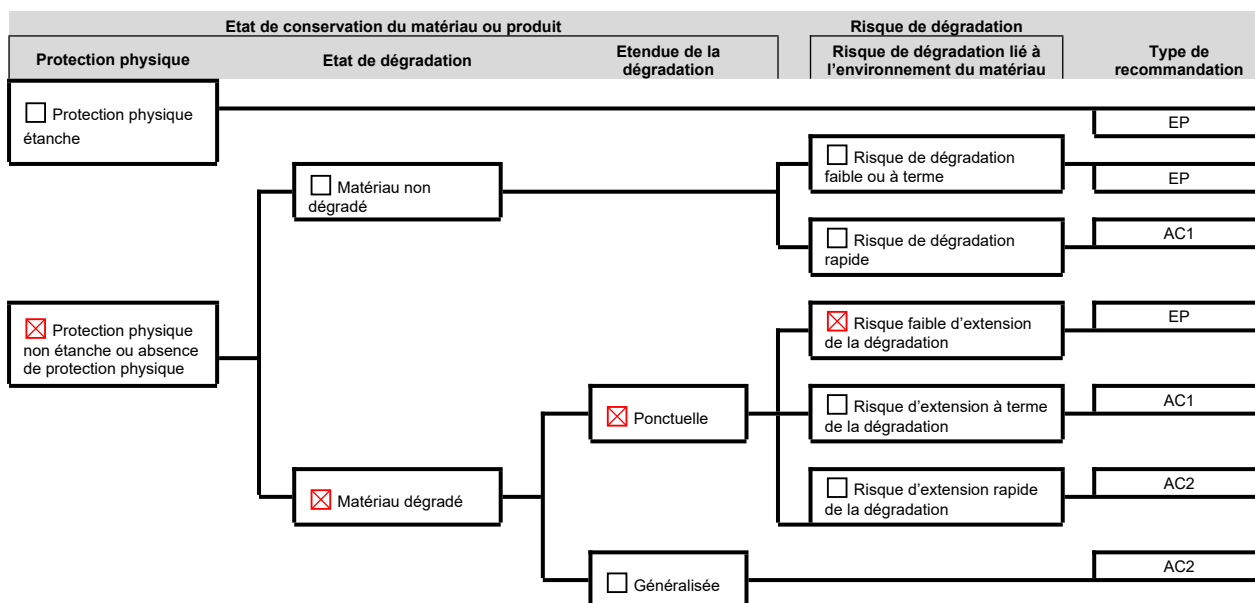

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°38

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 2 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

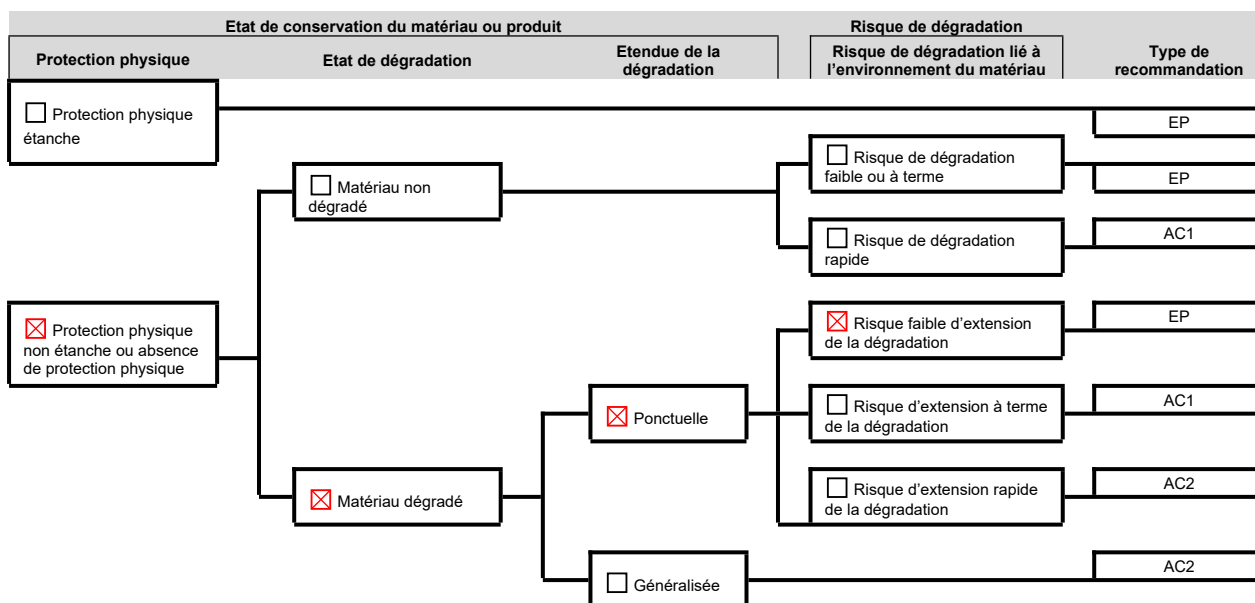

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°39

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Local Pause - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

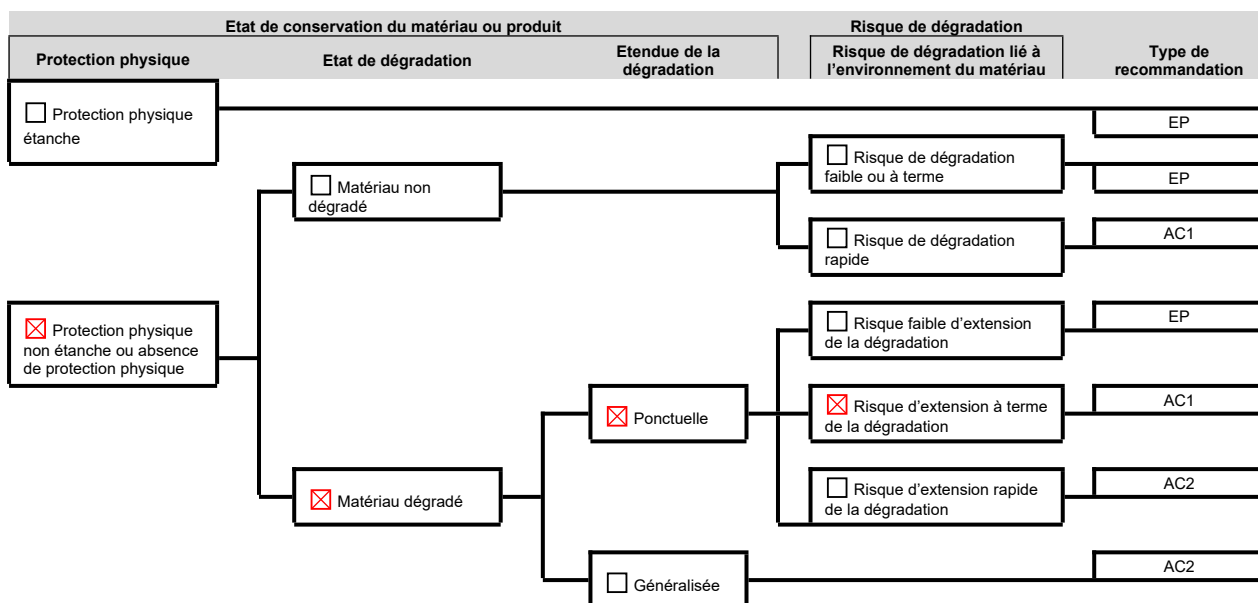

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°40

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau d'accueil SIE - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

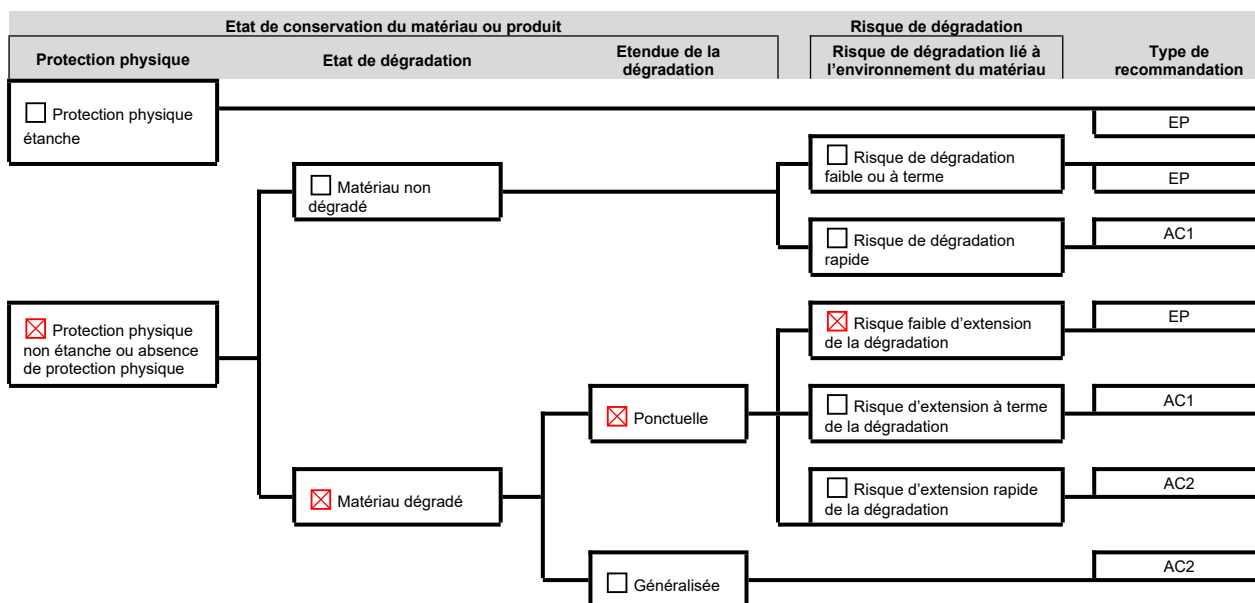

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°41

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 115 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

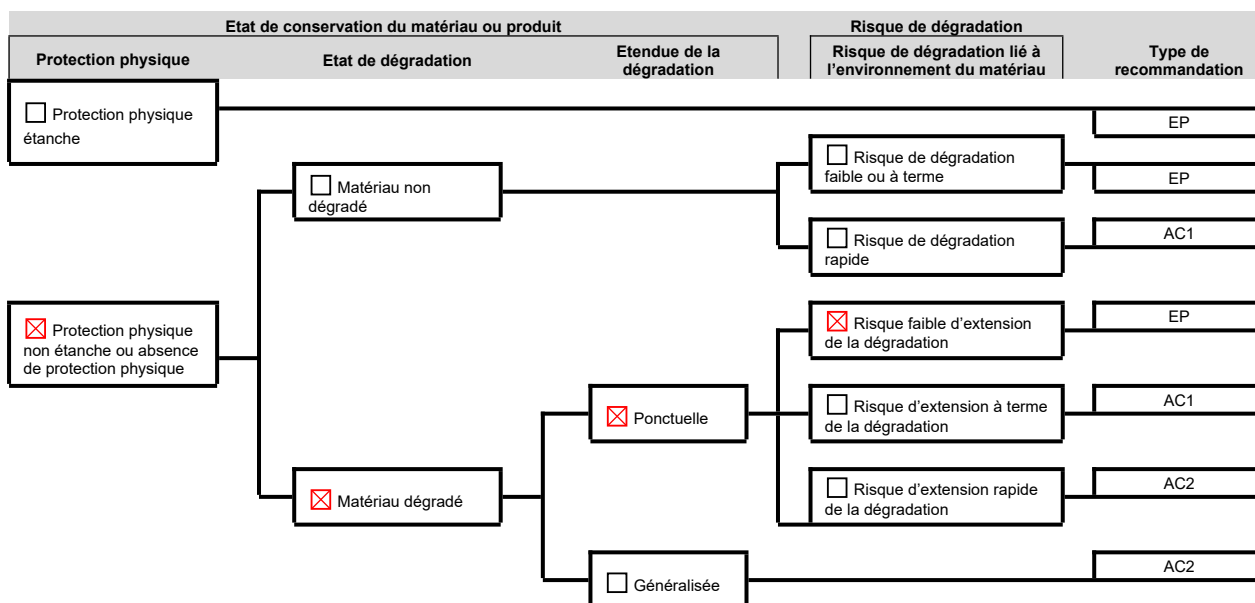

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°42

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 116 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

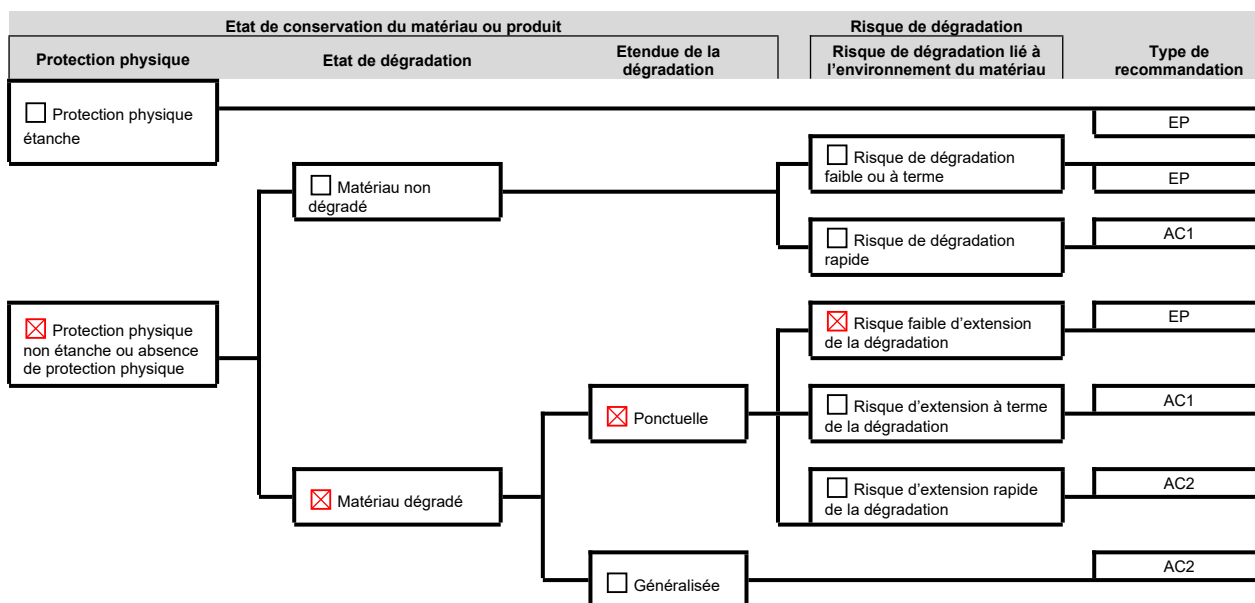

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°43

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 117 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

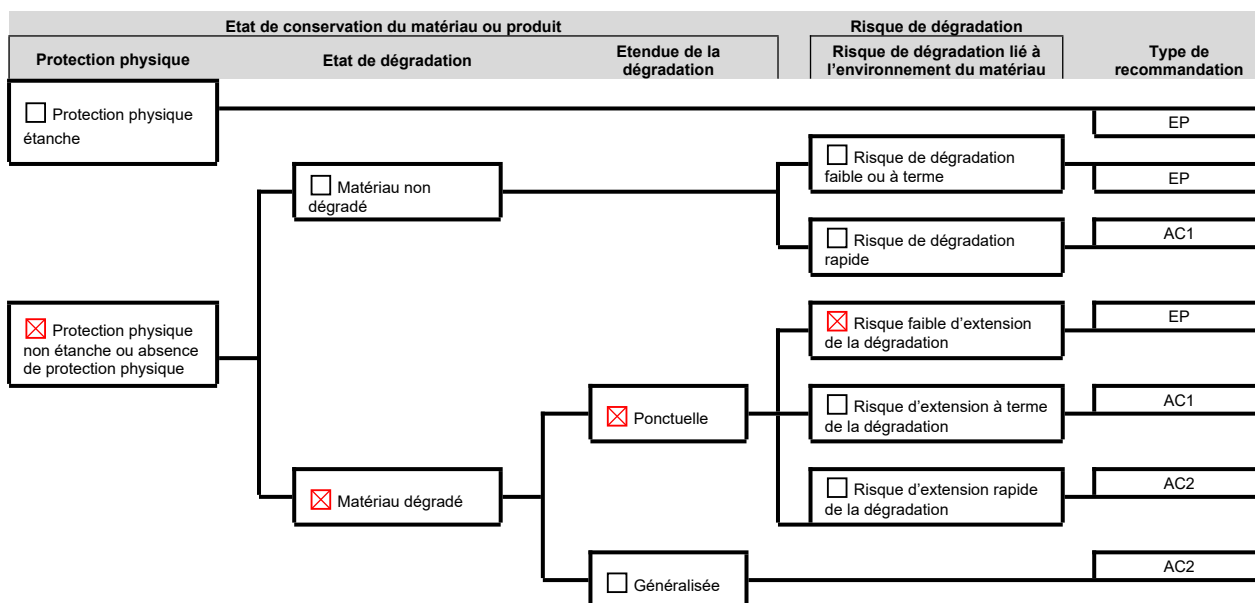

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°44

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 118 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

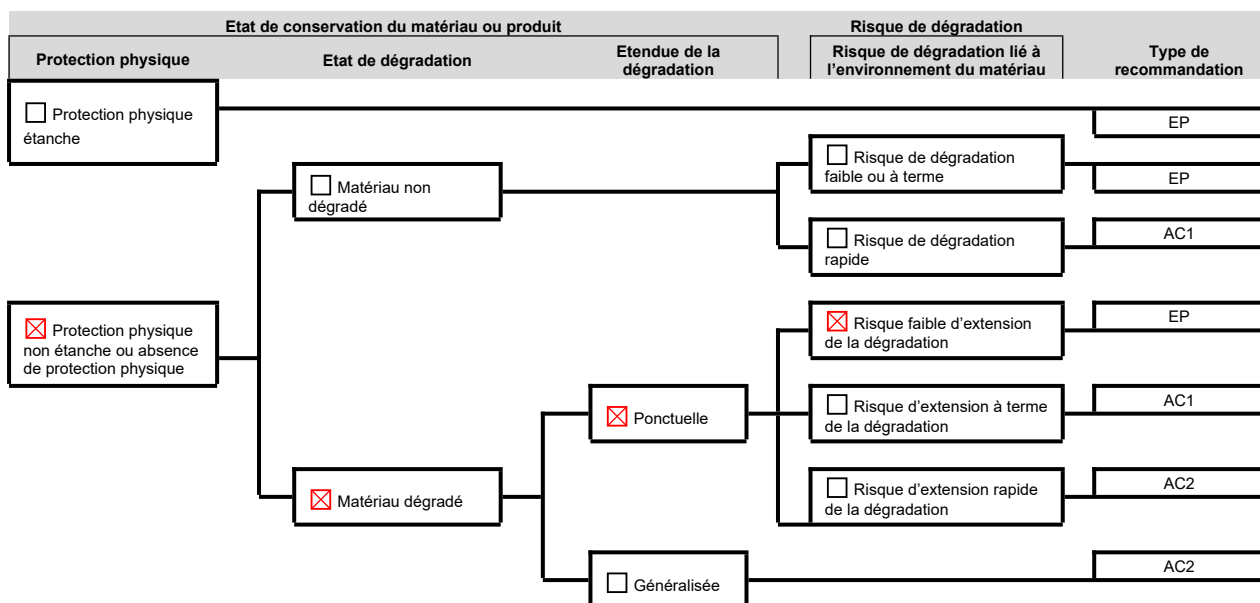

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°45

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 121 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

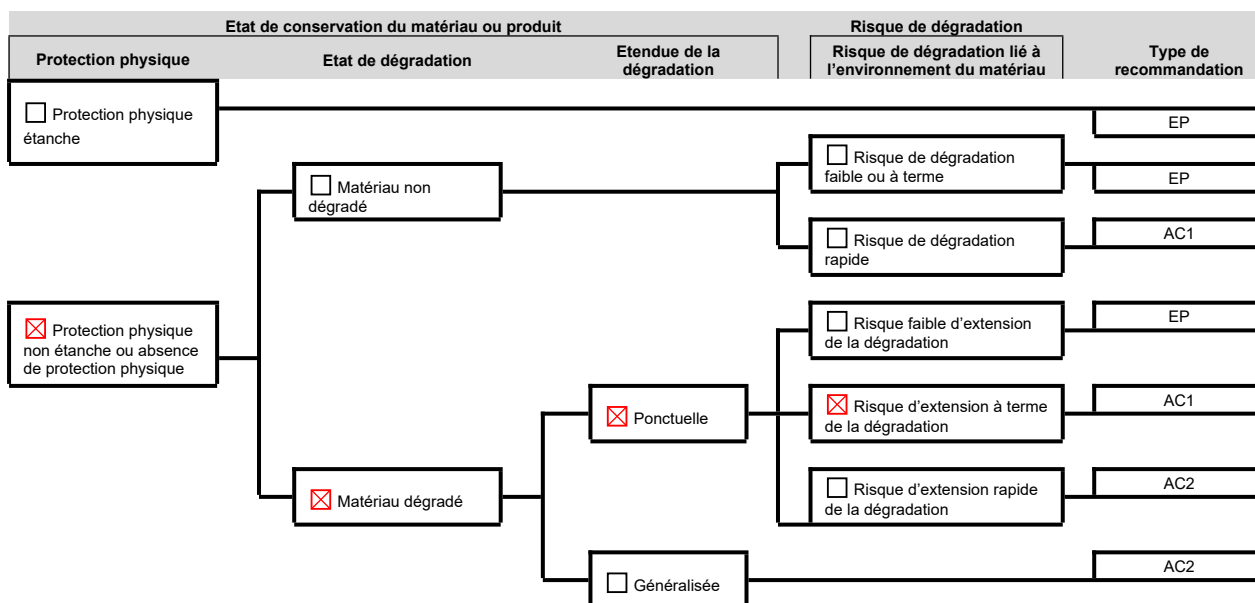

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°46

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 122 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

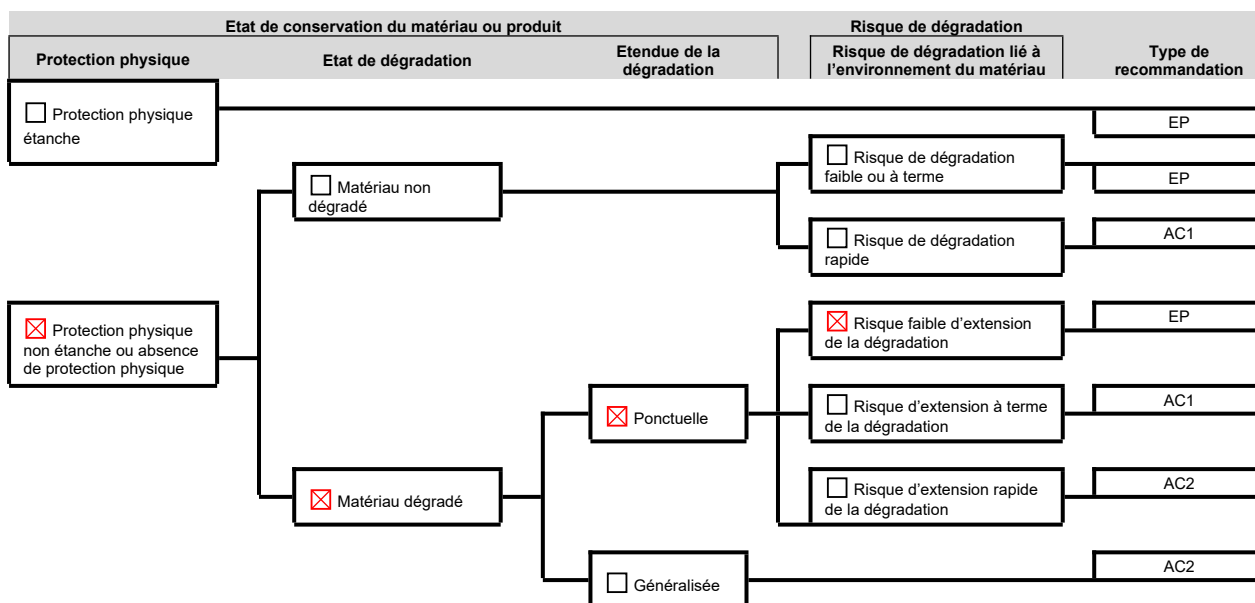

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°47

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 123 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

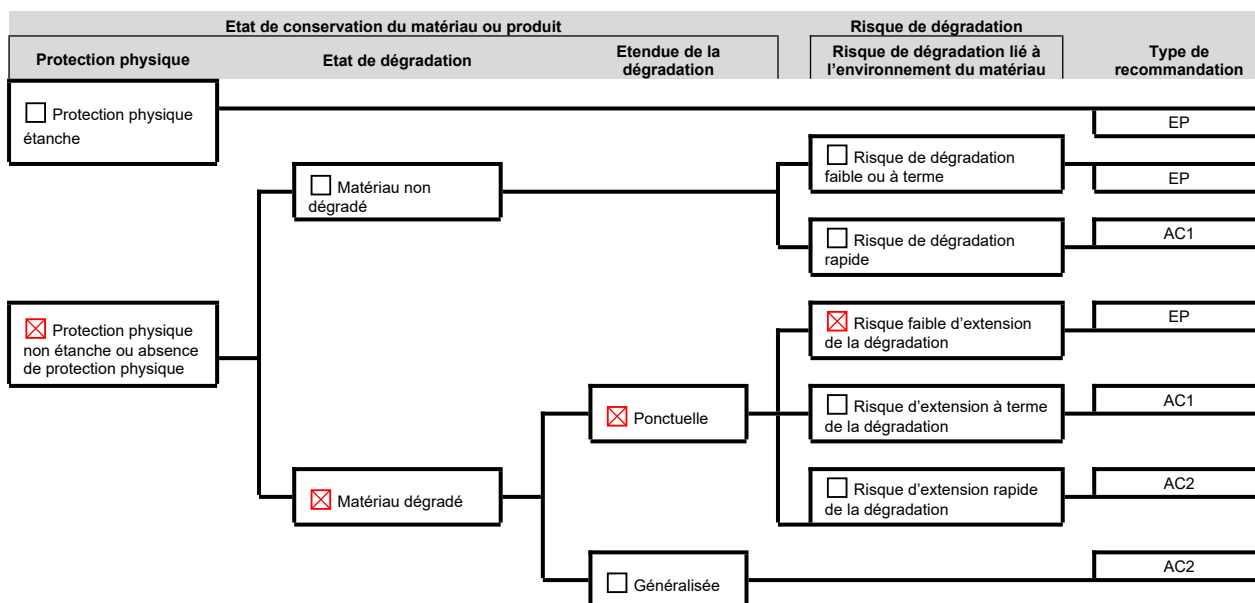

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°48

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 124 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

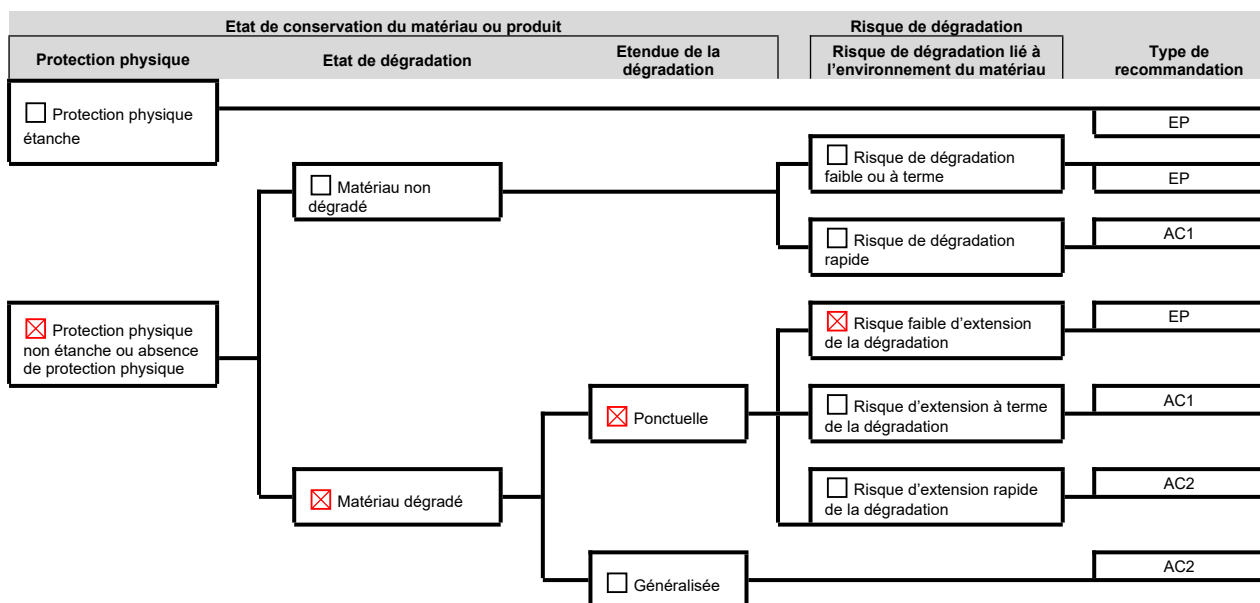

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°49

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 3 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

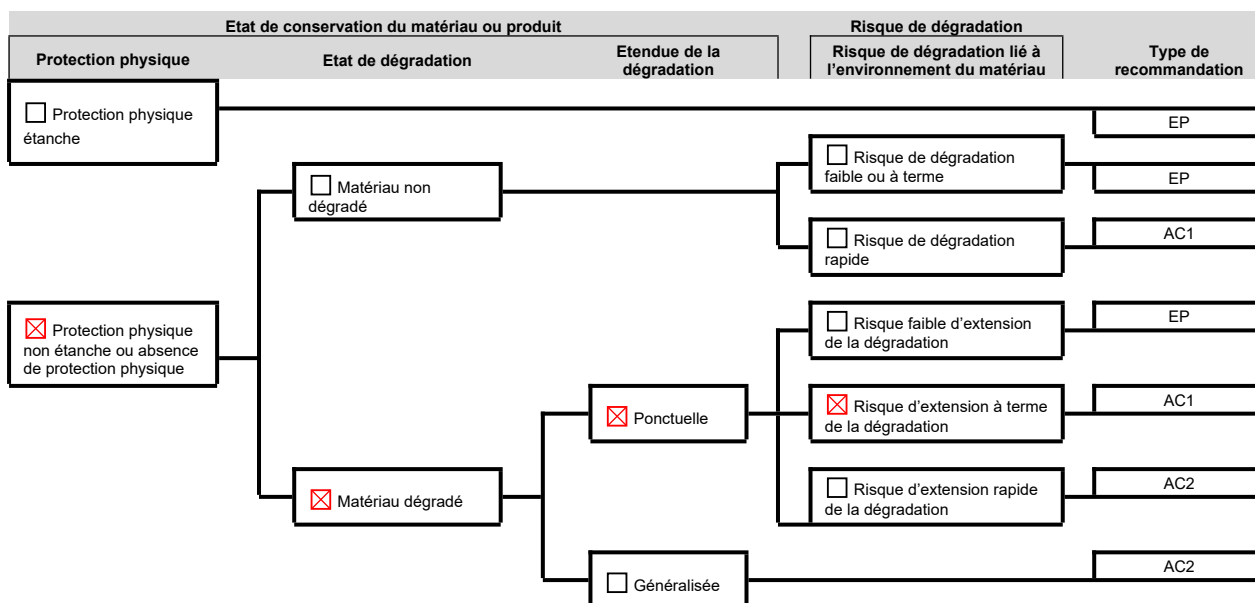

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°50

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 3 - Sol - Dalles de sol Cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

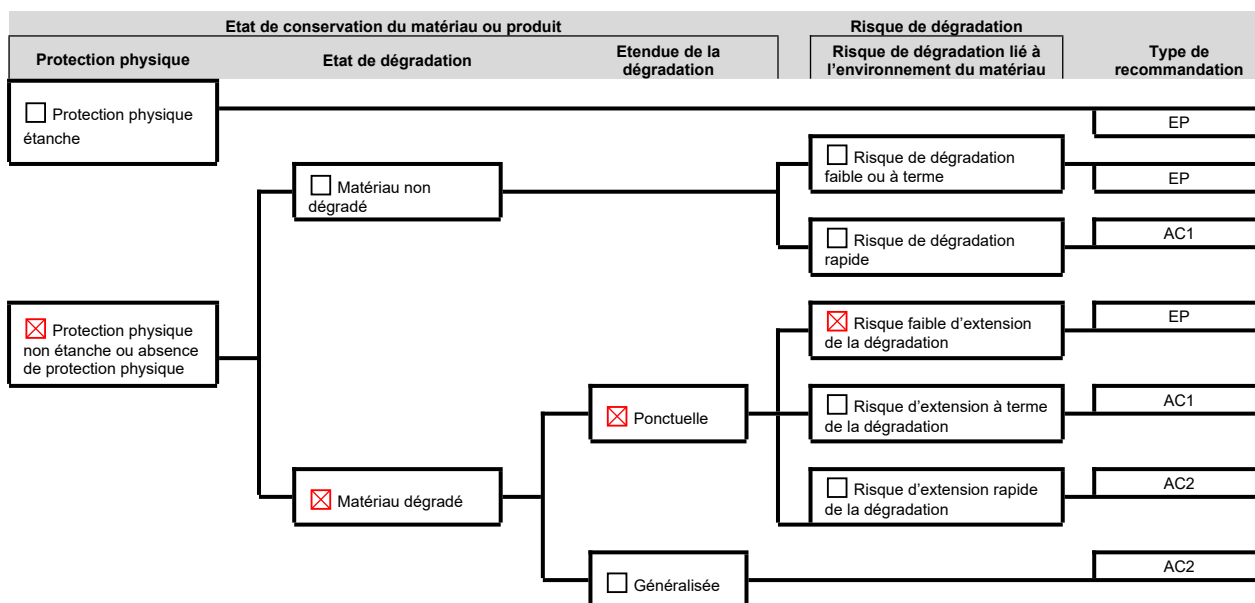

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°51

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archives 4 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

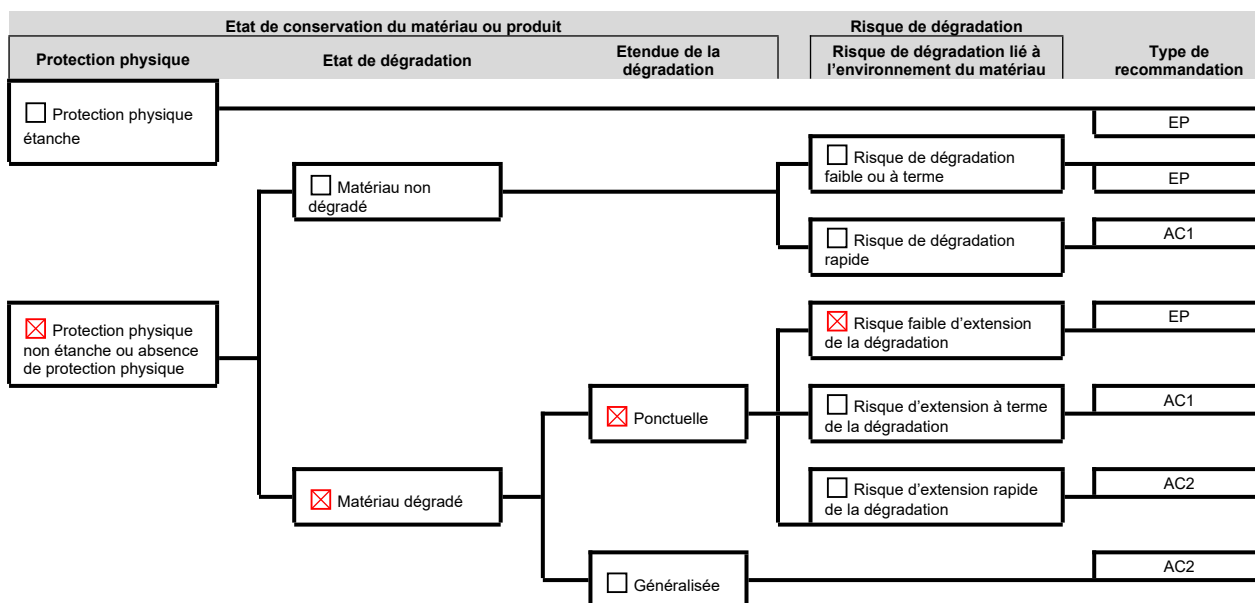

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°52

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 4 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

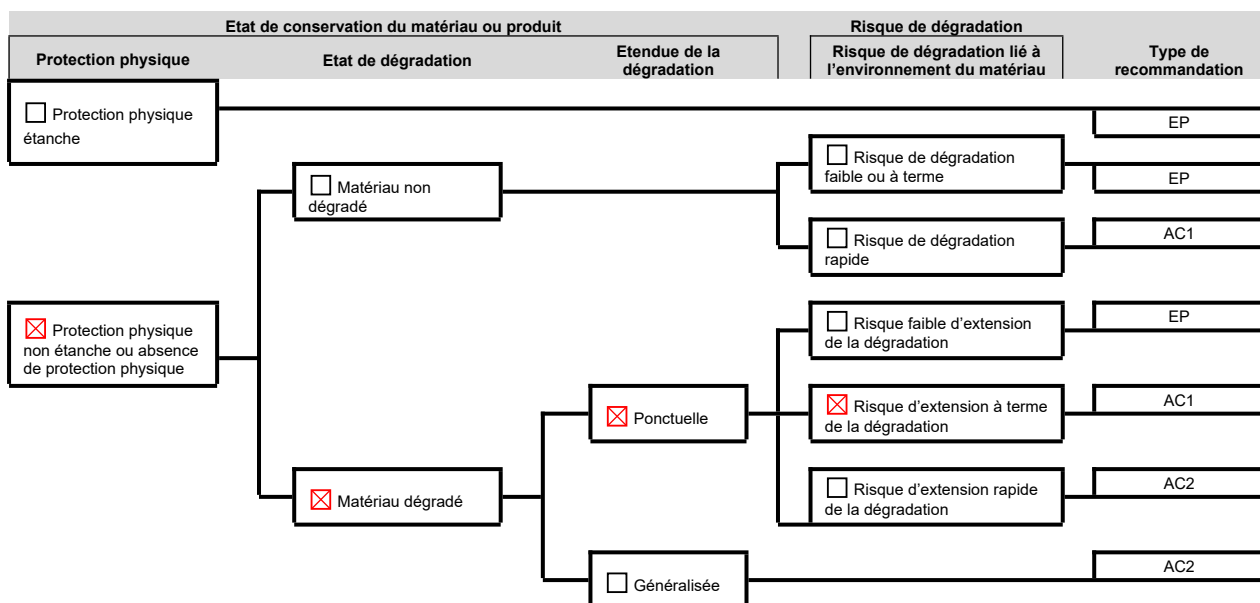

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°53

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archive 4 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

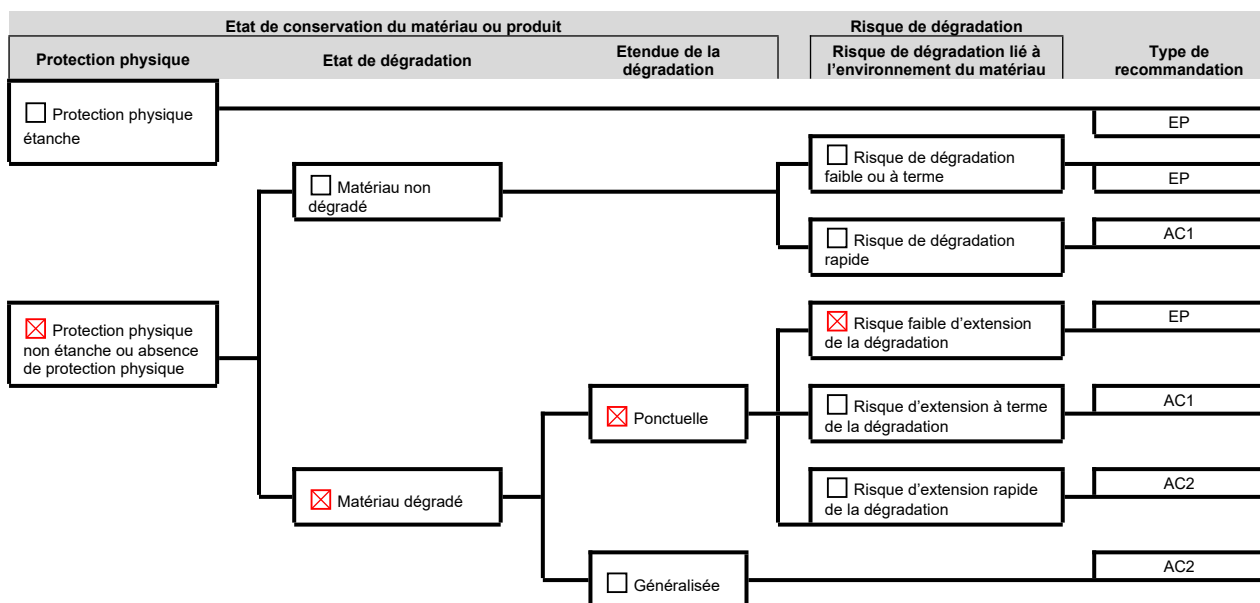

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°54

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archive 5 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

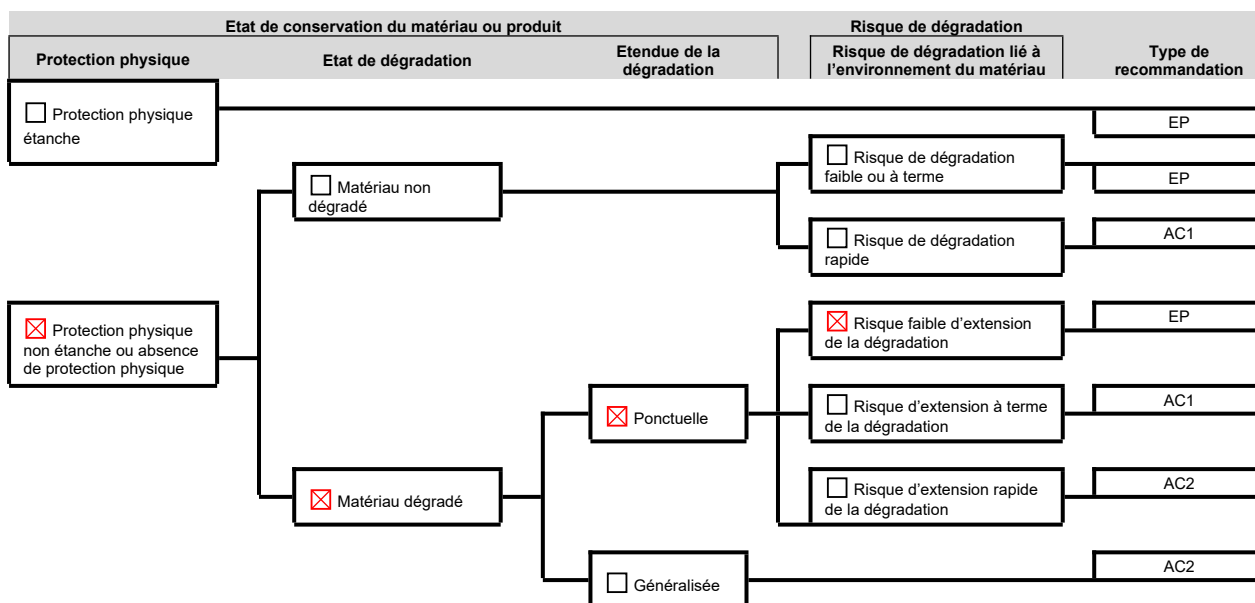

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°55

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 1 - Sol - Dalles de sol Cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

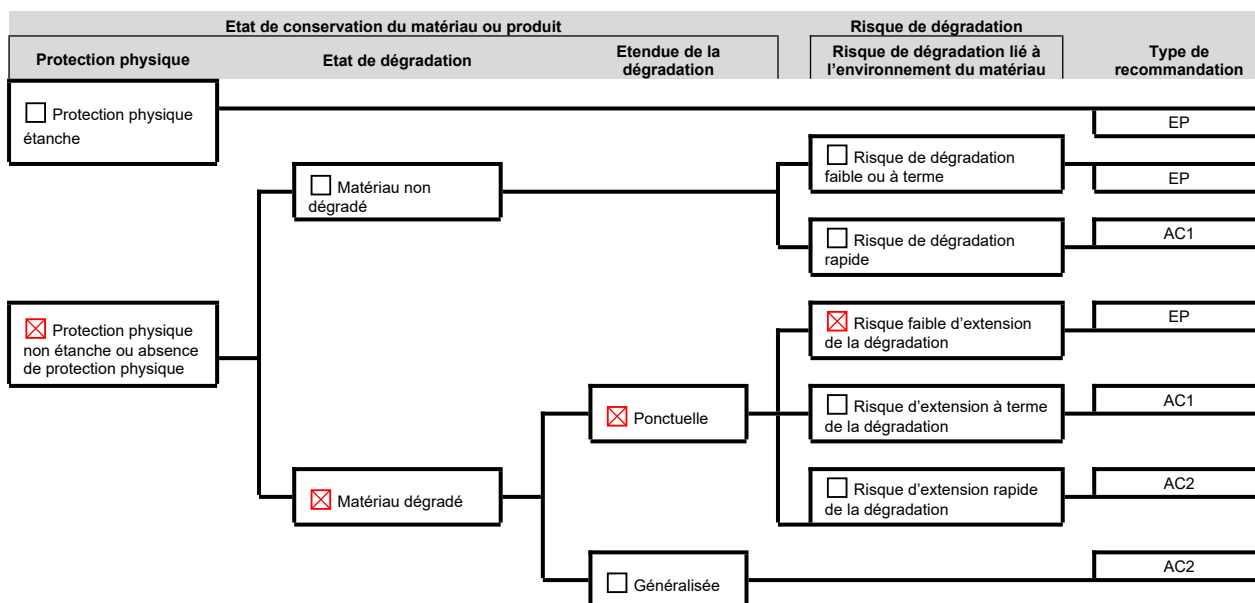

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°56

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 1 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

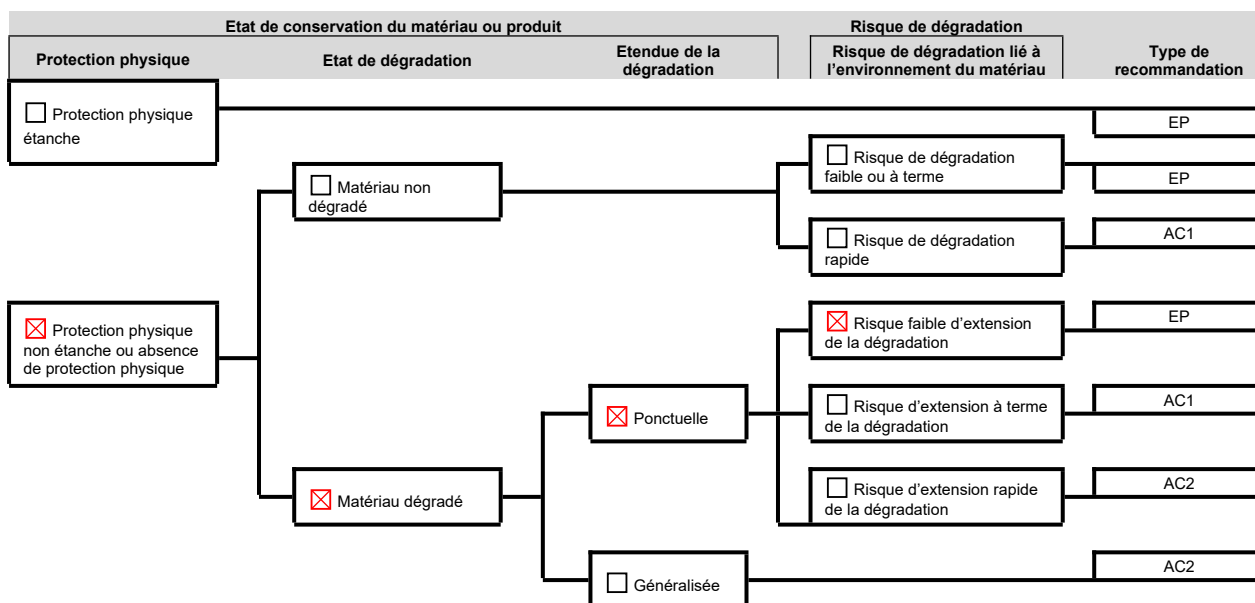

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°57

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 1 - Sol - Dalles de sol Cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

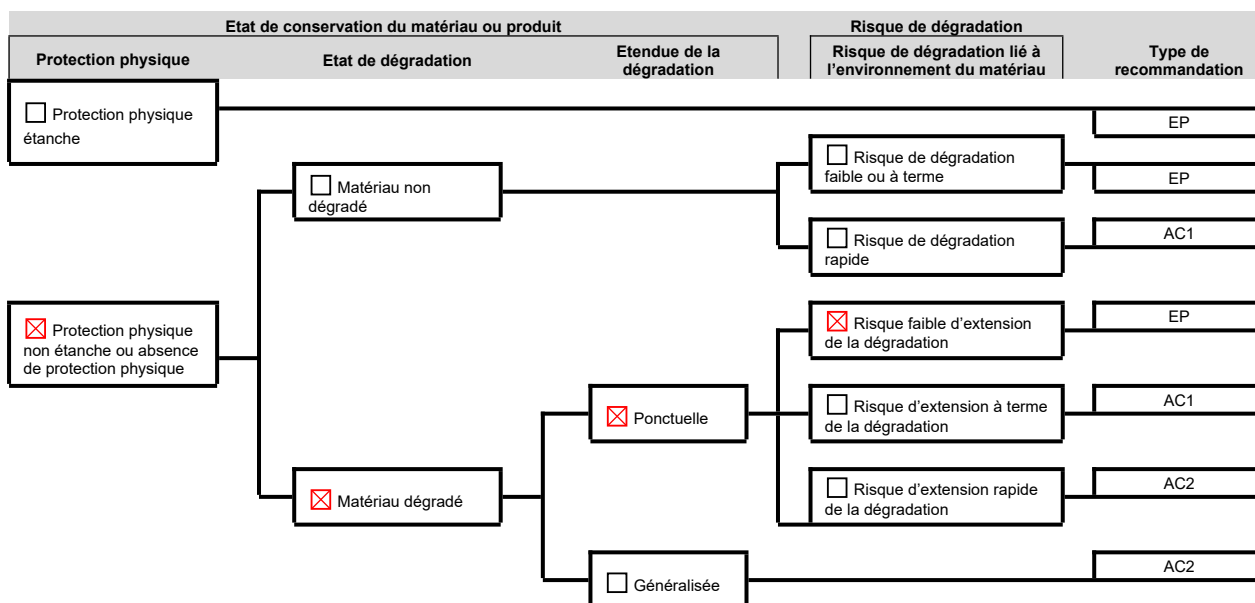

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°58
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 200 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

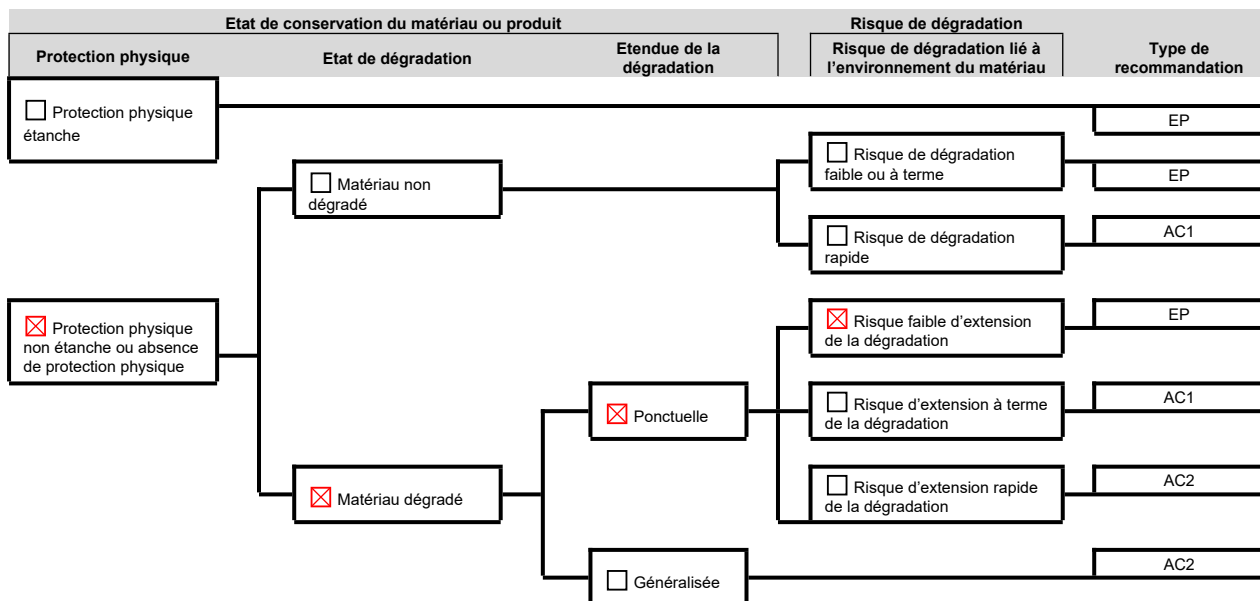

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°59

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 201 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

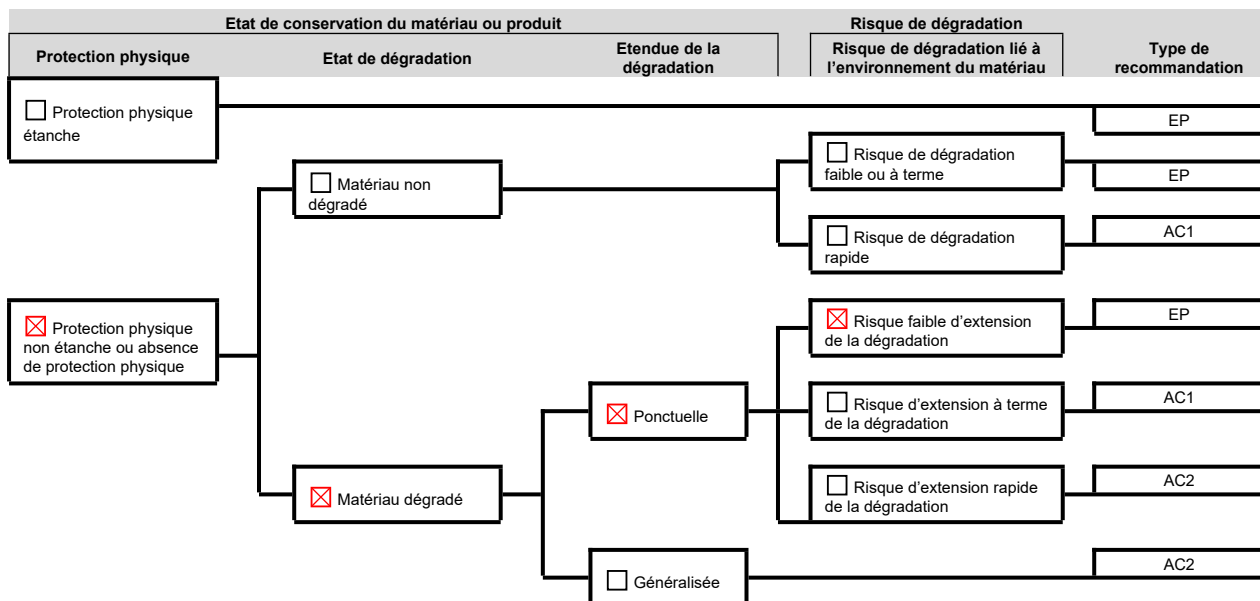

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°60

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 202 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

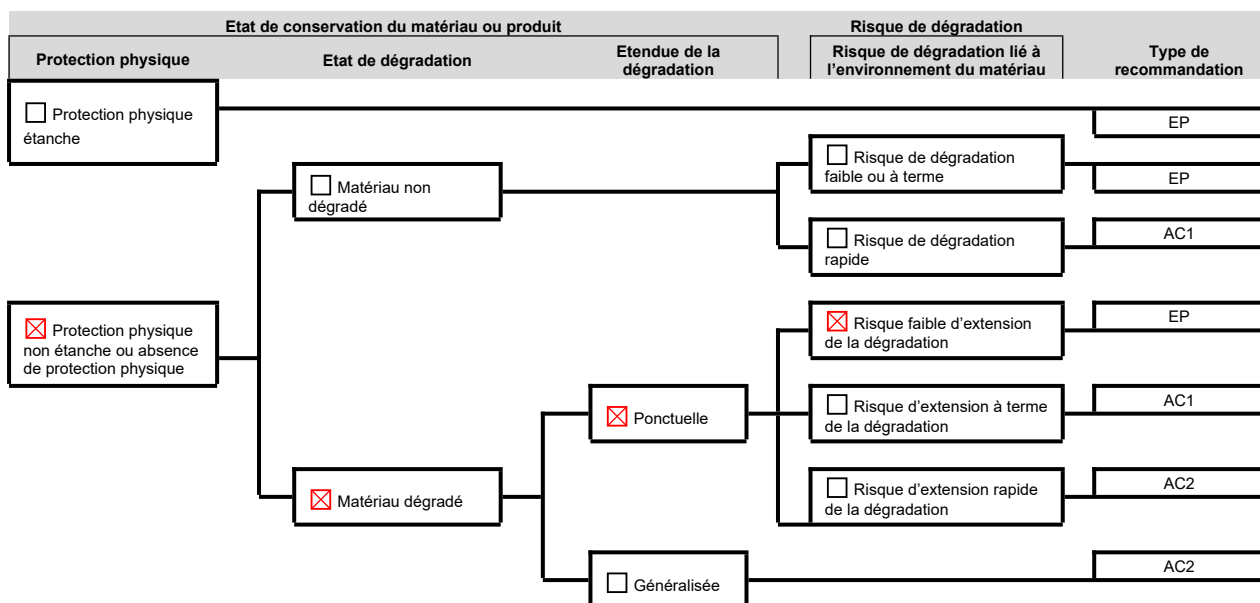

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°61

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 203 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

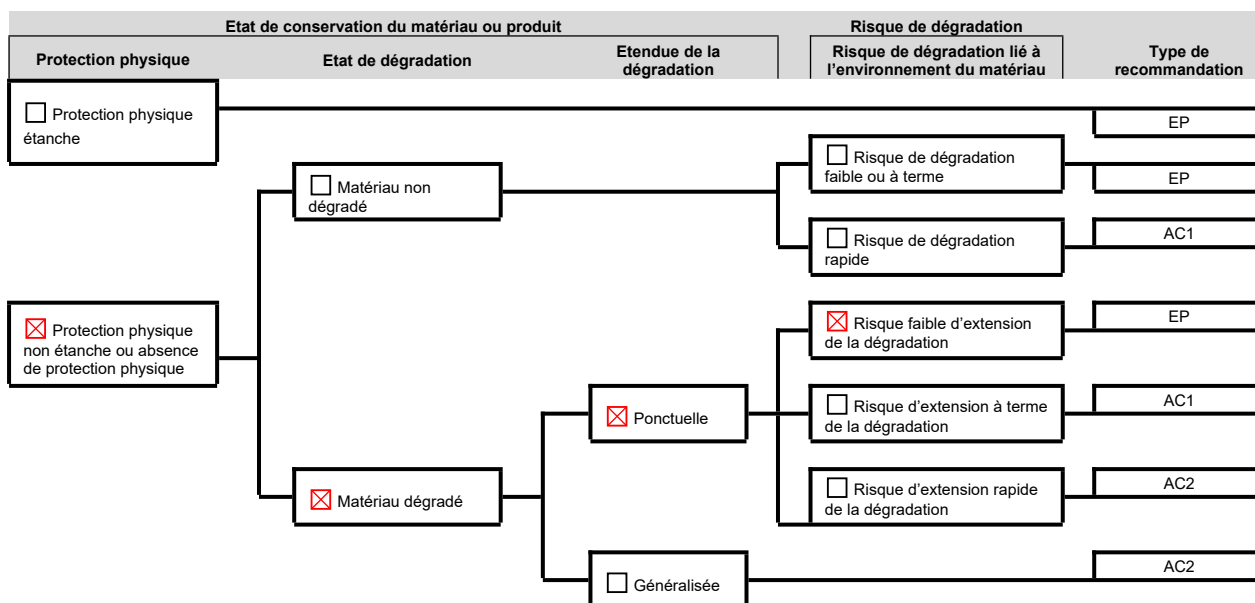

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°62

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 204 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

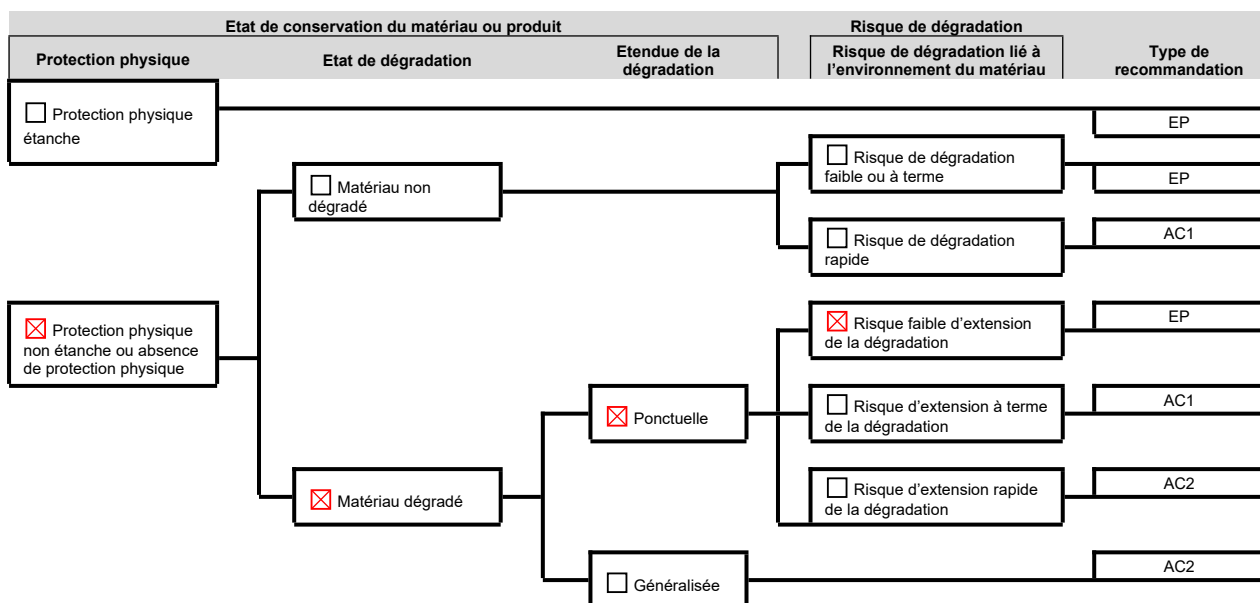

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°63

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 205 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

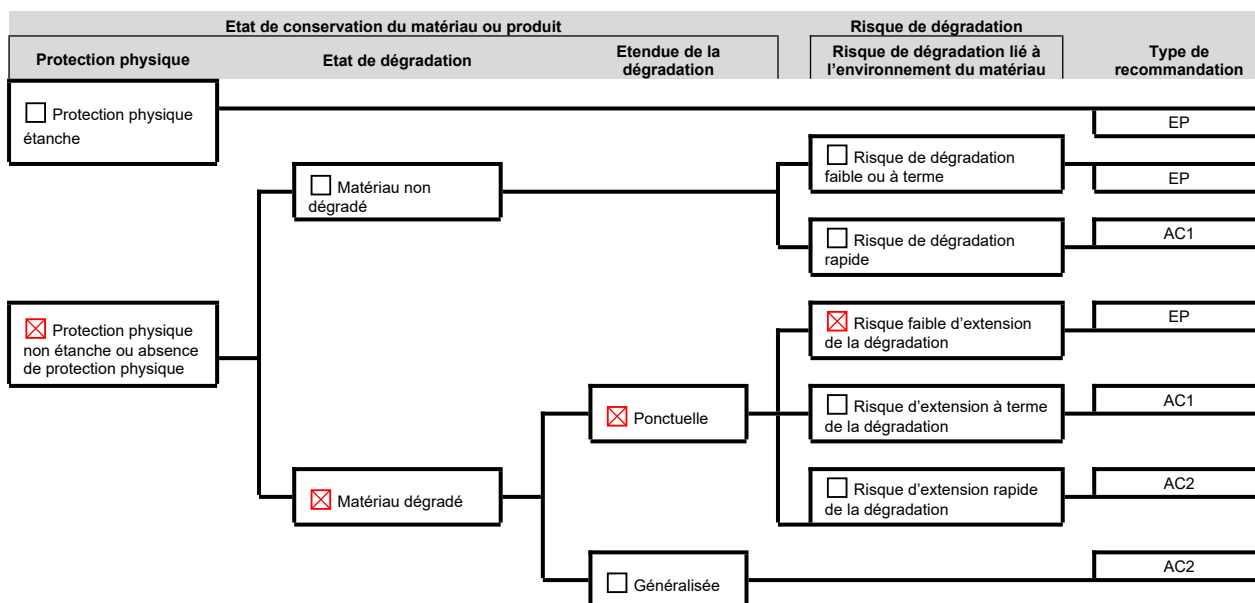

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°64

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 206 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

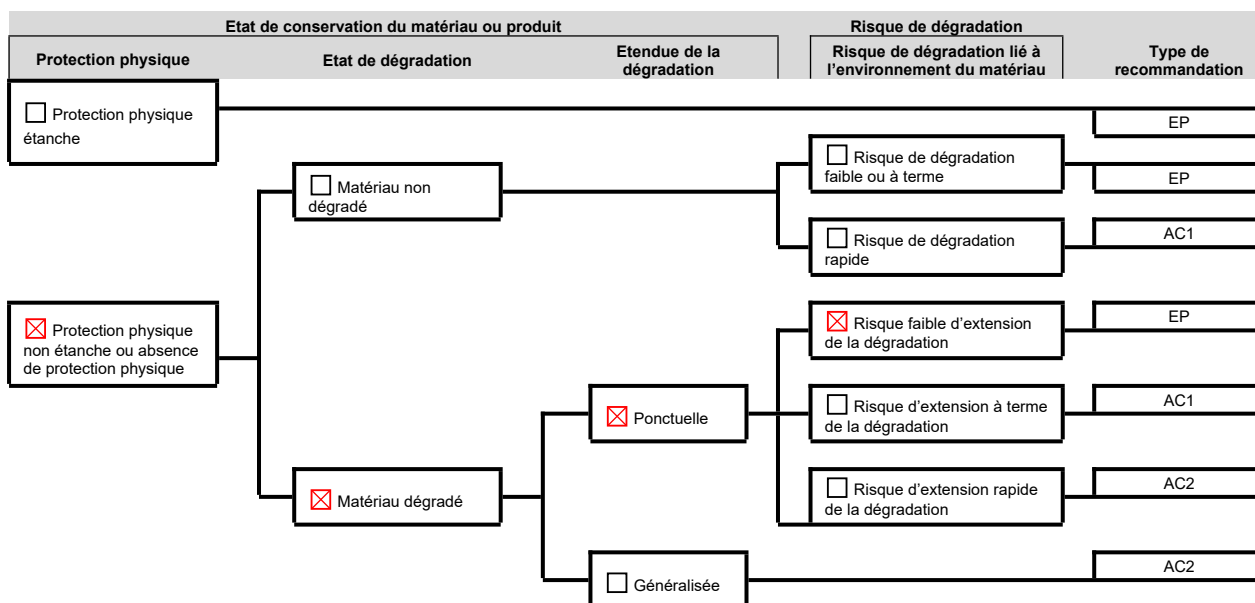

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°65

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 207 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

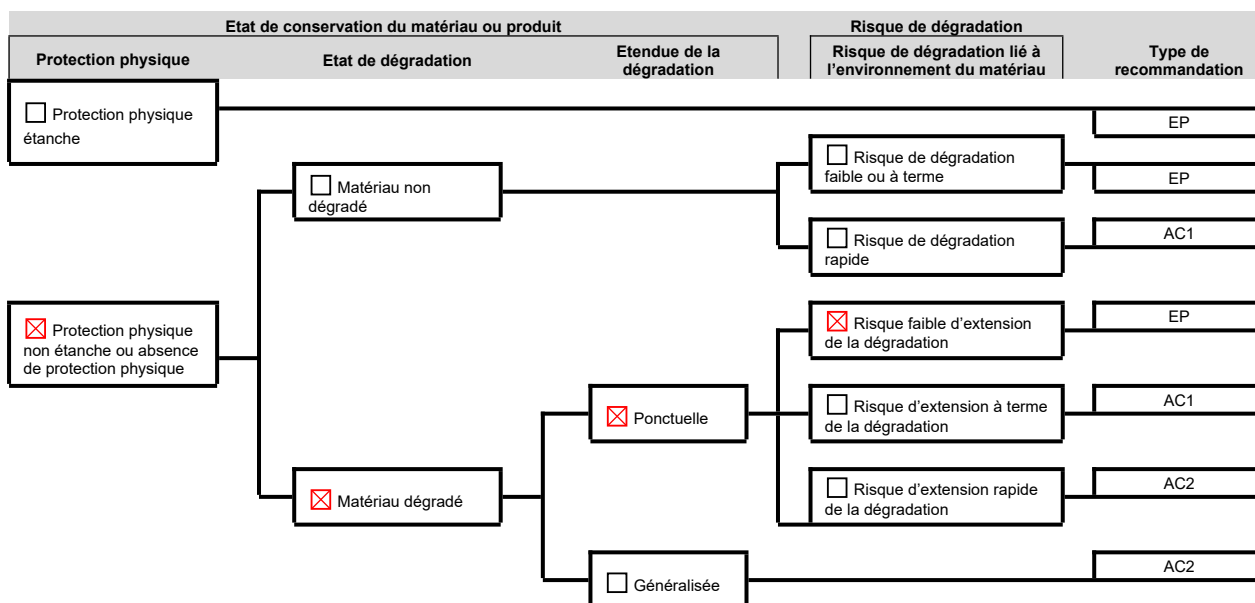

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°66

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 208 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

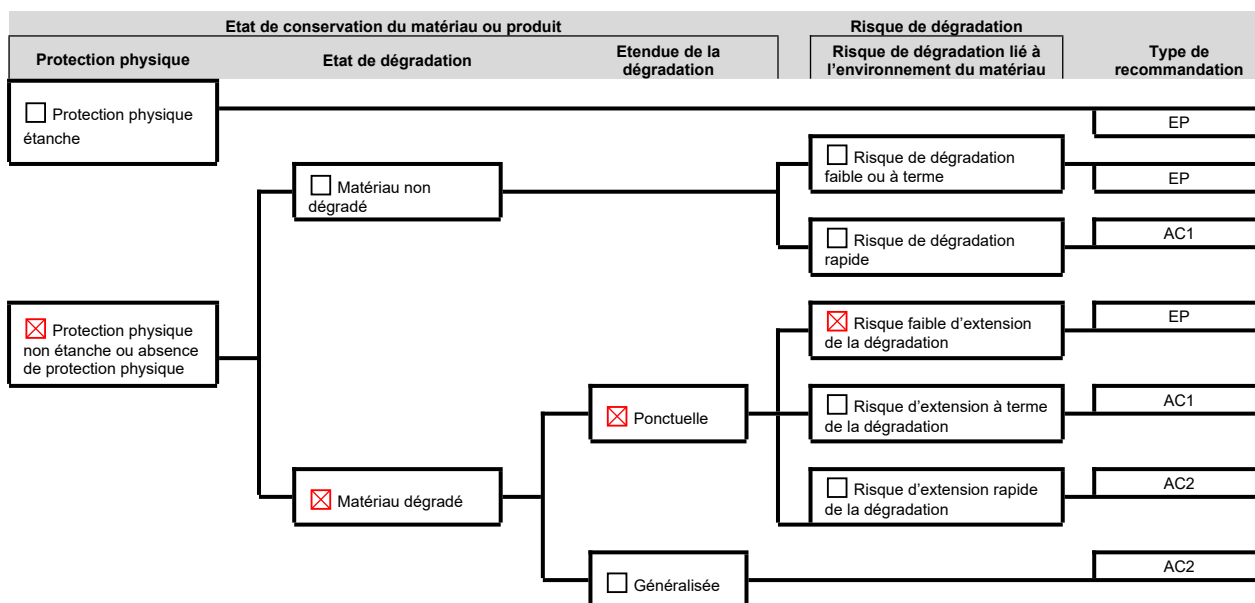

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°67

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 209 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

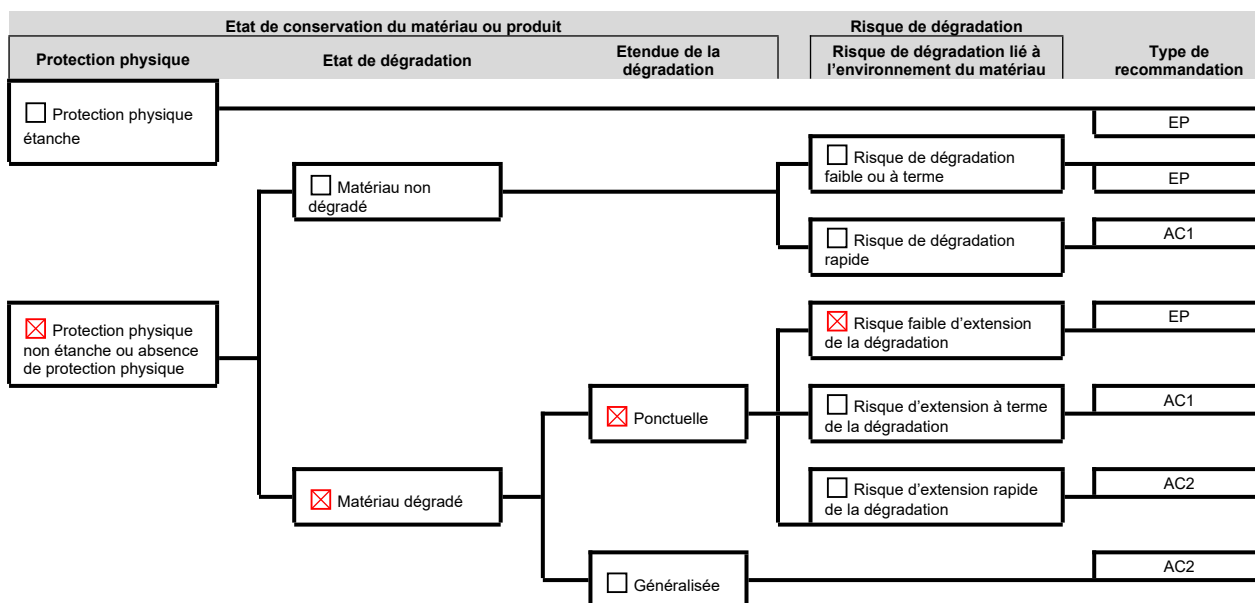

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°68

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 210 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

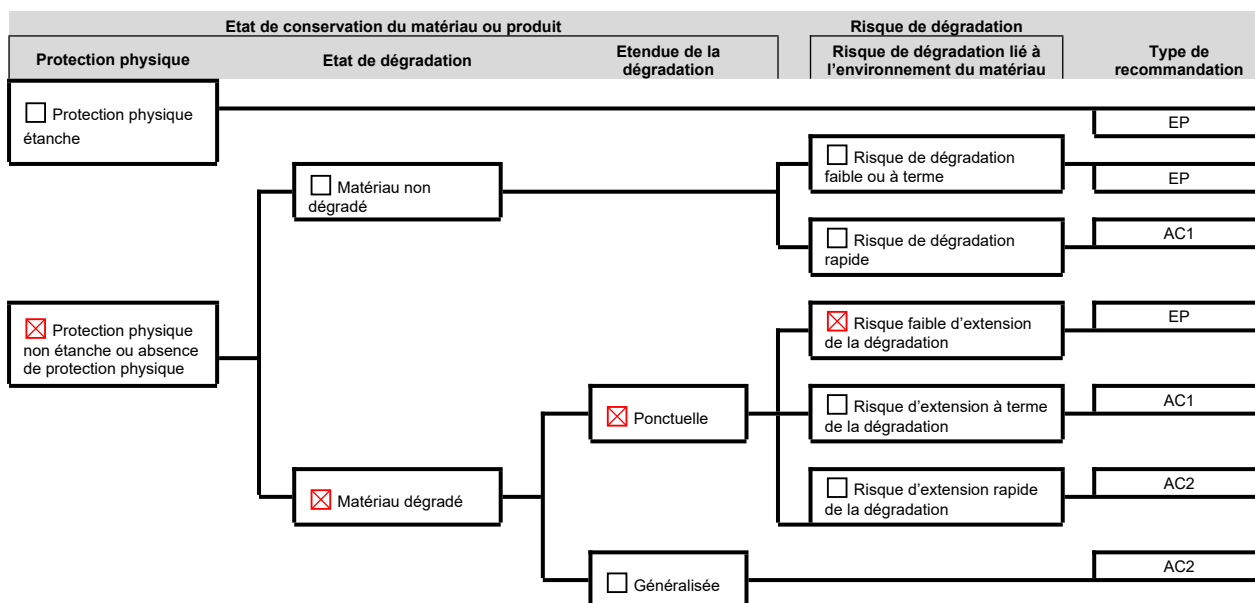

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°69

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 215 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

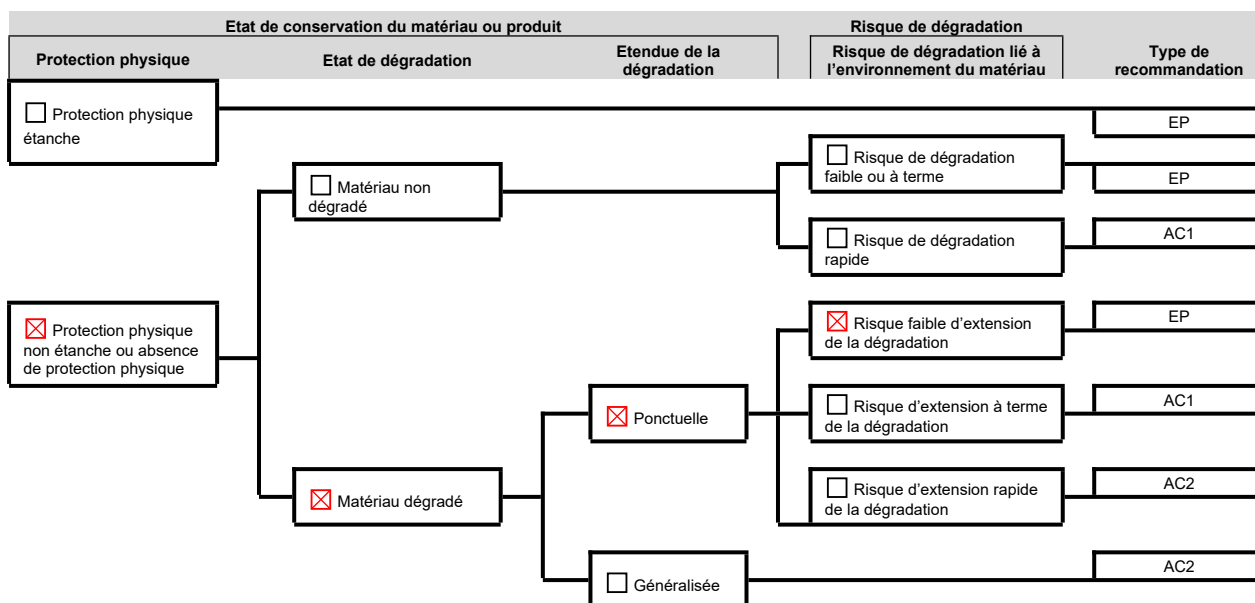

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°70

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 216 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

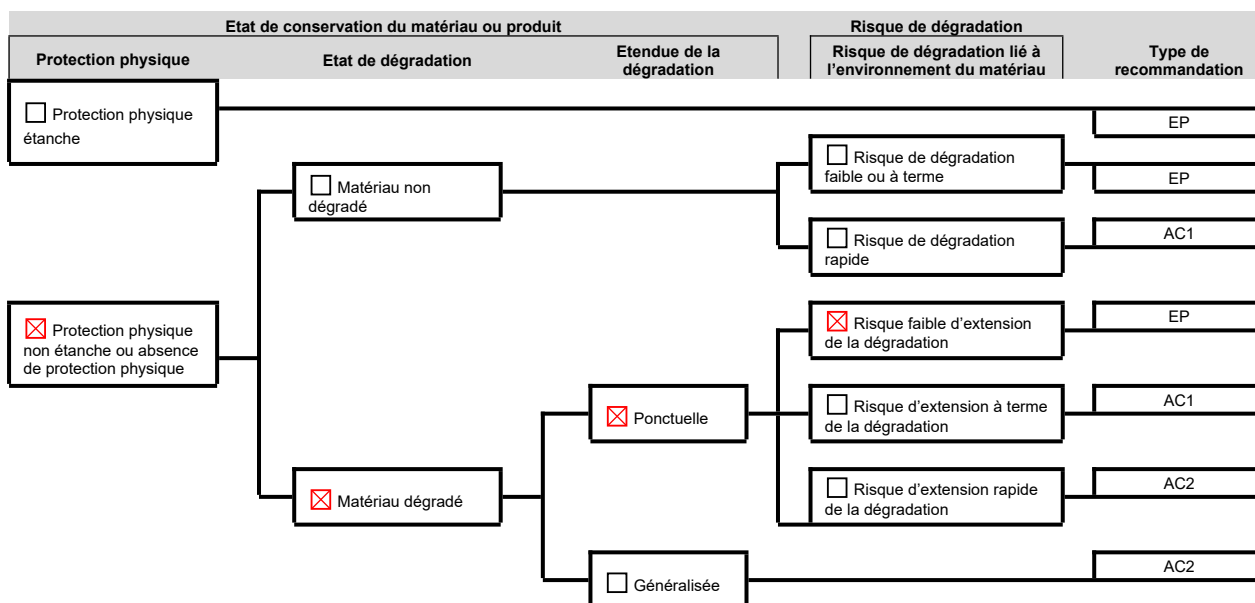

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°71

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 217 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

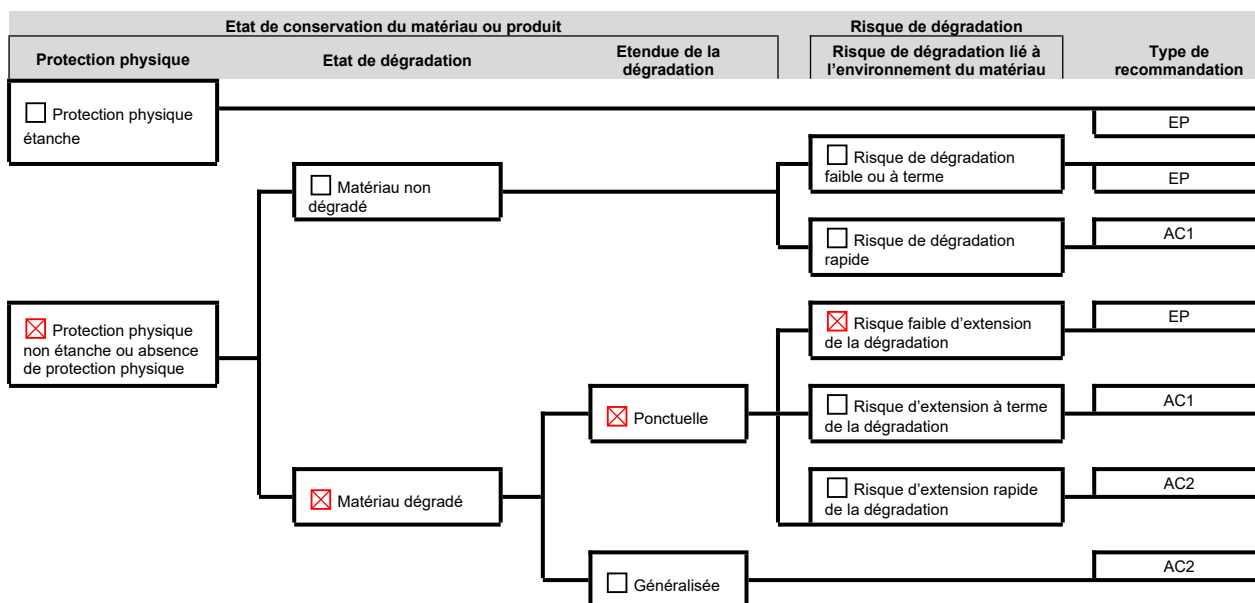

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°72
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 218 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

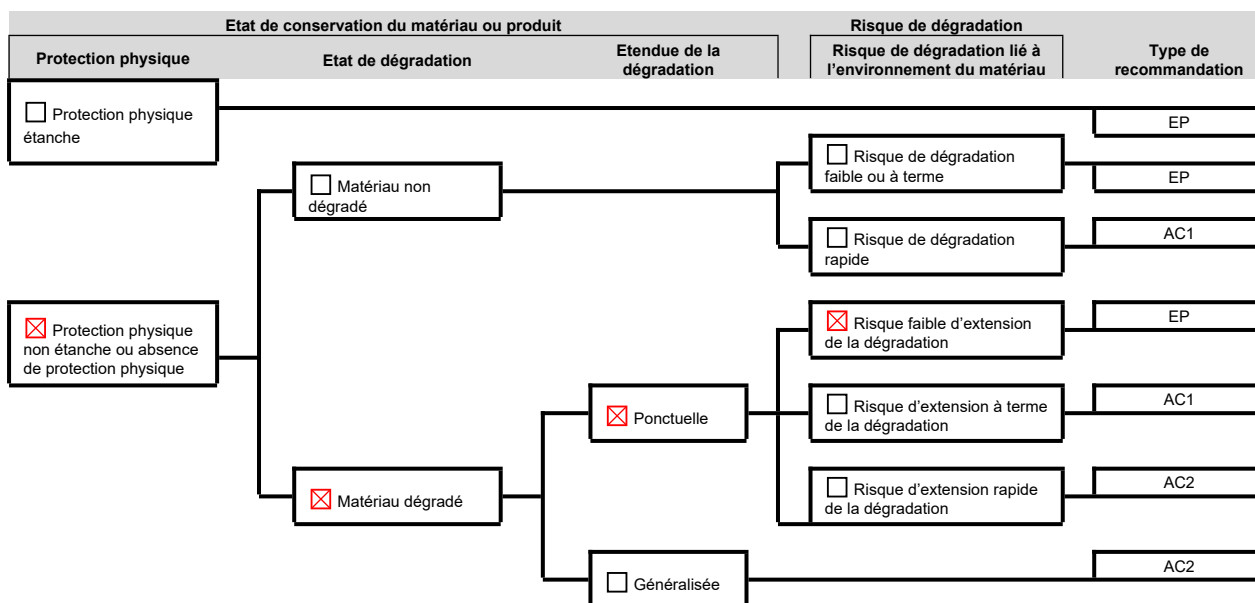

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°73

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 220 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

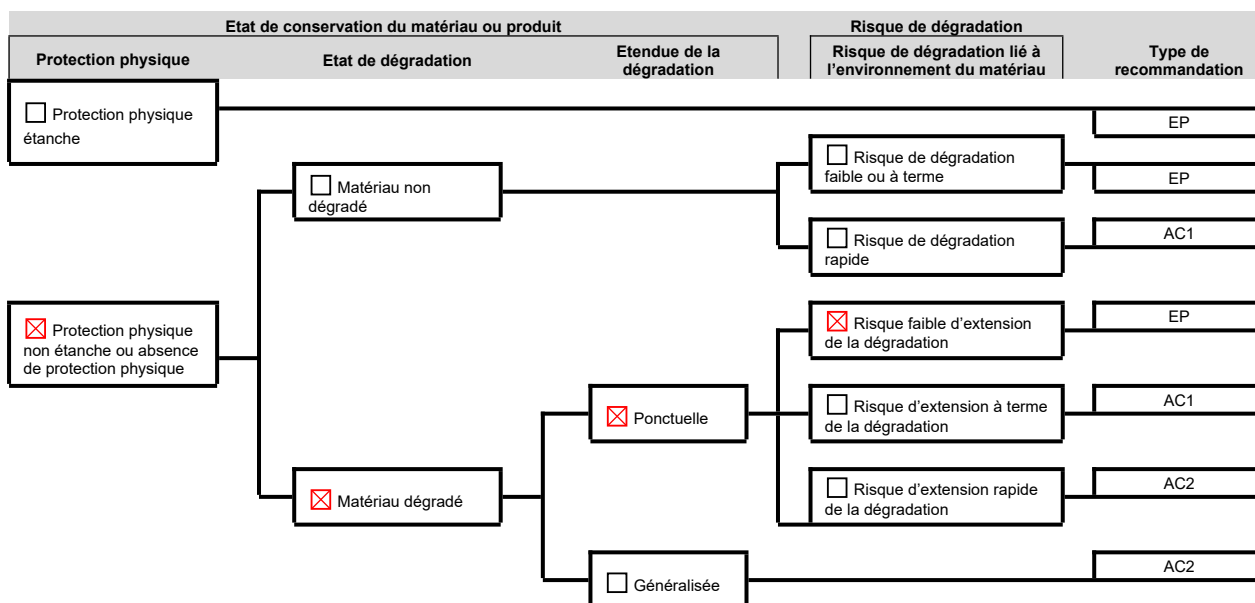

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°74

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 224 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

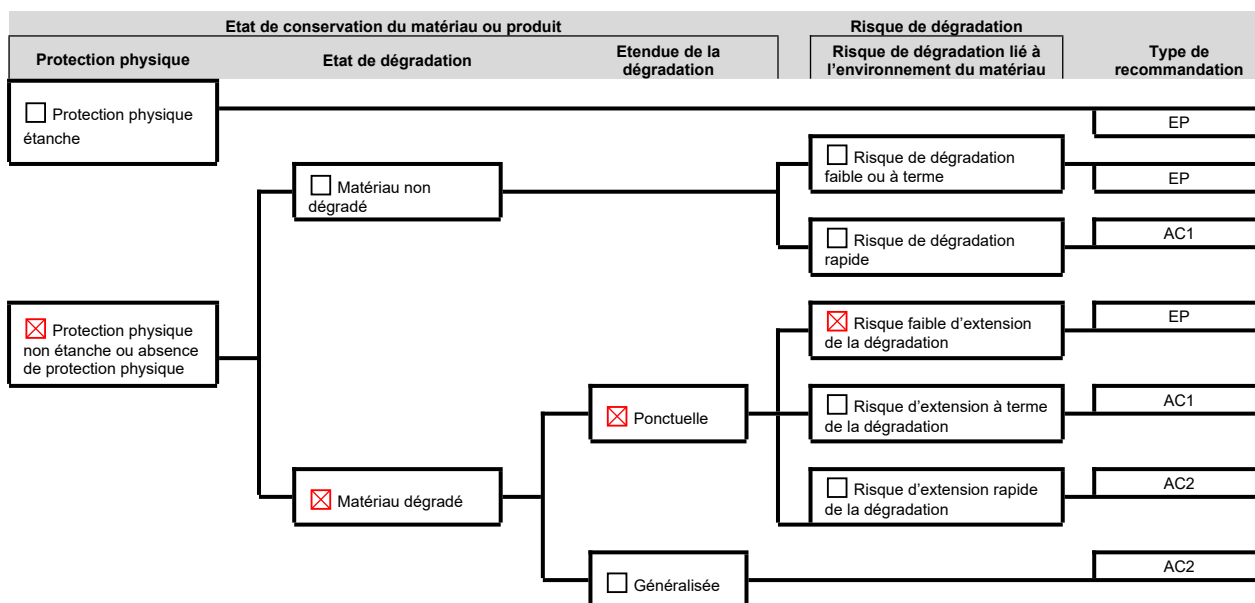

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°75


QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Zone d'Activité Prat Pip Sud - 360 rue Robert Schuman
29490 GUIPAVAS - Tel./Fax. : 0229008135 - 0229008139

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00601 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire
FR 56 490 676 293

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité
Page 99 / 235

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 229 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

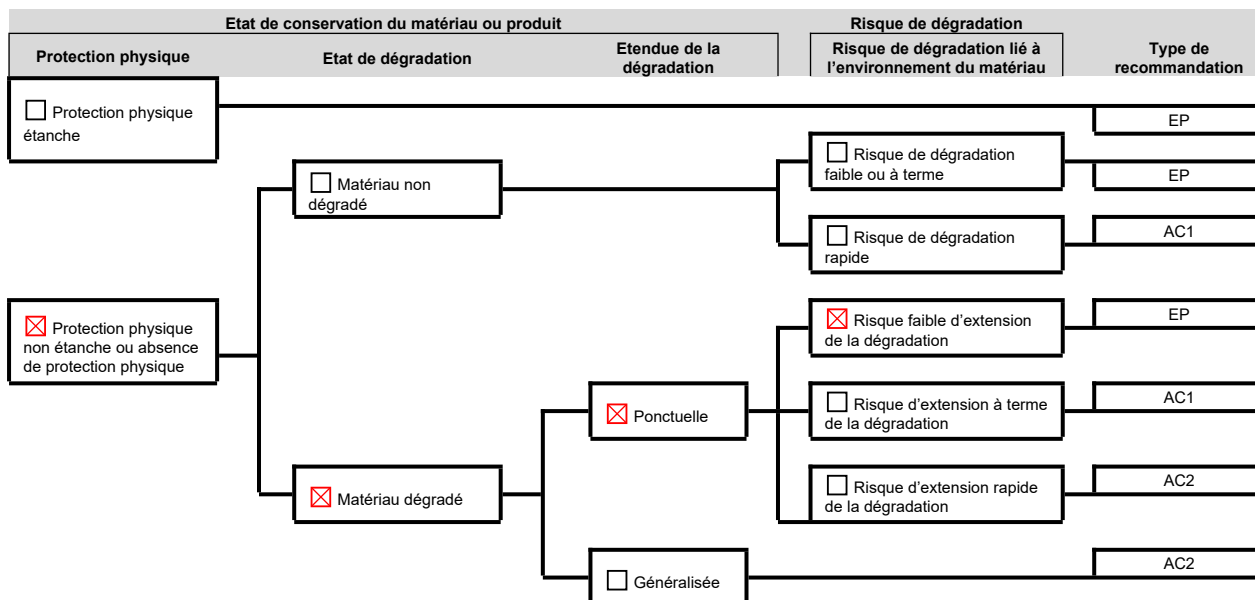

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°76

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 230 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

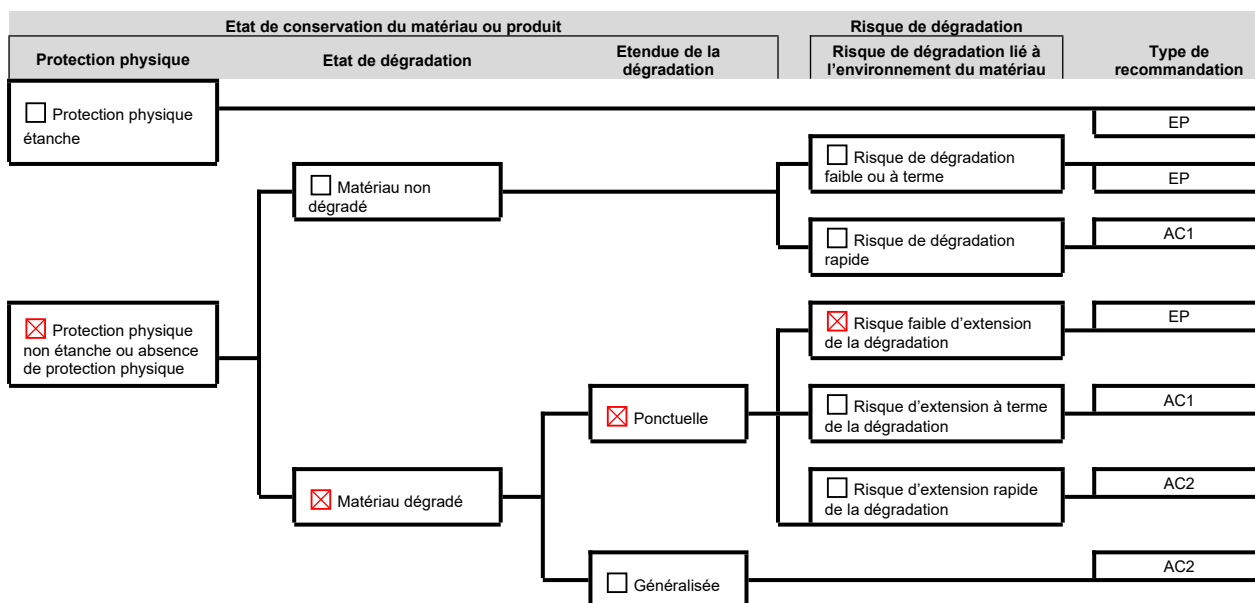

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°77

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 231 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

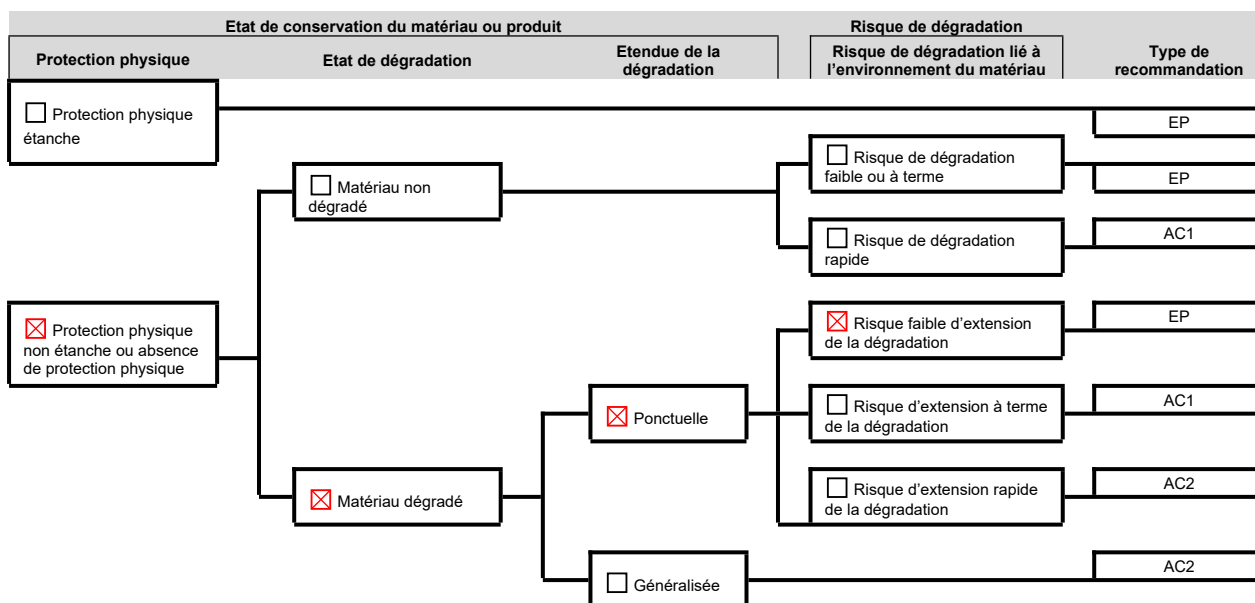

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°78

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 232 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

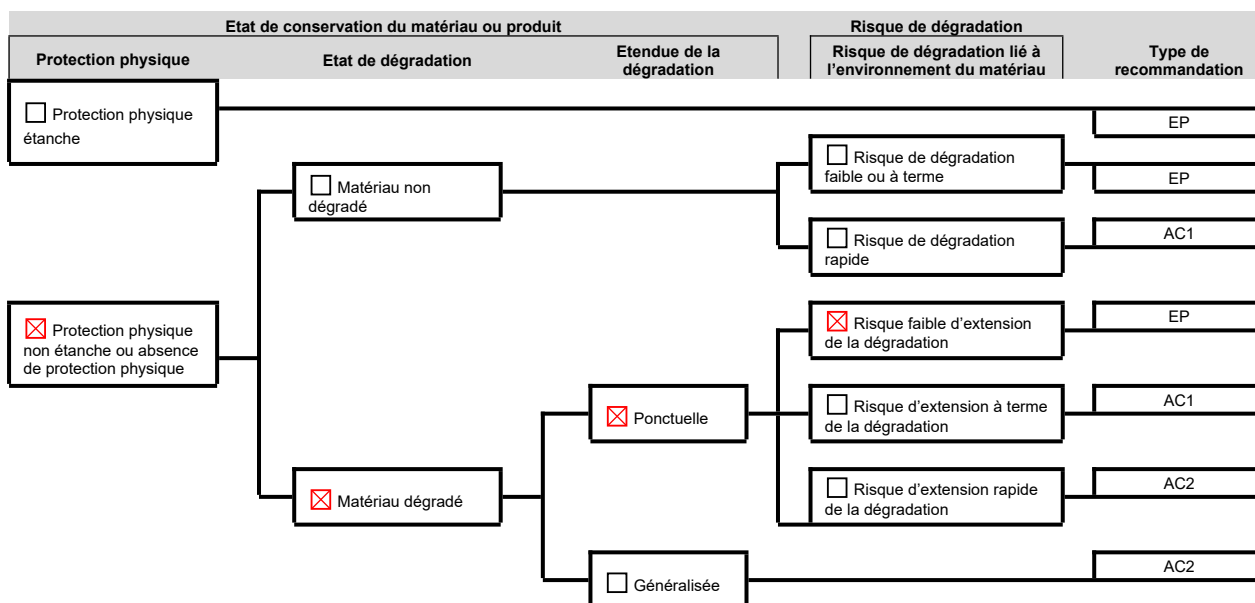

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°79

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 233 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

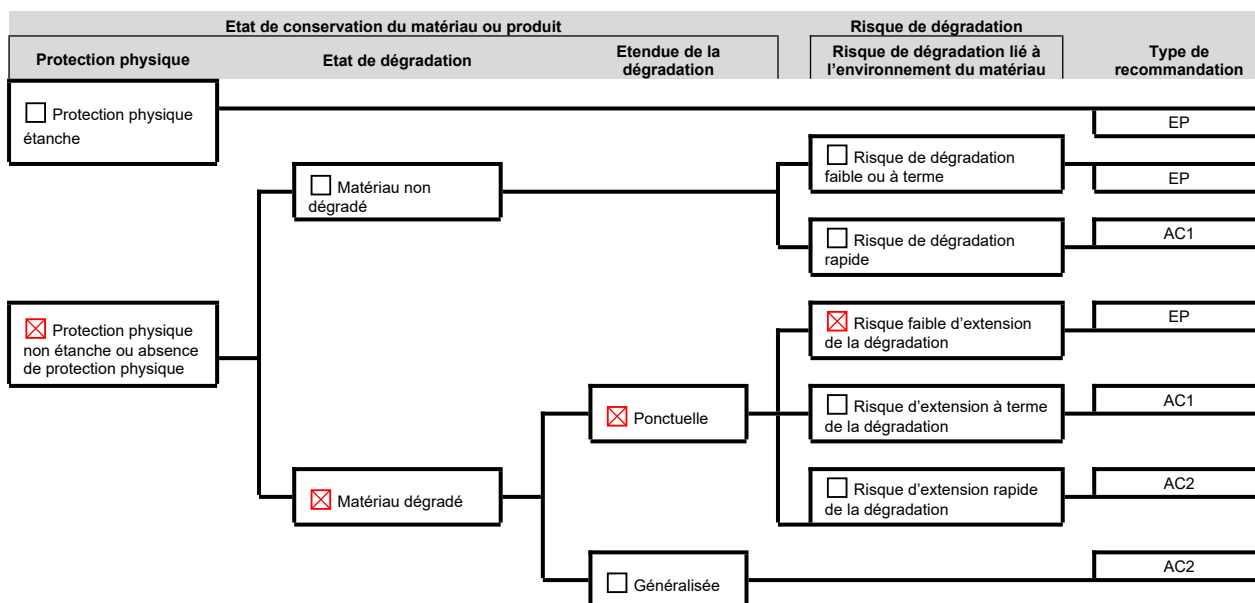

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°80

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 234 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

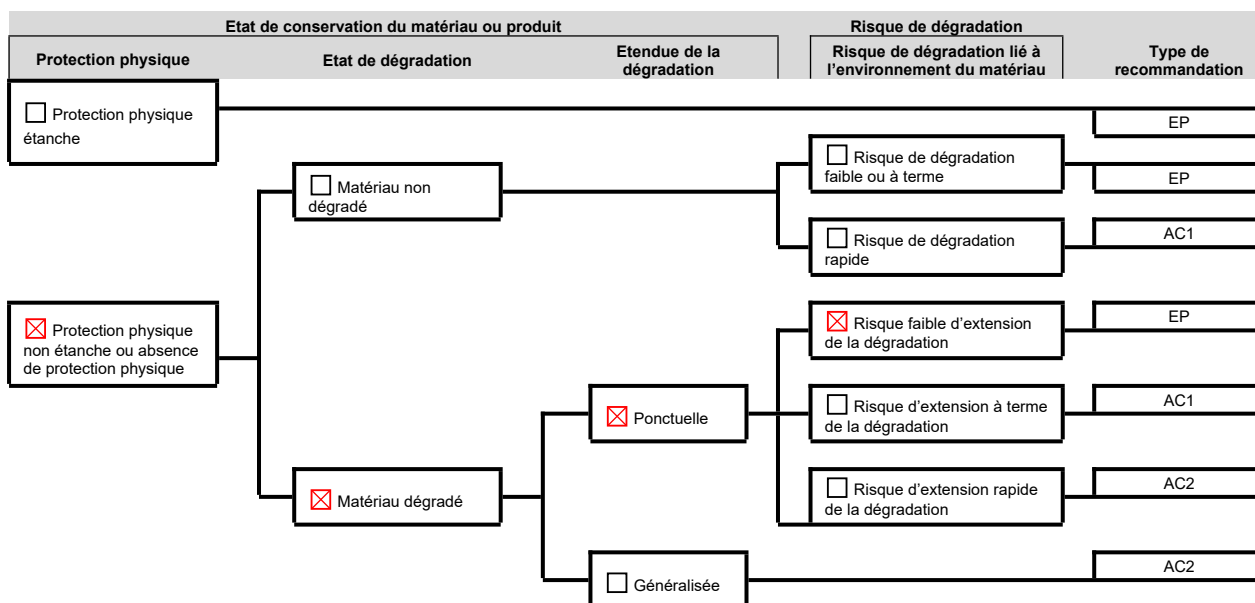

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°81
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 235 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

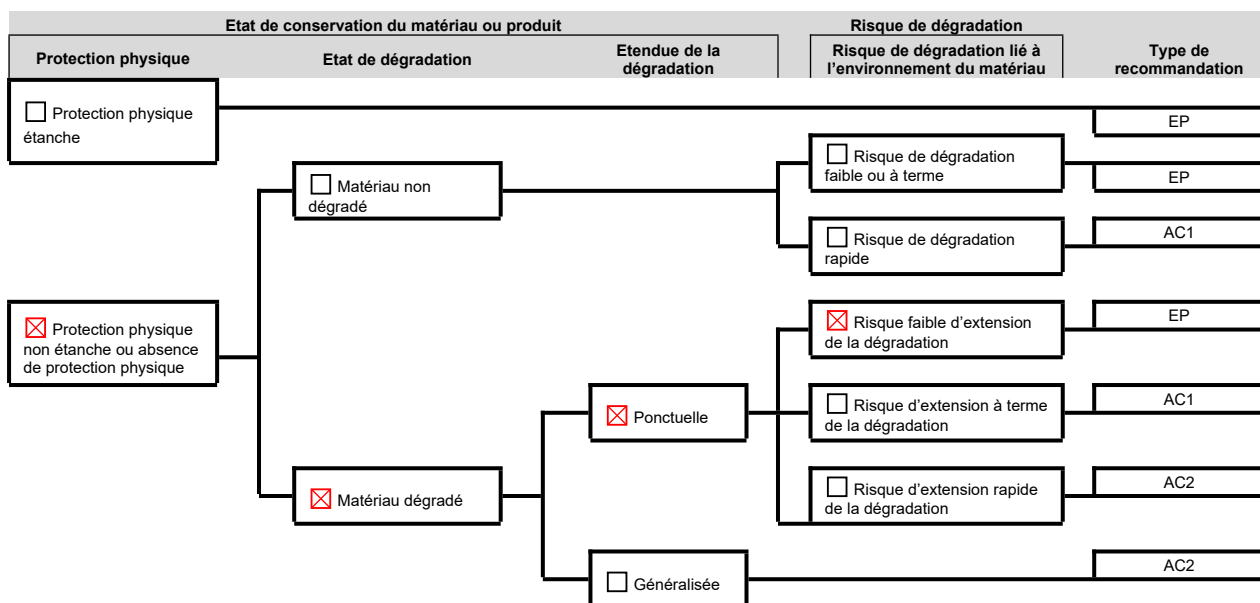

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°82

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 235 bis - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

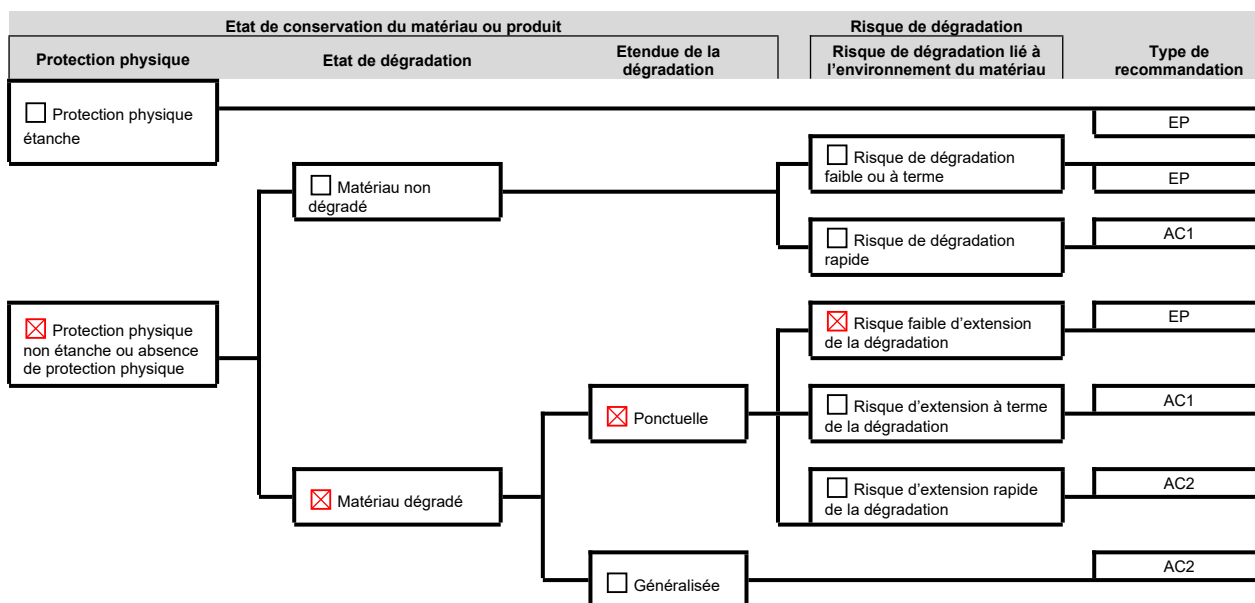

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°83

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archive 2 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

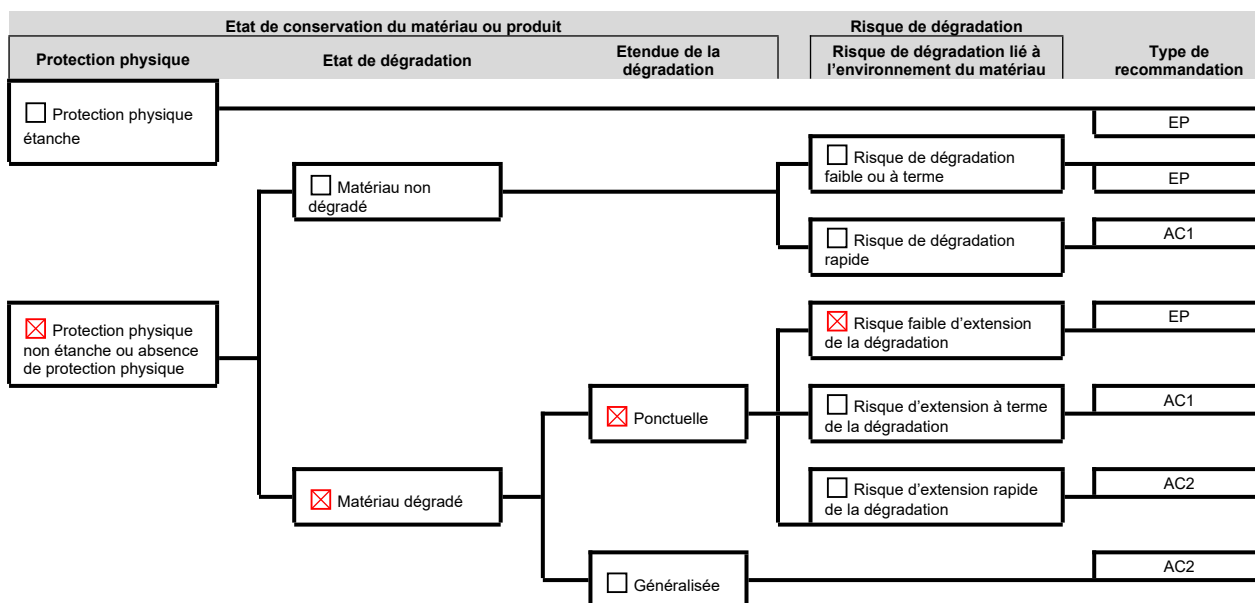

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°84
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Palier escalier 2 - Sol - Dalles de sol Cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

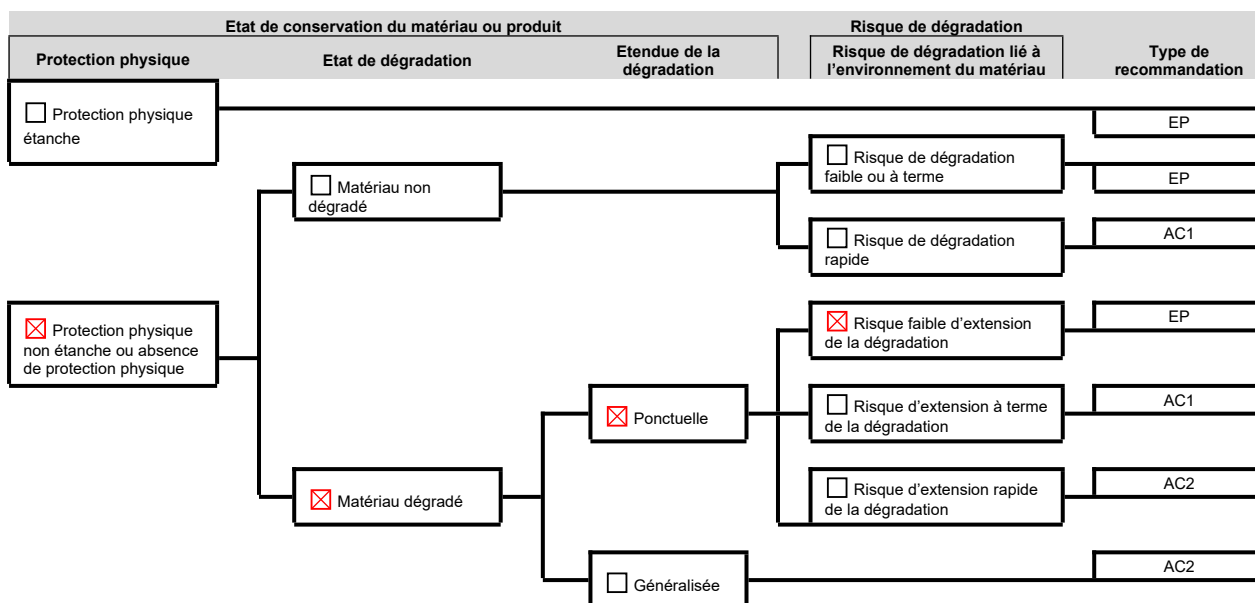

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°85

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 2 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

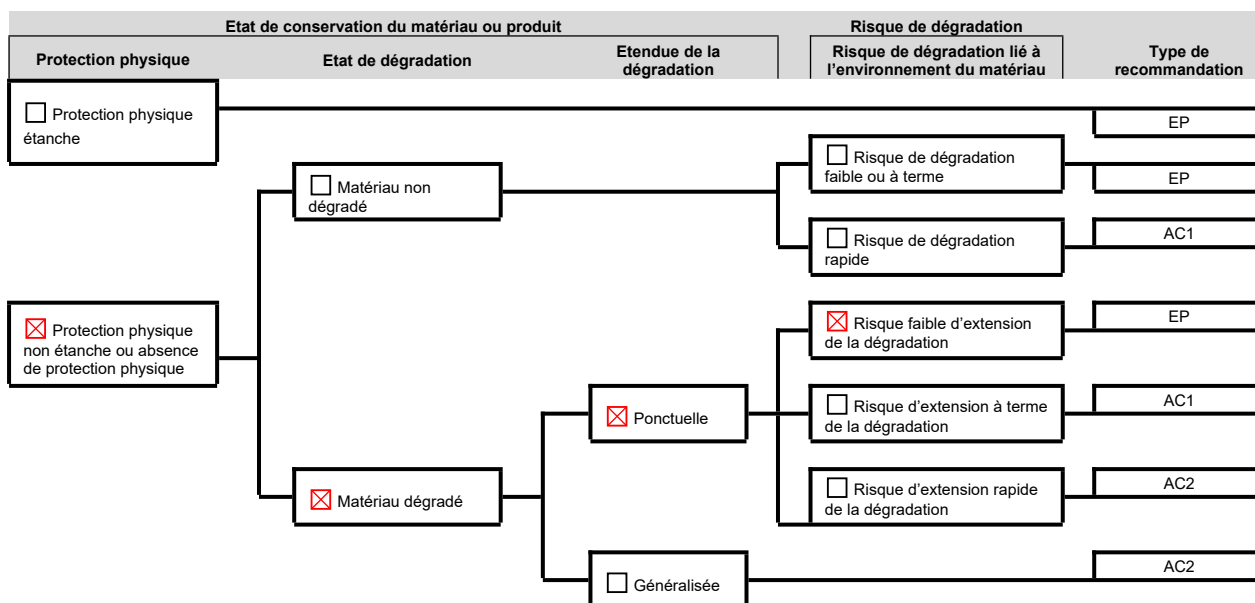

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°86

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Archive 3 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

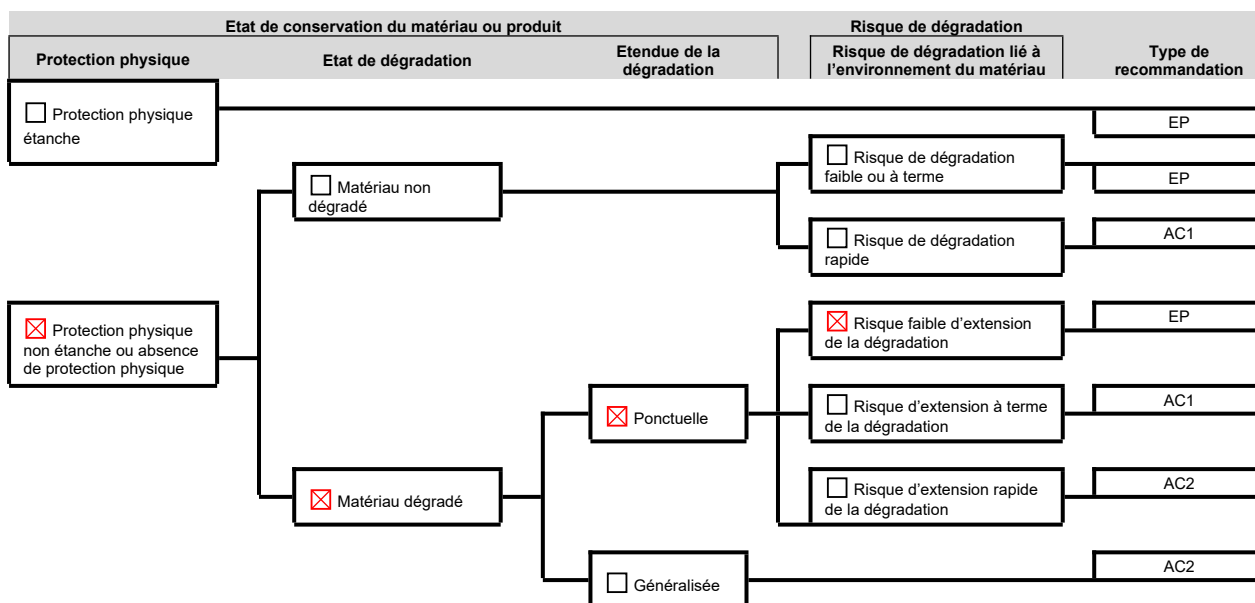

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°87

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Dgt 1 - Sol - Dalles de sol Cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

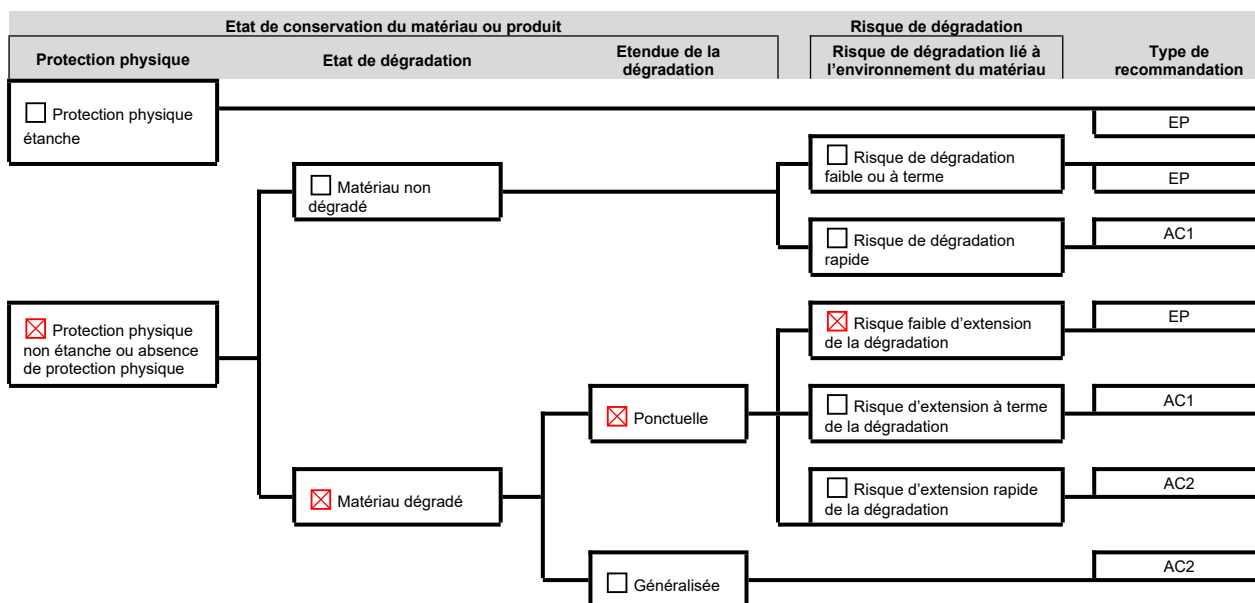

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°88

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Dgt 2 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

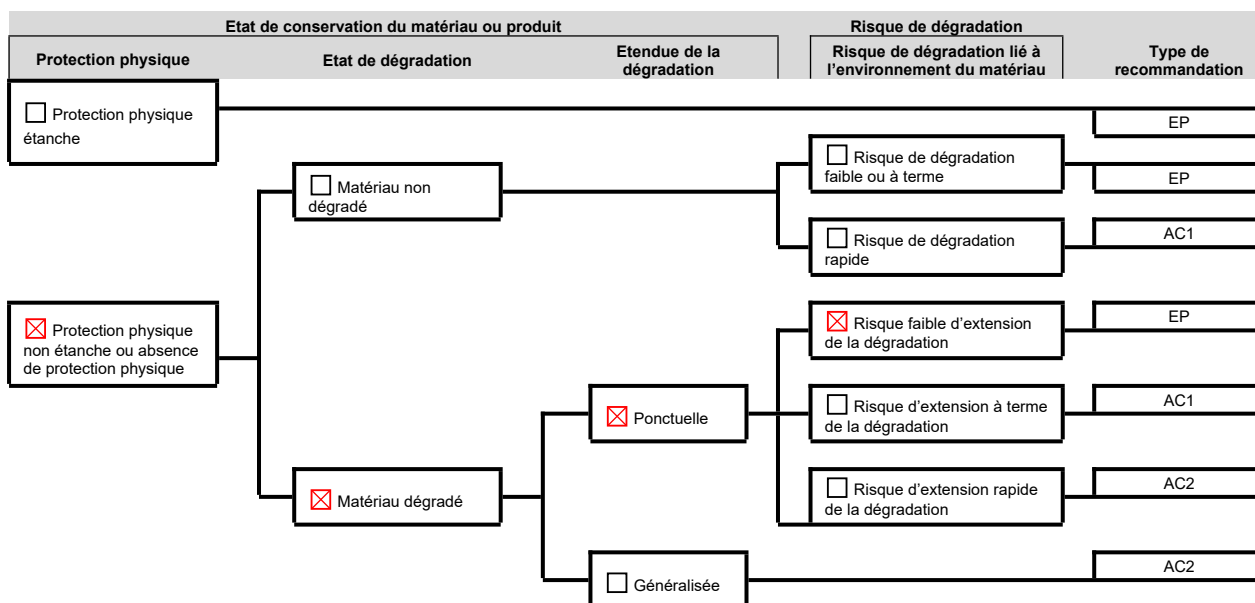

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°89

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 4 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

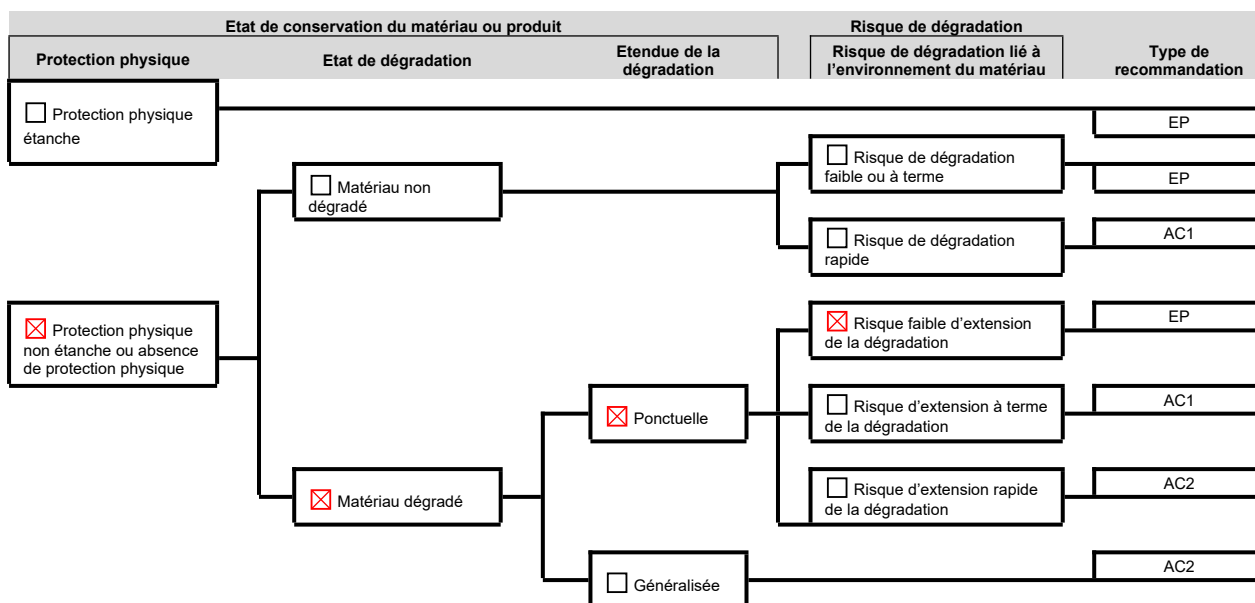

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°90

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 3 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

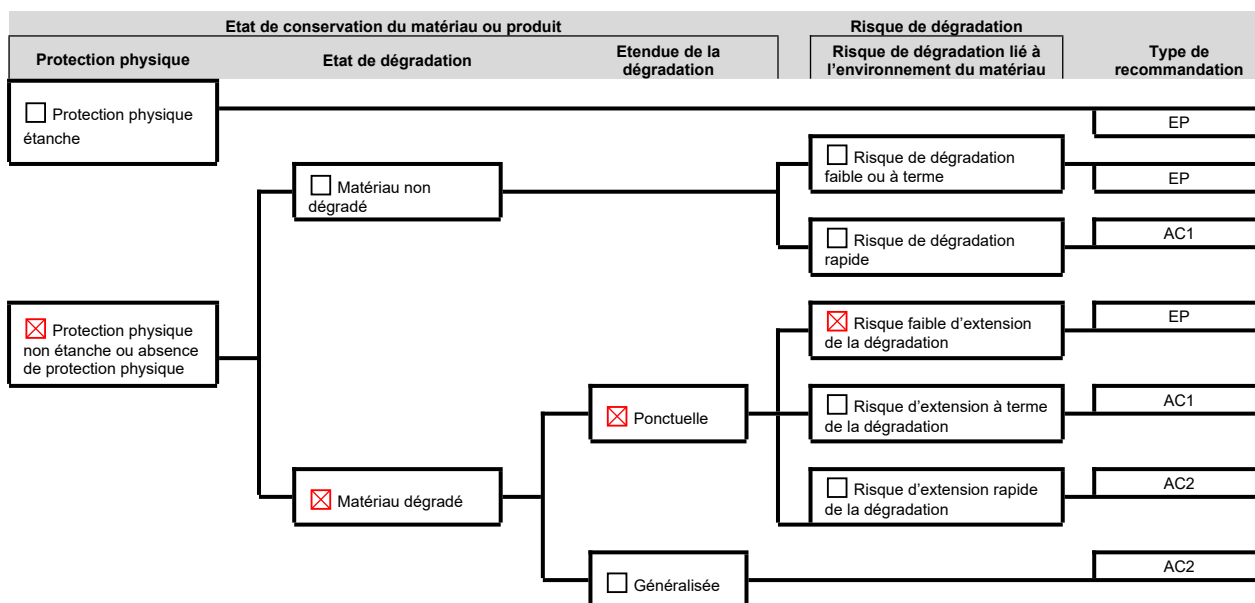

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°91

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	2 salles de réunion - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

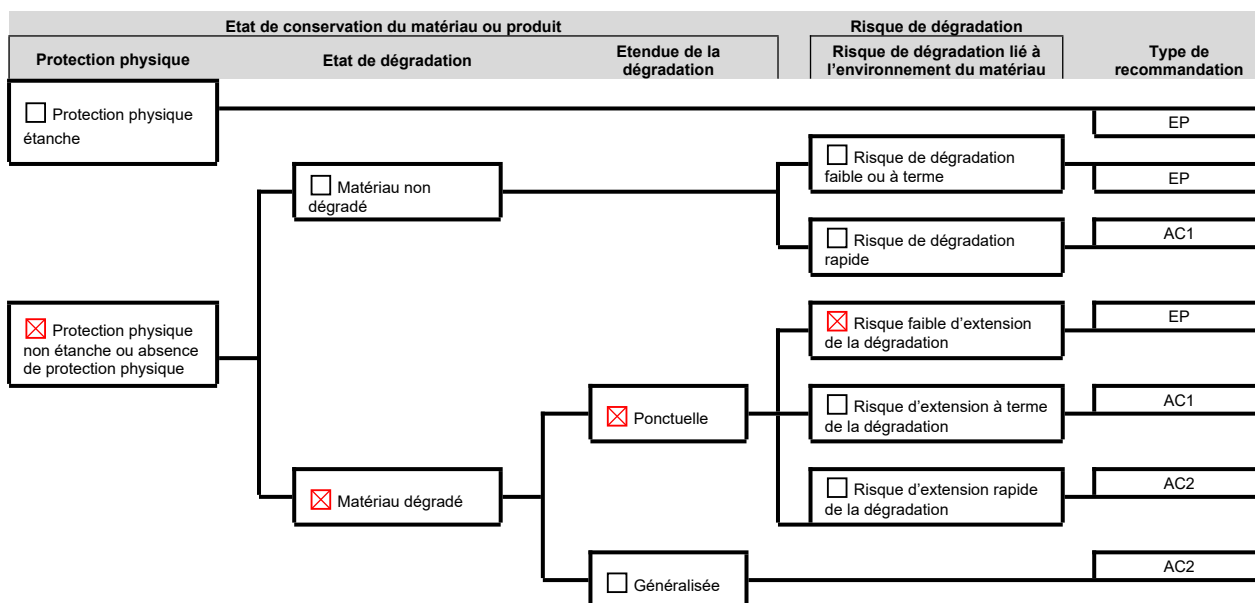

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°92

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Local Repos - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

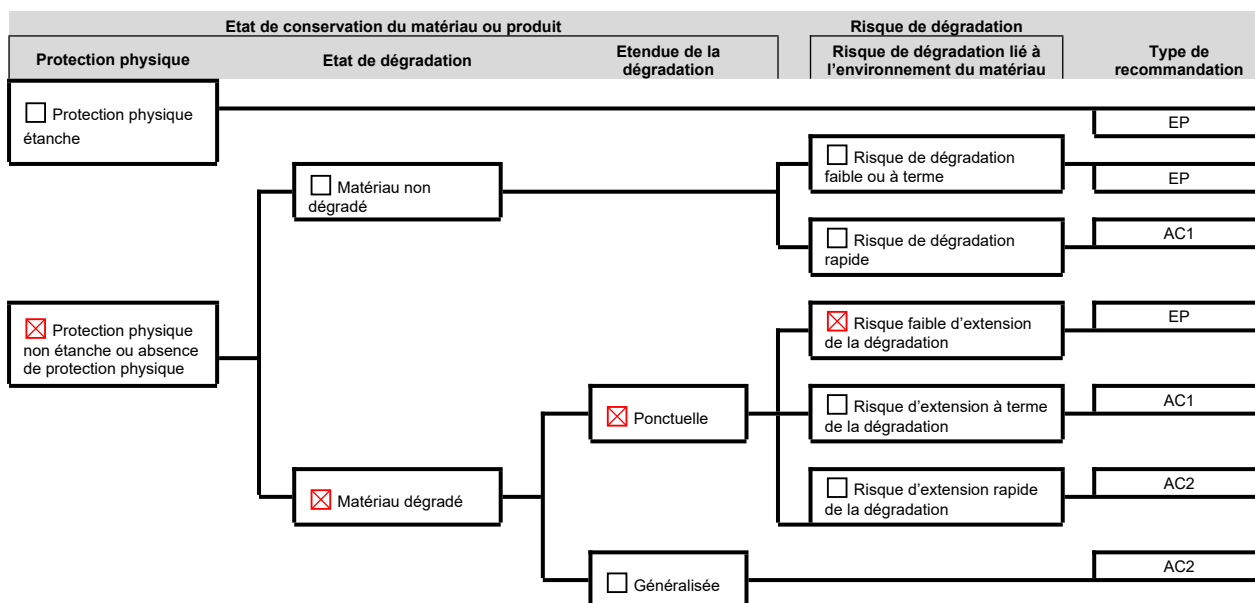

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°93
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 1 - Sol - Dalles de sol cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

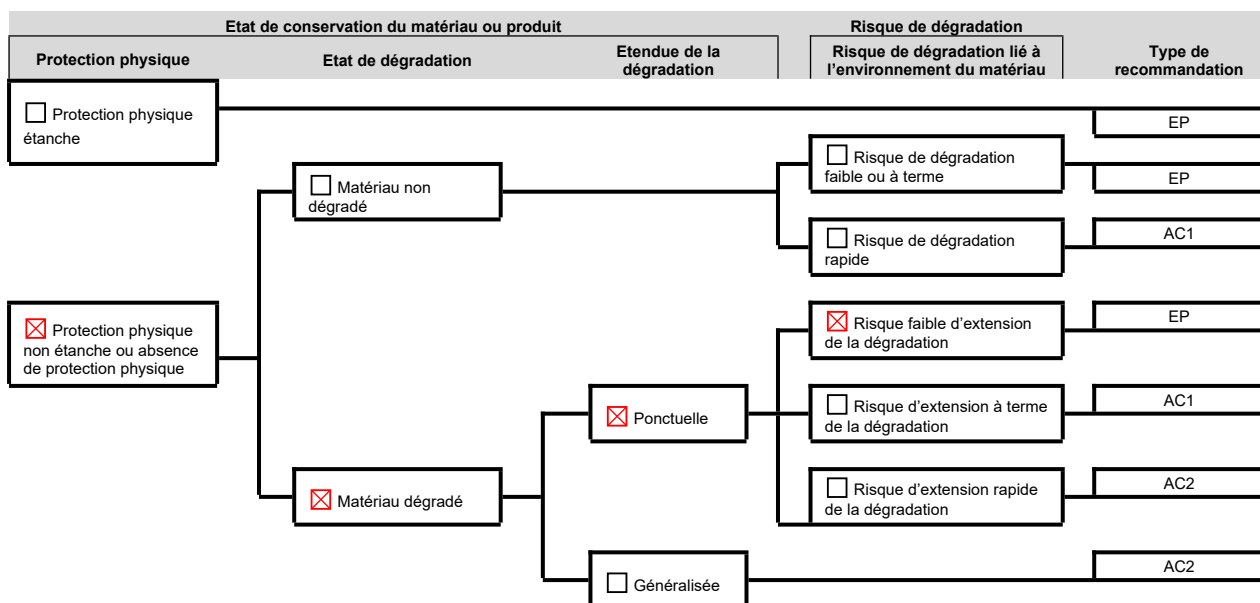

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°94

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Local Archives 2 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

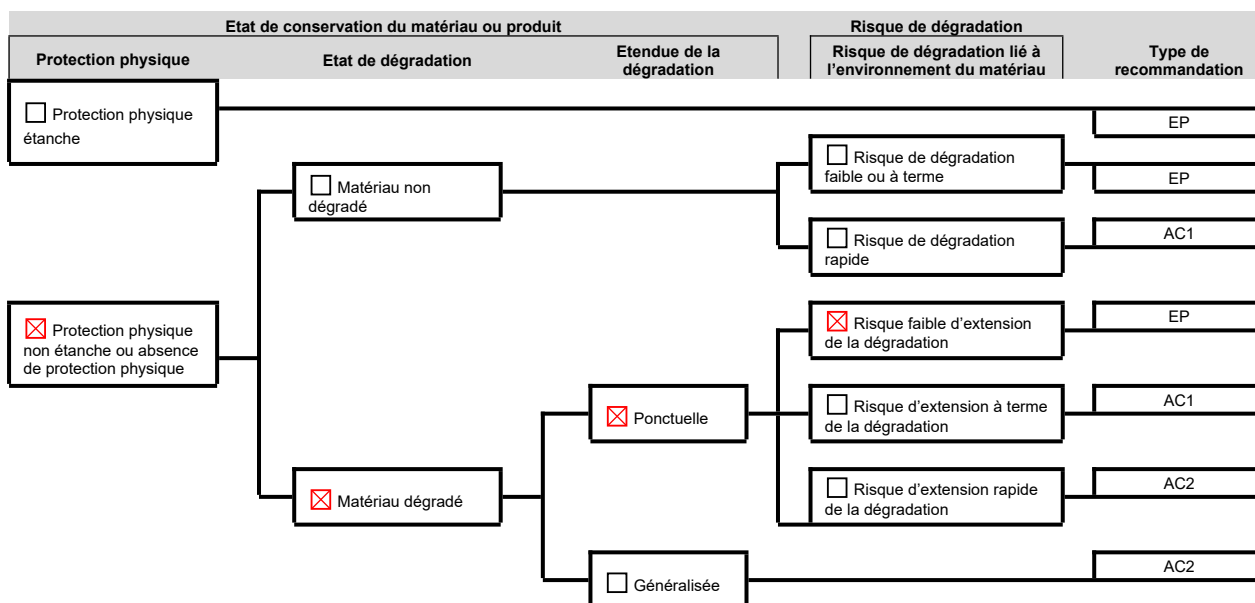

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°95

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 1 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

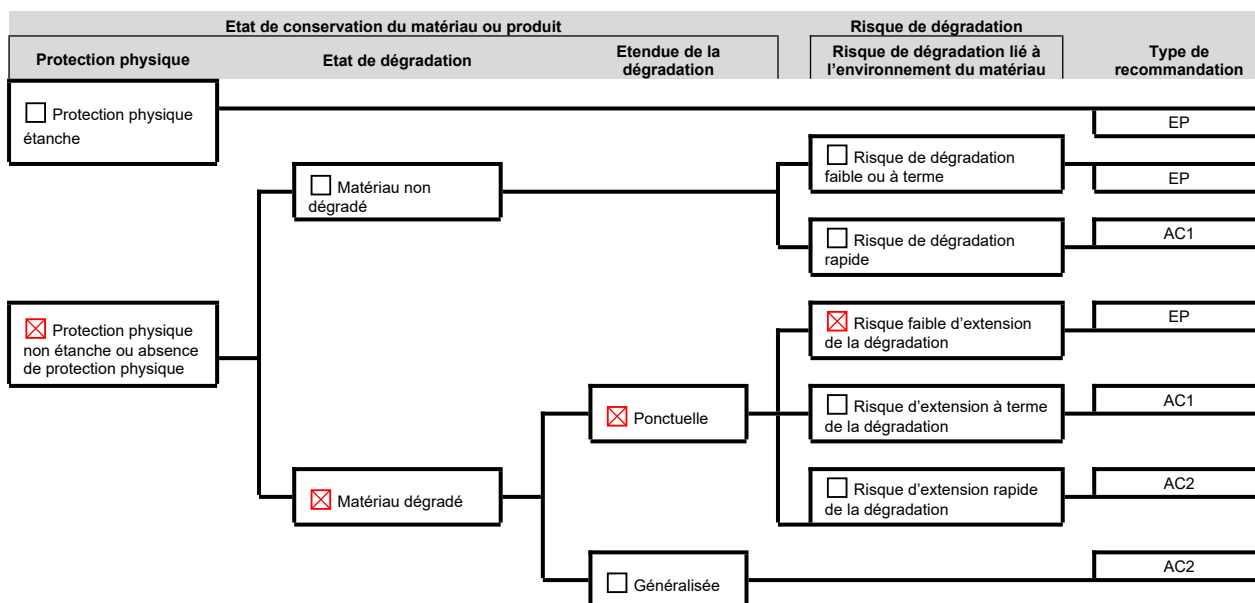

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°96
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 301 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

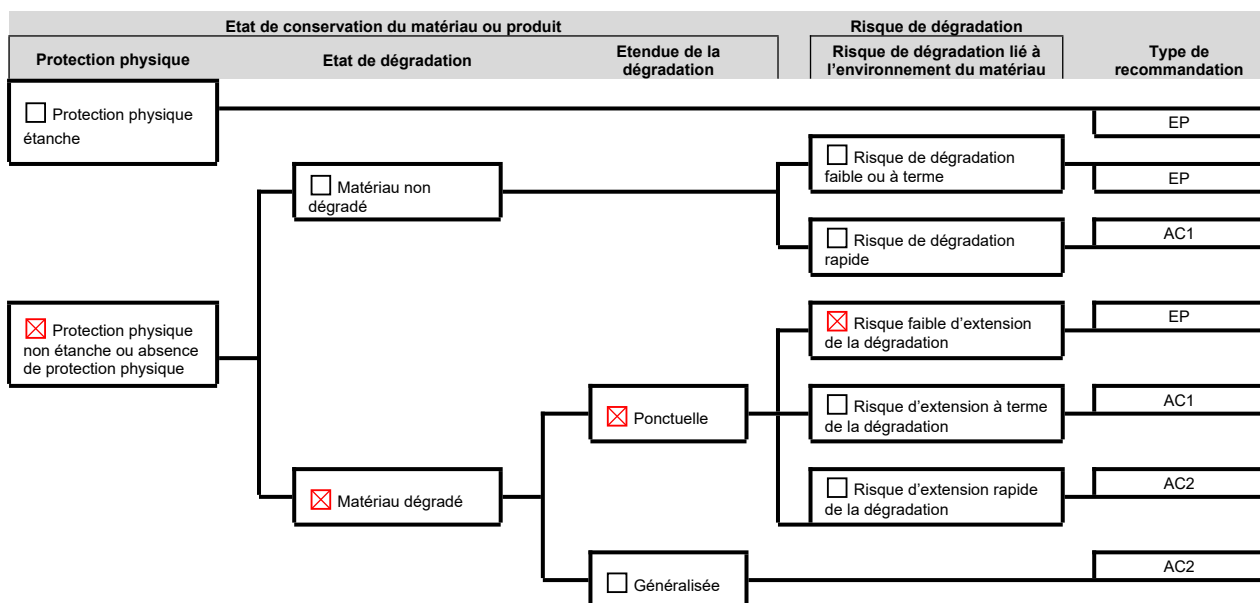

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°97

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 302 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

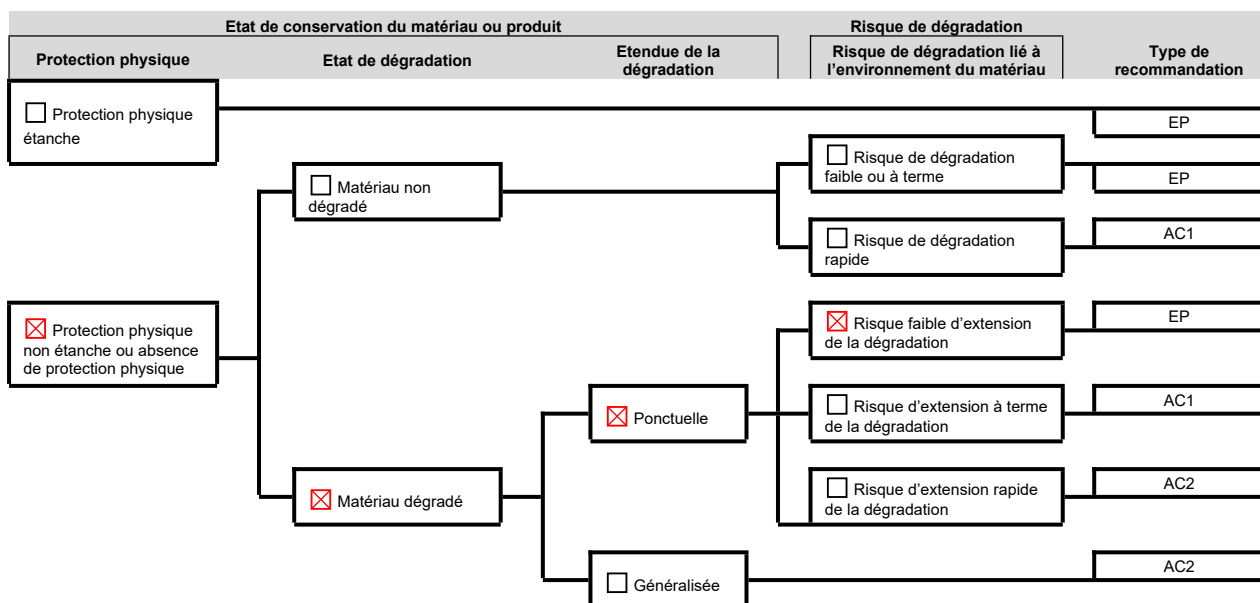

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°98

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 303 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

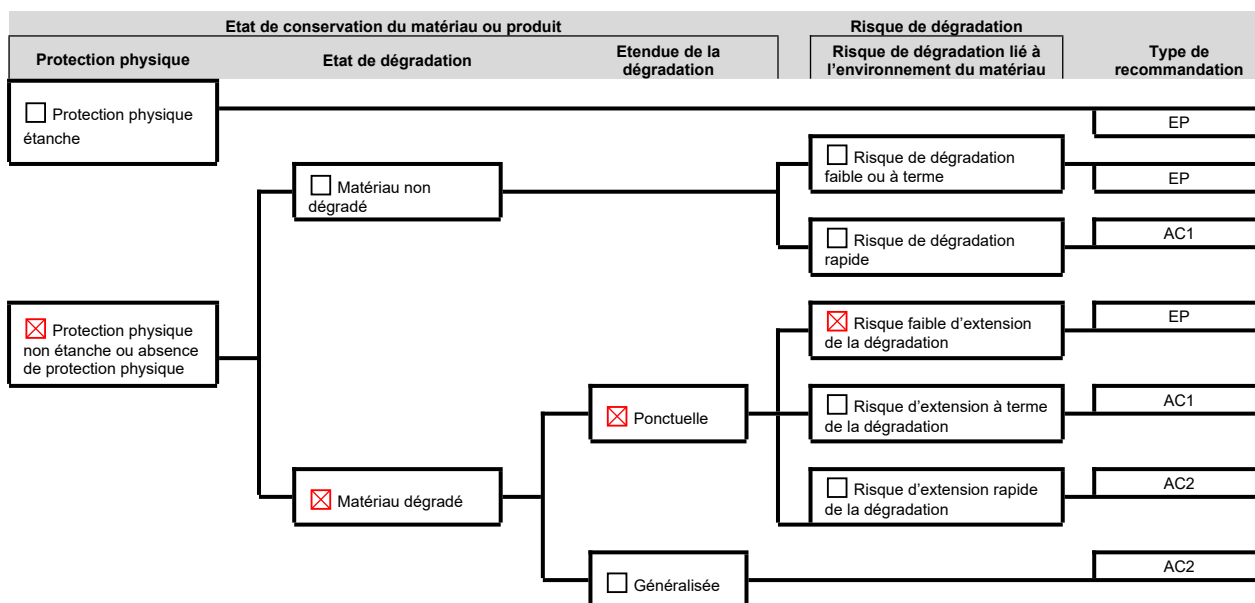

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°99

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 304 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

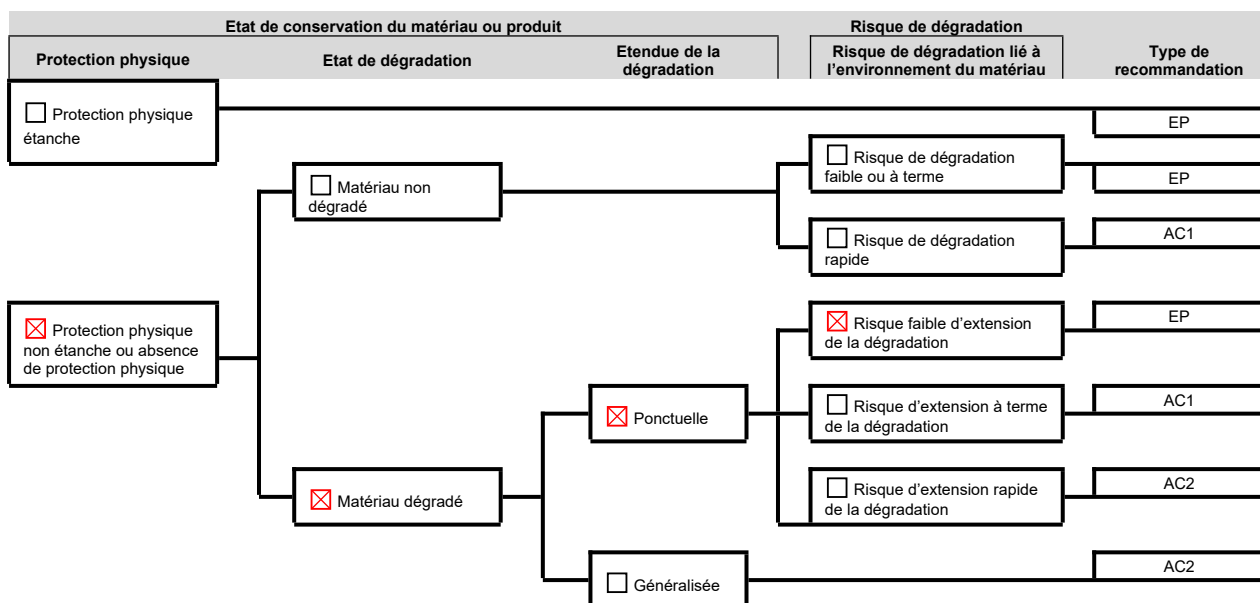

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°100

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 305 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

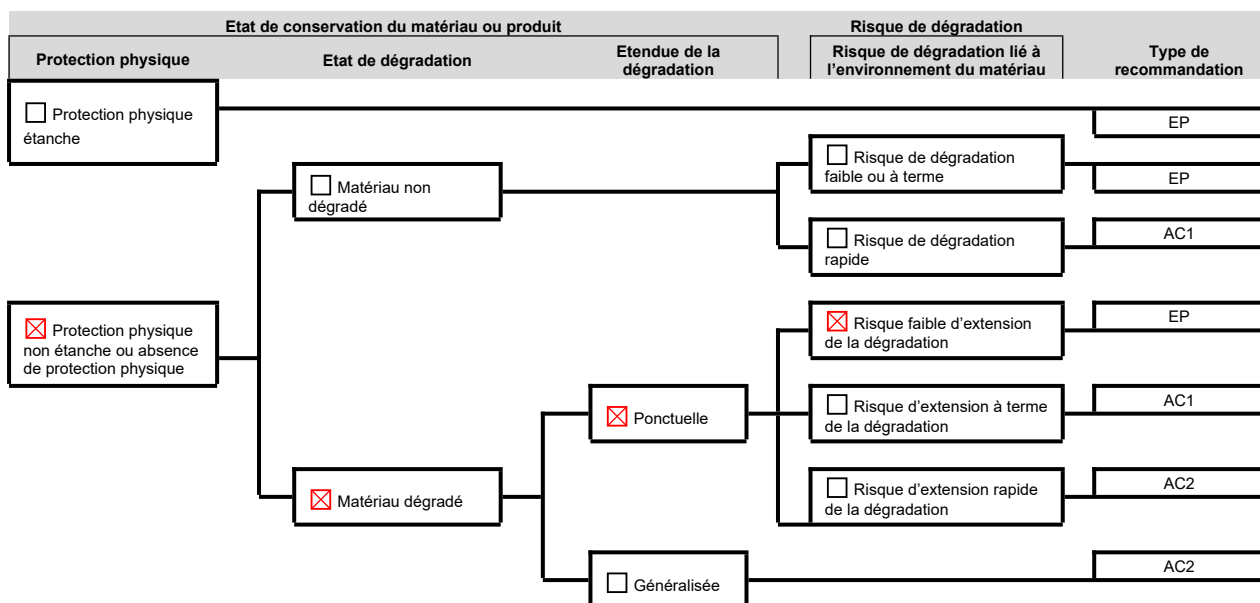

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°101

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 306 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

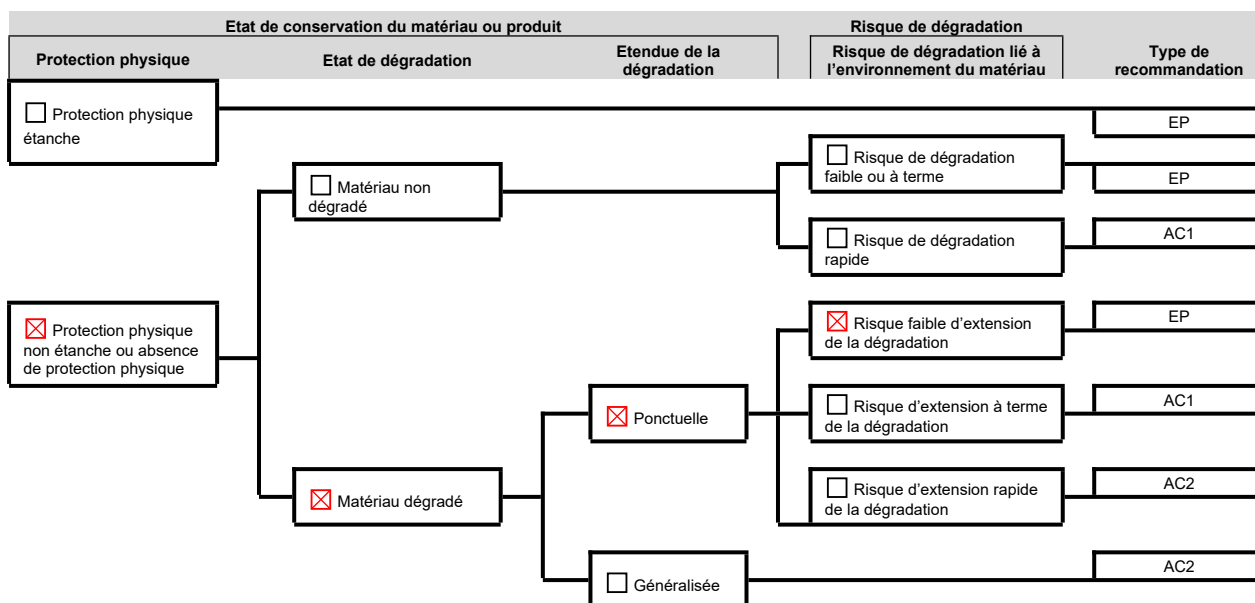

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°102

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 307 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

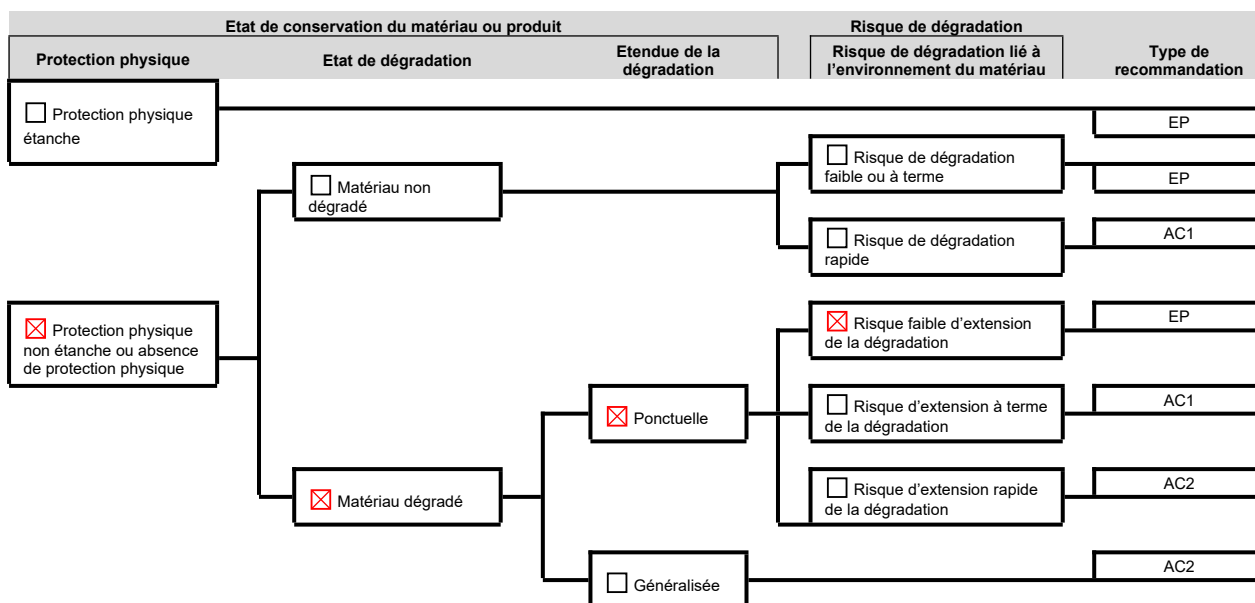

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°103

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 308 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

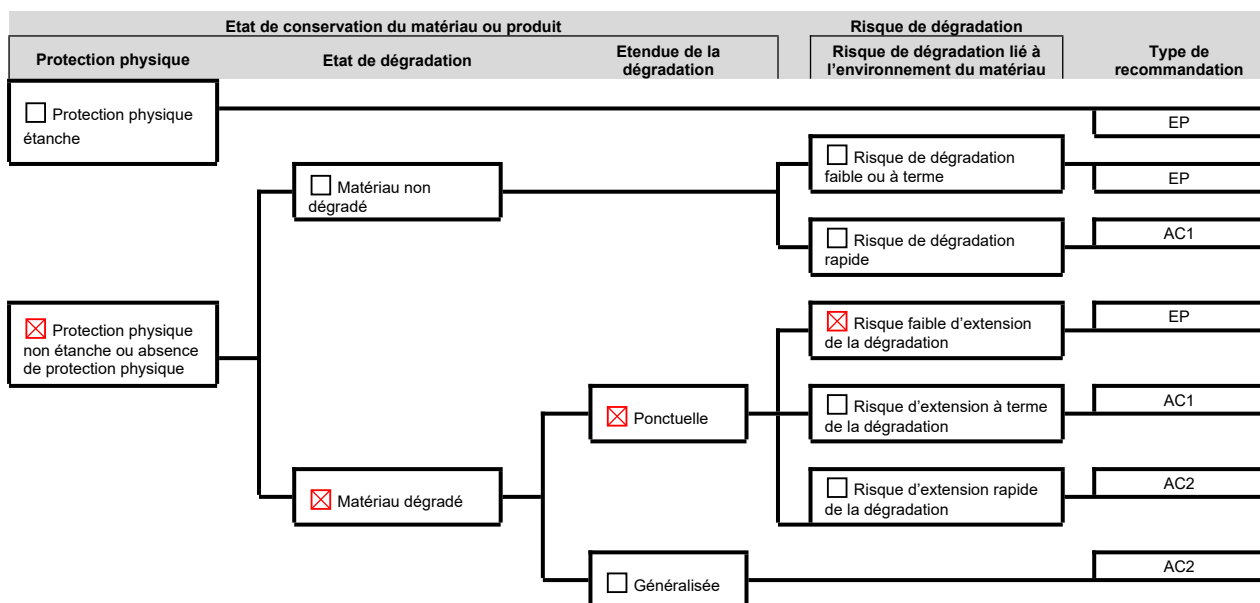

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°104

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 309 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

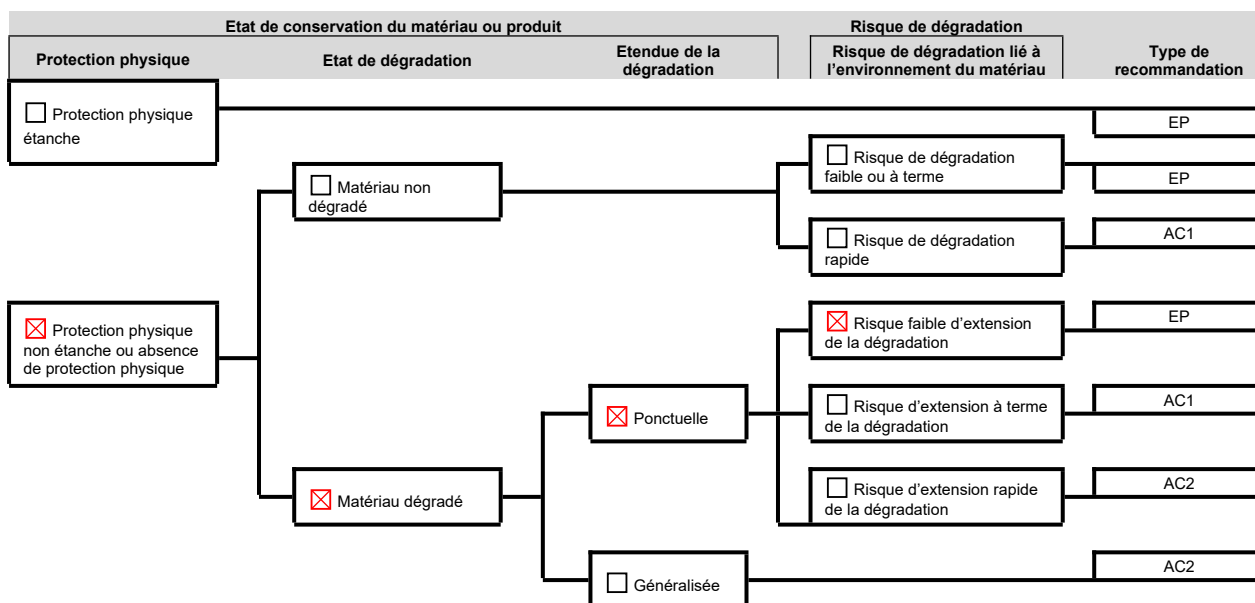

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°105

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 312 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

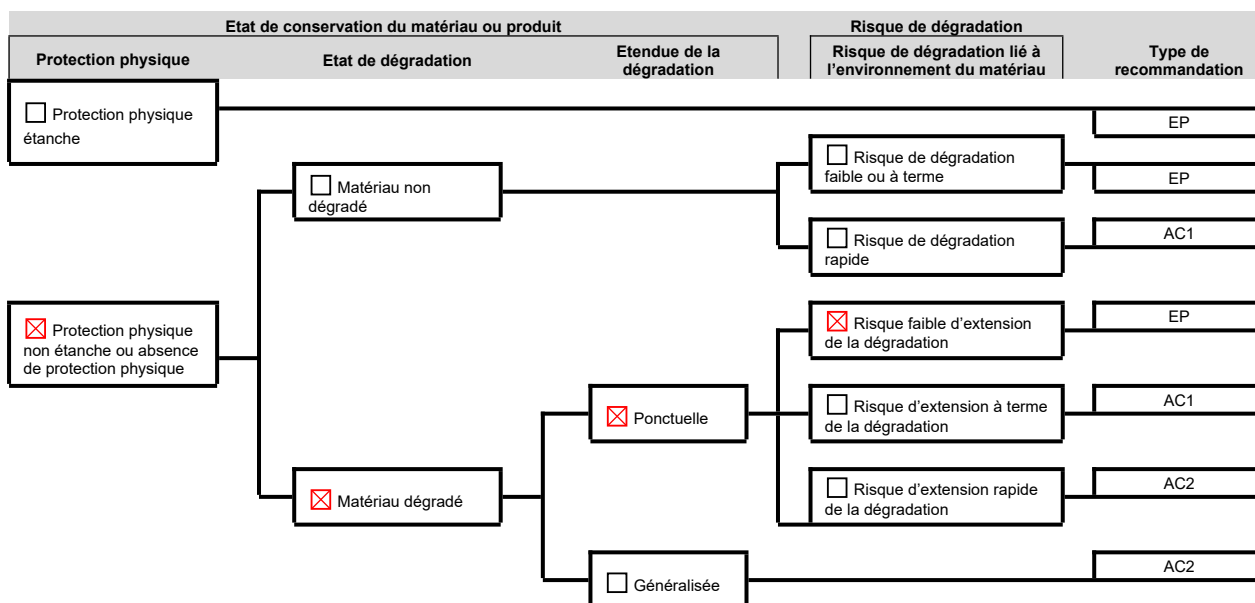

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°106

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 313 - Sol - Dalles de sol Cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

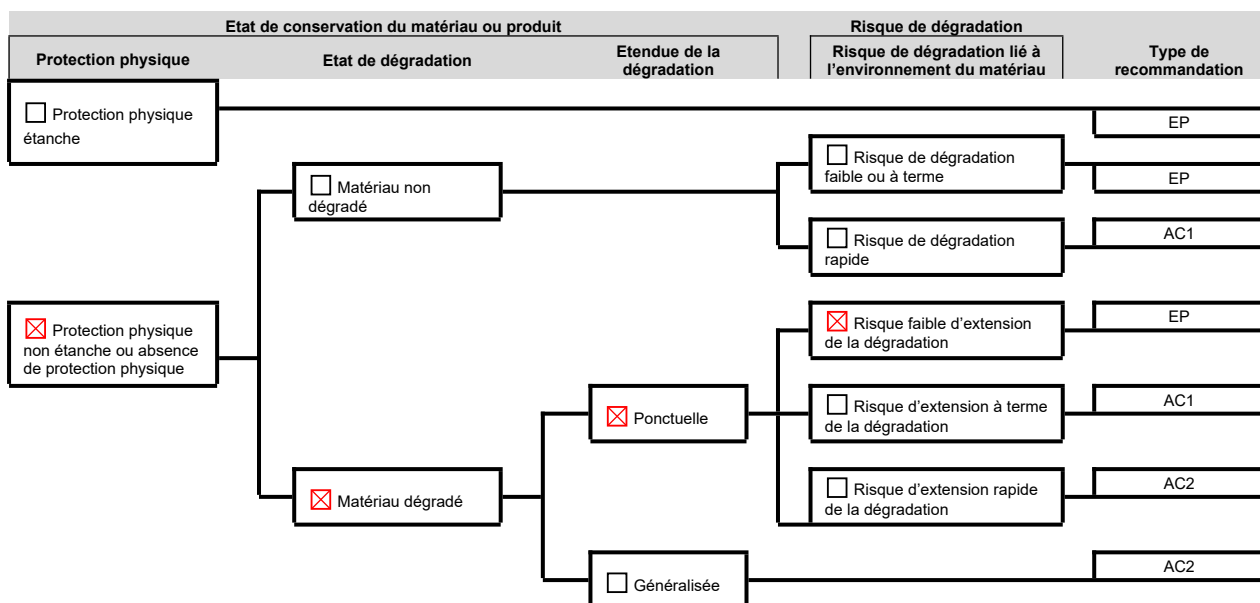

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°107

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 317 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

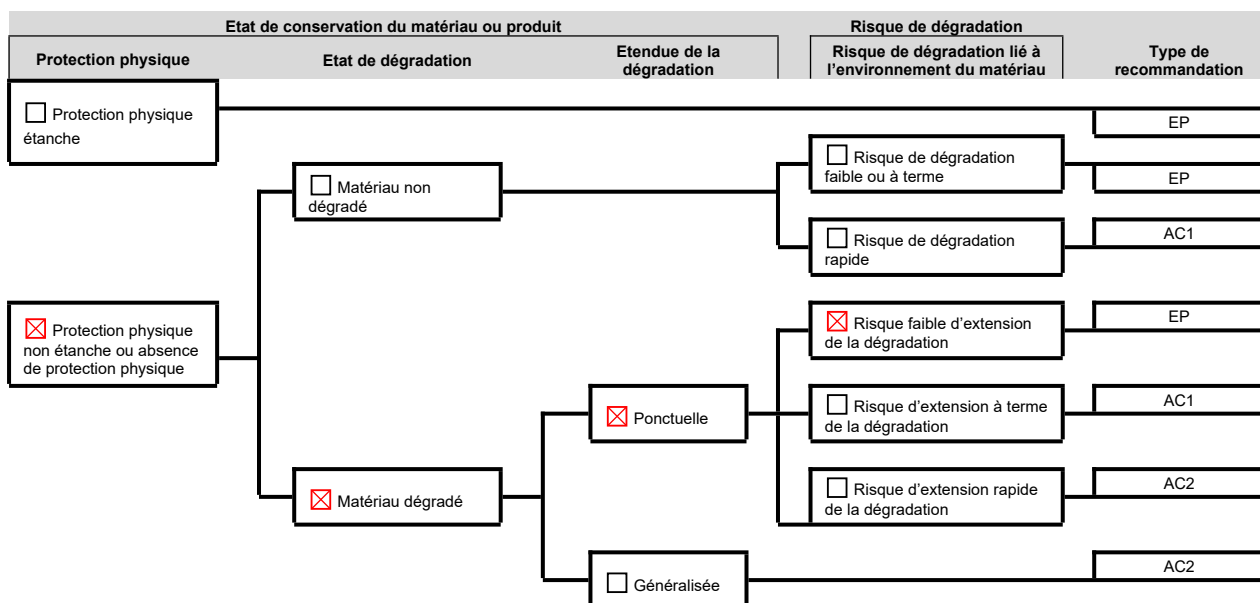

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°108

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 319 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

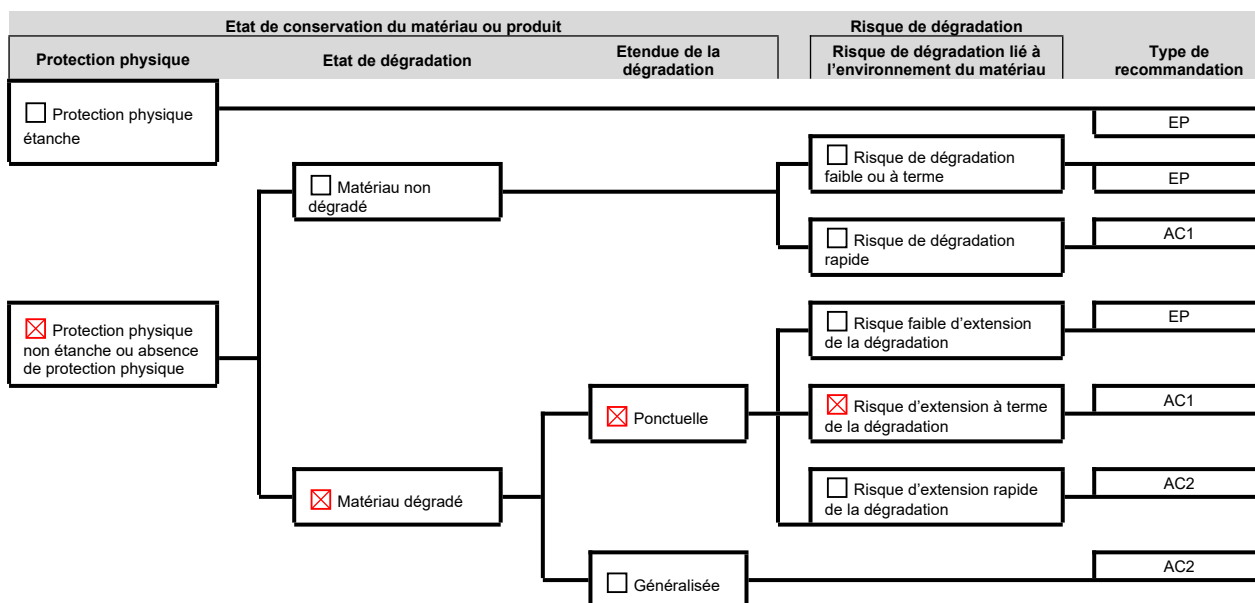

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Action corrective de premier niveau


Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

GRILLE D'EVALUATION n°109

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 320 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

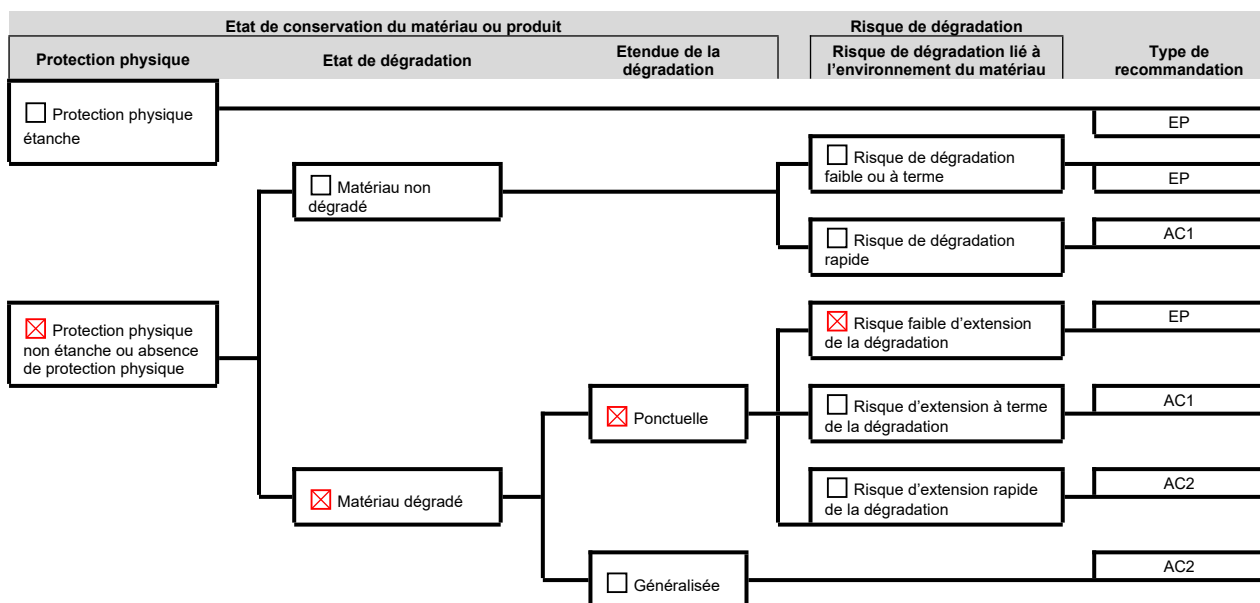

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°110

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 321 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

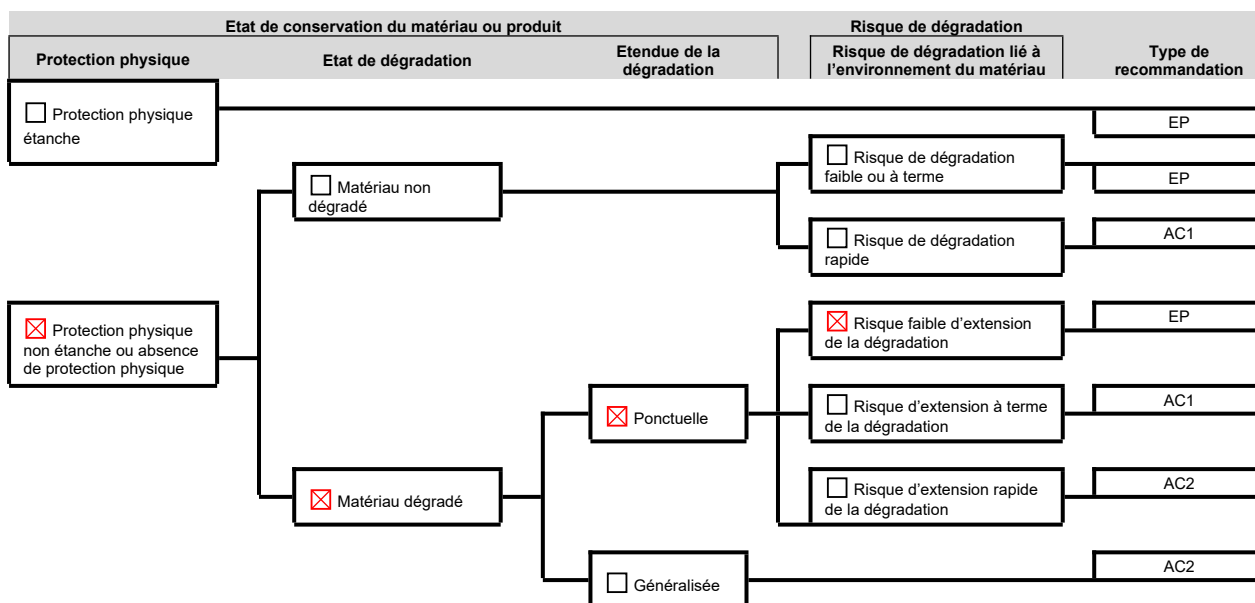

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°111

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 323 - Sol - Dalles de sol cassante = colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

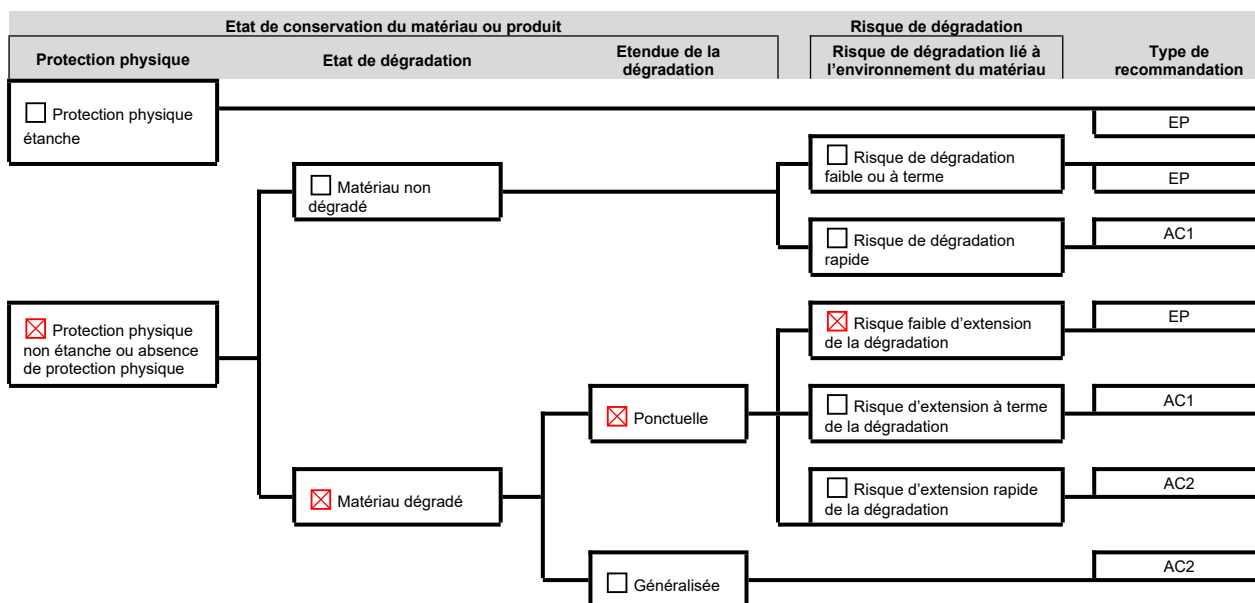

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau


Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°112
En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 324 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

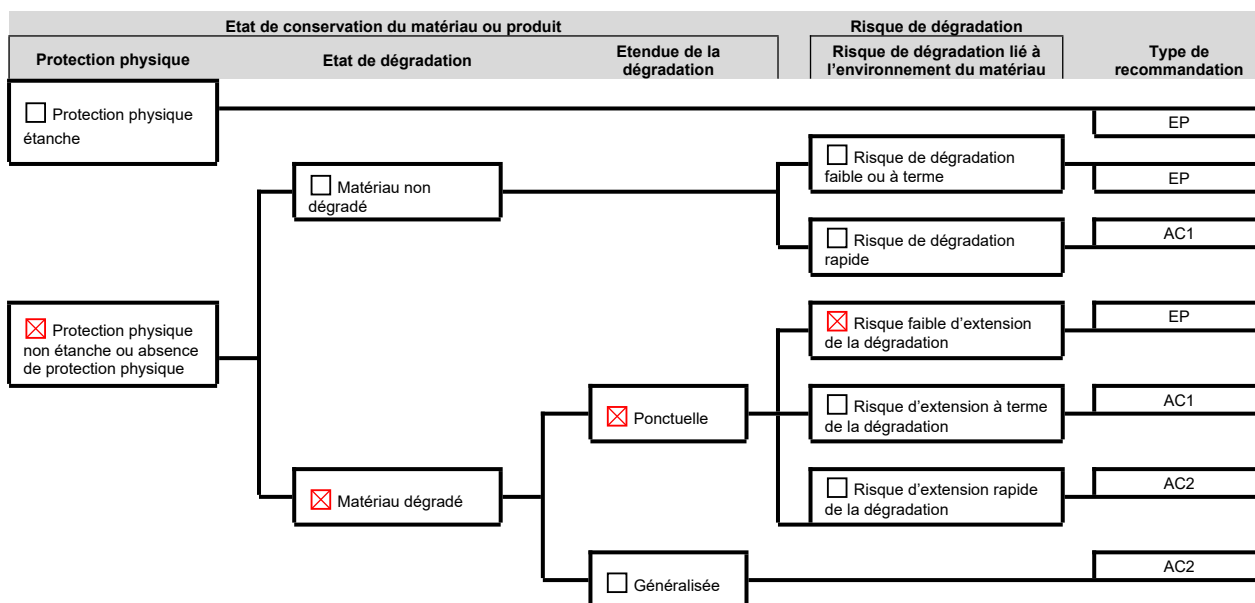

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°113

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 325 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

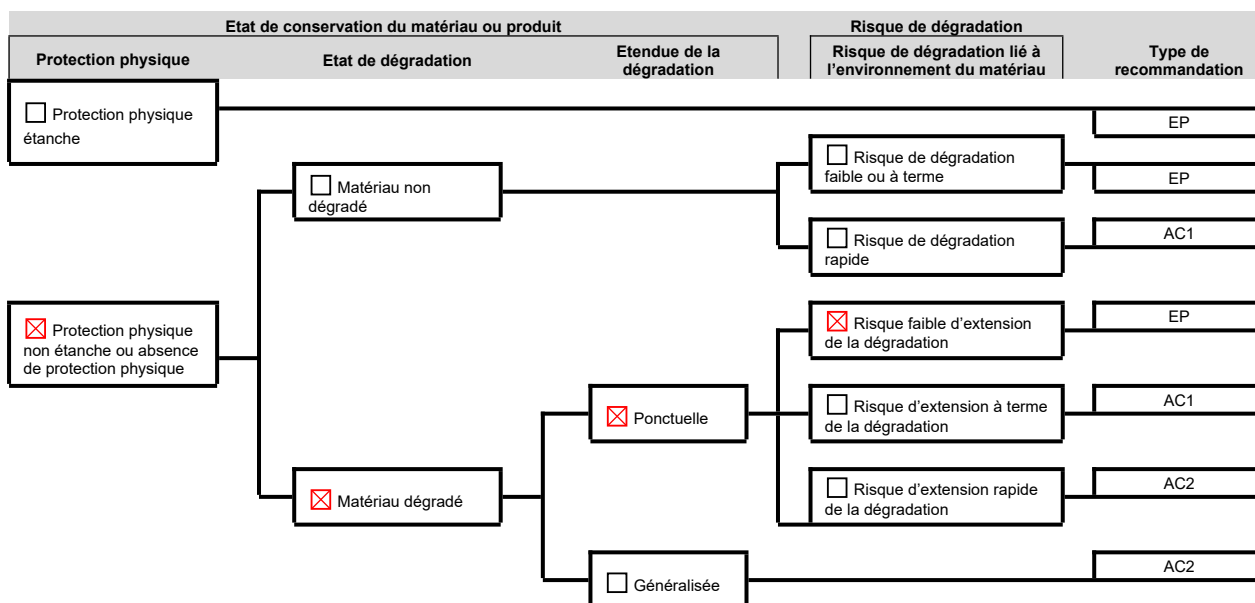

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°114

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 328 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

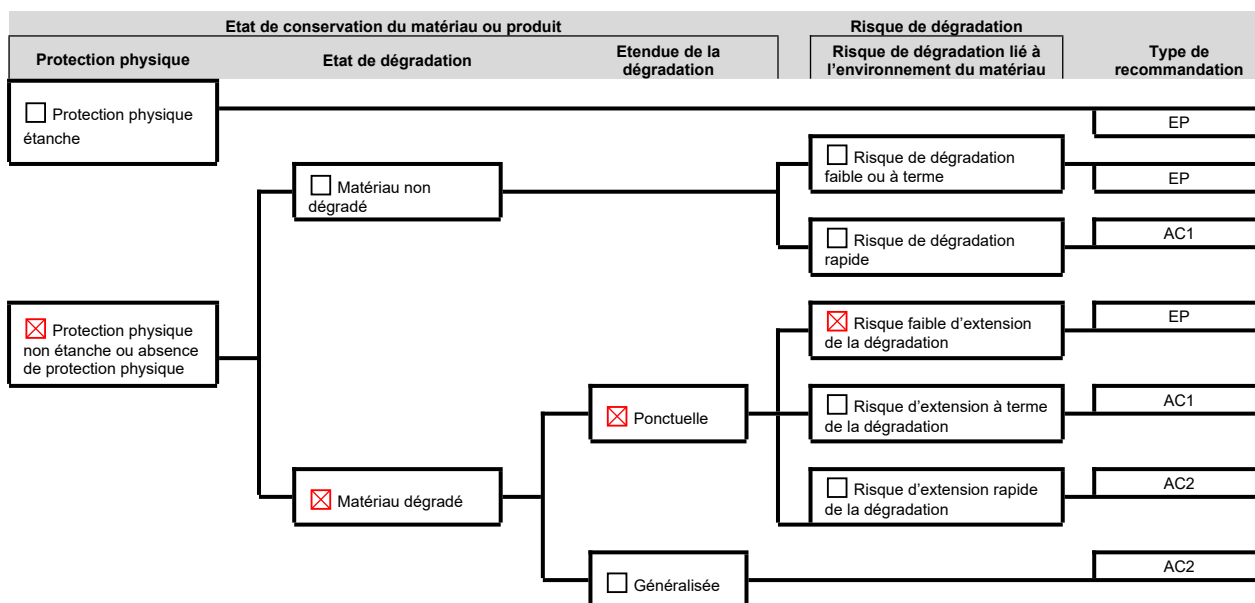

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°115

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 330 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

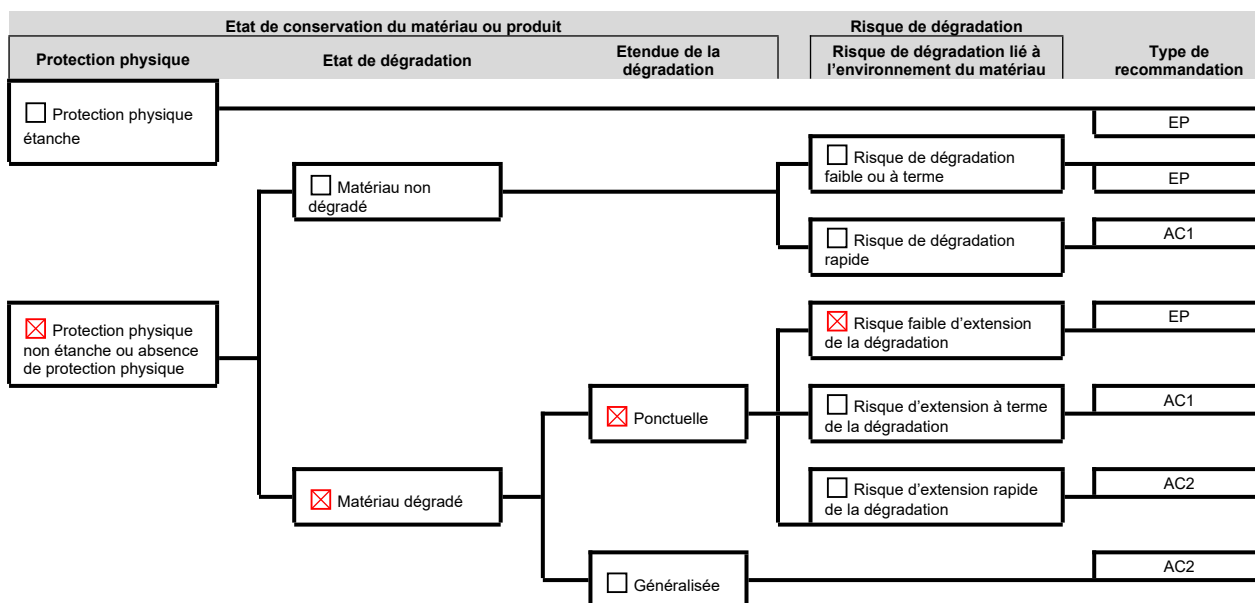

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°116

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 331 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

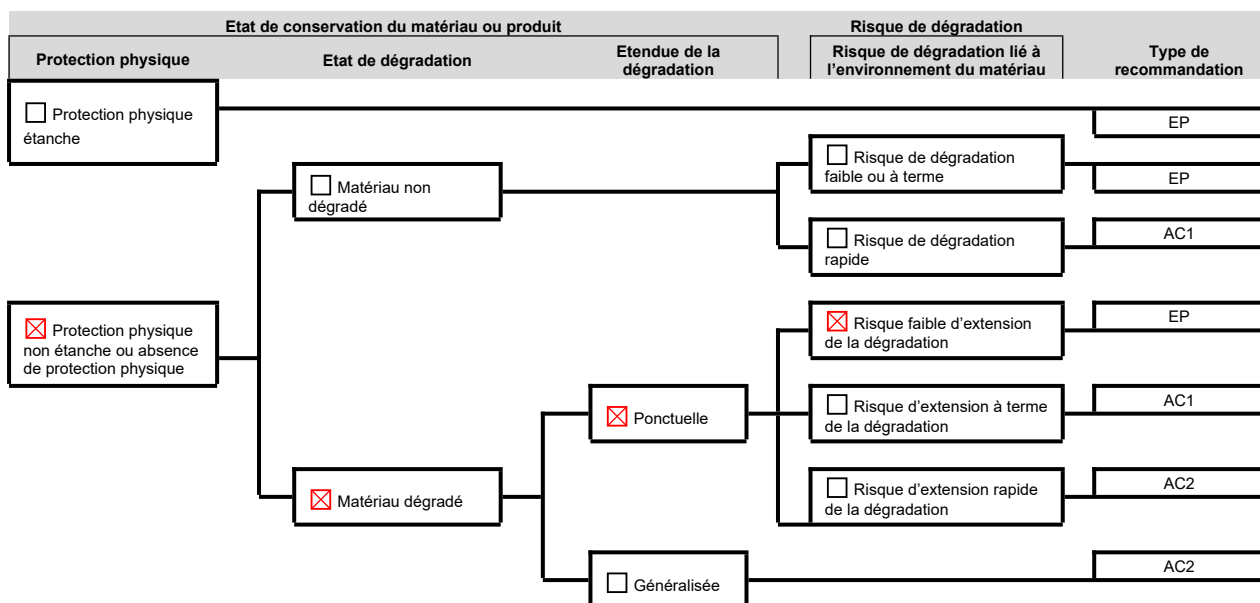

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°117

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 332 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

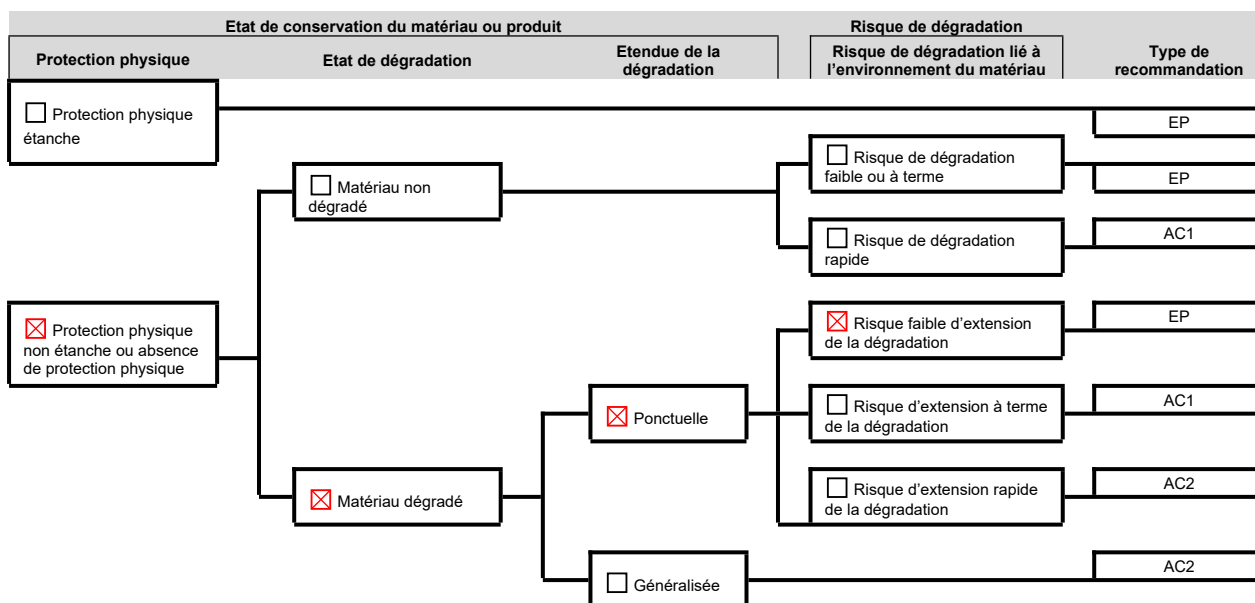

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°118

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 333 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

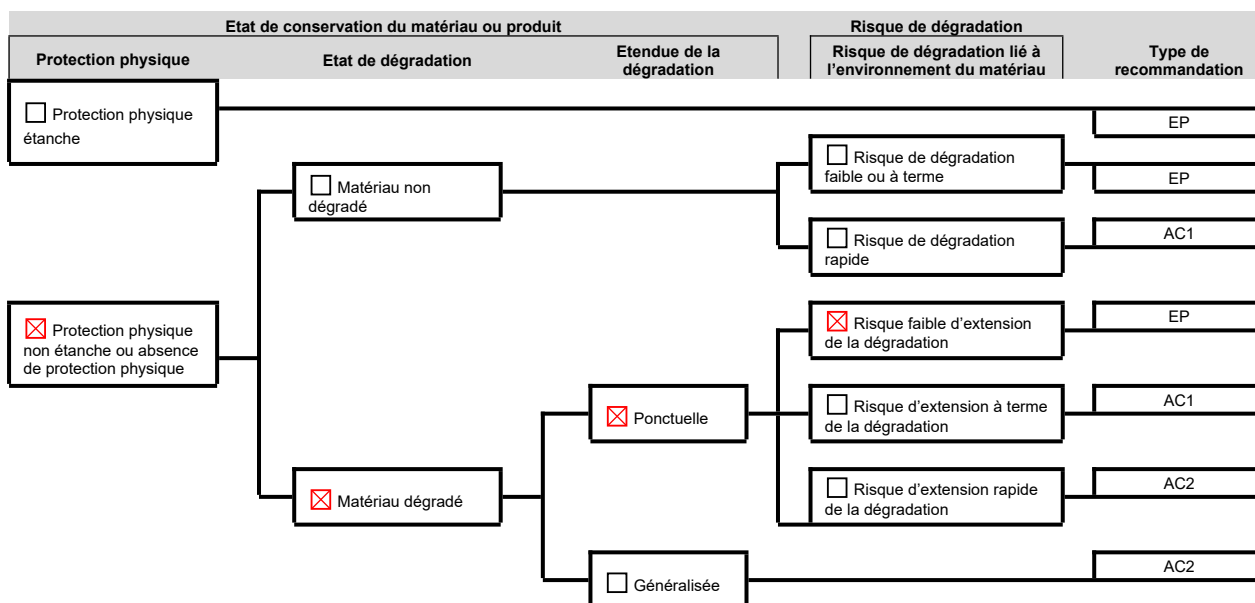

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°119

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 335 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

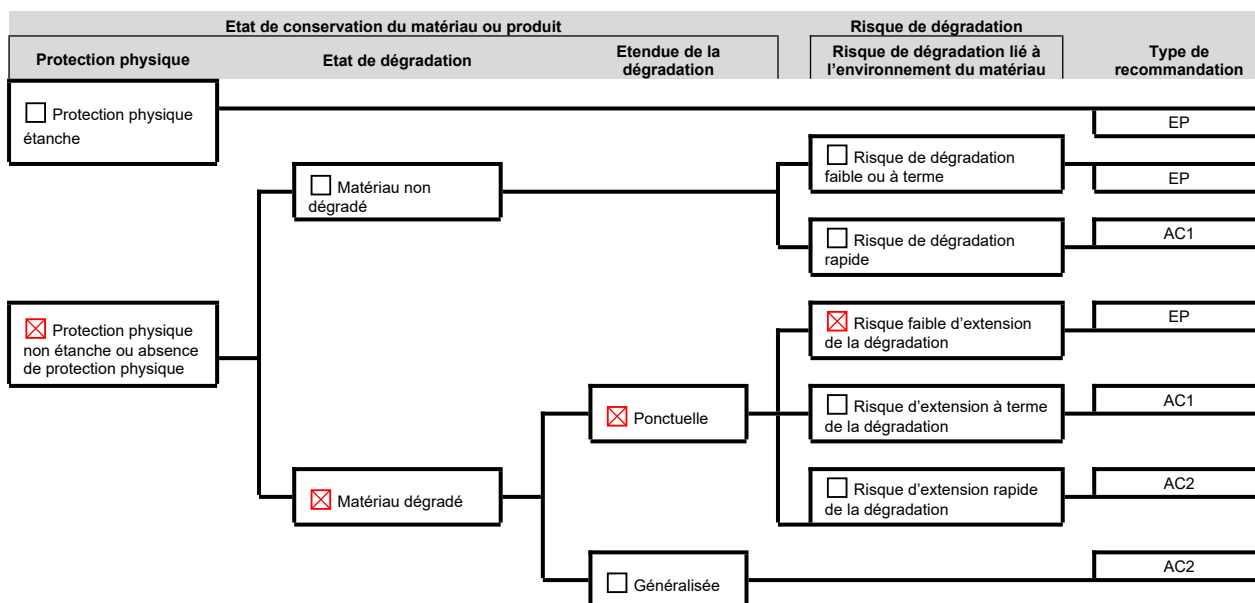

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°120

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 336 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

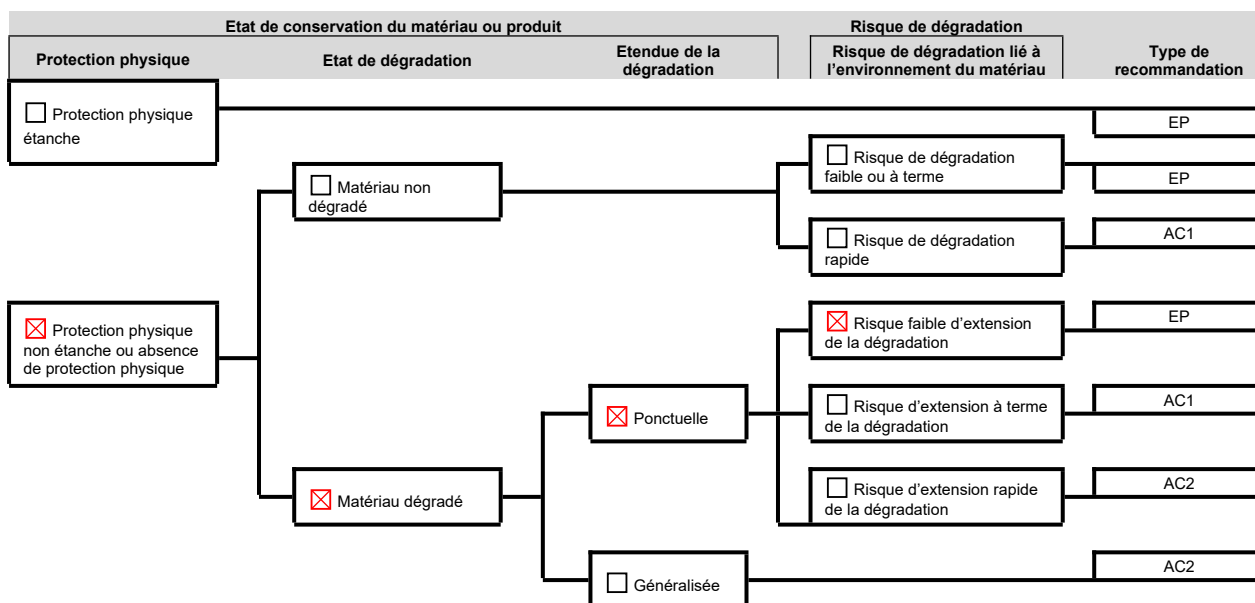

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°121

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 337 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

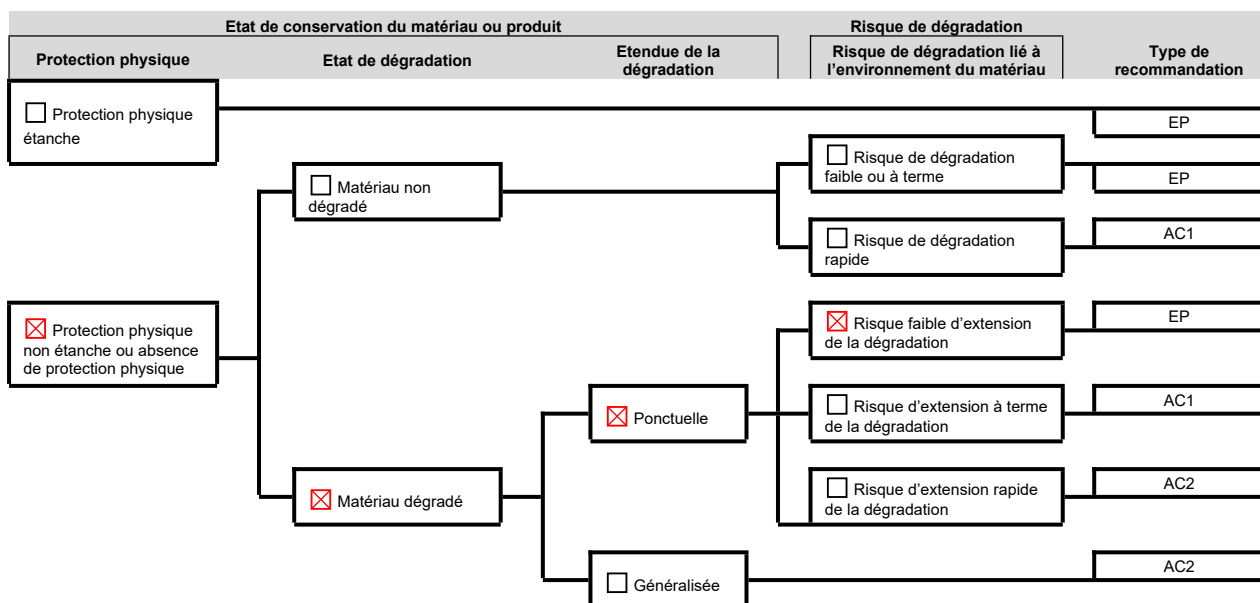

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°122

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Bureau 339/340 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

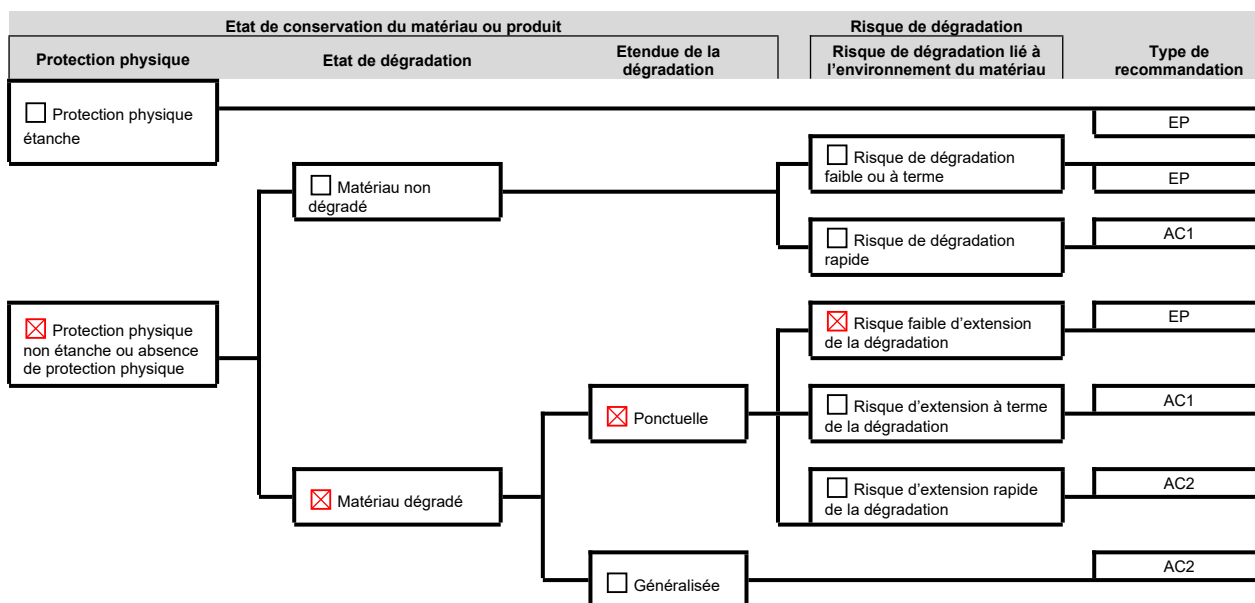

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°123

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 2 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragéage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

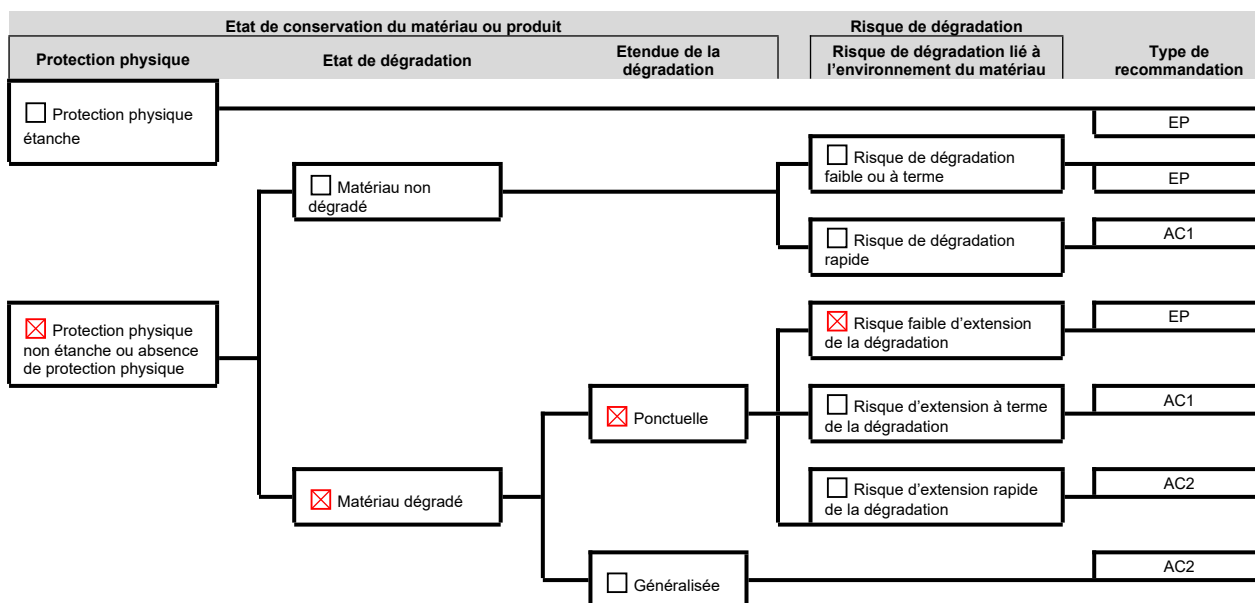

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°124

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Dgt 1 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

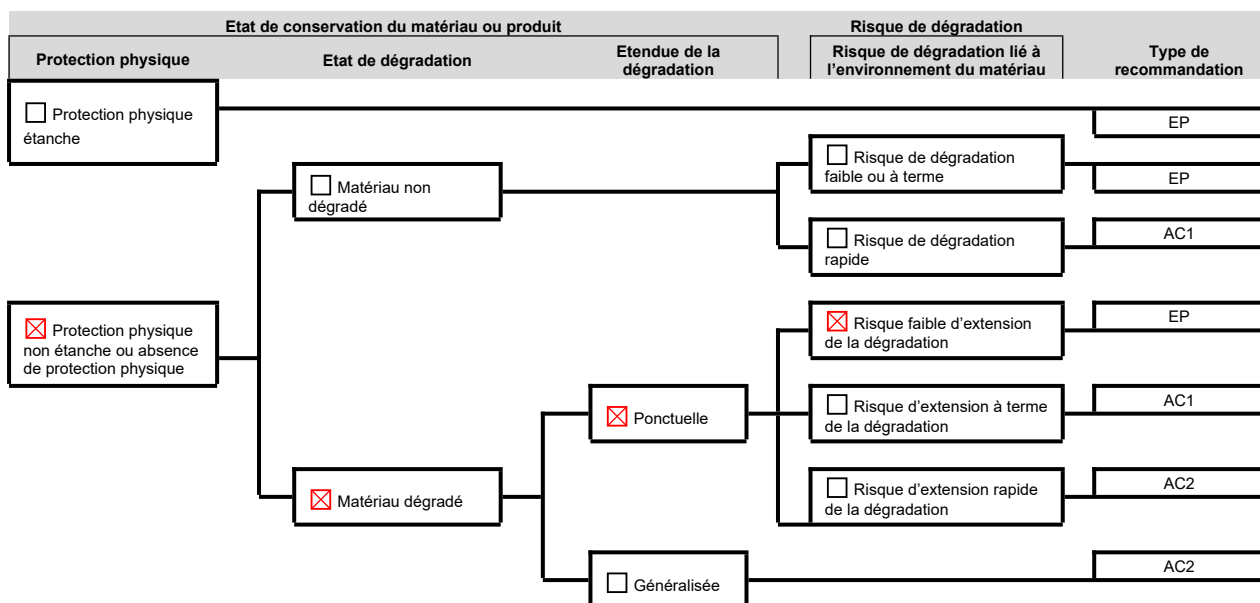

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°125

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Local ménage - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

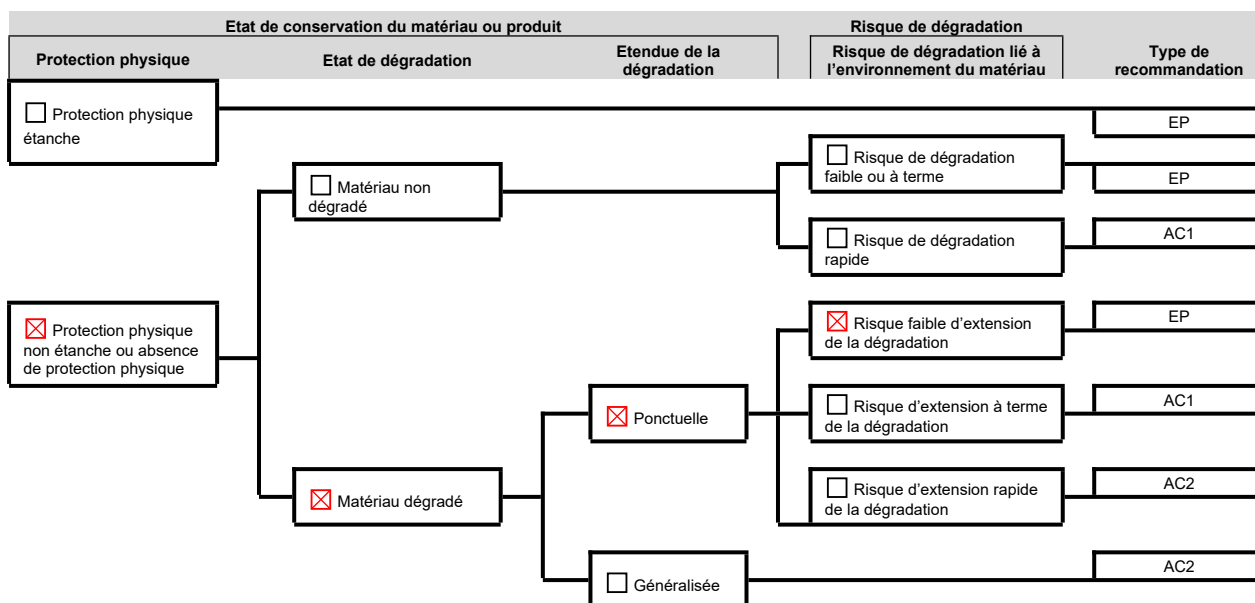

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°126

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Escalier 3 - Sol - Dalles de sol cassante beige + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR4

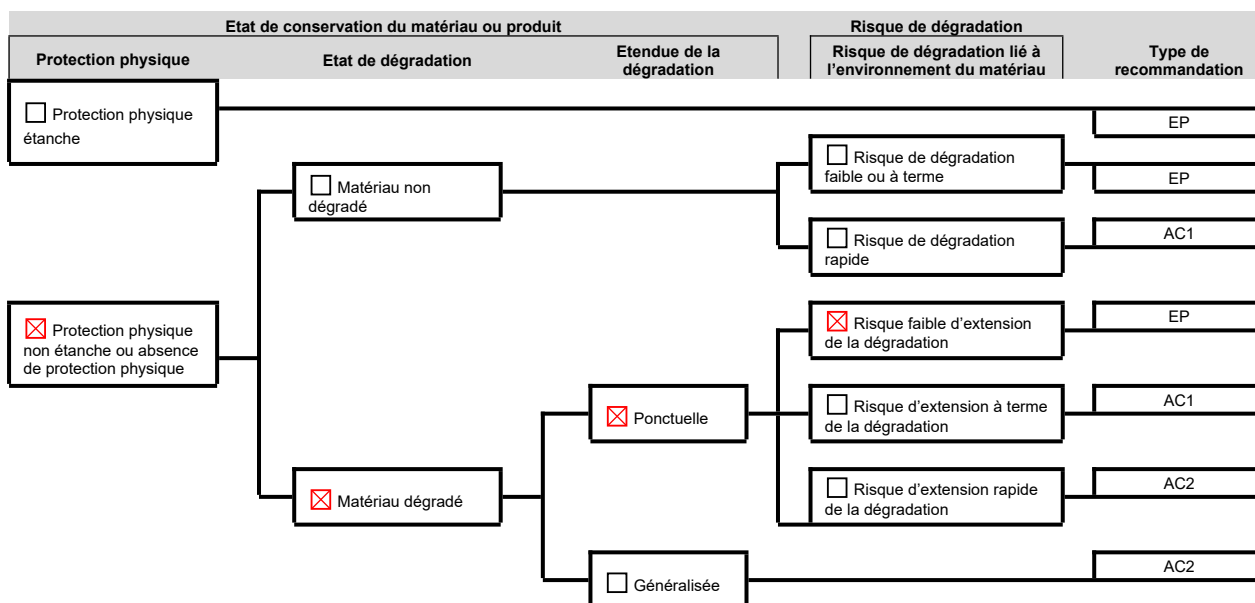

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°127

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 3 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - ref : RR3

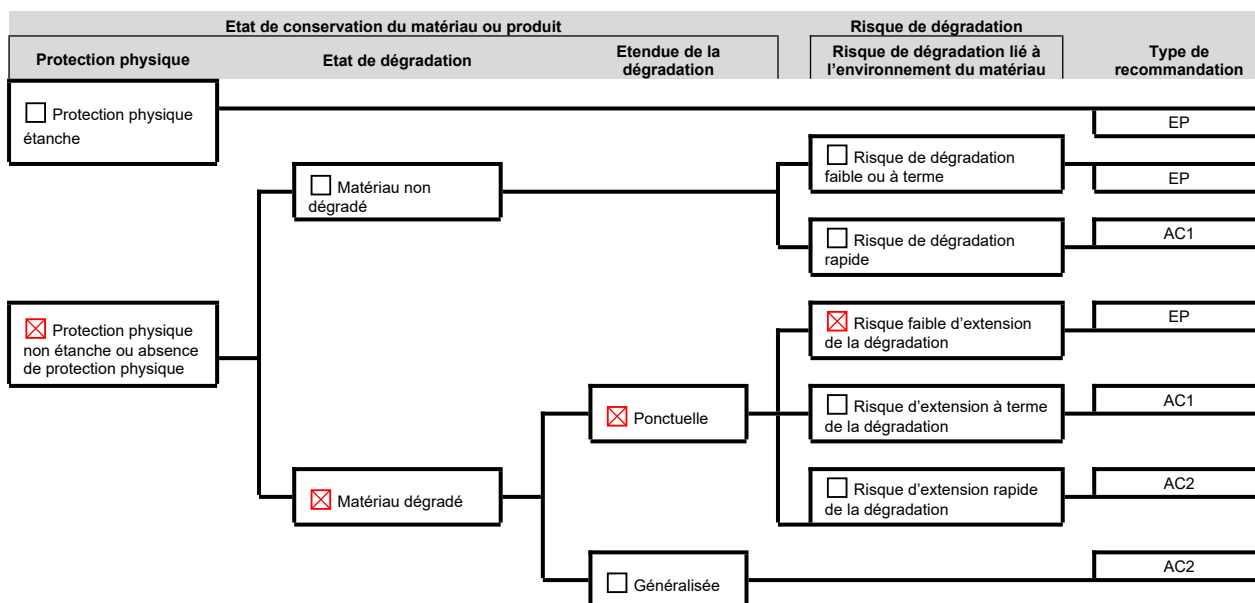

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :


Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

GRILLE D'EVALUATION n°128

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux de la liste B

Rédacteur	Arnaud DOUILLARD
N° de dossier	684266
Date de l'évaluation	09/07/2019
Bâtiment	DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 41 10 RUE LOUIS BODIN - 41026 BLOIS
Local ou zone homogène	Circulation 4 - Sol - Dalles de sol cassante + colle + ragréage
Destination déclarée du local	
Repère	Rapport n°6418118/S2.2.2.DTA - Bureau Veritas - Ref : RR3

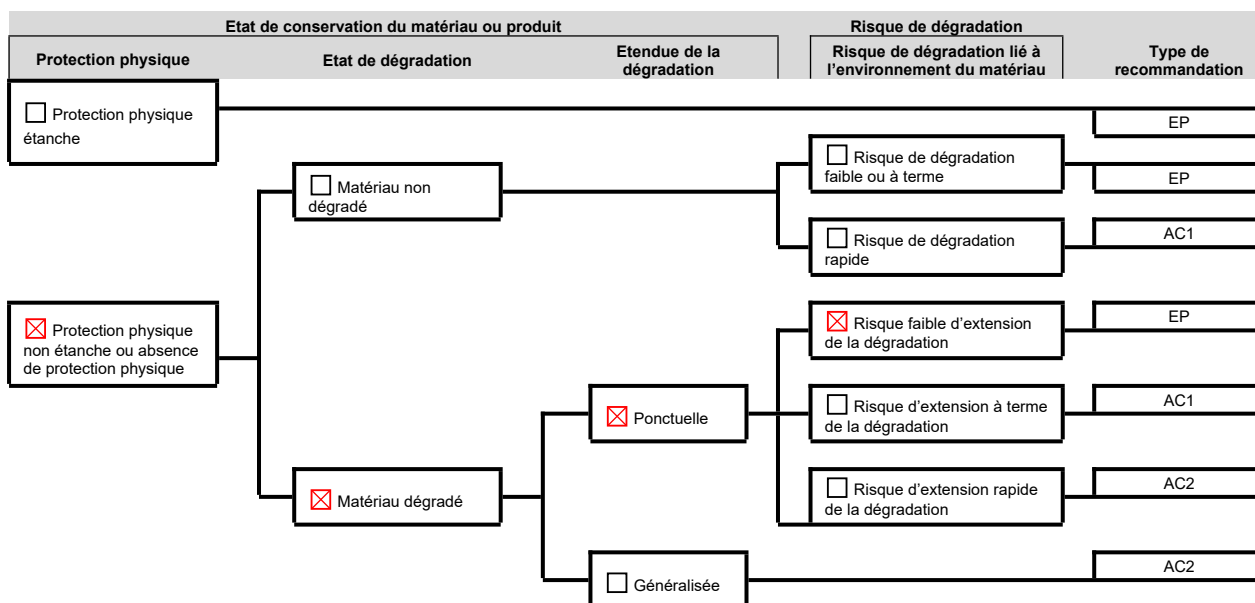

EP : évaluation périodique ; AC1 : action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau

Recommandations :

Evaluation périodique

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe 5 : Procès-verbaux d'analyses laboratoire

Sans objet, aucun prélèvement n'ayant été effectué.

Annexe 6 : Rapports antérieurs

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Article R 1334-29-5 du code de la Santé Publique



Immeuble :	SITE 10 RUE LOUIS BODIN
Adresse :	10 RUE LOUIS BODIN 41000 BLOIS
Date de création ou de mise à jour :	08/02/2017
Référence du présent DTA	6418118/S2.2.2.DTA

Document établi ou mis à jour par : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Rejane ROZE

SOMMAIRE

Principes généraux	3
Principaux textes réglementaires.....	4
Matériaux et produits concernés par le repérage.....	5
Modalités de communication.....	6
Enregistrement de la communication du Dossier Technique Amiante.....	7
Contenu du Dossier Technique Amiante.....	8
ANNEXE : Liste des documents pris en compte pour la constitution du DTA.....	8
.....	9
Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA.....	10
Rapports de repérage.....	11
Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage.....	12
Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	21
Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	21
Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	22
Matériaux et produits hors la liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	55
Les évaluations périodiques.....	56
Évaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	56
Obligations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :.....	57
Évaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	58
Recommandations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :.....	94
EP : Évaluation périodique :.....	94
AC1 : Action corrective de premier niveau :.....	94
AC2 : Action corrective de deuxième niveau :.....	94
Évaluation des matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	95
Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires.....	96
Les recommandations générales de sécurité.....	97
Informations générales.....	97
Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	98
Recommandations générales de sécurité.....	98
Gestion des déchets contenant de l'amiante	98
Plans et/ou Croquis.....	100

Principes généraux

Le dossier technique « Amiante » (DTA) est un document qui doit être tenu à jour par le propriétaire afin de garder la traces des actions engagées dans le cadre des obligations vis-à-vis de la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'amiante.

Le présent document détaille le contenu du dossier technique que doit constituer tout propriétaire immobilier ainsi que les modalités de communication et de gestion des dossiers.

Le DTA doit contenir les pièces suivantes :

LA FICHE RECAPITULATIVE, indiquant notamment la localisation et l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires associées le cas échéant ainsi que les modalités de consultation du DTA

La fiche récapitulative est un document qui peut être dissocié du dossier technique amiante :

- « La fiche récapitulative du « dossier technique amiante » est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. »
- « Lorsque le dossier technique « amiante » existe, la fiche récapitulative constitue l'état mentionnée à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique »

LES RAPPORTS DE REPERAGE ET LEURS ANNEXES

Les rapports de repérages des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante sont annexés au DTA.

LA FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DTA (Mise à jour à la charge du propriétaire) :

Pour garder une traçabilité de la communication du dossier technique « Amiante », le propriétaire enregistre les différentes diffusions à toute personne physique et morale

Modalités de mise à jour du DTA et sa fiche récapitulative :

Note importante

Le « dossier technique amiante » est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion des travaux ou d'opérations d'entretien.

Il est aussi mis à jour lors de toute opération de repérage, de surveillance portant sur ces matériaux et produits contenant de l'amiante.

Toute autre information relative à ces matériaux ou produits portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.

La fiche récapitulative doit également être mise à jour et communiquée dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

Principaux textes réglementaires

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9.

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1337-2 à R1337-5.

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Arrêté du 12 décembre 2011 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 12 décembre 2011 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 septembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Code du travail – Section 3 Risques d'exposition à l'amiante – articles R4412-94 à R4412-148.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 et par décret n°2015-789 du 29 juin 2015.

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante (rectificatif).

Matériaux et produits concernés par le repérage

Le « dossier technique amiante » est établi sur la base du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux destructifs :

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 du Code de la Santé Publique

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides, ...)	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures	Conduits.
4. Éléments extérieurs	
Toitures	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment); bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade	Conduits en amiante-ciment : eaux-pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Note importante:

Si à l'occasion de travaux qu'elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de matériaux amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est tenue d'en informer le propriétaire qui enregistre cette information dans le dossier et prendra les dispositions nécessaires.

Modalités de communication

Selon le Code de la Santé Publique (Chapitre IV – Section 2), les propriétaires sont tenus d'effectuer la recherche de matériaux contenant de l'amiante (matériaux cités plus haut), d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s'avèreraient nécessaires.

Les propriétaires doivent aussi s'engager dans une démarche de gestion de ces matériaux et de respect des règles de sécurité à mettre en œuvre lors de s interventions sur ces matériaux (se référer au Code du travail pour plus de précisions).

Afin de protéger les riverains des chantiers de démolition ils doivent par ailleurs procéder à une recherche de l'amiante plus complète en cas de démolition de tout ou partie des immeubles.

Le dossier technique Amiante est :

1°) Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier;

2°) Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, **sur leur demande** et dans le cadre de leurs attributions respectives :

- a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L.1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
- b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
- c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
- d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
- e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
- g) Personnes chargées de l'inspection des Installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L.514-5 du code de l'environnement ;
- h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ;

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

Enregistrement de la communication du Dossier Technique Amiante

Date	Entreprise informée	Nom + signature

Contenu du Dossier Technique Amiante


Le Dossier Technique Amiante, doit être constitué des documents suivants :

Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Rapports d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
Rapport des mesures d'empoussièrement
Documents relatifs aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante
(plans de retrait ou de confinement, rapports de fin d'intervention)
Documents relatifs aux mesures conservatoires mises en place
Rapports d'examen visuels des surfaces traitées

Ces documents sont archivés en annexe du présent document.

ANNEXE : Liste des documents pris en compte pour la constitution du DTA

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société et opérateur de repérage	Objet du repérage
6418118/S2.2.1.R	08/02/2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Rejane ROZE	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique
07-15192M	28/08/2015	DIAG IMMO Philippe GOURAULT	Repérage avant travaux

 BUREAU VERITAS	FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE Article R 1334-29-5 du code de la Santé Publique Arrêté du 21.12.2012
--	--

Le présent document est appelé « fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans l'article R1334-29-5 du code de la santé publique.

La fiche récapitulative est mise à jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. Toute autre information relative à ces matériaux et produits repérés portée à la connaissance du propriétaire doit également y figurer.

Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Elle doit être communiquée dans un délai de un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, à l'employeur.

Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par Immeuble bâti.

Date de création ou de mise à jour	Référence du présent document	Document établi par
08/02/2017	6418118/S2.2.2.DTA	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Rejane ROZE

HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR		
Date de création ou de mise à jour	Référence du présent document	Document établi par
06/09/2013	MAJ DTA Etat de conservation	CELINE RIBREAU
13/12/2005	BLOIS/05 -2355f	SOCOTEC

Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire
Nom : DIR DEP FINANCES PUBLIQUES LOIR ET CHER -
Adresse : 10, rue Louis Bodin 41026 BLOIS France

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué
Nom : SITE 10 RUE LOUIS BODIN
Adresse : 10 RUE LOUIS BODIN 41000 BLOIS
Date du permis de construction ou année de construction : 1974

Détenteur du Dossier Technique Amiante
Nom :
Fonction :
Service :
Adresse complète :
Téléphone :

Modalités de consultation de ce dossier :
Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Horaires :
Contact si différent du détenteur du dossier :

Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société et opérateur de repérage	Objet du repérage
6418118/S2.2.1.R	06/02/2017	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Rejane ROZE	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique
07-15192M	26/08/2015	DIAG IMMO Philippe GOURAULT	Repérage avant travaux

Liste des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
Repérage avant travaux	Rapport N° 07-15192M Du 28/08/2015	Ensemble du niveau 3 et une partie du niveau 2	
Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Rapport N° 0418118/S2.2.1.R Du 08/02/2017	<p>Sous sol > Chauffage</p> <p>Sous sol > Escalier</p> <p>Sous sol > Dégagement</p> <p>Sous sol > Local incinérateur</p> <p>Sous sol > Archives 1</p> <p>Sous sol > Archives 2</p> <p>Sous sol > Réserve</p> <p>RDC > Bureau 1</p> <p>RDC > Bureau 2</p> <p>RDC > Local technique</p> <p>RDC > Circulation 1</p> <p>RDC > Salle réunion</p> <p>RDC > Palier escalier 1</p> <p>RDC > Escalier 1</p> <p>RDC > Sanitaires 1</p> <p>RDC > Trésorerie</p> <p>RDC > Zone attente</p>	R+3 > Local coffres (Absence de clefs le jour de la visite)

Rapport AM-RDTA
BLOIS-41006

PAGE 12/06

Fiche descriptive d'un DTA : 0418118/S2.2.2.DTA
DATE : 08/02/2017

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		RDC > 10 boxes + bureaux RDC > Salle coffres RDC > Hall accueil + 3 bureaux RDC > Sas entrée RDC > Bureau 06 RDC > Archives 07 RDC > Bureau 9 Courrier RDC > Dgt 09/16 RDC > Bureau 16 RDC > Bureau 11 RDC > Local ménage 15 RDC > Dgt1 RDC > Garage 14 RDC > Bureau 13 RDC > Dgt 2 RDC > Sanitaires 3 RDC > Sanitaires 2 RDC > Dgt 3 RDC > Local 1 RDC > Local 2 RDC > Dgt 4 RDC > Appt couloir RDC > Appt WC, SDB, cuisine, séjour, chambres R+1 > Bureau 100	

Rapport AMI-RETA
BLOIS 41026

PAGE: 15/165

Fichier récapitulatif du DTA : 684266 2.2.0 TA
DATE : 6/8/2019

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		R+1 > Bureau 101 R+1 > Bureau 102 R+1 > Bureau 103 R+1 > Bureau 104 R+1 > Bureau 105 R+1 > Bureau 106 R+1 > Bureau 107 R+1 > Bureau 108 R+1 > Escalier 1 R+1 > Sanitaires 1 + WC R+1 > Local archives 1 R+1 > Circulation 1 R+1 > Bureau 109 R+1 > Bureau 110/110 Bis R+1 > Bureau 111 R+1 > Bureau 112 R+1 > Archives 2 R+1 > Archives 3 R+1 > Escalier 2 R+1 > Circulation 2 R+1 > Sanitaires 2 R+1 > Local Pause R+1 > Bureau 113 R+1 > Bureau 114 R+1 > Bureau accueil SIE	

Rapport AM-RDTA
BLOIS 41006

PAGE 14/105

Fichier informatique du DTA : 641811852.2.2.DTA
DATE : 06/05/2017

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		R+1 > Bureau 115 R+1 > Bureau 116 R+1 > Bureau 117 R+1 > Bureau 118 R+1 > Bureau 119 R+1 > Bureau 120 R+1 > Bureau 121 R+1 > Bureau 122 R+1 > Bureau 123 R+1 > Bureau 124 R+1 > Circulation 3 R+1 > Escalier 3 R+1 > Sanitaires 3 R+1 > Archives 4 R+1 > Circulation 4 R+2 > Sanitaires 3 R+2 > Archives 4 R+2 > Archives 5 R+2 > Circulation 1 R+2 > Escalier 1 R+2 > Sanitaires 1 R+2 > Bureau 200 R+2 > Bureau 201 R+2 > Bureau 202 R+2 > Bureau 203	

 Rapport A34-REDA
 BL219 41000

PAGE 18/105

 Fiche récapitulative du DTA : 04/01/1992 2.2.2 DTA
 DATE : 06/03/2017

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		R+2 > Bureau 204 R+2 > Bureau 205 R+2 > Bureau 206 R+2 > Bureau 207 R+2 > Bureau 208 R+2 > Bureau 209 R+2 > Bureau 210 R+2 > Bureau 211 R+2 > Archives 1 R+2 > Archives 2 R+2 > Palier escalier2 R+2 > Escalier 2 R+2 > Circulation 2 R+2 > Archives 3 R+2 > Bureau 212 R+2 > Bureau 213 R+2 > Bureau 214 R+2 > Bureau 215 R+2 > Bureau 216 R+2 > Bureau 218 R+2 > Bureau 219 R+2 > Bureau 220 R+2 > Sanitaires 2 R+2 > Dgt1 R+2 > Dgt2	

Rapport AMRDTA
BLOIS 41026

PAGE 10/15

Fichier descriptif des DTA : 64181165232.DTA
DATE : 09/08/2017

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		R+2 > Circulation 3 R+2 > Circulation 4 R+2 > Escalier 3 R+2 > Bureau 221 R+2 > Bureau 222 R+2 > Bureau 223 R+2 > Bureau 224 R+2 > Bureau 225 R+2 > Bureau 226 R+2 > Bureau 227 R+2 > 2 salles de réunion R+2 > Bureau 229 R+2 > Bureau 230 R+2 > Bureau 231 R+2 > Bureau 232 R+2 > Bureau 233 R+2 > Bureau 234 R+2 > Bureau 235 R+2 > Bureau 235 bis R+3 > Escalier 1 R+3 > Sanitaires 1 + WC R+3 > Local archives 1 R+3 > Local archives 2 R+3 > Circulation 1 R+3 > Bureau 300	

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		R+3 > Bureau 301 R+3 > Bureau 302 R+3 > Bureau 303 R+3 > Bureau 304 R+3 > Bureau 305 R+3 > Bureau 306 R+3 > Bureau 307 R+3 > Bureau 308 R+3 > Bureau 309 R+3 > Bureau 310 R+3 > Bureau 311 R+3 > Bureau 312 R+3 > Bureau 313 R+3 > Bureau 314 R+3 > Bureau 315 R+3 > Bureau 316 R+3 > Bureau 317 R+3 > Escalier 2 R+3 > Circulation 2 R+3 > Dgt1 R+3 > Sanitaires 2 R+3 > Local ménage R+3 > Bureau 319 R+3 > Bureau 320 R+3 > Bureau 321	

Rapport AMI/OTA
BLOIS-41006

PAGE 18/19

Fiche récapitulative du OTA : 04 101 9832 2 2.01A
DATE : 08/02/2017

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		R+3 > Bureau 322 R+3 > Bureau 323 R+3 > Bureau 324 R+3 > Bureau 325 R+3 > Secrétariat + circulation R+3 > Bureau direction R+3 > Bureau 327 R+3 > Bureau 328 R+3 > Archives 329 R+3 > Bureau 330 R+3 > Bureau 331 R+3 > Bureau 332 R+3 > Bureau 333 R+3 > Bureau 334 R+3 > Bureau 335 R+3 > Bureau 336 R+3 > Bureau 337 R+3 > Bureau 338 R+3 > Bureau 339/340 R+3 > Bureau 341 R+3 > Escalier 3 R+3 > Sanitaires 3 R+3 > Circulation 3 R+3 > Circulation 4 R+4 > Toiture terrasse	

LISTE DES DIFFERENTS REPERAGES	N° DE REFERENCE et DATE du rapport de repérage	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti visitées (1)	LISTE DES PARTIES de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2)
		R+2 > Bureau 217 R+2 > Local repos RDC > Escalier 2 RDC > Escalier 3 Extérieurs > Façades	

1*) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

2*) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clofs absentes, ...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation (Score) ⁽¹⁾	Mesures obligatoires associées
Légende :						
(1) : L'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur						

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation (1)	Mesures préconisées par l'opérateur (2)
<p>Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage</p>						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Archives 2						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Archives 3						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Archives 4						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	AC1
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 100						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la	EP

Rapport AM-RD1A
BLOIS 41006

PAGE : 23/165

Fichier informatique de l'IA : 0410110002.2.2 DIA
DATE : 08/02/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusions conformes à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Santa Publique				dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 101						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santa Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 102						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santa Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 103						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santa Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conduites conformes à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 104						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 105						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 106						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 107						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
<p>Légende :</p> <p>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau</p> <p>(2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage</p>						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 109						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 110/110 Bis						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 111						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 112						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Renseignements utiles au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective du premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Sanité Publique				dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 113						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 114						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 115						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion émise en vertu de la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 116						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 117						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 118						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 121						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conduite conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 122						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 123						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 124						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau accueil SIE						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la	EP

Rapport AMR01A
RECUS 41002

PAGE 26/26

Fiche récapitulative du DTA - 041816/02 2.2.02A
DATE : 04/02/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandation suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation pénelique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Santé Publique				dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 2						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 3						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantée	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 4						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la	AC1

 Rapport AMI-07A
BL018 41006

PAGE : 29/125

 Fiche récapitulative du DTA : 681811853.2.2.ETA
DATE : 05/03/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
<p>Légende :</p> <p>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau</p> <p>(2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage</p>						
	Amiante selon Code de la Santé Publique	amiants			dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Escalier 1						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Escalier 3						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Local archives 1						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Local Pause						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou	AC1

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique, Matériau dégradé	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > 2 salles de réunion						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 2						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 3						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 4						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 5						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 200						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 201						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 202						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante DS rose + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou	EP

 Rapport AM-1807A
SICB 41980

PAGE 32/35

 Fiche récapitulative du DTA - 04/01/18/02.2.2 DTA
DATE : 06/02/2019

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 203						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 204						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 205						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 206						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Concision conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Santé Publique				dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 207						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 208						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 209						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conséquences conformes à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 210						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Aמיante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 215						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Aמיante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 216						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Aמיante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 217						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Aמיante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou	EP

Rapport AM-REDA
BLOIS 41000

PAGE 35/35

Fiche récapitulative de DTA : 641811092.2.2.01A
DATE : 08/02/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation particulière, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 218						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 220						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 224						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 229						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la	EP

Rapport AMARITA
BLOIS 41000

PAGE 30/35

Fiche récapitulative de l'IFA : 4418118/52.2.2.DTA
DATE : 68503017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Santé Publique				dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 230						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 231						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 232						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 233						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 234						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 235						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 235 bis						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
<i>Légende :</i> (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusions conformes à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Circulation 2						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Circulation 4						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Dgt2						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Escalier 1						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau	EP

Rapport A19-R01A
BLOIS 41026

PAGE 28/105

Fiche descriptive du DTA : BA10110022.2.01A
DATE : 08/05/17

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
<p>Légende :</p> <p>(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau</p> <p>(2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage</p>						
	Salle Publique				dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Escalier 3						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Local repos						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Palier escalier 2						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 301						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la	EP

Rapport AM-REDA
RLEB 41005

PAGE 42/55

Fiche récapitulative du DTA : 681811552.2.2.01A
DATE : 08/07/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
<p>Légende :</p> <p>(1) : Recommandations selon le résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau</p> <p>(2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage</p>						
	Santo Publique				dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 302						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 303						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 304						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 305						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amlante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 306						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amlante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 307						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amlante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 308						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amlante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 309						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 312						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 313						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 317						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conduite conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Santé Publique				dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 319						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 320						
16/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 321						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 323						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible	EP

Rapport AM-REDA
SL03B 41300

PAGE: 42/105

Fiche d'acceptation du DTA : 04/01/19/53.2.2.07A
DATE : 08/05/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Constatation conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Amiante) selon Code de la Santé Publique	amiantés			d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 324						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 325						
16/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 326						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 330						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 331						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 332						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 333						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat du test de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusions conformes à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 335						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 336						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 337						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 339/340						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection	EP

Rapport AIA-R31A
BLOIS 41030

PAGE 47115

Fiche récapitulative du DTA : B1011852.2.21A
DATE : 06/03/2019

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 2						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 3						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 4						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible	EP

Rapport AMADTA
SLOD 4809

PAGE: 48/105

Fichier objet/site du DTA: 0410110/02.2.2.DTA
DATE: 04/08/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Amiante) selon Code de la Santé Publique	amiantés			d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Dgt1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Escalier 1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Escalier3						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Local archives 2						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection	EP

 Rapport AMI-DECA
R/CSE 41920

PAGE: 40/105

 Fiche récapitulative du DCA : 041818022.2.01A
DATE : 05/05/017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽¹⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
	Amiante selon Code de la Santé Publique	amiantés			physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Local ménage						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Appt couloir						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 06						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 1						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 11						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante DS rose + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 16						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Circulation 1						
15/11/2016	Repérage amiante (Intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou	EP

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandations selon le résultat de l'état de conservation ; EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Dgt 09/16						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Dgt1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Escalier 1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Escalier 3						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque	EP

Rapport AMARCEA
BLOIS 41000

Page 2/3

Fiche descriptive du DTA : 04/01/2002 J.J.D/DA
DATE : 05/02/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
<p>Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage</p>						
					faible d'extension de la dégradation	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Local ménage 15						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Pailier escalier 1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Salle coffres						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Trésorerie						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou	EP

Rapport AM-RDTA
SLC04-15000

PAGE 53/65

Fichier duplicata de CEA: 9416116/22.2.07A
DATE : 05/03/2017

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation ⁽¹⁾	Mesures préconisées par l'opérateur ⁽²⁾
Légende : (1) : Recommandation suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau (2) : Conclusion émise à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage						
					absence de protection physique	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN Sous sol > Archives 1						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Conduit fibre-ciment	RR2	Conduit	Risque de dégradation faible ou à terme, Matériau non dégradé, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN Sous sol > Chauffage						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Conduit fibre-ciment Sortie Conduit ventilation haute dans mur	RR1	Conduit	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Risque de dégradation faible ou à terme, Matériau non dégradé	EP
SITE 10 RUE LOUIS BODIN Sous sol > Local Incinérateur						
15/11/2016	Repérage amiante (intégration au Dossier Technique Amiante) selon Code de la Santé Publique	Conduit fibre-ciment	RR2	Conduit	Risque de dégradation faible ou à terme, Matériau non dégradé, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP

Matériaux et produits hors la liste A et B de l'annexe 13-2 contenant de l'amiante

Date du repérage	Type de Repérage	Matériau ou produit Description	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	État de conservation m	Mesures préconisées par l'opérateur
<p>Légende : (1) : L'état de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définies par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. Ces états de conservation et des recommandations associées ci-après sont données à titre informatif. BT: pour Bon état, ED pour Etat dégradé</p>						

Les évaluations périodiques

Évaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Score IN	Obligation réglementaire	Actions associées à l'obligation réglementaire
Légende :						
(1) : L'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application des grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur						

L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

Obligations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :**Score 1:**

Une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Score 2:

Des mesures d'empoussièrement dans l'air par un organisme accrédité doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante prévue à l'article dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à 5 fibres/litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Score 3:

Des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Évaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Archives 2						
15/11/2015	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Archives 3						
15/11/2015	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Archives 4						
15/11/2015	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	AC1	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 100						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 101						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 102						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 103						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : <i>(1) : Recommandations liées au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau</i>						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 104						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 105						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 106						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 107						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 109						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 110/110 Bis						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 111						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 112						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 113						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 114						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation pluriennale, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 115						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 116						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 117						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 118						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 121						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 122						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 123						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 124						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau accueil SIE						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 2						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations selon le résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 3						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Circulation 4						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Escalier 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante bois + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Escalier 3						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Local archives 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Local Pause						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > 2 salles de réunion						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 2						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 3						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 4						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Archives 5						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 200						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 201						
15/11/2016	Dalle de sol cassante bois + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 202						
15/11/2016	Dalle de sol cassante DS rose + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 203						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 204						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 205						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 205						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 207						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 208						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 209						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non élanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 210						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non élanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 215						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non élanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 216						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non élanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 217						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 218						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 220						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 224						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 229						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 230						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 231						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations issues du résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 232						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 233						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 234						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 235						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Page 23

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
<i>Légende :</i> (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Bureau 235 bis						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Circulation 2						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Circulation 4						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Dgt2						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Escalier 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Escalier 3						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Local repos						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation. ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+2 > Palier escalier2						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 301						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 302						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP l'entretien périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 303						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 304						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 305						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 306						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 307						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 308						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 309						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 312						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 313						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 317						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 319						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique	AC1	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 320						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 321						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 323						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 324						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 325						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 328						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 330						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 331						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 332						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 333						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 335						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 336						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 337						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Bureau 339/340						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective du premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 2						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 3						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Circulation 4						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Dgt1						
16/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Escalier 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Escalier 3						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende : (1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Local archives 2						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+3 > Local ménage						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Appt couloir						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 06						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 11						
15/11/2016	Dalle de sol cassante DS rose + Colle + ragréage	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 18						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation,	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandation suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				Protection physique non étanche ou absence de protection physique		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Circulation 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Dgt 09/16						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Dgt1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Évaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Escalier 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Escalier 3						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Local ménage 15						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Ponctuelle, Risque d'extension à terme de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau dégradé	AC1	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Palier escalier 1						
15/11/2016	Dalle de sol cassante beige + colle + ragréage	RR4	Revêtement de sol	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Matériau	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
				dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Salle coffres						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Trésorerie						
15/11/2016	Dalle de sol cassante + Colle + ragréage amiantés	RR3	Revêtement de sol	Matériau dégradé, Ponctuelle, Risque faible d'extension de la dégradation, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN Sous sol > Archives 1						
15/11/2016	Conduit fibre-ciment	RR2	Conduit	Risque de dégradation faible ou à terme, Matériau non dégradé, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation (1)	Actions associées à la recommandation
Légende :						
(1) : Recommandations suite au résultat de l'état de conservation : EP Evaluation périodique, AC1 Action corrective de premier niveau, AC2 Action corrective de second niveau						
SITE 10 RUE LOUIS BODIN Sous sol > Chauffage						
15/11/2016	Conduit fibre-ciment Sortie Conduit ventilation haute dans mur	RR1	Conduit	Protection physique non étanche ou absence de protection physique, Risque de dégradation faible ou à terme, Matériau non dégradé	EP	
SITE 10 RUE LOUIS BODIN Sous sol > Local Incinérateur						
15/11/2016	Conduit fibre-ciment	RR2	Conduit	Risque de dégradation faible ou à terme, Matériau non dégradé, Protection physique non étanche ou absence de protection physique	EP	

Recommandations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation :

EP : Évaluation périodique :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau :

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisant à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.
- Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxième niveau :

Cette action concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste à :

- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
- Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation

Sujet AMROSA
BLOIS 41009

FASE 04/05

Fiche récapitulative du DTA : 0418/1603 2.3.DSA
DATE : 06/08/17

Évaluation des matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date	Matériau ou produit	Référence du matériau ou produit	Localisation précise	Résultat de l'état de conservation	Recommandation ⁽¹⁾	Actions associées à la recommandation
<p>Légende : (1) : L'état de conservation et les mesures associées pour ce type de matériaux ne sont pas définies par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. Ces états de conservation et de recommandation associés ci-après sont donnés à titre indicatif. (B) pour Bon état, (D) pour Etat dégradé</p>						

Travaux de retrait ou de confinement – Mesures conservatoires

Matériau ou produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Dates des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Indiquer les résultats de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art R 1334-20-3 du code de la Santé Publique)
SITE 10 RUE LOUIS BODIN R+1 > Bureau 108					
Dalle de sol	Revêtement de sol	Retrait suivant plan de retrait N° 287/29/04/2008 du 29/04/2008			
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 13					
Dalle de sol		Retrait des dalles de sol + colle	09/08/2011		
SITE 10 RUE LOUIS BODIN RDC > Bureau 9 Courrier					
Dalle de sol	Revêtement de sol	Retrait des dalles de sol + colle	09/08/2011		

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Les recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres.

Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires).

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires.

D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).

Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle.

Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et

produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail.

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129.

Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières.

Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b) Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans.

Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c) Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante liés et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoc.org.

e) Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).


Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité.

Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Plans et/ou Croquis

SITE 10 RUE LOUIS BODIN

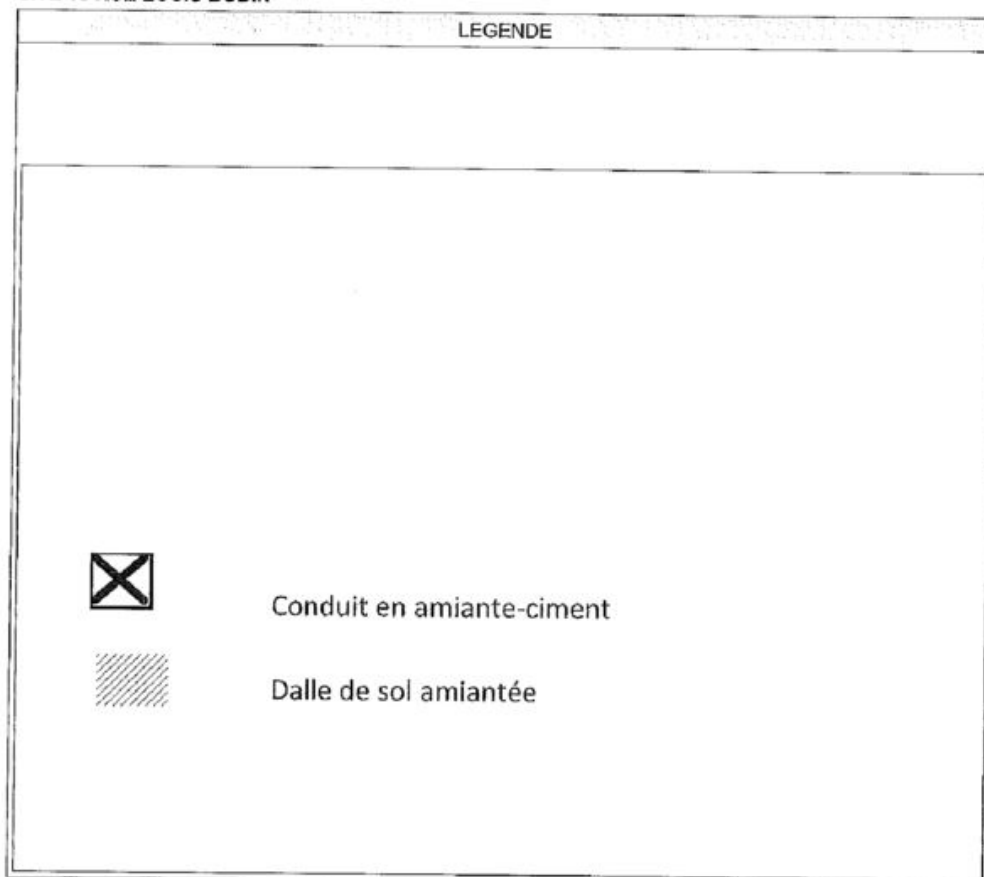

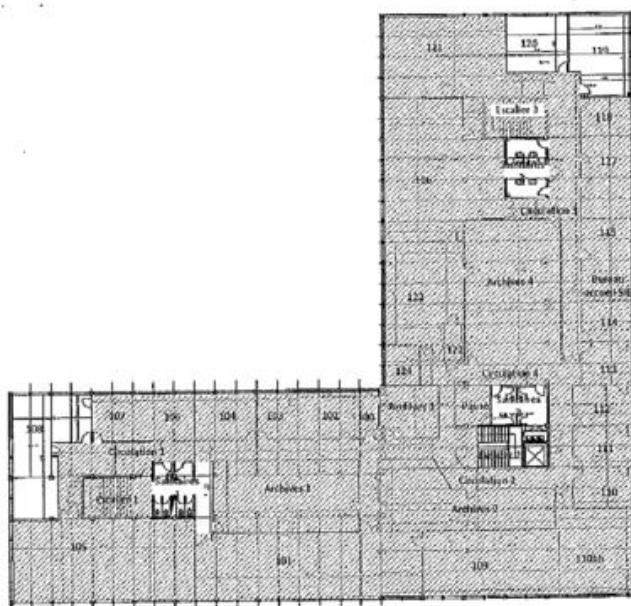


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : SITE 10 RUE LOUIS BODIN	Adresse : 10 RUE LOUIS BODIN 41000 BLOIS	Localisation : R+1
Réalisé par : Rajane ROZE	N° de planche : 1 / 5	

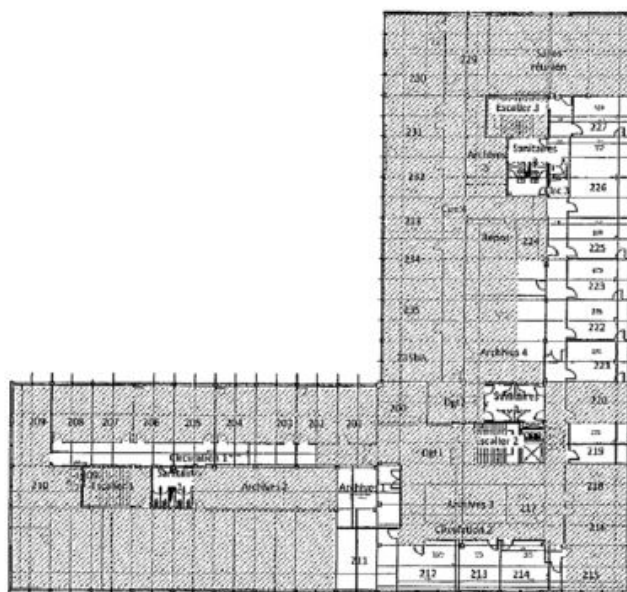


Planche de repérage (la planche de repérage est inséparable du rapport)		
Site : SITE 10 RUE LOUIS BODIN	Adresse : 10 RUE LOUIS BODIN 41000 BLOIS	Localisation : RE+2
Réalisé par : Rajane ROZE	N° de planche : 2 / 5	

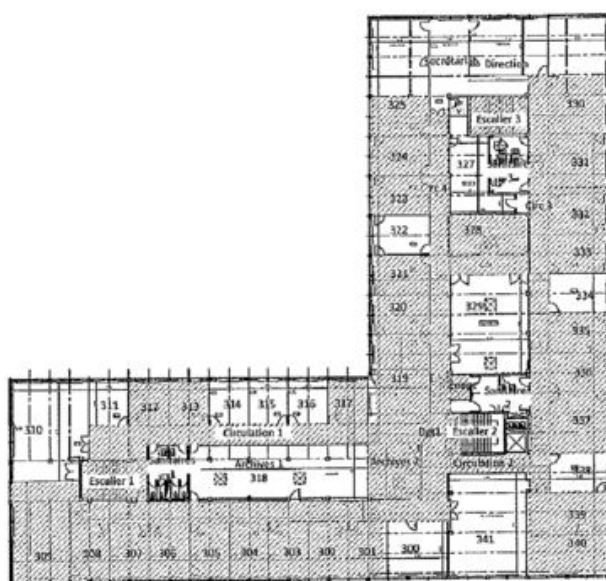


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : SITE 10 RUE LOUIS BODIN	Adresse : 10 RUE LOUIS BODIN 41000 BLOIS	Localisation : R+3
Réalisé par : Roxane ROZE	N° de planche : 3 / 5	


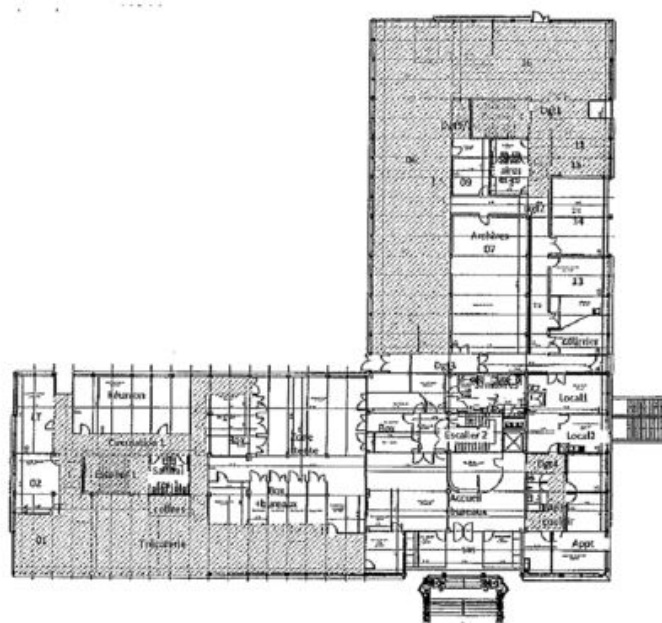


Planche de repérage (la planche de repérage est inscrite dans le rapport)		
Sito : SITE 10 RUE LOUIS BODIN	Adresse : 10 RUE LOUIS BODIN 41000 BLOIS	Localisation : RDC
Révisé par : Rajane ROZE	N° de planche : 4 / 5	

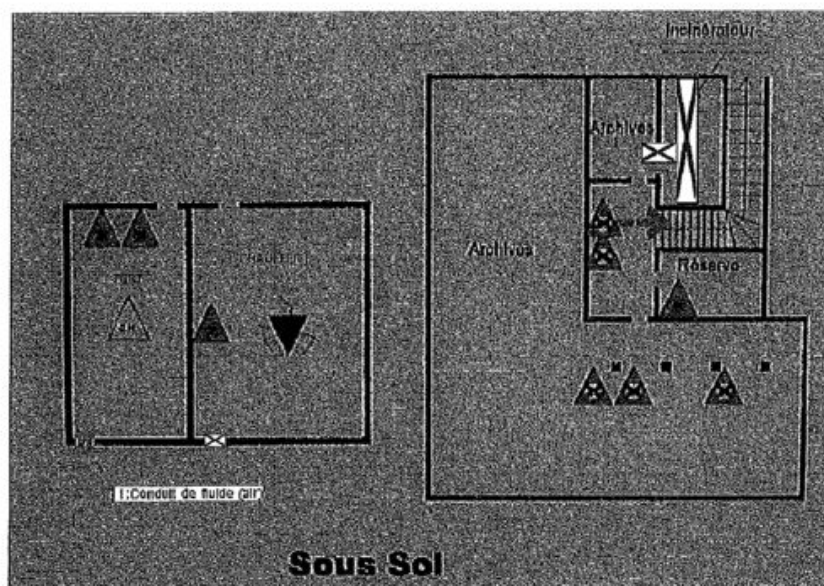

2

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : SITE 10 RUE LOUIS BODIN	Adresse : 10 RUE LOUIS BODIN 41000 BLOIS	Localisation : Sous sol
Réalisé par : Rejane ROZE	N° de planche : 5 / 5	

Annexe 7 : Certifications**Certificat de compétences
Diagnosticqueur Immobilier**

N° CPDI5052 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DOUILLARD Arnaud

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*

Date d'effet : 15/11/2018 - Date d'expiration : 14/11/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 16/11/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.


Institut de CertificationCertification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
ACCREDITATION
N° 4-0532
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

Annexe 8 : Assurance



ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2019**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 11/12/2018

