

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti


Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

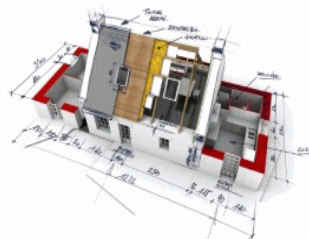

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 20 Boulevard Saint Jean 60000 BEAUVAIS

Référence client : PJ Beauvais

Désignation : PJ Beauvais

Date de construction : Avant 2019

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SEBBAR YOUSSEF

Accompagnateur : Mr Sayouri (0661944742)

Date de repérage : 08/11/2021

Numéro attestation : C2021-SE01-029

Délivré le : 12/02/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars 57100 THIONVILLE



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
MINISTERE DE LA JUSTICE
13 Place Vendôme
75001 PARIS

Donneur d'ordre :
MINISTERE DE LA JUSTICE
13 Place Vendôme
75001 PARIS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 22/11/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 22/11/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Tribunal 2ème étage - Vol 1 (Couloir 1)	Tribunal 2ème étage - Vol 2 (Couloir 2)
Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)	Tribunal 2ème étage - Vol 4 (Couloir 4)
Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	Tribunal 2ème étage - Vol 6 (Cage escalier 1)
Tribunal 2ème étage - Vol 7 (Cage escalier 2)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)
Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 12 (Hall d'entrée)
Tribunal Beauvais RDC - Vol 14 (Couloir 6)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 15 (Accueil)
Tribunal Beauvais RDC - Vol 18 (Salle d'audience 2)	Tribunal 1er étage - Vol 19 (Cage escalier 5)
Tribunal 1er étage - Vol 20 (Cage escalier 6)	Tribunal 2ème étage - Vol 21 (Bureau 2)
Extérieur - Vol 22 (Extérieur)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Changement de plusieurs portes, réfection peintures, pose de rembardes, reprise pavés pour chemin, réfection Wc R+1

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

RDC, R+1 et R+2

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Tribunal 2ème étage	Vol 1 (Couloir 1) - Vol 2 (Couloir 2) - Vol 3 (Couloir 3) - Vol 4 (Couloir 4) - Vol 5 (Salle d'audience 1) - Vol 6 (Cage escalier 1) - Vol 7 (Cage escalier 2) - Vol 21 (Bureau 2)	
Revêtement de sol	Tribunal 2ème étage	Vol 5 (Salle d'audience 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires) - Vol 19 (Cage escalier 5) - Vol 20 (Cage escalier 6)	
Plafond et faux-plafonds	Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	
Revêtement de mur	Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	
Revêtement de sol	Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	
Parois verticales intérieures et enduits	Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3) - Vol 10 (Cage escalier 4) - Vol 11 (Bureau 1) - Vol 14 (Couloir 6) - Vol 15 (Accueil) - Vol 18 (Salle d'audience 2)	
Revêtement de sol	Tribunal Beauvais RDC	Vol 15 (Accueil)	
Voies et réseaux divers	Extérieur	Vol 22 (Extérieur)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Salle d'audience 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P2
Vol 3 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P5
Vol 10 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P6
Vol 9 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P7
Vol 11 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13
Vol 11 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P14
Vol 11 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P15
Vol 8 (Sanitaires)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16
Vol 21 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P28
Vol 3 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P32
Vol 3 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P33
Vol 4 (Couloir 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P34
Vol 1 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P35
Vol 1 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P36
Vol 15 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P39
Vol 14 (Couloir 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P40

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néant - Commentaire n°1 : D'après le donneur d'ordre, le sol des couloirs au R+2 ont été changé en 2019 donc prélèvement impossible sur le sol concernant les travaux de pose de porte au R+2. Commentaire n°2 : Toutes les Dalles podotactiles changé il y a environ 5 ans d'après le donneur d'ordre. Commentaire n°3 : Selon le donneur d'ordre, Tous les sanitaires ont été rénové il y'a environ 5 ans (RDC et 2ème). Sauf ceux du 1er étage. Commentaire n°4 : Sol des couloir du R+2 changé en 2019 d'après le donneur d'ordre. Commentaire n°5 : L'accueil au RDC a été rénové il y'a environ 5ans d'après le donneur d'ordre. Commentaire n°6 : Nouvelle Rampe extérieur posé d'après le donneur d'ordre. Commentaire n°7 : Plusieurs portes de recoupement ont déjà été changés et tous les contrôles d'accès déjà posés d'après le donneur d'ordre. Commentaire n°8 : Les sols plastiques, changé il y'a 5 ans et les sols en dalles de marbre ne sont pas concernés par les travaux qui seront réalisés

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Voies et réseaux divers

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 2ème étage	Vol 5 (Salle d'audience 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AJ 00083 5 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AJ 00083 5 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AJ 00083 5 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AJ 00083 5 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 2ème étage	Vol 5 (Salle d'audience 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°2 - 1	P2	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 5 (Salle d'audience 1)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°4 - 1	P4	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 5 (Salle d'audience 1)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits ciment	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AJ 00083 5 n°4 - 1	P4	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 3 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°5 - 1	P5	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°6 - 1	P6	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°7 - 1	P7	Matériau mou gris avec poussières	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AJ 00083 5 n°8 - 1	P8	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 10 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 19 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AJ 00083 5 n°9 - 1	P9	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°10 - 1	P10	Peinture en vrac non séparable + enduit beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AJ 00083 5 n°10 - 1	P10	Peinture en vrac non séparable + enduit beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AJ 00083 5 n°10 - 1	P10	Peinture en vac non séparable + enduit beige en vac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002AJ 00083 5 n°10 - 1	P10	Peinture en vac non séparable + enduit beige en vac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 7 (Cage escalier 2)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°11 - 1	P11	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AJ 00083 5 n°12 - 1	P12	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°13 - 1	P13	Peinture en vac non séparable + matériau plâtreux blanc en vac non séparable + matériau gris en vac hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°14 - 1	P14	Fibrociment gris en vac avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S18 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AJ 00083 5 n°14 - 1	P14	Fibrociment gris en vac avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S19 (P14)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AJ 00083 5 n°14 - 1	P14	Fibrociment gris en vac avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°15 - 1	P15	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 11 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S17 (P15)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AJ 00083 5 n°15 - 1	P15	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002AJ 00083 5 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002AJ 00083 5 n°16 - 1	P16	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°17 - 1	P17	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AJ 00083 5 n°17 - 1	P17	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AJ 00083 5 n°17 - 1	P17	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AJ 00083 5 n°17 - 1	P17	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AJ 00083 5 n°17 - 1	P17	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22 -	Sondage et		002AJ	P17	Peinture en	Négatif	Négatif sur analyse
				S23 -	extension de		00083		faible		
				S24 -	la ZPSO du		5 n°17		quantité en		
				S25	prélèvement P17		- 1		vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable		
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002AJ	P24	Peinture non	Négatif	Négatif sur analyse
							00083		séparable +		
							5 n°24		enduit beige		
							- 1		en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable		
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AJ	P24	Peinture non	Négatif	Négatif sur analyse
							00083		séparable +		
							5 n°24		enduit beige		
							- 1		en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AJ 00083 5 n°24 - 1	P24	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AJ 00083 5 n°24 - 1	P24	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AJ 00083 5 n°24 - 1	P24	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AJ 00083 5 n°24 - 1	P24	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AJ 00083 5 n°24 - 1	P24	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AJ 00083 5 n°24 - 1	P24	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 6 (Cage escalier 1)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 20 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S35 - S36 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AJ 00083 5 n°25 - 1	P25	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°26 - 1	P26	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AJ 00083 5 n°26 - 1	P26	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AJ 00083 5 n°26 - 1	P26	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S38 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002AJ 00083 5 n°26 - 1	P26	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AJ 00083 5 n°27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AJ 00083 5 n°27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 9 (Cage escalier 3)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S40 - S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AJ 00083 5 n°27 - 1	P27	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 21 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°28 - 1	P28	Fibrociment blanc avec fibres visibles non séparable + toile marron enduite	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 2 (Couloir 2)	Poteaux (périphériqu es et intérieurs)	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 2 (Couloir 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°30 - 1	P30	Peinture non séparable + matériau plâtreux rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 3 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°31 - 1	P31	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 2ème étage	Vol 3 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°32 - 1	P32	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 3 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AJ 00083 5 n°32 - 1	P32	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 3 (Couloir 3)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°33 - 1	P33	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 4 (Couloir 4)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P34	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°34 - 1	P34	Fibrociment blanc avec fibres visibles non séparable + toile marron enduite	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 1 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°35 - 1	P35	Fibrociment gris avec fibres visibles non séparable + toile marron enduite avec couche en toile non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
Tribunal 2ème étage	Vol 1 (Couloir 1)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°36 - 1	P36	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 18 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 18 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AJ 00083 5 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 18 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AJ 00083 5 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 18 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AJ 00083 5 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 18 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P37 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AJ 00083 5 n°37 - 1	P37	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 15 (Accueil)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°39 - 1	P39	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal Beauvais RDC	Vol 15 (Accueil)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S44 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AJ 00083 5 n°39 - 1	P39	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 15 (Accueil)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S45 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AJ 00083 5 n°39 - 1	P39	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 15 (Accueil)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	S46 (P39)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AJ 00083 5 n°39 - 1	P39	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 14 (Couloir 6)	Murs et cloisons	Plaques planes en fibres-ciment	P40	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°40 - 1	P40	Fibrociment blanc avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Plafonds	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°18 - 1	P18	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 2ème étage	Vol 5 (Salle d'audience 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°3 - 1	P3	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°19 - 1	P19	Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P20	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°20 - 1	P20	Colle grise en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002AJ 00083 5 n°20 - 1	P20	Colle grise en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal Beauvais RDC	Vol 15 (Accueil)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P38	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°38 - 1	P38	Colle beige non séparable + matériau blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°21 - 1	P21	Peinture + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002AJ 00083 5 n°21 - 1	P21	Peinture + colle beige non séparable + couche plâtruse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°22 - 1	P22	Joint cassant gris non séparable + colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AJ 00083 5 n°22 - 1	P22	Joint cassant gris non séparable + colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°23 - 1	P23	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur







Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AJ 00083 5 n°23 - 1	P23	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AJ 00083 5 n°23 - 1	P23	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Tribunal 1er étage	Vol 8 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002AJ 00083 5 n°23 - 1	P23	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur	Vol 22 (Extérieur)	Revêtement routier	Joint de scellement pavé	P41	Réalisation d'un prélèvement		002AJ 00083 5 n°41 - 1	P41	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Tribunal Beauvais RDC	Tribunal Beauvais RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Tribunal Beauvais RDC	Tribunal Beauvais RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	Tribunal Beauvais RDC	Tribunal Beauvais RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Tribunal 1er étage	Tribunal 1er étage - Plan de repérage - Actions menées
	Tribunal 1er étage	Tribunal 1er étage - MPCA Toutes catégories confondues
	Tribunal 1er étage	Tribunal 1er étage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Tribunal 2ème étage	Tribunal 2ème étage - Plan de repérage - Actions menées
	Tribunal 2ème étage	Tribunal 2ème étage - MPCA Toutes catégories confondues
	Tribunal 2ème étage	Tribunal 2ème étage - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Extérieur	Extérieur - Plan de repérage - Actions menées

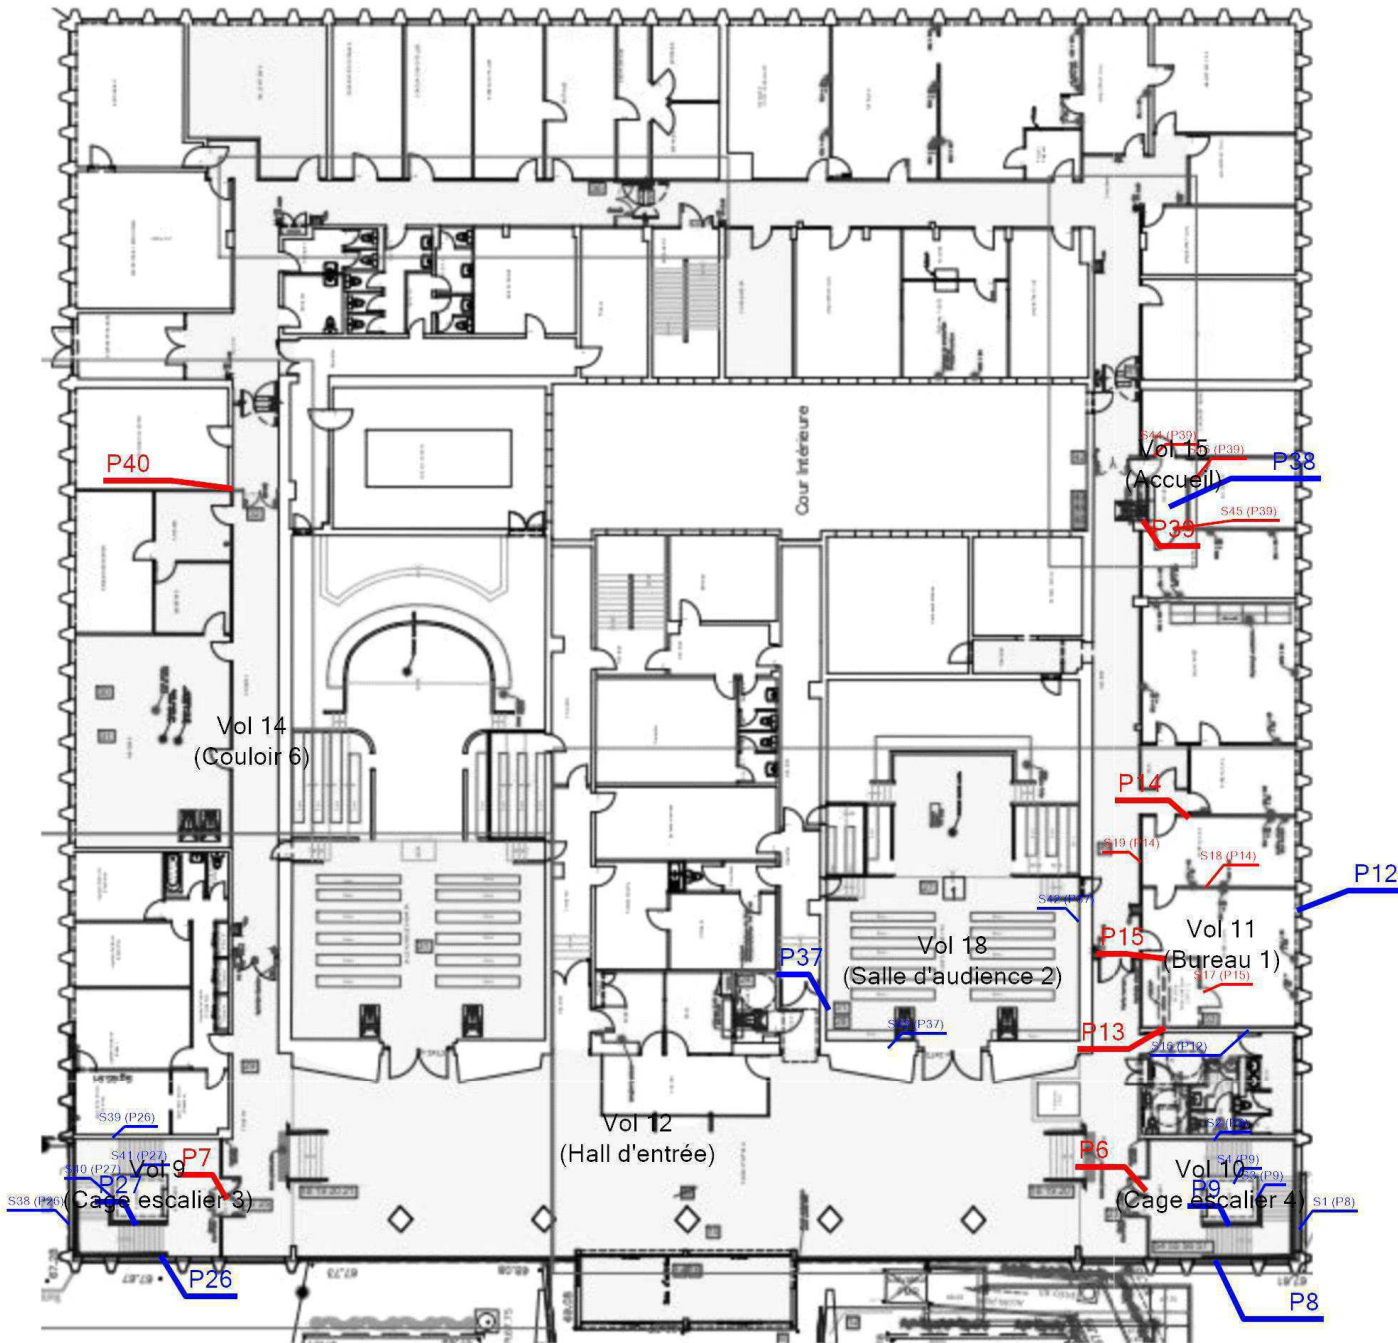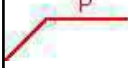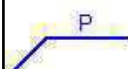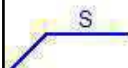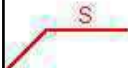TRIBUNAL BEAUVAIS RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AJ000835
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement positif
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
				 S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	20 Boulevard Saint Jean 60000 BEAUVAIS	PJ Beauvais	08/11/2021	SEBBAR YOUSSEF

Légende



P15 : Plaques planes en fibres-ciment



P14 : Plaques planes en fibres-ciment



P39 : Plaques planes en fibres-ciment



P6 : Mastic vitrier




P13 : Enduits ciment



P40 : Plaques planes en fibres-ciment



P7 : Mastic vitrier

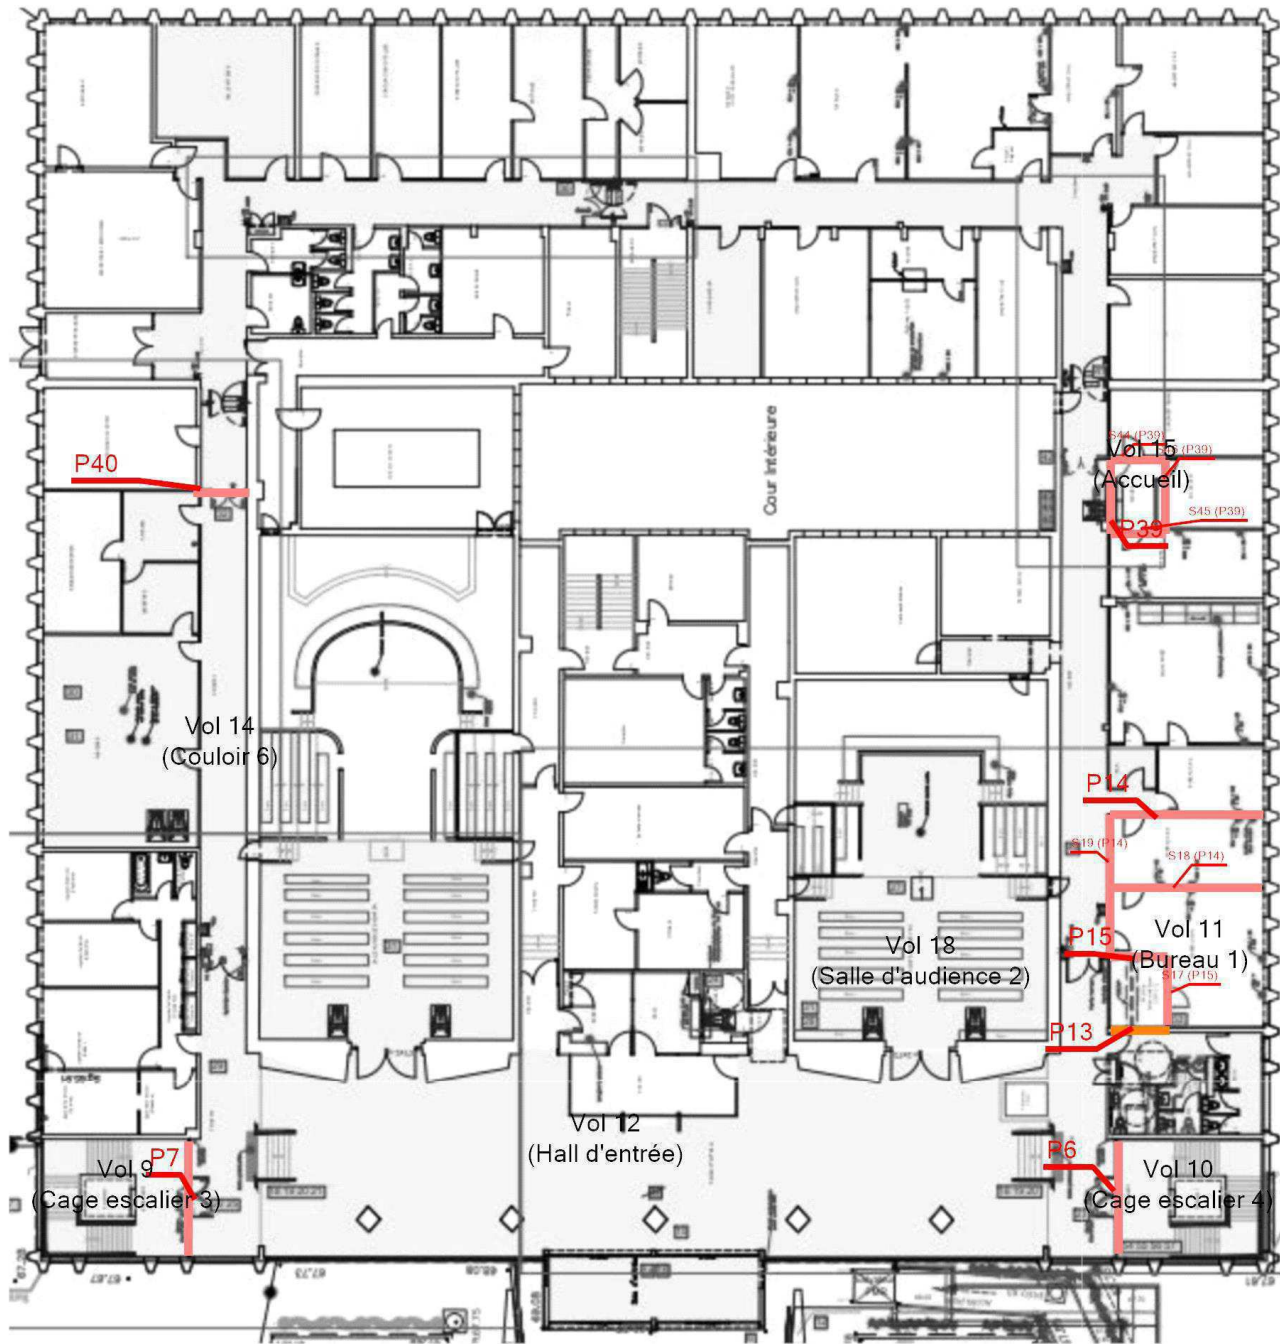

TRIBUNAL BEAUVAIS RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002AJ000835

Légende



P15 : Plaques planes en fibres-
ciment



P14 : Plaques planes en fibres-
ciment



P39 : Plaques planes en fibres-
ciment



P6 : Mastic vitrier




P13 : Enduits ciment



P40 : Plaques planes en fibres-
ciment



P7 : Mastic vitrier

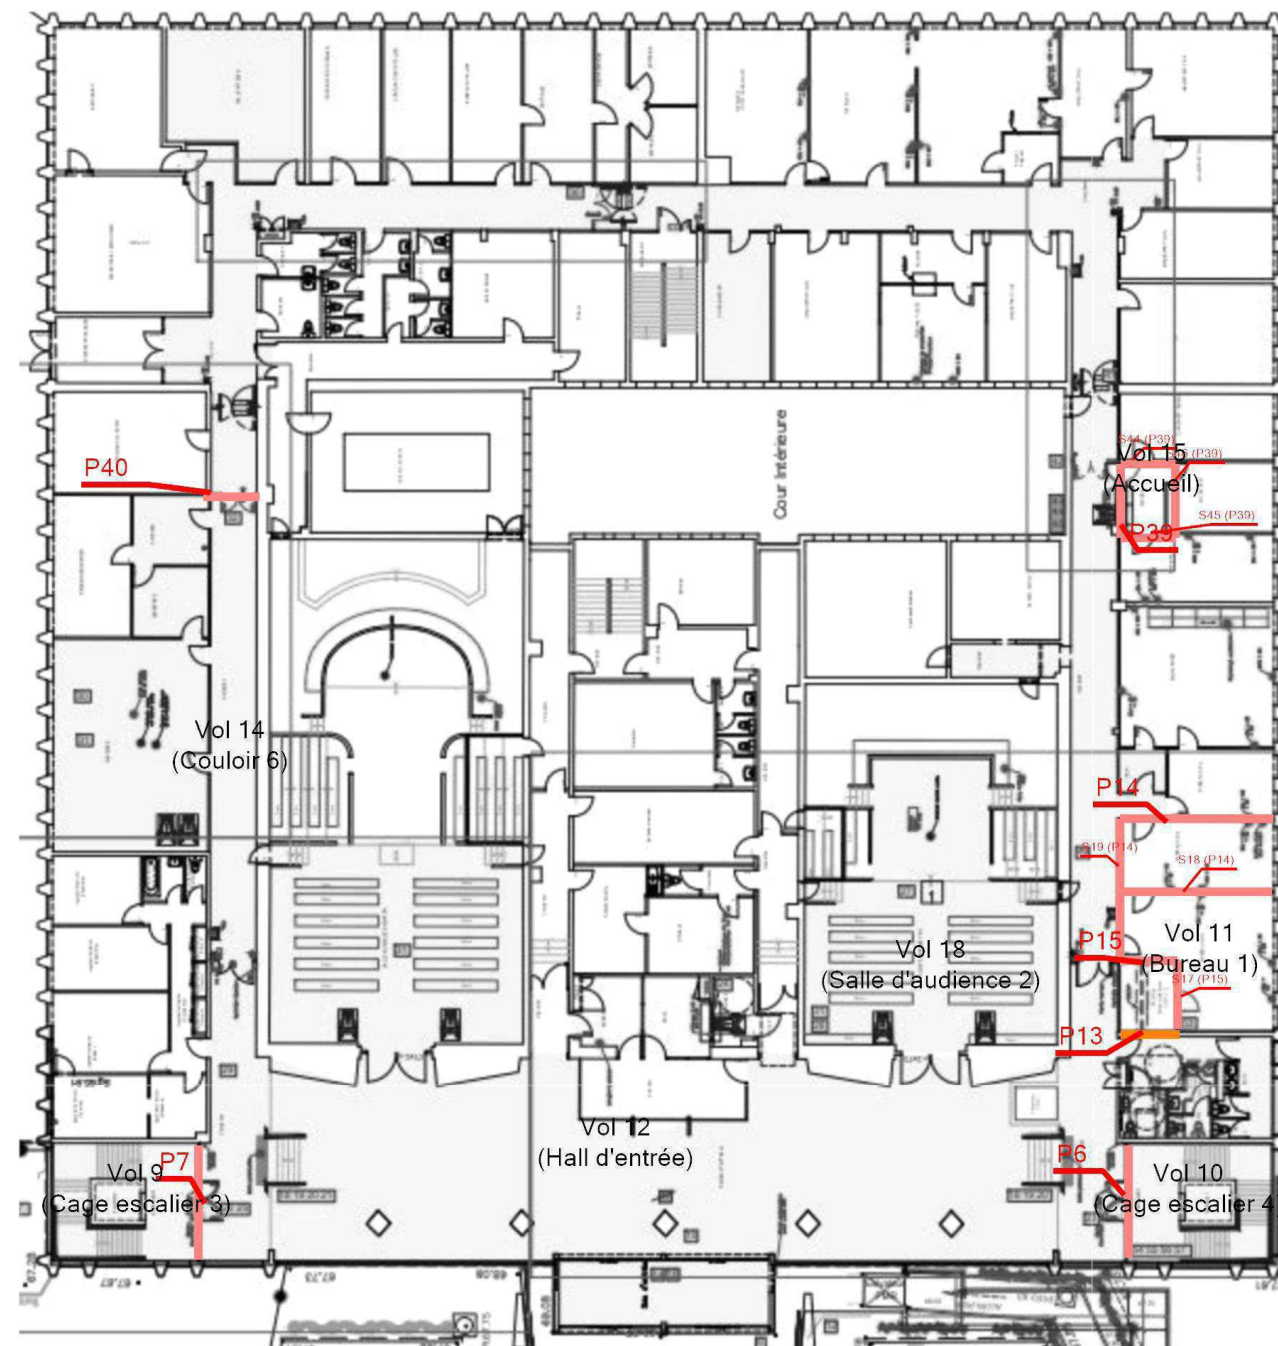

Adresse du bien

20 Boulevard Saint Jean
60000 BEAUVAIS

Désignation

PJ Beauvais

	Date intervention
1	1997
2	1998
3	1999
4	2000
5	2001
6	2002
7	2003
8	2004
9	2005
10	2006
11	2007
12	2008
13	2009
14	2010
15	2011
16	2012
17	2013
18	2014
19	2015
20	2016
21	2017
22	2018
23	2019
24	2020
25	2021
26	2022
27	2023
28	2024
29	2025
30	2026
31	2027
32	2028
33	2029
34	2030
35	2031
36	2032
37	2033
38	2034
39	2035
40	2036
41	2037
42	2038
43	2039
44	2040
45	2041
46	2042
47	2043
48	2044
49	2045
50	2046
51	2047
52	2048
53	2049
54	2050
55	2051
56	2052
57	2053
58	2054
59	2055
60	2056
61	2057
62	2058
63	2059
64	2060
65	2061
66	2062
67	2063
68	2064
69	2065
70	2066
71	2067
72	2068
73	2069
74	2070
75	2071
76	2072
77	2073
78	2074
79	2075
80	2076
81	2077
82	2078
83	2079
84	2080
85	2081
86	2082
87	2083
88	2084
89	2085
90	2086
91	2087
92	2088
93	2089
94	2090
95	2091
96	2092
97	2093
98	2094
99	2095
100	2096
101	2097
102	2098
103	2099
104	2100
105	2101
106	2102
107	2103
108	2104
109	2105
110	2106
111	2107
112	2108
113	2109
114	2110
115	2111
116	2112
117	2113
118	2114
119	2115
120	2116
121	2117
122	2118
123	2119
124	2120
125	2121
126	2122
127	2123
128	2124
129	2125
130	2126
131	2127
132	2128
133	2129
134	2130
135	2131
136	2132
137	2133
138	2134
139	2135
140	2136
141	2137
142	2138
143	2139
144	2140
145	2141
146	2142
147	2143
148	2144
149	2145
150	2146
151	2147
152	2148
153	2149
154	2150
155	2151
156	2152
157	2153
158	2154
159	2155
160	2156
161</	

08/11/2021

Techniciens intervenant


SEBBAR YOUSSEF

TRIBUNAL 1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AJ000835

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

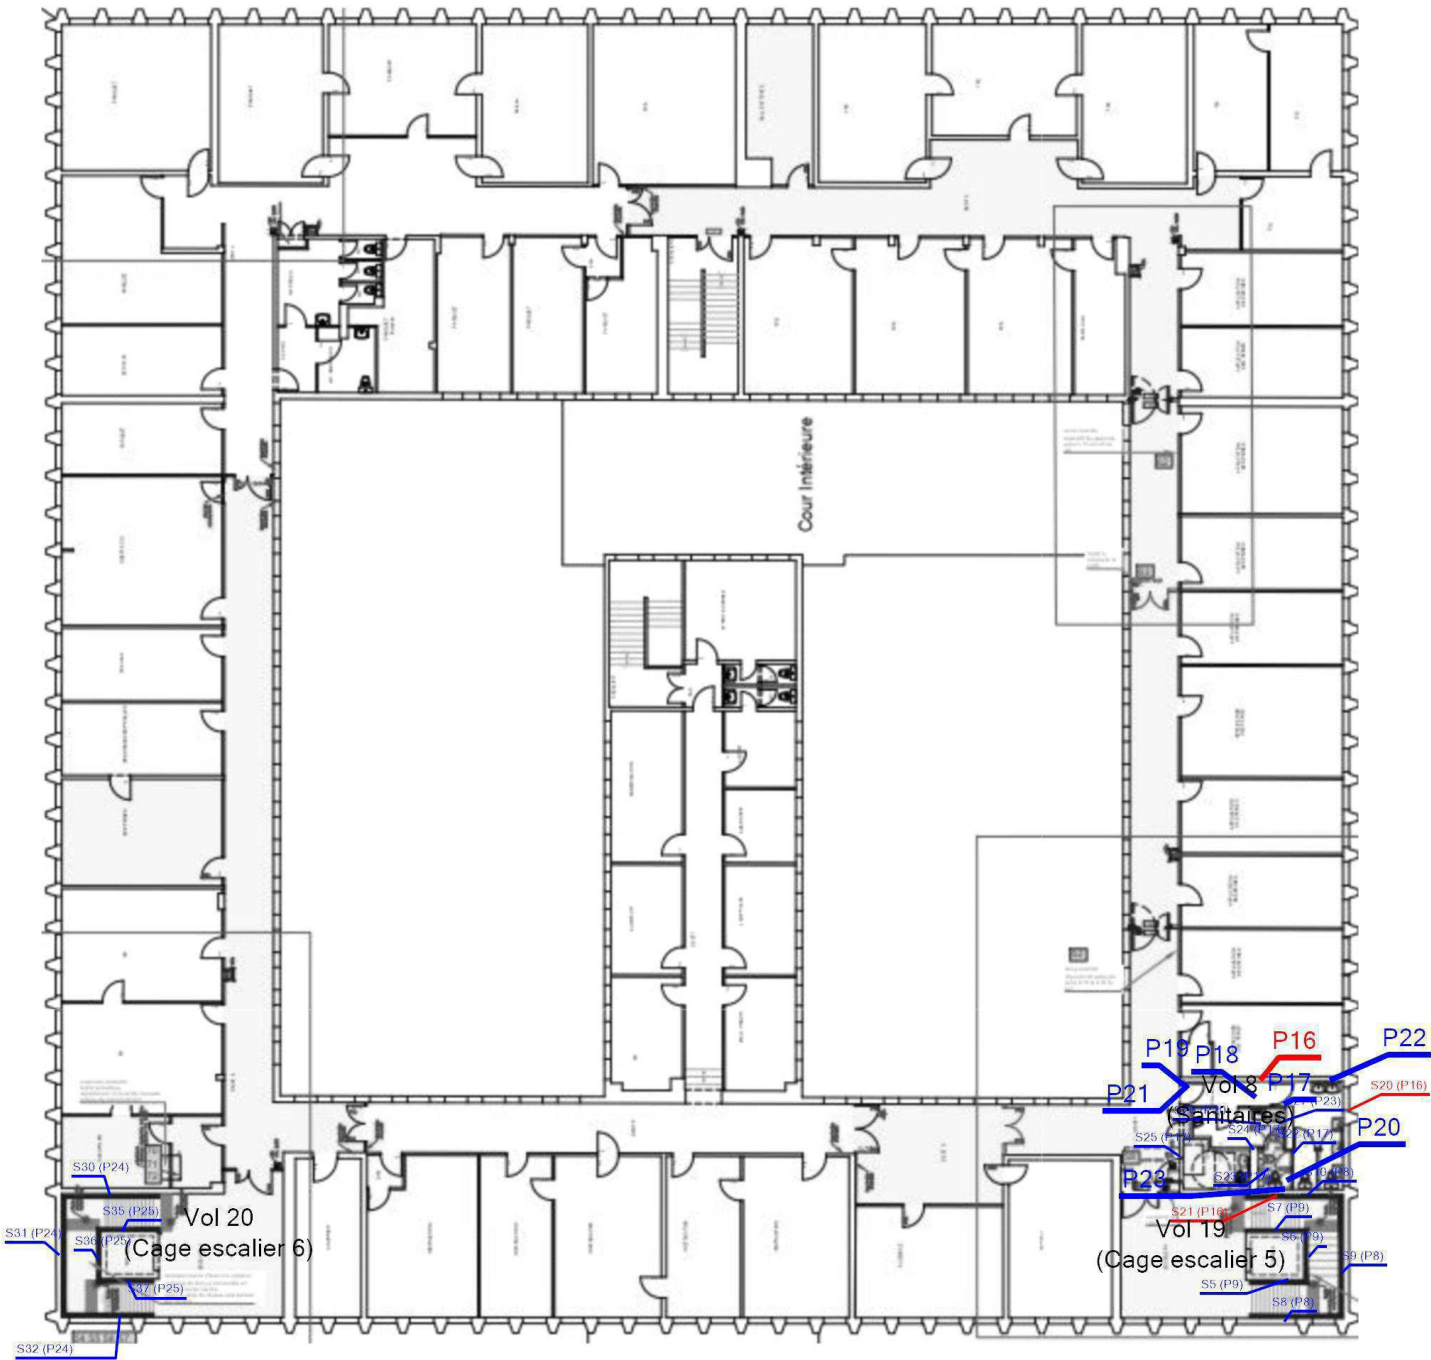

Adresse du bien

20 Boulevard Saint Jean
60000 BEAUVAIS

Désignation

PJ Beauvais

Date intervention

08/11/2021


Technicien intervenant


SEBBAR YOUSSEF


Légende



P16 : Enduits ciment

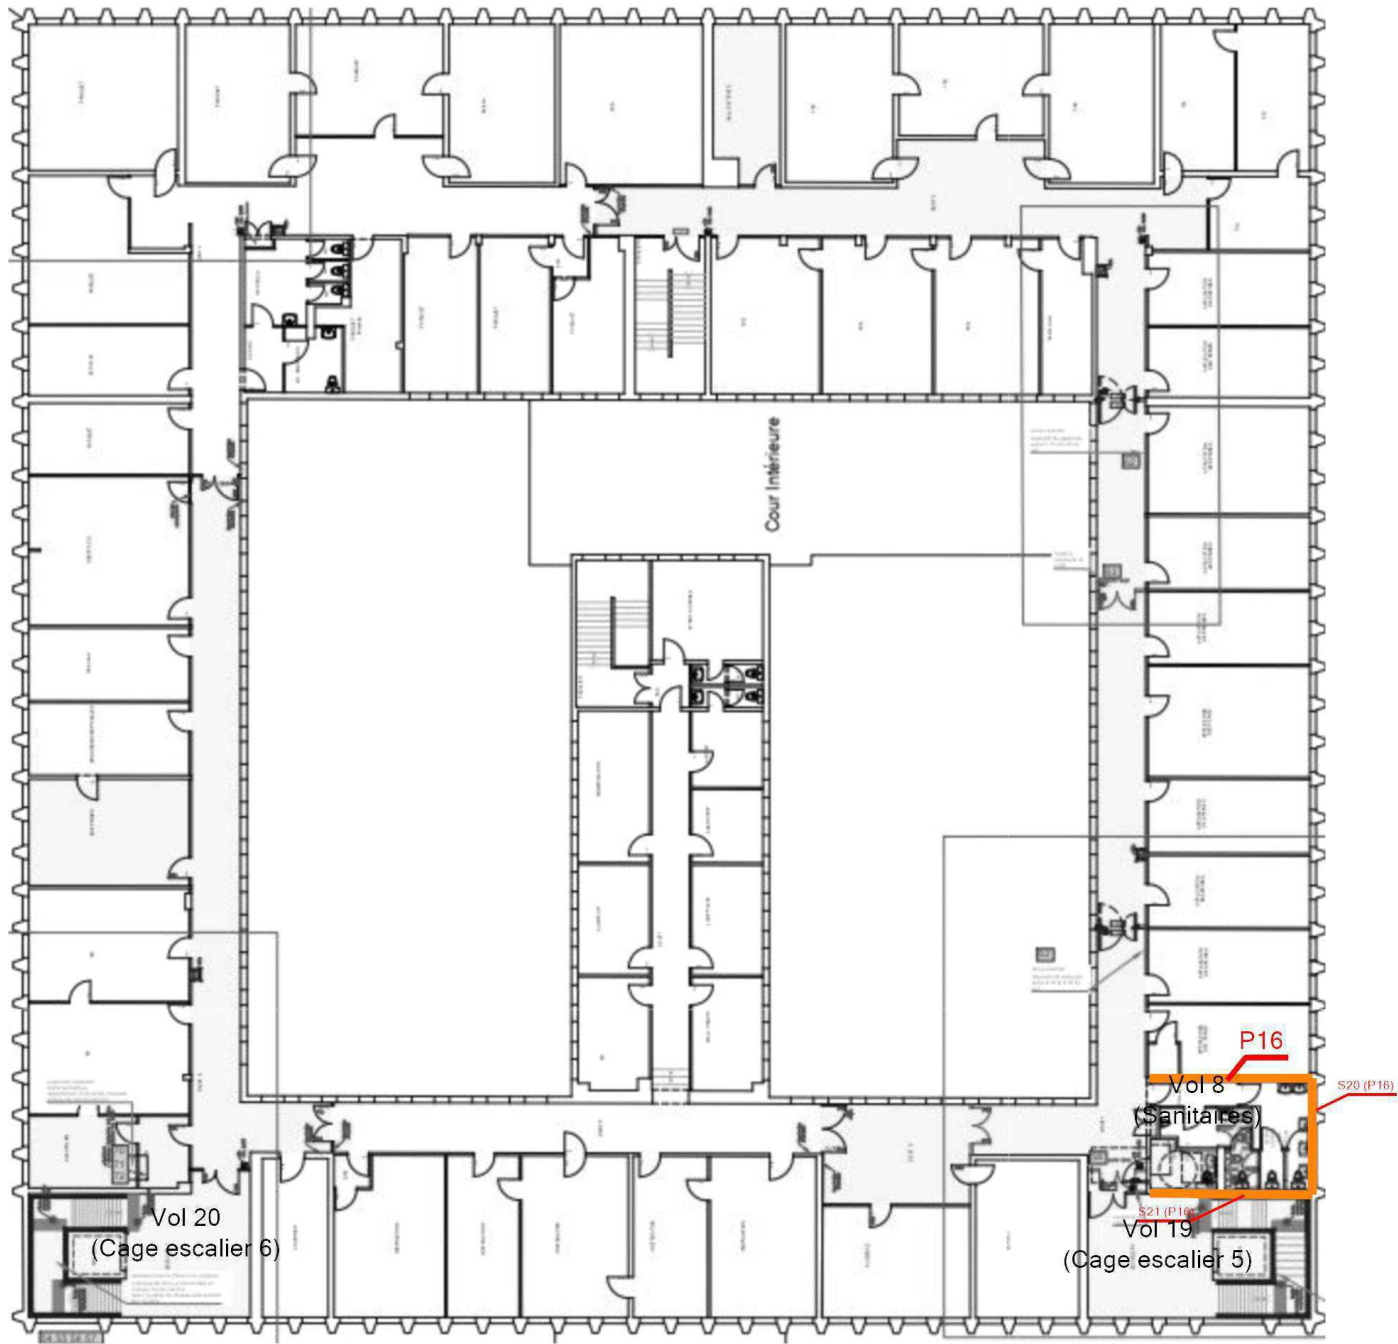

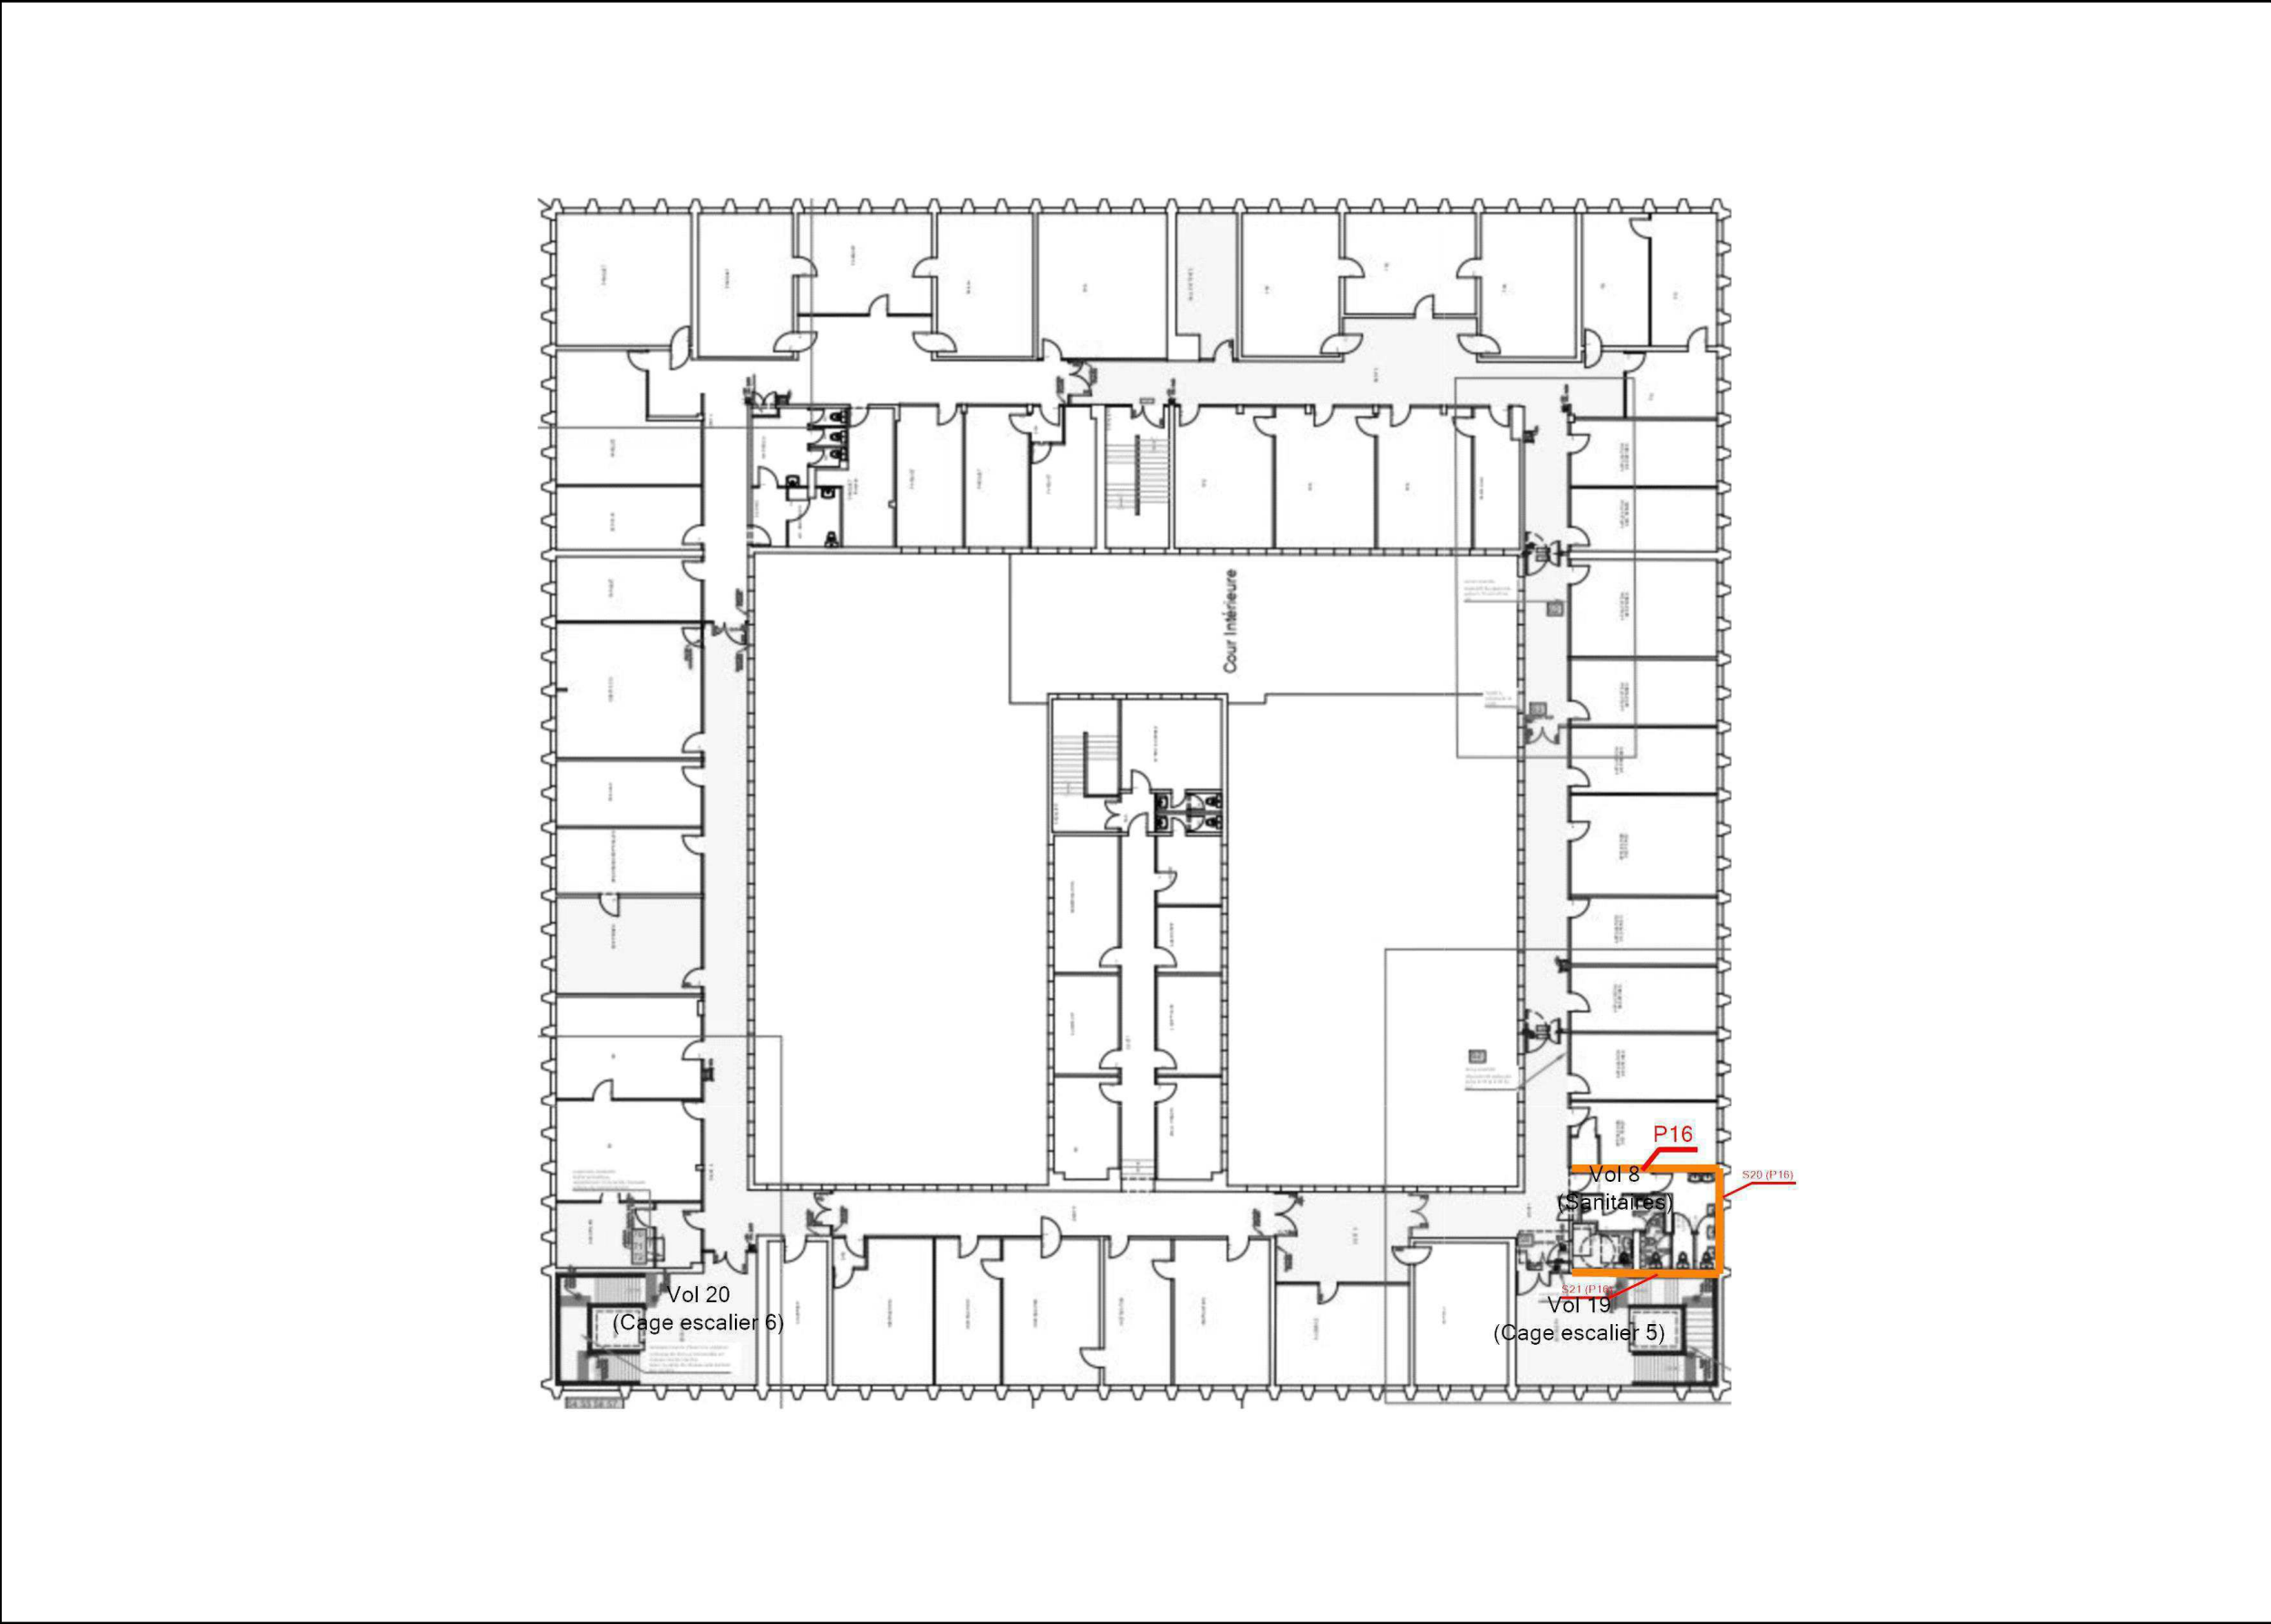

Légende	
	P16 : Enduits ciment


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	20 Boulevard Saint Jean 60000 BEAUVAIS	PJ Beauvais	08/11/2021	SEBBAR YOUSSEF

TRIBUNAL 2ÈME ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AJ000835

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

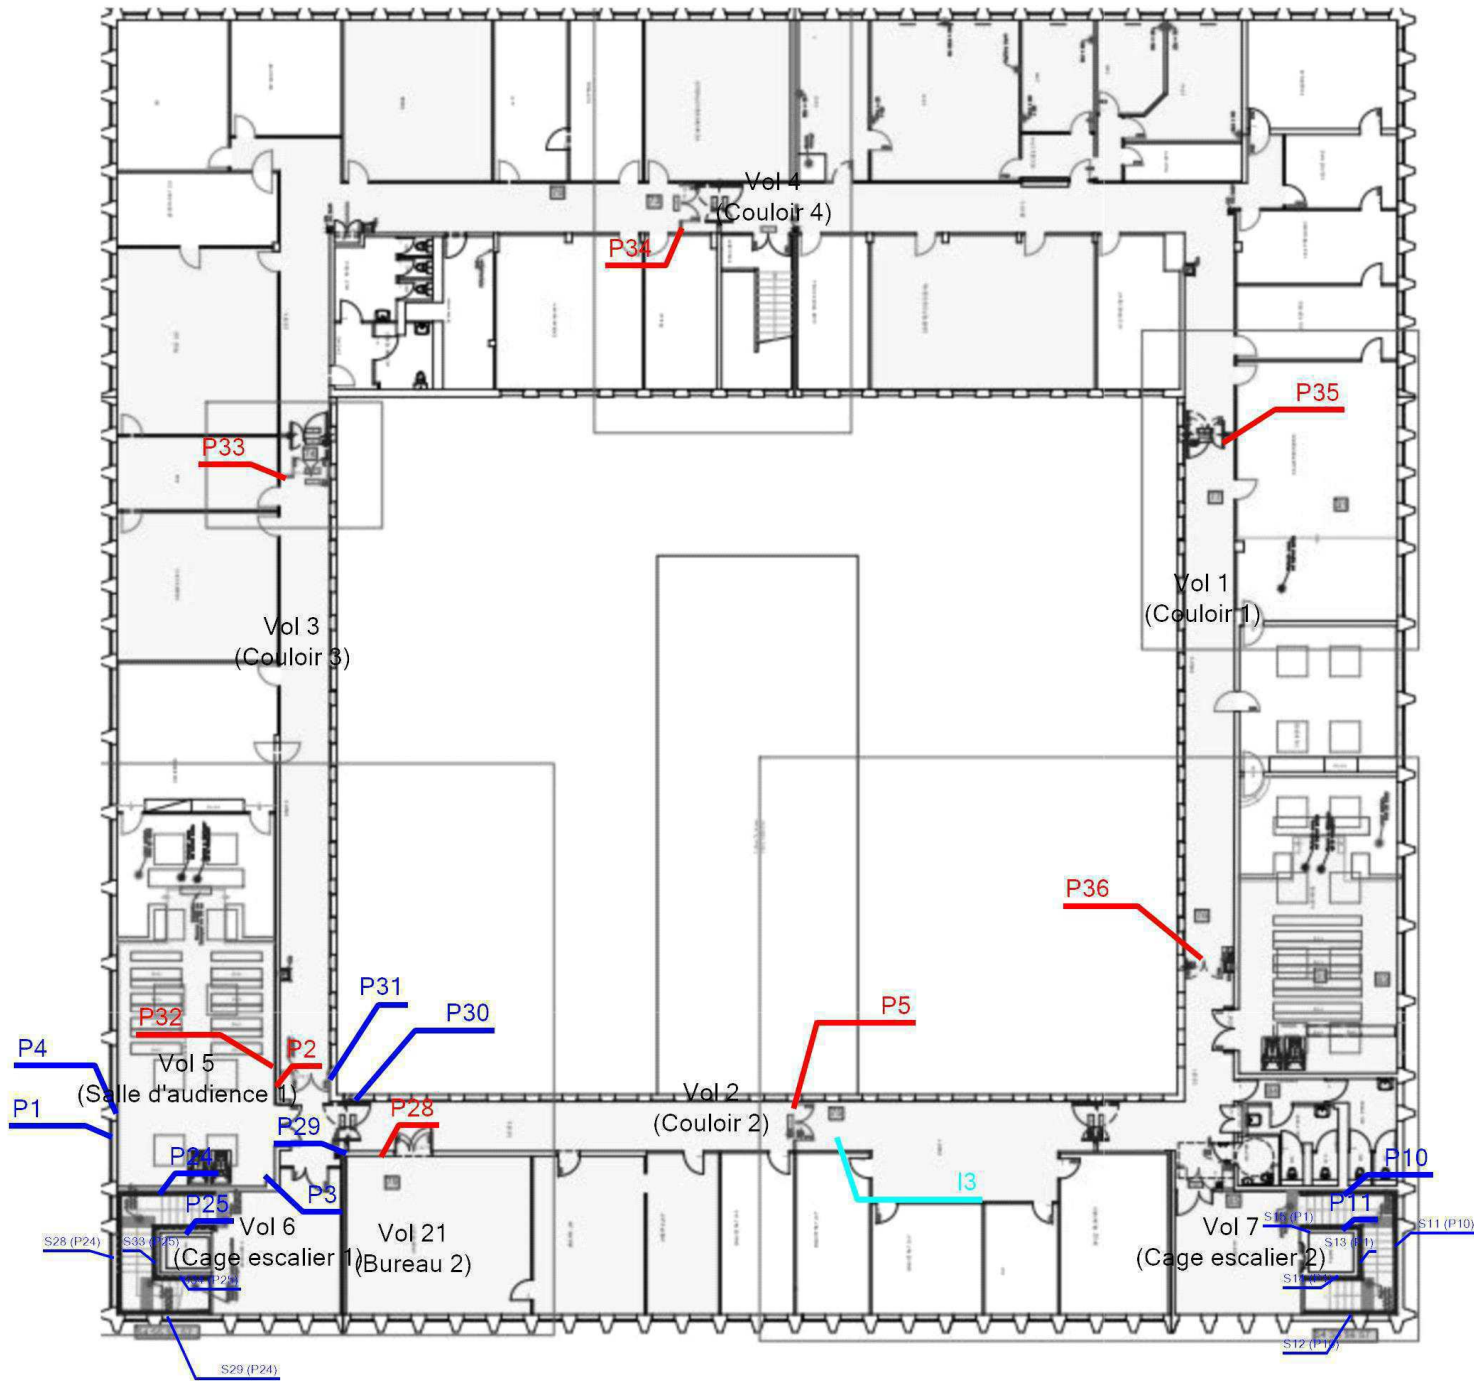

Adresse du bien

20 Boulevard Saint Jean
60000 BEAUVAIS

Désignation

PJ Beauvais

Date intervention

08/11/2021

Technicien intervenant

SEBBAR YOUSSEF

Légende



P2 : Plaques planes en fibres-
ciment



P32 : Plaques planes en fibres-
ciment



P5 : Plaques planes en fibres-
ciment



P34 : Plaques planes en fibres-
ciment



P33 : Plaques planes en fibres-
ciment




P28 : Plaques planes en fibres-
ciment




P35 : Plaques planes en fibres-
ciment




P36 : Plaques planes en fibres-
ciment

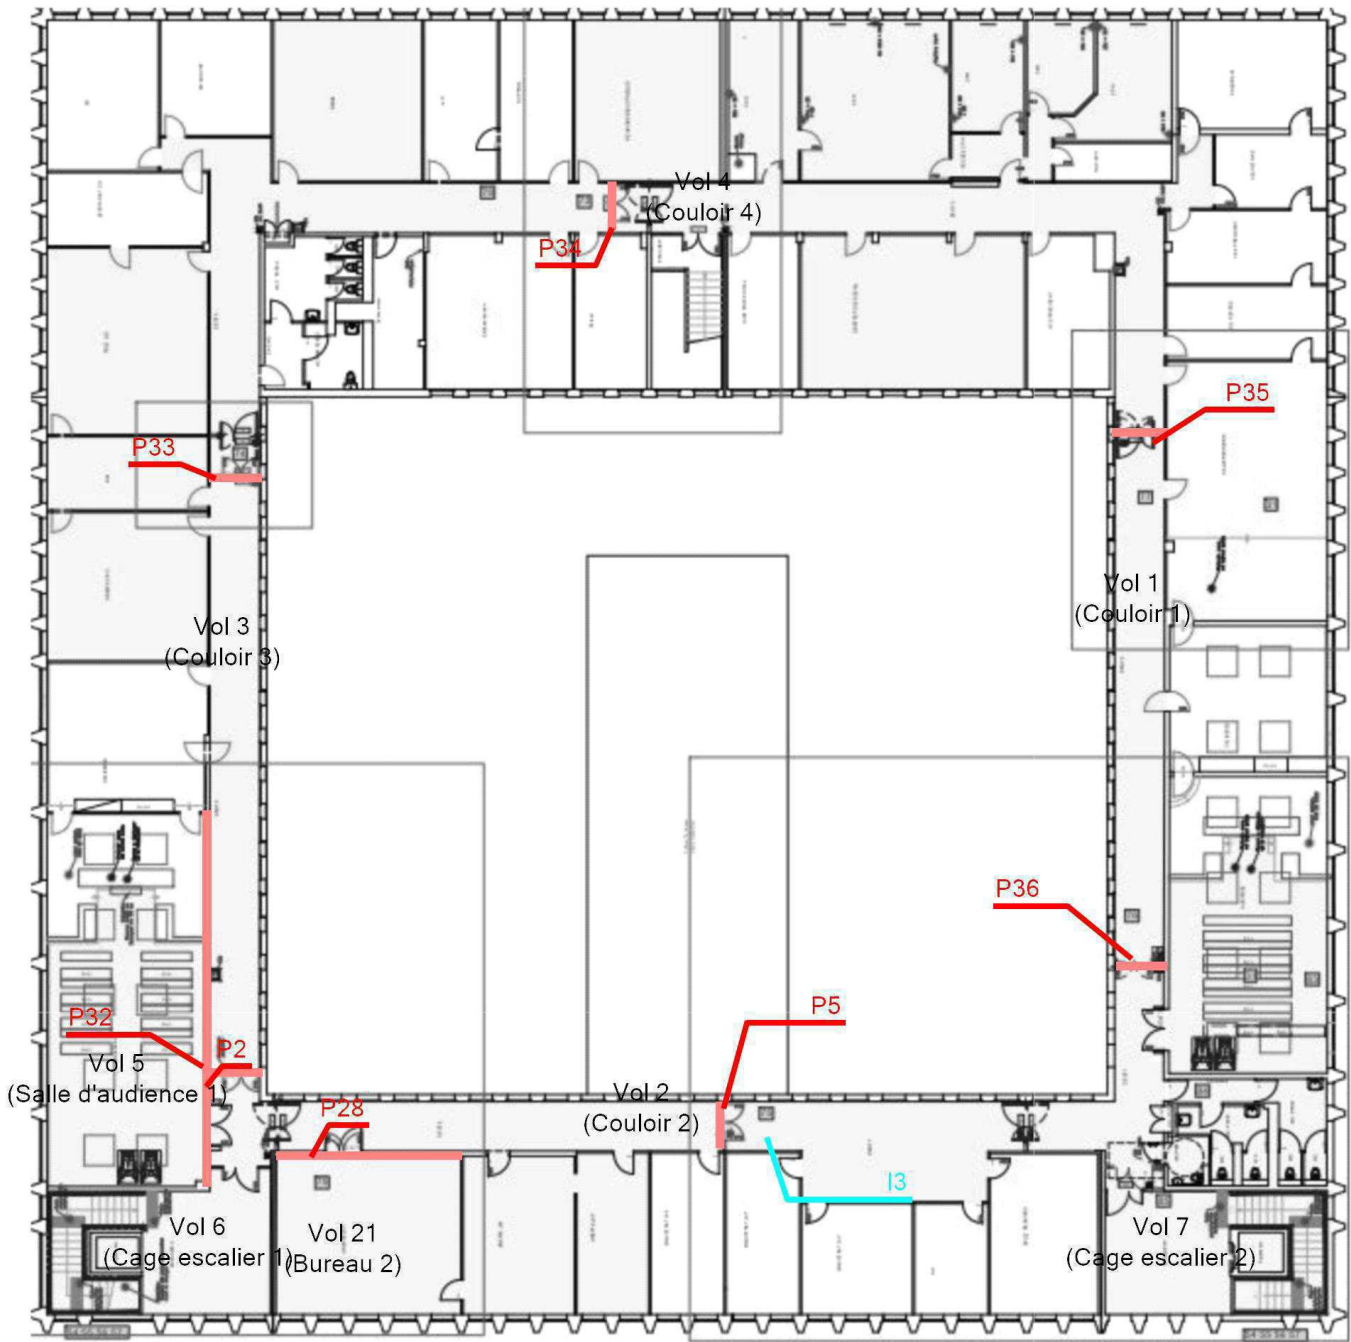

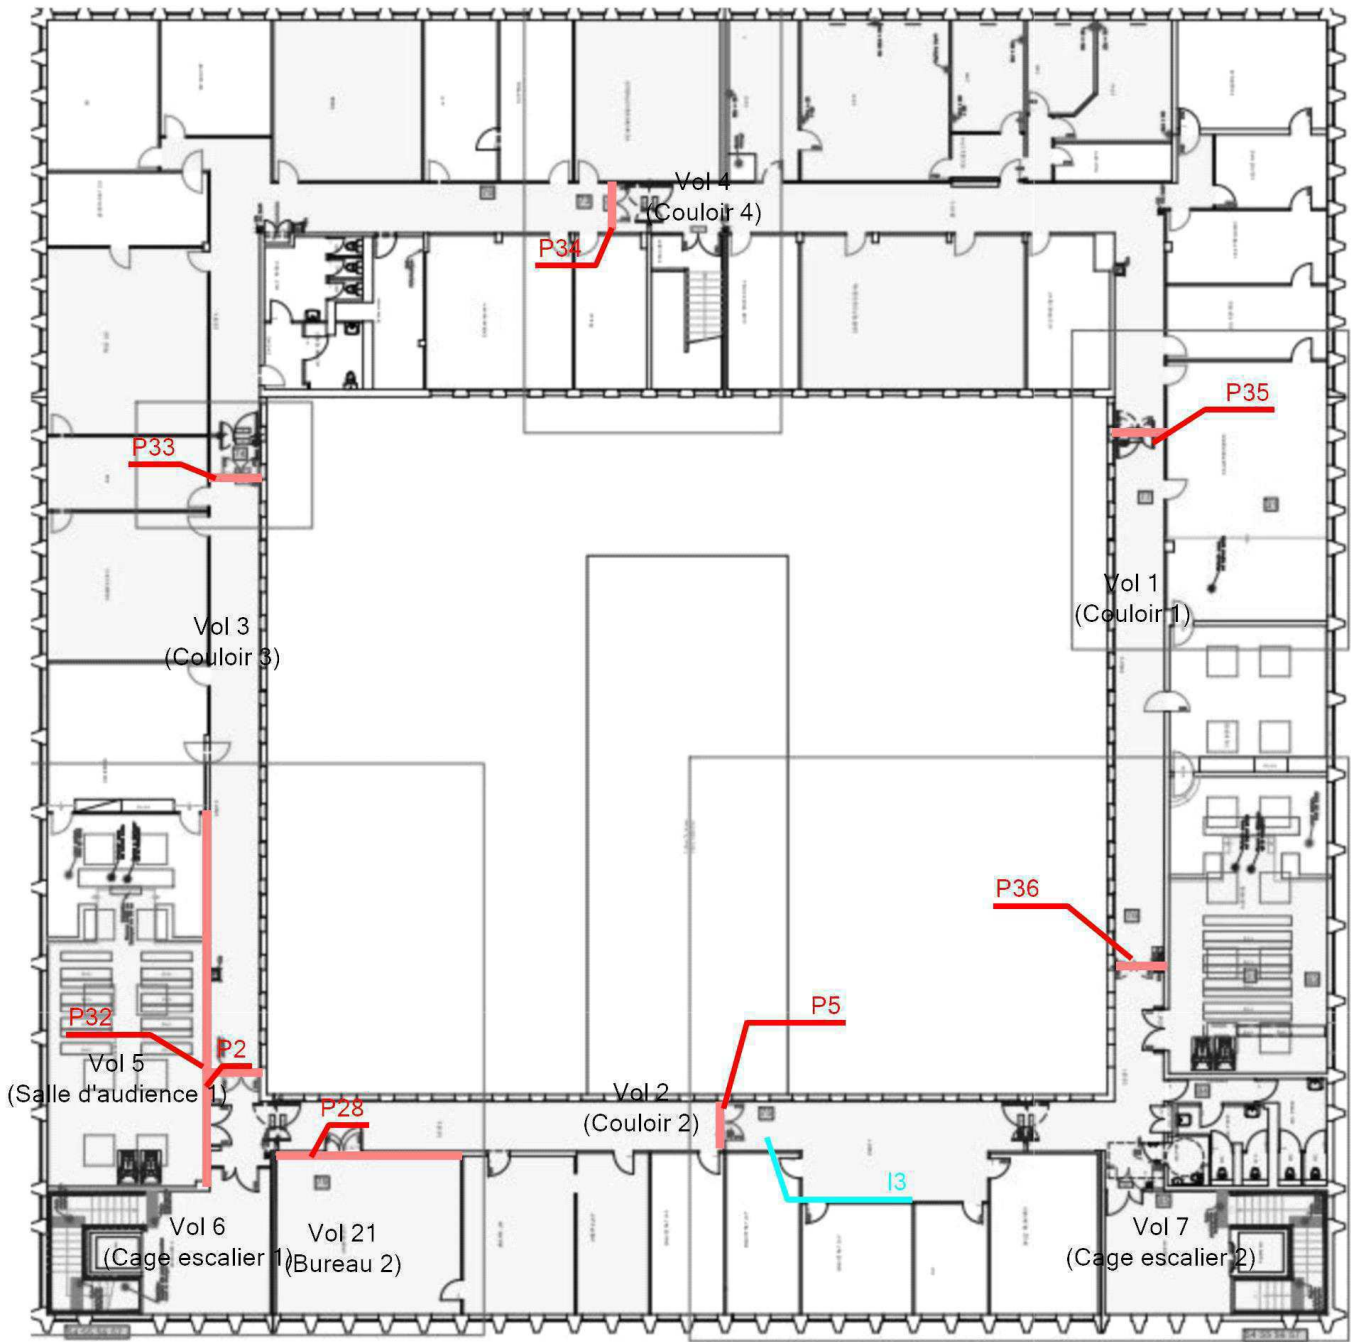

Légende	
	P2 : Plaques planes en fibres-ciment
	P32 : Plaques planes en fibres-ciment
	P5 : Plaques planes en fibres-ciment
	P34 : Plaques planes en fibres-ciment
	P33 : Plaques planes en fibres-ciment
	P28 : Plaques planes en fibres-ciment
	P35 : Plaques planes en fibres-ciment
	P36 : Plaques planes en fibres-ciment


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	20 Boulevard Saint Jean 60000 BEAUVAIS	PJ Beauvais	08/11/2021	SEBBAR YOUSSEF

EXTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AJ000835

Légende

P Localisation d'un prélèvement négatif

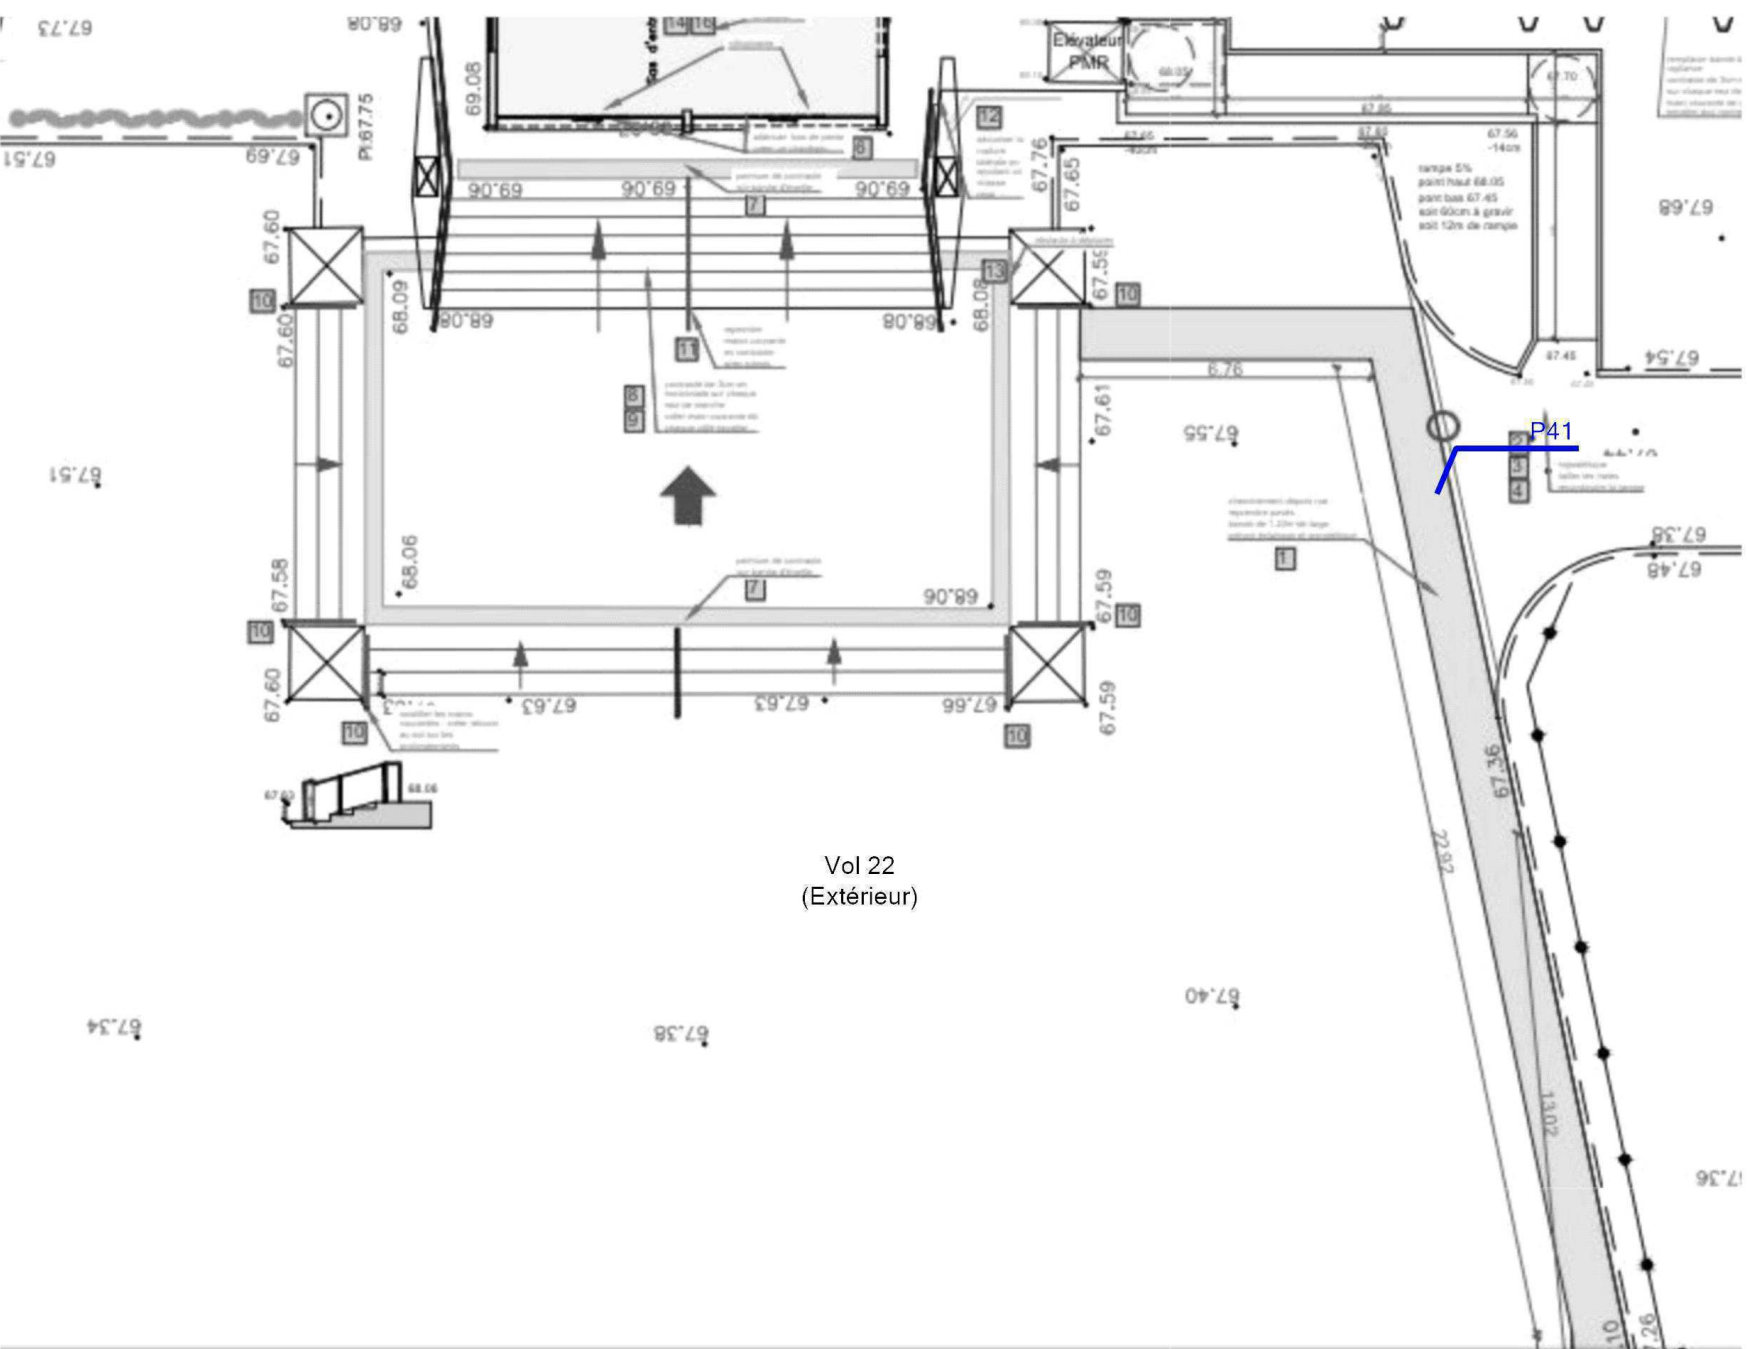

Vol 22
(Extérieur)



Adresse du bien

20 Boulevard Saint Jean
60000 BEAUVAIS

Désignation

PJ Beauvais

Date intervention

08/11/2021

Technicien intervenant

SEBBAR YOUSSEF

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002AJ000835 n°41 - 1 (P41)	Extérieur - Vol 22 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°16 - 1 (P16)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°17 - 1 (P17)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°18 - 1 (P18)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°19 - 1 (P19)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°20 - 1 (P20)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°21 - 1 (P21)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°22 - 1 (P22)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°23 - 1 (P23)	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°1 - 1 (P1)	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°2 - 1 (P2)	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°3 - 1 (P3)	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°4 - 1 (P4)	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°5 - 1 (P5)	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°10 - 1 (P10)	Tribunal 2ème étage - Vol 7 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°11 - 1 (P11)	Tribunal 2ème étage - Vol 7 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°24 - 1 (P24)	Tribunal 2ème étage - Vol 6 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°25 - 1 (P25)	Tribunal 2ème étage - Vol 6 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°28 - 1 (P28)	Tribunal 2ème étage - Vol 21 (Bureau 2)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°29 - 1 (P29)	Tribunal 2ème étage - Vol 2 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°30 - 1 (P30)	Tribunal 2ème étage - Vol 2 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°31 - 1 (P31)	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)	Prélèvement négatif
002AJ000835 n°32 - 1 (P32)	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°33 - 1 (P33)	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°34 - 1 (P34)	Tribunal 2ème étage - Vol 4 (Couloir 4)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°35 - 1 (P35)	Tribunal 2ème étage - Vol 1 (Couloir 1)	Prélèvement positif
002AJ000835 n°36 - 1 (P36)	Tribunal 2ème étage - Vol 1 (Couloir 1)	Prélèvement positif

002AJ000835 n°6 - 1 (P6)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)	Prélevement positif
002AJ000835 n°7 - 1 (P7)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)	Prélevement positif
002AJ000835 n°8 - 1 (P8)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)	Prélevement négatif
002AJ000835 n°9 - 1 (P9)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)	Prélevement négatif
002AJ000835 n°12 - 1 (P12)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002AJ000835 n°13 - 1 (P13)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)	Prélevement positif
002AJ000835 n°14 - 1 (P14)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)	Prélevement positif
002AJ000835 n°15 - 1 (P15)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)	Prélevement positif
002AJ000835 n°26 - 1 (P26)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002AJ000835 n°27 - 1 (P27)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)	Prélevement négatif
002AJ000835 n°37 - 1 (P37)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 18 (Salle d'audience 2)	Prélevement négatif
002AJ000835 n°38 - 1 (P38)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 15 (Accueil)	Prélevement négatif
002AJ000835 n°39 - 1 (P39)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 15 (Accueil)	Prélevement positif
002AJ000835 n°40 - 1 (P40)	Tribunal Beauvais RDC - Vol 14 (Couloir 6)	Prélevement positif



002AJ000835 n°1 - 1 (P1) - Tribunal 2ème étage - Vol 5
(Salle d'audience 1)



002AJ000835 n°2 - 1 (P2) - Tribunal 2ème étage - Vol 5
(Salle d'audience 1)



002AJ000835 n°3 - 1 (P3) - Tribunal 2ème étage - Vol 5
(Salle d'audience 1)



002AJ000835 n°4 - 1 (P4) - Tribunal 2ème étage - Vol 5
(Salle d'audience 1)



002AJ000835 n°5 - 1 (P5) - Tribunal 2ème étage - Vol 3
(Couloir 3)



002AJ000835 n°6 - 1 (P6) - Tribunal Beauvais RDC -
Vol 10 (Cage escalier 4)



002AJ000835 n°7 - 1 (P7) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)



002AJ000835 n°8 - 1 (P8) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)



002AJ000835 n°9 - 1 (P9) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)



002AJ000835 n°10 - 1 (P10) - Tribunal 2ème étage - Vol 7 (Cage escalier 2)



002AJ000835 n°11 - 1 (P11) - Tribunal 2ème étage - Vol 7 (Cage escalier 2)



002AJ000835 n°12 - 1 (P12) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)



002AJ000835 n°13 - 1 (P13) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)



002AJ000835 n°14 - 1 (P14) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)



002AJ000835 n°15 - 1 (P15) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)



002AJ000835 n°16 - 1 (P16) - Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)



002AJ000835 n°17 - 1 (P17) - Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)



002AJ000835 n°18 - 1 (P18) - Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)



002AJ000835 n°19 - 1 (P19) - Tribunal 1er étage - Vol 8
(Sanitaires)



002AJ000835 n°20 - 1 (P20) - Tribunal 1er étage - Vol 8
(Sanitaires)



002AJ000835 n°21 - 1 (P21) - Tribunal 1er étage - Vol 8
(Sanitaires)



002AJ000835 n°22 - 1 (P22) - Tribunal 1er étage - Vol 8
(Sanitaires)



002AJ000835 n°23 - 1 (P23) - Tribunal 1er étage - Vol 8
(Sanitaires)



002AJ000835 n°24 - 1 (P24) - Tribunal 2ème étage -
Vol 6 (Cage escalier 1)



002AJ000835 n°25 - 1 (P25) - Tribunal 2ème étage - Vol 6 (Cage escalier 1)



002AJ000835 n°26 - 1 (P26) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)



002AJ000835 n°27 - 1 (P27) - Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)



002AJ000835 n°28 - 1 (P28) - Tribunal 2ème étage - Vol 21 (Bureau 2)



002AJ000835 n°29 - 1 (P29) - Tribunal 2ème étage - Vol 2 (Couloir 2)



002AJ000835 n°30 - 1 (P30) - Tribunal 2ème étage - Vol 2 (Couloir 2)



002AJ000835 n°31 - 1 (P31) - Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)



002AJ000835 n°32 - 1 (P32) - Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)



002AJ000835 n°33 - 1 (P33) - Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)



002AJ000835 n°34 - 1 (P34) - Tribunal 2ème étage - Vol 4 (Couloir 4)



002AJ000835 n°35 - 1 (P35) - Tribunal 2ème étage - Vol 1 (Couloir 1)



002AJ000835 n°36 - 1 (P36) - Tribunal 2ème étage - Vol 1 (Couloir 1)



002AJ000835 n°37 - 1 (P37) - Tribunal Beauvais RDC -
Vol 18 (Salle d'audience 2)



002AJ000835 n°38 - 1 (P38) - Tribunal Beauvais RDC -
Vol 15 (Accueil)



002AJ000835 n°39 - 1 (P39) - Tribunal Beauvais RDC -
Vol 15 (Accueil)



002AJ000835 n°40 - 1 (P40) - Tribunal Beauvais RDC -
Vol 14 (Couloir 6)



002AJ000835 n°41 - 1 (P41) - Extérieur - Vol 22
(Extérieur)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable -	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles - -	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Tribunal 2ème étage - Vol 5 (Salle d'audience 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles - -	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit blanc en vrac hétérogène non séparable - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable + matériau gris non séparable - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 10 (Cage escalier 4)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + enduit beige en vrac hétérogène non séparable - -	Tribunal 2ème étage - Vol 7 (Cage escalier 2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit blanc hétérogène non séparable - -	Tribunal 2ème étage - Vol 7 (Cage escalier 2)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)	

P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 11 (Bureau 1)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris non séparable + colle blanche - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Tribunal 1er étage - Vol 8 (Sanitaires)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable - -	Tribunal 2ème étage - Vol 6 (Cage escalier 1)

P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène - -	Tribunal 2ème étage - Vol 6 (Cage escalier 1)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige hétérogène + matériau gris non séparable - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 9 (Cage escalier 3)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles non séparable + toile marron enduite - -	Tribunal 2ème étage - Vol 21 (Bureau 2)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Tribunal 2ème étage - Vol 2 (Couloir 2)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux rose en vrac - -	Tribunal 2ème étage - Vol 2 (Couloir 2)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles - -	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles - -	Tribunal 2ème étage - Vol 3 (Couloir 3)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles non séparable + toile marron enduite - -	Tribunal 2ème étage - Vol 4 (Couloir 4)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment gris avec fibres visibles non séparable + toile marron enduite avec couche en toile non séparable - -	Tribunal 2ème étage - Vol 1 (Couloir 1)
P36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles - -	Tribunal 2ème étage - Vol 1 (Couloir 1)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 18 (Salle d'audience 2)
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige non séparable + matériau blanc - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 15 (Accueil)
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 15 (Accueil)

P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibrociment blanc avec fibres visibles - -	Tribunal Beauvais RDC - Vol 14 (Couloir 6)
P41	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau compact gris hétérogène - -	Extérieur - Vol 22 (Extérieur)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Le rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 RUE CLEMENT ADER CS 70064 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1121-22749 Réf. Commande Client : 002AJ000835
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/11/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 5 (Salle d'audience 1)		Réf échantillon ITGA : IT142111-22137 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 5 (Salle d'audience 1)		Réf échantillon ITGA : IT142111-22138 Description ITGA : Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	
Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DNP (3)






RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 5 (Salle d'audience 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22139	
		Description ITGA : Colle grise / Bois en lamelles	
Colle grise	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH
Bois en lamelles	---	Non analysé	
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835004 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits ciment / Vol 5 (Salle d'audience 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22140	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 3 (Couloir 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22141	
		Description ITGA : Fibrociment blanc avec fibres visibles	
Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 10 (Cage escalier 4)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22142	
		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MYF
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 9 (Cage escalier 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22143	
		Description ITGA : Matériau mou gris avec poussières	
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MYF

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.






RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 10 (Cage escalier 4)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22144 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit blanc en vrac hétérogène		
 Peinture en vrac non séparable + Enduit blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BMB (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 10 (Cage escalier 4)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22145 Description ITGA : Peinture / Enduit blanc hétérogène / Matériau gris		
 Peinture non séparable + Enduit blanc hétérogène non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 7 (Cage escalier 2)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22146 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac hétérogène		
 Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 7 (Cage escalier 2)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22147 Description ITGA : Peinture / Enduit blanc hétérogène		
 Peinture non séparable + Enduit blanc hétérogène non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 11 (Bureau 1)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22148 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène		
 Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 11 (Bureau 1)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22149 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
 Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AMH (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 11 (Bureau 1)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22150 Description ITGA : Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles		
 Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 11 (Bureau 1)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22151 Description ITGA : Fibrociment blanc avec fibres visibles		
 Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 8 (Sanitaires)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22152 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris hétérogène		
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 8 (Sanitaires)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22153 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
 Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MYF (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 8 (Sanitaires) Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac			
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AMH (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 8 (Sanitaires) Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LEN (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 8 (Sanitaires) Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Peinture en vrac			
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835021 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (Sanitaires) Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche			
Peinture + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.






RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835022 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 8 (Sanitaires)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22158	
		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Joint cassant gris non séparable + Colle blanche	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835023 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 8 (Sanitaires)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22159	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 6 (Cage escalier 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22160	
		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 6 (Cage escalier 1)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22161	
		Description ITGA : Peinture / Enduit beige hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit beige hétérogène	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835026 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 9 (Cage escalier 3)			
		Réf échantillon ITGA : IT142111-22162	
		Description ITGA : Peinture / Enduit beige hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit beige hétérogène	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits projetés (ciment) / Vol 9 (Cage escalier 3)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22163 Description ITGA : Peinture / Enduit beige hétérogène / Matériau gris		
 Peinture non séparable + Enduit beige hétérogène + Matériau gris non séparable	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 21 (Bureau 2)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22164 Description ITGA : Fibrociment blanc avec fibres visibles / Toile marron enduite		
 Fibrociment blanc avec fibres visibles non séparable + Toile marron enduite	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835029 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 2 (Couloir 2)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22165 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AQP (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835030 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 2 (Couloir 2)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22166 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux rose en vrac		
 Peinture non séparable + Matériau plâtreux rose en vrac	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais Réf échantillon client : 002AJ000835031 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 3 (Couloir 3)	Réf échantillon ITGA : IT142111-22167 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac		
 Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AQP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA : IT142111-22168	
Réf échantillon client : 002AJ000835032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 3 (Couloir 3)		Description ITGA : Fibrociment blanc avec fibres visibles	
▀ Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA : IT142111-22169	
Réf échantillon client : 002AJ000835033 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 3 (Couloir 3)		Description ITGA : Fibrociment blanc avec fibres visibles	
▀ Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA : IT142111-22170	
Réf échantillon client : 002AJ000835034 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 4 (Couloir 4)		Description ITGA : Fibrociment blanc avec fibres visibles / Toile marron enduite	
▀ Fibrociment blanc avec fibres visibles non séparable + Toile marron enduite	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA : IT142111-22171	
Réf échantillon client : 002AJ000835035 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 1 (Couloir 1)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / Toile marron enduite avec couche en toile	
▀ Fibrociment gris avec fibres visibles non séparable + Toile marron enduite avec couche en toile non séparable	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP (4)
Réf dossier client : PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA : IT142111-22172	
Réf échantillon client : 002AJ000835036 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 1 (Couloir 1)		Description ITGA : Fibrociment blanc avec fibres visibles	
▀ Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA :	IT142111-22173
Réf échantillon client :	002AJ000835037 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 18 (Salle d'audience 2)		Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige hétérogène
▀ Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)/ -	Analyste : AQP (4)	
Réf dossier client :	PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA :	IT142111-22174
Réf échantillon client :	002AJ000835038 / Revêtement de sol/ Revêtement de sol/ Colles de revêtement de sol/ Vol 15 (Accueil)		Description ITGA :	Bois en lamelles / Colle beige / Matériau blanc
Bois en lamelles	---	Non analysé		
▀ Colle beige non séparable + Matériau blanc	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)/ -	Analyste : AQP (4)	
Réf dossier client :	PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA :	IT142111-22175
Réf échantillon client :	002AJ000835039 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 15 (Accueil)		Description ITGA :	Fibrociment blanc avec fibres visibles
▀ Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP	
Réf dossier client :	PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA :	IT142111-22176
Réf échantillon client :	002AJ000835040 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Plaques planes en fibres-ciment / Vol 14 (Couloir 6)		Description ITGA :	Fibrociment blanc avec fibres visibles
▀ Fibrociment blanc avec fibres visibles	MOLP le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : DNP	
Réf dossier client :	PJ Beauvais 20 Boulevard Saint Jean - 60000 BEAUVAIS PJ Beauvais		Réf échantillon ITGA :	IT142111-22177
Réf échantillon client :	002AJ000835041 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Joint de scellement pavé / Vol 22 (Extérieur)		Description ITGA :	Matériau compact gris hétérogène
▀ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/11/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)/ -	Analyste : LEN	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1121-22749 EN DATE DU 19/11/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.


(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Christophe LE BOURHIS Analyste



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2022 01/03

Assurance AC 2022 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T +33 (0) 1 44 05 56 00
F +33 (0) 1 44 05 56 06



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussigné HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - France

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT ;

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privées (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux/démolition
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Equipements Matériaux et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralph Beutner/Chairman, Andreas
Benschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 2909
F +49 511 5604 4009
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman
Executive Board Ralph Beutner/Chairman, Andreas
Benschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance AC 2022 03/03

Attestation AC 2022



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Domages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

2.La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01.01.2022 au 31/12/2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 7 mars 2022 - VL/MM



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, gérante de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L.128-29-I du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 19 mai 2022

Dominique BISAGA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL

64, rue Clément Ader - CS 70046 - 42153 RIORGES

Tel : 04 77 44 92 44 - 04 81 02 01 15 - contact@ac-environnement.com

S.A.S. au capital 100 000 € - SIRET : 441 355 914 00298 - TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - APE : 7120 - Hébergeur par 001 Bureau - 10 rue de la République - 60000 Beauvais - 03 60 00 10 00

0 800 400 100

www.ac-environnement.com



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

ANNEXE: DOCUMENTS

QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars
57100 THIONVILLE - C2021-SE01-029



WI.CERT
CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 06»

Décerné à : **Youssef SEBBAR** Sous le numéro : **C2021-SE01-029**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 27/04/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis.
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 27/04/2021
Par WI.CERT
Responsable de certification



WICert - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 80 45 - email : accueil@qualitcompetences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF : 7120B N°SIRET 8285891600010

QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars
57100 THIONVILLE - C2021-SE01-029



WI.CERT
CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 06»

Décerné à : **Youssef SEBBAR** Sous le numéro : **C2021-SE01-029**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 27/04/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 12/02/2021 Au 11/02/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis.
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 27/04/2021
Par WI.CERT
Responsable de certification



WICert - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 80 45 - email : accueil@qualitcompetences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF : 7120B N°SIRET 8285891600010