

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 22 Avenue Garibaldi 21000 DIJON

Référence client : Bâtiment 31

Désignation : Bâtiment 31

Date de construction : Avant 1995

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOLE-MIVELLE Jessica

Accompagnateur : M PINTO Christian (53 RUE DE LA PREFECTU

Date de repérage : 15/02/2021

Numéro attestation : CPDI4562

Délivré le : 03/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
PREFET DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE  
COMTE  
22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

Donneur d'ordre :  
PREFET DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE  
COMTE  
22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 12/03/2021

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 12/03/2021

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1	RDC - Vol 2
RDC - Vol 3	RDC - Vol 4
RDC - Vol 5	RDC - Vol 6
RDC - Vol 7	RDC - Vol 8
RDC - Vol 9	RDC - Vol 10
RDC - Vol 11	RDC - Vol 12
RDC - Vol 13	RDC - Vol 14
RDC - Vol 15	RDC - Vol 16
RDC - Vol 17	RDC - Vol 18
RDC - Vol 19	RDC - Vol 20
1ER ETAGE - Vol 21	1ER ETAGE - Vol 22
1ER ETAGE - Vol 23	1ER ETAGE - Vol 24
1ER ETAGE - Vol 25	1ER ETAGE - Vol 26
1ER ETAGE - Vol 27	1ER ETAGE - Vol 28

1ER ETAGE - Vol 32	1ER ETAGE - Vol 33
1ER ETAGE - Vol 34	1ER ETAGE - Vol 35
1ER ETAGE - Vol 36	2EME ETAGE - Vol 37
2EME ETAGE - Vol 38	2EME ETAGE - Vol 39
2EME ETAGE - Vol 40	2EME ETAGE - Vol 41
2EME ETAGE - Vol 42	2EME ETAGE - Vol 43
2EME ETAGE - Vol 44	2EME ETAGE - Vol 45
2EME ETAGE - Vol 46	2EME ETAGE - Vol 51
2EME ETAGE - Vol 53	2EME ETAGE - Vol 54
2EME ETAGE - Vol 56	2EME ETAGE - Vol 57
2EME ETAGE - Vol 58	2EME ETAGE - Vol 59
2EME ETAGE - Vol 60	2EME ETAGE - Vol 61
2EME ETAGE - Vol 62	2EME ETAGE - Vol 63
2EME ETAGE - Vol 64	2EME ETAGE - Vol 65
2EME ETAGE - Vol 66	2EME ETAGE - Vol 67
Combles - Vol 69	Combles - Vol 70
Combles - Vol 71	Combles - Vol 72
Combles - Vol 73	Combles - Vol 74
Combles - Vol 75	Combles - Vol 76
2EME ETAGE - Vol 77	2EME ETAGE - Vol 78
2EME ETAGE - Vol 79	2EME ETAGE - Vol 80
2EME ETAGE - Vol 81	2EME ETAGE - Vol 83
2EME ETAGE - Vol 84	2EME ETAGE - Vol 85
2EME ETAGE - Vol 86	1ER ETAGE - Vol 87
Toitures et Façades - Vol 88	Toitures et Façades - Vol 89
Toitures et Façades - Vol 90	Caves - Vol 91 (Caves cuisine)
Caves - Vol 92	Caves - Vol 93
Caves - Vol 94	

## C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 35	GRILLE SCELLES	Conduit en fibres-ciment
Vol 14	Hauteur trop	Néant
Vol 23 - 1ER ETAGE	Moyen investigation non mis a disposition	
Vol 21 - 1ER ETAGE	Moyen investigation non mis a disposition	CADENAS PAS DE PERSONNE POSSEDANT LE CODE SUR SITE
Vol 22 - 1ER ETAGE	Moyen investigation non mis a disposition	

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Travaux de réhabilitation intérieure (réorganisation des distributions de cloisons et d'ouverture)

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

### D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	RDC	Vol 1 - Vol 6 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15	
Façades	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 20	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 20	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 9 - Vol 17 - Vol 18	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7 - Vol 8 - Vol 9 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 13 - Vol 14 - Vol 15 - Vol 16 - Vol 17 - Vol 18 - Vol 19 - Vol 20	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 14	
Toiture et étanchéité	RDC	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4	
Equipements divers et accessoires	1ER ETAGE	Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 87	
Plafond et faux-plafonds	1ER ETAGE	Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 28 - Vol 33 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 87	



Revêtement de sol	1ER ETAGE	Vol 24 - Vol 25 - Vol 26 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 87
Parois verticales intérieures et enduits	1ER ETAGE	Vol 25 - Vol 26 - Vol 28 - Vol 32 - Vol 33 - Vol 35 - Vol 36 - Vol 87
Revêtement de mur	1ER ETAGE	Vol 28 - Vol 32 - Vol 36
Conduits, canalisations et équipements	1ER ETAGE	Vol 35
Parois verticales intérieures et enduits	2EME ETAGE	Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 46 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 83 - Vol 85
Plafond et faux-plafonds	2EME ETAGE	Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 56 - Vol 57 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86
Revêtement de mur	2EME ETAGE	Vol 37 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 45 - Vol 51 - Vol 54 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 63 - Vol 64 - Vol 67 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 80 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86
Revêtement de sol	2EME ETAGE	Vol 37 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 42 - Vol 43 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 51 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 56 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 62 - Vol 64 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 67 - Vol 77 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 80 - Vol 81 - Vol 83 - Vol 84 - Vol 85 - Vol 86
Equipements divers et accessoires	2EME ETAGE	Vol 38 - Vol 39 - Vol 42 - Vol 44 - Vol 46 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 56 - Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 61 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 78 - Vol 79 - Vol 81 - Vol 85
Plafond et faux-plafonds	Combles	Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76
Revêtement de sol	Combles	Vol 69 - Vol 70 - Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 70 - Vol 72 - Vol 74 - Vol 75
Parois verticales intérieures et enduits	Combles	Vol 71 - Vol 72 - Vol 73 - Vol 74 - Vol 75 - Vol 76

Façades	Combles	Vol 72
Conduits, canalisations et équipements	2EME ETAGE	Vol 77 - Vol 81
Façades	2EME ETAGE	Vol 81
Façades	Toitures et Façades	Vol 88 - Vol 90
Revêtement de mur	Toitures et Façades	Vol 89
Revêtement de sol	Toitures et Façades	Vol 89
Conduits, canalisations et équipements	Caves	Vol 91 (Caves cuisine) - Vol 92 - Vol 93 - Vol 94
Equipements divers et accessoires	Caves	Vol 91 (Caves cuisine)
Plafond et faux-plafonds	Caves	Vol 92 - Vol 93 - Vol 94

#### D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

#### D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

#### D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

### E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

## E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

## E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

### E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 74	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P4
Vol 75	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P4
Vol 75	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P6
Vol 72	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Revêtement durs (plaques revêtues)	P17
Vol 71	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P20
Vol 41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46 Phase 1
Vol 43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46 Phase 1
Vol 40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46 Phase 1
Vol 37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46 Phase 1
Vol 67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46 Phase 1
Vol 64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46 Phase 1
Vol 41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47
Vol 40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47
Vol 37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47
Vol 67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47
Vol 64	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47
Vol 43	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47
Vol 41	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49 Phase 1
Vol 43	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49 Phase 1
Vol 40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49 Phase 1
Vol 37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49 Phase 1
Vol 67	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49 Phase 1
Vol 64	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49 Phase 1

Vol 63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49 Phase 1
Vol 51	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77
Vol 4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P145
Vol 4	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P146
Vol 3	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P146
Vol 2	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P146
Vol 4	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P154
Vol 91 (Caves cuisine)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P172

## F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

MONTE CHARGE PRESENT DANS LE VOLUME 36 ABSENCE DE PRÉSENCE D'UNE PERSONNE HABILITÉ  
CONDUITS FIBRO SONT PRESENT SUR L'ENSEMBLE DES NIVEAUX DU BATIMENT

Aucun câble électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Les réseaux de fluides enterrés n'ont pu être sondés, une intervention est à prévoir pour la réalisation des sondages complémentaire lors de la phase de démolition. Vérifications impossible sans travaux de terrassement lourds.

Les équipements coupe-feu n'ont pas été visés par le présent repérage, leur sondage pouvant entraîner une rupture de leur fonction coupe-feu en cas d'incendie.

L'ensemble des trémies et machineries d'ascenseurs n'a pas été visité lors de nos investigations, ces parties de locaux nécessitant la présence d'un ascensoriste.

Les joints de menuiseries entre dormant et structure du bâti n'ont pu être sondés du fait de la forte détérioration destructive à réaliser en milieu occupé.

La toiture du bâtiment n'a pas pu être inspectée car inaccessible. Risque de chute avéré.

Les cloisons peuvent contenir des joints de pieds et têtes mais ne peuvent-être sondés sans notion destructive importante.

## G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Revêtement de mur**
- 7 - Conduits, canalisations et équipements**
- 8 - Equipements divers et accessoires**



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P146	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°146 - 1	P146	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 3	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S253 (P146)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002AC077277 n°146 - 1	P146	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 2	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S254 (P146)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002AC077277 n°146 - 1	P146	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 72	Menuiseries	Carton alvéole	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°19 - 1	P19	Peinture Effritable Gris Bois Fibreux Dur Marron Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P44	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°44 - 1	P44	Matériau Effritable Beige Colle Souple Translucide Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 81	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC 07727 7 n°44 - 1	P44	Matériau Effritable Beige Colle Souple Translucide Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P153	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °153 - 1	P153	Ciment Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC 07727 7 n °153 - 1	P153	Ciment Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC 07727 7 n °153 - 1	P153	Ciment Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC 07727 7 n °153 - 1	P153	Ciment Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 - Vol 4 - Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P153 - S248 - S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002AC 07727 7 n °153 - 1	P153	Ciment Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	P154	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °154 - 1	P154	Mastic Dur Beige Rose	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P156	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °156 - 1	P156	Mastic Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P164	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °164 - 1	P164	Mastic Dur Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P170	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °170 - 1	P170	Mastic Dur Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P181	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °181 - 1	P181	Joint Souple Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002AC077277 n°181 - 1	P181	Joint Souple Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P182	Réalisation d'un prélèvement	Façade	002AC077277 n°182 - 1	P182	Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182	Façade	002AC077277 n°182 - 1	P182	Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P183	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°183 - 1	P183	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P184	Réalisation d'un prélèvement	Façade Gris	002AC077277 n°184 - 1	P184	Joint Souple Gris Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P185	Réalisation d'un prélèvement	blanc	002AC077277 n°185 - 1	P185	Joint Souple Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185	blanc	002AC077277 n°185 - 1	P185	Joint Souple Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P186	Réalisation d'un prélèvement	gris	002AC077277 n°186 - 1	P186	Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186	gris	002AC077277 n°186 - 1	P186	Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P187	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°187 - 1	P187	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P188	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°188 - 1	P188	Joint Souple Gris Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P189	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°189 - 1	P189	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P190	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°190 - 1	P190	Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P191	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°191 - 1	P191	Joint Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toitures et Façades	Vol 90	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P192	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °192 - 1	P192	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P193	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °193 - 1	P193	Joint Souple Blanc Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P194	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °194 - 1	P194	Joint Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Murs	Enduit ciment	P195	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °195 - 1	P195	Ciment Dur Gris Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Murs	Joint de scellement	P196	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °196 - 1	P196	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Murs	Enduit ciment	P197	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °197 - 1	P197	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toitures et Façades	Vol 90	Murs	Enduit ciment	P198	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °198 - 1	P198	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 90	Murs	Joint de scellement	P199	Réalisation d'un prélèvement	Soubassement	002AC 07727 7 n °199 - 1	P199	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Murs	Enduit ciment	P200	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °200 - 1	P200	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 88	Murs	Enduit ciment	P201	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °201 - 1	P201	Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 74	Murs et cloisons	Joint de scellement	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°1 - 1	P1	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 74	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC 07727 7 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 71	Murs et cloisons	Joint de scellement	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC 07727 7 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 75	Murs et cloisons	Joint de scellement	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC 07727 7 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74 - Vol 71 - Vol 75	Murs et cloisons	Joint de scellement	P2 - S1 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC 07727 7 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74	Murs et cloisons	Joint de scellement	P3	Réalisation d'un prélèvement	Sur conduit briques	002AC 07727 7 n°3 - 1	P3	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°11 - 1	P11	Ciment Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 76	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC 07727 7 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC 07727 7 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC 07727 7 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 76	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°13 - 1	P13	Papier peint Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 72	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P16	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°16 - 1	P16	Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 72	Cloisons légères ou préfabriquées	Revêtement durs (plaques revêtues)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°17 - 1	P17	Matériau Dur Fibreux Beige	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 72	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°18 - 1	P18	Carton Souple Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 76	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons bois	S31	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature BOIS BRUT
2EME ETAGE	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 66	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 53	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60 - Vol 44 - Vol 42 - Vol 39 - Vol 38 - Vol 81 - Vol 66 - Vol 65 - Vol 61 - Vol 46 - Vol 58 - Vol 53 - Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S132 - S133 - S134 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 81	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 66	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 53	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60 - Vol 44 - Vol 42 - Vol 39 - Vol 38 - Vol 81 - Vol 66 - Vol 65 - Vol 61 - Vol 46 - Vol 58 - Vol 53 - Vol 57	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S132 - S133 - S134 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC 07727 7 n°27 - 1	P27 Phase 4	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 59	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 65	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 66	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 38	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 60 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 42 - Vol 44 - Vol 81	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S34 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC 07727 7 n°31 - 1	P31	Papier	Négatif	Négatif sur analyse
				S35 -					Souple		
				S86 -					Fibreux		
				S87 -					Beige		
				S88 -					Plâtre		
				S89 -					Effritable		
				S90 -					Blanc		
				S91 -							
2EME ETAGE	Vol 61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°38 - 1	P38	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
									Effritable		
									Beige		
									Plâtre		
									Effritable		
									Blanc		
2EME ETAGE	Vol 62	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC 07727 7 n°38 - 1	P38	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
									Effritable		
									Beige		
									Plâtre		
									Effritable		
									Blanc		
2EME ETAGE	Vol 64	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC 07727 7 n°38 - 1	P38	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
									Effritable		
									Beige		
									Plâtre		
									Effritable		
									Blanc		
2EME ETAGE	Vol 40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC 07727 7 n°38 - 1	P38	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
									Effritable		
									Beige		
									Plâtre		
									Effritable		
									Blanc		

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC 07727 7 n°38 - 1	P38	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 62 - Vol 64 - Vol 40 - Vol 41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65 - S93 - S94 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC 07727 7 n°38 - 1	P38	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 62	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC 07727 7 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 83	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC 07727 7 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 62 - Vol 83	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S64 - S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002AC 07727 7 n°39 - 1	P39	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 37	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 43	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 67	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 64	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 63	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61 - Vol 37 - Vol 40 - Vol 43 - Vol 67 - Vol 64 - Vol 63	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P48 - S56 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002AC 07727 7 n°48 - 1	P48	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 85	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P63	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°63 - 1	P63 Phase 1	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC 07727 7 n°63 - 1	P63 Phase 1	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P63	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°63 - 1	P63 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002AC 07727 7 n°63 - 1	P63 Phase 3	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 85	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P64	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°64 - 1	P64	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC 07727 7 n°64 - 1	P64	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC 07727 7 n°64 - 1	P64	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 78 - Vol 80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S139 - S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002AC 07727 7 n°64 - 1	P64	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°74 - 1	P74	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 57	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC 07727 7 n°74 - 1	P74	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 58	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC 07727 7 n°74 - 1	P74	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC 07727 7 n°74 - 1	P74	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 57 - Vol 58 - Vol 46	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P74 - S144 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC 07727 7 n°74 - 1	P74	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 51	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits projetés	P78	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°78 - 1	P78	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits projetés	P87	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°87 - 1 - 002AC 07727 7 n°87 - 2	P87	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 77	Murs et cloisons	Enduits projetés	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002AC 07727 7 n°87 - 1 - 002AC 07727 7 n°87 - 2	P87	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P93	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC 07727 7 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC 07727 7 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 87	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC 07727 7 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC 07727 7 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25 - Vol 87 - Vol 33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S191 - S192 - S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002AC 07727 7 n°93 - 1	P93	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 26	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P94	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 25	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC 07727 7 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 33	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC 07727 7 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 87	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC 07727 7 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25 - Vol 33 - Vol 87	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S195 - S196 - S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002AC 07727 7 n°94 - 1	P94	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 28	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P100	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °100 - 1	P100	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 28	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC 07727 7 n °100 - 1	P100	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 36	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC 07727 7 n °100 - 1	P100	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 28 - Vol 36	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P100 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002AC 07727 7 n °100 - 1	P100	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °101 - 1	P101	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC 07727 7 n °101 - 1	P101	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC 07727 7 n °101 - 1	P101	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC 07727 7 n °101 - 1	P101	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 32 - Vol 35 - Vol 36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P101 - S214 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC 07727 7 n °101 - 1	P101	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P117	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °117 - 1	P117	Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC 07727 7 n °117 - 1	P117	Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC 07727 7 n °117 - 1	P117	Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 - Vol 13	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P117 - S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002AC 07727 7 n °117 - 1	P117	Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P118	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °118 - 1	P118	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC 07727 7 n °118 - 1	P118	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC 07727 7 n °118 - 1	P118	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC 07727 7 n °118 - 1	P118	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC 07727 7 n °118 - 1	P118	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 - Vol 12 - Vol 16	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S239 - S240 - S241 - S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC 07727 7 n °118 - 1	P118	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P125	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °125 - 1	P125	Plâtre Effritable Beige Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC 07727 7 n °125 - 1	P125	Plâtre Effritable Beige Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P129	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °129 - 1	P129	Plâtre Effritable Beige Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P132	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °132 - 1	P132	Plâtre Effritable Blanc Papier peint Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P139	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °139 - 1	P139	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC 07727 7 n °139 - 1	P139	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °140 - 1	P140	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P141	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °141 - 1	P141 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P141	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °141 - 1	P141 Phase 4	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Pulvérulent Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	P144	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °144 - 1	P144	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits ciment	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002AC 07727 7 n °144 - 1	P144	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002AC 07727 7 n °144 - 1	P144	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 - Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S255 - S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002AC 07727 7 n °144 - 1	P144	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P149	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °149 - 1	P149	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002AC 07727 7 n °149 - 1	P149	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002AC 07727 7 n °149 - 1	P149	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 - Vol 6	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S267 - S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002AC 07727 7 n °149 - 1	P149	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P158	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °158 - 1	P158	Ciment Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits ciment	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002AC 07727 7 n °158 - 1	P158	Ciment Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P159	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC 07727 7 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC 07727 7 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 - Vol 1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S261 - S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002AC 07727 7 n °159 - 1	P159	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits ciment	P176	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Murs et cloisons	Enduits ciment	P176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P176		002AC 07727 7 n °176 - 1	P176	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 74	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P9	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 75	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 76	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 72	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 71	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 70	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 69	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 75 - Vol 73 - Vol 76 - Vol 72 - Vol 71 - Vol 70 - Vol 69	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC 07727 7 n°9 - 1	P9	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73	Plafonds	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 76	Plafonds	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002AC 07727 7 n°15 - 1	P15	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P20	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°20 - 1	P20	Matériau Effritable Gris Matériau Dur Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Plafonds	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 59	Plafonds	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60	Plafonds	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 65	Plafonds	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 66	Plafonds	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Plafonds	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39	Plafonds	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Plafonds	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 44	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 45	Plafonds	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Plafonds	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 58	Plafonds	Enduits plâtre	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 56	Plafonds	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 79	Plafonds	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 54	Plafonds	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 53	Plafonds	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 59 - Vol 60 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 42 - Vol 44 - Vol 45 - Vol 46 - Vol 58 - Vol 56 - Vol 79 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 57	Plafonds	Enduits plâtre	S32 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002AC 07727 7 n°29 - 1	P29	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
				S33 -					Effritable		
				S79 -					Blanc Beige		
				S80 -					Plâtre		
				S81 -					Pulvérulent		
				S82 -					Blanc		
				S83 -							
				S84 -							
				S85 -							
				S161 -							
				S162 -							
				S163 -							
				S164 -							
				S165 -							
				S166 -							
				S167							
2EME ETAGE	Vol 81	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°30 - 1	P30	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
									Effritable		
									Blanc		
									Plâtre		
									Effritable		
									Blanc		
									Ciment		
									Effritable		
									Gris		
2EME ETAGE	Vol 61	Plafonds	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°40 - 1	P40	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
									Pulvérulent		
									Blanc		
2EME ETAGE	Vol 62	Plafonds	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002AC 07727 7 n°40 - 1	P40	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
									Pulvérulent		
									Blanc		



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 63	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P52	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°52 - 1	P52	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 63	Plafonds	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 37	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Plafonds	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 41	Plafonds	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 43	Plafonds	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 64	Plafonds	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 67	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 37 - Vol 40 - Vol 41 - Vol 43 - Vol 64 - Vol 67	Plafonds	Enduits plâtre	S40 - S41 - S42 - S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002AC 07727 7 n°55 - 1	P55	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P56	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°56 - 1	P56	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P58	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°58 - 1	P58	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 57	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC 07727 7 n°58 - 1	P58	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 54	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC 07727 7 n°58 - 1	P58	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC 07727 7 n°58 - 1	P58	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 57 - Vol 54 - Vol 53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S136 - S137 - S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC 07727 7 n°58 - 1	P58	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P65	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°65 - 1	P65	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002AC 07727 7 n°65 - 1	P65	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 51	Plafonds	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°75 - 1 - 002AC 07727 7 n°75 - 2	P75	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 83	Plafonds	Enduits plâtre	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC 07727 7 n°75 - 1 - 002AC 07727 7 n°75 - 2	P75	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 84	Plafonds	Enduits plâtre	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC 07727 7 n°75 - 1 - 002AC 07727 7 n°75 - 2	P75	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Plafonds	Enduits plâtre	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC 07727 7 n°75 - 1 - 002AC 07727 7 n°75 - 2	P75	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 86	Plafonds	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC 07727 7 n°75 - 1 - 002AC 07727 7 n°75 - 2	P75	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Plafonds	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC 07727 7 n°75 - 1 - 002AC 07727 7 n°75 - 2	P75	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 83 - Vol 84 - Vol 80 - Vol 86 - Vol 78	Plafonds	Enduits plâtre	S146 - S147 - S148 - S183 - S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC 07727 7 n°75 - 1 - 002AC 07727 7 n°75 - 2	P75	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 77	Plafonds	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°92 - 1	P92	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P95	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°95 - 1	P95	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 25	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC 07727 7 n°95 - 1	P95	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 26	Plafonds	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°96 - 1	P96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25	Plafonds	Enduits plâtre	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC 07727 7 n°96 - 1	P96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 87	Plafonds	Enduits plâtre	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC 07727 7 n°96 - 1	P96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 24	Plafonds	Enduits plâtre	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC 07727 7 n°96 - 1	P96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 33	Plafonds	Enduits plâtre	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC 07727 7 n°96 - 1	P96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 25 - Vol 87 - Vol 24 - Vol 33	Plafonds	Enduits plâtre	S199 - S200 - S201 - S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002AC 07727 7 n°96 - 1	P96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Plafonds	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °105 - 1	P105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Plafonds	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC 07727 7 n °105 - 1	P105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC 07727 7 n °105 - 1	P105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36 - Vol 28	Plafonds	Enduits plâtre	S210 - S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002AC 07727 7 n °105 - 1	P105	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 36	Faux plafonds	PLAQUE DE PLATRE TYPE BA 13	S224	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 15	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P119	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°119 - 1	P119	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Plafonds	Enduits plâtre	P122	Réalisation d'un prélèvement			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Plafonds	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16	Plafonds	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Plafonds	Enduits plâtre	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Plafonds	Enduits plâtre	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 12	Plafonds	Enduits plâtre	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Plafonds	Enduits plâtre	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Plafonds	Enduits plâtre	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9	Plafonds	Enduits plâtre	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 - Vol 16 - Vol 10 - Vol 11 - Vol 12 - Vol 18 - Vol 8 - Vol 9	Plafonds	Enduits plâtre	S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S245 - S274 - S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122			P122	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P123	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °123 - 1	P123	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002AC 07727 7 n °123 - 1	P123	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Plafonds	Enduits plâtre	P127	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °127 - 1	P127	Plâtre Effritable Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P134	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°134 - 1	P134	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Plafonds	Enduits plâtre	P135	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°135 - 1	P135	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P142	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°142 - 1	P142	Faux-plafond Effritable Fibreux Noir Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002AC077277 n°142 - 1	P142	Faux-plafond Effritable Fibreux Noir Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P152	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°152 - 1	P152 Phase 1	Papier Souple Fibreux Beige Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002AC077277 n°152 - 1	P152 Phase 1	Papier Souple Fibreux Beige Aluminium Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P152	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °152 - 1	P152 Phase 3	Laine Souple Fibreux Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002AC 07727 7 n °152 - 1	P152 Phase 3	Laine Souple Fibreux Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Plafonds	Enduits plâtre	P160	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °160 - 1	P160	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Plafonds	Enduits plâtre	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC 07727 7 n °160 - 1	P160	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Plafonds	Enduits plâtre	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC 07727 7 n °160 - 1	P160	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Plafonds	Enduits plâtre	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC 07727 7 n °160 - 1	P160	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 5 - Vol 6 - Vol 7	Plafonds	Enduits plâtre	S260 - S269 - S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002AC 07727 7 n °160 - 1	P160	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 93	Plafonds	Joints ciment ciment	P169	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °169 - 1	P169	Ciment Dur Gris Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 94	Plafonds	Joints ciment ciment	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002AC 07727 7 n °169 - 1	P169	Ciment Dur Gris Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 92	Plafonds	Joints ciment ciment	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002AC 07727 7 n °169 - 1	P169	Ciment Dur Gris Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 94 - Vol 92	Plafonds	Joints ciment ciment	S278 - S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002AC 07727 7 n °169 - 1	P169	Ciment Dur Gris Beige Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Plafonds		I2							Hauteur trop

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 75	Revêtement de sol	Chape maigre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°7 - 1	P7	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 75	Revêtement de sol	Chape maigre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002AC077277 n°7 - 1	P7	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 75	Revêtement de sol	Plancher	S11	Réalisation d'un sondage		S11 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT
Combles	Vol 74	Revêtement de sol	Plancher	S12	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT
Combles	Vol 73	Revêtement de sol	Plancher	S13	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 71	Revêtement de sol	Plancher	S14	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT
Combles	Vol 72	Revêtement de sol	Plancher	S15	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT
Combles	Vol 69	Revêtement de sol	Plancher	S16	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 70	Revêtement de sol	Plancher	S17	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT
Combles	Vol 76	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°14 - 1	P14 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC077277 n°14 - 1	P14 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC077277 n°14 - 1	P14 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73 - Vol 71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC077277 n°14 - 1	P14 Phase 1	Revêtement Semi-dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 76	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Fibres Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 73	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC 07727 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Fibres Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC 07727 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Fibres Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 73 - Vol 71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S28 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC 07727 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Fibres Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 45	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélèvement	ESCALIER ACCES COMBLES	002AC 07727 7 n°25 - 1 - 002AC 07727 7 n°25 - 2	P25 Phase 1	Moquette Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 45	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P25	Réalisation d'un prélèvement	ESCALIER ACCES COMBLES	002AC 07727 7 n°25 - 1 - 002AC 07727 7 n°25 - 2	P25 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°28 - 1 - 002AC 07727 7 n°28 - 2	P28 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Rouge Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 45	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC 07727 7 n°28 - 1 - 002AC 07727 7 n°28 - 2	P28 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Rouge Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P28	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°28 - 1 - 002AC 07727 7 n°28 - 2	P28 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 45	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002AC 07727 7 n°28 - 1 - 002AC 07727 7 n°28 - 2	P28 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 59	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°32 - 1	P32 Phase 1	Matériau Effritable Beige Moquette Fibreux Souple Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 59	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°32 - 1	P32 Phase 3	Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P34	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°34 - 1	P34	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 62	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC 07727 7 n°34 - 1	P34	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P41	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°41 - 1	P41 Phase 1	Revêtement Souple Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 59	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC 07727 7 n°41 - 1	P41 Phase 1	Revêtement Souple Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P41	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°41 - 1	P41 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 59	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC 07727 7 n°41 - 1	P41 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 41	Revêtement de sol	Ragréage	P45	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°45 - 1	P45	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 43	Revêtement de sol	Ragréage	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC 07727 7 n°45 - 1	P45	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Revêtement de sol	Ragréage	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC 07727 7 n°45 - 1	P45	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 37	Revêtement de sol	Ragréage	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC 07727 7 n°45 - 1	P45	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 67	Revêtement de sol	Ragréage	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC 07727 7 n°45 - 1	P45	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 64	Revêtement de sol	Ragréage	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC 07727 7 n°45 - 1	P45	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 43 - Vol 40 - Vol 37 - Vol 67 - Vol 64	Revêtement de sol	Ragréage	S178 - S179 - S180 - S181 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002AC 07727 7 n°45 - 1	P45	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
2EME ETAGE	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S168 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S169 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 37	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S170 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
2EME ETAGE	Vol 67	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S171 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
2EME ETAGE	Vol 64	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S172 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
2EME ETAGE	Vol 41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P46	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 43	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S168 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S169 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 37	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S170 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 67	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S171 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 64	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S172 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002AC 07727 7 n°46 - 1	P46 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Revêtement Souple Bleu Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Revêtement Souple Bleu Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 66	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Revêtement Souple Bleu Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38 - Vol 66	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 1	Revêtement Souple Bleu Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 66	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38 - Vol 66	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S37 - S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002AC 07727 7 n°50 - 1	P50 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Revêtement de sol	Ragréage	P51	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39	Revêtement de sol	Ragréage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Revêtement de sol	Ragréage	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 44	Revêtement de sol	Ragréage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 66	Revêtement de sol	Ragréage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39 - Vol 38 - Vol 44 - Vol 66	Revêtement de sol	Ragréage	S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Revêtement de sol	Ragréage	P51	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39	Revêtement de sol	Ragréage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Revêtement de sol	Ragréage	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Revêtement de sol	Ragréage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 66	Revêtement de sol	Ragréage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39 - Vol 38 - Vol 44 - Vol 66	Revêtement de sol	Ragréage	S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC 07727 7 n°51 - 1	P51 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P53	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°53 - 1	P53	Moquette Fibreux Souple Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 65	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P54	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°54 - 1	P54	Sous-couch e Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°57 - 1	P57 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°57 - 1	P57 Phase 2	Matériau Fibreux Souple Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°57 - 1	P57 Phase 3	Sous-couch e Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°57 - 1	P57 Phase 4	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Revêtement de sol	Plancher	S131	Réalisation d'un sondage		S131 - 1 - S131 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 51	Revêtement de sol	Plancher	S131	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S131		S131 - 1 - S131 - 2				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureB OIS BRUT
2EME ETAGE	Vol 85	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P59	Réalisation d'un prélèvement	MARRON BEIGE	002AC 07727 7 n°59 - 1	P59	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 58	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002AC 07727 7 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P66	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°66 - 1	P66 Phase 2	Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 58	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002AC 07727 7 n°66 - 1	P66 Phase 2	Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 84	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P67	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°67 - 1	P67	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 83	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002AC 07727 7 n°67 - 1	P67	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 56	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P70	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°70 - 1	P70	Sous-couch e Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°71 - 1	P71 Phase 1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002AC 07727 7 n°71 - 1	P71 Phase 1	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 80	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P71	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°71 - 1	P71 Phase 2	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002AC 07727 7 n°71 - 1	P71 Phase 2	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 51	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P76	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°76 - 1	P76 Phase 1	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 51	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P76	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°76 - 1	P76 Phase 3	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 86	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P79	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°79 - 1	P79	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 86	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P80	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°80 - 1	P80	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 79	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°82 - 1	P82 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 54	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002AC 07727 7 n°82 - 1	P82 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 79	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P82	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°82 - 1	P82 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 54	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P82		002AC 07727 7 n°82 - 1	P82 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de sol	Chape maigre	P84	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°84 - 1	P84	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P85	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°85 - 1	P85	Revêtement Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 53	Revêtement de sol	Plancher	S157	Réalisation d'un sondage		S157 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 77	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P88	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°88 - 1	P88	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Fibres Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 77	Revêtement de sol	Ragréage	P89	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°89 - 1	P89	Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Gris Colle Souple Jaune Fibres Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 26	Revêtement de sol	Plancher	S187	Réalisation d'un sondage		S187 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par natureB OIS BRUT



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 87	Revêtement de sol	Plancher	S188	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureB OIS BRUT
1ER ETAGE	Vol 24	Revêtement de sol	Plancher	S189	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureB OIS BRUT
1ER ETAGE	Vol 33	Revêtement de sol	Plancher	S190	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureB OIS BRUT
1ER ETAGE	Vol 32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P102	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °102 - 1	P102	Ciment Dur Gris Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P106	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °106 - 1	P106 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC 07727 7 n °106 - 1	P106 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P106	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °106 - 1	P106 Phase 2	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC 07727 7 n °106 - 1	P106 Phase 2	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P107	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °107 - 1	P107	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC 07727 7 n °107 - 1	P107	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Revêtement de sol	Chape maigre	P111	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °111 - 1	P111	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 35	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P112	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°112 - 1	P112	Colle Dur Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P113	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°113 - 1	P113	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P114	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°114 - 1	P114	Moquette Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 87	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S225	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePOSE LIBRE
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P115	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°115 - 1	P115 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P115	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°115 - 1	P115 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Ragréage	P116	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °116 - 1	P116 Phase 1	Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Revêtement de sol	Ragréage	P116	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °116 - 1	P116 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P124	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °124 - 1	P124	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002AC 07727 7 n °124 - 1	P124	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002AC 07727 7 n °124 - 1	P124	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 - Vol 13	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S226 - S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002AC 07727 7 n °124 - 1	P124	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °126 - 1	P126 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Rouge	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P126	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °126 - 1	P126 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P128	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °128 - 1	P128	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC 07727 7 n °128 - 1	P128	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC 07727 7 n °128 - 1	P128	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC 07727 7 n °128 - 1	P128	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 - Vol 18 - Vol 19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P128 - S244 - S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002AC 07727 7 n °128 - 1	P128	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P130	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °130 - 1	P130	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélèvement			P136 Phase 1	Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélèvement			P136 Phase 2	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Revêtement de sol	Plancher	S246	Réalisation d'un sondage		S246 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P137	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °137 - 1	P137 Phase 1	Revêtement Souple Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P137	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °137 - 1	P137 Phase 2	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P138	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °138 - 1	P138 Phase 1	Colle Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002AC 07727 7 n °138 - 1	P138 Phase 1	Colle Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P138	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °138 - 1	P138 Phase 2	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002AC 07727 7 n °138 - 1	P138 Phase 2	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P147	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °147 - 1	P147	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147		002AC 07727 7 n °147 - 1	P147	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147		002AC 07727 7 n °147 - 1	P147	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 - Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S262 - S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147		002AC 07727 7 n °147 - 1	P147	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P157	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °157 - 1	P157	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002AC 07727 7 n °157 - 1	P157	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 89	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P166	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °166 - 1	P166	Colle Dur Gris Beige Ciment Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P174	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °174 - 1	P174	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Revêtement de sol	Chape maigre	P175	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °175 - 1	P175	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 45	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	P26	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°26 - 1	P26	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°35 - 1	P35	Colle Dur Blanc Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 62	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002AC 07727 7 n°35 - 1	P35	Colle Dur Blanc Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Revêtement de mur	Bandes bitumineuses	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°36 - 1 - 002AC 07727 7 n°36 - 2	P36	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 61	Revêtement de mur	Bandes bitumineuses	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC 07727 7 n°36 - 1 - 002AC 07727 7 n°36 - 2	P36	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 62	Revêtement de mur	Bandes bitumineuses	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC 07727 7 n°36 - 1 - 002AC 07727 7 n°36 - 2	P36	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61 - Vol 62	Revêtement de mur	Bandes bitumineuses	P36 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC 07727 7 n°36 - 1 - 002AC 07727 7 n°36 - 2	P36	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°37 - 1	P37	Plâtre Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC 07727 7 n°37 - 1	P37	Plâtre Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 62	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC 07727 7 n°37 - 1	P37	Plâtre Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61 - Vol 62	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002AC 07727 7 n°37 - 1	P37	Plâtre Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement	PLINTHES	002AC 07727 7 n°47 - 1	P47	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S173 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	PLINTHES	002AC 07727 7 n°47 - 1	P47	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S174 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	PLINTHES	002AC 07727 7 n°47 - 1	P47	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 67	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S175 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	PLINTHES	002AC 07727 7 n°47 - 1	P47	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 64	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S176 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	PLINTHES	002AC 07727 7 n°47 - 1	P47	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S177 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	PLINTHES	002AC 07727 7 n°47 - 1	P47	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélèvement	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 1	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S50 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 1	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 1	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Positif	Présence sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S52 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 1	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 67	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S53 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 1	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 64	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S54 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 1	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Positif	Présence sur analyse
2EME ETAGE	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S55 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 1	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Positif	Présence sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélèvement	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S50 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S51 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S52 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 67	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S53 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 64	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S54 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S55 (P49)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	FAIENCE BEIGE	002AC 07727 7 n°49 - 1 - 002AC 07727 7 n°49 - 2	P49 Phase 3	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°60 - 1	P60	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC 07727 7 n°60 - 1	P60	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°61 - 1	P61	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC 07727 7 n°61 - 1	P61	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC 07727 7 n°61 - 1	P61	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85 - Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61 - S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002AC 07727 7 n°61 - 1	P61	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P62	Réalisation d'un prélèvement	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 51	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80 - Vol 51 - Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S143 - S149 - S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P62	Réalisation d'un prélèvement	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 51	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80 - Vol 51 - Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S143 - S149 - S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62	FAÏENCE BLANCHE ROSEE	002AC 07727 7 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 84	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P68	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°68 - 1	P68	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 84	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P69	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°69 - 1	P69	Colle Dur Gris Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°72 - 1	P72	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC 07727 7 n°72 - 1	P72	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°73 - 1	P73	Colle Dur Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 80	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC 07727 7 n°73 - 1	P73	Colle Dur Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC 07727 7 n°73 - 1	P73	Colle Dur Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 80 - Vol 78	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P73 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC 07727 7 n°73 - 1	P73	Colle Dur Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 51	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P77	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°77 - 1	P77	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Gris	Positif	Présen ce sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°81 - 1	P81	Colle Dur Gris Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 86	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002AC 07727 7 n°81 - 1	P81	Colle Dur Gris Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 54	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P83	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°83 - 1	P83	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 77	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P86	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°86 - 1	P86	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 83	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P90	Réalisation d'un prélèvement	ORANGE	002AC 07727 7 n°90 - 1	P90	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 28	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	P99	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°99 - 1	P99	Peinture Effritable Rose Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 28	Revêtement de mur	Sous-couche s des tissus muraux	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002AC 07727 7 n°99 - 1	P99	Peinture Effritable Rose Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P103	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°103 - 1	P103	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC 07727 7 n°103 - 1	P103	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P104	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °104 - 1 - 002AC 07727 7 n °104 - 2	P104	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC 07727 7 n °104 - 1 - 002AC 07727 7 n °104 - 2	P104	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC 07727 7 n °104 - 1 - 002AC 07727 7 n °104 - 2	P104	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 32 - Vol 28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC 07727 7 n °104 - 1 - 002AC 07727 7 n °104 - 2	P104	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P108	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °108 - 1	P108	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Réalisation d'un prélèvement			P109 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109			P109 Phase 1	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Réalisation d'un prélèvement			P109 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109			P109 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°110 - 1	P110 Phase 1	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P110	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°110 - 1	P110 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P131	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°131 - 1	P131	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P133	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°133 - 1	P133	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002AC077277 n°133 - 1	P133	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P143	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°143 - 1	P143	Colle Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P148	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°148 - 1	P148	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P150	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°150 - 1	P150	Colle Dur Beige Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002AC077277 n°150 - 1	P150	Colle Dur Beige Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°161 - 1	P161	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC077277 n°161 - 1	P161	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC077277 n°161 - 1	P161	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 - Vol 5	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161 - S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002AC077277 n°161 - 1	P161	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P162	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °162 - 1	P162	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002AC 07727 7 n °162 - 1	P162	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002AC 07727 7 n °162 - 1	P162	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 - Vol 6	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P162 - S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002AC 07727 7 n °162 - 1	P162	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P163	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °163 - 1	P163	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002AC 07727 7 n °163 - 1	P163	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P165	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °165 - 1	P165 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P165	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°165 - 1	P165 Phase 2	Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toitures et Façades	Vol 89	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P167	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°167 - 1	P167	Colle Dur Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 74	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AC077277 n°4 - 1	P4	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 74	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S2 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC077277 n°4 - 1	P4	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 75	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S7 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC077277 n°4 - 1	P4	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
Combles	Vol 75	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S8 (P4)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002AC077277 n°4 - 1	P4	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 74	Conduit fluide non identifié	Remplissage plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°5 - 1	P5	Matériau Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 75	Conduit fluide non identifié	Remplissage plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC 07727 7 n°5 - 1	P5	Matériau Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 75	Conduit fluide non identifié	Remplissage plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC 07727 7 n°5 - 1	P5	Matériau Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74	Conduit fluide non identifié	Remplissage plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC 07727 7 n°5 - 1	P5	Matériau Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 75 - Vol 74	Conduit fluide non identifié	Remplissage plâtre	S5 - S6 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002AC 07727 7 n°5 - 1	P5	Matériau Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 75	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°6 - 1	P6	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse





Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 75	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	S3 (P6)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC 07727 7 n°6 - 1	P6	Fibres-cime nt Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Combles	Vol 74	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°8 - 1	P8	Carton Souple Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC 07727 7 n°8 - 1	P8	Carton Souple Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 75	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC 07727 7 n°8 - 1	P8	Carton Souple Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 74 - Vol 75	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P8 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC 07727 7 n°8 - 1	P8	Carton Souple Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 70	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P21	Réalisation d'un prélèvement			P21	Carton Souple Fibreux Marron Toile Souple Fibreux Marron Laine Fibreux Souple Gris Noir Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 70	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Carton Souple Fibreux Marron Toile Souple Fibreux Marron Laine Fibreux Souple Gris Noir Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Combles	Vol 72	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P22	Réalisation d'un prélèvement	CHAFFE EAU	002AC 07727 7 n°22 - 1	P22	Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Souple Gris Matériau Effritable Gris Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 72	Conduit eau	Calorifugeage	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°23 - 1	P23	Toile Souple Fibreux Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 72	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P24	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 72	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC 07727 7 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC 07727 7 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 77	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC 07727 7 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 81 - Vol 77	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S185 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002AC 07727 7 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	I1							GRILLE SCELL ES
RDC	Vol 4	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P145	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°145 - 1	P145	Fibres-cime nt Dur Fibreux Gris	Positif	Présen ce sur analyse
RDC	Vol 4	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P151	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°151 - 1	P151 Phase 1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC 07727 7 n°151 - 1	P151 Phase 1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC 07727 7 n°151 - 1	P151 Phase 1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 - Vol 2	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S251 - S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC 07727 7 n°151 - 1	P151 Phase 1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P151	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °151 - 1	P151 Phase 2	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC 07727 7 n °151 - 1	P151 Phase 2	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC 07727 7 n °151 - 1	P151 Phase 2	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 - Vol 2	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S251 - S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC 07727 7 n °151 - 1	P151 Phase 2	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P155	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °155 - 1	P155 Phase 1	Matériau Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P155	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °155 - 1	P155 Phase 2	Mousse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Caves	Vol 93	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P168	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °168 - 1	P168	Matériau Fibreux Effritable Blanc Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 93	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC 07727 7 n °168 - 1	P168	Matériau Fibreux Effritable Blanc Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 92	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC 07727 7 n °168 - 1	P168	Matériau Fibreux Effritable Blanc Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 94	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC 07727 7 n °168 - 1	P168	Matériau Fibreux Effritable Blanc Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 93 - Vol 92 - Vol 94	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P168 - S276 - S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002AC 07727 7 n °168 - 1	P168	Matériau Fibreux Effritable Blanc Matériau Dur Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 92	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P171	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °171 - 1	P171	Mousse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Caves	Vol 92	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002AC 07727 7 n °171 - 1	P171	Mousse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 92	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002AC 07727 7 n °171 - 1	P171	Mousse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 94	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002AC 07727 7 n °171 - 1	P171	Mousse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 92 - Vol 94	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P171 - S280 - S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002AC 07727 7 n °171 - 1	P171	Mousse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 91 (Caves cuisine)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P172	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °172 - 1	P172	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P177	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °177 - 1	P177 Phase 1	Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC 07727 7 n °177 - 1	P177 Phase 1	Toile Fibreux Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P177	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °177 - 1	P177 Phase 2	Laine Fibreux Souple Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC 07727 7 n °177 - 1	P177 Phase 2	Laine Fibreux Souple Orange	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P177	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °177 - 1	P177 Phase 3	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002AC 07727 7 n °177 - 1	P177 Phase 3	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Conduit eau	Calorifugeage	P178	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °178 - 1 - 002AC 07727 7 n °178 - 2	P178	Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 59	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC07727 7 n°33 - 1	P33	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 61	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P42	Réalisation d'un prélèvement		002AC07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 65	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 66	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 39	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 44	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 59	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 58	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 56	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 79	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 54	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 53	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 78	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 65 - Vol 66 - Vol 81 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 42 - Vol 44 - Vol 60 - Vol 59 - Vol 58 - Vol 56 - Vol 79 - Vol 54 - Vol 53 - Vol 78 - Vol 85 - Vol 46	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S96 - S97 - S98 - S99 - S100 - S101 - S102 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC 07727 7 n°42 - 1	P42	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 61	Radiateurs	Tresses	P43	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 58	Radiateurs	Tresses	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 59	Radiateurs	Tresses	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 60	Radiateurs	Tresses	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 65	Radiateurs	Tresses	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 66	Radiateurs	Tresses	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 81	Radiateurs	Tresses	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 38	Radiateurs	Tresses	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 39	Radiateurs	Tresses	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 42	Radiateurs	Tresses	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 44	Radiateurs	Tresses	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 46	Radiateurs	Tresses	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 85	Radiateurs	Tresses	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 78	Radiateurs	Tresses	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 53	Radiateurs	Tresses	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 54	Radiateurs	Tresses	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 79	Radiateurs	Tresses	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2EME ETAGE	Vol 56	Radiateurs	Tresses	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2EME ETAGE	Vol 58 - Vol 59 - Vol 60 - Vol 65 - Vol 66 - Vol 81 - Vol 38 - Vol 39 - Vol 42 - Vol 44 - Vol 46 - Vol 85 - Vol 78 - Vol 53 - Vol 54 - Vol 79 - Vol 56	Radiateurs	Tresses	S113 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002AC 07727 7 n°43 - 1	P43	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S114 -							
				S115 -							
				S116 -							
				S117 -							
				S118 -							
				S119 -							
				S120 -							
				S121 -							
				S122 -							
				S123 -							
				S124 -							
				S125 -							
				S126 -							
				S127 -							
				S128 -							
				S129							
2EME ETAGE	Vol 53	Evier	Peinture bitumineuse	P91	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°91 - 1	P91	Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 26	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P97	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 24	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 33	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 87	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25 - Vol 24 - Vol 33 - Vol 35 - Vol 87	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002AC 07727 7 n°97 - 1	P97	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 26	Radiateurs	Tresses	P98	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25	Radiateurs	Tresses	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 24	Radiateurs	Tresses	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 87	Radiateurs	Tresses	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 36	Radiateurs	Tresses	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Radiateurs	Tresses	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 35	Radiateurs	Tresses	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1ER ETAGE	Vol 33	Radiateurs	Tresses	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 32	Radiateurs	Tresses	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1ER ETAGE	Vol 25 - Vol 24 - Vol 87 - Vol 36 - Vol 35 - Vol 33 - Vol 32	Radiateurs	Tresses	S217 - S218 - S219 - S220 - S221 - S222 - S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002AC 07727 7 n°98 - 1	P98	Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	P120	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n°120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC 07727 7 n°120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Radiateurs	Peinture anti-condensa tion	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC 07727 7 n°120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC 07727 7 n °120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC 07727 7 n °120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC 07727 7 n °120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC 07727 7 n °120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 6	Radiateurs	Peinture anti-condensation	S237 - S238 - S282 - S283 - S284 - S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC 07727 7 n °120 - 1	P120	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15	Radiateurs	Tresses	P121	Réalisation d'un prélèvement		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13	Radiateurs	Tresses	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11	Radiateurs	Tresses	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10	Radiateurs	Tresses	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9	Radiateurs	Tresses	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6	Radiateurs	Tresses	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1	Radiateurs	Tresses	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 - Vol 11 - Vol 10 - Vol 9 - Vol 6	Radiateurs	Tresses	S234 - S235 - S286 - S287 - S288 - S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002AC 07727 7 n °121 - 1	P121	Matériau Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Caves	Vol 91 (Caves cuisine)	Bac	Bac à fleurs	P173	Réalisation d'un prélèvement			P173	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13	Chaudières	Joints	P179	Réalisation d'un prélèvement	JOINT BRULEUR	002AC 07727 7 n °179 - 1	P179	Matériau Fibreux Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14	Chaudières	Joints	P180	Réalisation d'un prélèvement	JOINT EVACUATI ON DE FUMÉE	002AC 07727 7 n °180 - 1	P180	Matériau Dur Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
<b>2EME ETAGE</b>							
P46 Phase 1	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Vol 41 - Vol 43 - Vol 40 - Vol 37 - Vol 67 - Vol 64	64,46 m		37,3 m²	
P47	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Vol 41 - Vol 40 - Vol 37 - Vol 67 - Vol 64 - Vol 43	63,64 m		5,07 m²	
P49 Phase 1	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose	Vol 41 - Vol 43 - Vol 40 - Vol 37 - Vol 67 - Vol 67 - Vol 64 - Vol 63 - Vol 63	37,55 m			
P77	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Gris	Vol 51	8,58 m		4,09 m²	
Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
<b>RDC</b>							
P145	Conduit air	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Vol 4	2,72 m		,44 m²	
P146	Plaques ondulées	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	Vol 4 - Vol 3 - Vol 2	84,76 m		68,05 m²	
P154	Menuiseries	Mastic Dur Beige Rose	Vol 4	1,21 m			

## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Toiture et étanchéité
	RDC	RDC - MPCA Façades
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	1ER ETAGE	1ER ETAGE - Plan de repérage - Actions menées
	2EME ETAGE	2EME ETAGE - Plan de repérage - Actions menées
	2EME ETAGE	2EME ETAGE - MPCA Toutes catégories confondues
	2EME ETAGE	2EME ETAGE - MPCA Revêtement de sol
	2EME ETAGE	2EME ETAGE - MPCA Revêtement de mur
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles	Combles - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Combles	Combles - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toitures et Façades	Toitures et Façades - Plan de repérage - Actions menées
	Caves	Caves - Plan de repérage - Actions menées
	Caves	Caves - MPCA Toutes catégories confondues
	Caves	Caves - MPCA Conduits, canalisations et équipements

## RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002AC077277

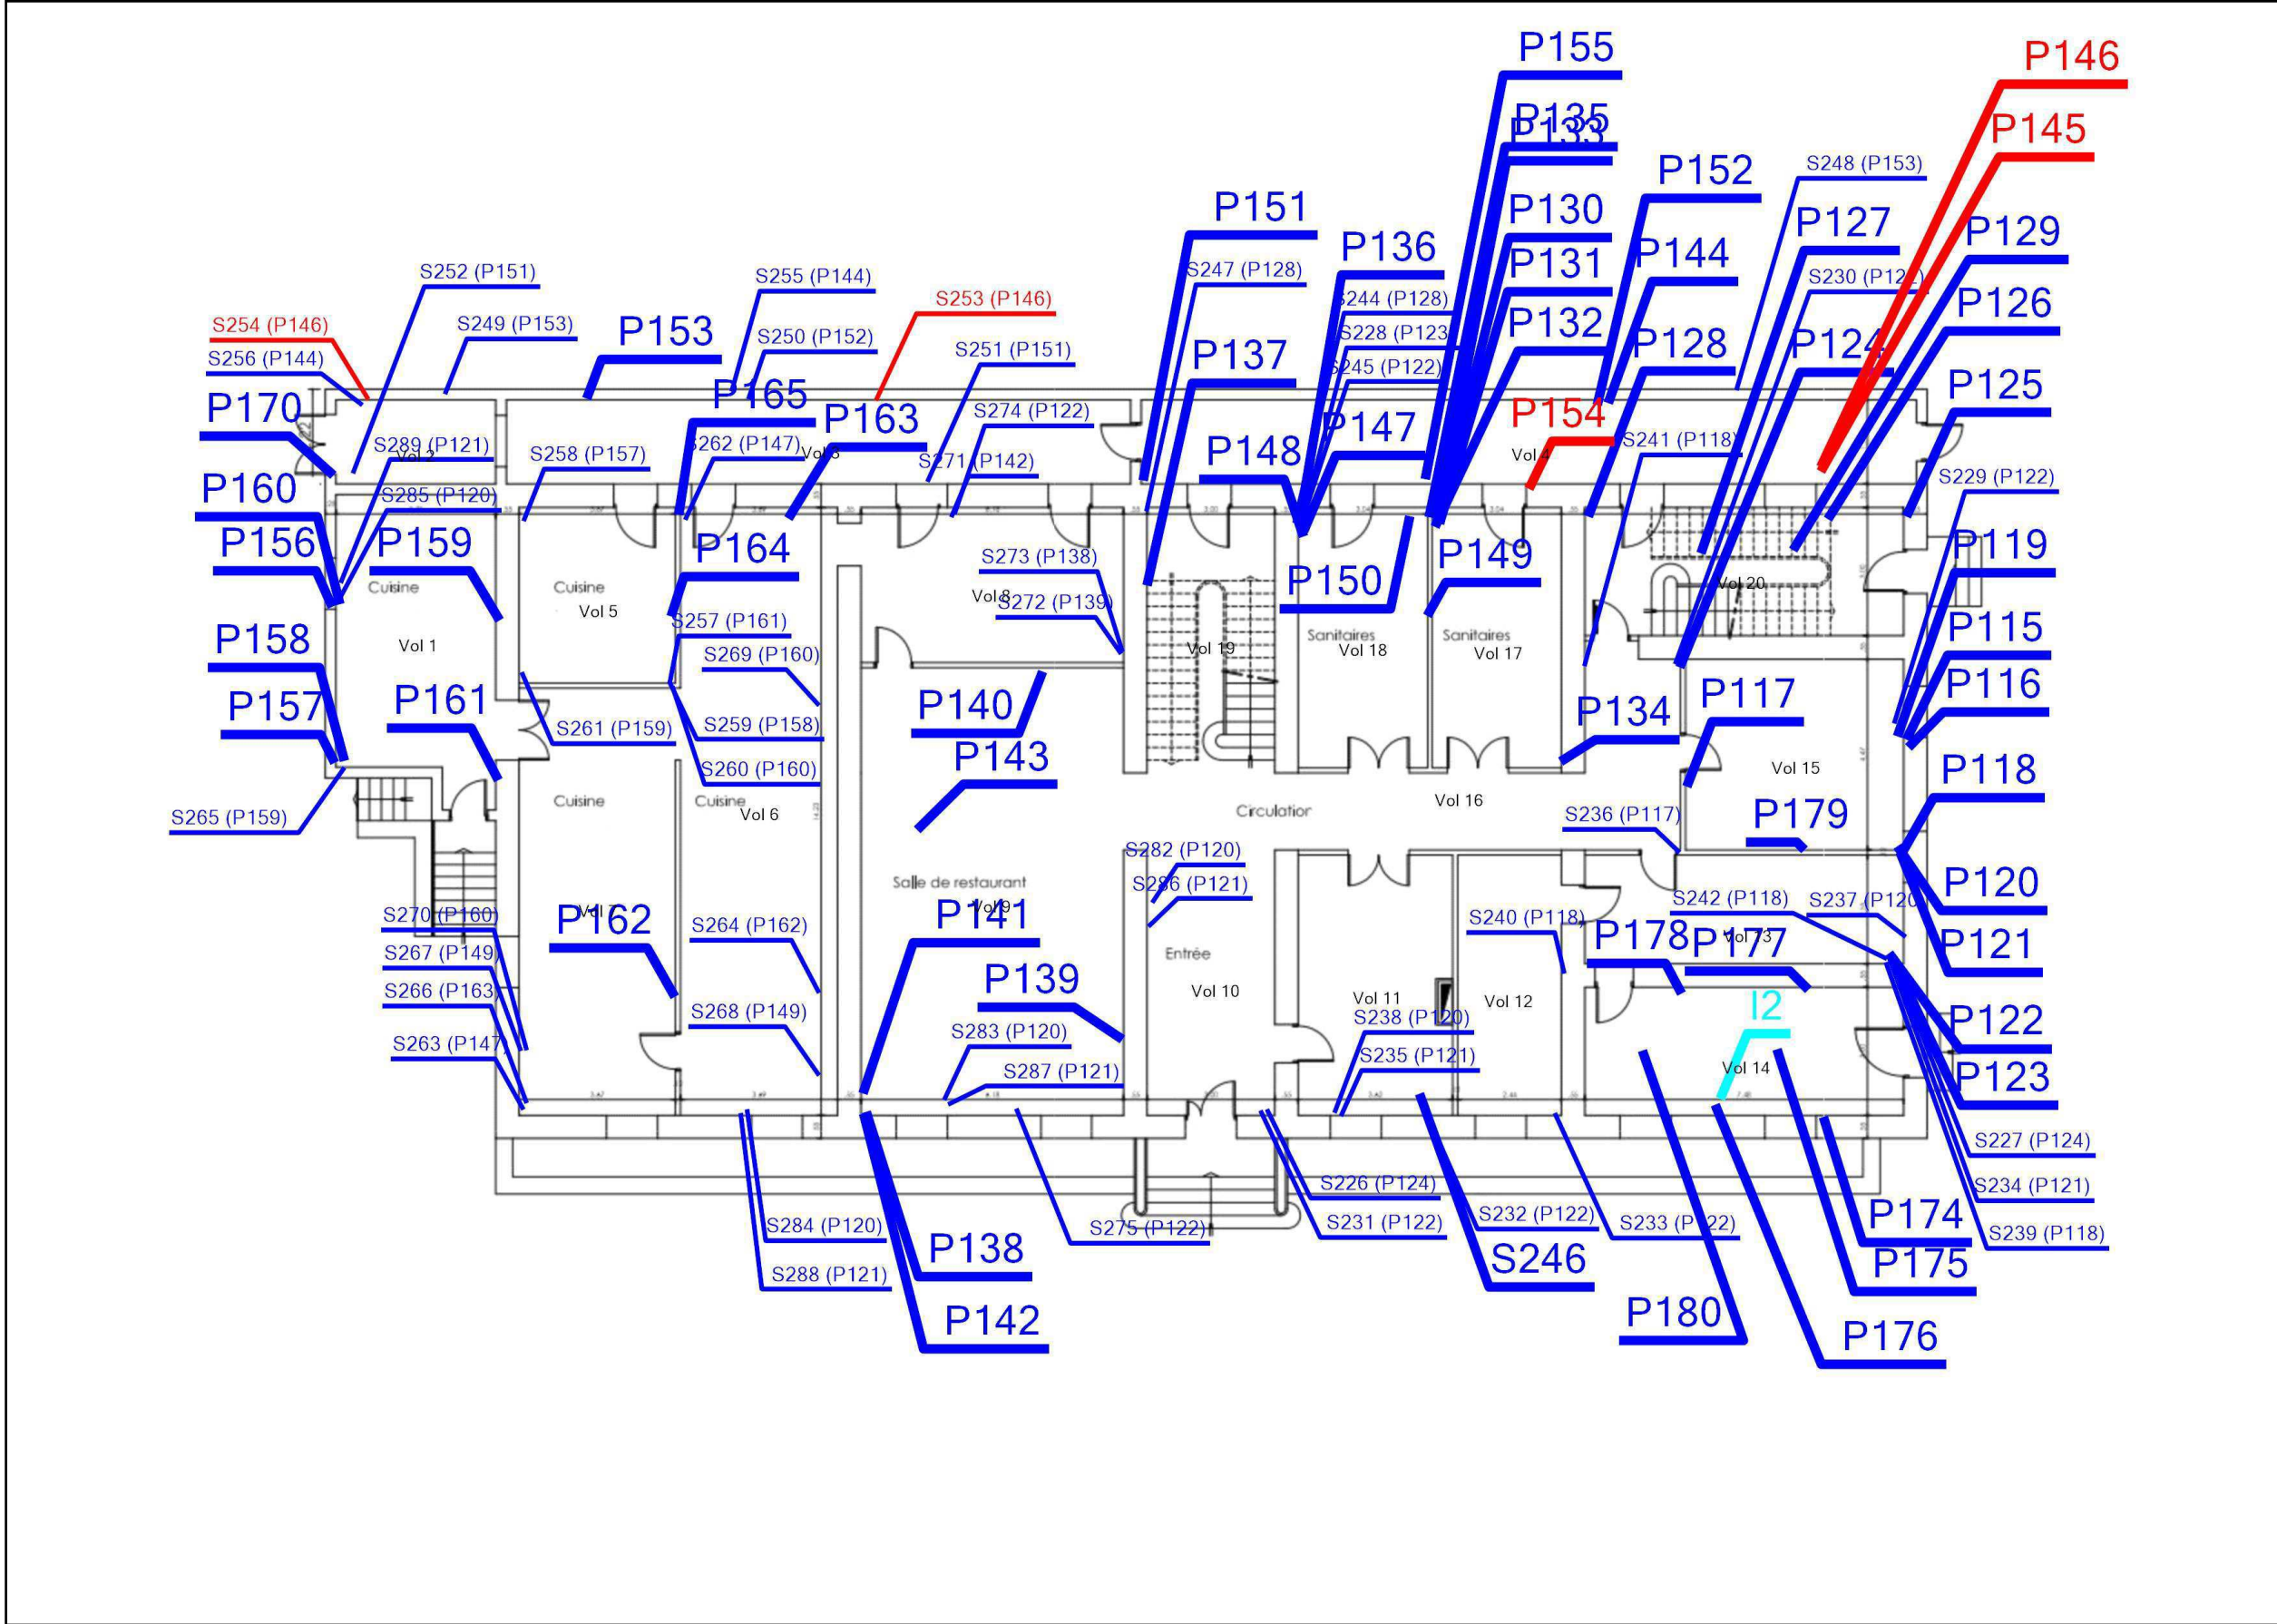

## Légende

[illegible]

Adresse du bien
-----------------

22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

Désignation
-------------


Bâtiment 31
-------------

Date intervention
-------------------

15/02/2021
------------

Techniciens intervenant
-------------------------

MOLE-MIVELLE Jessica
----------------------

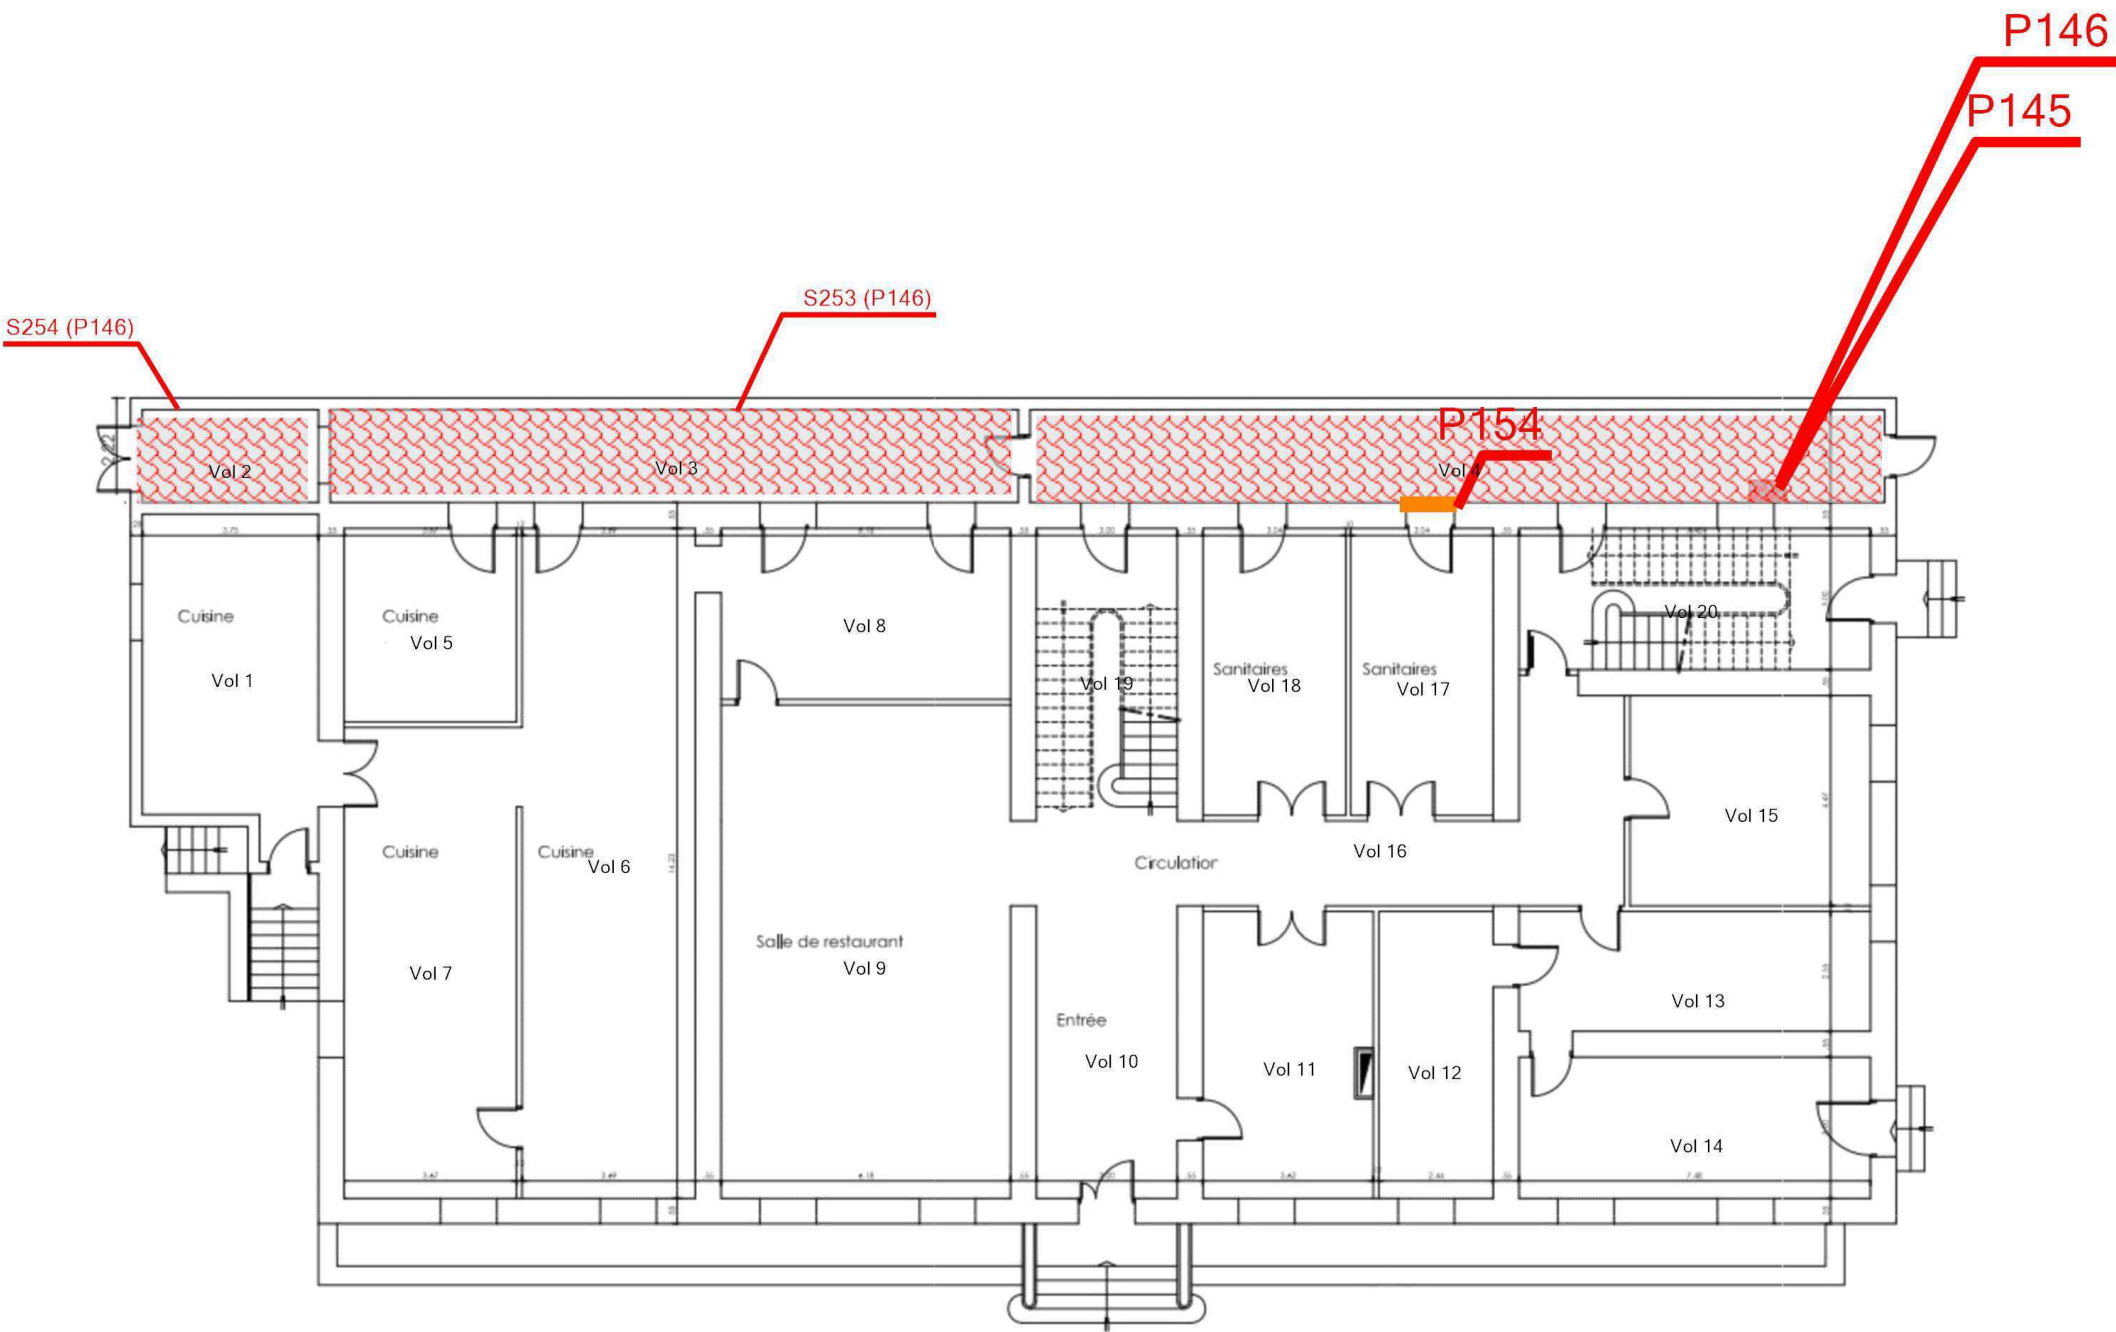

Légende



P145 : Conduit en fibres-ciment









P146 : Plaques en fibres-ciment

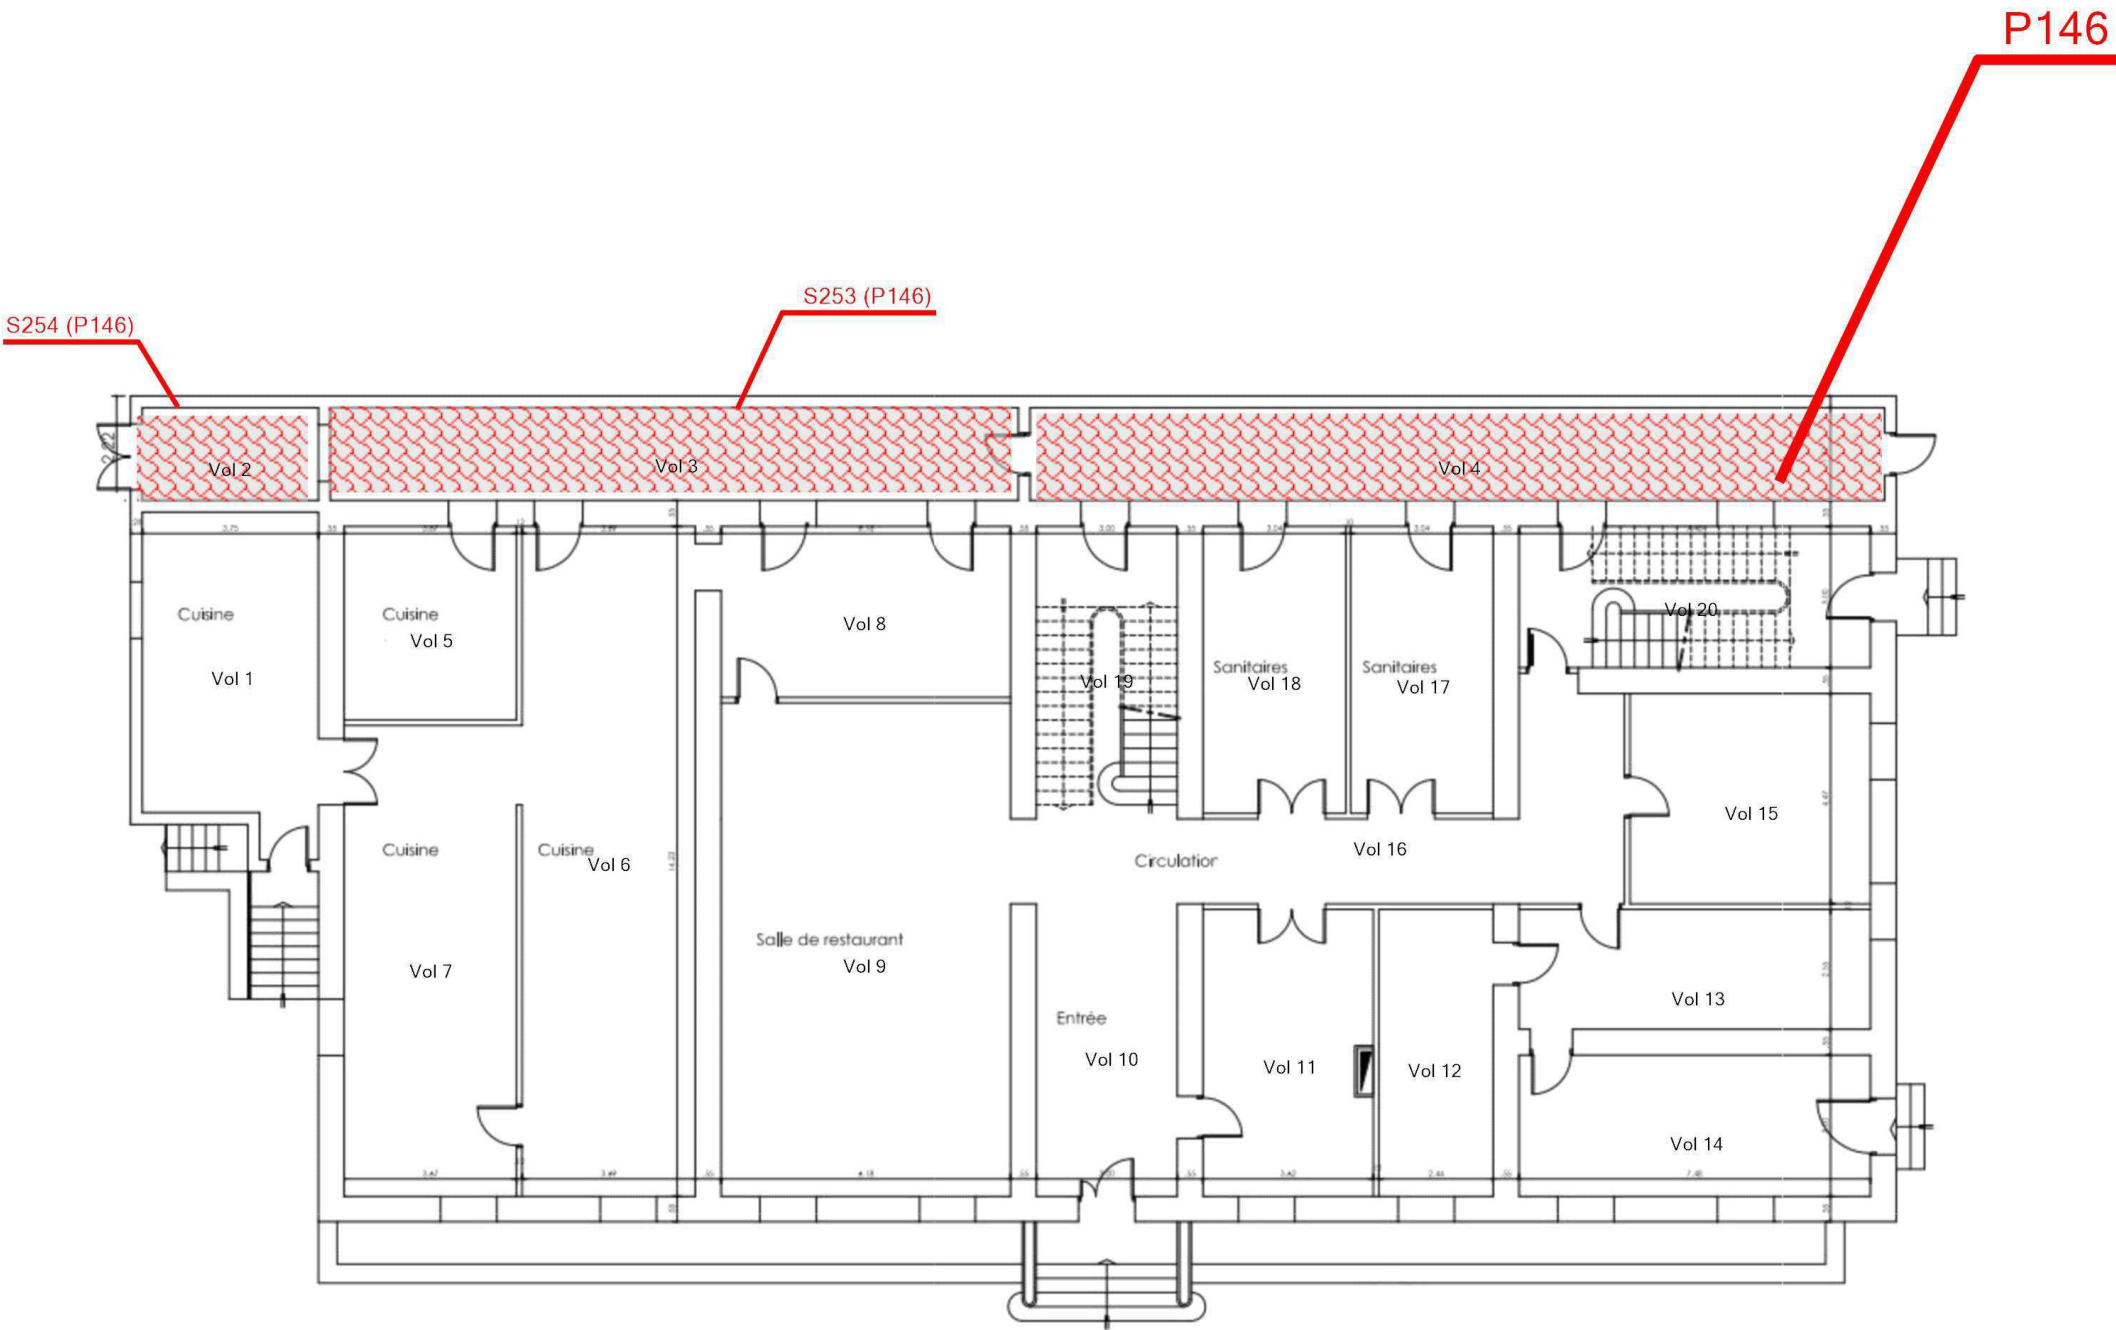

P154 : Mastic vitrier

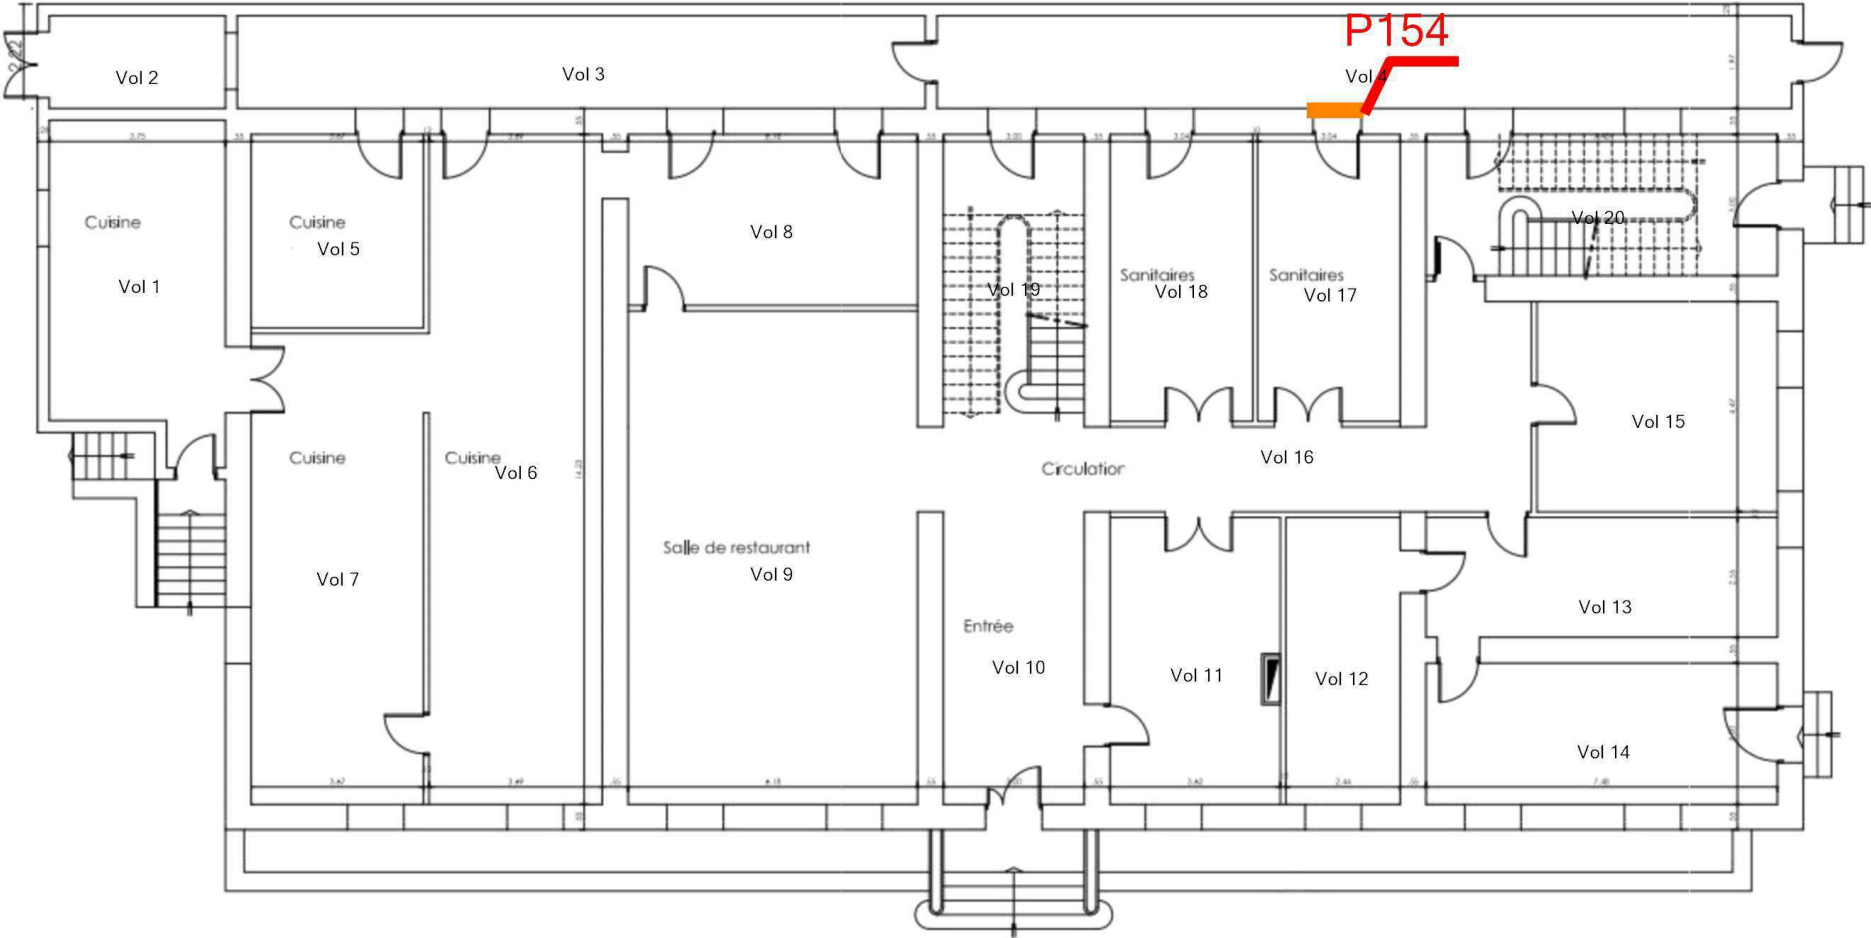

RDC - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ				Référence: 002AC077277
<div></div>				Légende
				 P146 : Plaques en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	22 Avenue Garibaldi 21000 DIJON	Bâtiment 31	15/02/2021	MOLE-MIVELLE Jessica


RDC - MPCA FAÇADES				Référence: 002AC077277
				Légende
				 P154 : Mastic vitrier
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	22 Avenue Garibaldi 21000 DIJON	Bâtiment 31	15/02/2021	MOLE-MIVELLE Jessica

Légende



P145 : Conduit en fibres-ciment

P145

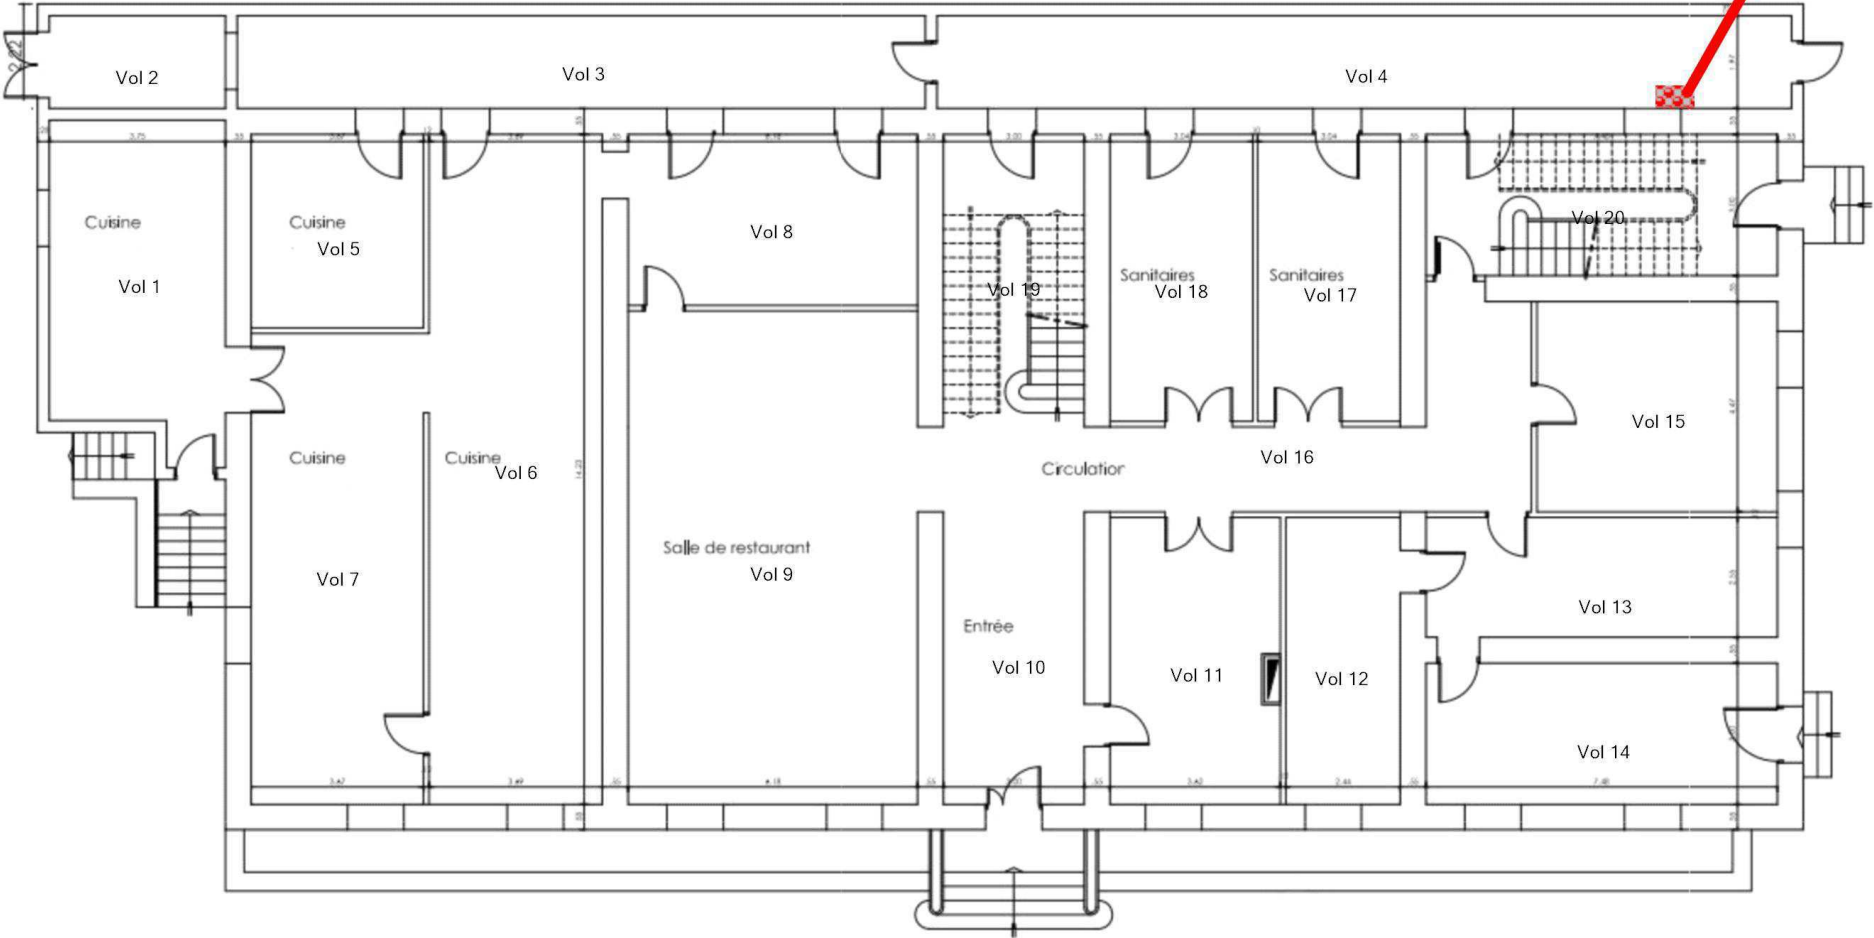

## 1ER ETAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:  
002AC077277

## Légende

Localisation du prélèvement négatif
-------------------------------------

## Localisation d'une impossibilité technique

Localisation dun sondage négatif

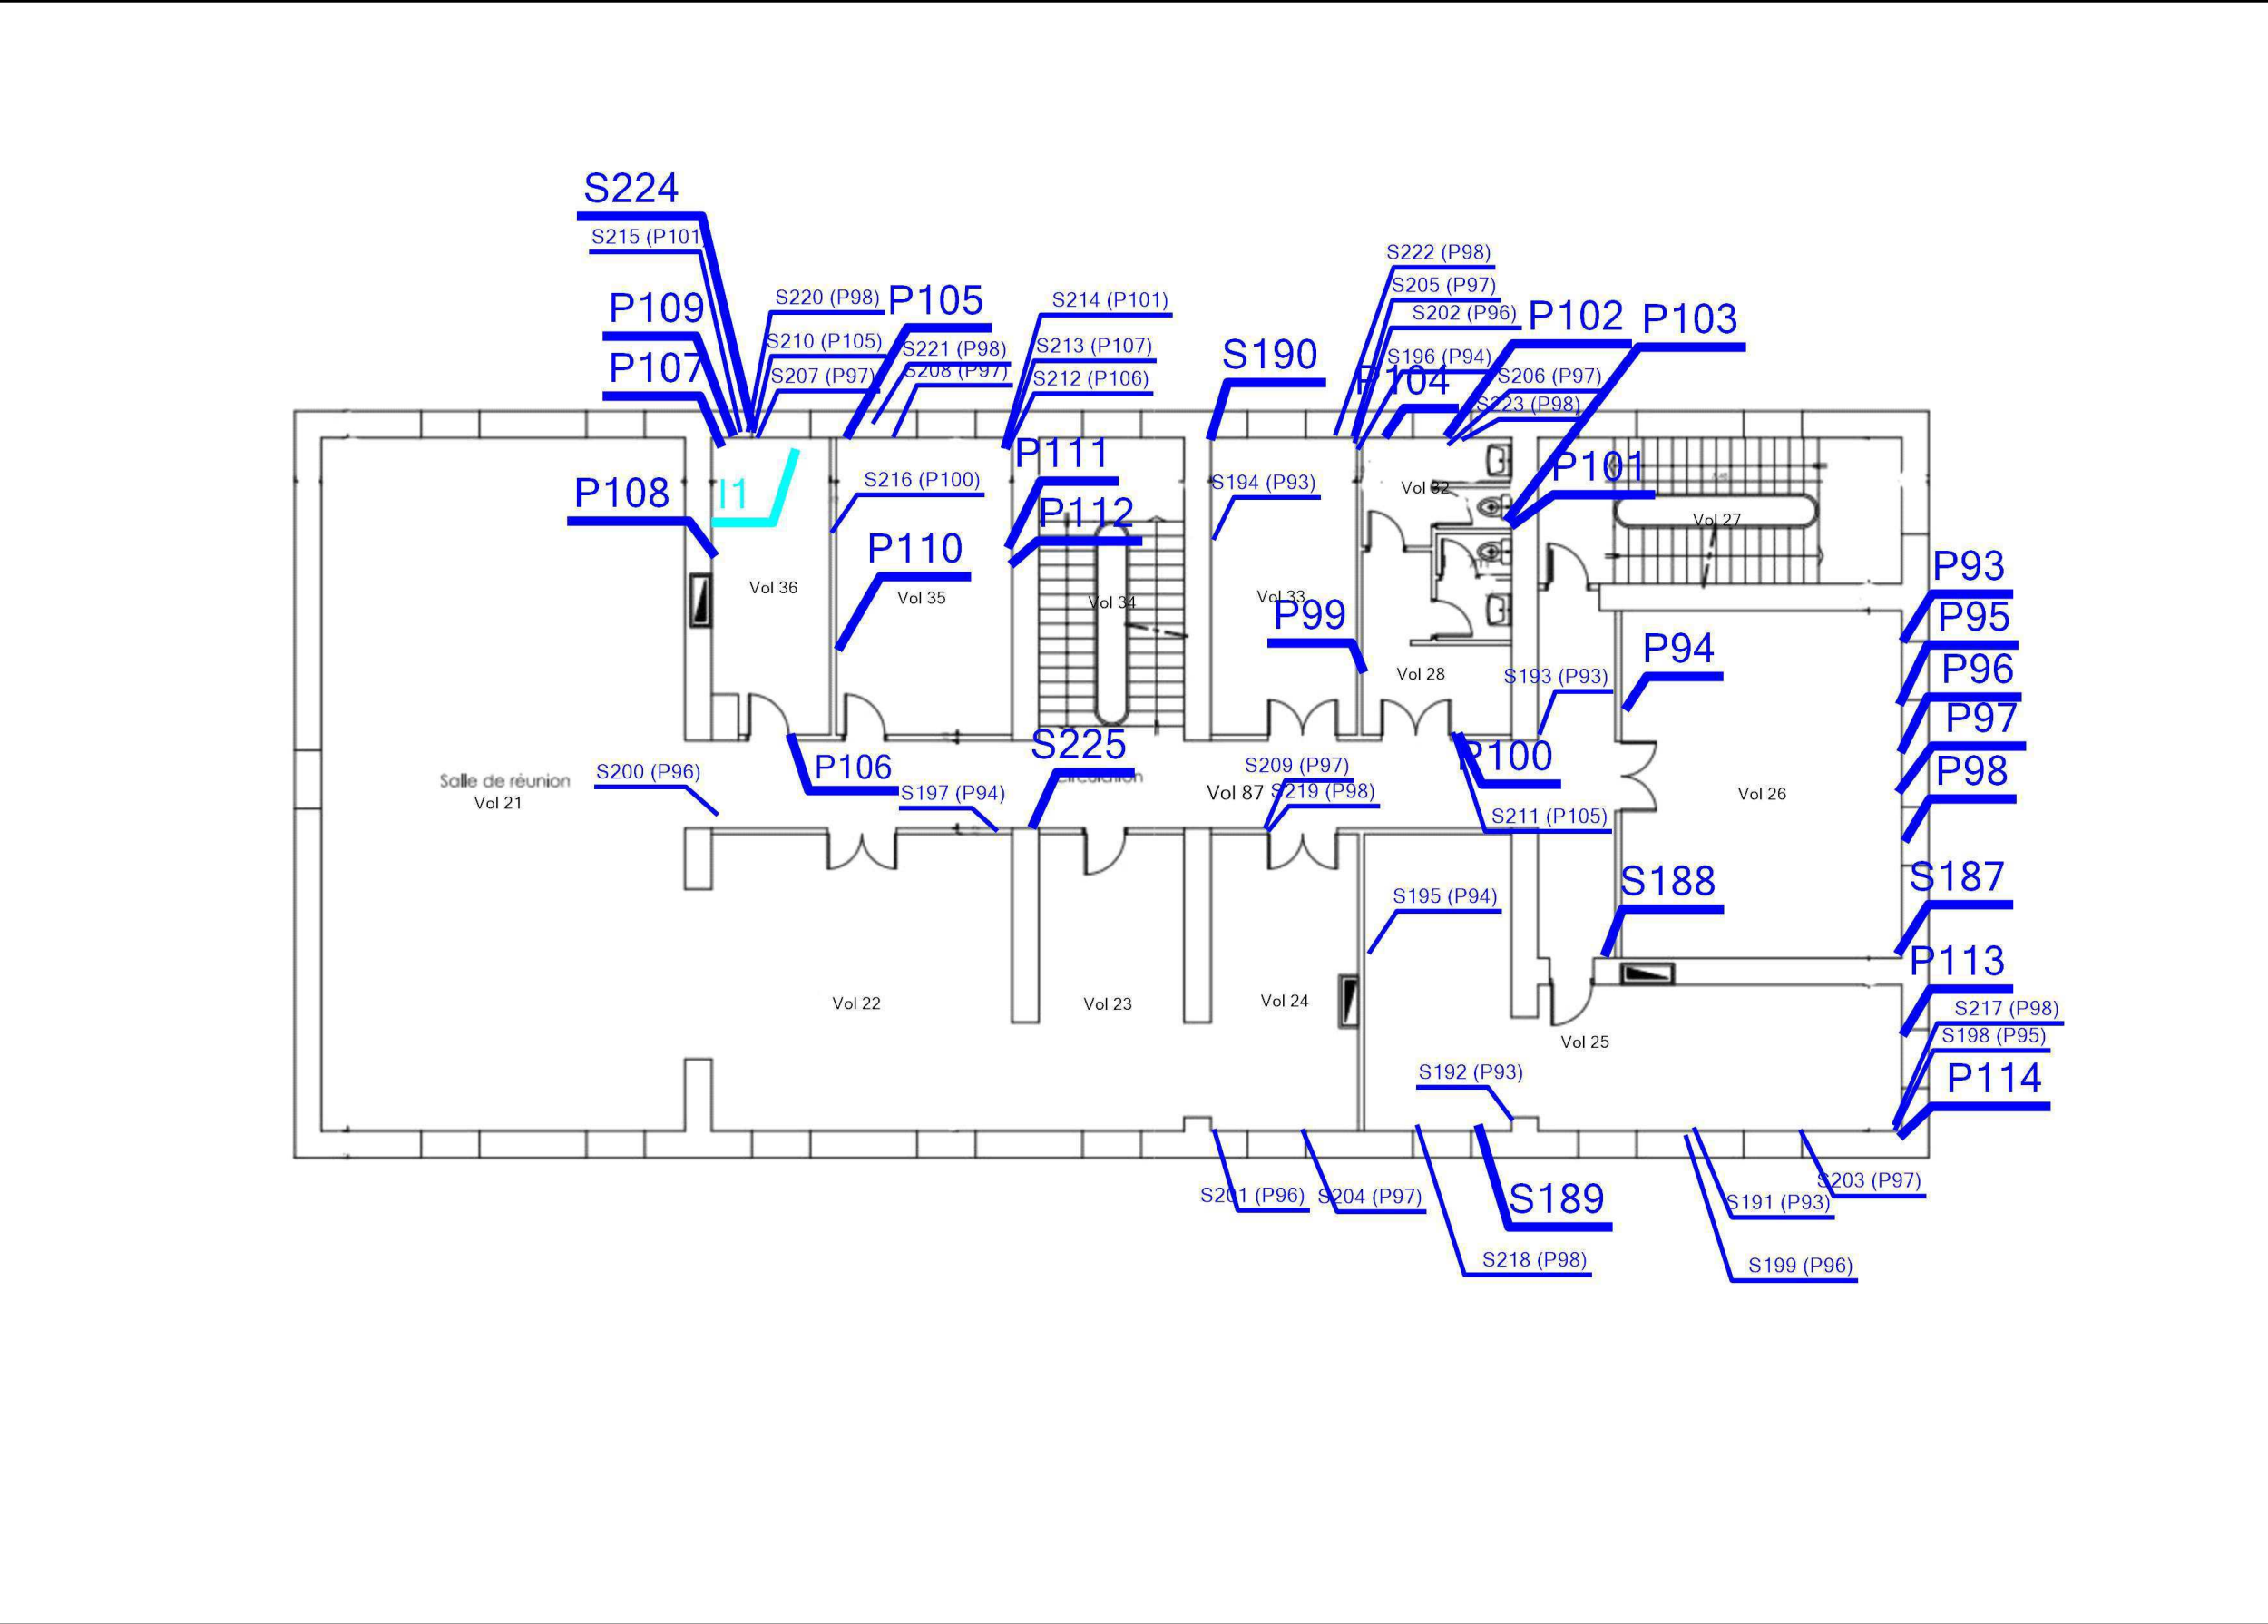

Adresse du bien
-----------------

22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

Désignation
-------------

Bâtiment 31
-------------

Date intervention
-------------------

15/02/2021
------------

	Techniciens intervenant
--	-------------------------


MOLE-MIVELLE Jessica



## 2EME ETAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002AC077277

## Légende

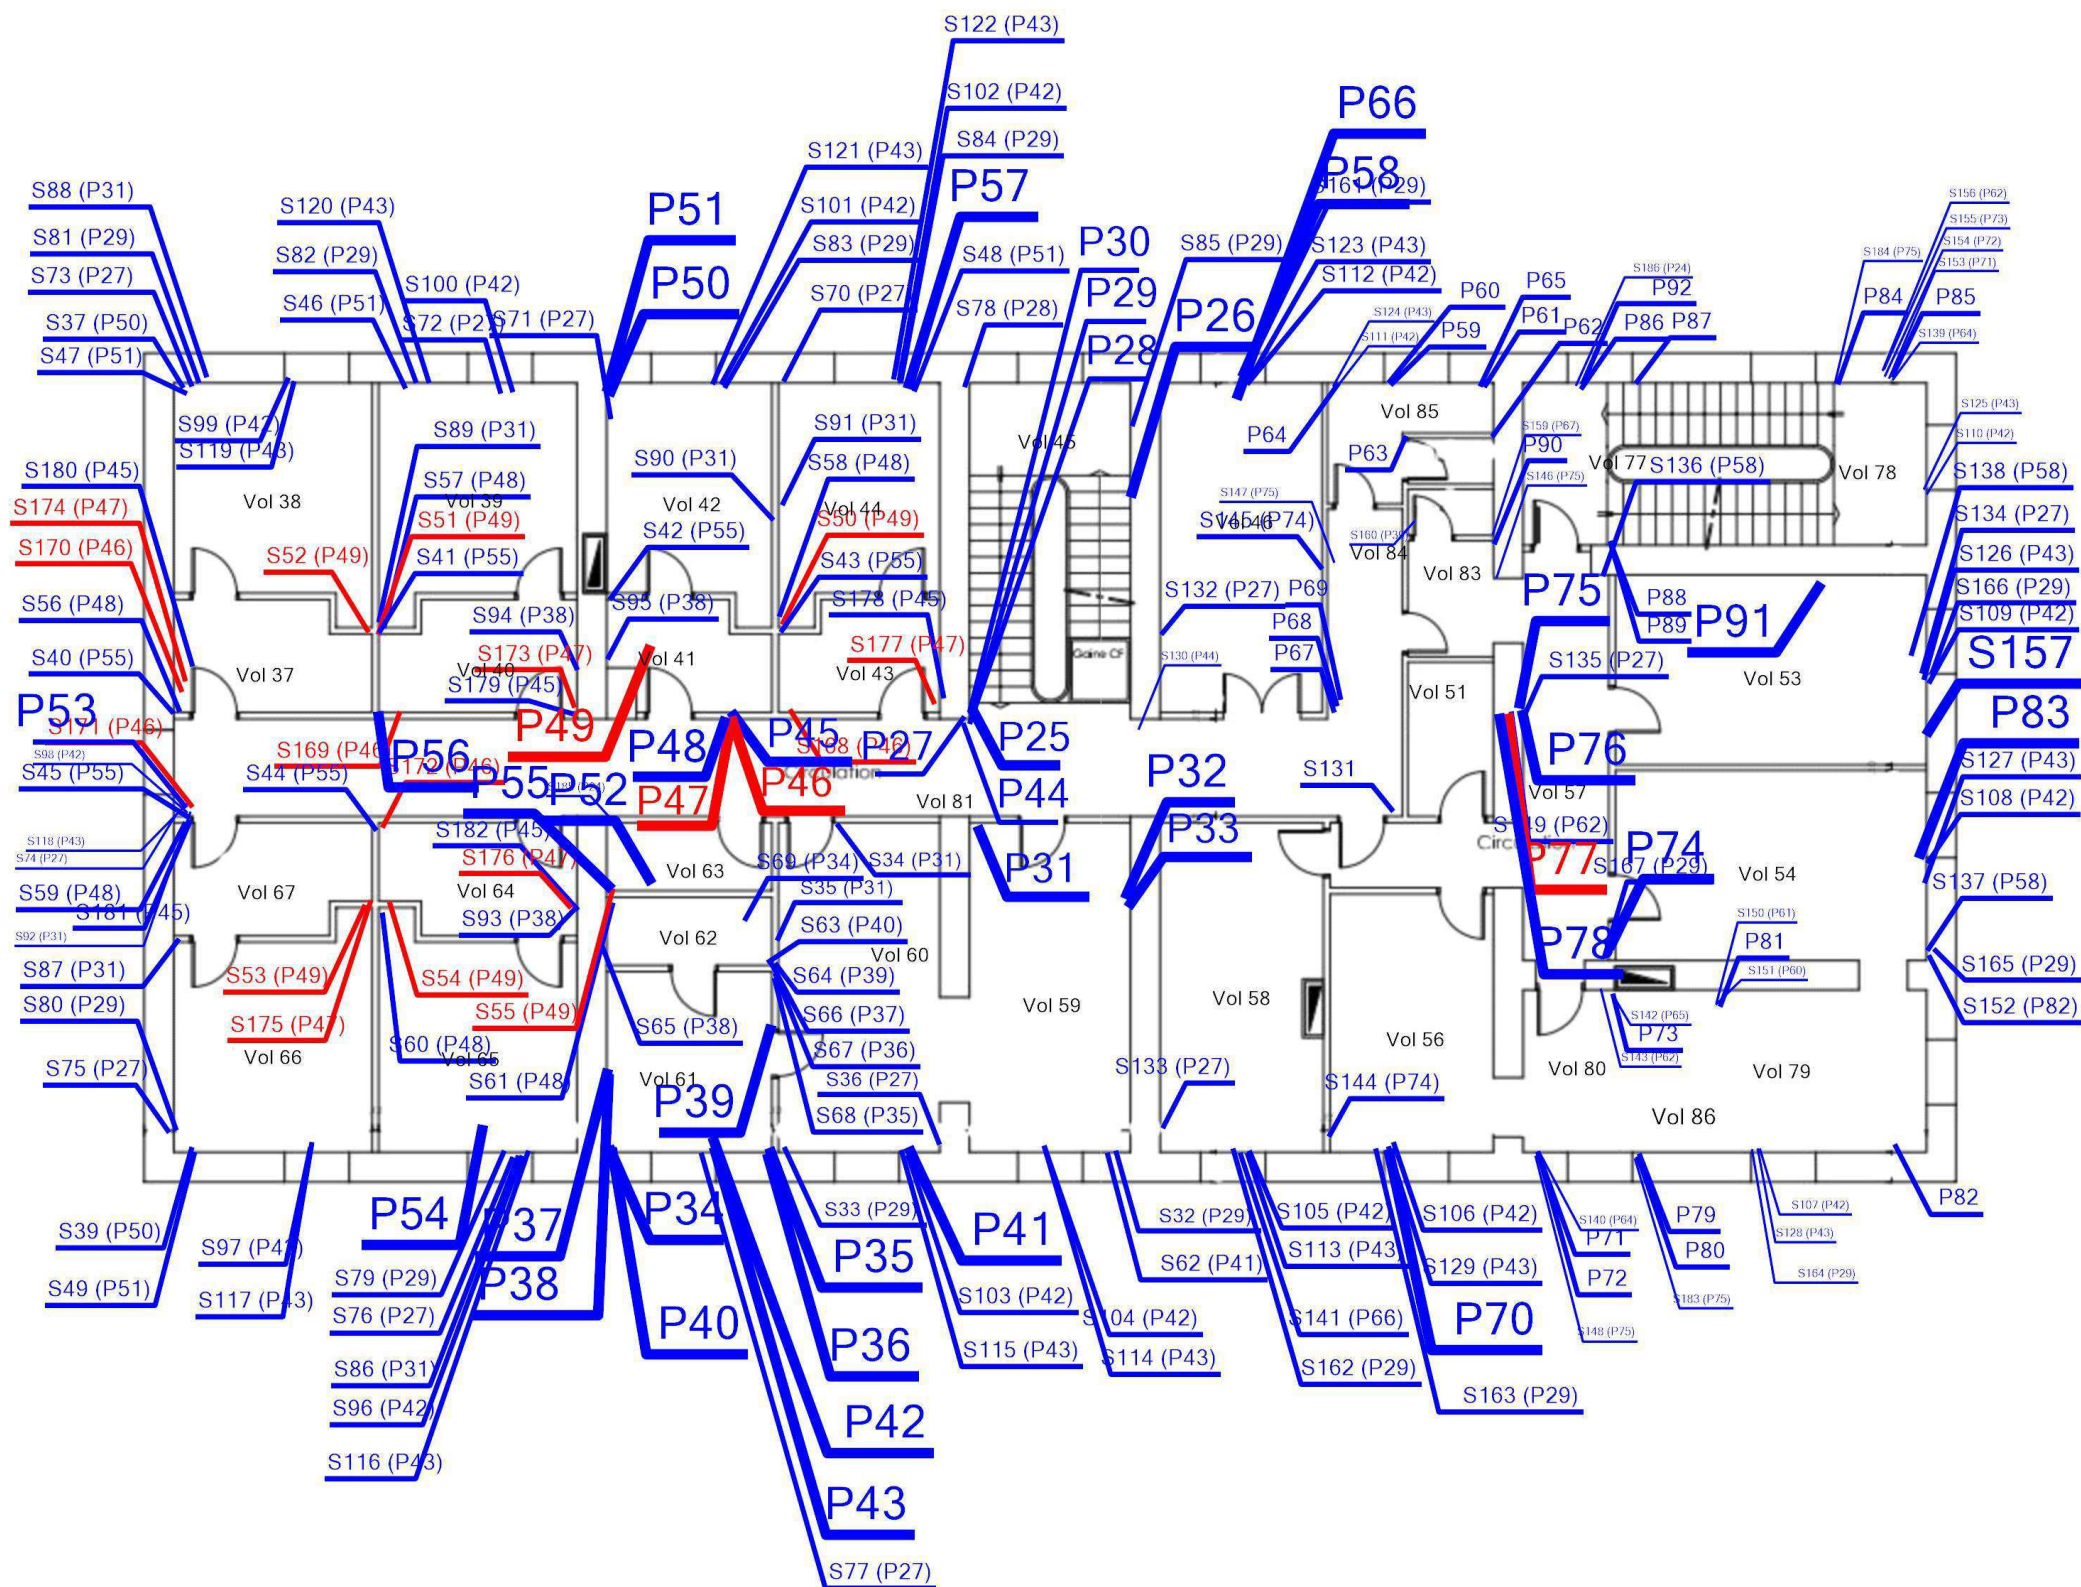

 Localisation d'un prélèvement positif

	Localisation dun prélèvement négatif
---	--------------------------------------

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------





--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--



## Adresse du bien

22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment 31

### Date intervention

15/02/2021

### Techniciens intervenant

MOLE-MIVELLE Jessica

2EME ETAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:  
002AC077277


Légende



P77 : Colle de carrelage (plinthe)




P47 : Colle de carrelage (faïence)






P46 : Colle Dur Gris Matériau  
Effritable Blanc Ciment Dur Gris

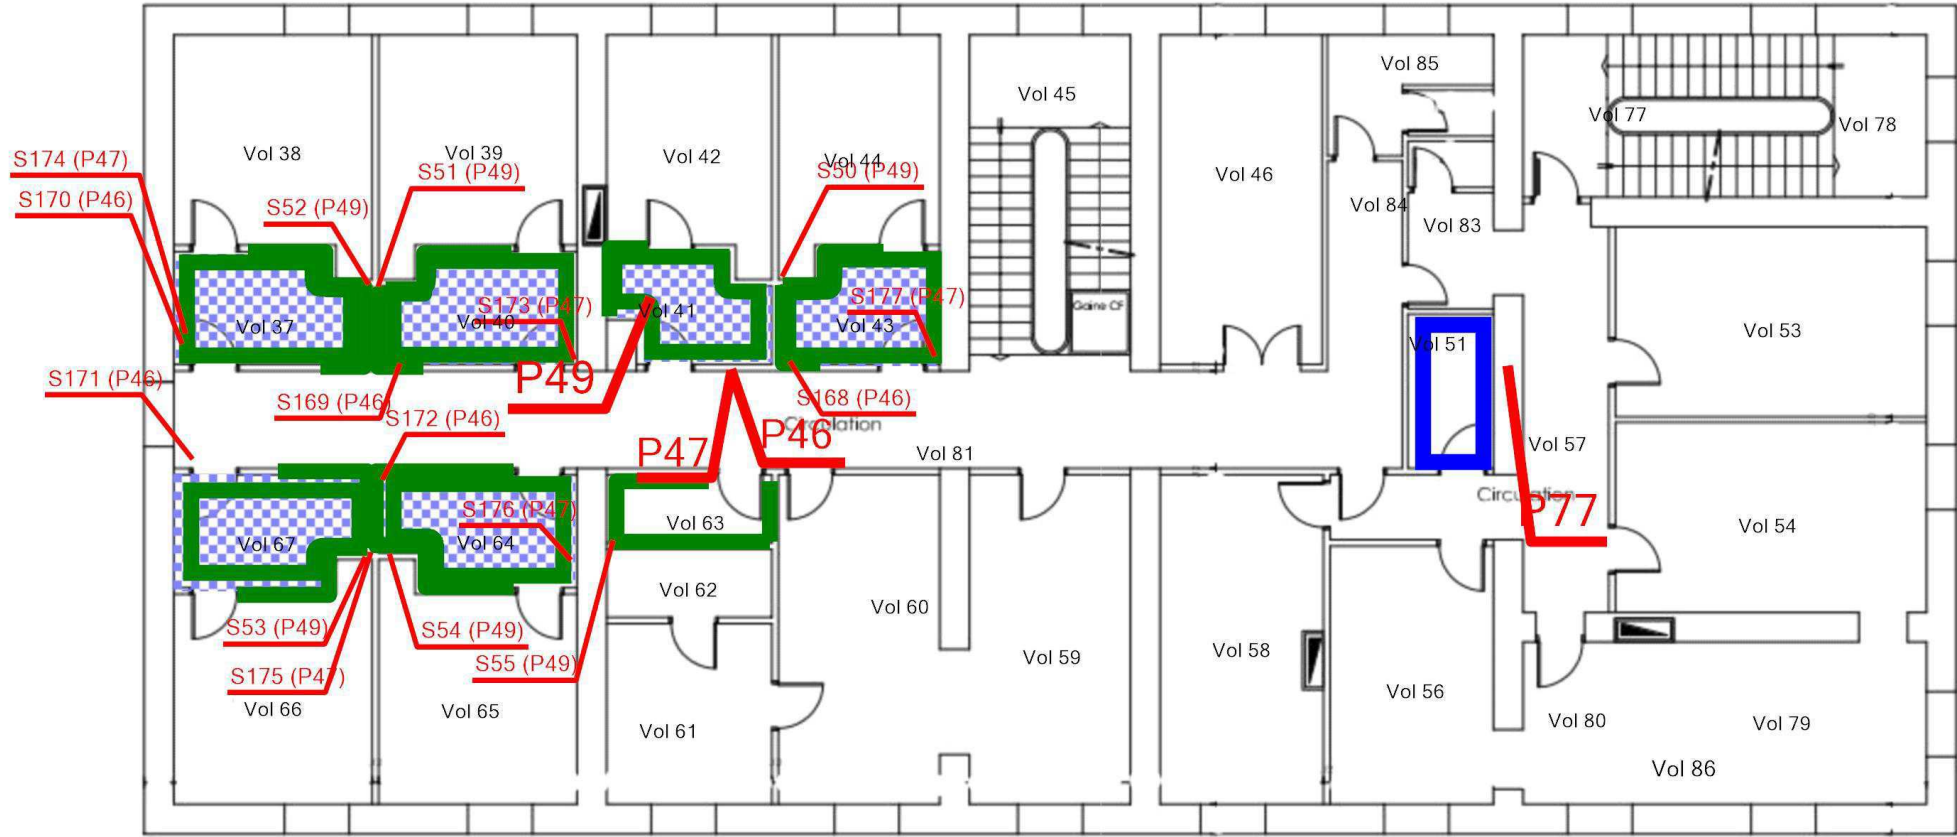

P49 : Colle Dur Blanc Peinture  
Effritable Rose



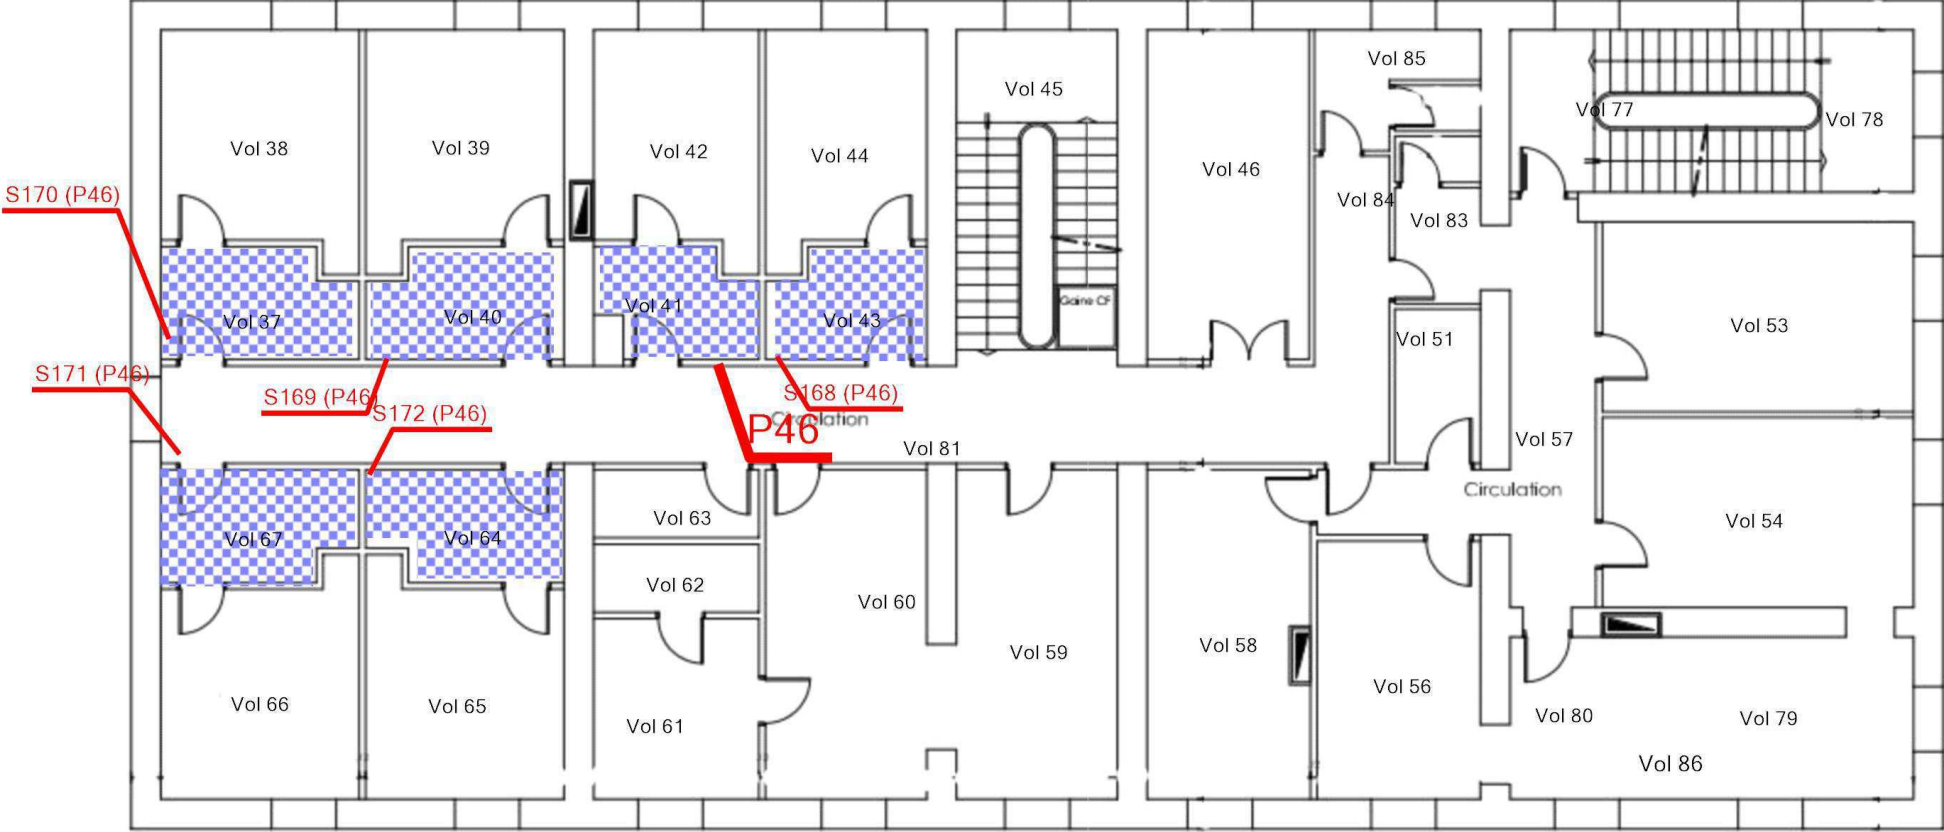

2EME ETAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002AC077277
<div></div>				Légende
				 P46 : Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	22 Avenue Garibaldi 21000 DIJON	Bâtiment 31	15/02/2021	MOLE-MIVELLE Jessica

## 2EME ETAGE - MPCA REVÊTEMENT DE MUR


Référence:  
002AC077277

## Légende

P77 : Colle de carrelage (plinthe)

P47 : Colle de carrelage (faïence)

P49 : Colle Dur Blanc Peinture  
Effritable Rose

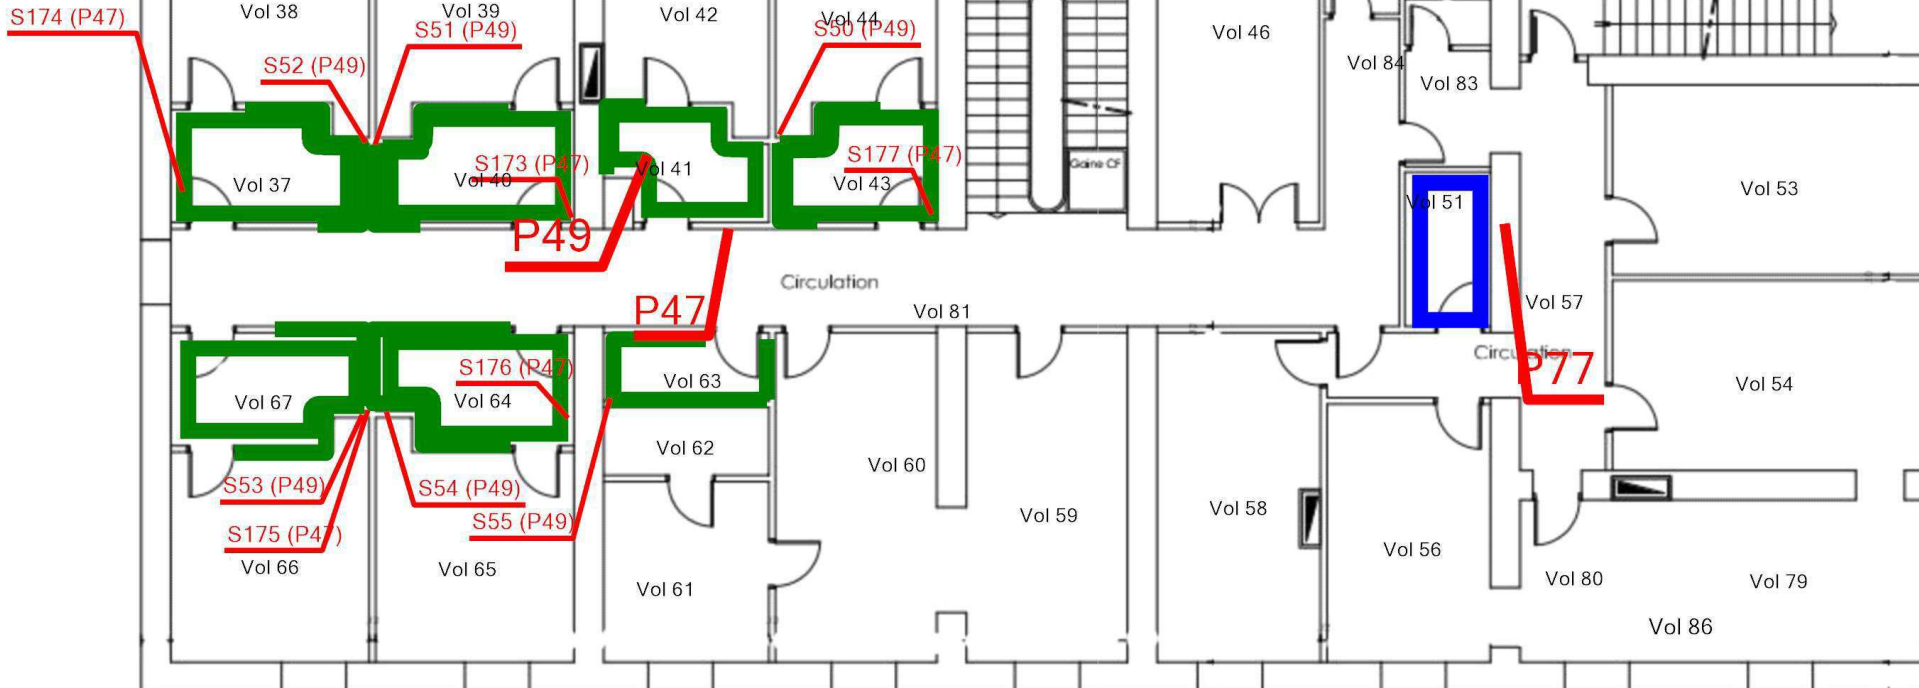

22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

Bâtiment 31

15/02/2021


MOLE-MIVELLE Jessica

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002AC077277

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

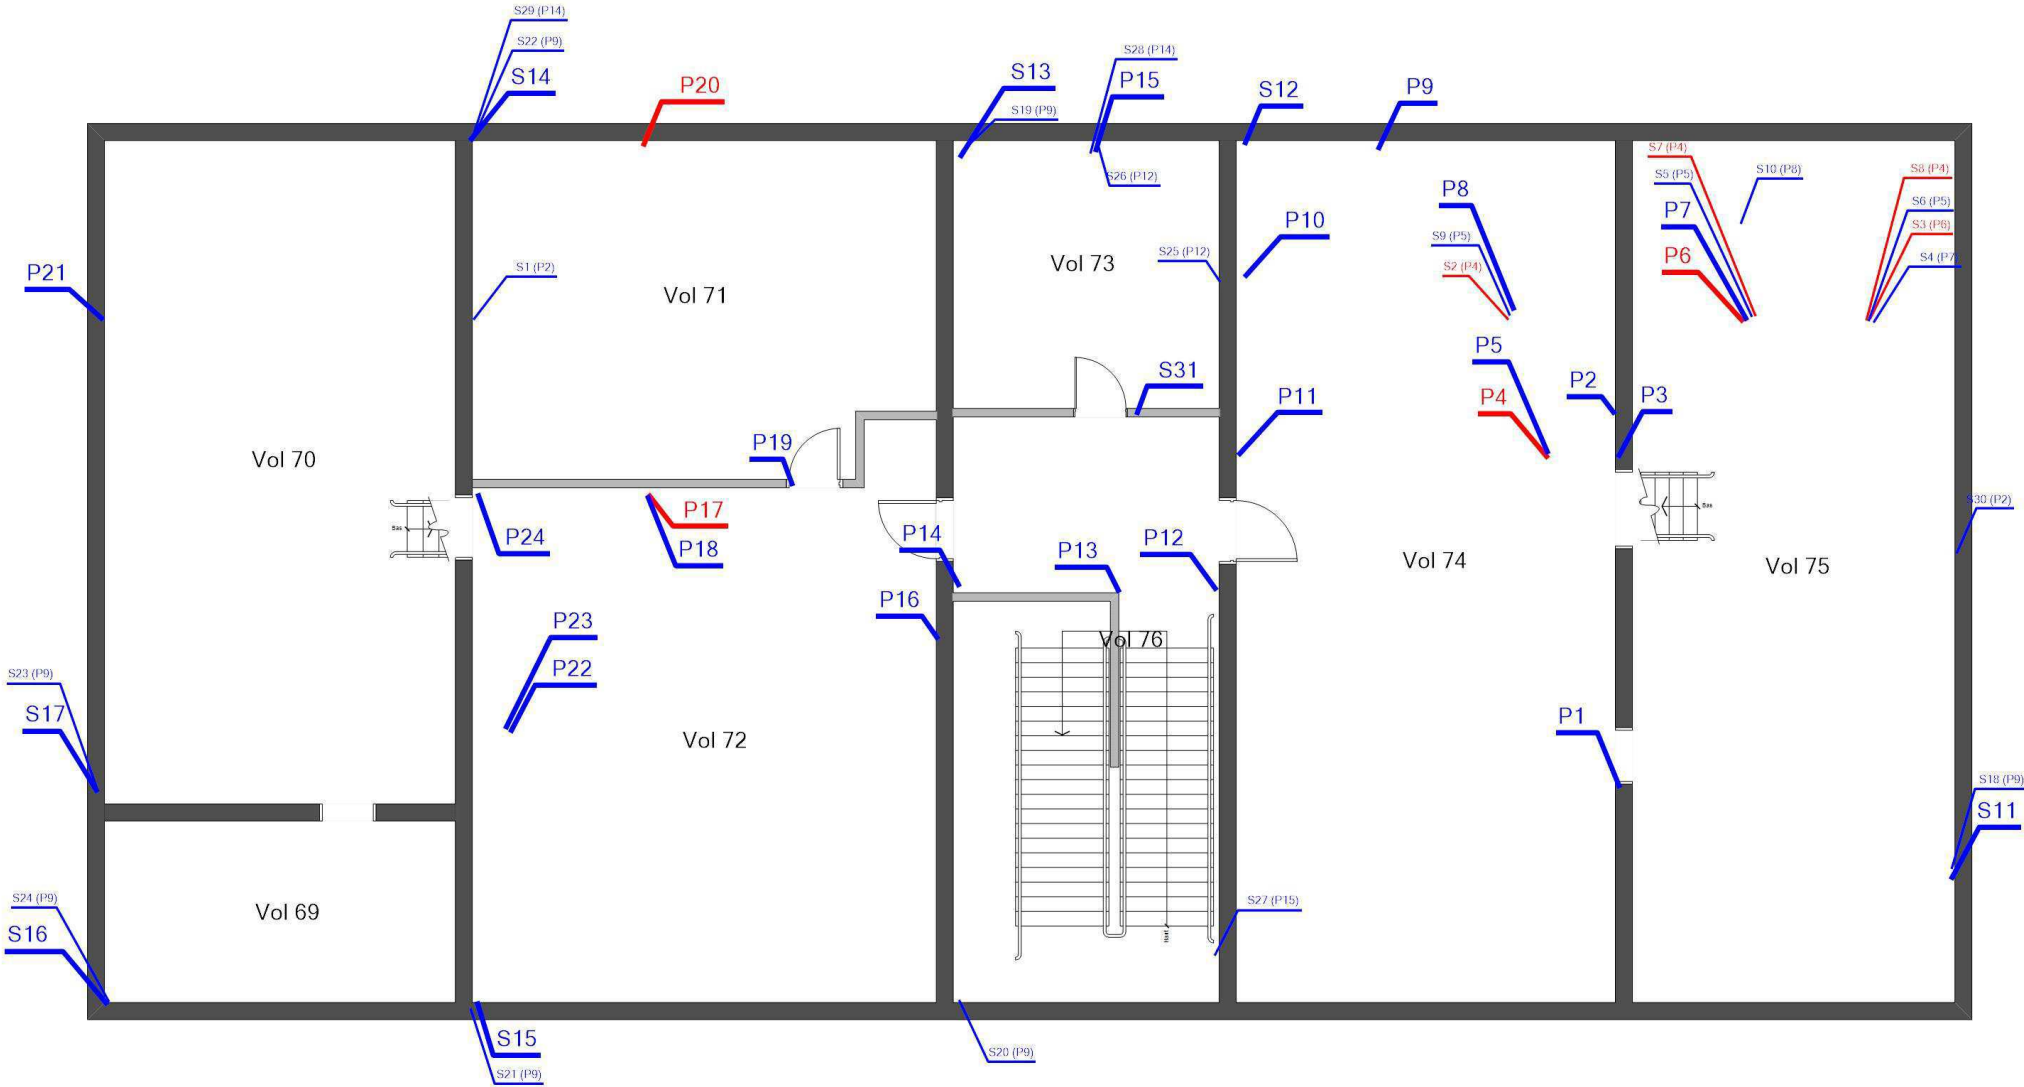

Adresse du bien

22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

Désignation

Bâtiment 31

Date intervention

15/02/2021


Technicien intervenant

MOLE-MIVELLE Jessica

Légende




P17 : Revêtement durs (plaques revêtues)




P20 : Panneaux et plaques



P4 : Conduit en fibres-ciment




P6 : Conduit en fibres-ciment

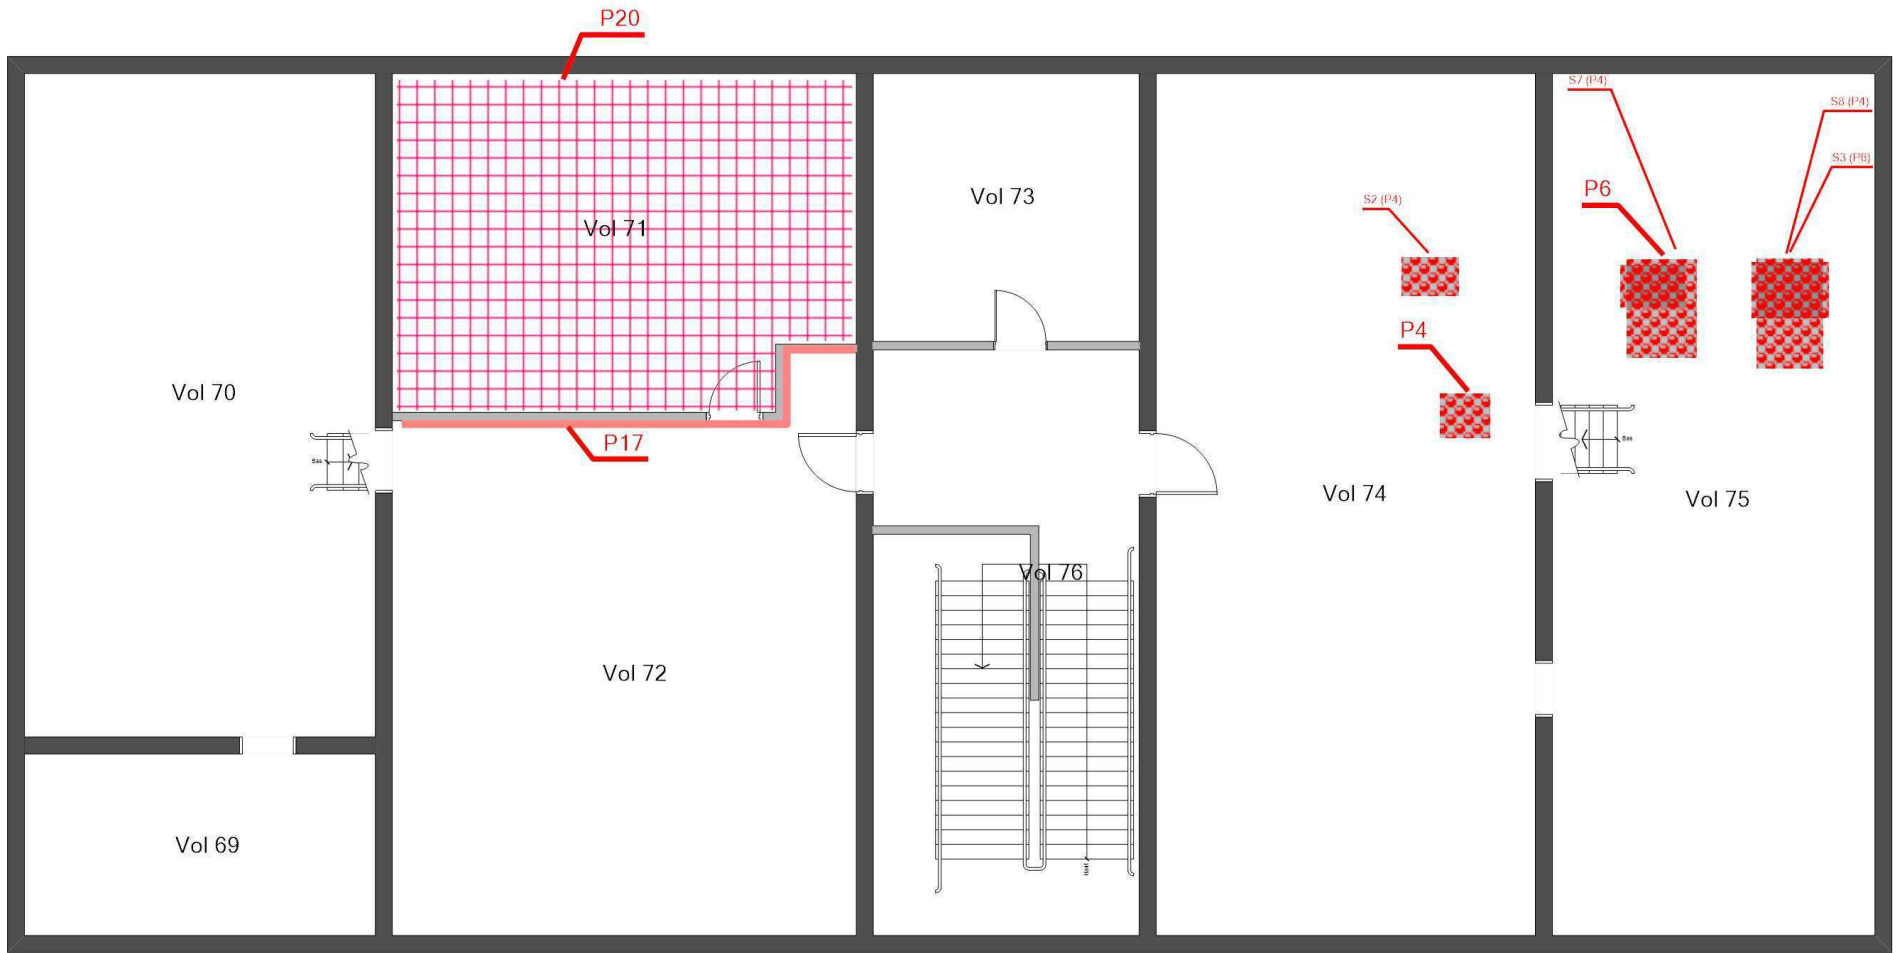

Légende



P17 : Revêtement durs (plaques revêtues)

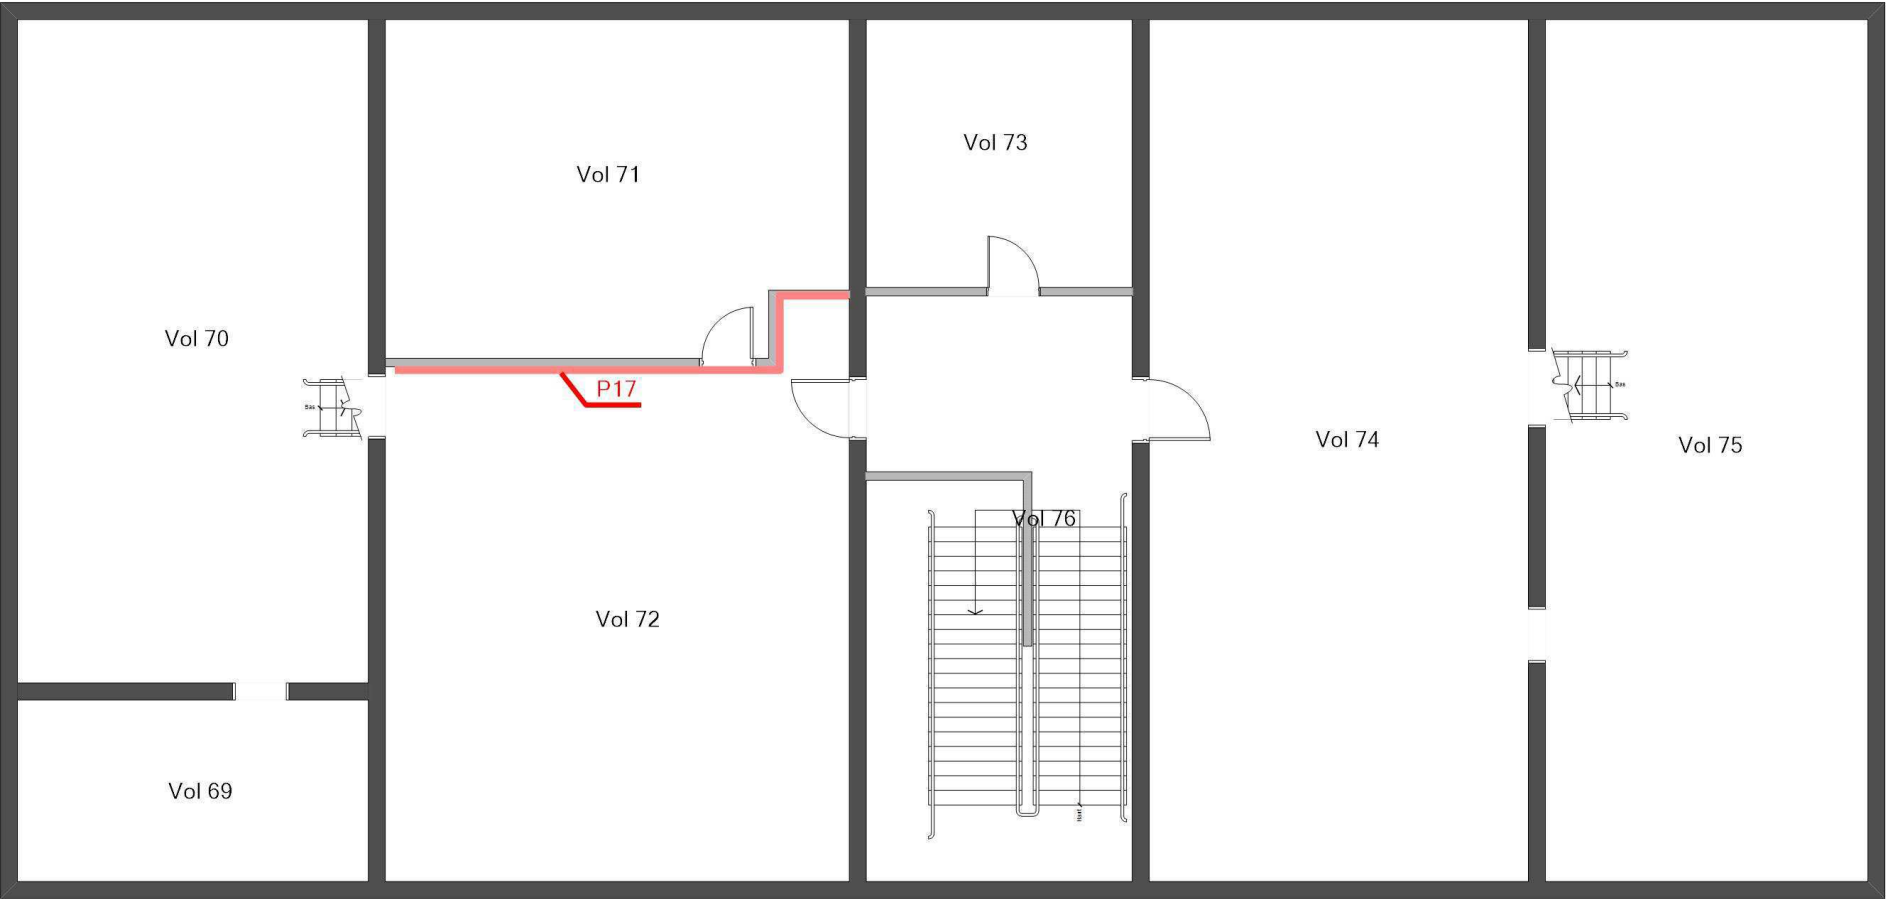


COMBLES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:  
002AC077277

Légende



P20 : Panneaux et plaques

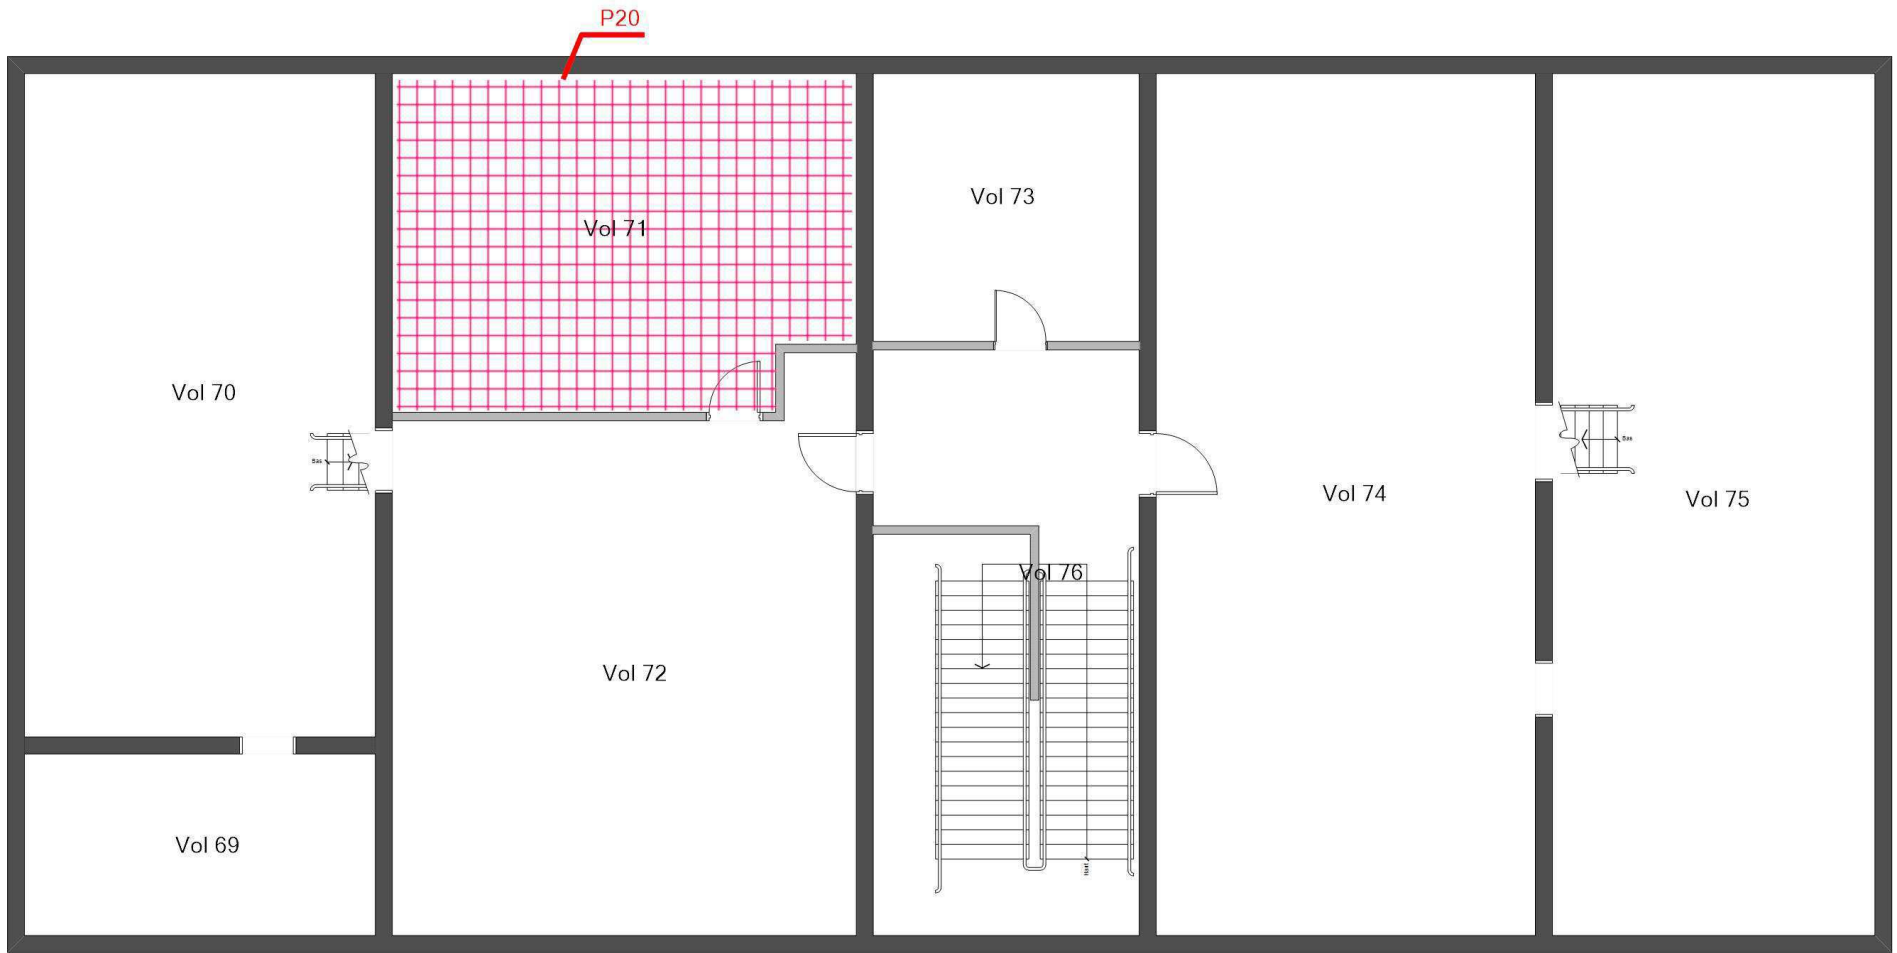




Légende




P4 : Conduit en fibres-ciment




P6 : Conduit en fibres-ciment

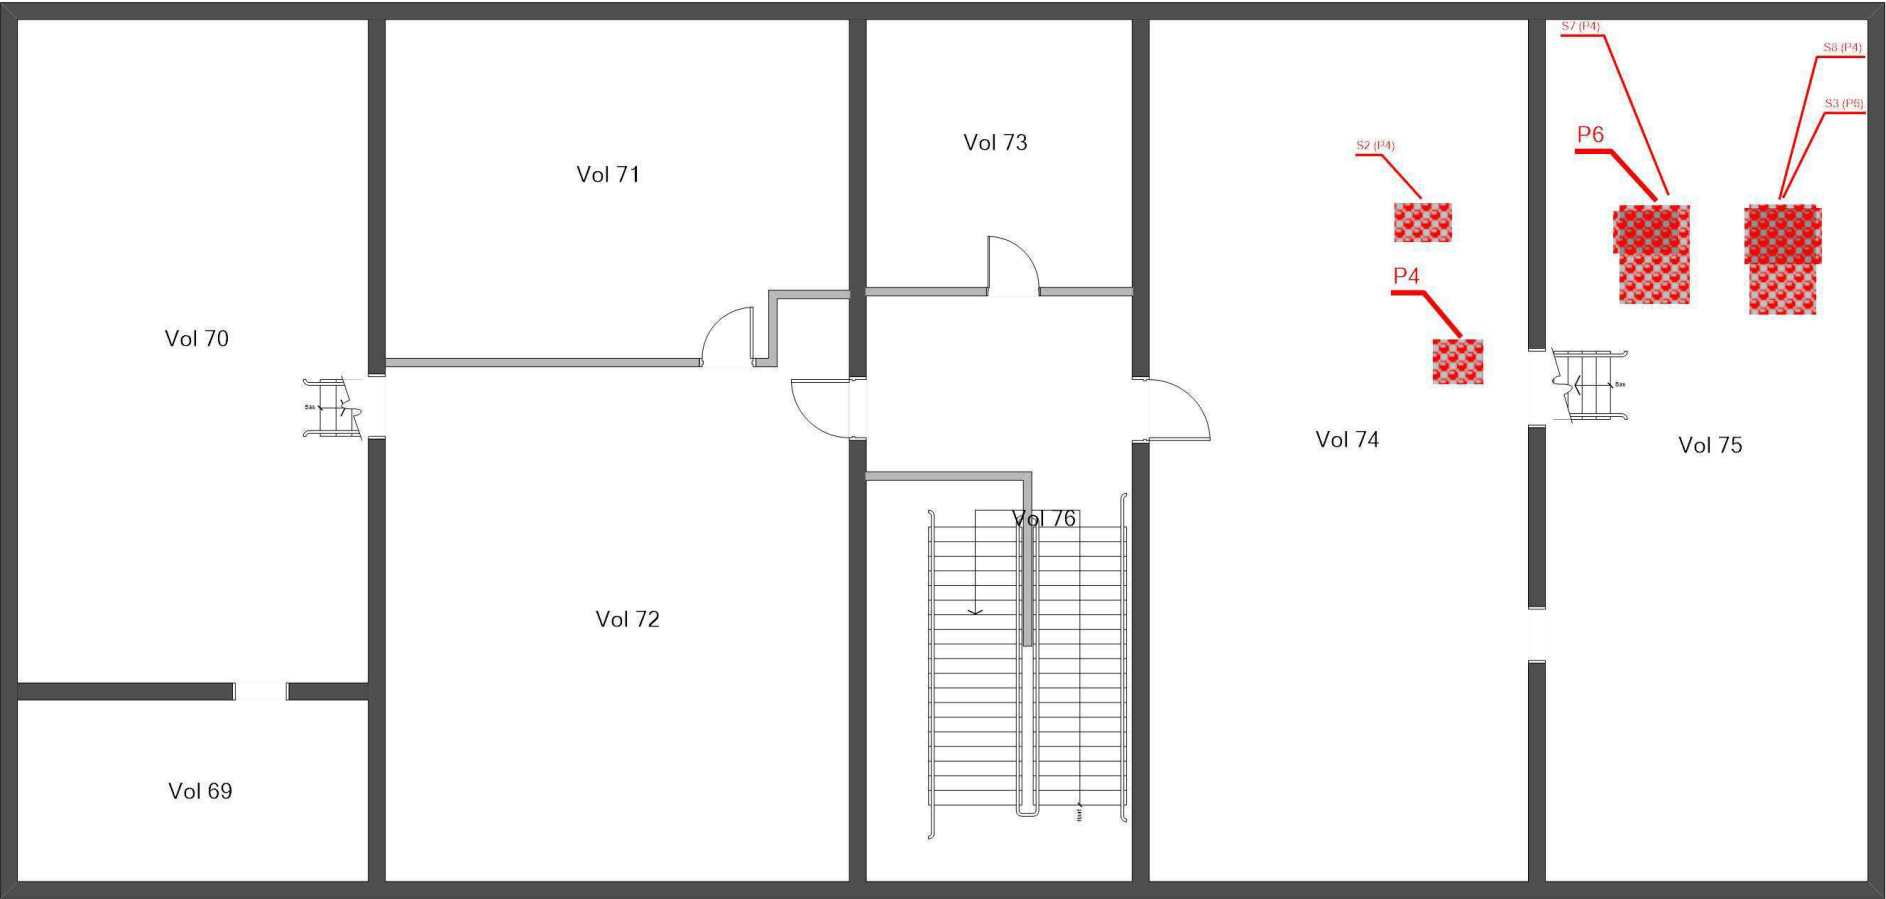

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	22 Avenue Garibaldi 21000 DIJON	Bâtiment 31	15/02/2021	MOLE-MIVELLE Jessica

Légende


P Localisation d'un prélèvement négatif

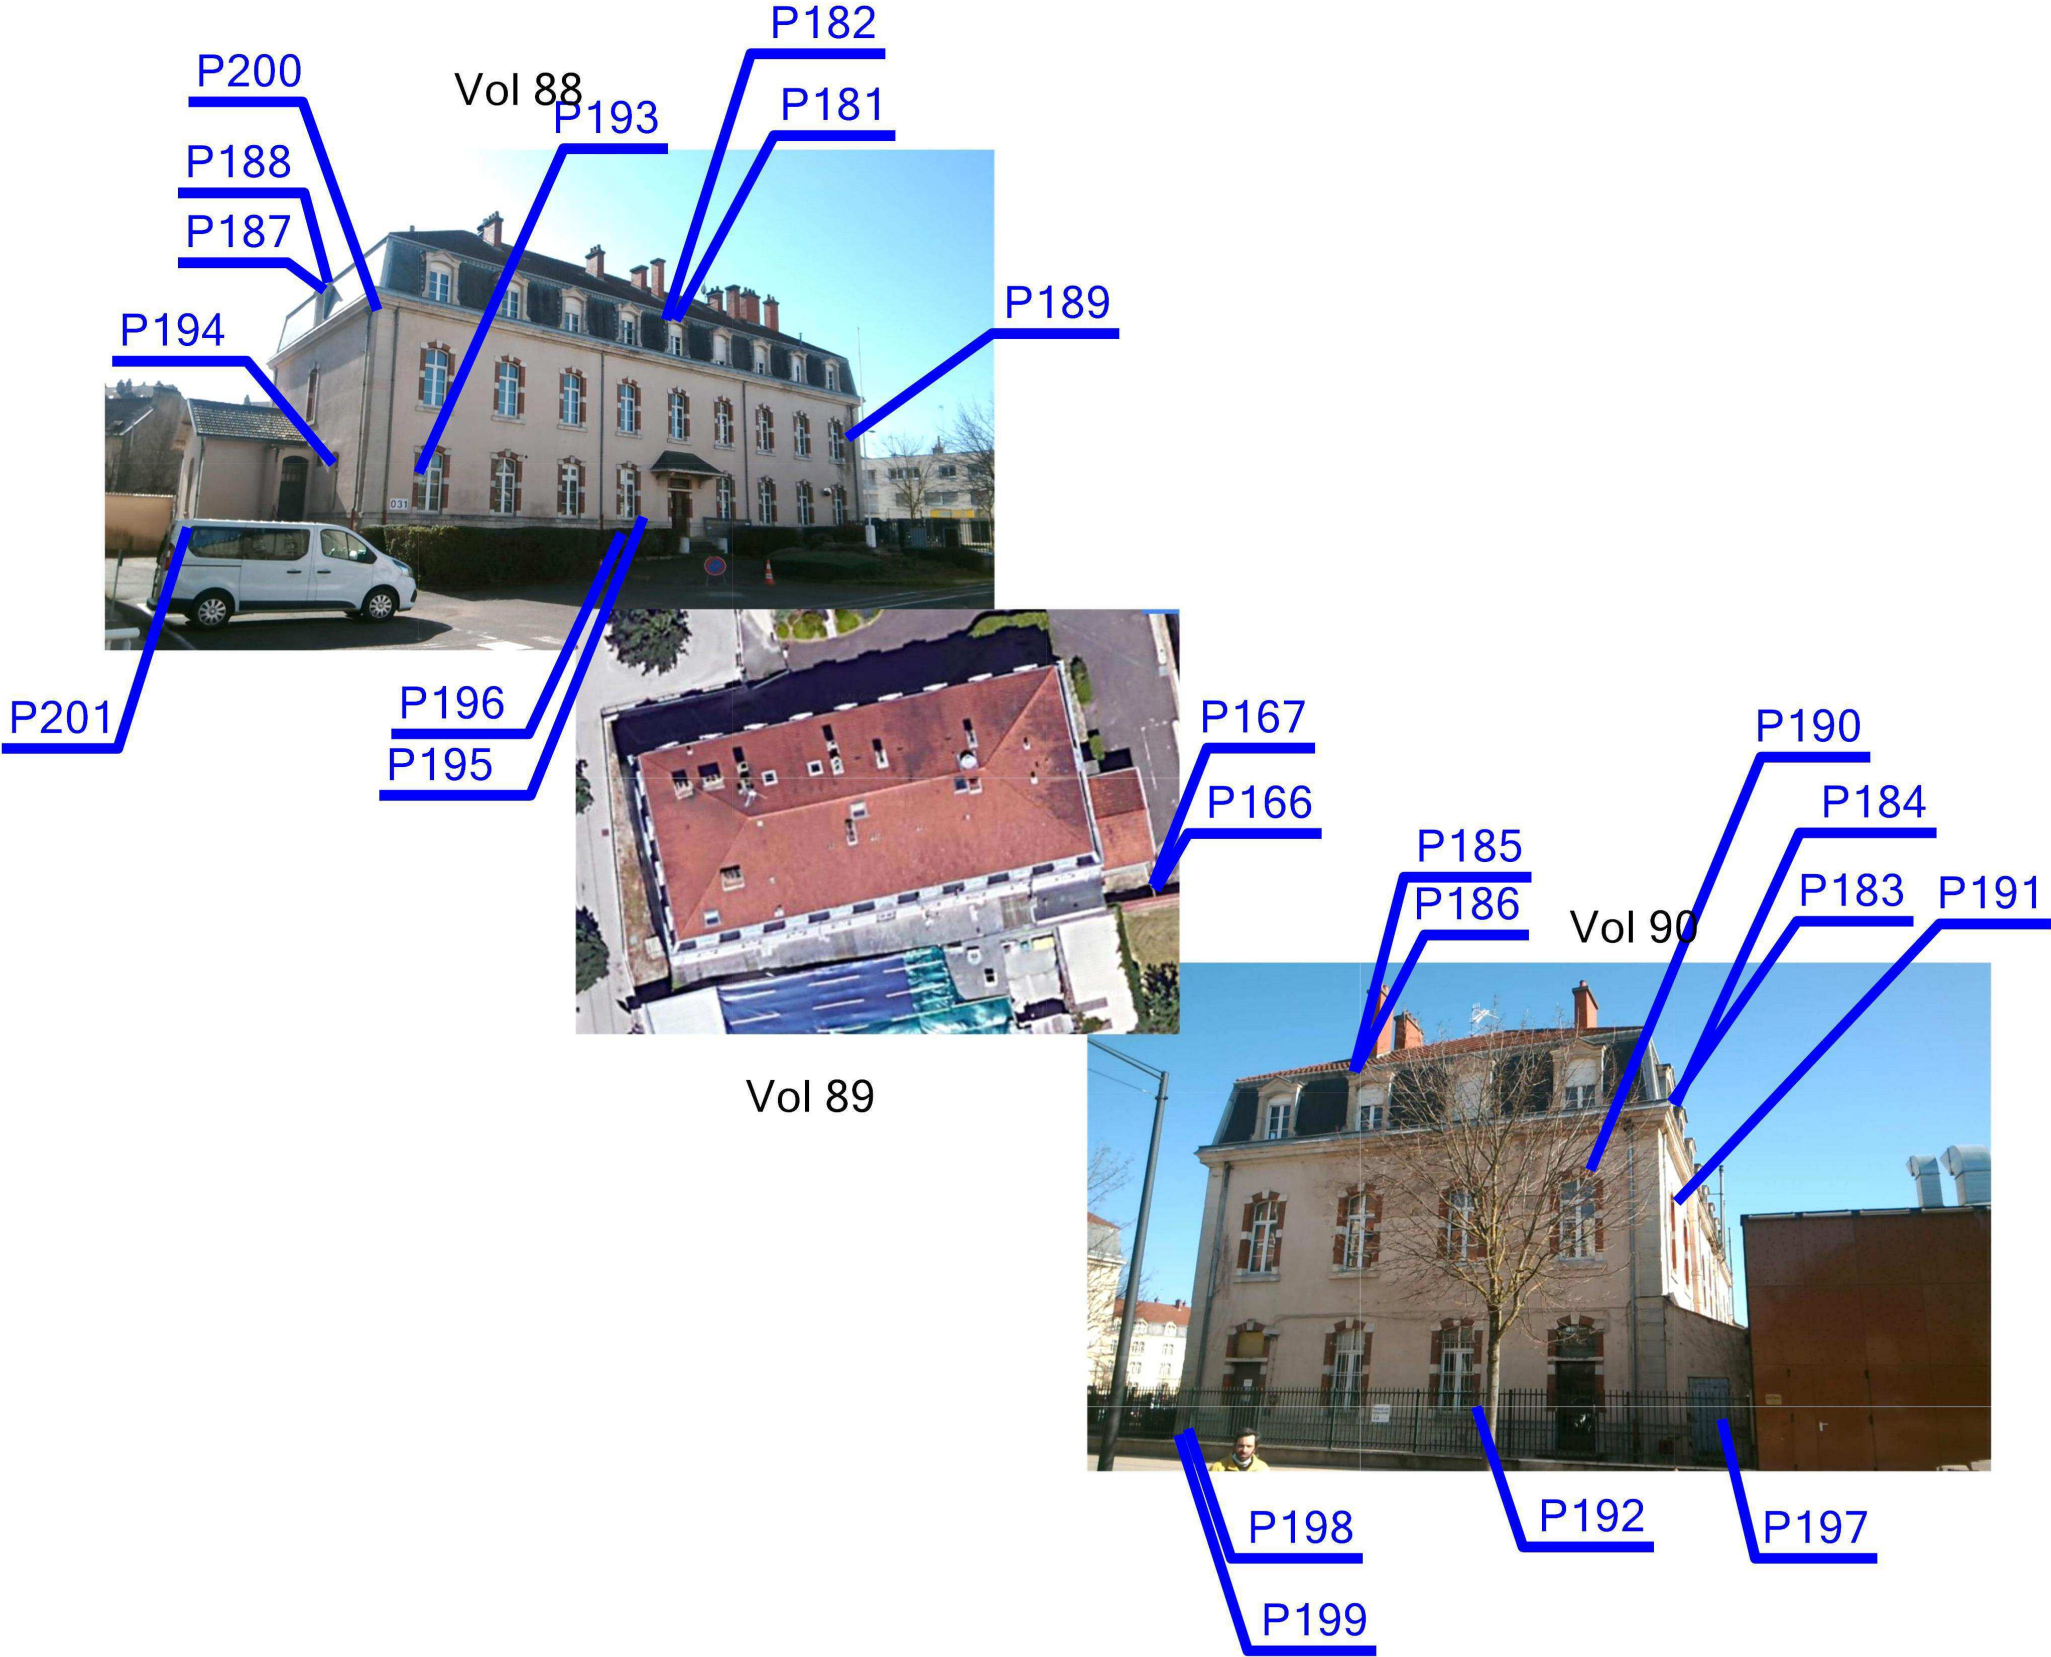

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	22 Avenue Garibaldi 21000 DIJON	Bâtiment 31	15/02/2021	MOLE-MIVELLE Jessica

Légende



	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

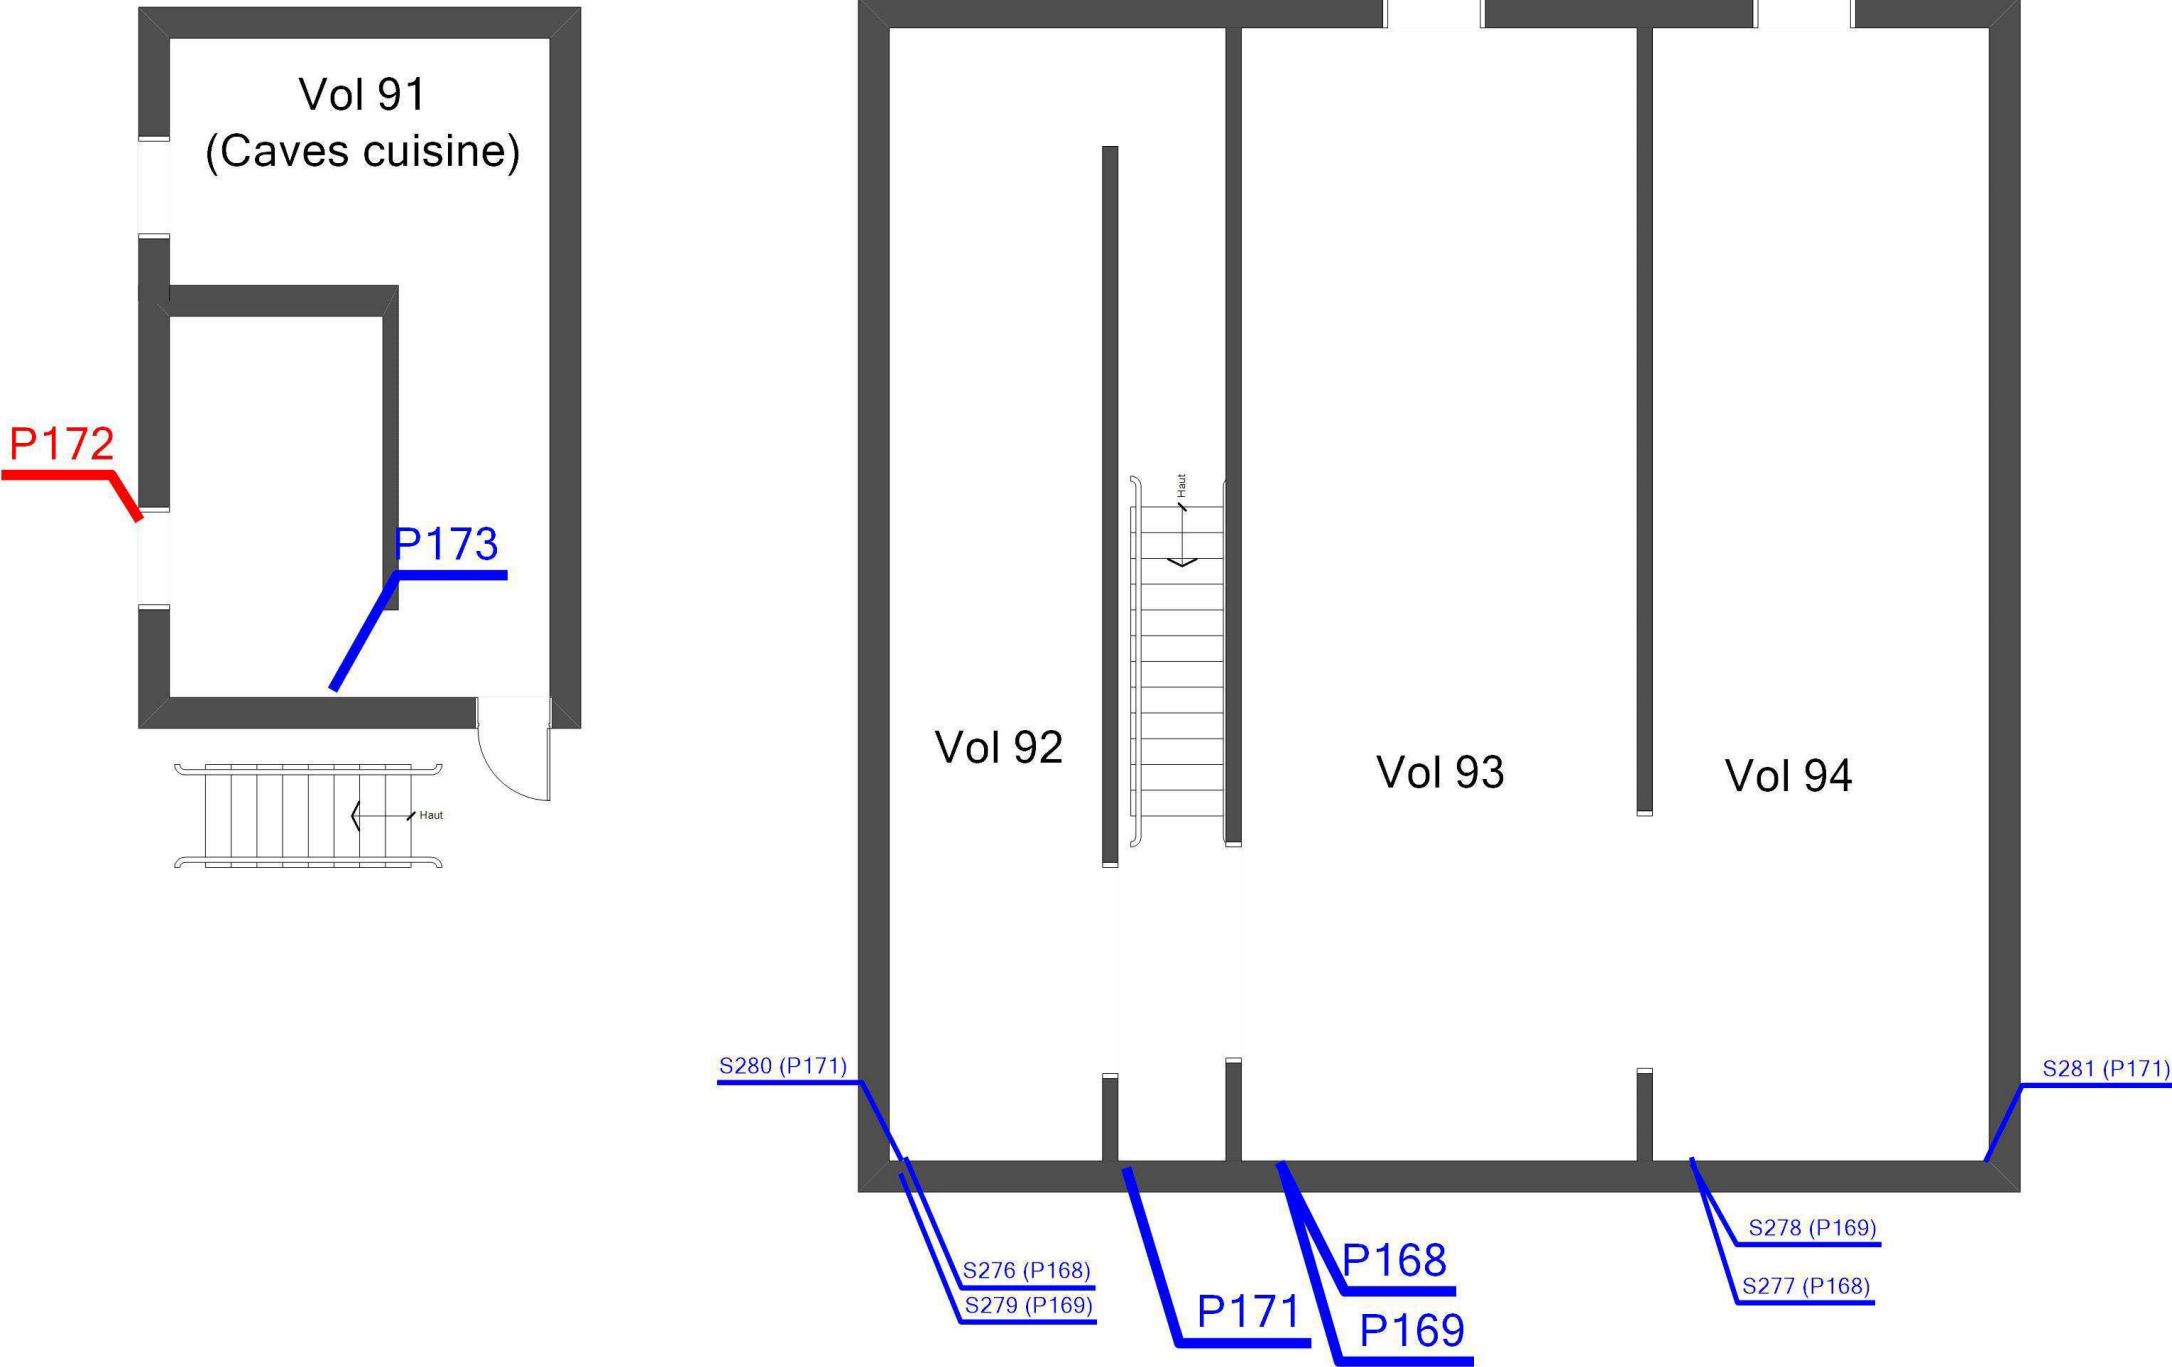

Légende





P172 : Conduit en fibres-ciment

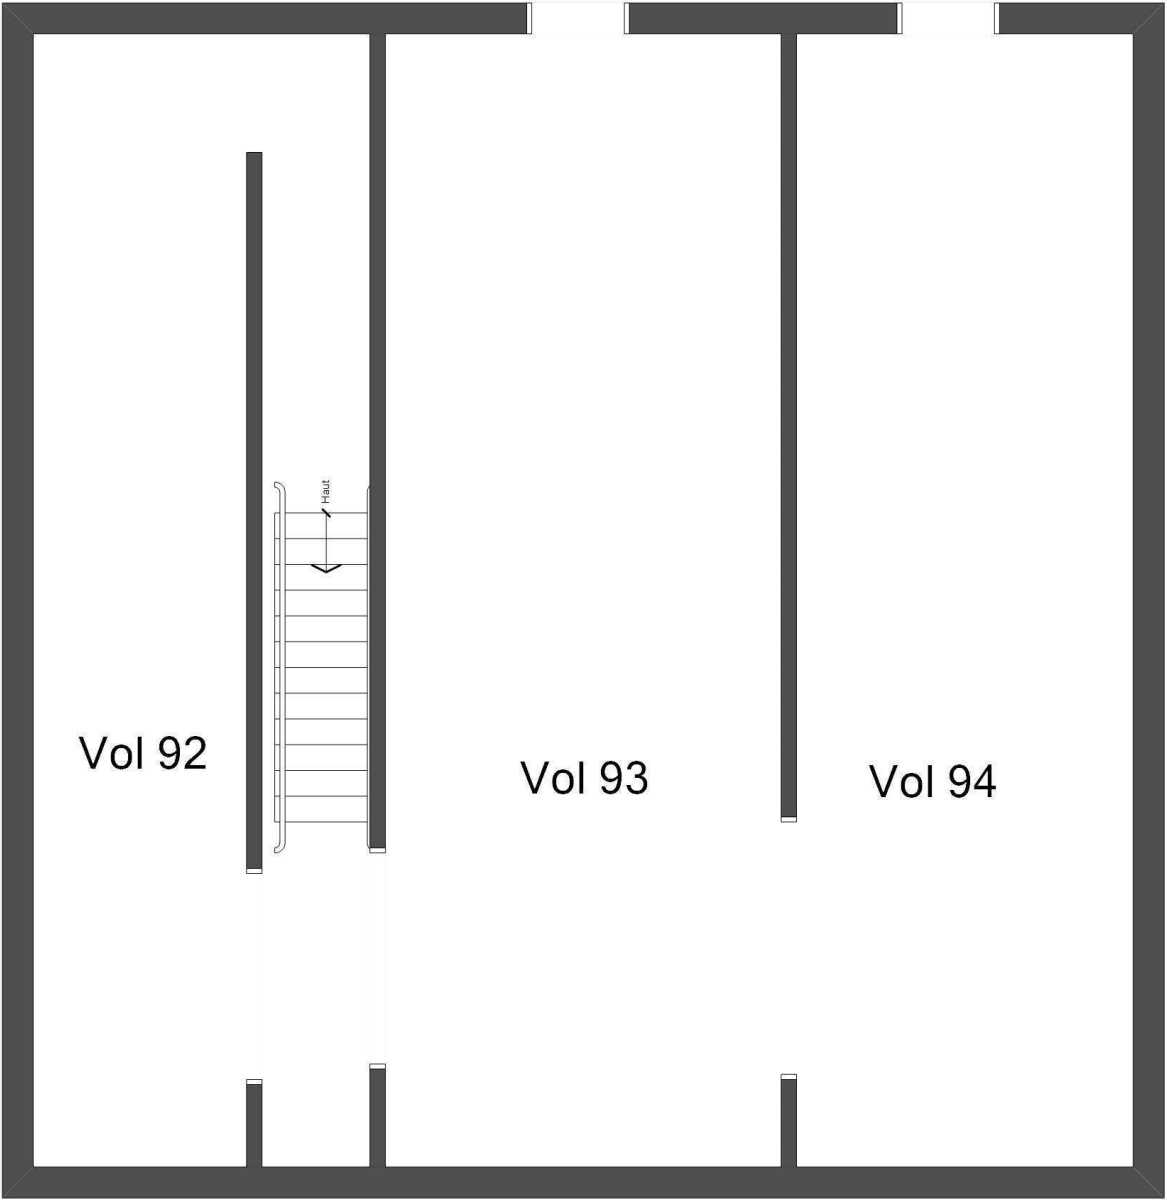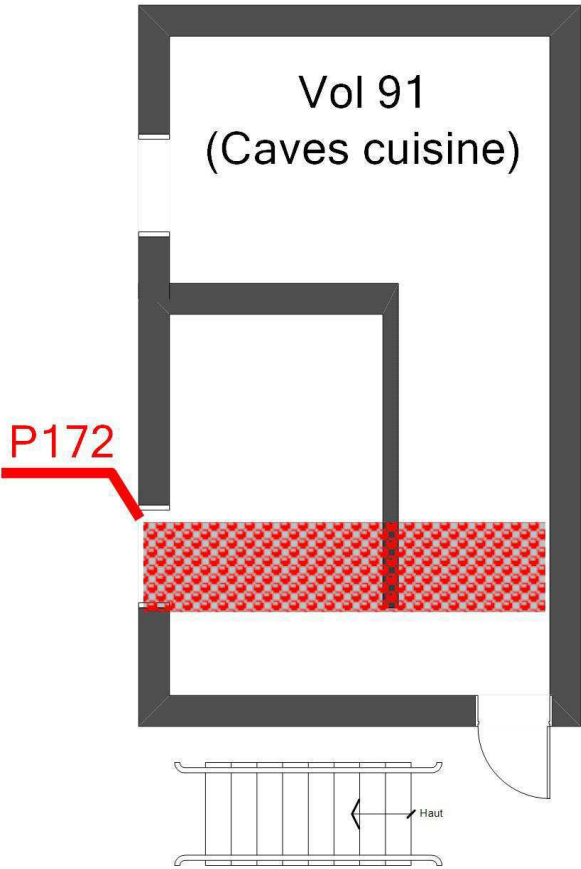

Légende



P172 : Conduit en fibres-ciment

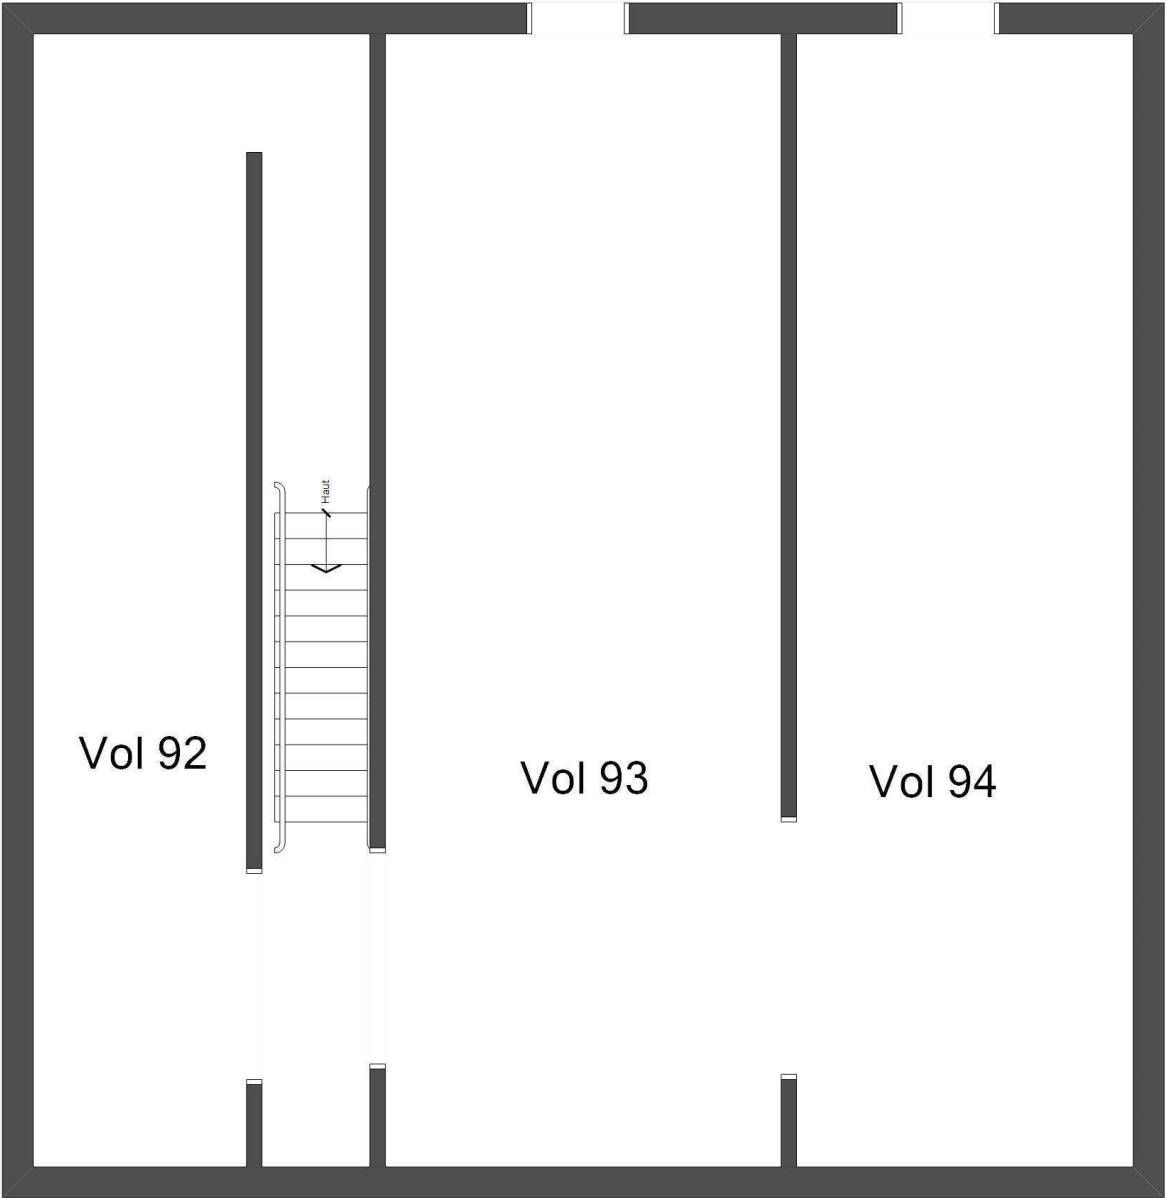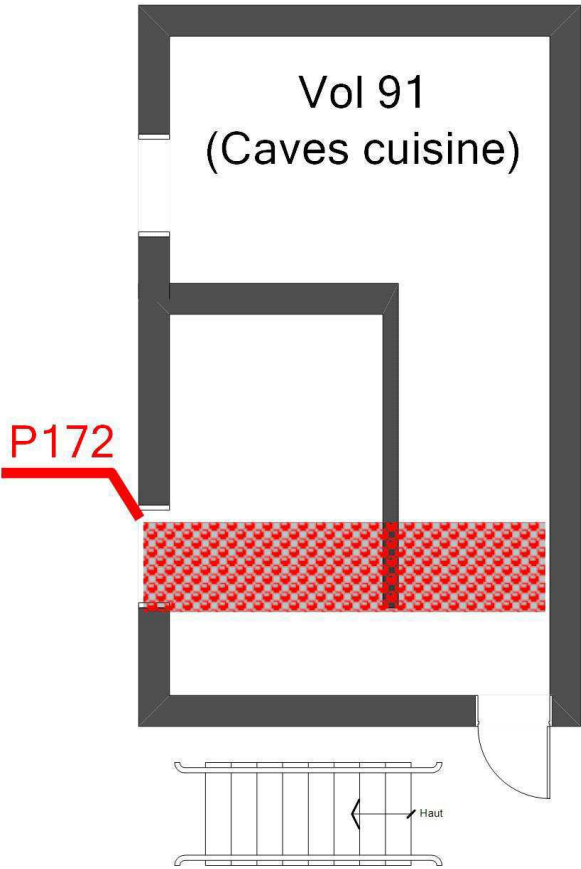



## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S187 - 1 (S187)	1ER ETAGE - Vol 26	Absence : pas d'amiante par nature
002AC077277 n°95 - 1 (P95)	1ER ETAGE - Vol 26	Prélèvement négatif
002AC077277 n°94 - 1 (P94)	1ER ETAGE - Vol 26	Prélèvement négatif
002AC077277 n°93 - 1 (P93)	1ER ETAGE - Vol 26	Prélèvement négatif
002AC077277 n°98 - 1 (P98)	1ER ETAGE - Vol 26	Prélèvement négatif
002AC077277 n°97 - 1 (P97)	1ER ETAGE - Vol 26	Prélèvement négatif
002AC077277 n°96 - 1 (P96)	1ER ETAGE - Vol 26	Prélèvement négatif
002AC077277 n°100 - 1 (P100)	1ER ETAGE - Vol 28	Prélèvement négatif
002AC077277 n°99 - 1 (P99)	1ER ETAGE - Vol 28	Prélèvement négatif
002AC077277 n°101 - 1 (P101)	1ER ETAGE - Vol 32	Prélèvement négatif
002AC077277 n°102 - 1 (P102)	1ER ETAGE - Vol 32	Prélèvement négatif
002AC077277 n°104 - 1 (P104)	1ER ETAGE - Vol 32	Prélèvement négatif
002AC077277 n°104 - 2 (P104)	1ER ETAGE - Vol 32	Prélèvement négatif
002AC077277 n°103 - 1 (P103)	1ER ETAGE - Vol 32	Prélèvement négatif
002AC077277 n°112 - 1 (P112)	1ER ETAGE - Vol 35	Prélèvement négatif
002AC077277 n°111 - 1 (P111)	1ER ETAGE - Vol 35	Prélèvement négatif
002AC077277 n°107 - 1 (P107)	1ER ETAGE - Vol 36	Prélèvement négatif
002AC077277 n°106 - 1 (P106)	1ER ETAGE - Vol 36	Prélèvement négatif
002AC077277 n°108 - 1 (P108)	1ER ETAGE - Vol 36	Prélèvement négatif
002AC077277 n°110 - 1 (P110)	1ER ETAGE - Vol 36	Prélèvement négatif
002AC077277 n°105 - 1 (P105)	1ER ETAGE - Vol 35	Prélèvement négatif
002AC077277 n°113 - 1 (P113)	1ER ETAGE - Vol 25	Prélèvement négatif
002AC077277 n°114 - 1 (P114)	1ER ETAGE - Vol 25	Prélèvement négatif
002AC077277 n°25 - 1 (P25)	2EME ETAGE - Vol 45	Prélèvement négatif
002AC077277 n°26 - 1 (P26)	2EME ETAGE - Vol 45	Prélèvement négatif
002AC077277 n°25 - 2 (P25)	2EME ETAGE - Vol 45	Prélèvement négatif
002AC077277 n°27 - 1 (P27)	2EME ETAGE - Vol 81	Prélèvement négatif
002AC077277 n°28 - 1 (P28)	2EME ETAGE - Vol 81	Prélèvement négatif
002AC077277 n°28 - 2 (P28)	2EME ETAGE - Vol 81	Prélèvement négatif
002AC077277 n°29 - 1 (P29)	2EME ETAGE - Vol 81	Prélèvement négatif
002AC077277 n°30 - 1 (P30)	2EME ETAGE - Vol 81	Prélèvement négatif
002AC077277 n°31 - 1 (P31)	2EME ETAGE - Vol 59	Prélèvement négatif
002AC077277 n°32 - 1 (P32)	2EME ETAGE - Vol 59	Prélèvement négatif
002AC077277 n°33 - 1 (P33)	2EME ETAGE - Vol 59	Prélèvement négatif
002AC077277 n°34 - 1 (P34)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°35 - 1 (P35)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°36 - 1 (P36)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°36 - 2 (P36)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°37 - 1 (P37)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°39 - 1 (P39)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°38 - 1 (P38)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°40 - 1 (P40)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°41 - 1 (P41)	2EME ETAGE - Vol 60	Prélèvement négatif
002AC077277 n°55 - 1 (P55)	2EME ETAGE - Vol 63	Prélèvement négatif
002AC077277 n°56 - 1 (P56)	2EME ETAGE - Vol 40	Prélèvement négatif
002AC077277 n°42 - 1 (P42)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°43 - 1 (P43)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif
002AC077277 n°46 - 1 (P46)	2EME ETAGE - Vol 41	Prélèvement positif
002AC077277 n°45 - 1 (P45)	2EME ETAGE - Vol 41	Prélèvement négatif
002AC077277 n°47 - 1 (P47)	2EME ETAGE - Vol 41	Prélèvement positif
002AC077277 n°48 - 1 (P48)	2EME ETAGE - Vol 61	Prélèvement négatif

002AC077277 n°49 - 1 (P49)	2EME ETAGE - Vol 41	Prélèvement positif
002AC077277 n°49 - 2 (P49)	2EME ETAGE - Vol 41	Prélèvement positif
002AC077277 n°50 - 1 (P50)	2EME ETAGE - Vol 42	Prélèvement négatif
002AC077277 n°51 - 1 (P51)	2EME ETAGE - Vol 42	Prélèvement négatif
002AC077277 n°52 - 1 (P52)	2EME ETAGE - Vol 63	Prélèvement négatif
002AC077277 n°53 - 1 (P53)	2EME ETAGE - Vol 81	Prélèvement négatif
002AC077277 n°54 - 1 (P54)	2EME ETAGE - Vol 65	Prélèvement négatif
002AC077277 n°44 - 1 (P44)	2EME ETAGE - Vol 81	Prélèvement négatif
002AC077277 n°57 - 1 (P57)	2EME ETAGE - Vol 44	Prélèvement négatif
002AC077277 n°75 - 1 (P75)	2EME ETAGE - Vol 51	Prélèvement négatif
S131 - 1 (S131)	2EME ETAGE - Vol 81	Absence : pas d'amiante par nature
S131 - 2 (S131)	2EME ETAGE - Vol 81	Absence : pas d'amiante par nature
002AC077277 n°66 - 1 (P66)	2EME ETAGE - Vol 46	Prélèvement négatif
002AC077277 n°59 - 1 (P59)	2EME ETAGE - Vol 85	Prélèvement négatif
002AC077277 n°61 - 1 (P61)	2EME ETAGE - Vol 85	Prélèvement négatif
002AC077277 n°60 - 1 (P60)	2EME ETAGE - Vol 85	Prélèvement négatif
002AC077277 n°64 - 1 (P64)	2EME ETAGE - Vol 85	Prélèvement négatif
002AC077277 n°62 - 1 (P62)	2EME ETAGE - Vol 85	Prélèvement négatif
002AC077277 n°63 - 1 (P63)	2EME ETAGE - Vol 85	Prélèvement négatif
002AC077277 n°65 - 1 (P65)	2EME ETAGE - Vol 85	Prélèvement négatif
002AC077277 n°58 - 1 (P58)	2EME ETAGE - Vol 46	Prélèvement négatif
002AC077277 n°67 - 1 (P67)	2EME ETAGE - Vol 84	Prélèvement négatif
002AC077277 n°69 - 1 (P69)	2EME ETAGE - Vol 84	Prélèvement négatif
002AC077277 n°68 - 1 (P68)	2EME ETAGE - Vol 84	Prélèvement négatif
002AC077277 n°70 - 1 (P70)	2EME ETAGE - Vol 56	Prélèvement négatif
002AC077277 n°71 - 1 (P71)	2EME ETAGE - Vol 80	Prélèvement négatif
002AC077277 n°72 - 1 (P72)	2EME ETAGE - Vol 80	Prélèvement négatif
002AC077277 n°73 - 1 (P73)	2EME ETAGE - Vol 80	Prélèvement négatif
002AC077277 n°74 - 1 (P74)	2EME ETAGE - Vol 57	Prélèvement négatif
002AC077277 n°75 - 2 (P75)	2EME ETAGE - Vol 51	Prélèvement négatif
002AC077277 n°76 - 1 (P76)	2EME ETAGE - Vol 51	Prélèvement négatif
002AC077277 n°77 - 1 (P77)	2EME ETAGE - Vol 51	Prélèvement positif
002AC077277 n°78 - 1 (P78)	2EME ETAGE - Vol 51	Prélèvement négatif
002AC077277 n°79 - 1 (P79)	2EME ETAGE - Vol 86	Prélèvement négatif
002AC077277 n°80 - 1 (P80)	2EME ETAGE - Vol 86	Prélèvement négatif
002AC077277 n°81 - 1 (P81)	2EME ETAGE - Vol 86	Prélèvement négatif
002AC077277 n°82 - 1 (P82)	2EME ETAGE - Vol 79	Prélèvement négatif
002AC077277 n°83 - 1 (P83)	2EME ETAGE - Vol 54	Prélèvement négatif
S157 - 1 (S157)	2EME ETAGE - Vol 53	Absence : pas d'amiante par nature
002AC077277 n°84 - 1 (P84)	2EME ETAGE - Vol 78	Prélèvement négatif
002AC077277 n°85 - 1 (P85)	2EME ETAGE - Vol 78	Prélèvement négatif
002AC077277 n°90 - 1 (P90)	2EME ETAGE - Vol 83	Prélèvement négatif
002AC077277 n°88 - 1 (P88)	2EME ETAGE - Vol 77	Prélèvement négatif
002AC077277 n°89 - 1 (P89)	2EME ETAGE - Vol 77	Prélèvement négatif
002AC077277 n°87 - 1 (P87)	2EME ETAGE - Vol 77	Prélèvement négatif
002AC077277 n°87 - 2 (P87)	2EME ETAGE - Vol 77	Prélèvement négatif
002AC077277 n°86 - 1 (P86)	2EME ETAGE - Vol 77	Prélèvement négatif
002AC077277 n°91 - 1 (P91)	2EME ETAGE - Vol 53	Prélèvement négatif
002AC077277 n°92 - 1 (P92)	2EME ETAGE - Vol 77	Prélèvement négatif
002AC077277 n°168 - 1 (P168)	Caves - Vol 93	Prélèvement négatif
002AC077277 n°169 - 1 (P169)	Caves - Vol 93	Prélèvement négatif
002AC077277 n°171 - 1 (P171)	Caves - Vol 92	Prélèvement négatif
002AC077277 n°172 - 1 (P172)	Caves - Vol 91 (Caves cuisine)	Prélèvement positif
002AC077277 n°1 - 1 (P1)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif
002AC077277 n°2 - 1 (P2)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif

002AC077277 n°3 - 1 (P3)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif
002AC077277 n°4 - 1 (P4)	Combles - Vol 74	Prélèvement positif
002AC077277 n°5 - 1 (P5)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif
002AC077277 n°6 - 1 (P6)	Combles - Vol 75	Prélèvement positif
002AC077277 n°7 - 1 (P7)	Combles - Vol 75	Prélèvement négatif
S11 - 1 (S11)	Combles - Vol 75	Absence : pas d'amiante par nature
002AC077277 n°8 - 1 (P8)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif
002AC077277 n°9 - 1 (P9)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif
002AC077277 n°10 - 1 (P10)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif
002AC077277 n°11 - 1 (P11)	Combles - Vol 74	Prélèvement négatif
002AC077277 n°12 - 1 (P12)	Combles - Vol 76	Prélèvement négatif
002AC077277 n°13 - 1 (P13)	Combles - Vol 76	Prélèvement négatif
002AC077277 n°14 - 1 (P14)	Combles - Vol 76	Prélèvement négatif
002AC077277 n°15 - 1 (P15)	Combles - Vol 73	Prélèvement négatif
002AC077277 n°16 - 1 (P16)	Combles - Vol 72	Prélèvement négatif
002AC077277 n°17 - 1 (P17)	Combles - Vol 72	Prélèvement positif
002AC077277 n°18 - 1 (P18)	Combles - Vol 72	Prélèvement négatif
002AC077277 n°19 - 1 (P19)	Combles - Vol 72	Prélèvement négatif
002AC077277 n°20 - 1 (P20)	Combles - Vol 71	Prélèvement positif
002AC077277 n°22 - 1 (P22)	Combles - Vol 72	Prélèvement négatif
002AC077277 n°23 - 1 (P23)	Combles - Vol 72	Prélèvement négatif
002AC077277 n°24 - 1 (P24)	Combles - Vol 72	Prélèvement négatif
002AC077277 n°115 - 1 (P115)	RDC - Vol 15	Prélèvement négatif
002AC077277 n°116 - 1 (P116)	RDC - Vol 15	Prélèvement négatif
002AC077277 n°117 - 1 (P117)	RDC - Vol 15	Prélèvement négatif
002AC077277 n°118 - 1 (P118)	RDC - Vol 15	Prélèvement négatif
002AC077277 n°119 - 1 (P119)	RDC - Vol 15	Prélèvement négatif
002AC077277 n°120 - 1 (P120)	RDC - Vol 15	Prélèvement négatif
002AC077277 n°121 - 1 (P121)	RDC - Vol 15	Prélèvement négatif
002AC077277 n°123 - 1 (P123)	RDC - Vol 13	Prélèvement négatif
002AC077277 n°124 - 1 (P124)	RDC - Vol 16	Prélèvement négatif
002AC077277 n°125 - 1 (P125)	RDC - Vol 20	Prélèvement négatif
002AC077277 n°126 - 1 (P126)	RDC - Vol 20	Prélèvement négatif
002AC077277 n°127 - 1 (P127)	RDC - Vol 20	Prélèvement négatif
002AC077277 n°129 - 1 (P129)	RDC - Vol 20	Prélèvement négatif
002AC077277 n°128 - 1 (P128)	RDC - Vol 20	Prélèvement négatif
002AC077277 n°130 - 1 (P130)	RDC - Vol 17	Prélèvement négatif
002AC077277 n°131 - 1 (P131)	RDC - Vol 17	Prélèvement négatif
002AC077277 n°133 - 1 (P133)	RDC - Vol 17	Prélèvement négatif
002AC077277 n°132 - 1 (P132)	RDC - Vol 17	Prélèvement négatif
002AC077277 n°134 - 1 (P134)	RDC - Vol 17	Prélèvement négatif
002AC077277 n°135 - 1 (P135)	RDC - Vol 17	Prélèvement négatif
002AC077277 n°137 - 1 (P137)	RDC - Vol 19	Prélèvement négatif
002AC077277 n°138 - 1 (P138)	RDC - Vol 9	Prélèvement négatif
002AC077277 n°139 - 1 (P139)	RDC - Vol 9	Prélèvement négatif
002AC077277 n°140 - 1 (P140)	RDC - Vol 9	Prélèvement négatif
002AC077277 n°141 - 1 (P141)	RDC - Vol 9	Prélèvement négatif
002AC077277 n°142 - 1 (P142)	RDC - Vol 9	Prélèvement négatif
002AC077277 n°143 - 1 (P143)	RDC - Vol 9	Prélèvement négatif
002AC077277 n°144 - 1 (P144)	RDC - Vol 4	Prélèvement négatif
002AC077277 n°145 - 1 (P145)	RDC - Vol 4	Prélèvement positif
002AC077277 n°146 - 1 (P146)	RDC - Vol 4	Prélèvement positif
002AC077277 n°147 - 1 (P147)	RDC - Vol 18	Prélèvement négatif
002AC077277 n°148 - 1 (P148)	RDC - Vol 18	Prélèvement négatif
002AC077277 n°149 - 1 (P149)	RDC - Vol 18	Prélèvement négatif
002AC077277 n°150 - 1 (P150)	RDC - Vol 18	Prélèvement négatif



002AC077277 n°151 - 1 (P151)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002AC077277 n°152 - 1 (P152)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002AC077277 n°153 - 1 (P153)	RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002AC077277 n°154 - 1 (P154)	RDC - Vol 4	Prélevement positif
002AC077277 n°155 - 1 (P155)	RDC - Vol 4	Prélevement négatif
002AC077277 n°156 - 1 (P156)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002AC077277 n°157 - 1 (P157)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002AC077277 n°160 - 1 (P160)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002AC077277 n°161 - 1 (P161)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002AC077277 n°158 - 1 (P158)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002AC077277 n°159 - 1 (P159)	RDC - Vol 1	Prélevement négatif
002AC077277 n°164 - 1 (P164)	RDC - Vol 5	Prélevement négatif
002AC077277 n°162 - 1 (P162)	RDC - Vol 7	Prélevement négatif
002AC077277 n°163 - 1 (P163)	RDC - Vol 6	Prélevement négatif
002AC077277 n°165 - 1 (P165)	RDC - Vol 6	Prélevement négatif
002AC077277 n°170 - 1 (P170)	RDC - Vol 2	Prélevement négatif
002AC077277 n°174 - 1 (P174)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002AC077277 n°175 - 1 (P175)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002AC077277 n°176 - 1 (P176)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002AC077277 n°177 - 1 (P177)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002AC077277 n°178 - 1 (P178)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002AC077277 n°178 - 2 (P178)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
002AC077277 n°179 - 1 (P179)	RDC - Vol 13	Prélevement négatif
002AC077277 n°180 - 1 (P180)	RDC - Vol 14	Prélevement négatif
S246 - 1 (S246)	RDC - Vol 11	Absence : pas d'amiante par nature
002AC077277 n°166 - 1 (P166)	Toitures et Façades - Vol 89	Prélevement négatif
002AC077277 n°167 - 1 (P167)	Toitures et Façades - Vol 89	Prélevement négatif
002AC077277 n°181 - 1 (P181)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°182 - 1 (P182)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°183 - 1 (P183)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°184 - 1 (P184)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°185 - 1 (P185)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°186 - 1 (P186)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°187 - 1 (P187)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°188 - 1 (P188)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°189 - 1 (P189)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°190 - 1 (P190)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°191 - 1 (P191)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°192 - 1 (P192)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°193 - 1 (P193)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°194 - 1 (P194)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°197 - 1 (P197)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°198 - 1 (P198)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°199 - 1 (P199)	Toitures et Façades - Vol 90	Prélevement négatif
002AC077277 n°196 - 1 (P196)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°195 - 1 (P195)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°201 - 1 (P201)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif
002AC077277 n°200 - 1 (P200)	Toitures et Façades - Vol 88	Prélevement négatif



002AC077277 n°1 - 1 (P1) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°2 - 1 (P2) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°3 - 1 (P3) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°4 - 1 (P4) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°5 - 1 (P5) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°6 - 1 (P6) - Combles - Vol 75





002AC077277 n°7 - 1 (P7) - Combles - Vol 75



S11 - 1 (S11) - Combles - Vol 75



002AC077277 n°8 - 1 (P8) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°9 - 1 (P9) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°10 - 1 (P10) - Combles - Vol 74



002AC077277 n°11 - 1 (P11) - Combles - Vol 74





002AC077277 n°12 - 1 (P12) - Combles - Vol 76



002AC077277 n°13 - 1 (P13) - Combles - Vol 76



002AC077277 n°14 - 1 (P14) - Combles - Vol 76



002AC077277 n°15 - 1 (P15) - Combles - Vol 73



002AC077277 n°16 - 1 (P16) - Combles - Vol 72



002AC077277 n°17 - 1 (P17) - Combles - Vol 72





002AC077277 n°18 - 1 (P18) - Combles - Vol 72



002AC077277 n°19 - 1 (P19) - Combles - Vol 72



002AC077277 n°20 - 1 (P20) - Combles - Vol 71



002AC077277 n°22 - 1 (P22) - Combles - Vol 72



002AC077277 n°23 - 1 (P23) - Combles - Vol 72



002AC077277 n°24 - 1 (P24) - Combles - Vol 72





002AC077277 n°25 - 1 (P25) - 2EME ETAGE - Vol 45



002AC077277 n°26 - 1 (P26) - 2EME ETAGE - Vol 45



002AC077277 n°25 - 2 (P25) - 2EME ETAGE - Vol 45



002AC077277 n°27 - 1 (P27) - 2EME ETAGE - Vol 81



002AC077277 n°28 - 1 (P28) - 2EME ETAGE - Vol 81



002AC077277 n°28 - 2 (P28) - 2EME ETAGE - Vol 81





002AC077277 n°29 - 1 (P29) - 2EME ETAGE - Vol 81



002AC077277 n°30 - 1 (P30) - 2EME ETAGE - Vol 81



002AC077277 n°31 - 1 (P31) - 2EME ETAGE - Vol 59



002AC077277 n°32 - 1 (P32) - 2EME ETAGE - Vol 59



002AC077277 n°33 - 1 (P33) - 2EME ETAGE - Vol 59



002AC077277 n°34 - 1 (P34) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°35 - 1 (P35) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°36 - 1 (P36) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°36 - 2 (P36) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°37 - 1 (P37) - 2EME ETAGE - Vol 61




002AC077277 n°39 - 1 (P39) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°38 - 1 (P38) - 2EME ETAGE - Vol 61



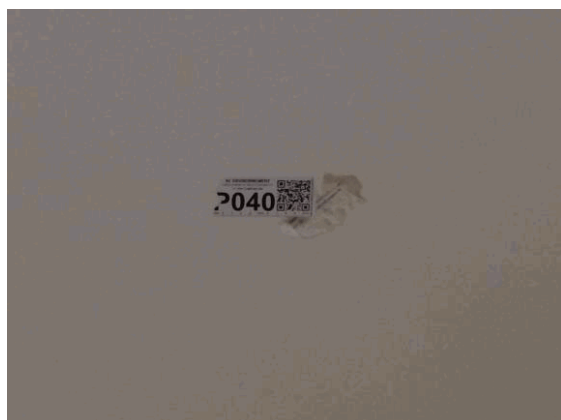

002AC077277 n°40 - 1 (P40) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°41 - 1 (P41) - 2EME ETAGE - Vol 60



002AC077277 n°55 - 1 (P55) - 2EME ETAGE - Vol 63



002AC077277 n°56 - 1 (P56) - 2EME ETAGE - Vol 40



002AC077277 n°42 - 1 (P42) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°43 - 1 (P43) - 2EME ETAGE - Vol 61




002AC077277 n°46 - 1 (P46) - 2EME ETAGE - Vol 41



002AC077277 n°45 - 1 (P45) - 2EME ETAGE - Vol 41



002AC077277 n°47 - 1 (P47) - 2EME ETAGE - Vol 41

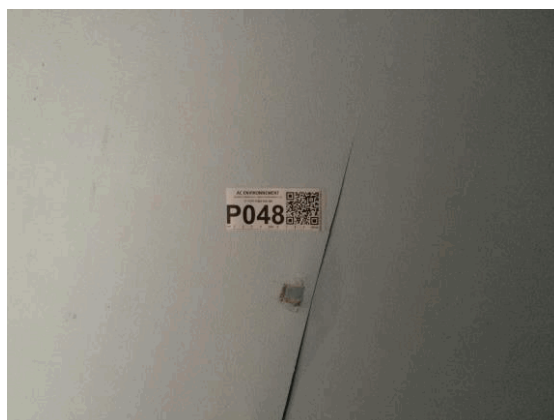

002AC077277 n°48 - 1 (P48) - 2EME ETAGE - Vol 61



002AC077277 n°49 - 1 (P49) - 2EME ETAGE - Vol 41



002AC077277 n°49 - 2 (P49) - 2EME ETAGE - Vol 41






002AC077277 n°50 - 1 (P50) - 2EME ETAGE - Vol 42



002AC077277 n°51 - 1 (P51) - 2EME ETAGE - Vol 42

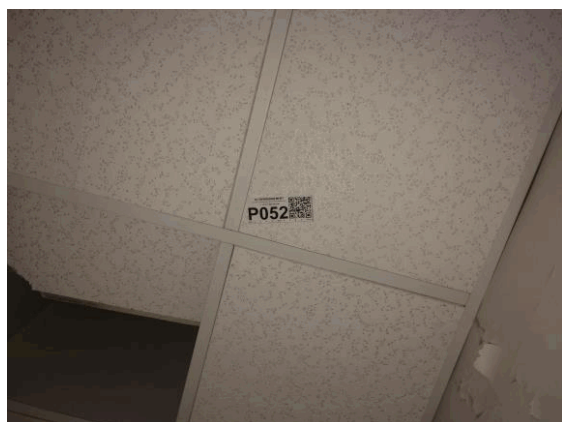

002AC077277 n°52 - 1 (P52) - 2EME ETAGE - Vol 63



002AC077277 n°53 - 1 (P53) - 2EME ETAGE - Vol 81



002AC077277 n°54 - 1 (P54) - 2EME ETAGE - Vol 65



002AC077277 n°44 - 1 (P44) - 2EME ETAGE - Vol 81



002AC077277 n°57 - 1 (P57) - 2EME ETAGE - Vol 44



002AC077277 n°75 - 1 (P75) - 2EME ETAGE - Vol 51



S131 - 1 (S131) - 2EME ETAGE - Vol 81



S131 - 2 (S131) - 2EME ETAGE - Vol 81



002AC077277 n°66 - 1 (P66) - 2EME ETAGE - Vol 46



002AC077277 n°59 - 1 (P59) - 2EME ETAGE - Vol 85





002AC077277 n°61 - 1 (P61) - 2EME ETAGE - Vol 85



002AC077277 n°60 - 1 (P60) - 2EME ETAGE - Vol 85



002AC077277 n°64 - 1 (P64) - 2EME ETAGE - Vol 85




002AC077277 n°62 - 1 (P62) - 2EME ETAGE - Vol 85



002AC077277 n°63 - 1 (P63) - 2EME ETAGE - Vol 85



002AC077277 n°65 - 1 (P65) - 2EME ETAGE - Vol 85

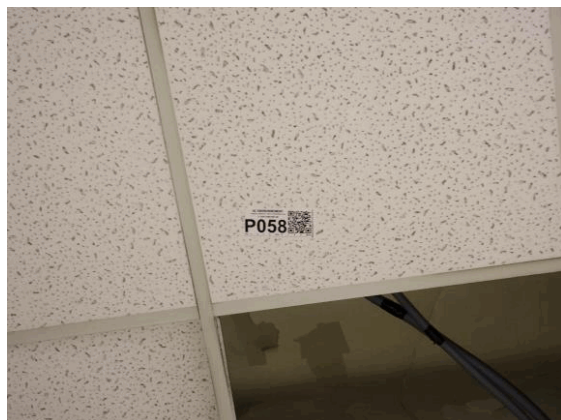

002AC077277 n°58 - 1 (P58) - 2EME ETAGE - Vol 46



002AC077277 n°67 - 1 (P67) - 2EME ETAGE - Vol 84



002AC077277 n°69 - 1 (P69) - 2EME ETAGE - Vol 84



002AC077277 n°68 - 1 (P68) - 2EME ETAGE - Vol 84



002AC077277 n°70 - 1 (P70) - 2EME ETAGE - Vol 56



002AC077277 n°71 - 1 (P71) - 2EME ETAGE - Vol 80





002AC077277 n°72 - 1 (P72) - 2EME ETAGE - Vol 80



002AC077277 n°73 - 1 (P73) - 2EME ETAGE - Vol 80



002AC077277 n°74 - 1 (P74) - 2EME ETAGE - Vol 57



002AC077277 n°75 - 2 (P75) - 2EME ETAGE - Vol 51



002AC077277 n°76 - 1 (P76) - 2EME ETAGE - Vol 51



002AC077277 n°77 - 1 (P77) - 2EME ETAGE - Vol 51



002AC077277 n°78 - 1 (P78) - 2EME ETAGE - Vol 51



002AC077277 n°79 - 1 (P79) - 2EME ETAGE - Vol 86



002AC077277 n°80 - 1 (P80) - 2EME ETAGE - Vol 86



002AC077277 n°81 - 1 (P81) - 2EME ETAGE - Vol 86



002AC077277 n°82 - 1 (P82) - 2EME ETAGE - Vol 79



002AC077277 n°83 - 1 (P83) - 2EME ETAGE - Vol 54





S157 - 1 (S157) - 2EME ETAGE - Vol 53



002AC077277 n°84 - 1 (P84) - 2EME ETAGE - Vol 78



002AC077277 n°85 - 1 (P85) - 2EME ETAGE - Vol 78



002AC077277 n°90 - 1 (P90) - 2EME ETAGE - Vol 83



002AC077277 n°88 - 1 (P88) - 2EME ETAGE - Vol 77



002AC077277 n°89 - 1 (P89) - 2EME ETAGE - Vol 77



002AC077277 n°87 - 1 (P87) - 2EME ETAGE - Vol 77



002AC077277 n°87 - 2 (P87) - 2EME ETAGE - Vol 77



002AC077277 n°86 - 1 (P86) - 2EME ETAGE - Vol 77



002AC077277 n°91 - 1 (P91) - 2EME ETAGE - Vol 53



002AC077277 n°92 - 1 (P92) - 2EME ETAGE - Vol 77




S187 - 1 (S187) - 1ER ETAGE - Vol 26





002AC077277 n°95 - 1 (P95) - 1ER ETAGE - Vol 26

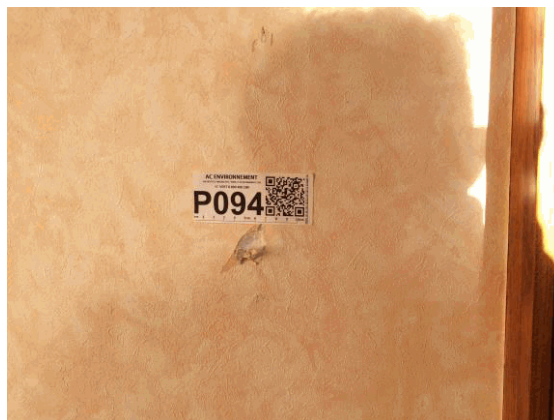

002AC077277 n°94 - 1 (P94) - 1ER ETAGE - Vol 26



002AC077277 n°93 - 1 (P93) - 1ER ETAGE - Vol 26



002AC077277 n°98 - 1 (P98) - 1ER ETAGE - Vol 26



002AC077277 n°97 - 1 (P97) - 1ER ETAGE - Vol 26



002AC077277 n°96 - 1 (P96) - 1ER ETAGE - Vol 26



002AC077277 n°100 - 1 (P100) - 1ER ETAGE - Vol 28



002AC077277 n°99 - 1 (P99) - 1ER ETAGE - Vol 28



002AC077277 n°101 - 1 (P101) - 1ER ETAGE - Vol 32



002AC077277 n°102 - 1 (P102) - 1ER ETAGE - Vol 32



002AC077277 n°104 - 1 (P104) - 1ER ETAGE - Vol 32



002AC077277 n°104 - 2 (P104) - 1ER ETAGE - Vol 32





002AC077277 n°103 - 1 (P103) - 1ER ETAGE - Vol 32



002AC077277 n°112 - 1 (P112) - 1ER ETAGE - Vol 35



002AC077277 n°111 - 1 (P111) - 1ER ETAGE - Vol 35



002AC077277 n°107 - 1 (P107) - 1ER ETAGE - Vol 36



002AC077277 n°106 - 1 (P106) - 1ER ETAGE - Vol 36



002AC077277 n°108 - 1 (P108) - 1ER ETAGE - Vol 36





002AC077277 n°110 - 1 (P110) - 1ER ETAGE - Vol 36



002AC077277 n°105 - 1 (P105) - 1ER ETAGE - Vol 35



002AC077277 n°113 - 1 (P113) - 1ER ETAGE - Vol 25



002AC077277 n°114 - 1 (P114) - 1ER ETAGE - Vol 25



002AC077277 n°115 - 1 (P115) - RDC - Vol 15



002AC077277 n°116 - 1 (P116) - RDC - Vol 15



002AC077277 n°117 - 1 (P117) - RDC - Vol 15



002AC077277 n°118 - 1 (P118) - RDC - Vol 15



002AC077277 n°119 - 1 (P119) - RDC - Vol 15



002AC077277 n°120 - 1 (P120) - RDC - Vol 15



002AC077277 n°121 - 1 (P121) - RDC - Vol 15



002AC077277 n°123 - 1 (P123) - RDC - Vol 13





002AC077277 n°124 - 1 (P124) - RDC - Vol 16



002AC077277 n°125 - 1 (P125) - RDC - Vol 20



002AC077277 n°126 - 1 (P126) - RDC - Vol 20



002AC077277 n°127 - 1 (P127) - RDC - Vol 20



002AC077277 n°129 - 1 (P129) - RDC - Vol 20



002AC077277 n°128 - 1 (P128) - RDC - Vol 20





002AC077277 n°130 - 1 (P130) - RDC - Vol 17



002AC077277 n°131 - 1 (P131) - RDC - Vol 17



002AC077277 n°133 - 1 (P133) - RDC - Vol 17



002AC077277 n°132 - 1 (P132) - RDC - Vol 17



002AC077277 n°134 - 1 (P134) - RDC - Vol 17



002AC077277 n°135 - 1 (P135) - RDC - Vol 17





002AC077277 n°137 - 1 (P137) - RDC - Vol 19



002AC077277 n°138 - 1 (P138) - RDC - Vol 9



002AC077277 n°139 - 1 (P139) - RDC - Vol 9



002AC077277 n°140 - 1 (P140) - RDC - Vol 9




002AC077277 n°141 - 1 (P141) - RDC - Vol 9



002AC077277 n°142 - 1 (P142) - RDC - Vol 9



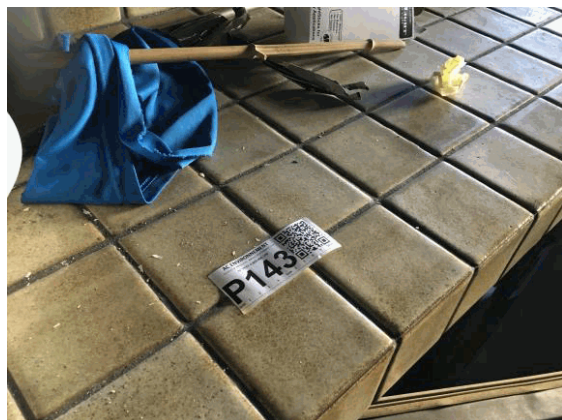

002AC077277 n°143 - 1 (P143) - RDC - Vol 9



002AC077277 n°144 - 1 (P144) - RDC - Vol 4



002AC077277 n°145 - 1 (P145) - RDC - Vol 4



002AC077277 n°146 - 1 (P146) - RDC - Vol 4



002AC077277 n°147 - 1 (P147) - RDC - Vol 18



002AC077277 n°148 - 1 (P148) - RDC - Vol 18



002AC077277 n°149 - 1 (P149) - RDC - Vol 18



002AC077277 n°150 - 1 (P150) - RDC - Vol 18




002AC077277 n°151 - 1 (P151) - RDC - Vol 4



002AC077277 n°152 - 1 (P152) - RDC - Vol 4



002AC077277 n°153 - 1 (P153) - RDC - Vol 3

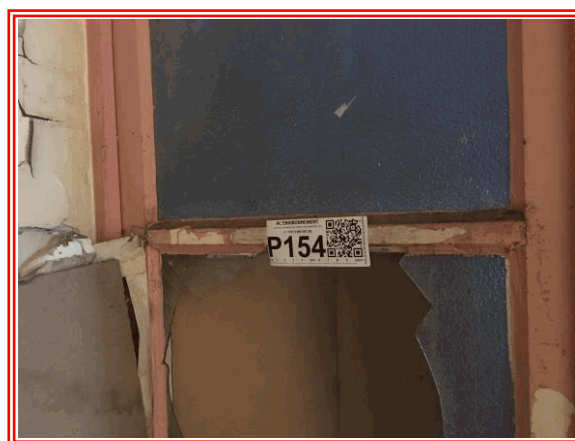

002AC077277 n°154 - 1 (P154) - RDC - Vol 4





002AC077277 n°155 - 1 (P155) - RDC - Vol 4



002AC077277 n°156 - 1 (P156) - RDC - Vol 1




002AC077277 n°157 - 1 (P157) - RDC - Vol 1



002AC077277 n°160 - 1 (P160) - RDC - Vol 1



002AC077277 n°161 - 1 (P161) - RDC - Vol 1

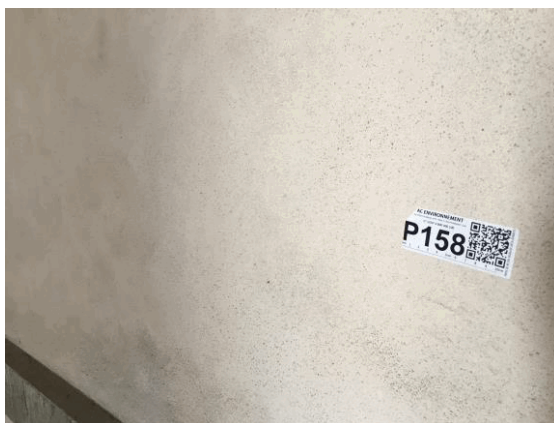

002AC077277 n°158 - 1 (P158) - RDC - Vol 1





002AC077277 n°159 - 1 (P159) - RDC - Vol 1



002AC077277 n°164 - 1 (P164) - RDC - Vol 5



002AC077277 n°162 - 1 (P162) - RDC - Vol 7



002AC077277 n°163 - 1 (P163) - RDC - Vol 6



002AC077277 n°165 - 1 (P165) - RDC - Vol 6



002AC077277 n°166 - 1 (P166) - Toitures et Façades -  
Vol 89





002AC077277 n°167 - 1 (P167) - Toitures et Façades - Vol 89



002AC077277 n°168 - 1 (P168) - Caves - Vol 93



002AC077277 n°169 - 1 (P169) - Caves - Vol 93



002AC077277 n°171 - 1 (P171) - Caves - Vol 92



002AC077277 n°170 - 1 (P170) - RDC - Vol 2



002AC077277 n°172 - 1 (P172) - Caves - Vol 91 (Caves cuisine)





002AC077277 n°174 - 1 (P174) - RDC - Vol 14



002AC077277 n°175 - 1 (P175) - RDC - Vol 14



002AC077277 n°176 - 1 (P176) - RDC - Vol 14



002AC077277 n°177 - 1 (P177) - RDC - Vol 14



002AC077277 n°178 - 1 (P178) - RDC - Vol 14



002AC077277 n°178 - 2 (P178) - RDC - Vol 14





002AC077277 n°179 - 1 (P179) - RDC - Vol 13



002AC077277 n°180 - 1 (P180) - RDC - Vol 14



S246 - 1 (S246) - RDC - Vol 11



002AC077277 n°181 - 1 (P181) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°182 - 1 (P182) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°183 - 1 (P183) - Toitures et Façades - Vol 90





002AC077277 n°184 - 1 (P184) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°185 - 1 (P185) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°186 - 1 (P186) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°187 - 1 (P187) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°188 - 1 (P188) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°189 - 1 (P189) - Toitures et Façades - Vol 88





002AC077277 n°190 - 1 (P190) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°191 - 1 (P191) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°192 - 1 (P192) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°193 - 1 (P193) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°194 - 1 (P194) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°197 - 1 (P197) - Toitures et Façades - Vol 90





002AC077277 n°198 - 1 (P198) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°199 - 1 (P199) - Toitures et Façades - Vol 90



002AC077277 n°196 - 1 (P196) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°195 - 1 (P195) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°201 - 1 (P201) - Toitures et Façades - Vol 88



002AC077277 n°200 - 1 (P200) - Toitures et Façades - Vol 88



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Combles - Vol 74	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Combles - Vol 74	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Combles - Vol 74	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - -	Combles - Vol 74	
P5	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Combles - Vol 74	
P6	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - -	Combles - Vol 75	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Combles - Vol 75	
P8	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Carton Souple Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Laine Fibreux Souple Jaune - -	Combles - Vol 74	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Aluminium Souple Gris Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir - -	Combles - Vol 74	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Beige - -	Combles - Vol 74	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Combles - Vol 74	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Combles - Vol 76	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier peint Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige - -	Combles - Vol 76	
P14 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Marron - -	Combles - Vol 76	
P14 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Fibres Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Matériau Effritable Beige Gris - -	Combles - Vol 76	

P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Gris Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Combles - Vol 73
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Pulvérulent Blanc - -	Combles - Vol 72
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau Dur Fibreux Beige - -	Combles - Vol 72
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Matériau Bitumineux Noir Laine Fibreux Souple Jaune - -	Combles - Vol 72
P19	Façades	Menuiseries	Peinture Effritable Gris Bois Fibreux Dur Marron Carton Souple Fibreux Marron - -	Combles - Vol 72
P20	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau Effritable Gris Matériau Dur Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Combles - Vol 71
P21	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Carton Souple Fibreux Marron Toile Souple Fibreux Marron Laine Fibreux Souple Gris Noir Ciment Effritable Gris - -	Combles - Vol 70
P22	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Souple Gris Matériau Effritable Gris Blanc - -	Combles - Vol 72
P23	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile Souple Fibreux Blanc Laine Fibreux Souple Jaune - -	Combles - Vol 72
P24	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Ciment Effritable Gris - -	Combles - Vol 72
P25 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Marron - -	2EME ETAGE - Vol 45
P25 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 45
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 45

P27 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 81
P27 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Dur Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 81
P28 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Rouge Beige - -	2EME ETAGE - Vol 81
P28 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 81
P29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Beige Plâtre Pulvérulent Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 81
P30	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 81
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 59
P32 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Beige Moquette Fibreux Souple Beige Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 59
P32 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Colle Souple Jaune - -	2EME ETAGE - Vol 59
P33	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon Bitumineux Fibreux Noir - -	2EME ETAGE - Vol 59
P34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 61
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Matériau Bitumineux Noir - -	2EME ETAGE - Vol 61
P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau Bitumineux Fibreux Noir - -	2EME ETAGE - Vol 61
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Plâtre Effritable Blanc Beige - -	2EME ETAGE - Vol 61
P38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 61
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Plâtre Pulvérulent Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 61

P40	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Pulvérulent Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 61
P41 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 60
P41 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Gris Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 60
P42	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture Effritable Beige Matériau Effritable Blanc Gris - -	2EME ETAGE - Vol 61
P43	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Fibres Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 61
P44	Façades	Menuiseries	Matériau Effritable Beige Colle Souple Translucide Matériau Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 81
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 41
P46 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 41
P46 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 41
P47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 41
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Pulvérulent Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 61
P49 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Rose - -	2EME ETAGE - Vol 41
P49 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 41
P50 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 42
P50 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc Gris - -	2EME ETAGE - Vol 42
P51 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	2EME ETAGE - Vol 42
P51 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 42
P52	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 63

P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Fibreux Souple Marron Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 81
P54	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Beige - -	2EME ETAGE - Vol 65
P55	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	2EME ETAGE - Vol 63
P56	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 40
P57 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	2EME ETAGE - Vol 44
P57 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Fibreux Souple Blanc Gris - -	2EME ETAGE - Vol 44
P57 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche Souple Beige - -	2EME ETAGE - Vol 44
P57 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Beige Ragréage Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 44
P58	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc Beige - -	2EME ETAGE - Vol 46
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige - -	2EME ETAGE - Vol 85
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 85
P61	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 85
P62 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 85
P62 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 85
P63 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron - -	2EME ETAGE - Vol 85

P63 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 85
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 85
P65	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 85
P66 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Effritable Fibreux Marron - -	2EME ETAGE - Vol 46
P66 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Toile Souple Fibreux Beige Ragréage Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 46
P67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 84
P68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 84
P69	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Beige - -	2EME ETAGE - Vol 84
P70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche Souple Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 56
P71 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 80
P71 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 80
P72	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 80
P73	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 80
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	2EME ETAGE - Vol 57
P75	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 51
P76 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige - -	2EME ETAGE - Vol 51
P76 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 51



P77	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Enduit Effritable Beige Matériau Effritable Gris - -	2EME ETAGE - Vol 51
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 51
P79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 86
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Colle Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 86
P81	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 86
P82 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	2EME ETAGE - Vol 79
P82 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	2EME ETAGE - Vol 79
P83	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 54
P84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 78
P85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Bitumineux Fibreux Noir - -	2EME ETAGE - Vol 78
P86	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 77
P87	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 77
P88	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige Colle Souple Jaune Fibres Souple Fibreux Marron - -	2EME ETAGE - Vol 77
P89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Gris Colle Souple Jaune Fibres Souple Fibreux Marron - -	2EME ETAGE - Vol 77
P90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	2EME ETAGE - Vol 83
P91	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture Effritable Bleu - -	2EME ETAGE - Vol 53
P92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc - -	2EME ETAGE - Vol 77

P93	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	1ER ETAGE - Vol 26
P94	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	1ER ETAGE - Vol 26
P95	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	1ER ETAGE - Vol 26
P96	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc - -	1ER ETAGE - Vol 26
P97	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture Effritable Multicolore - -	1ER ETAGE - Vol 26
P98	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Fibres Souple Fibreux Beige - -	1ER ETAGE - Vol 26
P99	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Rose Toile Souple Fibreux Beige Matériau Effritable Beige - -	1ER ETAGE - Vol 28
P100	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	1ER ETAGE - Vol 28
P101	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	1ER ETAGE - Vol 32
P102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Colle Dur Gris - -	1ER ETAGE - Vol 32
P103	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	1ER ETAGE - Vol 32
P104	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	1ER ETAGE - Vol 32
P105	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige - -	1ER ETAGE - Vol 35
P106 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	1ER ETAGE - Vol 36
P106 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	1ER ETAGE - Vol 36
P107	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	1ER ETAGE - Vol 36
P108	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc - -	1ER ETAGE - Vol 36

P109 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc Beige - -	1ER ETAGE - Vol 36
P109 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	1ER ETAGE - Vol 36
P110 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Ciment Effritable Gris - -	1ER ETAGE - Vol 36
P110 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	1ER ETAGE - Vol 36
P111	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	1ER ETAGE - Vol 35
P112	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Beige Ciment Effritable Gris - -	1ER ETAGE - Vol 35
P113	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	1ER ETAGE - Vol 25
P114	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Marron Colle Souple Jaune - -	1ER ETAGE - Vol 25
P115 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	RDC - Vol 15
P115 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Marron - -	RDC - Vol 15
P116 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Rose - -	RDC - Vol 15
P116 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	RDC - Vol 15
P117	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	RDC - Vol 15
P118	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	RDC - Vol 15
P119	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Matériau Effritable Blanc - -	RDC - Vol 15
P120	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture Effritable Multicolore - -	RDC - Vol 15
P121	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Matériau Souple Fibreux Marron - -	RDC - Vol 15
P122	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Pulvérulent Blanc Ciment Effritable Gris - -	RDC - Vol 13
P123	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Beige - -	RDC - Vol 13
P124	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	RDC - Vol 16

P125	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Beige Peinture Effritable Bleu - -	RDC - Vol 20
P126 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Rouge - -	RDC - Vol 20
P126 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	RDC - Vol 20
P127	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Beige Peinture Effritable Beige - -	RDC - Vol 20
P128	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	RDC - Vol 20
P129	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Beige Peinture Effritable Blanc Beige Ciment Effritable Gris - -	RDC - Vol 20
P130	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	RDC - Vol 17
P131	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	RDC - Vol 17
P132	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Papier peint Souple Fibreux Bleu - -	RDC - Vol 17
P133	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	RDC - Vol 17
P134	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris - -	RDC - Vol 17
P135	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc Beige - -	RDC - Vol 17
P136 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Marron - -	RDC - Vol 18
P136 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune - -	RDC - Vol 18
P137 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu - -	RDC - Vol 19
P137 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Matériau Effritable Fibreux Marron - -	RDC - Vol 19
P138 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Beige - -	RDC - Vol 9
P138 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune - -	RDC - Vol 9
P139	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	RDC - Vol 9
P140	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Beige - -	RDC - Vol 9

P141 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Beige Papier Souple Fibreux Beige - -	RDC - Vol 9
P141 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Pulvérulent Beige - -	RDC - Vol 9
P142	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Noir Beige - -	RDC - Vol 9
P143	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Beige - -	RDC - Vol 9
P144	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu Beige Enduit Effritable Beige - -	RDC - Vol 4
P145	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - -	RDC - Vol 4
P146	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - -	RDC - Vol 4
P147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris Beige - -	RDC - Vol 18
P148	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	RDC - Vol 18
P149	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Beige - -	RDC - Vol 18
P150	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Papier Souple Fibreux Beige - -	RDC - Vol 18
P151 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau Bitumineux Fibreux Noir - -	RDC - Vol 4
P151 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Souple Fibreux Jaune - -	RDC - Vol 4
P152 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Papier Souple Fibreux Beige Aluminium Souple Gris - -	RDC - Vol 4
P152 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Souple Fibreux Orange - -	RDC - Vol 4
P153	Façades	Menuiseries	Ciment Effritable Beige Enduit Effritable Beige - -	RDC - Vol 3
P154	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Beige Rose - -	RDC - Vol 4
P155 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau Souple Gris - -	RDC - Vol 4
P155 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mousse Souple Jaune - -	RDC - Vol 4
P156	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Gris - -	RDC - Vol 1



P157	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	RDC - Vol 1
P158	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Beige Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige - -	RDC - Vol 1
P159	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Beige - -	RDC - Vol 1
P160	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Beige Peinture Effritable Blanc Beige - -	RDC - Vol 1
P161	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	RDC - Vol 1
P162	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	RDC - Vol 7
P163	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	RDC - Vol 6
P164	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Gris Marron - -	RDC - Vol 5
P165 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	RDC - Vol 6
P165 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture Effritable Beige - -	RDC - Vol 6
P166	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Beige Ciment Dur Beige - -	Toitures et Façades - Vol 89
P167	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Gris - -	Toitures et Façades - Vol 89
P168	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau Fibreux Effritable Blanc Matériau Dur Noir - -	Caves - Vol 93
P169	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Dur Gris Beige Peinture Effritable Beige - -	Caves - Vol 93
P170	Façades	Menuiseries	Mastic Dur Gris Marron - -	RDC - Vol 2
P171	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Mousse Souple Jaune - -	Caves - Vol 92
P172	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris - -	Caves - Vol 91 (Caves cuisine)
P173	Equipements divers et accessoires	Bac	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Noir - -	Caves - Vol 91 (Caves cuisine)
P174	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Beige Vert - -	RDC - Vol 14
P175	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	RDC - Vol 14
P176	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	RDC - Vol 14
P177 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile Fibreux Souple Beige - -	RDC - Vol 14
P177 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Fibreux Souple Orange - -	RDC - Vol 14

P177 Phase 3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau Bitumineux Fibreux Noir - -	RDC - Vol 14
P178	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Plâtre Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Matériau Bitumineux Noir - -	RDC - Vol 14
P179	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau Fibreux Souple Marron - -	RDC - Vol 13
P180	Equipements divers et accessoires	Chaudières	Matériau Dur Gris Noir - -	RDC - Vol 14
P181	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc Gris - -	Toitures et Façades - Vol 88
P182	Façades	Menuiseries	Joint Souple Gris - -	Toitures et Façades - Vol 88
P183	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc - -	Toitures et Façades - Vol 90
P184	Façades	Menuiseries	Joint Souple Gris Aluminium Souple Gris - -	Toitures et Façades - Vol 90
P185	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc Beige - -	Toitures et Façades - Vol 90
P186	Façades	Menuiseries	Joint Souple Gris - -	Toitures et Façades - Vol 90
P187	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc - -	Toitures et Façades - Vol 88
P188	Façades	Menuiseries	Joint Souple Gris Aluminium Souple Gris - -	Toitures et Façades - Vol 88
P189	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc - -	Toitures et Façades - Vol 88
P190	Façades	Menuiseries	Joint Souple Gris - -	Toitures et Façades - Vol 90
P191	Façades	Menuiseries	Joint Souple Gris - -	Toitures et Façades - Vol 90
P192	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc - -	Toitures et Façades - Vol 90
P193	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc Beige Gris - -	Toitures et Façades - Vol 88
P194	Façades	Menuiseries	Joint Souple Blanc - -	Toitures et Façades - Vol 88
P195	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Beige Enduit Effritable Beige Peinture Effritable Orange - -	Toitures et Façades - Vol 88
P196	Façades	Murs	Ciment Effritable Gris - -	Toitures et Façades - Vol 88
P197	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Beige Gris - -	Toitures et Façades - Vol 90
P198	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige - -	Toitures et Façades - Vol 90
P199	Façades	Murs	Ciment Dur Gris - -	Toitures et Façades - Vol 90

P200	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige - -	Toitures et Façades - Vol 88
P201	Façades	Murs	Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige - -	Toitures et Façades - Vol 88

## CHANTIER

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

**Référence** C012021486963  
**Adresse** Commande : 002AC077277  
Affaire : Bâtiment 31  
22 Avenue Garibaldi  
21000 DIJON

**AC Environnement**  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Gentilly, le 12/03/2021

### RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012021486963 (201 prélèvements) RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050280

Date de réception	05/03/2021	Date de préparation	06/03/2021	Date d'analyse	10/03/2021				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_001 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 74	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
<b>Remarque</b>	RAS								

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050281

Date de réception	05/03/2021	Date de préparation	06/03/2021	Date d'analyse	10/03/2021				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_002 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 74	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
<b>Remarque</b>	RAS								

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050282

Date de réception	05/03/2021	Date de préparation	06/03/2021	Date d'analyse	10/03/2021				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_003 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement Vol 74	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
<b>Remarque</b>	RAS								

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050283

Date de réception	05/03/2021	Date de préparation	06/03/2021	Date d'analyse	10/03/2021				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_004 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment Vol 74	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
<b>Remarque</b>	RAS								

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050284

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_005	1	Matériau	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Conduit fluide non identifié /									
Remplissage plâtre									
Vol 74									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050285

Date de réception	05/03/2021	Date de préparation	06/03/2021	Date d'analyse	10/03/2021				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_006 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment Vol 75	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
<b>Remarque</b>	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050286

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_007 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 75	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050287

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_008	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements	2	Matériau	Bitumineux	Noir	Acétone,Chloroforme				
/ Conduit fluide non identifié /	3	Laine	Fibreux Souple	Jaune					
Calorifugeage									
Vol 74									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050288

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_009	1	Aluminium	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone,Chloroforme				
plafonds / Isolant de faux-plafond	3	Laine	Souple Fibreux	Jaune					
Vol 74	4	Matériau	Bitumineux	Noir					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050289

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_010 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage Vol 74	1	Ciment	Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050290

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_011	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduit de rebouchage					chlorthyrique				
Vol 74									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050291

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_012	1	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 76									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050292

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_013	1	Papier peint	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Jonction entre panneaux préfabriqués									
Vol 76									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050293

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_014	1	Revêtement	Semi-dur	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Fibres	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 76	3	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
	4	Matériau	Effrifiable	Beige Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								





### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050294

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_015	1	Peinture	Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
Vol 73									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050295

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_016	1	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage Vol 72									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050296

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_017	1	Matériau	Dur Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Revêtement durs (plaques revêtues) Vol 72									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050297

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_018	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Matériau	Bitumineux	Noir	Acétone,Chloroforme				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Isolant intérieur	3	Laine	Fibreux Souple	Jaune					
Vol 72									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050298

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_019	1	Peinture	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Carton alvéole	2	Bois	Fibreux Dur	Marron	Acétone				
Vol 72	3	Carton	Souple Fibreux	Marron					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050299

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_020	1	Matériau	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Matériau	Dur Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 71	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050300

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_021	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté	
Conduits, canalisations et équipements	2	Toile	Souple Fibreux	Marron	Acétone,Acide				
/ Conduit fluide non identifié /	3	Laine	Fibreux Souple	Gris Noir	chlorhydrique				
Calorifugeage	4	Ciment	Effritable	Gris					
Vol 70									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050301

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_022	1	Toile	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements	2	Laine	Fibreux Souple	Gris	Acétone				
/ Conduit fluide non identifié /	3	Matériau	Effritable	Gris Blanc					
Calorifugeage									
Vol 72									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050302

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_023	1	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements	2	Laine	Fibreux Souple	Jaune	Acétone			
/ Conduit eau / Calorifugeage								
Vol 72								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050303

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_024	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements					Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Conduit air / Conduit en fibres-ciment								
Vol 72								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050304

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_025	1	Moquette	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Moquettes avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 45	3	Ragréage	Effritable	Gris	Acétone			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050305

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_026	1	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Sous-couches des tissus muraux	3	Matériau	Dur	Beige				
Vol 45	4	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050306

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_027	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Vol 81	4	Matériau	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	5	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
	6	Ciment	Dur	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050307

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_028	1	Revêtement	Souple Fibreux	Rouge Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Moquettes avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 81	3	Ragréage	Effritable	Gris	Acétone			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050308

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_029	1	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Acétone			
Enduits plâtre								
Vol 81								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050309

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_030	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Enduits projetés (plâtre)	3	Ciment	Effritable	Gris				
Vol 81								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050310

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_031	1	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre									
Vol 59									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050311

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	09/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_032	1	Matériau	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Moquette	Fibreux Souple	Beige Blanc	Acétone				
/ Moquettes avec sous-couche	3	Ragréage	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 59	4	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050312

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_033	1	Tampon	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) Vol 59									
Remarque	RAS								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050313

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	09/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_034	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 61									
Remarque	RAS								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050314

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_035	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Matériau	Bitumineux	Noir	Acétone,Chloroforme				
Vol 61									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050315

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_036	1	Matériau	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Bandes bitumineuses					Chloroforme				
Vol 61									
Remarque	RAS								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050316

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	09/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_037	1	Plâtre	Effratable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone					
Vol 61										
Remarque	RAS									

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050317

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	09/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_038	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 61									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050318

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	09/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_039	1	Peinture	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 61									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050319

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	09/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_040	1	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /					Acétone				
Enduits plâtre									
Vol 61									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050320

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_041	1	Revêtement	Souple	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 60	3	Ragréage	Effrifiable	Rose Gris	Acétone				
	4	Matériau	Effrifiable	Blanc					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050321

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_042	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Peinture anti-condensation	2	Matériau	Effritable	Blanc Gris	Acétone				
Vol 61									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050322

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_043	1	Fibres	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires /	2	Matériau	Effritable	Beige Blanc	Acétone				
Radiateurs / Tresses									
Vol 61									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050323

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_044	1	Matériau	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Joint	2	Colle	Souple	Translucide	Acétone				
d'étanchéité	3	Matériau	Effrifiable	Gris					
Vol 81									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050324

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_045	1	Ragréage	Effratable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Ragréage									
Vol 41									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050325

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_046	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Colles de carrelage	3	Ciment	Dur	Gris	chlорhydrique				
Vol 41	4	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique :	3	MET*	Non détecté	●
					Acétone,Acide				
					chlорhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050326

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_047	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	3	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 41									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050327

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_048	1	Peinture	Effritable	Beige Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre	2	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Acétone				
Vol 61									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050328

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_049	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	4	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Peinture	Effritable	Rose	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 41	3	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non déctecté	●
					Acétone,Acide chlorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050329

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_050	1	Revêtement	Souple	Bleu Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 42	3	Matériau	Effrifiable	Blanc Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050330

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_051	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
/ Ragréage									
Vol 42	3	Ragréage	Effritable	Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050331

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_052	1	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté		●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques										
Vol 63										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050332

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_053	1	Moquette	Fibreux Souple	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Moquettes avec sous-couche	3	Ragréage	Effritable	Gris					
Vol 81									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050333

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_054	1	Sous-couche	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Effrifiable Fibreux	Gris					
Vol 65	4	Matériau	Effrifiable	Beige					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								





### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050334

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_055	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone			
Vol 63								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050335

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_056	1	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques					Acétone			
Vol 40								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050336

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_057	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Matériau	Fibreux Souple	Blanc Gris	Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Vol 44	3	Sous-couche	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	4	Colle	Souple	Jaune	Acétone	1	MET*	Non détecté
	5	Ragréage	Effritable	Gris	Acétone			
	6	Matériau	Effritable	Beige				
	7	Ragréage	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 4. Phase 4 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050337

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_058	1	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques					Acétone			
Vol 46								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050338

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_059	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage	2	Matériau	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 85								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050339

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_060	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 85								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050340

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_061	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 85								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050341

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_062	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 85	3	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050342

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_063	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Jonction entre panneaux préfabriqués	4	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 85	5	Peinture	Effritable	Gris					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 3.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050343

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_064	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Peinture	Effrifiable	Gris	chlorhydrique				
Vol 85									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050344

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_065	1	Peinture	Effrifiable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone				
Jonction entre panneaux préfabriqués	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 85									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050345

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_066	1	Matériau	Effrifiable Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 46	3	Toile	Souple Fibreux	Beige					
	4	Ragréage	Effrifiable	Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050346

Date de réception		05/03/2021		Date de préparation		08/03/2021		Date d'analyse		10/03/2021	
Description client		Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation		Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_067		1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :		1	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol		2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide					
/ Colles de carrelage						chlorhydrique					
Vol 84											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050347

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_068	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 84										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050348

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_069	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 84									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050349

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_070	1	Sous-couche	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Effritable	Gris					
Vol 56									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								



## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050350

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_071 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 80	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
	2	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050351

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_072 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 80	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050352

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_073 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 80	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
	2	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050353

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_074 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 57	1	Colle	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Peinture	Effritable	Beige				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050354

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_075 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre Vol 51	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Matériau	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050355

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	11/03/2021		Date d'analyse	11/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_076 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 51	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté ●
	2	Matériau	Effritable	Beige				
	3	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050356

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_077 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 51	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
	2	Enduit	Effritable	Beige				
	3	Matériau	Effritable	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050357

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_078 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits projetés Vol 51	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
	2	Peinture	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050358

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_079	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 86									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050359

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	09/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_080	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Ragréage	3	Colle	Dur	Gris	chlorhydrique				
Vol 86									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050360

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_081	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 86	3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050361

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_082	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 79	3	Ragréage	Dur	Rose	Acétone				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050362

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_083	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 54									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050363

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_084	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre									
Vol 78									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050364

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_085	1	Revêtement	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Chloroforme				
/ Colle bitumeuse									
Vol 78									
Remarque	RAS								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050365

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_086	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 77									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050366

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_087	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits projetés									
Vol 77									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050367

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_088	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Fibres	Souple Fibreux	Marron					
Vol 77									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050368

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_089	1	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Gris	Acétone				
/ Ragréage	3	Colle	Souple	Jaune					
Vol 77	4	Fibres	Souple Fibreux	Marron					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050369

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_090	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 83										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050370

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_091	1	Peinture	Effratable	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse					Acétone					
Vol 53										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050371

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_092	1	Plâtre	Effratable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre					Acétone					
Vol 77										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050372

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_093	1	Peinture	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Ciment	Effrifiable	Gris	chlorhydrique				
Vol 26									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050373

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_094	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /					chlorthyrique				
Enduits plâtre									
Vol 26									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050374

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_095	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Beige	Acétone				
Vol 26									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050375

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_096	1	Plâtre	Effratable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /										
Enduits plâtre										
Vol 26										
Remarque	RAS									



## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050376

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_097 Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Peinture anti-condensation Vol 26	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050377

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_098 Equipements divers et accessoires / Radiateurs / Tresses Vol 26	1	Fibres	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050378

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_099 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Sous-couches des tissus muraux Vol 28	1 2 3	Peinture Toile Matériau	Effritable Souple Fibreux Effritable	Rose Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050379

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_100 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre Vol 28	1 2 3 4	Peinture Papier Plâtre Ciment	Effritable Souple Fibreux Effritable Effritable	Blanc Beige Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050380

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_101 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 32	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050381

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_102 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 32	1 2	Ciment Colle	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050382

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_103 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 32	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

## RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050383

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_104 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 32	1 2	Colle Plâtre	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050384

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_105	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
Vol 35								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050385

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_106	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 36	2	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050386

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_107	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 36								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050387

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_108	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 36								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050388

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_109	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 36	3	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050389

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_110	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 36	3	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050390

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_111	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 35								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050391

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_112	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 35								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050392

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_113	1	Colle		Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol						Acétone,Acide				
/ Colles de carrelage						chlorhydrique				
Vol 25										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050393

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_114	1	Moquette	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche									
Vol 25									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050394

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_115	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone				
/ Dalles plastiques	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 15	3	Matériau	Effrifiable	Marron	Acétone				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050395

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_116	1	Ragréage	Effrifiable	Rose	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone				
/ Ragréage	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 15	3	Ragréage	Dur	Gris	Acétone				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050396

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_117	1	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effrifiable	Blanc					
Enduits plâtre									
Vol 15									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050397

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_118	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 15									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050398

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_119	1	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Matériau	Effrifiable	Blanc	Acétone				
Vol 15									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050399

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_120	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires /					Acétone				
Radiateurs / Peinture									
anti-condensation									
Vol 15									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050400

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_121	1	Matériau	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires /					Acétone				
Radiateurs / Tresses									
Vol 15									
Remarque	RAS								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050401

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_122	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Pulvérulent	Blanc	Acétone,Acide				
Enduits plâtre	3	Ciment	Effrifiable	Gris	chlorhydrique				
Vol 13									
Remarque	La couche Ciment / Effrifiable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050402

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_123	1	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 13									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050403

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_124	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide					
/ Colles de carrelage					chlorhydrique					
Vol 16										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050404

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_125	1	Plâtre	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Bleu	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 20									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050405

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_126	1	Revêtement	Souple Fibreux	Rouge	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 20	3	Ragréage	Effrifiable	Gris					
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050406

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_127	1	Plâtre	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone				
Enduits plâtre									
Vol 20									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050407

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_128	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide				
/ Colles de carrelage					chlorhydrique				
Vol 20									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050408

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_129	1	Plâtre	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Ciment	Effrifiable	Gris	chlorhydrique				
Vol 20									
Remarque	La couche Ciment / Effrifiable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050409

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_130	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide				
/ Colles de carrelage					chlorhydrique				
Vol 17									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050410

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_131	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 17									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050411

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_132	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Papier peint	Souple Fibreux	Bleu	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 17									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050412

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_133	1	Colle	Dur		Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)						Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 17										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050413

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_134 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 17	1	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050414

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_135	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Peinture	Effrifiable	Blanc Beige	Acétone				
Vol 17									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050415

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_136	1	Revêtement	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 18									
Remarque	La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050416

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_137	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 19	3	Matériau	Effrifiable Fibreux	Marron	Acétone				
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050417

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_138	1	Colle	Dur	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 9	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050418

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_139	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 9									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050419

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_140	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 9									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050420

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_141	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Beige	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Papier	Souple Fibreux	Beige					
Jonction entre panneaux préfabriqués	4	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Vol 9	5	Plâtre	Pulvérulent	Beige	Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050421

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_142	1	Faux-plafond	Effrifiable Fibreux	Noir Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 9									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050422

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_143	1	Colle	Dur	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 9										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050423

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_144	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Bleu Beige	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Enduit	Effritable	Beige	chlorhydrique				
Vol 4									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050424

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_145	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Décté : Chrysotile	●	
Conduits, canalisations et équipements					Acétone					
/ Conduit air / Conduit en fibres-ciment										
Vol 4										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050425

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_146	1	Fibres-ciment	Dur Fibreux	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Déte���	

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050426

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_147	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris Beige	Acétone,Acide				
/ Colles de carrelage					chlorhydrique				
Vol 18									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050427

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_148	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 18									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050428

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_149	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Beige	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 18									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050429

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_150	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 18									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050430

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_151	1	Matériau	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage	2	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Vol 4									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050431

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_152	1	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Aluminium	Souple	Gris	Acétone				
Vol 4	3	Laine	Souple Fibreux	Orange	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
					Acétone				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050432

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_153	1	Ciment	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 3									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050433

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_154	1	Mastic	Dur	Beige Rose	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier					Acétone				
Vol 4									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050434

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_155	1	Matériau	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Enveloppe de calorifuge Vol 4	2	Mousse	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050435

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_156	1	Mastic	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier									
Vol 1									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050436

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_157	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 1									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								





### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050437

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_158	1	Ciment	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Enduit	Effritable	Beige	chlorhydrique				
Vol 1									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050438

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_159	1	Peinture	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Enduit	Effrifiable	Blanc Beige	chlorhydrique				
Vol 1									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050439

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_160	1	Plâtre	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Acétone				
Enduits plâtre									
Vol 1									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050440

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_161	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 1									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050441

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_162	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 7									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050442

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_163	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 6										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050443

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_164	1	Mastic	Dur	Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier									
Vol 5									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050444

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_165	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 6	2	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
					Acétone				
Remarque	La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050445

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_166	1	Colle	Dur	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Beige	Acétone,Acide				
/ Colles de carrelage					chlorhydrique				
Vol 89									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050446

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_167	1	Colle	Dur	Beige Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●	
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique					
Vol 89										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050447

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	08/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_168	1	Matériau	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements	2	Matériau	Dur	Noir	Acétone				
/ Conduit fluide non identifié /									
Calorifugeage									
Vol 93									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050448

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_169	1	Ciment	Dur	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Joints ciment ciment	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 93									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050449

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_170	1	Mastic	Dur	Gris Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Mastic vitrier Vol 2									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050450

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_171	1	Mousse	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Conduits, canalisations et équipements									
/ Conduit fluide non identifié /									
Calorifugeage									
Vol 92									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050451

Date de réception		05/03/2021		Date de préparation		06/03/2021		Date d'analyse		10/03/2021	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_172		1	Fibres-ciment	Dur Fibreux		Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile	
Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Conduit en fibres-ciment Vol 91 (Caves cuisine)											
Remarque		RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050452

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_173	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Equipements divers et accessoires /	2	Matériau	Effritable	Noir	Acétone,Acide				
Bac / Bac à fleurs					chlorhydrique				
Vol 91 (Caves cuisine)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050453

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_174	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Effritable	Beige Vert	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre (base ciment)									
Vol 14									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050454

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_175	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre									
Vol 14									
Remarque	RAS								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050455

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_176	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment								
Vol 14								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050456

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_177	1	Toile	Fibreux Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements					Acétone			
/ Conduit eau / Calorifugeage	2	Laine	Fibreux Souple	Orange	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 14					Acétone			
	3	Matériau	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Chloroforme			
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050457

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	10/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_178	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone,Chloroforme			
/ Conduit eau / Calorifugeage	3	Matériau	Bitumineux	Noir				
Vol 14								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050458

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_179	1	Matériau	Fibreux Souple	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Équipements divers et accessoires /					Acétone			
Chaudières / Joints								
Vol 13								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050459

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_180	1	Matériau	Dur	Gris Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Équipements divers et accessoires /					Acétone			
Chaudières / Joints								
Vol 14								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050460

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_181	1	Joint	Souple	Blanc Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Façades / Menuiseries / Joint					Acétone			
d'étanchéité								
Vol 88								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050461

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_182	1	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Façades / Menuiseries / Joint					Acétone			
d'étanchéité								
Vol 88								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050462

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_183	1	Joint	Souple	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Façades / Menuiseries / Joint					Acétone			
d'étanchéité								
Vol 90								
Remarque	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050463

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_184	1	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Façades / Menuiseries / Joint	2	Aluminium	Souple	Gris	Acétone			
d'étanchéité								
Vol 90								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050464

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_185	1	Joint		Souple	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité						Acétone				
Vol 90										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050465

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_186 Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité Vol 90	1	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050466

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_187 Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité Vol 88	1	Joint		Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050467

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_188	1	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité	2	Aluminium	Souple	Gris	Acétone				
Vol 88									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050468

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_189 Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité Vol 88	1	Joint	Souple	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050469

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat		
002AC077277_190 Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité Vol 90	1	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●	
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050470

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_191 Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité Vol 90	1	Joint	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050471

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur		Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_192	1	Joint		Souple	Blanc		Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité							Acétone			
Vol 90										
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050472

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_193 Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité Vol 88	1	Joint	Souple	Blanc Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050473

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur		Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_194 Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité Vol 88	1	Joint		Souple	Blanc		Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque	RAS									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050474

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	06/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_195	1	Ciment	Dur	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Enduit	Effrifiable	Beige	Acétone,Acide				
Vol 88	3	Peinture	Effrifiable	Orange	chlrorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050475

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_196 Façades / Murs / Joint de scellement Vol 88	1	Ciment	Effrifiable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050476

Date de réception	05/03/2021			Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière		Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_197	1	Ciment		Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Enduit		Effritable	Beige Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 90										
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050477

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_198	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Peinture	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique				
Vol 90									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050478

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	10/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_199 Façades / Murs / Joint de scellement Vol 90	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté	●
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050479

Date de réception		05/03/2021		Date de préparation		08/03/2021		Date d'analyse		09/03/2021	
Description client		Couche	Matière	Aspect		Couleur		Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC077277_200		1	Ciment	Dur		Gris		Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté
Façades / Murs / Enduit ciment		2	Peinture	Effrifiable		Beige		Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 88											
Remarque		Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.									

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM04050480

Date de réception	05/03/2021		Date de préparation	08/03/2021		Date d'analyse	09/03/2021		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002AC077277_201	1	Enduit	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide				
Vol 88	3	Peinture	Effrifiable	Beige	chlrorhydrique				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

\* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable d'équipe

Sinhuja Sivananthan






Accréditation  
N°1-6940  
Portée  
Disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.  
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.  
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



AC ENVIRONNEMENT - 44-46 avenue Rapsail - 94250 Gentilly - Fax : 09 81 40 98 73  
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021)

Tél. : 01 58 07 07 20  
[labs@ac-environnement.fr](mailto:labs@ac-environnement.fr)

L.MO.F 07.8 V4  
PAGE 25 / 25



## ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9  
77 Esplanade du Général de Gaulle  
92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
T : +33 (0) 1 44 05 56 50  
F : +33 (0) 1 44 05 56 56



### ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

**VENTURA**  
64 RUE CLEMENT ADER  
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également toutes ses filiales dont :

- SYNAPPS ;
- AC ENVIRONNEMENT ;
- AC AGENCEMENT ;
- ALM ENVIRONNEMENT ;
- ATLANTIC DEVELOPPEMENT ;
- AC RESEAU.

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des entrobis bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb étou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique - télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mûrerie ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Correz") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de

HDI Global Specialty SE  
T +49 511 5804 2909  
F +49 511 5804 4809  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofendorfer Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman  
Executive Board Ralfen Bräuer/Chairman, Andreas  
Bierschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE  
T +49 511 5804 2909  
F +49 511 5804 4809  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofendorfer Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman  
Executive Board Ralfen Bräuer/Chairman, Andreas  
Bierschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
<b>Dont :</b>	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous Dommages ConforDus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
<b>Dont :</b>	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 24 décembre 2020 - 08/11/21



HDI Global Specialty SE  
T +49 511 5804 2909  
F +49 511 5804 4809  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofendorfer Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board Ulrich Walter/Chairman  
Executive Board Ralfen Bräuer/Chairman, Andreas  
Bierschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation sur l'honneur



### ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret **441 355 914 00298**), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est soussignée d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° **76208471-30015** souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 04 Janvier 2021

Denis MORA



AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL

64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES  
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - [contact@ac-environnement.com](mailto:contact@ac-environnement.com)

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 50471 - 44135591400298 - 704 000 000 0000000000 - 19 034203594 - APE : 7020Z - Assurée par HDI Global SE - RC 19034203594

0 800 400 100  
[www.ac-environnement.com](http://www.ac-environnement.com)



**AC Environnement** - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48  
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR0344135591400298 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE  
**0 800 400 100**  
**www.ac-environnement.com**

