

SITUATION GEOGRAPHIQUE :


ADRESSE CLIENT

INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER
RUE DE L'ILE D'YEU BP21105, 44311 NANTES CEDEX 3


LIEU INTERVENTION:

BATIMENT 502
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR
L'EXPLOITATION DE LA MER
RUE DE L'ILE D'YEU BP21105, 44311 NANTES
CEDEX 3

Zone d'intervention

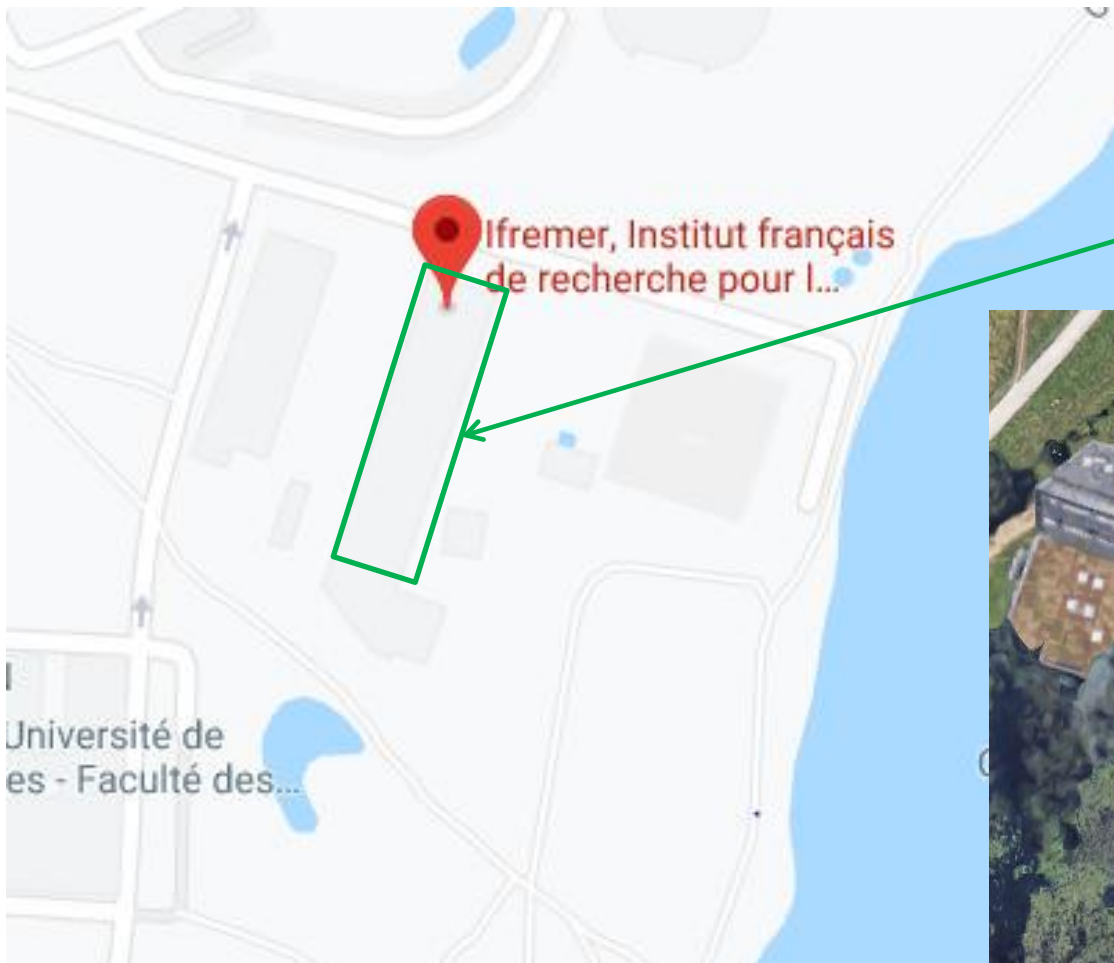



IFREMER- BATIMENT 502

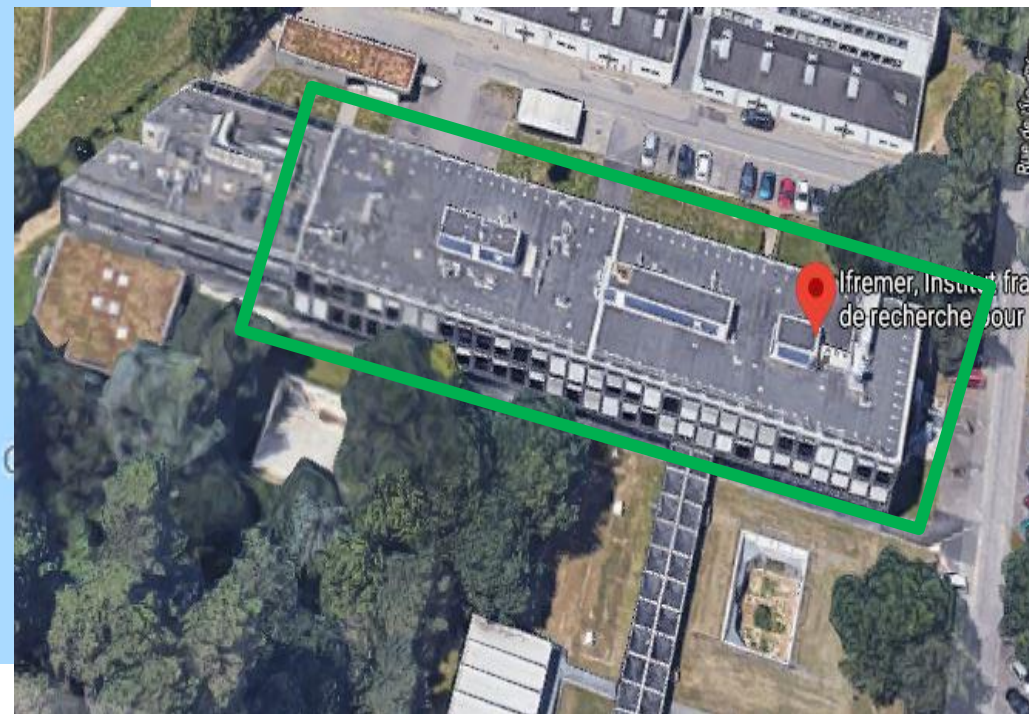

BATIMENT 502

	PERIMETRE DU REPERAGE IFREMER CURAGE BATIMENT 502
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
	PERIMETRE DU REPERAGE
	HORS PERIMETRE DU REPERAGE

PERIMETRE DU REPERAGE: IFREMER, BATIMENT -502

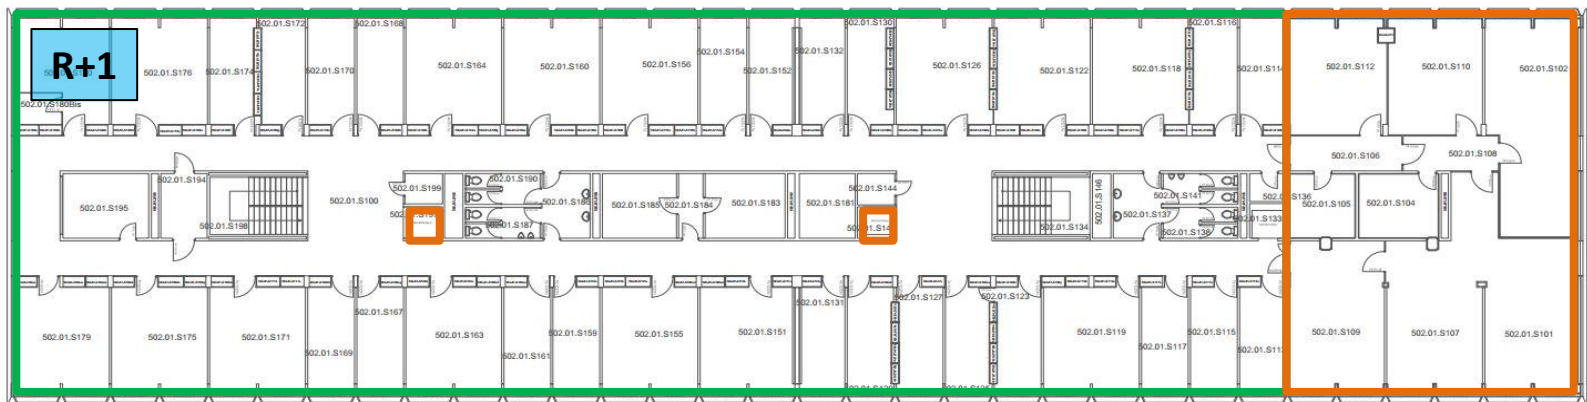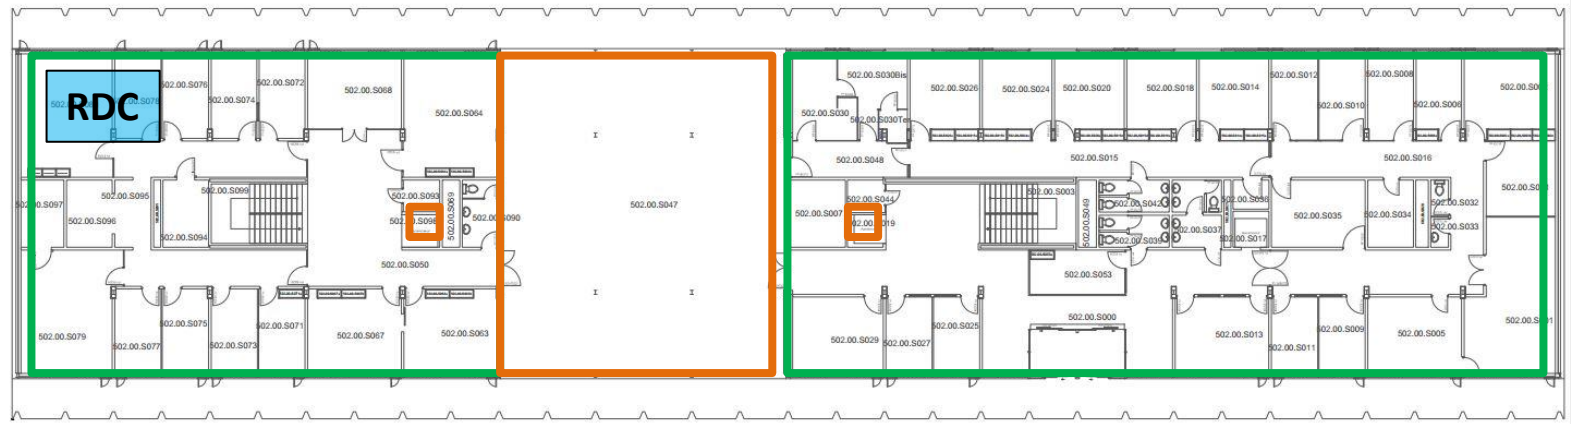


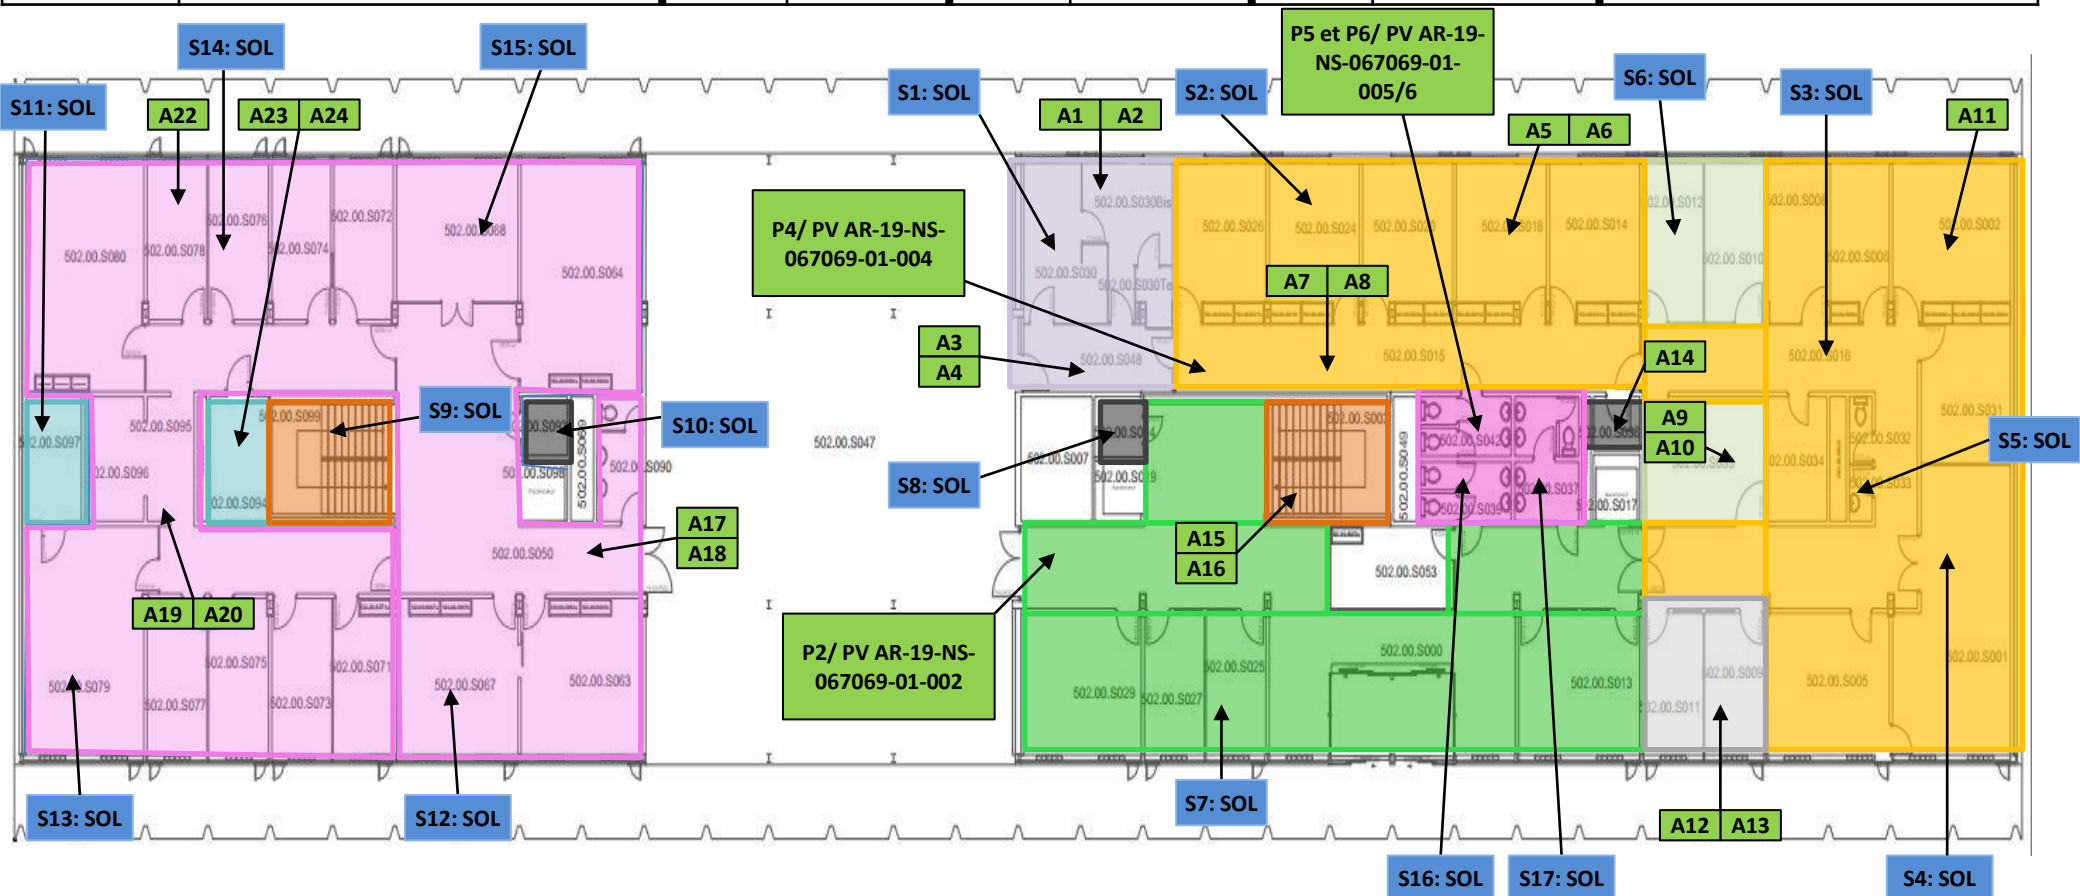
**PERIMETRE
D'INTERVENTION SUR
« BATIMENT -502 »
CURAGE COMPLET DES
SOLS, CLOISONS
DOUBLAGES, FAUX
PLAFONDS, DU
BATIMENT DU RDC, R+1,
R+2, HORS FACADES,
MENUISERIES
EXTERIEURES, TOITURE,
SOUS SOL, ASCENSEURS
ET SALLES BLANCHE AU
R+1.**

	PERIMETRE DU REPERAGE IFREMER CURAGE BATIMENT 502
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001




LES SOLS



 REPERAGE DES PRELEVEMENTS IFREMER DU BATIMENT 502: RDC SOL		LEGENDE						<div style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A</div> PRÉLÈVEMENT NÉGATIF
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020	<div style="background-color: #D8BFD8; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	DALLES DE SOL PVC ROUGE	<div style="background-color: #E0E0E0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	SOLS SOUPLE GRIS	<div style="background-color: #FFDAB9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	SOL SOUPLE NEZ DE MARCHE ET MARCHE	<div style="background-color: #FF0000; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A</div> PRÉLÈVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES
RAPPORT N°	A319531187	<div style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	DALLES DE SOL BLANCHE COLLE NOIRE	<div style="background-color: #FF69B4; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	SOL ET PLINTHE CARRELAGE ROUGE 10x10	<div style="background-color: #808080; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	BETON DE SOL	<div style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">S</div> SONDAGE
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD	<div style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	SOLS SOUPLE BEIGE	<div style="background-color: #87CEEB; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	SOL ET PLINTHE CARRELAGE BLANC 10x10	<div style="background-color: #32CD32; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></div>	SOL EN DALLES ARDOISE	
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX							
INDICE	I:001							




REPERAGES DES PRELEVEMENTS SOLS, RDC IFREMER BATIMENT 502


	PRELEVEMENTS SOLS/ PLINTHES IFREMER BATIMENT 502 RDC
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div data-bbox="20 449 113 521">  </div> <div data-bbox="134 471 321 499">Prélèvement Négatif</div> <div data-bbox="20 564 113 635">  </div> <div data-bbox="134 564 321 635">Prélèvement Positif Avec fibres d'amianté détectées</div>	

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation RDC	N° d'analyse
P2	COLLE SOUS ARDOISE	CIRCULATION S000-SOL	AR-19-NS-067069-01-002
P4	DALLE DE SOL BLANCHE, COLLE NOIR ET RAGREAGE	CIRCULATION S015 – SOL	AR-19-NS-067069-01-004
P5	COLLE DE CARRELAGE ROUGE 10x10	SANITAIRES S042-SOL	AR-19-NS-067069-01-005
P6	COLLE DE PLINTE CARRELAGE ROUGE	SANITAIRES S042-PLINTE	AR-19-NS-067069-01-006
A1	DALLE DE SOL SOUPLE ROUGE, COLLE ET RAGREAGE	SALLE S030bis - SOL	AR-20-NS-015267-01-053
A2	PEINTURE SUR PLINTE BOIS	SALLE S030bis - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-052
A3	DALLE DE SOL SOUPLE ROUGE, COLLE ET RAGREAGE	CIRCULATION S048 - SOL	AR-20-NS-015267-01-051
A4	PEINTURE SUR PLINTE BOIS	CIRCULATION S048 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-050
A5	DALLE DE SOL BLANCHE, COLLE NOIR ET RAGREAGE	SALLE S018 - SOL	AR-20-NS-015267-01-049
A6	PEINTURE SUR PLINTE BOIS	SALLE S018 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-048
A7	DALLE DE SOL BLANCHE, COLLE NOIR ET RAGREAGE	CIRCULATION S015 – SOL	AR-20-NS-015267-01-047
A8	PEINTURE SUR PLINTE BOIS	CIRCULATION S015 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-046
A9	SOL SOUPLE BEIGE, COLLE ET RAGREAGE	SALLE S035 - SOL	AR-20-NS-015267-01-045
A10	COLLE MARRON DE PLINTE SOUPLE	SALLE S035 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-044
A11	PEINTURE BLANCHE SUR PLINTE BOIS	SALLE S002 – PLINTE	AR-20-NS-015267-01-043
A12	SOL SOUPLE GRIS, COLLE ET RAGREAGE GRIS ET NOIR	SALLE S009 – SOL	AR-20-NS-015267-01-042
A13	PEINTURE GRISE SUR PLINTE BOIS	SALLE S009 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-041
A14	RAGREAGE SOL ET ENDUIT BLANC DE BOUCHAGE	LOCAL S036 - SOL	AR-20-NS-015267-01-040
A15	COLLE NEZ DE MARCHE ANTI DERAPANT	ESCALIER S003 - SOL	AR-20-NS-015267-01-039
A16	COLLE DE REVETEMENT SOUPLE SUR MARCHE	ESCALIER S003 - SOL	AR-20-NS-015267-01-038
A17	COLLE DE CARRELAGE ROUGE 10x10	CIRCULATION S050 – SOL	AR-20-NS-015267-01-037
A18	COLLE DE PLINTE CARRELAGE ROUGE	CIRCULATION S050 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-036
A19	COLLE DE CARRELAGE ROUGE 10x10	CIRCULATION S095 – SOL	AR-20-NS-015267-01-035
A20	COLLE DE PLINTE CARRELAGE ROUGE	CIRCULATION S095 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-034
A22	PEINTURE SUR PLINTE BOIS	SALLE S078 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-033
A23	COLLE DE CARRELAGE BLANC 10x10	LOCAL S094 – SOL	AR-20-NS-015267-01-032
A24	COLLE DE PLINTE CARRELAGE BLANC	LOCAL S094 - PLINTE	AR-20-NS-015267-01-031







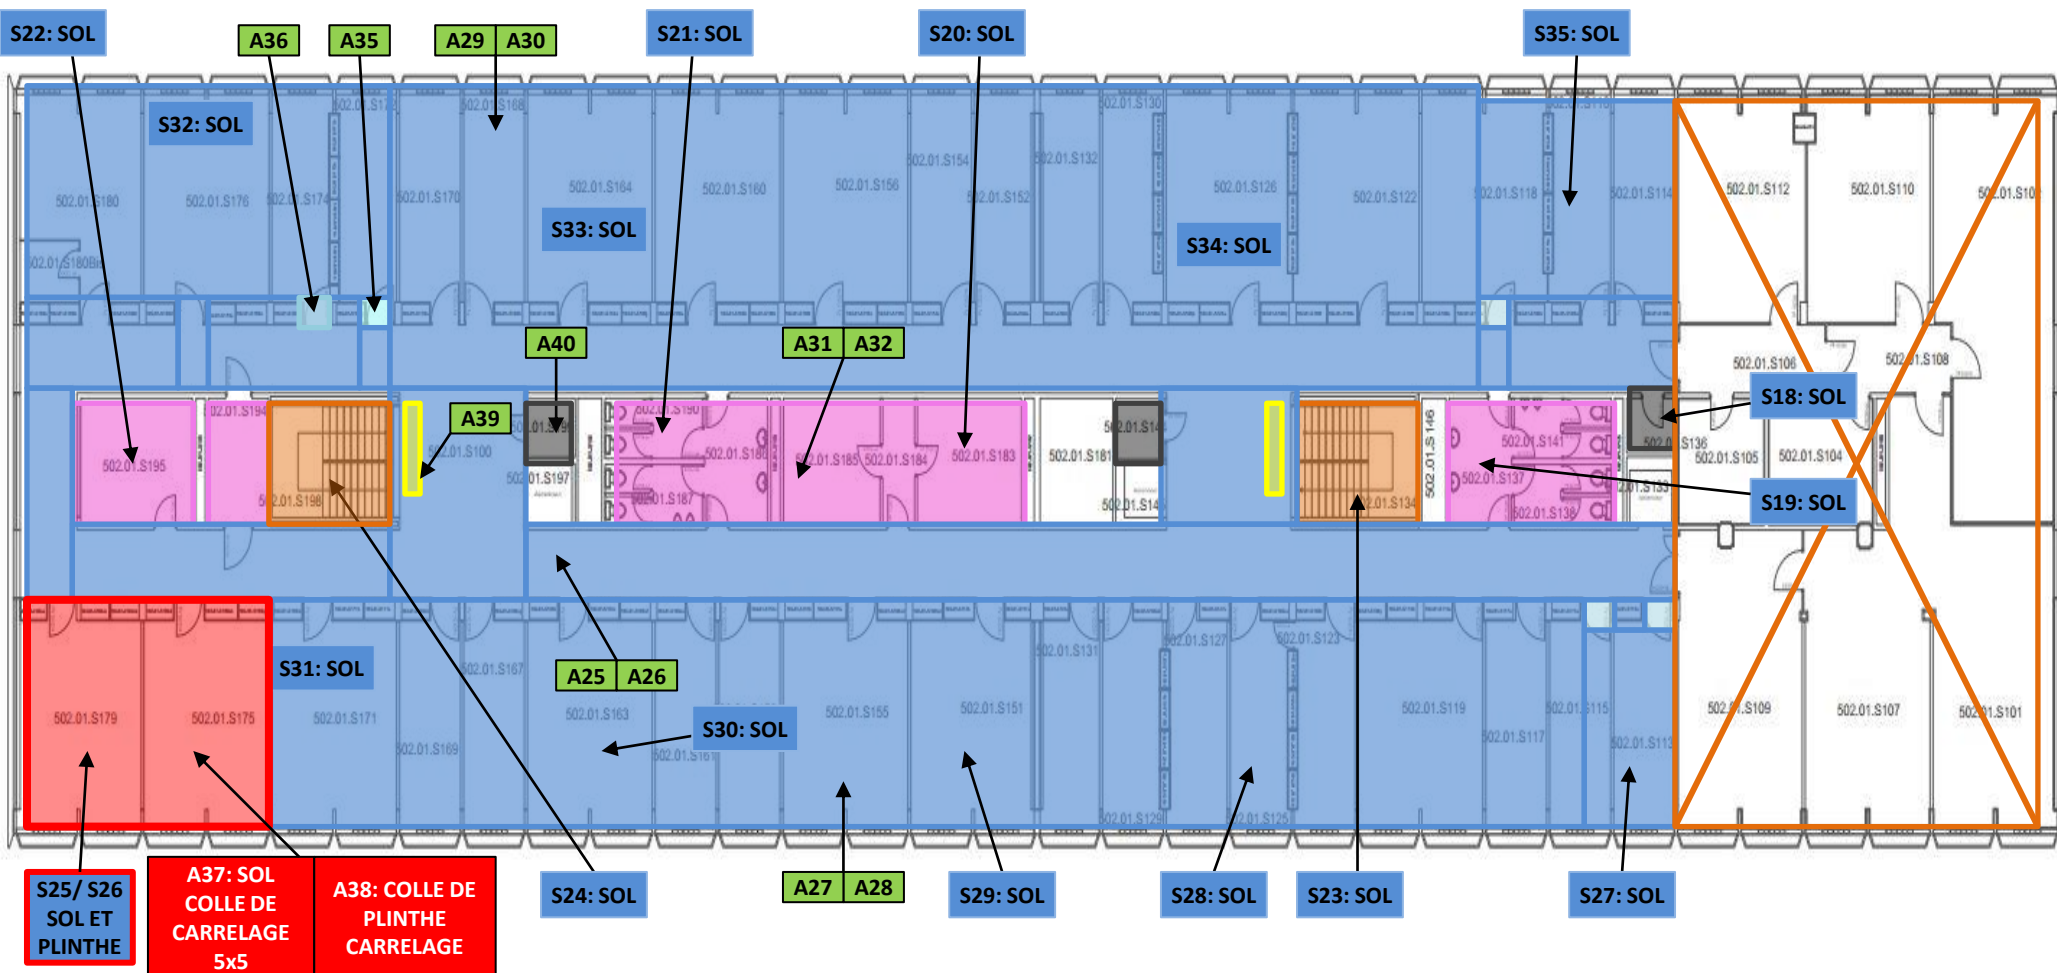





DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001


LEGENDE					
	DALLES DE SOL PVC BLEUE FONCE		BETON DE SOL		BANDE ANTI DERAPANTE JAUNE
	DALLES DE SOL PVC BLEUE CLAIRE		SOL ET PLINTHE CARRELAGE ROUGE 10x10		SOL ET PLINTHE CARRELAGE GRIS 5x5
	DALLES DE SOL PVC BLEUE CLAIRE		SOL SOUPLE NEZ DE MARCHÉ ET MARCHÉ		TRAVAUX REALISES EN 2001
<div> <div></div> PRÉLEVEMENT NÉGATIF </div> <div> <div></div> PRÉLEVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES </div> <div> <div></div> SONDAGE </div>					






	PRELEVEMENTS SOLS/ PLINTHES IFREMER BATIMENT 502 1^{er} ETAGE
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div data-bbox="20 449 113 521">A</div> <div data-bbox="134 471 321 492">Prélèvement Négatif</div> <div data-bbox="20 564 113 635">A</div> <div data-bbox="134 564 321 635">Prélèvement Positif Avec fibres d'amiantes détectées</div>	

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+1	N° d'analyse
A25	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE, COLLE ET RAGREAGE	CIRCULATION S100 – SOL	AR-20-NS-015267-01-030
A26	COLLE MARRON DE PLINTHE PVC ET ENDUIT PLATRE	CIRCULATION S100 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-029
A27	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE, COLLE ET RAGREAGE	SALLE S155 - SOL	AR-20-NS-015267-01-028
A28	COLLE MARRON DE PLINTHE PVC ET ENDUIT PLATRE	SALLE S155 – PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-027
A29	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE, COLLE ET RAGREAGE	SALLE S168 - SOL	AR-20-NS-015267-01-026
A30	COLLE DE REMONTEE DE SOL SOUPLE BLEU	SALLE S168 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-025
A31	COLLE DE CARRELAGE ROUGE 10x10	LOCAL S185 - SOL	AR-20-NS-015267-01-024
A32	COLLE DE PLINTHE CARRELAGE ROUGE	LOCAL S185 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-023
A35	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE CLAIRE, COLLE, RAGREAGE	SALLE S172 - SOL	AR-20-NS-015267-01-022
A36	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE CLAIRE, COLLE, RAGREAGE	SALLE S174 - SOL	AR-20-NS-015267-01-021
A37	COLLE DE CARRELAGE GRIS/BLANC 5x5	SALLE S175 - SOL	AR-20-NS-015267-01-020
A38	COLLE DE PLINTHE CARRELAGE GRIS/BLANC	SALLE S175 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-019
A39	COLLE DE BANDE ANTI DERAPANTE JAUNE	CIRCULATION S100/ ESCALIER - SOL	AR-20-NS-015267-01-018
A40	RAGREAGE SOL ET ENDUIT BIANC DE BOUCHAGE	LOCAL S199 - SOL	AR-20-NS-015267-01-017

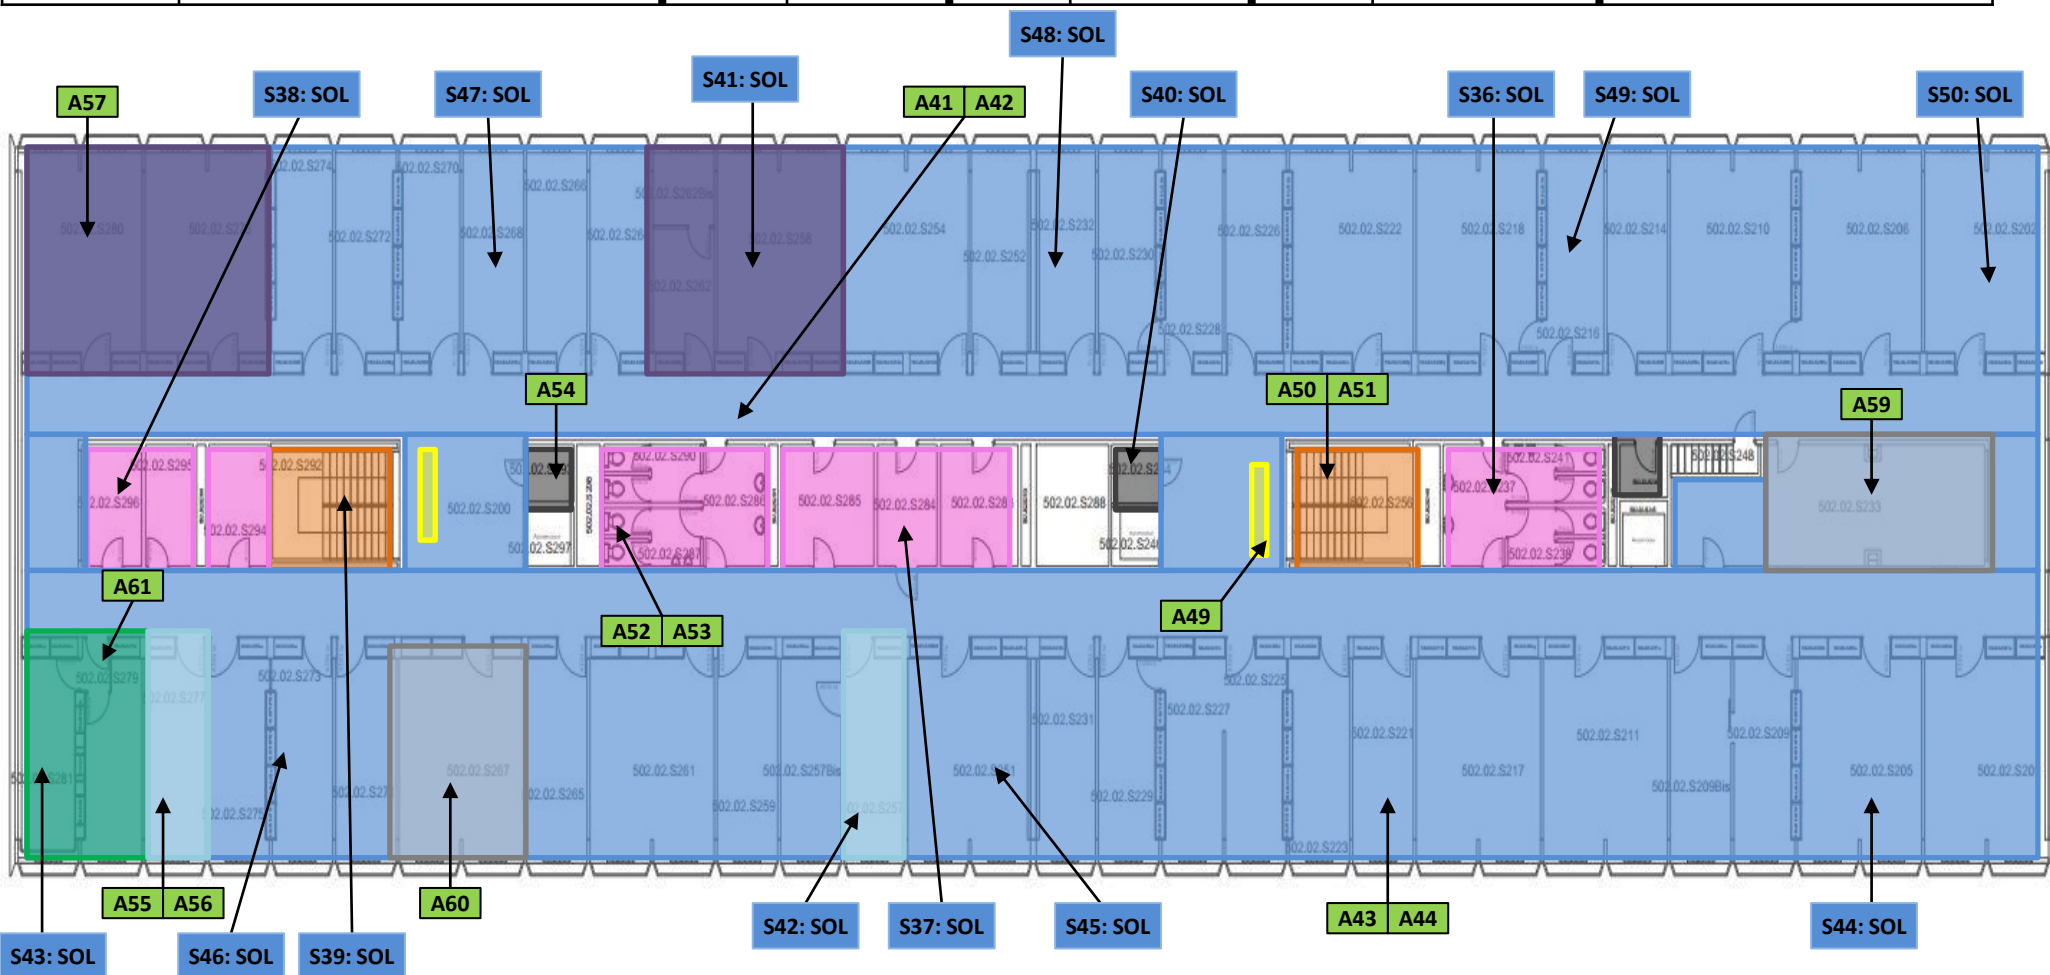	REPERAGE DES PRELEVEMENTS IFREMER DU BATIMENT 502: SOL 2ème ETAGE	LEGENDE						 A PRÉLÈVEMENT NÉGATIF	
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020		DALLES DE SOL PVC BLEUE FONCE		BETON DE SOL		BANDE ANTI DERAPANTE JAUNE	 A PRÉLÈVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES
	RAPPORT N°	A319531187		DALLES DE SOL PVC BLEUE CLAIRE		SOL ET PLINTHE CARRELAGE ROUGE 10x10		SOL SOUPLE BLANC	
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD		DALLES DE SOL PVC VIOLETTE		SOL SOUPLE NEZ DE MARCHÉ ET MARCHÉ		SOL SOUPLE	
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX							
INDICE	I:001								





REPERAGES DES PRELEVEMENTS SOLS 2ème ETAGE , IFREMER BATIMENT 502









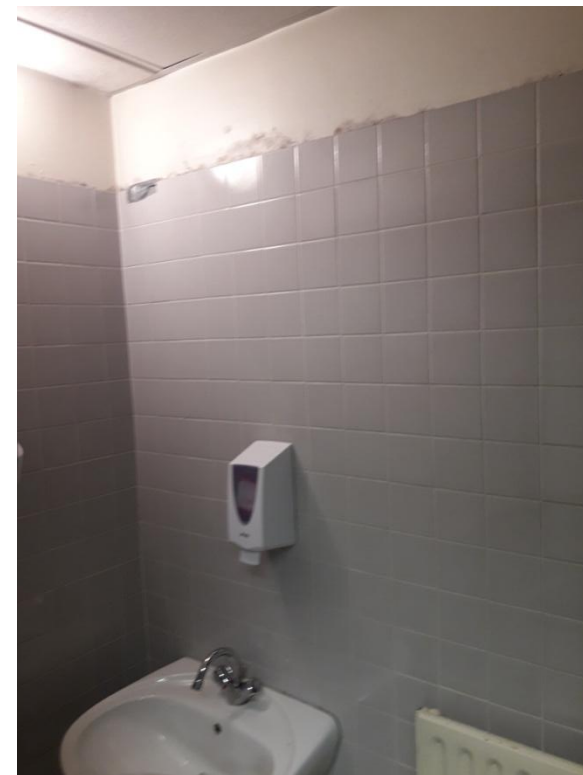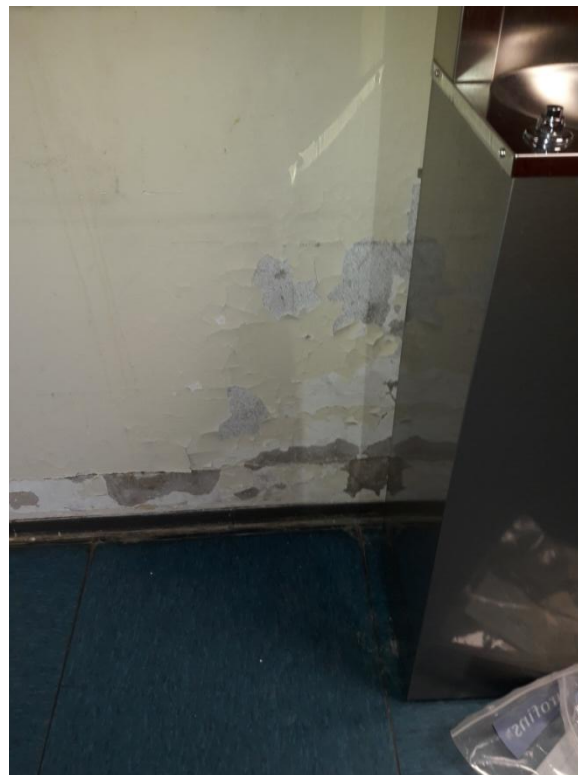

	PRELEVEMENTS SOLS/ PLINTHES IFREMER BATIMENT 502 2^{ème} ETAGE
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div data-bbox="20 449 113 521"></div> <div data-bbox="134 471 321 492">Prélèvement Négatif</div> <div data-bbox="20 564 113 635"></div> <div data-bbox="134 564 321 635">Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées</div>	


N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+2	N° d'analyse
A41	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE, COLLE ET RAGREAGE	CIRCULATION S200 – SOL	AR-20-NS-015267-01-016
A42	COLLE MARRON DE PLINTHE PVC ET ENDUIT PLATRE	CIRCULATION S200 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-015
A43	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE, COLLE ET RAGREAGE	SALLE S221 - SOL	AR-20-NS-015267-01-014
A44	PEINTURE PLINTHE BOIS	SALLE S221 – PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-013
A49	COLLE DE BANDE ANTI DERAPANTE JAUNE	CIRCULATION S200/ ESCALIER - SOL	AR-20-NS-015267-01-012
A50	COLLE NEZ DE MARCHE ANTI DERAPANT	ESCALIER S256 – SOL	AR-20-NS-015267-01-011
A51	COLLE DE REVETEMENT SOUPLE SUR MARCHE	ESCALIER S256 - SOL	AR-20-NS-015267-01-010
A52	COLLE DE CARRELAGE ROUGE 10x10	SANITAIRES S287 - SOL	AR-20-NS-015267-01-009
A53	COLLE DE PLINTHE CARRELAGE ROUGE	SANITAIRES S287 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-008
A54	RAGREAGE SOL ET CARTON DE TRAVERSEE CABLE	LOCAL S293 - SOL	AR-20-NS-015267-01-007
A55	DALLE DE SOL SOUPLE BLEUE CLAIRE, COLLE ET RAGREAGE	SALLE S277 – SOL	AR-20-NS-015267-01-006
A56	PEINTURE PLINTHE BOIS	SALLE S277 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-005
A57	DALLE DE SOL SOUPLE VIOLETTE, COLLE ET RAGREAGE	SALLE S280 – SOL	AR-20-NS-015267-01-004
A59	COLLE ET RAGREAGE SOUS REVETEMENT SOUPLE GRIS	SALLE S233- SOL	AR-20-NS-015267-01-003
A60	COLLE ET RAGREAGE SOUS REVETEMENT SOUPLE GRIS	SALLE S267- SOL	AR-20-NS-015267-01-002
A61	COLLE ET RAGREAGE SOUS REVETEMENT SOUPLE BLANC	SALLE BLANCHE S279- SOL	AR-20-NS-015267-01-001

	PERIMETRE DU REPERAGE IFREMER CURAGE BATIMENT 502
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001


MURS/ CLOISONS/ POTEAUX/ RADIATEURS



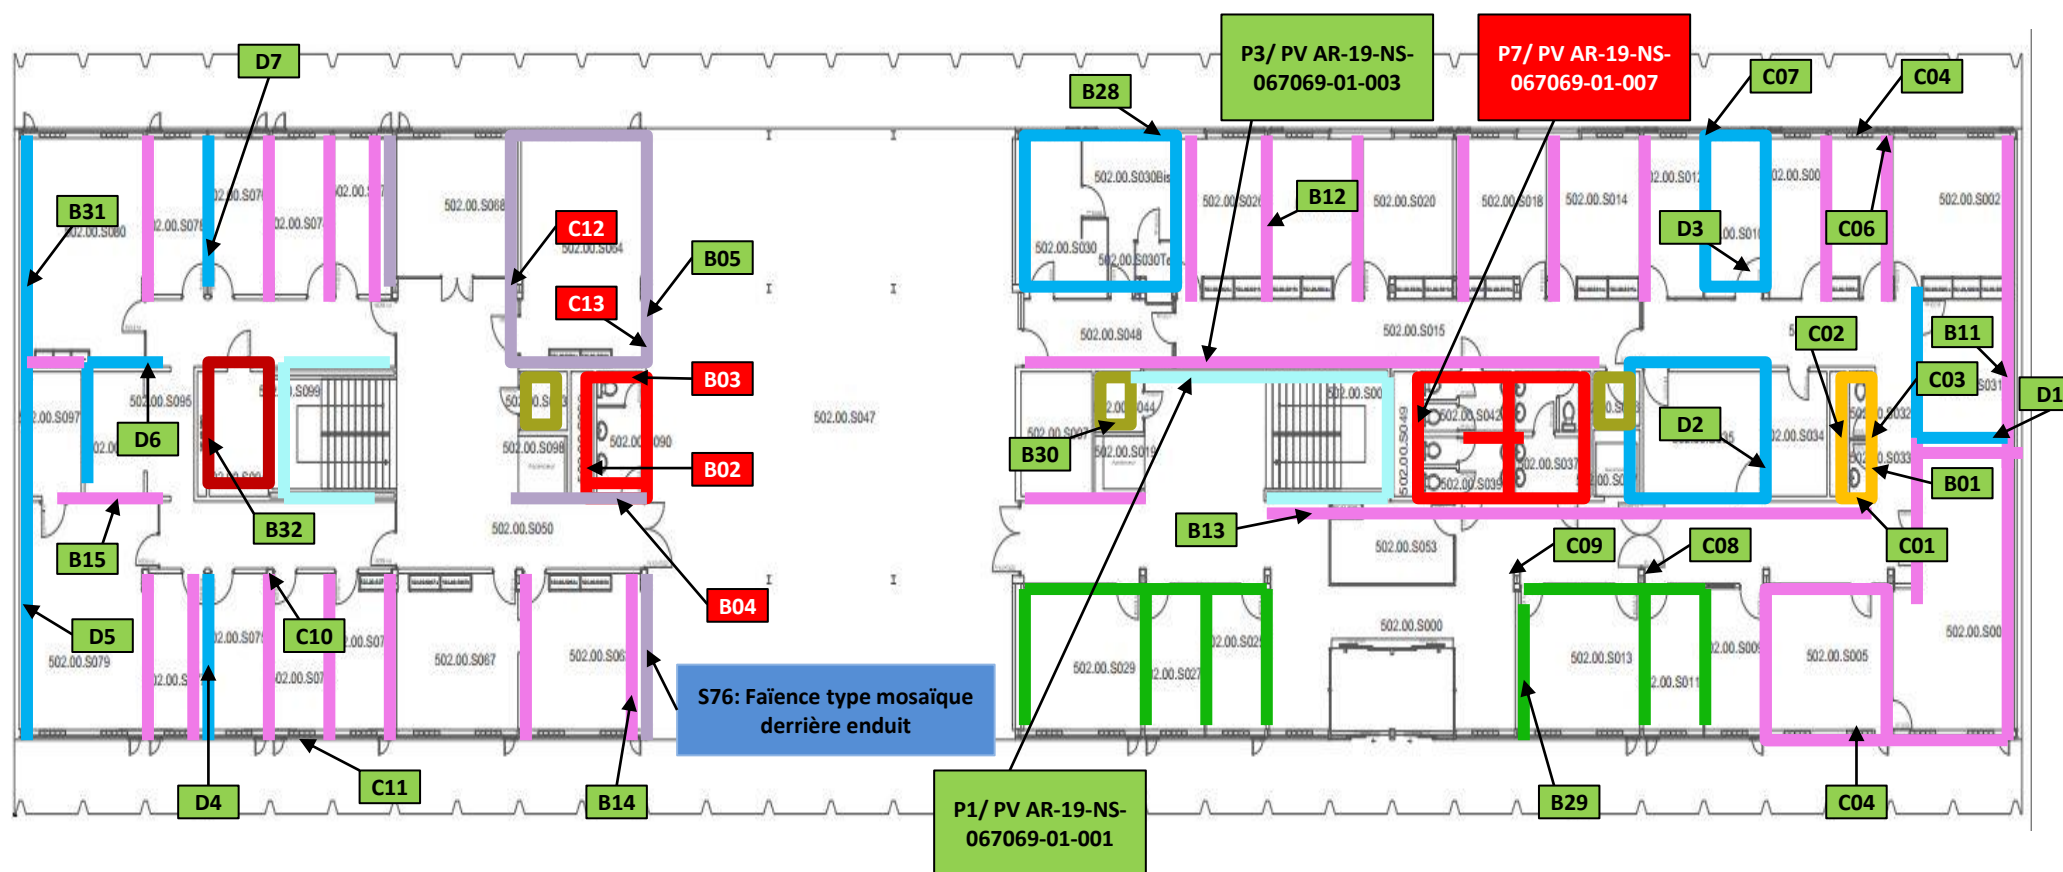


	REPERAGE DES PRELEVEMENTS IFREMER DU BATIMENT 502: RDC <u>CLOISONS/ MURS/ POTEAUX/</u> <u>RADIATEURS</u>	LEGENDE						<div><div>A</div><div>PRÉLEVEMENT NÉGATIF</div></div>	
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020		CLOISON AVEC ENDUIT ET PEINTURE		CLOISON MODULAIRE SUR RAILS METALLIQUE		ENDUIT CIMENT TYPE 1	<div><div>A</div><div>PRÉLEVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES</div></div>
	RAPPORT N°	A319531187		PLAQUE DE PLATRE ET PEINTURE OU REVETEMENT		FAIENCE TYPE 2 MOZAIQUE		ENDUIT CIMENT TYPE 2	<div><div>S</div><div>SONDAGE</div></div>
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD							
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX		FAIENCE TYPE 1		BRIQUE		FAIENCE TYPE 3	
INDICE	I:001								











REPERAGES DES PRELEVEMENTS CLOISONS , RDC IFREMER BATIMENT 502

	PRELEVEMENTS MURS/ CLOISONS... IFREMER BATIMENT 502 RDC
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div> <div>B</div> <div>Prélèvement Négatif</div> </div> <div> <div>B</div> <div>Prélèvement Positif Avec fibres d'amiantes détectées</div> </div>	

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation RDC	N° d'analyse
P1	ENDUIT JOITOIEMENT BRIQUE	CIRCULATION S000/ ESCALIER-MUR	AR-19-NS-067069-01-001
P3	PEINTURE ET ENDUIT SUR MUR PARPAING	CIRCULATION S015 - MUR	AR-19-NS-067069-01-003
P7	COLLE DE FAIENCE ET ENDUIT GRIS	SANITAIRE SO42 - FAIENCE	AR-19-NS-067069-01-007
B1	COLLE DE FAIENCE ET ENDUIT GRIS	WC SO33 – MUR FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-041
B2	COLLE DE FAIENCE ET ENDUIT GRIS	WC SO90 - FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-040
B3	COLLE DE FAIENCE ET ENDUIT GRIS	WC SO90 - FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-039
B4	COLLE DE FAIENCE TYPE MOZAIQUE ET ENDUIT BLANC	CIRCULATION S050- FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-038
B5	COLLE DE FAIENCE TYPE MOZAIQUE ET ENDUIT BLANC	SALLE SO64 - FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-037
B11	ENDUIT PLATREUX ET REVETEMENT MURAL	SALLE S031 – MUR PLEIN	AR-20-NS-015451-01-031
B12	PEINTURE ET ENDUIT PLATRE	SALLE S024 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-030
B13	MUR BETON ENDUIT PLATRE ET REVETEMENT MURAL	CIRCULATION/ESCALIER S003- MUR	AR-20-NS-015451-01-029
B14	PEINTURE ET ENDUIT, MOSAIQUE (EN SOUS FACE)	SALLE S063 – MUR	AR-20-NS-015451-01-028
B15	PEINTURE ET ENDUIT, MOSAIQUE (EN SOUS FACE)	SALLE S063 – CLOISON	AR-20-NS-015451-01-027
B28	BANDE CALICOT, TOILE DE VERRE ET ENDUIT PLATRE	SALLE S030bis – CALICOT SUR CLOISON	AR-20-NS-015451-01-026
B29	ENDUIT PLATRE ET REVETEMENT MURAL	CIRCULATION S000 – CLOISON MODULAIRE	AR-20-NS-015451-01-025
B30	PEINTURE ET ENDUIT SUR BETON	LOCAL S044 - MUR	AR-20-NS-015451-01-024
B31	BANDE CALICOT, PEINTURE ET ENDUIT PLATRE	SALLE S080 – CALICOT DOUBLAGE	AR-20-NS-015451-01-023
B32	ENDUIT BETON	LOCAL S094 - DOUBLAGE	AR-20-NS-015451-01-022
C1	COLLE DE FAIENCE (IDEM B1)	WC S033- MUR FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-001
C2	COLLE DE FAIENCE	WC S032- MUR FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-002
C3	COLLE DE FAIENCE	WC S032- MUR FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-003


	PRELEVEMENTS MURS/ CLOISONS IFREMER BATIMENT 502 RDC
	DATE DE VISITE 24 FEVRIER 2020
	RAPPORT N° A319531187
	DESSINATEUR JULIEN GRIMAUD
	TYPE DE RAPPORT REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div>  B </div> Prélèvement Négatif	
<div>  B </div> Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées	

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation RDC	N° d'analyse
C4	PEINTURE SUR RADIATEUR METALLIQUE	SALLE S006- RADIATEUR	AR-20-NS-029766-01-004
C5	PEINTURE SUR RADIATEUR METALLIQUE	SALLE S009- RADIATEUR	AR-20-NS-029766-01-005
C6	PEINTURE NOIRE SUR POTEAU METALLIQUE	SALLE S006- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-006
C7	PEINTURE NOIRE SUR POTEAU METALLIQUE	SALLE S012- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-007
C8	PEINTURE GRISE SUR POTEAU METALLIQUE	CIRCULATION S000- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-008
C9	PEINTURE GRISE SUR POTEAU METALLIQUE	CIRCULATION S000- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-009
C10	PEINTURE GRISE/ BLANCHE SUR POTEAU METALLIQUE	CIRCULATION S073- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-010
C11	PEINTURE SUR RADIATEUR METALLIQUE	SALLE S073- RADIATEUR	AR-20-NS-029766-01-011
C12	COLLE SOUS MOSAIQUE IDEM B05	SALLE S064- MUR MOZAIQUE	AR-20-NS-029766-01-012
C13	COLLE SOUS MOSAIQUE IDEM B05	SALLE S064- MUR MOZAIQUE	AR-20-NS-029766-01-013
D1	BANDE CALICOT	SALLE S031- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-001
D2	BANDE CALICOT	SALLE S035- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-002
D3	BANDE CALICOT	SALLE S010- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-003
D4	BANDE CALICOT	SALLE S075- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-004
D5	BANDE CALICOT	SALLE S079- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-005
D6	BANDE CALICOT	SALLE S096- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-006
D7	BANDE CALICOT	SALLE S076- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-007


	REPERAGE DES PRELEVEMENTS	LEGENDE						A PRÉLÈVEMENT NÉGATIF
	IFREMER DU BATIMENT 502: 1^{er} ETAGE							A PRÉLÈVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES
	CLOISONS/ MURS/ POTEAUX/ RADIATEURS		CLOISON AVEC ENDUIT ET PEINTURE		CLOISON MODULAIRE PVC		ENDUIT CIMENT TYPE 1	 S SONDAGE
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020						
	RAPPORT N°	A319531187						
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD						
TYPE DE RAPPORT		REPERAGE AVANT TRAVAUX		PLAQUE DE PLATRE ET PEINTURE OU REVETEMENT		FAIENCE TYPE 2 MOZAIQUE	ENDUIT CIMENT TYPE 2	
INDICE		I:001		FAIENCE TYPE 1		BRIQUE	PLACARD EN BOIS ET PANNEAUX VITREE AU DESSUS	



REPERAGES DES PRELEVEMENTS CLOISONS , 1^{er} ETAGE BATIMENT 502




	PRELEVEMENTS MURS/ CLOISONS IFREMER BATIMENT 502 1^{er} ETAGE
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div> <div>B</div> <div>Prélèvement Négatif</div> </div>	
<div> <div>B</div> <div>Prélèvement Positif Avec fibres d'amiantes détectées</div> </div>	

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+1	N° d'analyse
B6	COLLE BLANCHE DE FAIENCE ET ENDUIT PLATREUX	SALLE S183 - FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-036
B7	COLLE BLANCHE DE FAIENCE ET ENDUIT GRIS	WC 187- FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-035
B8	COLLE GRISE DE FAIENCE ET ENDUIT PLATREUX	SALLE 195- FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-034
B16	PEINTURE ET ENDUIT PLATRE SUR BETON	CIRCULATION/ ESCALIER S198 - MUR	AR-20-NS-015451-01-021
B17	PEINTURE ET ENDUIT PLATRE SUR BETON	SALLE S160 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-020
B18	PEINTURE ET ENDUIT PLATRE SUR BETON	SALLE S159 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-019
B19	PEINTURE ET ENDUIT PLATRE SUR BETON	SALLE S131 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-018
B33	BANDE CALICOT SUR CLOISON PLATRE	CIRCULATION S100 - DOUBLAGE	AR-20-NS-015451-01-017
B34	PEINTURE SUR BETON	LOCAL S199 - MUR	AR-20-NS-015451-01-016
B35	PLAQUES ISOLANTE POSEES SUR CLOISON	SALLE S130 - CLOISON	AR-20-NS-015451-01-015
C14	COLLE DE FAIENCE	SALLE 183 - FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-014
C15	COLLE DE FAIENCE	SALLE 185 - FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-015
C16	COLLE DE FAIENCE (IDEM B06)	SALLE 184 - FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-016
C17	COLLE DE FAIENCE (IDEM C18)	SANITAIRE S138 - FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-017
C18	COLLE DE FAIENCE (IDEM C17)	SANITAIRE S138 - FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-018
C19	PEINTURE NOIRE SUR POTEAU METALLIQUE	SALLE S155- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-019
C20	PEINTURE NOIRE SUR POTEAU METALLIQUE	SALLE S164- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-020
C21	PEINTURE SUR RADIATEUR METALLIQUE	SALLE S155- RADIATEUR	AR-20-NS-029766-01-021
D9	BANDE CALICOT	CIRCULATION S100- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-009
D10	BANDE CALICOT	SALLE S172- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-010
D11	BANDE CALICOT	SALLE S175- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-011


	REPERAGE DES PRELEVEMENTS	LEGENDE				<div>A</div> PRÉLEVEMENT NÉGATIF <div>A</div> PRÉLEVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES <div>S</div> SONDAGE
	IFREMER DU BATIMENT 502: 2^{ème} ETAGE CLOISONS/ MURS/ POTEAUX/ RADIATEURS					
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020				
	RAPPORT N°	A319531187				
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD				
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX				
INDICE	I:001					
		CLOISON AVEC ENDUIT ET PEINTURE		CLOISON MODULAIRE PVC		ENDUIT CIMENT TYPE 1
		PLAQUE DE PLATRE ET PEINTURE OU REVETEMENT		FAIENCE TYPE 2 MOZAIQUE		ENDUIT CIMENT TYPE 2
		FAIENCE TYPE 1		BRIQUE		PLACARD EN BOIS ET PANNEAUX VITREE AU DESSUS



REPERAGES DES PRELEVEMENTS CLOISONS , 2^{ème} ETAGE BATIMENT 502

	PRELEVEMENTS <u>MURS/ CLOISONS</u> IFREMER BATIMENT 502 <u>2^{ème} ETAGE</u>	
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
	RAPPORT N°	A319531187
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
	INDICE	I:001
LEGENDE		
 Prélèvement Négatif		
 Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées		




N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+2	N° d'analyse
B9	COLLE BLANCHE DE FAIENCE ET ENDUIT BEIGE	WC S237- FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-033
B10	COLLE BLANCHE DE FAIENCE ET ENDUIT BEIGE	WC S286- FAIENCE	AR-20-NS-015451-01-032
B20	BETON, ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	CIRCULATION S200 - MUR	AR-20-NS-015451-01-014
B21	BETON, ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	CIRCULATION S200 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-013
B22	BETON, ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	CIRCULATION S200 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-012
B23	BETON, ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	SALLE S251 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-011
B24	BETON, ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	SALLE S271 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-010
B25	BETON, ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	SALLE S276 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-009
B26	BETON, ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	SALLE S222 – CLOISON PLEINE	AR-20-NS-015451-01-008
B27	ENDUIT PLATREUX ET PEINTURE	CIRCULATION S200 – COFFRAGE VERTICAL	AR-20-NS-015451-01-007
B36	BANDE CALICOT ET ENDUIT PLATREUX	SALLE S202 – CALICOT SUR DOUBLAGE	AR-20-NS-015451-01-006
B37	<u>contamination PONCTUELLE</u> BANDE CALICOT ET ENDUIT PLATREUX <u>CONFIRMEE PAR PRELEVEMENTS C28 ET C29</u>	SALLE S209bis – CALICOT CLOISON	AR-20-NS-015451-01-005
B38	BANDE CALICOT ET ENDUIT PLATREUX	SALLE S214 – CALICOT CLOISON	AR-20-NS-015451-01-004
B39	BANDE CALICOT ET ENDUIT PLATREUX	CIRCULATION S200 – CALICOT SUR DOUBLAGE	AR-20-NS-015451-01-001
B40	COLLE ET JOINT NOIR DE CARRELAGE SUR PAILLASSE	SALLE S218- PAILLASSE	AR-20-NS-015451-01-003
B41	COLLE ET JOINT NOIR DE CARRELAGE SUR PAILLASSE	SALLE S218- PAILLASSE	AR-20-NS-015451-01-002
C22	COLLE DE FAIENCE	SALLE 296 – FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-022
C23	COLLE DE FAIENCE	SALLE 295 - FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-023
C24	COLLE DE FAIENCE	SALLE 294 - FAIENCE	AR-20-NS-029766-01-024
C25	PEINTURE NOIRE SUR POTEAU METALLIQUE	SALLE S267- POTEAU	AR-20-NS-029766-01-025
C26	BANDE CALICOT LIAISON CLOISON	SALLE S201- BANDE CALICOT CLOISON	AR-20-NS-029766-01-026


 <div> PRELEVEMENTS MURS/ CLOISONS IFREMER BATIMENT 502 2^{ème} ETAGE </div>	
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div> <div>B</div> <div>Prélèvement Négatif</div> </div> <div> <div>B</div> <div>Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées</div> </div>	


N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+2	N° d'analyse
C27	contamination PONCTUELLE BANDE CALICOT ET ENDUIT PLATREUX CONFIRMEE PAR PRELEVEMENTS D18 ET D19	SALLE S209- BANDE CALICOT CLOISON	AR-20-NS-029766-01-027
C28	BANDE CALICOT LIAISON CLOISON (IDEM B37)	SALLE S209 BIS- BANDE CALICOT CLOISON	AR-20-NS-029766-01-028
C29	BANDE CALICOT LIAISON CLOISON (IDEM B37)	SALLE S209 BIS- BANDE CALICOT CLOISON	AR-20-NS-029766-01-029
C30	BANDE CALICOT LIAISON CLOISON	SALLE S211- BANDE CALICOT CLOISON	AR-20-NS-029766-01-030
C31	BANDE CALICOT LIAISON CLOISON	SALLE S211- BANDE CALICOT CLOISON	AR-20-NS-029766-01-031
C32	BANDE CALICOT LIAISON CLOISON	SALLE S221- BANDE CALICOT CLOISON	AR-20-NS-029766-01-032
D12	BANDE CALICOT	CIRCULATION S200- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-012
D14	BANDE CALICOT	SALLE S262- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-014
D15	BANDE CALICOT	SALLE S226- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-015
D16	BANDE CALICOT	SALLE S205- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-016
D17	BANDE CALICOT	SALLE S257- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-017
D18	BANDE CALICOT IDEM PRELEVEMENT (IDEM C27)	SALLE S209- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-018
D19	BANDE CALICOT IDEM PRELEVEMENT (IDEM C27)	SALLE S209- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-019
D20	BANDE CALICOT	SALLE S209- CLOISON	AR-20-NS-030954-01-020

	PERIMETRE DU REPERAGE IFREMER CURAGE BATIMENT 502
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001


LES FAUX PLAFONDS

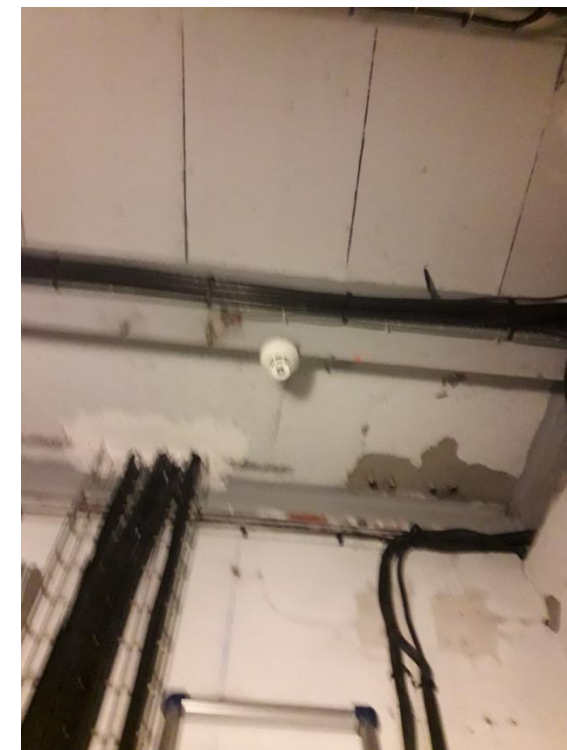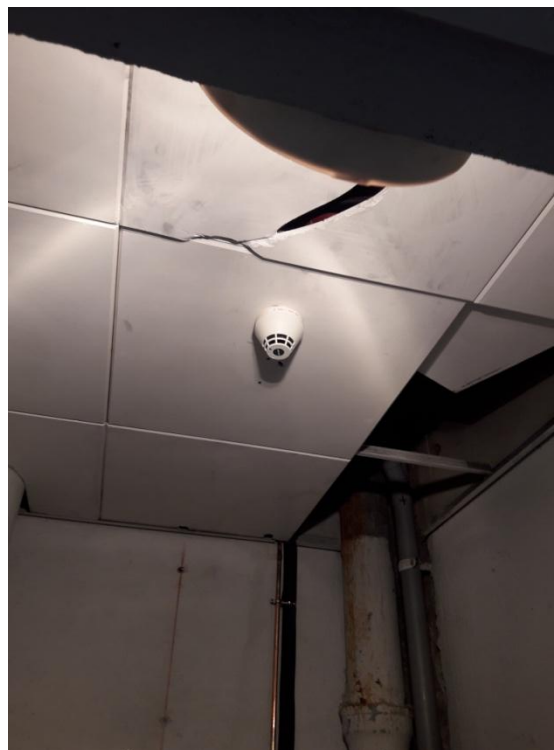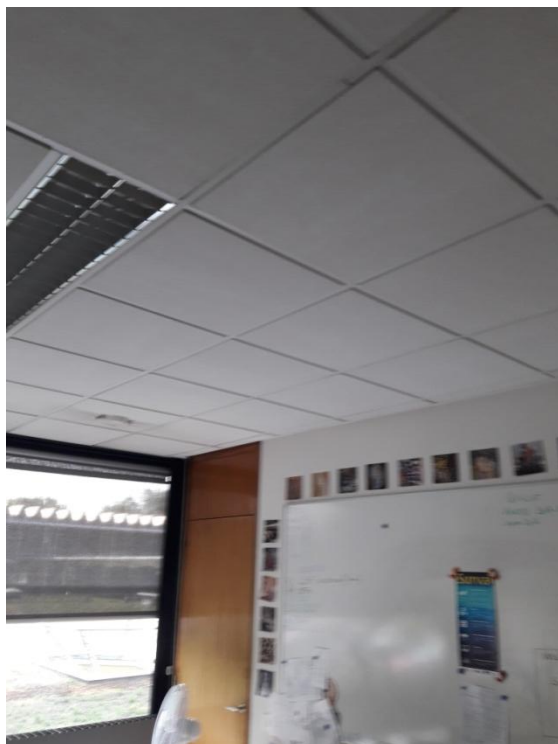



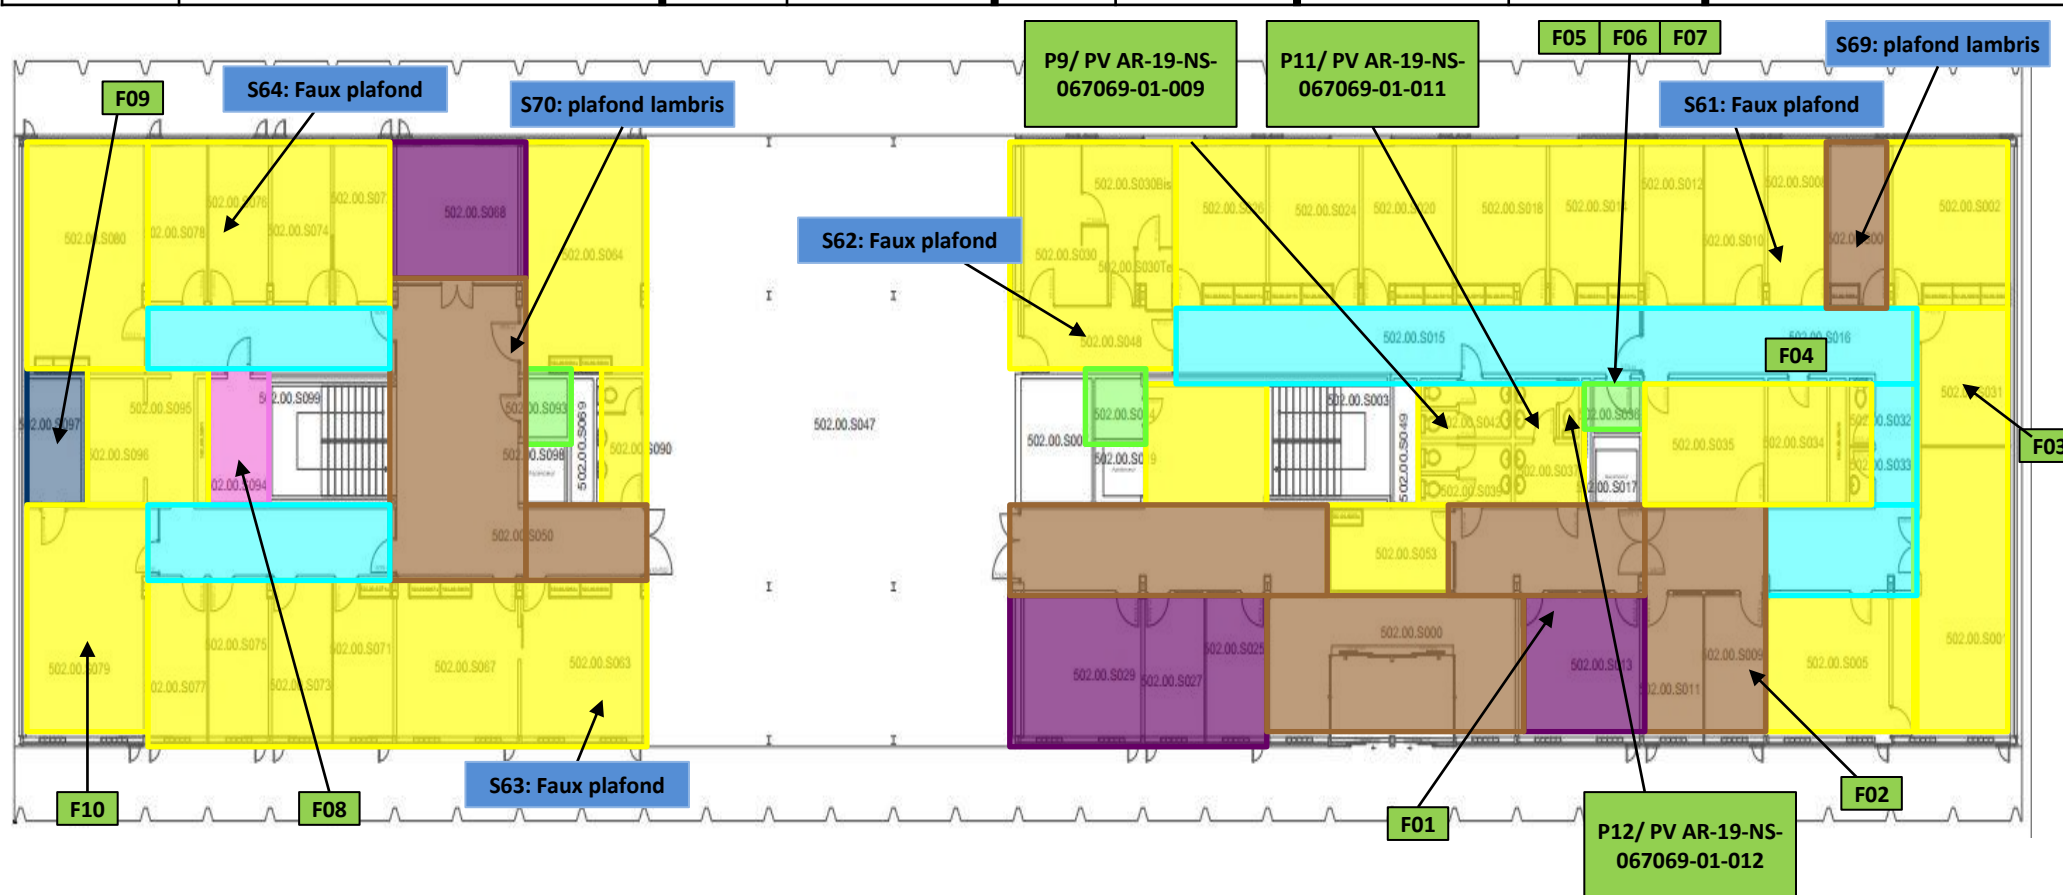










	REPERAGE DES PRELEVEMENTS IFREMER DU BATIMENT 502: RDC <u>PLAFOND/ FAUX PLAFOND</u>	LEGENDE						<div><div>A</div><div>PRÉLEVEMENT NÉGATIF</div></div>	
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020	<div></div>	PLAQUES DE FAUX PLAFOND	<div></div>	LAME METALLIQUE DE FAUX PLAFOND	<div></div>	ENDUIT CIMENT	<div><div>A</div><div>PRÉLEVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES</div></div>
	RAPPORT N°	A319531187	<div></div>	LAMBRIS BOIS LAMES LARGE	<div></div>	PLAFOND HOURDIS PEINT	<div></div>	ENDUIT PLATREUX	<div><div>S</div><div>SONDAGE</div></div>
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD	<div></div>	LAMBRIS BOIS PEINT EN BLANC LAME S FINES	<div></div>	PLAQUES DE FAUX PLAFOND METALLIQUE			
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX							
INDICE	I:001								




REPERAGES DES PRELEVEMENTS PLAFOND/ FAUX PLAFOND , RDC IFREMER
BATIMENT 502

 PRELEVEMENTS <u>PLAFOND/ FAUX</u> <u>PLAFOND</u> IFREMER BATIMENT 502 <u>RDC</u>	
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid black; width: 40px; height: 40px; background-color: #90EE90; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> B </div> Prélèvement Négatif </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid black; width: 40px; height: 40px; background-color: #FF0000; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> B </div> Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées </div>	


N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation RDC	N° d'analyse
P9	PLAQUE DE FAUX PLAFOND	SANITAIRES S042 – FAUX PLAFOND	AR-19-NS-067069-01-009
P11	PLAQUE DE FAUX PLAFOND	SANITAIRES S037 – FAUX PLAFOND	AR-19-NS-067069-01-011
P12	PLAQUE DE FAUX PLAFOND	SANITAIRES S037 – FAUX PLAFOND	AR-19-NS-067069-01-012
F1	PEINTURE BLANCHE SUR LAME LAMBRI BOIS	SALLE S013- PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-001
F2	PEINTURE MARRON SUR LAME LAMBRI BOIS	SALLE S009- PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-002
F3	PLAQUE DE FAUX PLAFOND	SALLE S001- FAUX PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-003
F4	PEINTURE SUR PLAQUE FAUX PLAFOND METALLIQUE	CIRCULATION S016- FAUX PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-004
F5	PEINTURE GRISE SUR HOURDIS BETON	LOCAL S036- PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-005
F6	PEINTURE GRISE SUR POUTRE METALLIQUE	LOCAL S036- POUTRE PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-006
F7	ENDUIT PLATREUX DE BOUCHAGE	LOCAL S036- ENDUIT BOUCHAGE PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-007
F8	PEINTURE ET ENDUIT CIMENT PLAFOND	LOCAL FRIGO S094- PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-008
F9	PEINTURE ET ENDUIT CIMENT PLAFOND	LOCAL FRIGO S097- PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-009
F10	PLAQUE DE FAUX PLAFOND	SALLE S079- FAUX PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-010

	REPERAGE DES PRELEVEMENTS IFREMER DU BATIMENT 502: 1^{er} ETAGE <u>PLAFOND/ FAUX PLAFOND</u>	LEGENDE						<div><div>A</div><div>PRÉLÈVEMENT NÉGATIF</div></div>	
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020		PLAQUES DE FAUX PLAFOND		LAME METALLIQUE DE FAUX PLAFOND		ENDUIT CIMENT	<div><div>A</div><div>PRÉLÈVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES</div></div> <div><div>S</div><div>SONDAGE</div></div>
	RAPPORT N°	A319531187						PLAQUE FAUX PLAFOND PLATREUX	
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD		LAMBRIS BOIS LAMES LARGE		PLAFOND HOURDIS PEINT		ENDUIT PLATREUX	
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX						DALLE DE FAUX PLAFOND PVC	
	INDICE	I:001		LAMBRIS BOIS PEINT EN BLANC LAME S FINES		PLAQUES DE FAUX PLAFOND METALLIQUE		FLOPAGE	
									

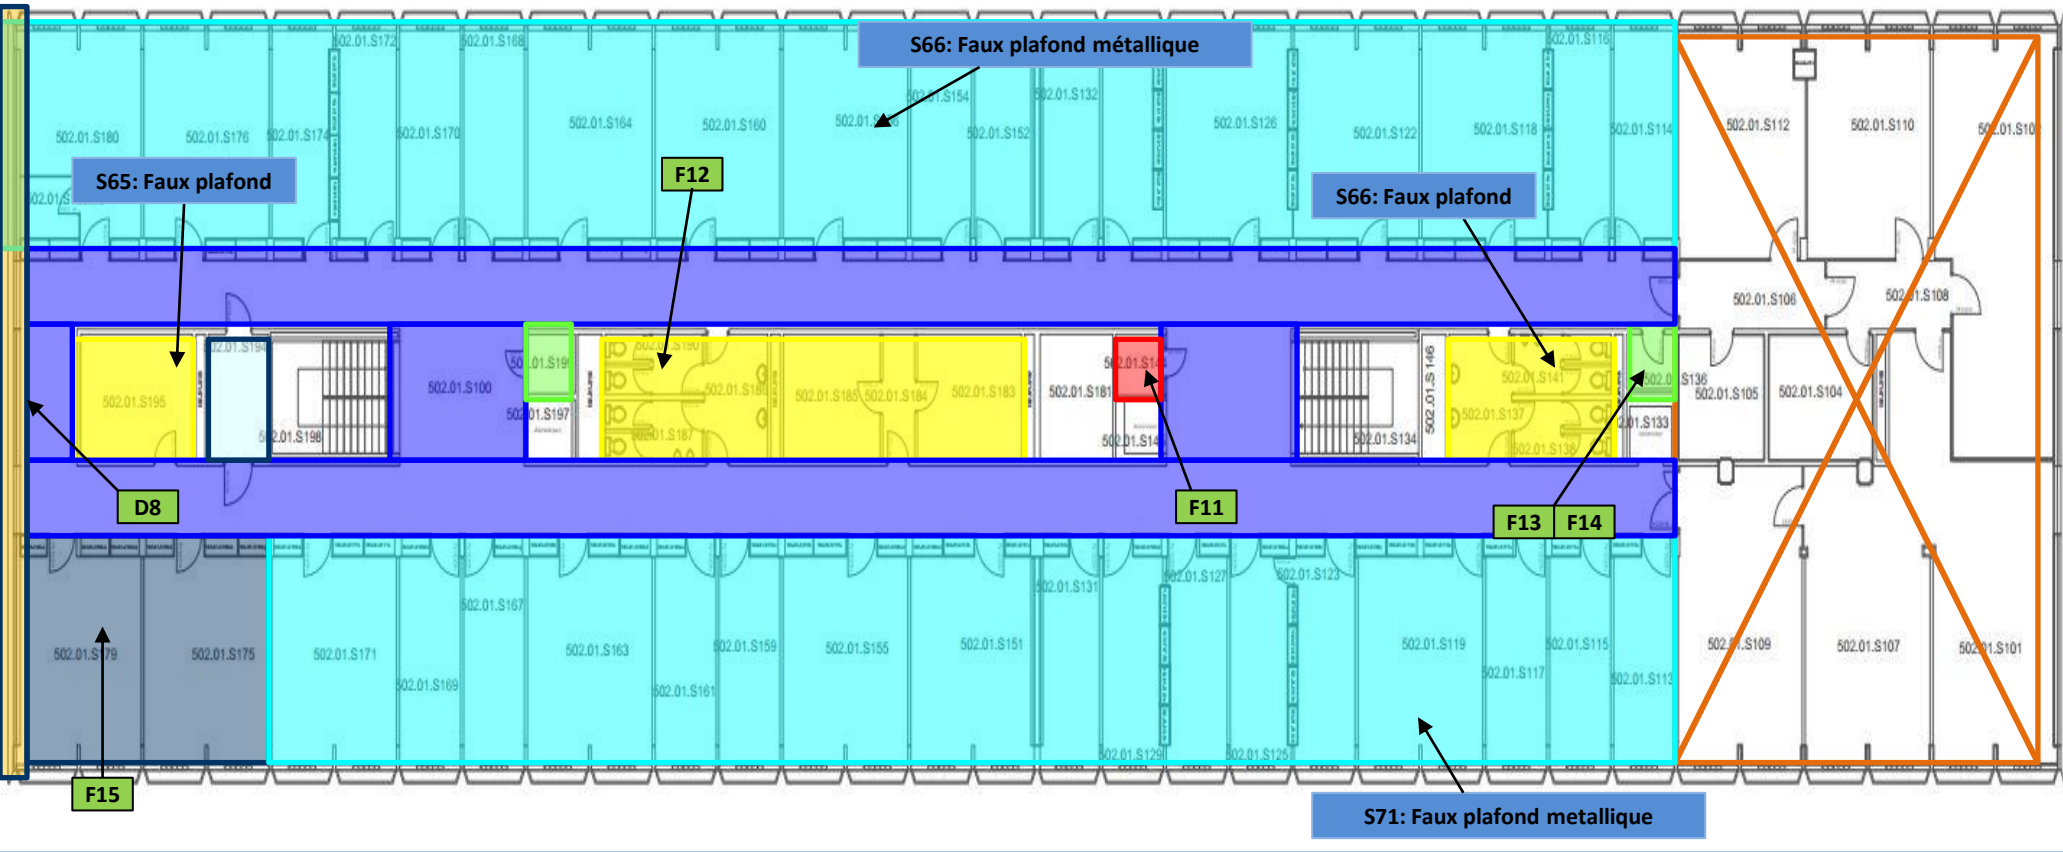

REPERAGES DES PRELEVEMENTS PLAFOND/ FAUX PLAFOND , 1^{er} ETAGE

BATIMENT 502

 <div> PRELEVEMENTS PLAFOND/ FAUX PLAFOND IFREMER BATIMENT 502 1^{er} ETAGE </div>	
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div> <div>B</div> Prélèvement Négatif </div> <div> <div>B</div> Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées </div>	

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+1	N° d’analyse
F11	PLAQUE DE FAUX PLAFOND PLATREUX	LOCAL S144- FAUX PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-011
F12	PLAQUE DE FAUX PLAFOND	SANITAIRES S190- FAUX PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-012
F13	PEINTURE GRISE SUR HOURDIS BETON	LOCAL S136- PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-013
F14	PEINTURE GRISE SUR POUTRE METALLIQUE	LOCAL S136- POUTRE PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-014
F15	PEINTURE ET ENDUIT PLATREUX PLAFOND (PLAQUE DE PLÂTRE COUPE FEU)	SALLE S179- PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-015
D8	FLOCAGE	CIRCULATION S100 - PLENUM	AR-20-NS-030954-01-008



REPERAGE DES PRELEVEMENTS


IFREMER DU BATIMENT 502: **2^{ème} ETAGE**
PLAFOND/ FAUX PLAFOND

DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001


LEGENDE

	PLAQUES DE FAUX PLAFOND		LAME METALLIQUE DE FAUX PLAFOND		ENDUIT CIMENT
	LAMBRIS BOIS LAMES LARGE		PLAFOND HOURDIS PEINT		PLAQUE FAUX PLAFOND PLATREUX
	LAMBRIS BOIS PEINT EN BLANC LAME S FINES		PLAQUES DE FAUX PLAFOND METALLIQUE		ENDUIT PLATREUX
					DALLE DE FAUX PLAFOND PVC
					FLOPAGE

	PRÉLEVEMENT NÉGATIF
	PRÉLEVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES
	SONDAGE

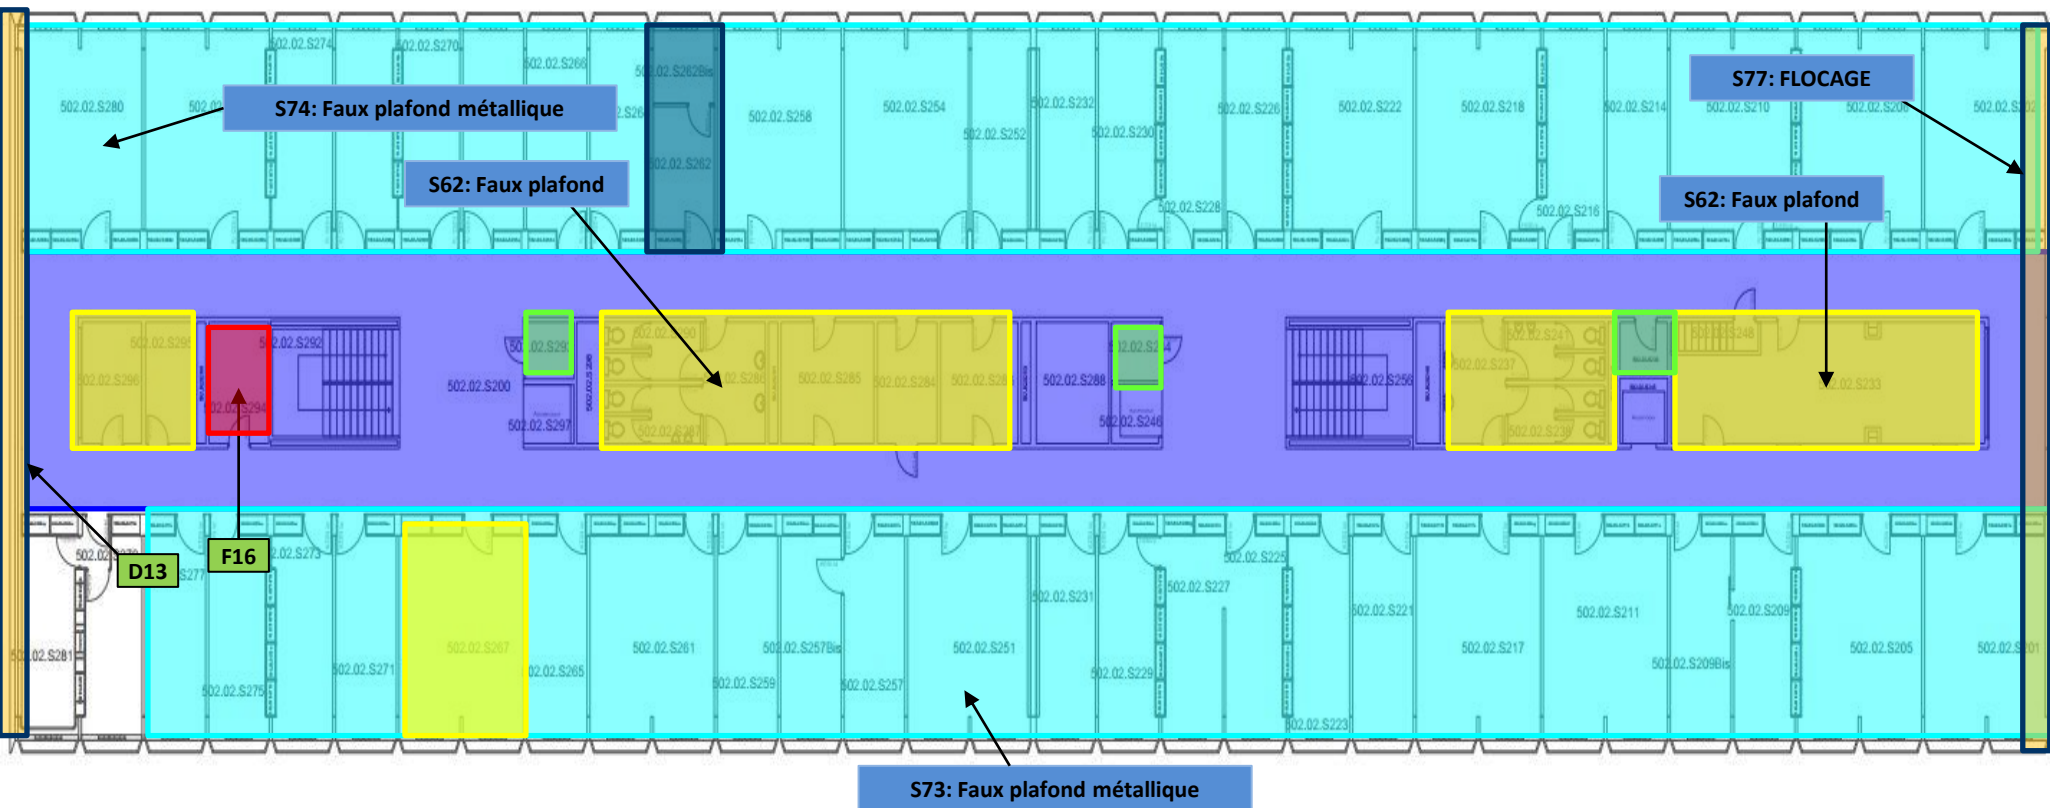

REPERAGES DES PRELEVEMENTS PLAFOND/ FAUX PLAFOND , 2^{ème} ETAGE
BATIMENT 502

 <div> PRELEVEMENTS <u>PLAFOND/ FAUX</u> <u>PLAFOND</u> IFREMER BATIMENT 502 <u>2^{ème} ETAGE</u> </div>	
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
<div> <div></div> <div>Prélèvement Négatif</div> </div> <div> <div></div> <div>Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées</div> </div>	

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+2	N° d'analyse
F16	PLAQUE DE FAUX PLAFOND PLATREUX	LOCAL S294- FAUX PLAFOND	AR-20-NS-029670-01-016
D13	FLOCAGE ET ENDUIT PROJETE	CIRCULATION S200 - FLOCAGE	AR-20-NS-030954-01-013


	PERIMETRE DU REPERAGE IFREMER CURAGE BATIMENT 502
DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001


LES GAINES FIBRE CIMENT

PRELEVEMENTS EN PHASE

CURAGE



	REPERAGE DES PRELEVEMENTS IFREMER DU BATIMENT 502: RDC GAINE FIBRE CIMENT	LEGENDE					<div>A</div> PRÉLEVEMENT NÉGATIF
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020	<div>○</div> DESCENTE D'EAU EN FIBRE CIMENT				<div>A</div> PRÉLEVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES
	RAPPORT N°	A319531187	<div>□</div> VIDE ORDURE EN FIBRE CIMENT				<div>S</div> SONDAGE
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD	<div>△</div> AUTRE CONDUIT EN FIBRE CIMENT				
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX					
	INDICE	I:001					

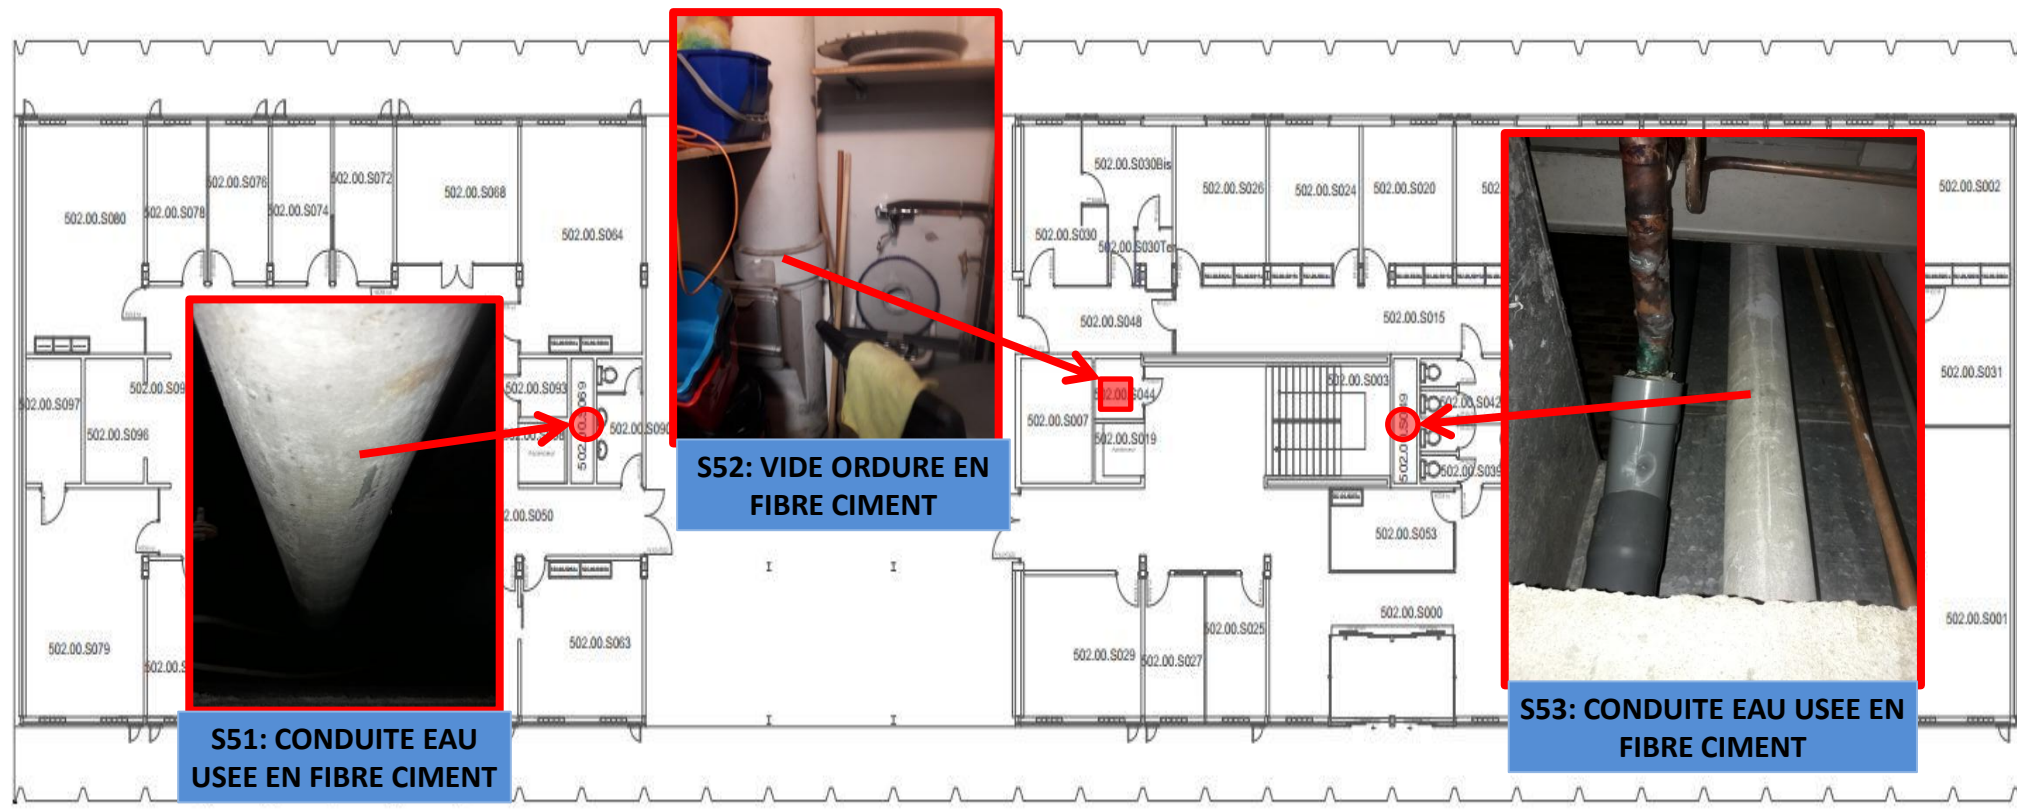







DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

LEGENDE

28

	REPERAGE DES PRELEVEMENTS	LEGENDE					<div> <div>A</div> <div>PRÉLÈVEMENT NÉGATIF</div> </div> <div> <div>A</div> <div>PRÉLÈVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES</div> </div> <div> <div>S</div> <div>SONDAGE</div> </div>
	IFREMER DU BATIMENT 502: 1^{er} ETAGE GAINE FIBRE CIMENT		DESCENTE D'EAU EN FIBRE CIMENT				
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020		VIDE ORDURE EN FIBRE CIMENT			
	RAPPORT N°	A319531187		AUTRE CONDUIT EN FIBRE CIMENT			
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD					
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX					
INDICE	I:001						




REPERAGES VISUEL GAINE FIBRE CIMENT, 1^{er} ETAGE BATIMENT 502




LEGENDE

B	Prélèvement Négatif
B	Prélèvement Positif Avec fibres d'amiante détectées

30

	REPERAGE DES PRELEVEMENTS	LEGENDE					<div> <div>A</div> <div>PRÉLEVEMENT NÉGATIF</div> </div>
	IFREMER DU BATIMENT 502: 2^{ème} ETAGE GAINE FIBRE CIMENT	<div> <div></div> <div>DESCENTE D'EAU EN FIBRE CIMENT</div> </div>					<div> <div>A</div> <div>PRÉLEVEMENT AVEC FIBRES D'AMIANTE DÉTECTÉES</div> </div>
	DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020	<div> <div></div> <div>VIDE ORDURE EN FIBRE CIMENT</div> </div>				<div> <div>S</div> <div>SONDAGE</div> </div>
	RAPPORT N°	A319531187	<div> <div></div> <div>AUTRE CONDUIT EN FIBRE CIMENT</div> </div>				
	DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD					
	TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX					
	INDICE	I:001					

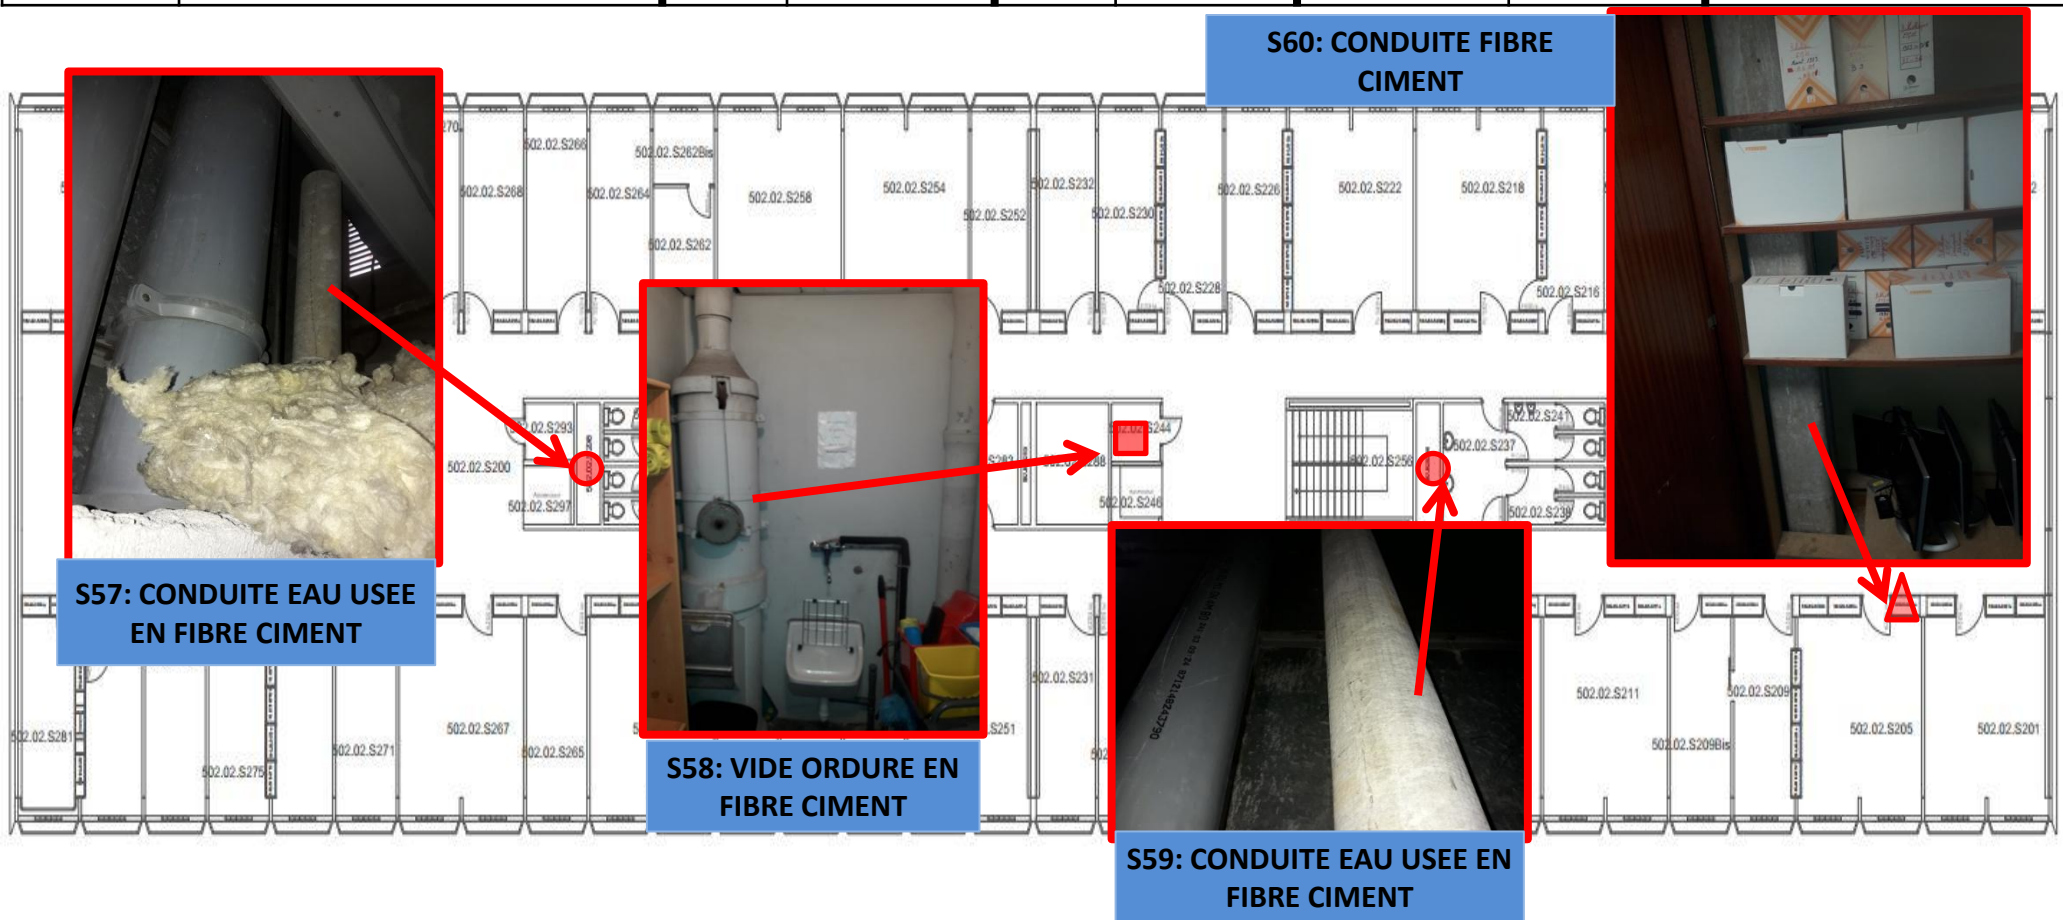

REPERAGES VISUEL GAINE FIBRE CIMENT, 2^{ème} ETAGE BATIMENT 502



RAPPORT N°	A319531187
------------	------------

TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
-----------------	------------------------

LEGENDE

Prélèvement Négatif

**Prélèvement Positif
Avec fibres d'amiante
détectées**



32

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS AVEC FIBRE D'AMIANTE IFREMER, BATIMENT 503




SOL: REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS AVEC FIBRE D'AMIANTE IFREMER, BATIMENT 503




		FIBRES D'AMIANTE DETECTEES: IFREMER BATIMENT 502 SOL 1^{er} ETAGE	
DATE DE VISITE		24 FEVRIER 2020	
RAPPORT N°		A319531187	
DESSINATEUR		JULIEN GRIMAUD	
TYPE DE RAPPORT		REPERAGE AVANT TRAVAUX	
INDICE		I:001	
		COLLE DE SOL ET PLINTHE CARRELAGE GRIS 5x5 AVEC FIBRES D'AMIANTE DETECTEES	

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS AMIANTE IFREMER, BATIMENT 502/ SOL

N°	Désignation du produit ou matériau	Localisation R+1	N° d'analyse
A37	COLLE DE CARRELAGE GRIS/BLANC 5x5	SALLE S175 - SOL	AR-20-NS-015267-01-020
A38	COLLE DE PLINTHE CARRELAGE GRIS/BLANC	SALLE S175 - PLINTHE	AR-20-NS-015267-01-019

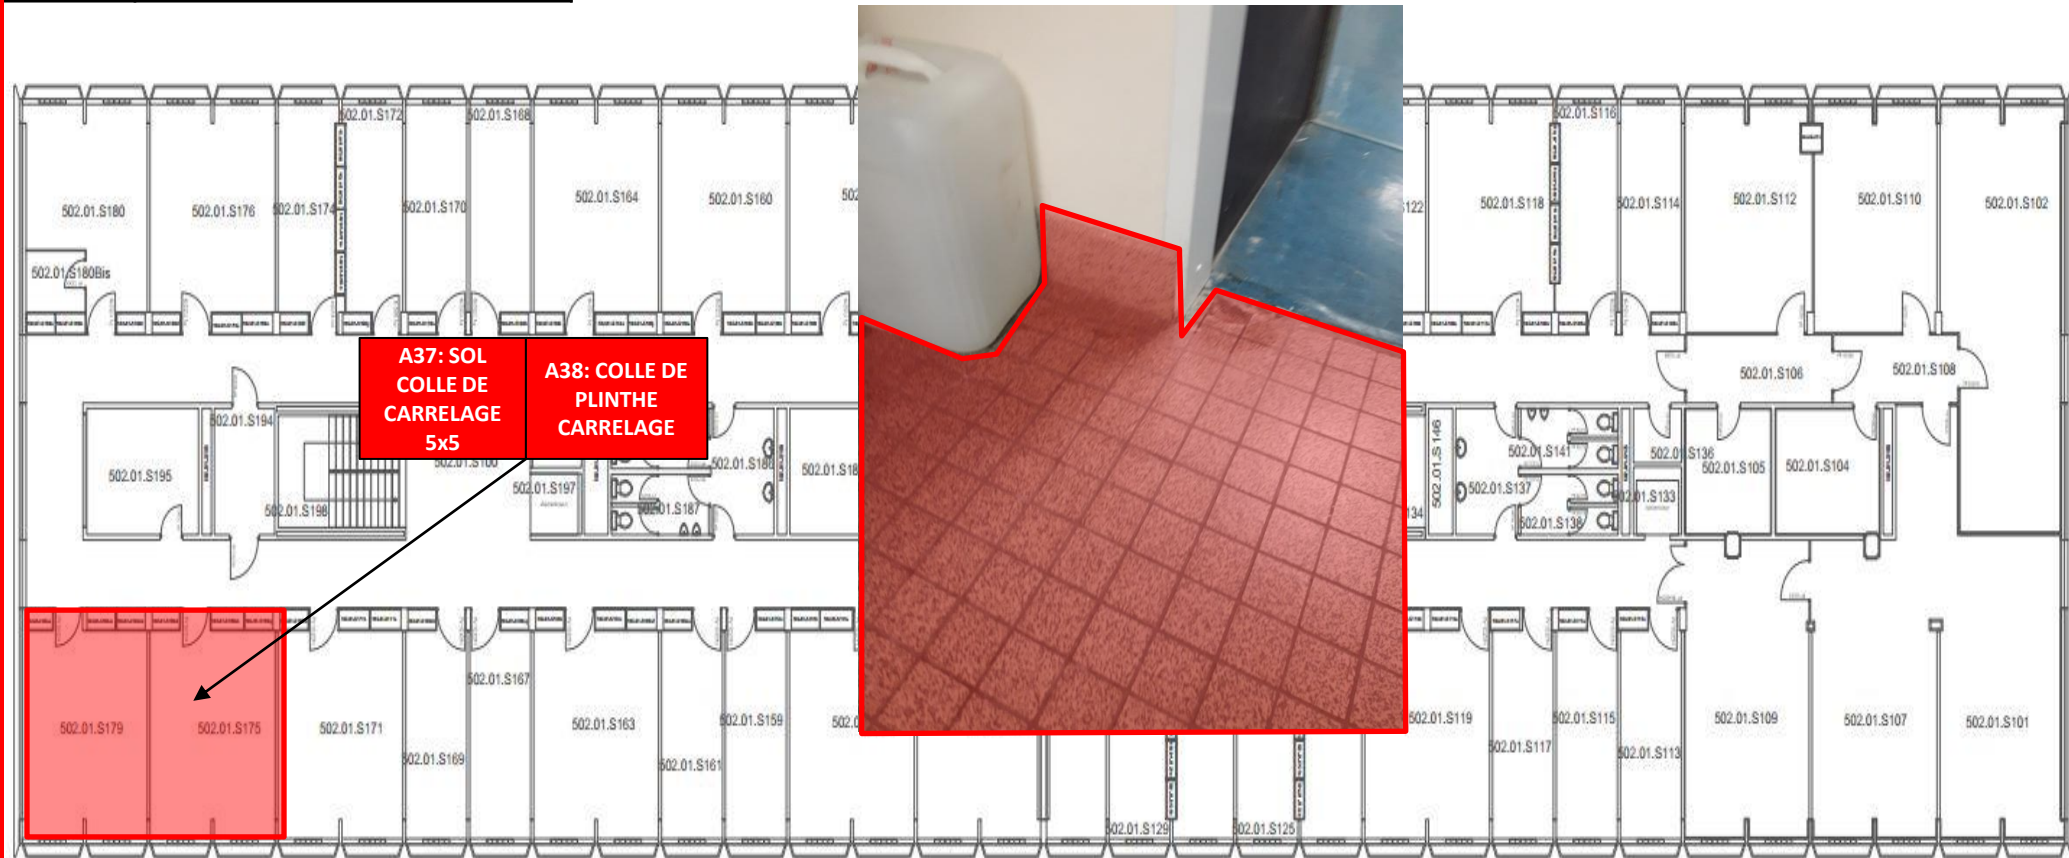

MURS/ CLOISONS: REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS AVEC FIBRE D'AMIANTE IFREMER, BATIMENT 503

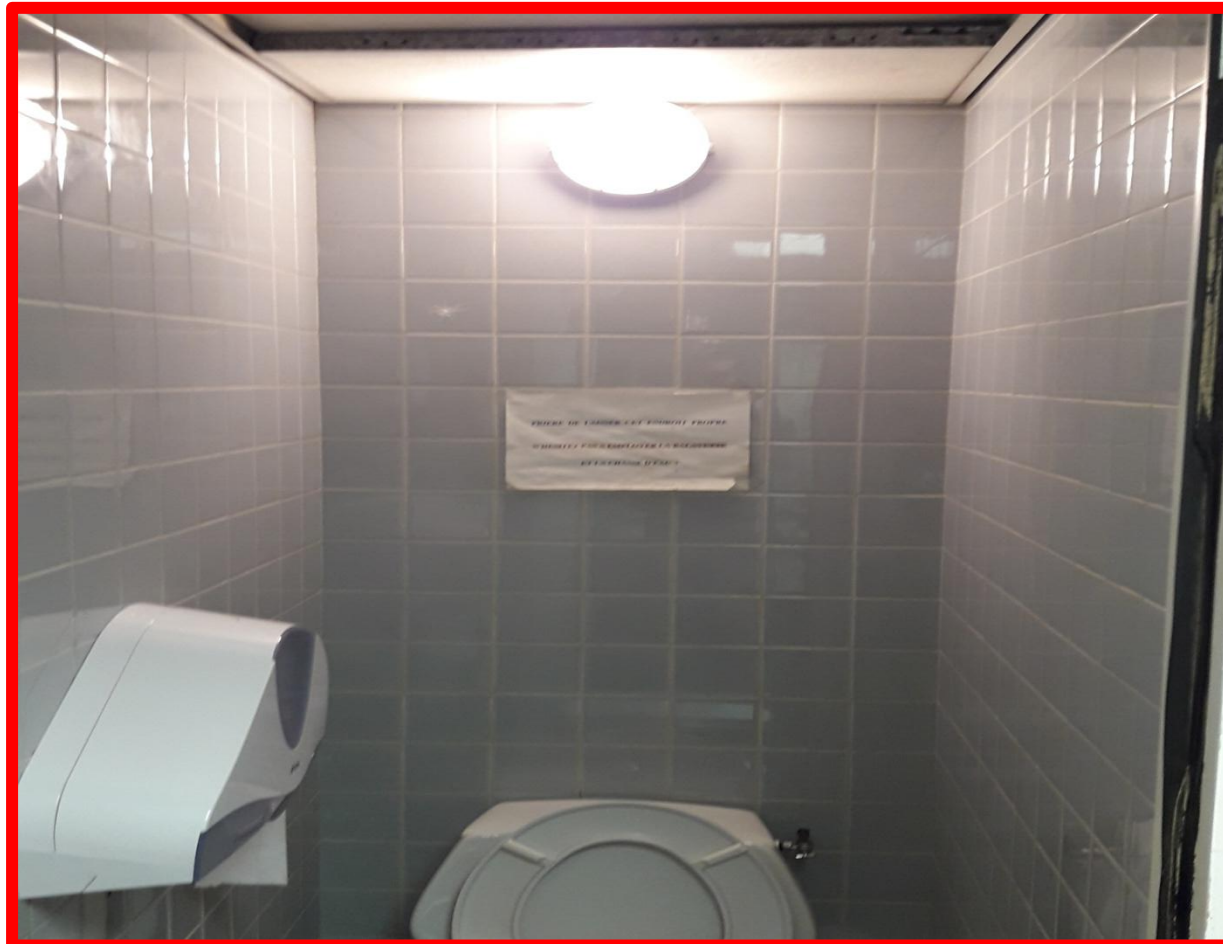

B08: CLOISON COLLE DE FAIENCE

B07: CLOISON COLLE DE FAIENCE

C16: CLOISON COLLE DE FAIENCE

C17: CLOISON COLLE DE FAIENCE

C15: CLOISON COLLE DE FAIENCE

C14: CLOISON COLLE DE FAIENCE

C18: CLOISON COLLE DE FAIENCE




FIBRES D'AMIANTE DETECTEES:
IFREMER
BATIMENT 502
CLOISON
2^{ème} ETAGE

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS AMIANTE IFREMER, BATIMENT 502 FAIENC

DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

●	ENDUIT DE FINITION ANGLE CLOISON PLATRE AVEC FIBRE D'AMIANTE DETECTEES
---	---

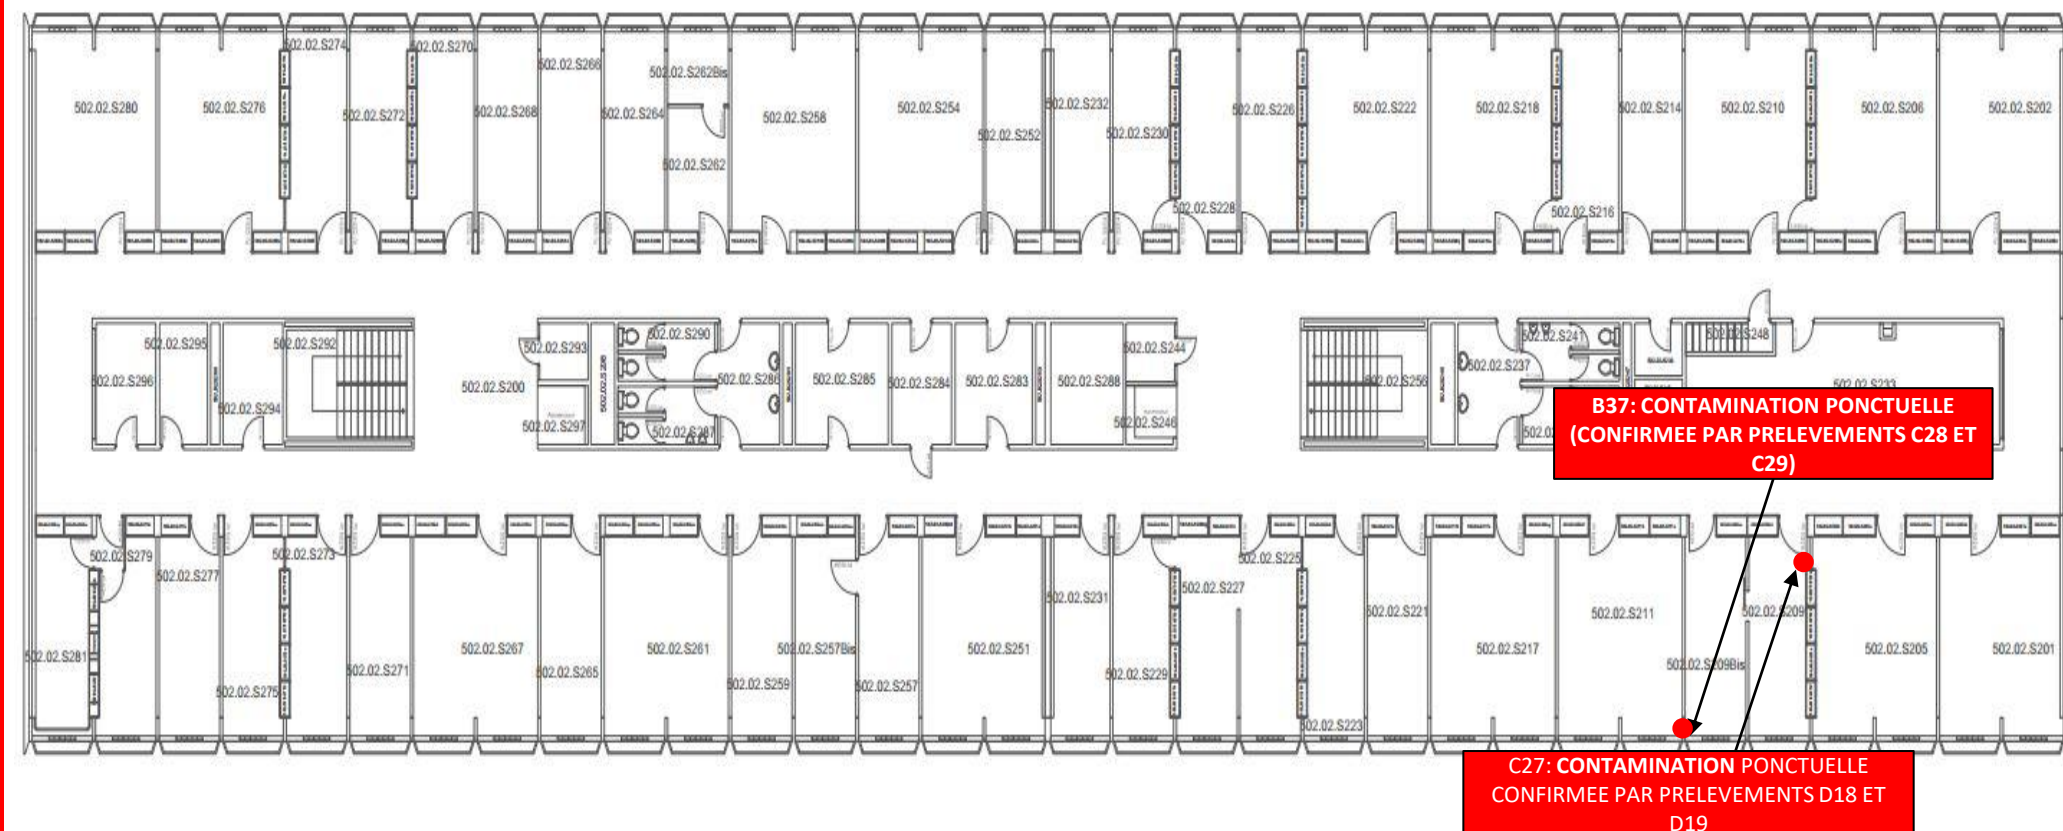




FIBRES D'AMIANTE DETECTEES:
IFREMER
BATIMENT 502
FAIENCE
2^{ème} ETAGE

DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
	COLLE DE FAIENCE

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS AMIANTE IFREMER, BATIMENT 502 FAIENCE

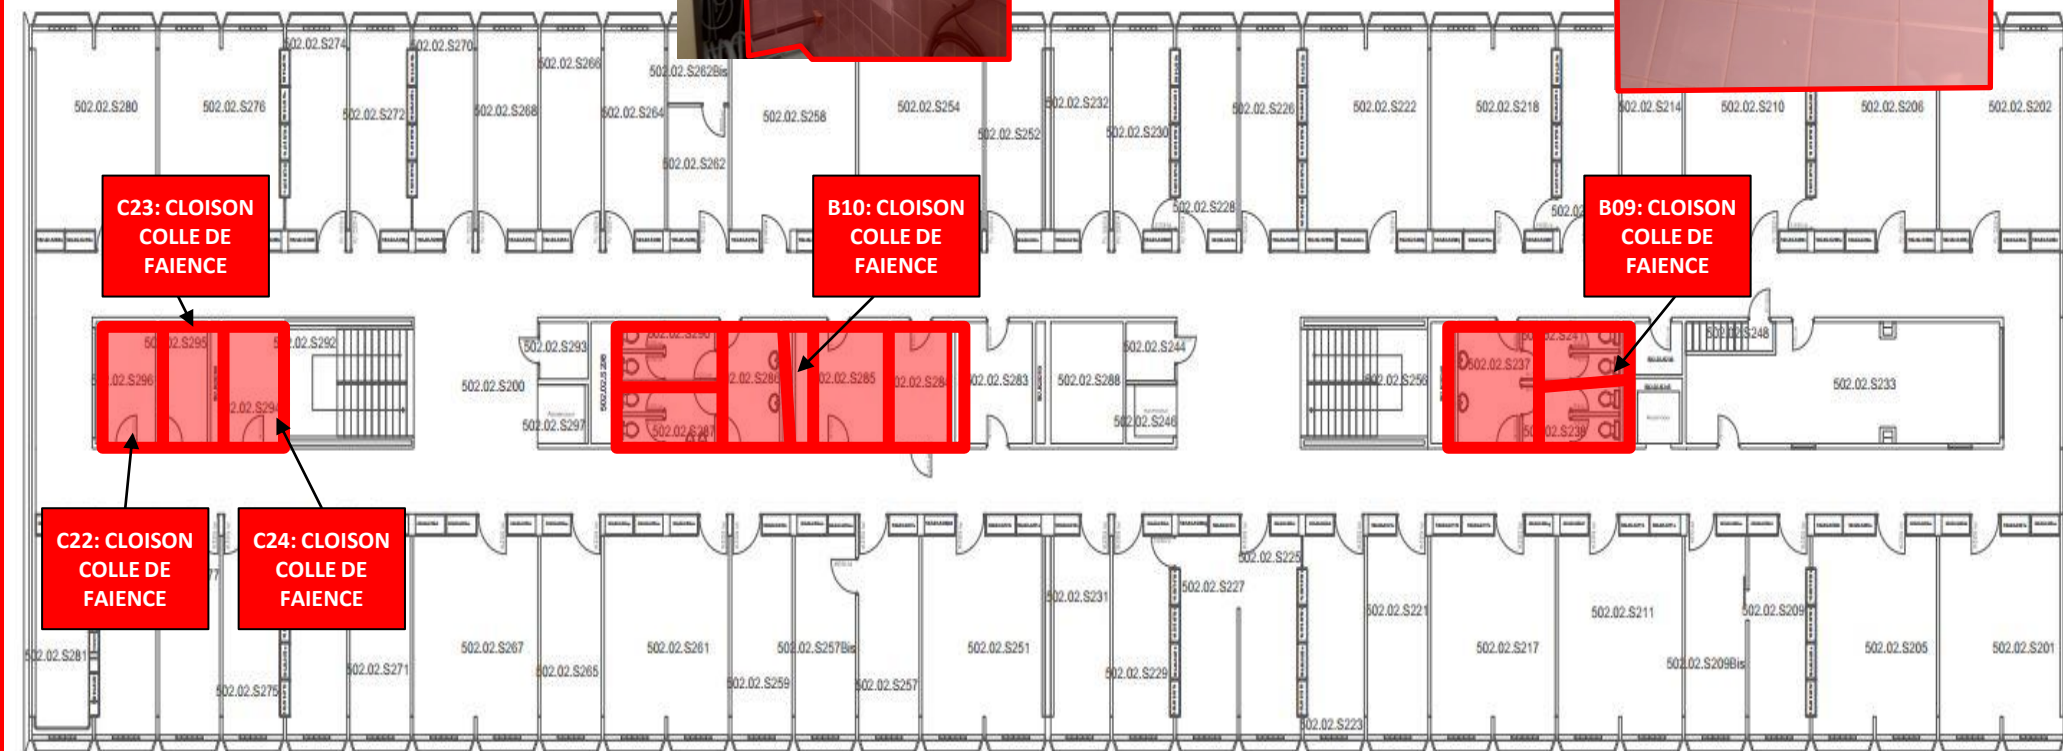

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS **PROBABLEMENT** AMIANTE IFREMER, BATIMENT 503: CONDUITES ET GAINES




Des prélèvements devront être réalisés






FIBRES D'AMIANTE DETECTÉES:
IFREMER
BATIMENT 502
CONDUITES EN FIBRE
CIMENT- RDC

DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

LEGENDE	
	DESCENTE D'EAU EN FIBRE CIMENT
	VIDE ORDURE EN FIBRE CIMENT
	AUTRE CONDUIT EN FIBRE CIMENT

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS PROBABLEMENT AMIANTE IFREMER, BATIMENT CONDUITES EN FIBRE CIMENT - RDC

DES PRELEVEMENTS DESTRUCTIFS DEVRONT ÊTRE REALISES EN PHASE CURARAGE AFIN DE CONFIRMER LA PRESENCE D'AMIANTE

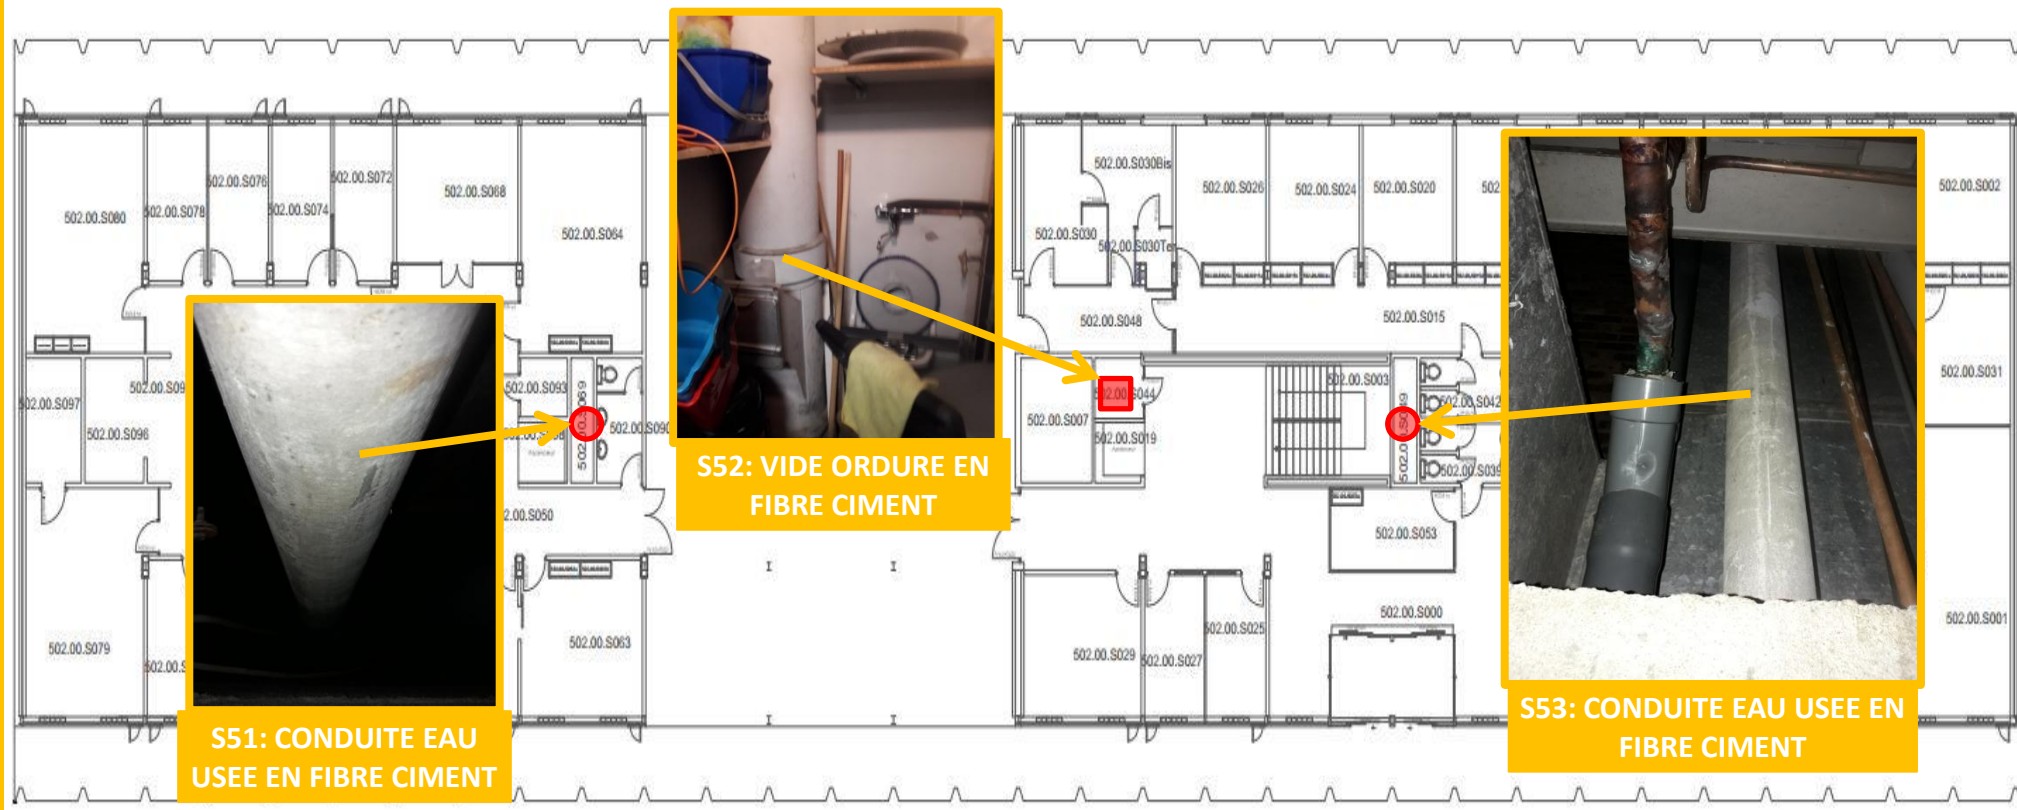






FIBRES D'AMIANTE DETECTEES:
IFREMER
BATIMENT 502
CONDUITES EN FIBRE
CIMENT- 1^{er} ETAGE

DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001


LEGENDE

	DESCENTE D'EAU EN FIBRE CIMENT
	VIDE ORDURE EN FIBRE CIMENT
	AUTRE CONDUIT EN FIBRE CIMENT

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS PROBABLEMENT AMIANTE

IFREMER, BATIMENT CONDUITES EN FIBRE CIMENT – 1^{er} ETAGE

DES PRELEVEMENTS DESTRUCTIFS DEVRONT ÊTRE REALISES EN PHASE CURAGE AFIN DE CONFIRMER LA PRESENCE D'AMIANTE

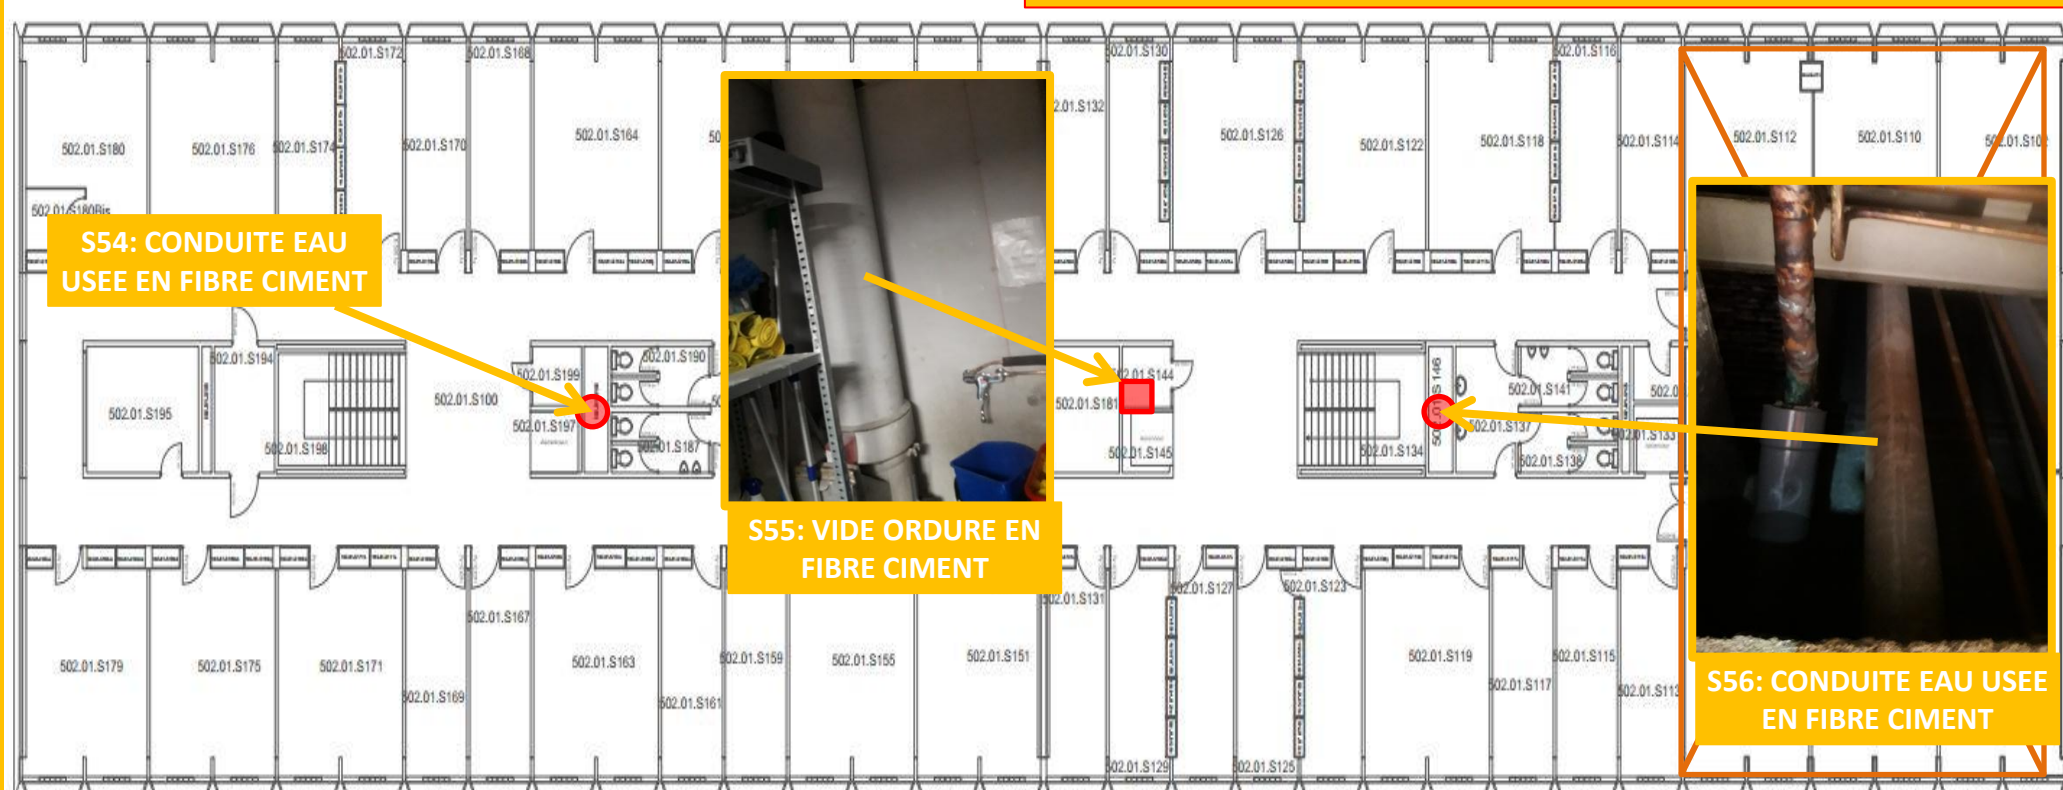




FIBRES D'AMIANTE DETECTEES:
IFREMER
BATIMENT 502
CONDUITES EN FIBRE
CIMENT- 2^{ème} ETAGE

DATE DE VISITE	24 FEVRIER 2020
RAPPORT N°	A319531187
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

LEGENDE



DESCENTE D'EAU EN
FIBRE CIMENT


VIDE ORDURE EN
FIBRE CIMENT



AUTRE CONDUIT EN
FIBRE CIMENT

REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS PROBABLEMENT AMIANTE IFREMER, BATIMENT CONDUITES EN FIBRE CIMENT –2^{ème} ETAGE


**DES PRELEVEMENTS DESTRUCTIFS DEVRONT ÊTRE REALISES EN
PHASE CURARAGE AFIN DE CONFIRMER LA PRESENCE D'AMIANTE**

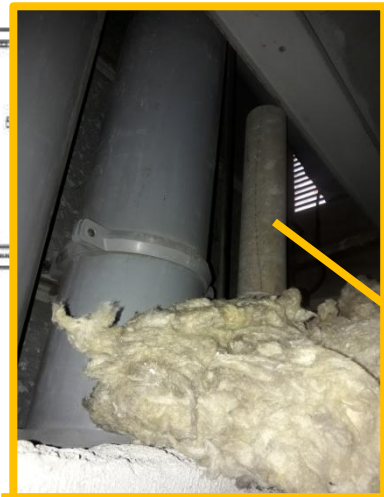

**S57: CONDUITE EAU USEE
EN FIBRE CIMENT**



**S58: VIDE ORDURE EN
FIBRE CIMENT**

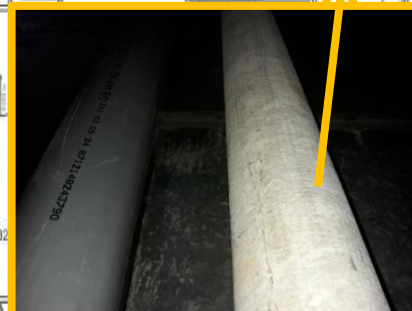

**S59: CONDUITE EAU USEE EN
FIBRE CIMENT**



**S60: CONDUITE FIBRE
CIMENT**

