

## RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE

Etat Parasitaire relatif à la présence d'agents de dégradation biologiques du bois dans un immeuble établi en respect de la norme NF P 03-200 applicable depuis avril 2003

<b>A</b>	<b>DATE DE LA VISITE : 09/10/2024</b>	<b>TEMPS PASSE : 2 h 30 min</b>
<b>B</b>	<b>DESIGNATION DE L'IMMEUBLE BATI, NON BATI OU DE L'OUVRAGE</b>	
Nature :	Bâtiment E1 – Cours d'Honneur	Descriptif : Bâtiment sur RDC, R+1 et combles comprenant, un logement, un garage, un atelier et une chapelle.
Adresse :	route de Liverdy 77170 COUBERT SEINE-ET-MARNE	Encombrement constaté : Certains locaux sont inaccessibles du fait d'encombrement divers et de plafonds et sol effondrés totalement ou partiellement.
Nombre de Niveaux :	3	Mitoyenneté : non Bâti : Oui
Référence Cadastre :	NC	Document(s) joint(s) : Plans des bâtiments
Annexes :		Situation du lieu du constat en regard de l'existence ou non d'un arrêté préfectoral pris en application des articles :
Numéro de Lot Cave :	Sans objet	- L 133-5 du CCH délimitant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme par les Termites : Non
Numéro de Lot Garage :	Sans objet	- L 133-8 du CCH délimitant les zones de présence d'un risque de mэрule : Non
Autre(s) dépendance(s) :	Sans objet	
Informations collectées auprès du donneur d'ordre relatives à des traitements antérieurs contre les agents de dégradations biologiques du bois ou contre l'humidité du bâti ou de l'ouvrage : Non signalés		
<b>C</b>	<b>DESIGNATION DU CLIENT</b>	
Nom / Prénom : CENTRE DE READAPTATION COUBERT UGECAM		
Adresse : Route de Liverdy 77170 COUBERT		
Qualité du client (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire		
Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Mr DOS SANTOS – Responsable Sécurité		
<b>D</b>	<b>DESIGNATION DE L'OPERATEUR EFFECTUANT LE CONSTAT</b>	
Nom / prénom : Madame MACQUIGNEAU Marianne		Désignation compagnie d'assurance : MSIG Insurance Europe AG
Raison sociale et nom de l'entreprise : BUREAU VERITAS EXPLOITATION		
Adresse : 2 rue Jean Mermoz 91080 EVRY COURCOURONNES		
N° siret : 79018467500557		N° de police : F210.16.0414.
N° certificat de qualification : 17382295		
Date d'obtention : 16/01/2023		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE		Année de validité : 31/12/2024
1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE		

<b>E</b>	<b>RESULTAT DES CONSTATATIONS VIS A VIS DES AGENTS DE DEGRADATION BIOLOGIQUE POUR LES PARTIES D'IMMEUBLES OU DE L'OUVRAGE VISITEES</b>
----------	--

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés	RESULTAT des constatations termites	RESULTAT Constatations des insecte(s) à larves xylophages	RESULTAT Constatations des champignons lignivores
<b>R-1</b>				
<b>Caves</b>	Plafond - Pierre	-	-	Indice d'infestation de Moisissures
	Murs - Pierres	-	-	
	Plancher - Béton	-	-	-
	Porte ouvrant - Bois	-	-	-
<b>RDC</b>				
<b>Grand salon</b>	Plancher - Tomettes	-	-	-
	Plinthes - Bois Peinture	-	-	-
	Murs - Béton Peinture	-	-	Indice d'infestation de Mérules avec altération biologique Coloration brune; indice d'infestation de Moisissures
	Ensemble des fenêtres - PVC	-	-	-
	Porte fenêtre d'entrée - PVC	-	-	-
	Cheminée - Pierres	-	-	-
	Plafond Charpente - Bois	-	-	Indice d'infestation de Mérules avec altération biologique Coloration brune
<b>Hall</b>	Plancher - Tomettes	-	-	-
	Ensemble des fenêtres - PVC	-	-	-
	Plinthes - Bois Peinture	-	-	-
	Porte d'entrée Dormant et ouvrant extérieurs - Bois	-	-	-
	Plafond - Bois et plâtre	-	-	Indice d'infestation de Mérules avec altération biologique Mycélium, Coloration brune
	Portes de placards - Bois Peinture	-	-	-
	Murs - Béton et pierres	-	-	-
<b>Couloir</b>	Plancher - Tomettes	-	-	-
	Murs - Béton et pierres	-	-	-
	Plinthes - Bois Peinture	-	-	-
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	-	-	-
<b>Cuisine</b>	Plancher - Carrelage	-	-	-
	Porte fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs - PVC	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton Peinture	-	-	-
	Plinthes - Faïence	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-

	Porte donnant sur salle de bain - Bois Peinture	-	-	Indice d'infestation de Mérules avec altération biologique Coloration brune, Clivage du bois selon les 3 plans, Consistance cassante et sèche
	Porte donnant sur les WC - Bois Peinture	-	-	Indice d'infestation de Mérules avec altération biologique Mycélium, Coloration brune, Consistance cassante et sèche
<b>Salle de Bains RDC</b>	Murs - Plâtre et béton Peinture	-	-	-
	Plancher - Carrelage	-	-	-
<b>WC RDC</b>	Plancher - Carrelage	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton Peinture	-	-	-
<b>Petit salon</b>	Plancher - Carrelage	-	-	-
	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton Papier peint	-	-	-
	Fenêtres - PVC	-	-	-
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	-	-	-
<b>Palier (côté atelier)</b>	Plafond - Plâtre Peinture	-	-	Indice d'infestation de Mérules avec altération biologique Mycélium, Coloration brune
	Plancher - Carrelage	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton	-	-	-
	Portes Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	-	-	-
<b>Débarras</b>	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	-	-	-
	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plancher - Carrelage	-	-	-
	Murs - Plâtre	-	-	-
<b>Garage</b>	Murs - Plâtre et béton	-	-	-
	Plancher - Béton	-	-	-
	Plafond - Béton	-	-	-
	Portes - Bois	-	-	-
	fenêtres - Bois	-	-	-
<b>Chapelle</b>	Plancher - Bois	-	Indice d'infestation de Petites Vrilles avec altération biologique Trous de sortie circulaires; indice d'infestation de Grosses Vrilles avec altération biologique Trous de sortie circulaires	-
	Murs - Pierres	-	-	-
	Plafond - Pierres	-	-	-
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	-	-	-

RDC à R+1				
<b>Escaliers côté logement</b>	Ensemble des marches - Bois	-	-	-
	Ensemble des contre marches - Bois	-	-	-
	Ensemble des balustres - Bois	-	-	-
	Main-courante - Bois	-	-	-
<b>Escaliers côté atelier</b>	Ensemble des balustres - Métal	-	-	-
	Ensemble des contre marches - Bois	-	-	-
	Ensemble des marches - Bois	-	-	-
	Main-courante - Bois	-	-	-
R+1				
<b>Palier (Côté logement)</b>	Plancher - Bois	-	-	-
	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Murs - Plâtre	-	-	-
<b>Cuisine R+1</b>	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plancher - Carrelage	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton	-	-	-
	Fenêtres - PVC	-	-	-
	Portes - Bois	-	-	-
<b>Séjour</b>	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plancher - Bois	-	-	Indice d'infestation de Champignons de pourriture cubique avec altération biologique Pourriture
	Fenêtres - PVC	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton	-	-	-
	Portes - Bois	-	-	-
<b>Chambre 1</b>	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plancher - Bois Moquette	-	-	-
	Fenêtres - PVC	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton	-	-	-
	Portes - Bois	-	-	-
	Plinthes - Bois	-	-	-
<b>Couloir R+1</b>	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plancher - Béton Linoléum collé	-	-	-
	Murs - Plâtre	-	-	-
	Portes - Bois	-	-	-
<b>Chambre 2</b>	Plafond - Plâtre	-	-	Indice d'infestation de Moisissures
	Plancher - Bois Moquette	-	-	-
	Fenêtres - PVC	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton	-	-	-
	Portes - Bois	-	-	-
	Plinthes - Bois	-	-	-
	Plafond - Plâtre	-	-	-

<b>Débarras (Côté atelier R+1)</b>	Plancher - Bois Moquette	-	-	-
	Murs - Plâtre	-	-	-
	Porte - Bois	-	-	-
<b>Salle de bains R+1</b>	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plancher - Béton Carrelage	-	-	-
	Murs - Béton Faïence	-	-	-
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois	-	-	-
<b>Chambre 3</b>	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plancher - Bois Moquette	-	-	-
	Fenêtres - PVC	-	-	-
	Murs - Plâtre et béton	-	-	-
	Portes - Bois	-	-	-
	Plinthes - Bois	-	-	-
<b>Combles (Au-dessus du garage)</b>	Plafond - Plâtre	-	-	-
	Plafond Charpente - Bois	-	Indice d'infestation de Petites Vrillettes; indice d'infestation de Grosses Vrillettes	-
	Plancher - tomettes	-	-	-
	Murs - Baton et plâtre	-	-	-
	Fenêtre Dormant et ouvrant - Bois	-	-	-
	Porte Dormant et ouvrant - Bois	-	-	-
	Charpente - Bois	-	Indice d'infestation de Grosses Vrillettes avec altération biologique Trous de sorties; indice d'infestation de Petites Vrillettes avec altération biologique Trous de sortie circulaires	-
<b>R+2</b>				
<b>Combles (Visible depuis la trappe de la salle de bains)</b>	Plafond Charpente - Bois	-	-	-
	Plafond linteaux - Bois	-	-	-

<b>F</b>	<b>IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION</b>
Débarras côté garage (RDC) : Local fortement encombré	
Escaliers côté garage (RDC à R+1) : Escalier inaccessible - Fort encombrement	

## **G RECAPITULATIF DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION**

Salle de Bains RDC (RDC)

Plafond (Plâtre - Peinture) : Le plafond s'est effondré

L'ensemble des faces cachées des bois au contact des maçonneries, l'ensemble des parties encastrées dans la maçonnerie (montant de portes et de fenêtres) ne peuvent être examinées car elles sont, par conception, inaccessibles sans démontage.

Dans certains locaux, chambres, débarras, combles, l'intégralité des pièces n'a pu être inspectée car les sols et les plafonds ne sont pas sécurisés : effondrement partiel ou total ou menace d'effondrement. Des murs également s'affaissent (garage, combles)

La visite des locaux a été réalisée à la lampe torche ; pas d'électricité dans le bâtiment.

- Pas d'accès concernant les planchers recouverts (sous moquette et sous le linoléum) dans les chambres et débarras, couloir au R+1.
- Pas d'accès en sous-faces de plinthes
- Les départs et arrivées de fluides n'ont pu être identifiés donc non inspectés.
- Pas de visibilité sous le bac à douche au RDC
- Pas de visibilité derrière les armoires, meubles et compteurs

## **H CONSTATATIONS DIVERSES**

- Présence d'encombrants et d'éléments cellulosique en dépose dans les combles au-dessus du garage, dans la cave et dans les locaux pour lesquels les accès étaient impossibles (Débarras, escalier).
- Le bâtiment présente de nombreuses traces d'humidité dans toutes les pièces avec des infiltrations d'eau,
- Constatations de fissures sur le bâtiment.

## **I MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES**

Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'oeuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

## **RESULTATS**

**Le présent examen fait état de présence de Parasites le jour de la visite.**

## **NOTE**

Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents de dégradation biologique du bois .

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

**NOTE 1 :** Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

**NOTE 2 :** Dans le cas de la présence de mэрule, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue à l'article L 133-7 du code de la construction et de l'habitation.

**DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE**

Signature de l'opérateur

Marianne MACQUIGNEAU



Référence : **23775061 - Bat E1**

Fait à : **EVRY COURCOURONNES**

le : **14/10/2024**

Visite effectuée le : **09/10/2024**

Opérateur : Nom : **MACQUIGNEAU**

Prénom : Marianne

***Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.***





## DOCUMENTS ANNEXES

- REPORTAGE PHOTOS
- ATTESTATION SUR L'HONNEUR
- PLAN RDC du bâtiment
- PLAN R+1 du bâtiment
- CERTIFICAT DE QUALIFICATION
- ATTESTATION D'ASSURANCE



## REPORTAGE PHOTOS

	
<p>RDC : Grand salon : Traces de m�rules (anciennes)</p>	<p>RDC : Hall : M�rulle au plafond</p>
	
<p>RDC : Hall : M�rules au plafond avec un plafond partiellement effondr�</p>	<p>RDC : Cuisine : Porte des WC et salle de bains avec traces de m�rules (ancienne)</p>
	
<p>RDC : salle de bains : plafond effondr�</p>	

	
<p>R+1 : Séjour : plancher menaçant de s'effondrer avec solives fortement dégradées</p>	
	
<p>R+1 : Chambre : le plafond présente de nombreuses traces d'humidité – constatation d'une déformation du plafond</p>	<p>R+1 : Combles au-dessus du garage : Poutre avec indices d'infestation de petites vrillettes et grosses vrillettes (trous de sorties)</p>

Les autres photos prises sont peu ou pas exploitables.



## Document 1 – ATTESTATION SUR L'HONNEUR



### ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, M. Doguhan GEYIK, Chef de service Diagnostics immobiliers, atteste sur l'honneur que Bureau Veritas Exploitation est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Bureau Veritas Exploitation emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.


Fait à Nanterre, le 02/01/2024



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION**  
Immeuble GAÏA  
333 Avenue Georges Clémenceau  
92000 NANTERRE  
Tél. 01 47 52 02 00


Bureau Veritas Exploitation  
Immeuble LE GAÏA, 333 Avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre  
3 rue des Cyclades, 95800 Cergy  
6 Boulevard Archimède, 77420 Champs sur Marne  
2 rue Jean Mermoz, 91080 Evry-Courcouronnes

## Document 2 – PLAN RDC avec localisation de Mérule

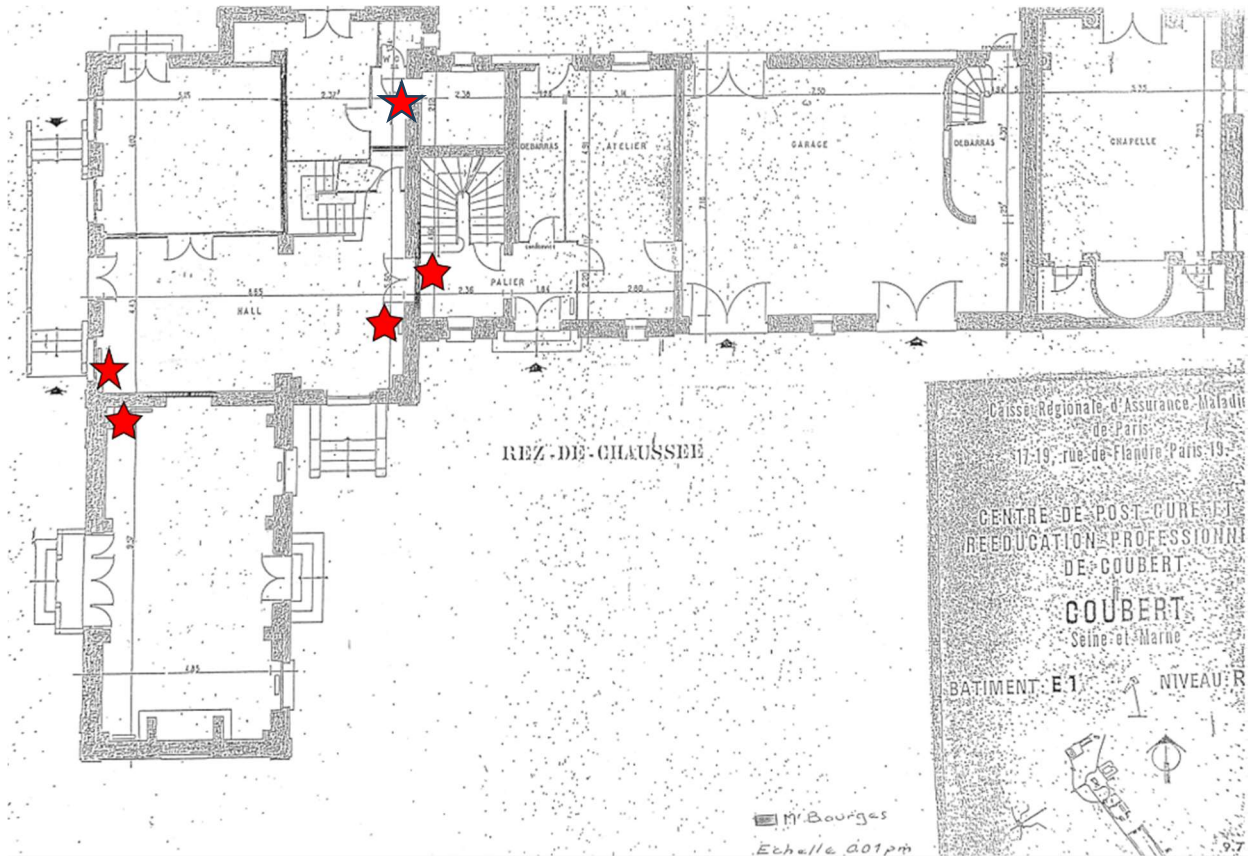

*Emplacement de merrule constatée le jour  
de notre visite du 09/10/2024*

## Document 3 – Plan R+1

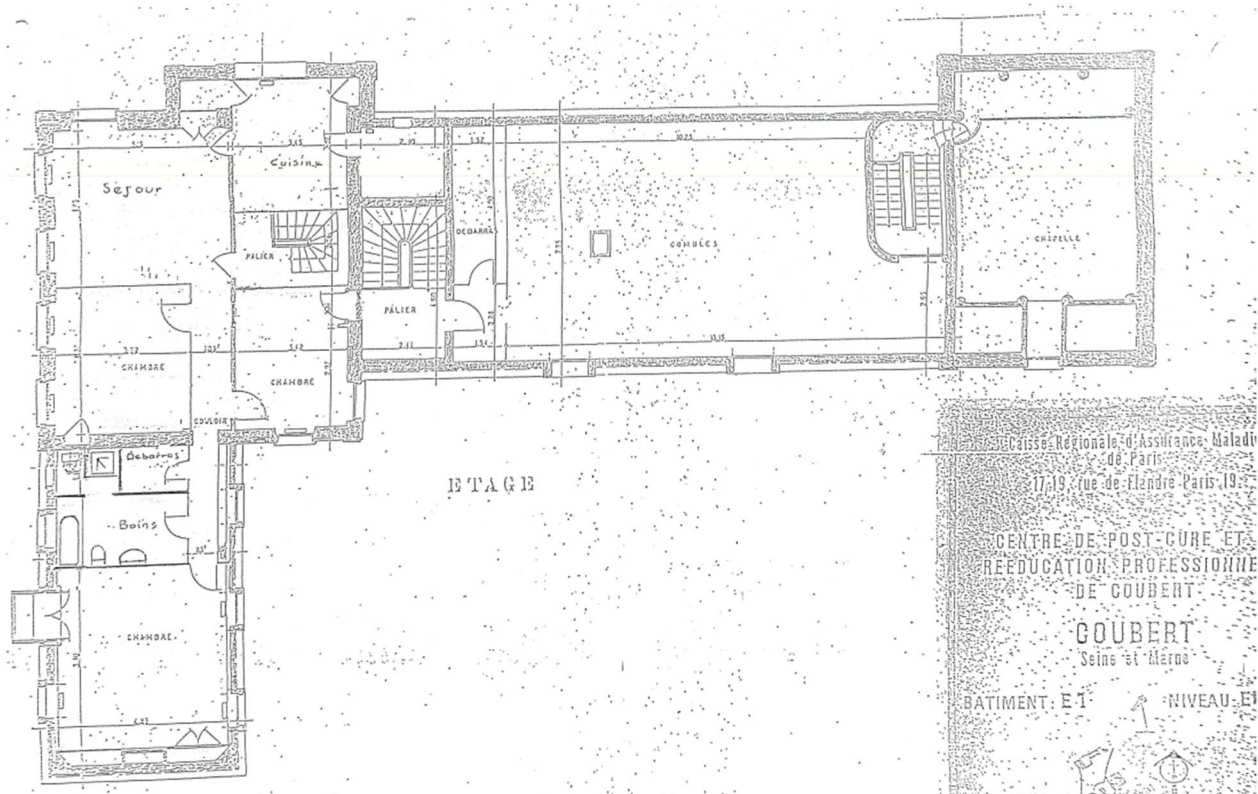

## Document 4 - CERTIFICAT DE QUALIFICATION

**BUREAU VERITAS**  
Certification



### Certificat

Attribué à

**Marianne MACQUIGNEAU**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

### DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
<b>Termites metropole</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	16/01/2023	15/01/2030
<b>Plomb sans mention (CREP)</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	16/01/2023	15/01/2030

Date : 16/01/2023  
Numéro du certificat : 17382295

Laurent Croguennec, Président



\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.  
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification/dag>  
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX





## Document 5 – ATTESTATION D'ASSURANCE



### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

#### 1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.  
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

#### 2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

## Document 5 – ATTESTATION D'ASSURANCE - Suite



- ERP
- Neuf
- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

**3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

**4) Conseil en performance énergétique.**

**5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**

**6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

**7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

- 8)** Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

**9) Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
- Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

**La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.**

**Paris, le 5 janvier 2024**

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire - 75009 Paris  
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34  
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne