

# DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

## AMIANTE

**Référence : 61722 - ACOSS**

**11place des vosges - 12 rue de Turenne - PARIS 4**

Le 28/02/2025



<u>Bien</u> :	<b>Bâtiment</b>
<u>Adresse</u> :	<b>12 rue de Turenne Bâtiment</b>
	<b>11 place des Vosges</b>
	<b>75004 PARIS</b>
<u>Numéro de lot</u> :	-
<u>Référence Cadastre</u> :	<b>NC</b>

### PROPRIETAIRE




URSSAF Caisse nationale ACOSS  
36 Rue de Valmy  
93108 MONTREUIL CEDEX

### DEMANDEUR

ACOSS - Agence Centrale des Organismes de  
Sécurité Sociale  
36 Rue de Valmy  
93100 MONTREUIL

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012

<b>A</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b>															
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nature du bâtiment : <b>Bâtiment</b></td> <td style="width: 50%;">Adresse : <b>12 rue de Turenne</b></td> </tr> <tr> <td>Cat. du bâtiment : Tertiaire / Habitation</td> <td><b>11 place des Vosges</b></td> </tr> <tr> <td>Etage : <b>RDC au R+4</b></td> <td><b>75004 PARIS</b></td> </tr> <tr> <td>Numéro de Lot : -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Référence Cadastre : <b>NC</b></td> <td>Propriété de: <b>URSSAF Caisse nationala ACOSS</b></td> </tr> <tr> <td>Date du Permis de Construire : <b>Env 1610</b></td> <td><b>36 Rue de Valmy</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>93108 MONTREUIL CEDEX</b></td> </tr> </table>			Nature du bâtiment : <b>Bâtiment</b>	Adresse : <b>12 rue de Turenne</b>	Cat. du bâtiment : Tertiaire / Habitation	<b>11 place des Vosges</b>	Etage : <b>RDC au R+4</b>	<b>75004 PARIS</b>	Numéro de Lot : -		Référence Cadastre : <b>NC</b>	Propriété de: <b>URSSAF Caisse nationala ACOSS</b>	Date du Permis de Construire : <b>Env 1610</b>	<b>36 Rue de Valmy</b>		<b>93108 MONTREUIL CEDEX</b>
Nature du bâtiment : <b>Bâtiment</b>	Adresse : <b>12 rue de Turenne</b>															
Cat. du bâtiment : Tertiaire / Habitation	<b>11 place des Vosges</b>															
Etage : <b>RDC au R+4</b>	<b>75004 PARIS</b>															
Numéro de Lot : -																
Référence Cadastre : <b>NC</b>	Propriété de: <b>URSSAF Caisse nationala ACOSS</b>															
Date du Permis de Construire : <b>Env 1610</b>	<b>36 Rue de Valmy</b>															
	<b>93108 MONTREUIL CEDEX</b>															
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nom : <b>ACOSS - Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale</b></td> <td style="width: 50%;">Documents remis : <b>Néant</b></td> </tr> <tr> <td>Adresse : <b>36 Rue de Valmy</b></td> <td>Moyens mis à disposition : <b>Néant</b></td> </tr> <tr> <td><b>93100 MONTREUIL</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualité : <b>Maitrise d'ouvrage</b></td> <td></td> </tr> </table>			Nom : <b>ACOSS - Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale</b>	Documents remis : <b>Néant</b>	Adresse : <b>36 Rue de Valmy</b>	Moyens mis à disposition : <b>Néant</b>	<b>93100 MONTREUIL</b>		Qualité : <b>Maitrise d'ouvrage</b>							
Nom : <b>ACOSS - Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale</b>	Documents remis : <b>Néant</b>															
Adresse : <b>36 Rue de Valmy</b>	Moyens mis à disposition : <b>Néant</b>															
<b>93100 MONTREUIL</b>																
Qualité : <b>Maitrise d'ouvrage</b>																
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>Rapport N° : 61722 – ACOSS</b>  <b>11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4</b>  <b>Le repérage a été réalisé le : 20/02/2025</b>  <b>Par : LEFLOND Stéphane</b>  <b>N° certificat de qualification : 17-1089</b>  <b>Date d'obtention : 25/09/2023</b>  <b>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :</b>  <b>Abcidia Certification</b> </td> <td style="width: 50%;"> <b>Date d'émission du rapport : 28/02/2025</b>  <b>Accompagnateur : Aucun</b>  <b>Laboratoire d'Analyses : FLASHLAB PARIS</b>  <b>Site de Longjumeau 1,</b>  <b>chemin de Saulxier 91160</b>  <b>LONGJUMEAU</b>  <b>Adresse laboratoire :</b>  <b>Numéro d'accréditation : 1-5952</b>  <b>Organisme d'assurance</b>  <b>professionnelle : AXA</b>  <b>Adresse assurance :</b>  <b>N° de contrat d'assurance : 10592956604</b>  <b>Date de validité : 31/12/2025</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Date de commande : 21/01/2025</b> </td> </tr> </table>			<b>Rapport N° : 61722 – ACOSS</b> <b>11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4</b> <b>Le repérage a été réalisé le : 20/02/2025</b> <b>Par : LEFLOND Stéphane</b> <b>N° certificat de qualification : 17-1089</b> <b>Date d'obtention : 25/09/2023</b> <b>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :</b> <b>Abcidia Certification</b>	<b>Date d'émission du rapport : 28/02/2025</b> <b>Accompagnateur : Aucun</b> <b>Laboratoire d'Analyses : FLASHLAB PARIS</b> <b>Site de Longjumeau 1,</b> <b>chemin de Saulxier 91160</b> <b>LONGJUMEAU</b> <b>Adresse laboratoire :</b> <b>Numéro d'accréditation : 1-5952</b> <b>Organisme d'assurance</b> <b>professionnelle : AXA</b> <b>Adresse assurance :</b> <b>N° de contrat d'assurance : 10592956604</b> <b>Date de validité : 31/12/2025</b>	<b>Date de commande : 21/01/2025</b>											
<b>Rapport N° : 61722 – ACOSS</b> <b>11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4</b> <b>Le repérage a été réalisé le : 20/02/2025</b> <b>Par : LEFLOND Stéphane</b> <b>N° certificat de qualification : 17-1089</b> <b>Date d'obtention : 25/09/2023</b> <b>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :</b> <b>Abcidia Certification</b>	<b>Date d'émission du rapport : 28/02/2025</b> <b>Accompagnateur : Aucun</b> <b>Laboratoire d'Analyses : FLASHLAB PARIS</b> <b>Site de Longjumeau 1,</b> <b>chemin de Saulxier 91160</b> <b>LONGJUMEAU</b> <b>Adresse laboratoire :</b> <b>Numéro d'accréditation : 1-5952</b> <b>Organisme d'assurance</b> <b>professionnelle : AXA</b> <b>Adresse assurance :</b> <b>N° de contrat d'assurance : 10592956604</b> <b>Date de validité : 31/12/2025</b>															
<b>Date de commande : 21/01/2025</b>																
<b>Important : L'intervention a été réalisée en site occupé et avant curage du bâtiment.</b> <b>Nous restons à votre disposition en cas de doute pendant et après curage du bâtiment.</b>																
<b>B</b>	<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">                 Signature et Cachet de l'entreprise    </td> <td style="width: 70%;"> <b>Date d'établissement du rapport :</b>  <b>Fait à PARIS - 10EME le 28/02/2025</b>  <b>Cabinet : GENOVEXPERT</b>  <b>Nom du responsable : PECHEUX Frédérique</b>  <b>Nom du diagnostiqueur : LEFLOND Stéphane</b> </td> </tr> </table>			Signature et Cachet de l'entreprise  	<b>Date d'établissement du rapport :</b> <b>Fait à PARIS - 10EME le 28/02/2025</b> <b>Cabinet : GENOVEXPERT</b> <b>Nom du responsable : PECHEUX Frédérique</b> <b>Nom du diagnostiqueur : LEFLOND Stéphane</b>												
Signature et Cachet de l'entreprise  	<b>Date d'établissement du rapport :</b> <b>Fait à PARIS - 10EME le 28/02/2025</b> <b>Cabinet : GENOVEXPERT</b> <b>Nom du responsable : PECHEUX Frédérique</b> <b>Nom du diagnostiqueur : LEFLOND Stéphane</b>															

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.*

**C SOMMAIRE**

<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>2</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	2
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
EXECUTION DE LA MISSION .....	2
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>2</b>
<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>3</b>
<b>CONCLUSION(S) .....</b>	<b>4</b>
<b>RESERVES ET COMMENTAIRES .....</b>	<b>4</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION .....	6
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION .....	6
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>7</b>
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>8</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>8</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION .....	9
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR .....	11
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....	11
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	12
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATÉRIAUX NON VISÉS PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) .....	14
COMMENTAIRES .....	14
<b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>15</b>
<b>ANNEXE 2 – CROQUIS.....</b>	<b>57</b>
<b>ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....</b>	<b>78</b>
<b>ATTESTATION(S) .....</b>	<b>80</b>

D	CONCLUSION(S)
<b>Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	RESERVES ET COMMENTAIRES
Néant	

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
14	Toitures	4ème	Couverture	Sol	Plaque ondulée fibrociment	Résultat d'analyse (P010)
			Conduit	Sol	Fibrociment	Jugement personnel
			Conduit	Sol	Fibrociment	Jugement personnel
			Conduit	Sol	Fibrociment	Jugement personnel

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Cour 1 Façade SUD R+3	3ème	Façade mur	Toutes zones	Enduit
			Bâti volet	Toutes zones	Joint de calfeutrement
2	Cour 1 Façade SUD R+2	2ème	Allège intérieur	Toutes zones	Peinture + enduit + bois
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre
			Mur façade	Toutes zones	Enduit (Equivalence P023)
3	Cour 1 Façade SUD R+1	1er	Mur façade	Toutes zones	Enduit
			Allège intérieur	Toutes zones	Peinture + enduit + bois (Equivalence P021)
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre (Equivalence P022)
4	Cour 1 Façade SUD RDC	RDC	Mur façade	Toutes zones	Enduit (Equivalence P023)
5	Cour 1 Façade EST R+4	4ème	Chien assis bois	Toutes zones	Joint fenêtre (Equivalence P004)
6	Cour 1 Façade EST R+3	3ème	Chien assis	Toutes zones	Enduit
			Chien assis bois	Toutes zones	Joint fenêtre
			Souche cheminée	Toutes zones	Mortier
7	Cour 1 Façade EST R+2	2ème	Verrière	Toutes zones	Joint de vitre beige + peinture
			Mur façade	Toutes zones	Enduit
8	Cour 1 Façade EST R+1	1er	Mur façade	Toutes zones	Enduit (Equivalence P036)
9	Cour 1 Façade NORD R+4	4ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre + peinture
			Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre + peinture
			Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P006)
10	Cour 1 Façade NORD R+3	3ème	Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre
			Fenêtre intérieur escalier	Toutes zones	Joint de vitre beige collant
11	Cour 1 Façade NORD R+2	2ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre + peinture
			Pette fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre
			Jambage	Toutes zones	Enduit + toile + peinture
			Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P006)
12	Cour 1 Façade NORD R+1	1er	Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P006)
13	Cour 1 Façade NORD RDC	RDC	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture
			Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre
14	Toitures	4ème	Tabatière	Sol	Joint de vitre
			Tabatière	Sol	Joint de vitre
16	12 rue Turenne Façade R+3	3ème	Mur intérieur	Toutes zones	Plâtre + peinture
			Entre fenêtre et mur	Toutes zones	Joint encadrement
17	12 rue Turenne Façade R+2	2ème	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P035)
			Entre fenêtre et jambage brique	Toutes zones	Joint encadrement (Equivalence P034)
18	12 rue Turenne Façade R+1	1er	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P035)
			Entre fenêtre et jambage brique	Toutes zones	Joint encadrement (Equivalence P034)
19	12 rue Turenne Façade RDC	RDC	Entre fenêtre et jambage brique	Toutes zones	Joint encadrement
			Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture
20	12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3	3ème	Jambage	Toutes zones	Béton + enduit + peinture
			Garde-corps	Toutes zones	Scellement plâtre + peinture
			Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture
			Allège intérieur	Toutes zones	Plâtre + peinture
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P033)
21	12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3	3ème	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
22	12 rue Turenne Cour 2 Façade Ouest R+3	3ème	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P015)
			Garde-corps	Toutes zones	Scellement plâtre + peinture (Equivalence P014)
			Jambage	Toutes zones	Béton + enduit + peinture (Equivalence P013)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P033)
23	12 rue Turenne Cour 2 Façade Est R+3	3ème	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P015)
			Jambage	Toutes zones	Béton + enduit + peinture (Equivalence P013)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P033)
24	Place des Vosges Façade II R+4	4ème	Rampant	Toutes zones	Plâtre
			Chien assis bois	Toutes zones	Joint fenêtre (Equivalence P004)
25	Place des Vosges Façade II R+3	3ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre
			Entre bâti de fenêtre et mur	Toutes zones	Scellement
26	Place des Vosges Façade II R+2	2ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre
27	Place des Vosges Façade II R+1	1er	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre (Equivalence P029)
28	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+3	3ème	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P037)
29	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+2	2ème	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture
30	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+1	1er	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P037)
31	Place des Vosges Cour I Façade Ouest RDC	RDC	Allège	Toutes zones	Béton + enduit + peinture
			Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P037)

#### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Aucun

#### Liste des éléments non inspectés et justification

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Justification
8	Cour 1 Façade EST R+1	1er	Fenêtre	Toutes zones	Fenêtre PVC : Matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé
10	Cour 1 Façade NORD R+3	3ème	4 Fenêtres	Toutes zones	Fenêtres PVC : Matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé
15	Toitures Brisis Vosges	3ème	Toiture	Sol	Ardoises naturelles : Matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé
16	12 rue Turenne Façade R+3	3ème	Façade	Toutes zones	Façade zinc : Matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé
			Allège	Toutes zones	Allège bois : Matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé
21	12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3	3ème	Jambage fenêtre	Toutes zones	Jambage fenêtre Bois : Matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé
26	Place des Vosges Façade II R+2	2ème	Façade	Toutes zones	Façade Pierre : matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé
27	Place des Vosges Façade II R+1	1er	Façade	Toutes zones	Façade Pierre : matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
<b>2. Façades</b>	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
<b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
<b>5. Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
<b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
<b>8. Equipements divers</b>	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
<b>9. Installations industrielles</b>	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
<b>10. Coffrages perdus</b>	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.



## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date du repérage : 20/02/2025**

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

**Sens du repérage pour évaluer un local :**

**Description des travaux envisagés :** -rénovation des menuiseries extérieures patrimoniales

-remplacement de menuiseries extérieures traditionnelles

-rénovation ou restitution des occultations.

-Rénovation ou remplacement des garde-corps

-la suppression d'une souche de cheminée – bâtiment Place des Vosges côté cour

-la création de 2 lucarnes centrales côté places des Vosges, au niveau du comble du bâtiment – 4e étage.

## G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.



<b>H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>					
<b>LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION</b>					
<b>N°</b>	<b>Local / partie d'immeuble</b>	<b>Etage</b>	<b>Visitée</b>	<b>Justification</b>	<b>Travaux</b>
1	Cour 1 Façade SUD R+3	3ème	OUI		Concernée
2	Cour 1 Façade SUD R+2	2ème	OUI		Concernée
3	Cour 1 Façade SUD R+1	1er	OUI		Concernée
4	Cour 1 Façade SUD RDC	RDC	OUI		Concernée
5	Cour 1 Façade EST R+4	4ème	OUI		Concernée
6	Cour 1 Façade EST R+3	3ème	OUI		Concernée
7	Cour 1 Façade EST R+2	2ème	OUI		Concernée
8	Cour 1 Façade EST R+1	1er	OUI		Concernée
9	Cour 1 Façade NORD R+4	4ème	OUI		Concernée
10	Cour 1 Façade NORD R+3	3ème	OUI		Concernée
11	Cour 1 Façade NORD R+2	2ème	OUI		Concernée
12	Cour 1 Façade NORD R+1	1er	OUI		Concernée
13	Cour 1 Façade NORD RDC	RDC	OUI		Concernée
14	Toitures	4ème	OUI		Concernée
15	Toitures Brisis Vosges	3ème	OUI		Concernée
16	12 rue Turenne Façade R+3	3ème	OUI		Concernée
17	12 rue Turenne Façade R+2	2ème	OUI		Concernée
18	12 rue Turenne Façade R+1	1er	OUI		Concernée
19	12 rue Turenne Façade RDC	RDC	OUI		Concernée
20	12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3	3ème	OUI		Concernée
21	12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3	3ème	OUI		Concernée
22	12 rue Turenne Cour 2 Façade Ouest R+3	3ème	OUI		Concernée
23	12 rue Turenne Cour 2 Façade Est R+3	3ème	OUI		Concernée
24	Place des Vosges Façade II R+4	4ème	OUI		Concernée
25	Place des Vosges Façade II R+3	3ème	OUI		Concernée
26	Place des Vosges Façade II R+2	2ème	OUI		Concernée
27	Place des Vosges Façade II R+1	1er	OUI		Concernée
28	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+3	3ème	OUI		Concernée
29	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+2	2ème	OUI		Concernée
30	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+1	1er	OUI		Concernée
31	Place des Vosges Cour I Façade Ouest RDC	RDC	OUI		Concernée

**DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE**

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
1	Cour 1 Façade SUD R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Enduit
			Plancher	Sol	Zinc
2	Cour 1 Façade SUD R+2	2ème	Murs	Toutes zones	Enduit
3	Cour 1 Façade SUD R+1	1er	Murs	Toutes zones	Enduit
4	Cour 1 Façade SUD RDC	RDC	Murs	Toutes zones	Enduit
			Plancher	Sol	Dalle pierre
5	Cour 1 Façade EST R+4	4ème	Murs	Toutes zones	Zinc Ardoises
			Plancher	Sol	Zinc Ardoises
6	Cour 1 Façade EST R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Zinc Ardoises
			Plancher	Sol	Zinc Ardoises
7	Cour 1 Façade EST R+2	2ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
8	Cour 1 Façade EST R+1	1er	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
9	Cour 1 Façade NORD R+4	4ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
10	Cour 1 Façade NORD R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Béton Peintue Zinc
			Plancher	Sol	Zinc
11	Cour 1 Façade NORD R+2	2ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
12	Cour 1 Façade NORD R+1	1er	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
13	Cour 1 Façade NORD RDC	RDC	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Dalle Pierre
14	Toitures	4ème	Toiture	Sol	Zinc
			Toiture	Sol	Zinc
15	Toitures Brisis Vosges	3ème	Toiture	Sol	Zinc Ardoises
16	12 rue Turenne Façade R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Zinc Ardoises
			Plancher	Sol	Zinc
17	12 rue Turenne Façade R+2	2ème	Murs	Toutes zones	Béton Briques Peinture
18	12 rue Turenne Façade R+1	1er	Murs	Toutes zones	Béton Briques Peinture
19	12 rue Turenne Façade RDC	RDC	Murs	Toutes zones	Béton Briques Peinture
			Plancher	Sol	Enrobé bitumineux
20	12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Verrière
21	12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Verrière
22	12 rue Turenne Cour 2 Façade Ouest R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Verrière
23	12 rue Turenne Cour 2 Façade Est R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Verrière
24	Place des Vosges Façade II R+4	4ème	Murs	Toutes zones	Zinc Ardoises
25	Place des Vosges Façade II R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Zinc Pierre
26	Place des Vosges Façade II R+2	2ème	Murs	Toutes zones	Pierre
27	Place des Vosges Façade II R+1	1er	Murs	Toutes zones	Pierre

28	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+3	3ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Dalle pierre
29	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+2	2ème	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Dalle pierre
30	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+1	1er	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Dalle pierre
31	Place des Vosges Cour I Façade Ouest RDC	RDC	Murs	Toutes zones	Enduit Peinture
			Plancher	Sol	Dalle pierre

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR**

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Présence	Critère de décision
14	Toitures	4ème	Conduit	Sol	Fibrociment	A	Jugement personnel
			Conduit	Sol	Fibrociment	A	Jugement personnel
			Conduit	Sol	Fibrociment	A	Jugement personnel

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
14	Toitures	4ème	Couverture	Sol	Plaque ondulée fibrociment	P010	A

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
1	Cour 1 Façade SUD R+3	3ème	Façade mur	Toutes zones	Enduit	P001	Résultat d'analyse (P001)
			Bâti volet	Toutes zones	Joint de calfeutrement	P002	Résultat d'analyse (P002)
2	Cour 1 Façade SUD R+2	2ème	Allège intérieur	Toutes zones	Peinture + enduit + bois	P021	Résultat d'analyse (P021)
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre	P022	Résultat d'analyse (P022)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit (Equivalence P023)	P023	Résultat d'analyse (P023)
3	Cour 1 Façade SUD R+1	1er	Mur façade	Toutes zones	Enduit	P023	Résultat d'analyse (P023)
			Allège intérieur	Toutes zones	Peinture + enduit + bois (Equivalence P021)	P021	Résultat d'analyse (P021)
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre (Equivalence P022)	P022	Résultat d'analyse (P022)
4	Cour 1 Façade SUD RDC	RDC	Mur façade	Toutes zones	Enduit (Equivalence P023)	P023	Résultat d'analyse (P023)
5	Cour 1 Façade EST R+4	4ème	Chien assis bois	Toutes zones	Joint fenêtre (Equivalence P004)	P004	Résultat d'analyse (P004)
6	Cour 1 Façade EST R+3	3ème	Chien assis	Toutes zones	Enduit	P003	Résultat d'analyse (P003)
			Chien assis bois	Toutes zones	Joint fenêtre	P004	Résultat d'analyse (P004)
			Souche cheminée	Toutes zones	Mortier	P005	Résultat d'analyse (P005)
7	Cour 1 Façade EST R+2	2ème	Verrière	Toutes zones	Joint de vitre beige + peinture	P030	Résultat d'analyse (P030)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit	P036	Résultat d'analyse (P036)
8	Cour 1 Façade EST R+1	1er	Mur façade	Toutes zones	Enduit (Equivalence P036)	P036	Résultat d'analyse (P036)
9	Cour 1 Façade NORD R+4	4ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre + peinture	P031	Résultat d'analyse (P031)
			Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre + peinture	P032	Résultat d'analyse (P032)
			Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P006)	P006	Résultat d'analyse (P006)
10	Cour 1 Façade NORD R+3	3ème	Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture	P006	Résultat d'analyse (P006)
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre	P007	Résultat d'analyse (P007)
			Fenêtre bois	Toutes zones	Joint de vitre	P008	Résultat d'analyse (P008)
			Fenêtre intérieur escalier	Toutes zones	Joint de vitre beige collant	P028	Résultat d'analyse (P028)
11	Cour 1 Façade NORD R+2	2ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre + peinture	P038	Résultat d'analyse (P038)
			Pette fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre	P039	Résultat d'analyse (P039)
			Jambage	Toutes zones	Enduit + toile + peinture	P040	Résultat d'analyse (P040)
			Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P006)	P006	Résultat d'analyse (P006)
12	Cour 1 Façade NORD R+1	1er	Façade mur	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P006)	P006	Résultat d'analyse (P006)
13	Cour 1 Façade NORD RDC	RDC	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture	P024	Résultat d'analyse (P024)
			Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre	P025	Résultat d'analyse (P025)

14	Toitures	4ème	Tabatière	Sol	Joint de vitre	P009	Résultat d'analyse (P009)
			Tabatière	Sol	Joint de vitre	P017	Résultat d'analyse (P017)
16	12 rue Turenne Façade R+3	3ème	Mur intérieur	Toutes zones	Plâtre + peinture	P011	Résultat d'analyse (P011)
			Entre fenêtre et mur	Toutes zones	Joint encadrement	P012	Résultat d'analyse (P012)
17	12 rue Turenne Façade R+2	2ème	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P035)	P035	Résultat d'analyse (P035)
			Entre fenêtre et jambage brique	Toutes zones	Joint encadrement (Equivalence P034)	P034	Résultat d'analyse (P034)
18	12 rue Turenne Façade R+1	1er	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P035)	P035	Résultat d'analyse (P035)
			Entre fenêtre et jambage brique	Toutes zones	Joint encadrement (Equivalence P034)	P034	Résultat d'analyse (P034)
19	12 rue Turenne Façade RDC	RDC	Entre fenêtre et jambage brique	Toutes zones	Joint encadrement	P034	Résultat d'analyse (P034)
			Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture	P035	Résultat d'analyse (P035)
20	12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3	3ème	Jambage	Toutes zones	Béton + enduit + peinture	P013	Résultat d'analyse (P013)
			Garde-corps	Toutes zones	Scellement plâtre + peinture	P014	Résultat d'analyse (P014)
			Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture	P015	Résultat d'analyse (P015)
			Allège intérieur	Toutes zones	Plâtre + peinture	P016	Résultat d'analyse (P016)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P033)	P033	Résultat d'analyse (P033)
21	12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3	3ème	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture	P033	Résultat d'analyse (P033)
22	12 rue Turenne Cour 2 Façade Ouest R+3	3ème	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P015)	P015	Résultat d'analyse (P015)
			Garde-corps	Toutes zones	Scellement plâtre + peinture (Equivalence P014)	P014	Résultat d'analyse (P014)
			Jambage	Toutes zones	Béton + enduit + peinture (Equivalence P013)	P013	Résultat d'analyse (P013)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P033)	P033	Résultat d'analyse (P033)
23	12 rue Turenne Cour 2 Façade Est R+3	3ème	Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture (Equivalence P015)	P015	Résultat d'analyse (P015)
			Jambage	Toutes zones	Béton + enduit + peinture (Equivalence P013)	P013	Résultat d'analyse (P013)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P033)	P033	Résultat d'analyse (P033)
24	Place des Vosges Façade II R+4	4ème	Rampant	Toutes zones	Plâtre	P020	Résultat d'analyse (P020)
			Chien assis bois	Toutes zones	Joint fenêtre (Equivalence P004)	P004	Résultat d'analyse (P004)
25	Place des Vosges Façade II R+3	3ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre	P018	Résultat d'analyse (P018)
			Entre bâti de fenêtre et mur	Toutes zones	Scellement	P019	Résultat d'analyse (P019)
26	Place des Vosges Façade II R+2	2ème	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre	P029	Résultat d'analyse (P029)
27	Place des Vosges Façade II R+1	1er	Fenêtre	Toutes zones	Joint de vitre (Equivalence P029)	P029	Résultat d'analyse (P029)

28	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+3	3ème	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P037)	P037	Résultat d'analyse (P037)
29	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+2	2ème	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture	P037	Résultat d'analyse (P037)
30	Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+1	1er	Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P037)	P037	Résultat d'analyse (P037)
31	Place des Vosges Cour I Façade Ouest RDC	RDC	Allège	Toutes zones	Béton + enduit + peinture	P026	Résultat d'analyse (P026)
			Appui de fenêtre	Toutes zones	Béton + peinture	P027	Résultat d'analyse (P027)
			Mur façade	Toutes zones	Enduit + peinture (Equivalence P037)	P037	Résultat d'analyse (P037)

**RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)**

Néant

**LEGENDE**

**Présence**      **A** : Amiante      **N** : Non Amianté      **a?** : Probabilité de présence d'Amiante

**COMMENTAIRES**

Néant

**ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

**ELEMENT : Conduit**


**Emplacement**



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment		LEFLOND Stéphane
Localisation		
Conduit - Sol		
Résultat amiante		
<b>Présence d'amiante</b>		


**ELEMENT : Jambage fenêtre**


**Emplacement**

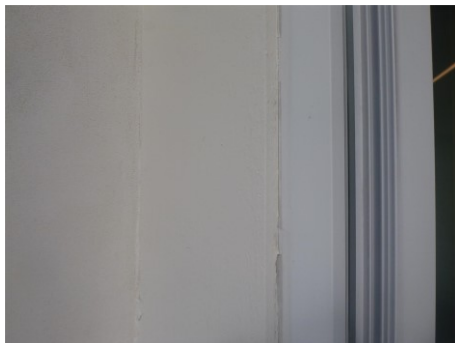

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
		LEFLOND Stéphane
Localisation		
Jambage fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
<b>Néant</b>		
Commentaires		
Jambage fenêtre Bois : Matériau par natur ne ctenant pas d'amiante : non prélevé		



ELEMENT : Conduit		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment		LEFLOND Stéphane
Localisation		
Conduit - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

ELEMENT : Conduit		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment		LEFLOND Stéphane
Localisation		
Conduit - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4 A

Bureaux : 257 bis, avenue Gabriel Péri 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Siège social : 52 rue René Boulanger 75010 PARIS


Tél : 01 69 04 85 10 - Fax 01 69 04 85 17 - [Genovexpert.fr](http://Genovexpert.fr) - [contact@genovexpert.fr](mailto:contact@genovexpert.fr)


SARL au capital de 135 700 € - RSC EVRY 453 952 525 – SIRET 453 952 525 000 39 – APE 7120B – N° TVA FR 91453 952 525


Rev.1


16/84



ELEMENT : Allège		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Façade R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
		LEFLOND Stéphane
Localisation		
Allège - Toutes zones		
Résultat amiante		
Néant		
Commentaires		
Allège bois : Matériau par nature ne contenant pas d'amiante : non prélevé		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade SUD R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Façade mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade SUD R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de calfeutrement	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Bâti volet - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de calfeutrement		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc, Peinture grise	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade EST R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Chien assis - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P004**


**Emplacement**




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade EST R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint fenêtre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Chien assis bois - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint fenêtre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc, Peinture grise	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade EST R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mortier	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Souche cheminée - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Mortier		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade NORD R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Façade mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau friable blanc, Peinture grise	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade NORD R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre bois - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau friable beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P008**

**Emplacement**



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade NORD R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre bois - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture grise	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Tabatière - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


**PRELEVEMENT : P010**

**Emplacement**





Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque ondulée fibrociment	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Couverture - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées de type : Chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plaque ondulée fibrociment		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur fibreux gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante détectées de type : Chrysotile


<b>PRELEVEMENT : P011</b>		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Façade R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Mur intérieur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Façade R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint encadrement	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Entre fenêtre et mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint encadrement		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P013		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + enduit + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Jambage - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Béton + enduit + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur gris et blanc, Peinture beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


<b>PRELEVEMENT : P014</b>		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Scellement plâtre + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Garde-corps - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Scellement plâtre + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture grise	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
<b>Nom du client</b>	<b>Numéro de dossier</b>	<b>Pièce ou local</b>
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3
<b>Matériau</b>	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Nom de l'opérateur</b>
Béton + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
<b>Localisation</b>		
Appui de fenêtre - Toutes zones		
<b>Résultat amiante</b>		
<b>Absence d'amiante</b>		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Support</b>	<b>Taille</b>
Béton + peinture		Non précisée
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	
C1	Matériau semi dur gris, Peinture blanche	
<b>DETAIL DES RESULTATS :</b>		
<b>Référence Couche</b>	<b>PV analyse Amiante</b>	<b>Conclusion amiante</b>
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P016		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Allège intérieur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau friable plâtreux blanc, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P017		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Toitures
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Tabatière - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P018		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Place des Vosges Façade II R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

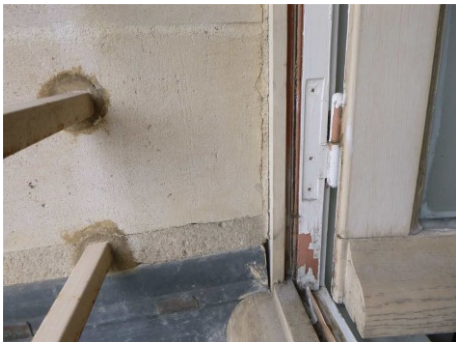
PRELEVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Place des Vosges Façade II R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Scellement	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Entre bâti de fenêtre et mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Scellement		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationale	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Place des Vosges Façade II R+4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Rampant - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur plâtreux blanc	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P021		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Cour 1 Façade SUD R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit + bois	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Allège intérieur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit + bois		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc, Peinture blanche, Bois	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P022		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Cour 1 Façade SUD R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre bois - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationale	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	1er - Cour 1 Façade SUD R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Mur façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur gris, Matériau semi dur beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P024		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationale	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	RDC - Cour 1 Façade NORD RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Mur façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P025		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	RDC - Cour 1 Façade NORD RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau friable gris, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P026		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	RDC - Place des Vosges Cour I Façade Ouest RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + enduit + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Allège - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Béton + enduit + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P027		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	RDC - Place des Vosges Cour I Façade Ouest RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Appui de fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Béton + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P028		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - Cour 1 Façade NORD R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre beige collant	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre intérieur escalier - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre beige collant		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau souple beige de type joint	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

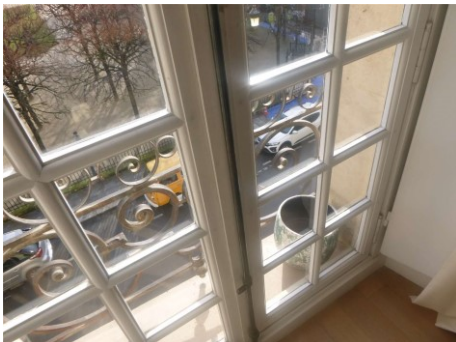
PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Place des Vosges Façade II R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P030		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Cour 1 Façade EST R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre beige + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Verrière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre beige + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Cour 1 Façade NORD R+4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

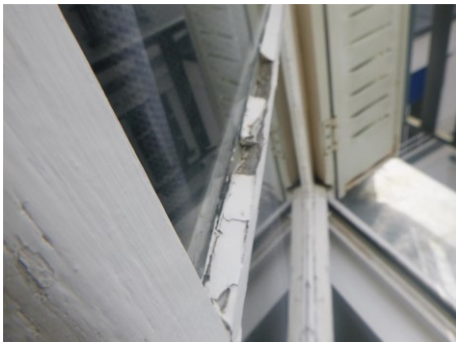
PRELEVEMENT : P032		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	4ème - Cour 1 Façade NORD R+4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P033		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Mur façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P034		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	RDC - 12 rue Turenne Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint encadrement	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Entre fenêtre et jambage brique - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint encadrement		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture noire et blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P035		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	RDC - 12 rue Turenne Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Appui de fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Béton + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur gris, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P036		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationale	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Cour 1 Façade EST R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Mur façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P037		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationale	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Place des Vosges Cour I Façade Ouest R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Mur façade - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur gris, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Cour 1 Façade NORD R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Cour 1 Façade NORD R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitre	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Pette fenêtre - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de vitre		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur beige, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P040**


**Emplacement**

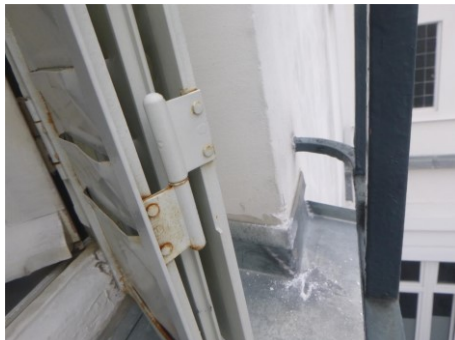

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
URSSAF Caisse nationala	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4	2ème - Cour 1 Façade NORD R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + toile + peinture	20/02/2025	LEFLOND Stéphane
Localisation		
Jambage - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + toile + peinture		Non précisée
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
C1	Matériau semi dur blanc, Peinture blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
C1		Fibres d'amiante non détectées

**ANNEXE 2 – CROQUIS**

<div><div>✓</div></div>			<div>Legende :</div> <div><div></div>Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport</div> <div><div></div>Plaque ondulée Fibrociment amianté</div> <div><div></div>Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport</div>
-------------------------	--	--	---

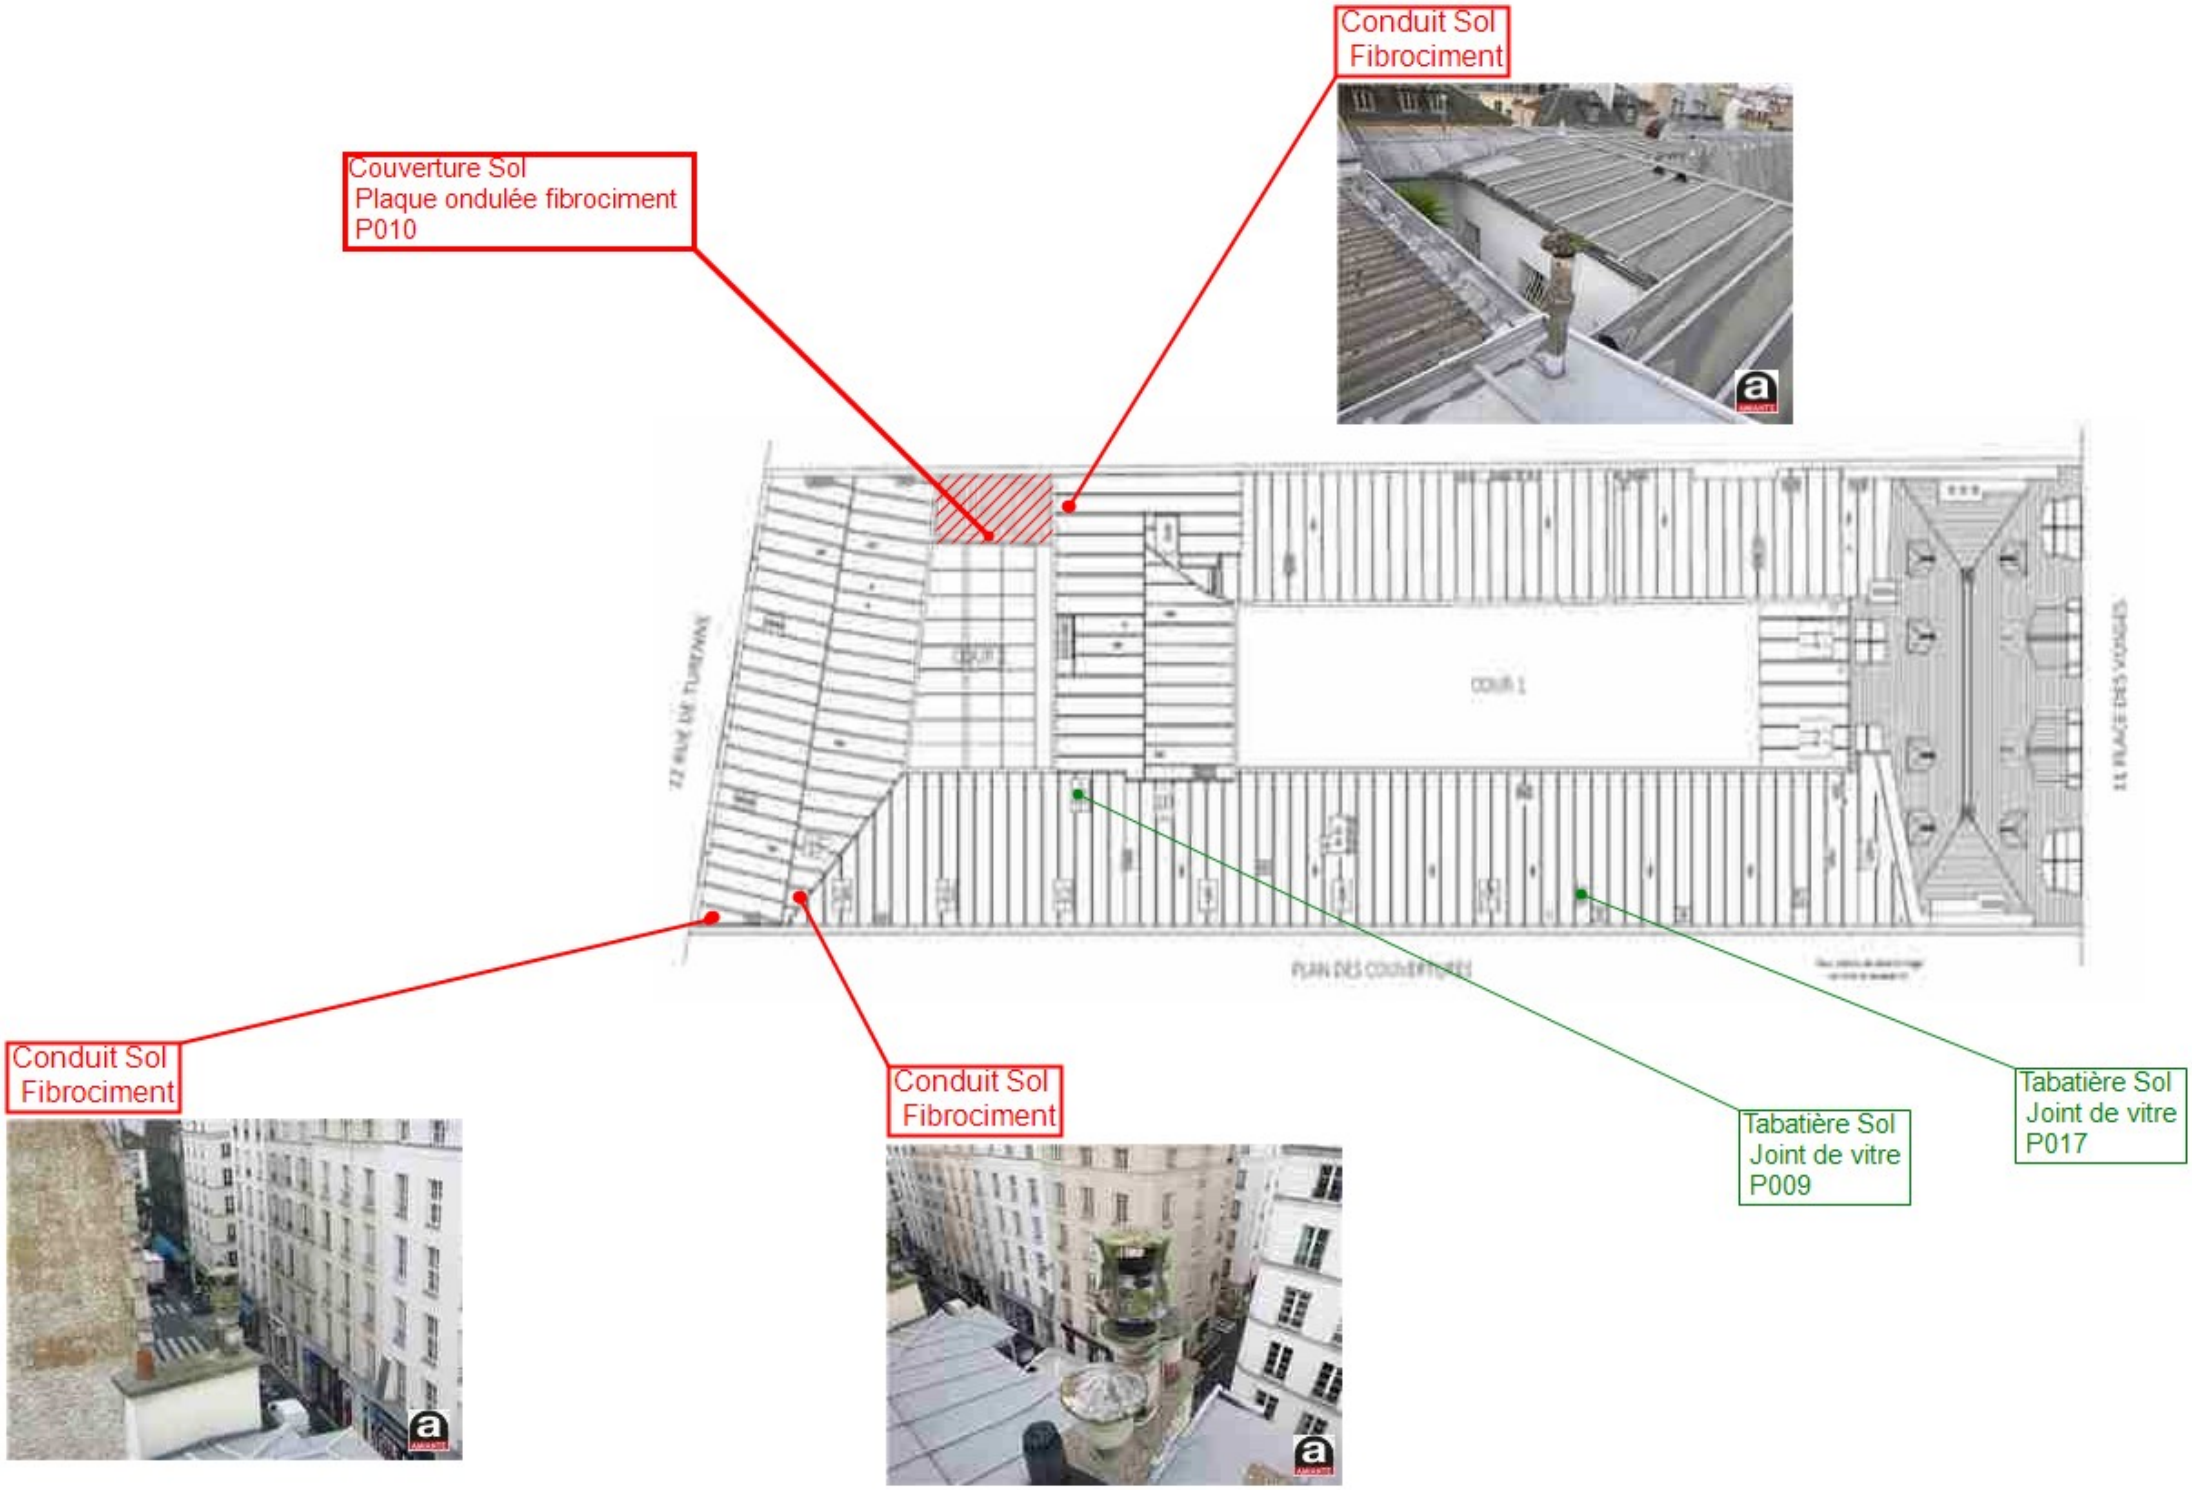



<div><div></div></div>			<div>Legende :</div> <div><div></div>Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport</div>	
Client :	URSSAF Caisse nationala ACOSS	Titre :	Façade 12 rue de Turenne	
N° dossier :	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne	Adresse :	12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges 75004 PARIS	
N° planche :	2/9	Bâtiment :		
Type :	Croquis	Niveau :		
Date :	28/02/2025	Commentaire :		
Intervenant :	LEFLOND Stéphane			
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			

Mur intérieur Toutes zones  
Plâtre + peinture  
P011

Entre fenêtre et mur Toutes zones  
Joint encadrement  
P012



Entre fenêtre et jambage brique Toutes zones  
Joint encadrement  
P034


Appui de fenêtre Toutes zones  
Béton + peinture  
P035


<div>✓</div>			
	Client : N° dossier : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	URSSAF Caisse nationala ACOSS 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne 3/9 Croquis 28/02/2025 LEFLOND Stéphane Cabinet de diagnostics Version : 0	Titre : Adresse : Bâtiment : Niveau : Commentaire :



COUR 2 - FACADE OUEST [C20]



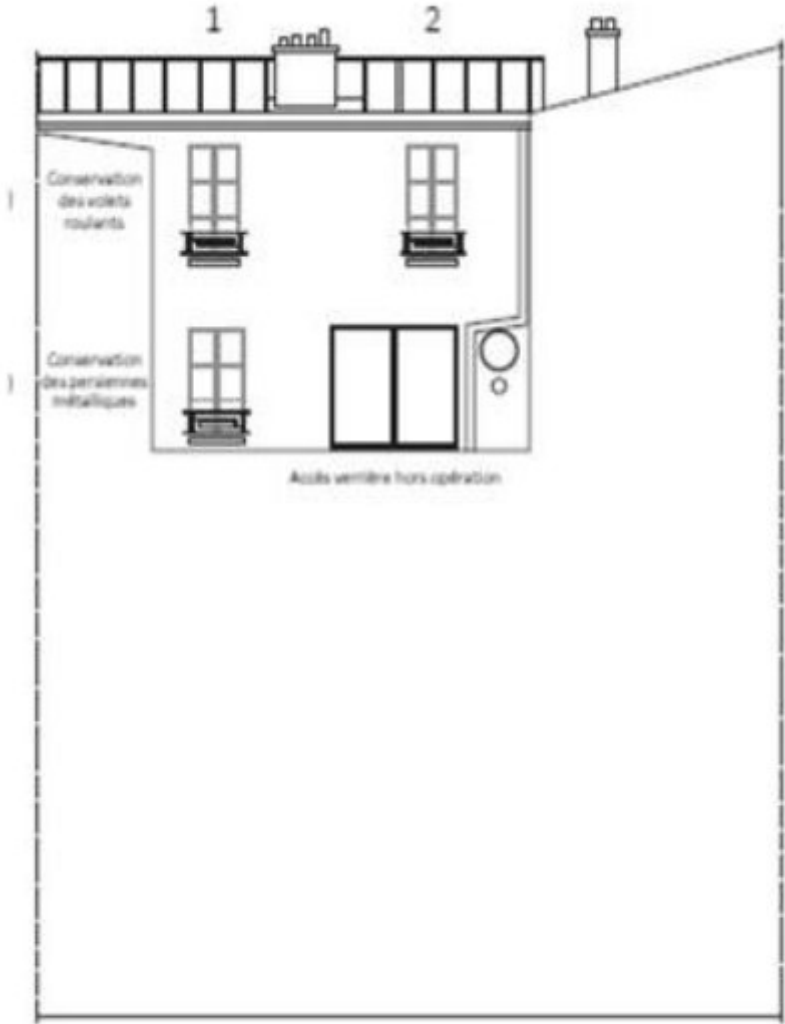


			
	Client : N° dossier : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	URSSAF Caisse nationala ACOSS 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne 4/9 Croquis 28/02/2025 LEFLOND Stéphane Cabinet de diagnostics Titre : Adresse : Bâtiment : Niveau : Commentaire :	




COUR 2 - FACADE EST [C2E]




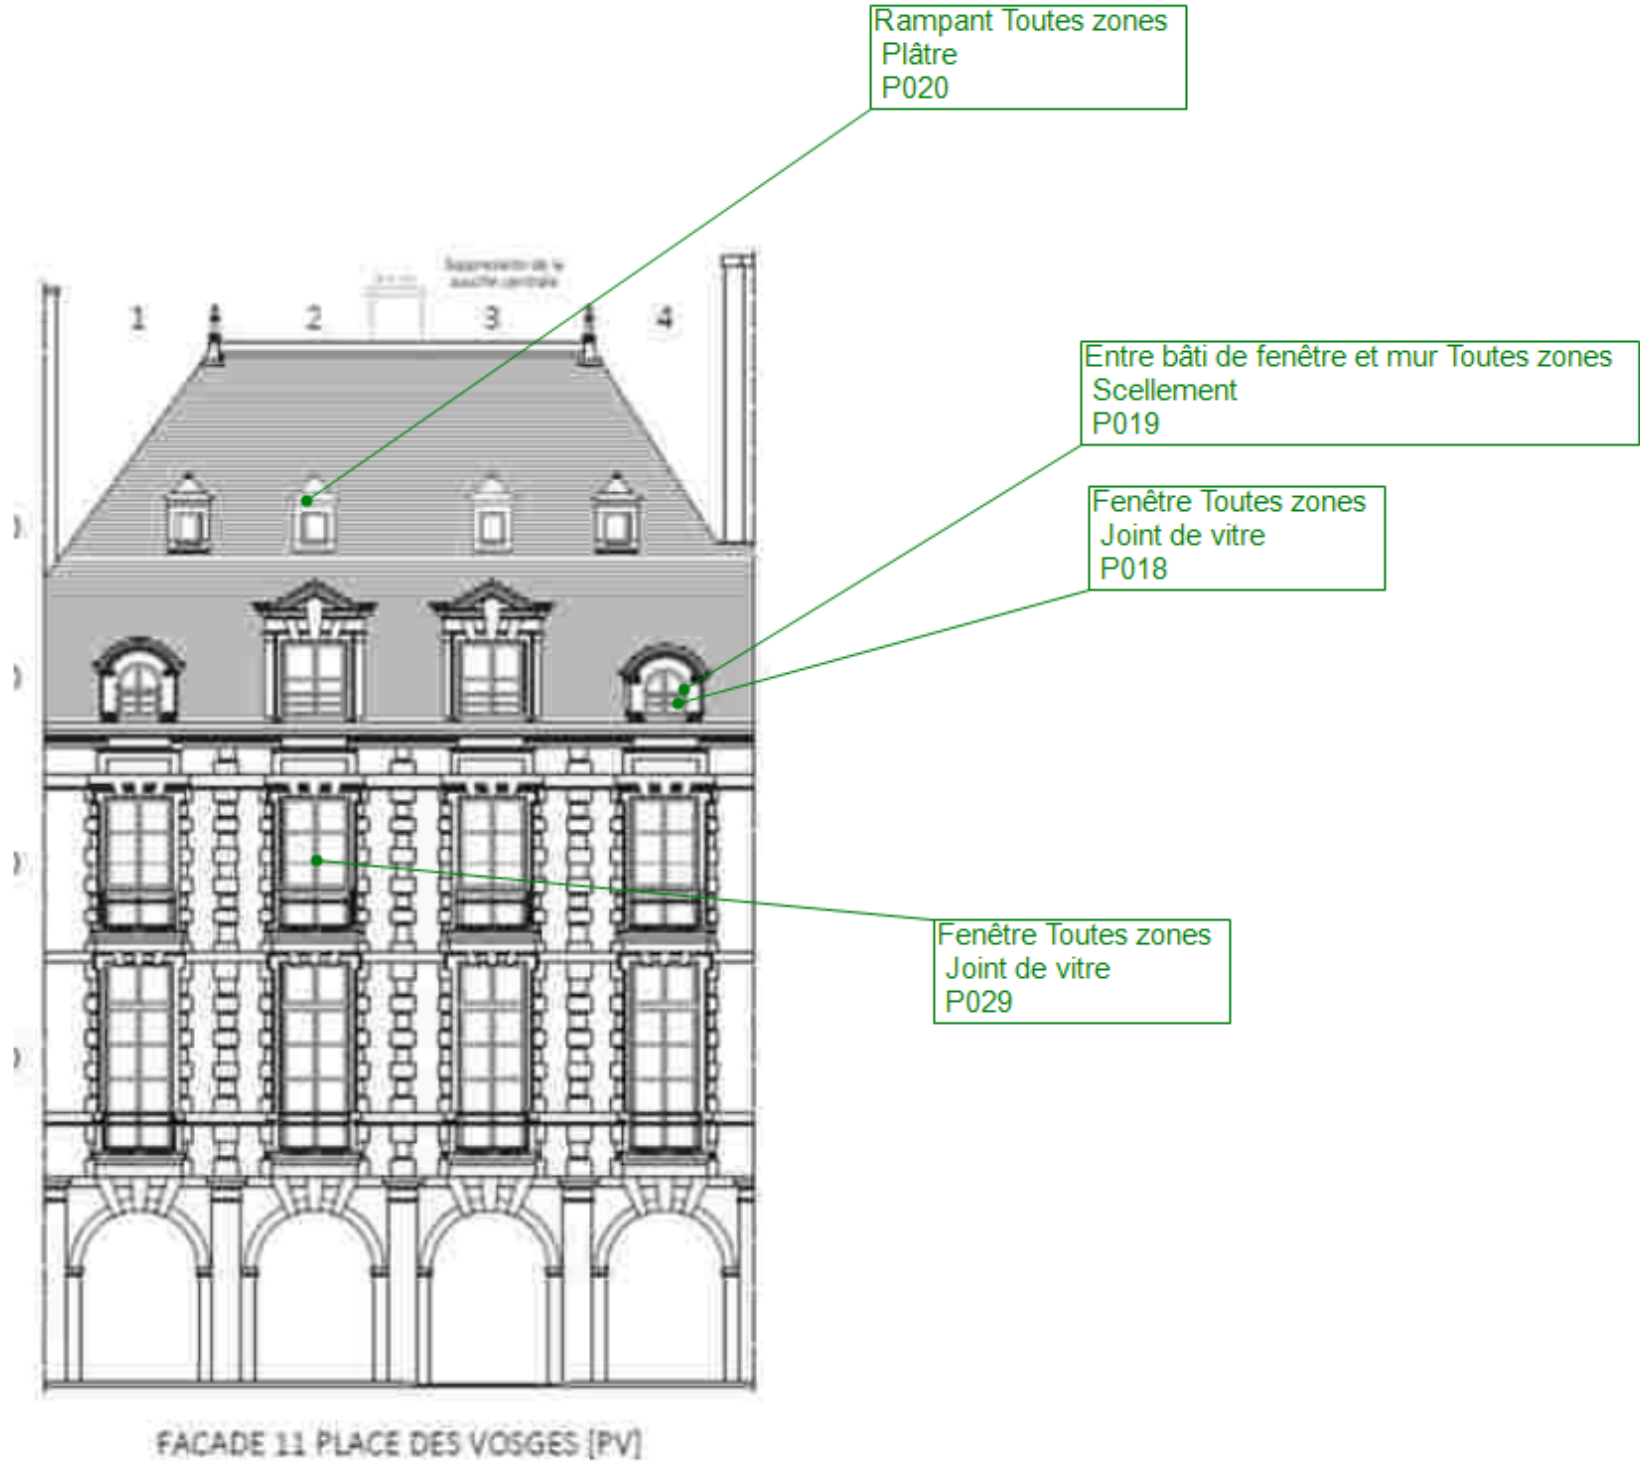
				<p align="center"><b><u>Legende :</u></b></p> <p> Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport</p>	
Client :	URSSAF Caisse nationala ACOSS	Titre :	<b>Place des Vosges Façade Ouest</b>		
N° dossier :	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne	Adresse :	12 rue de Turenne Bâtiment		
N° planche :	5/9		11 place des Vosges		
Type :	Croquis		75004 PARIS		
Date :	28/02/2025	Bâtiment :			
Intervenant :	LEFLOND Stéphane	Niveau :			
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :			

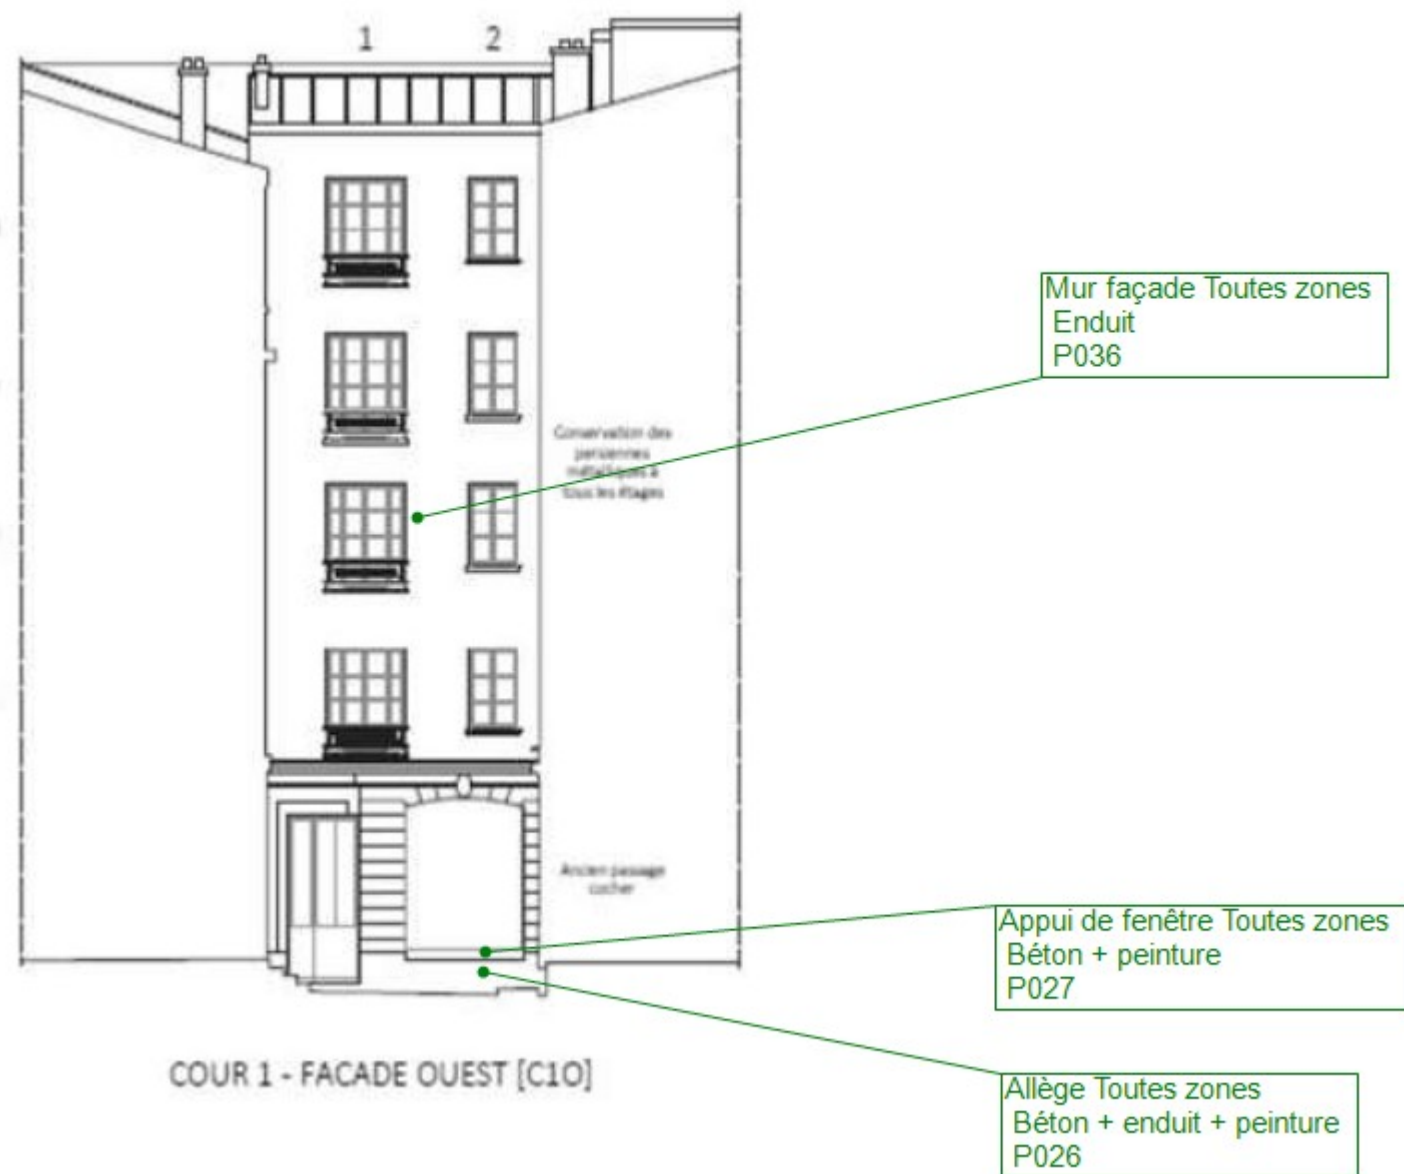

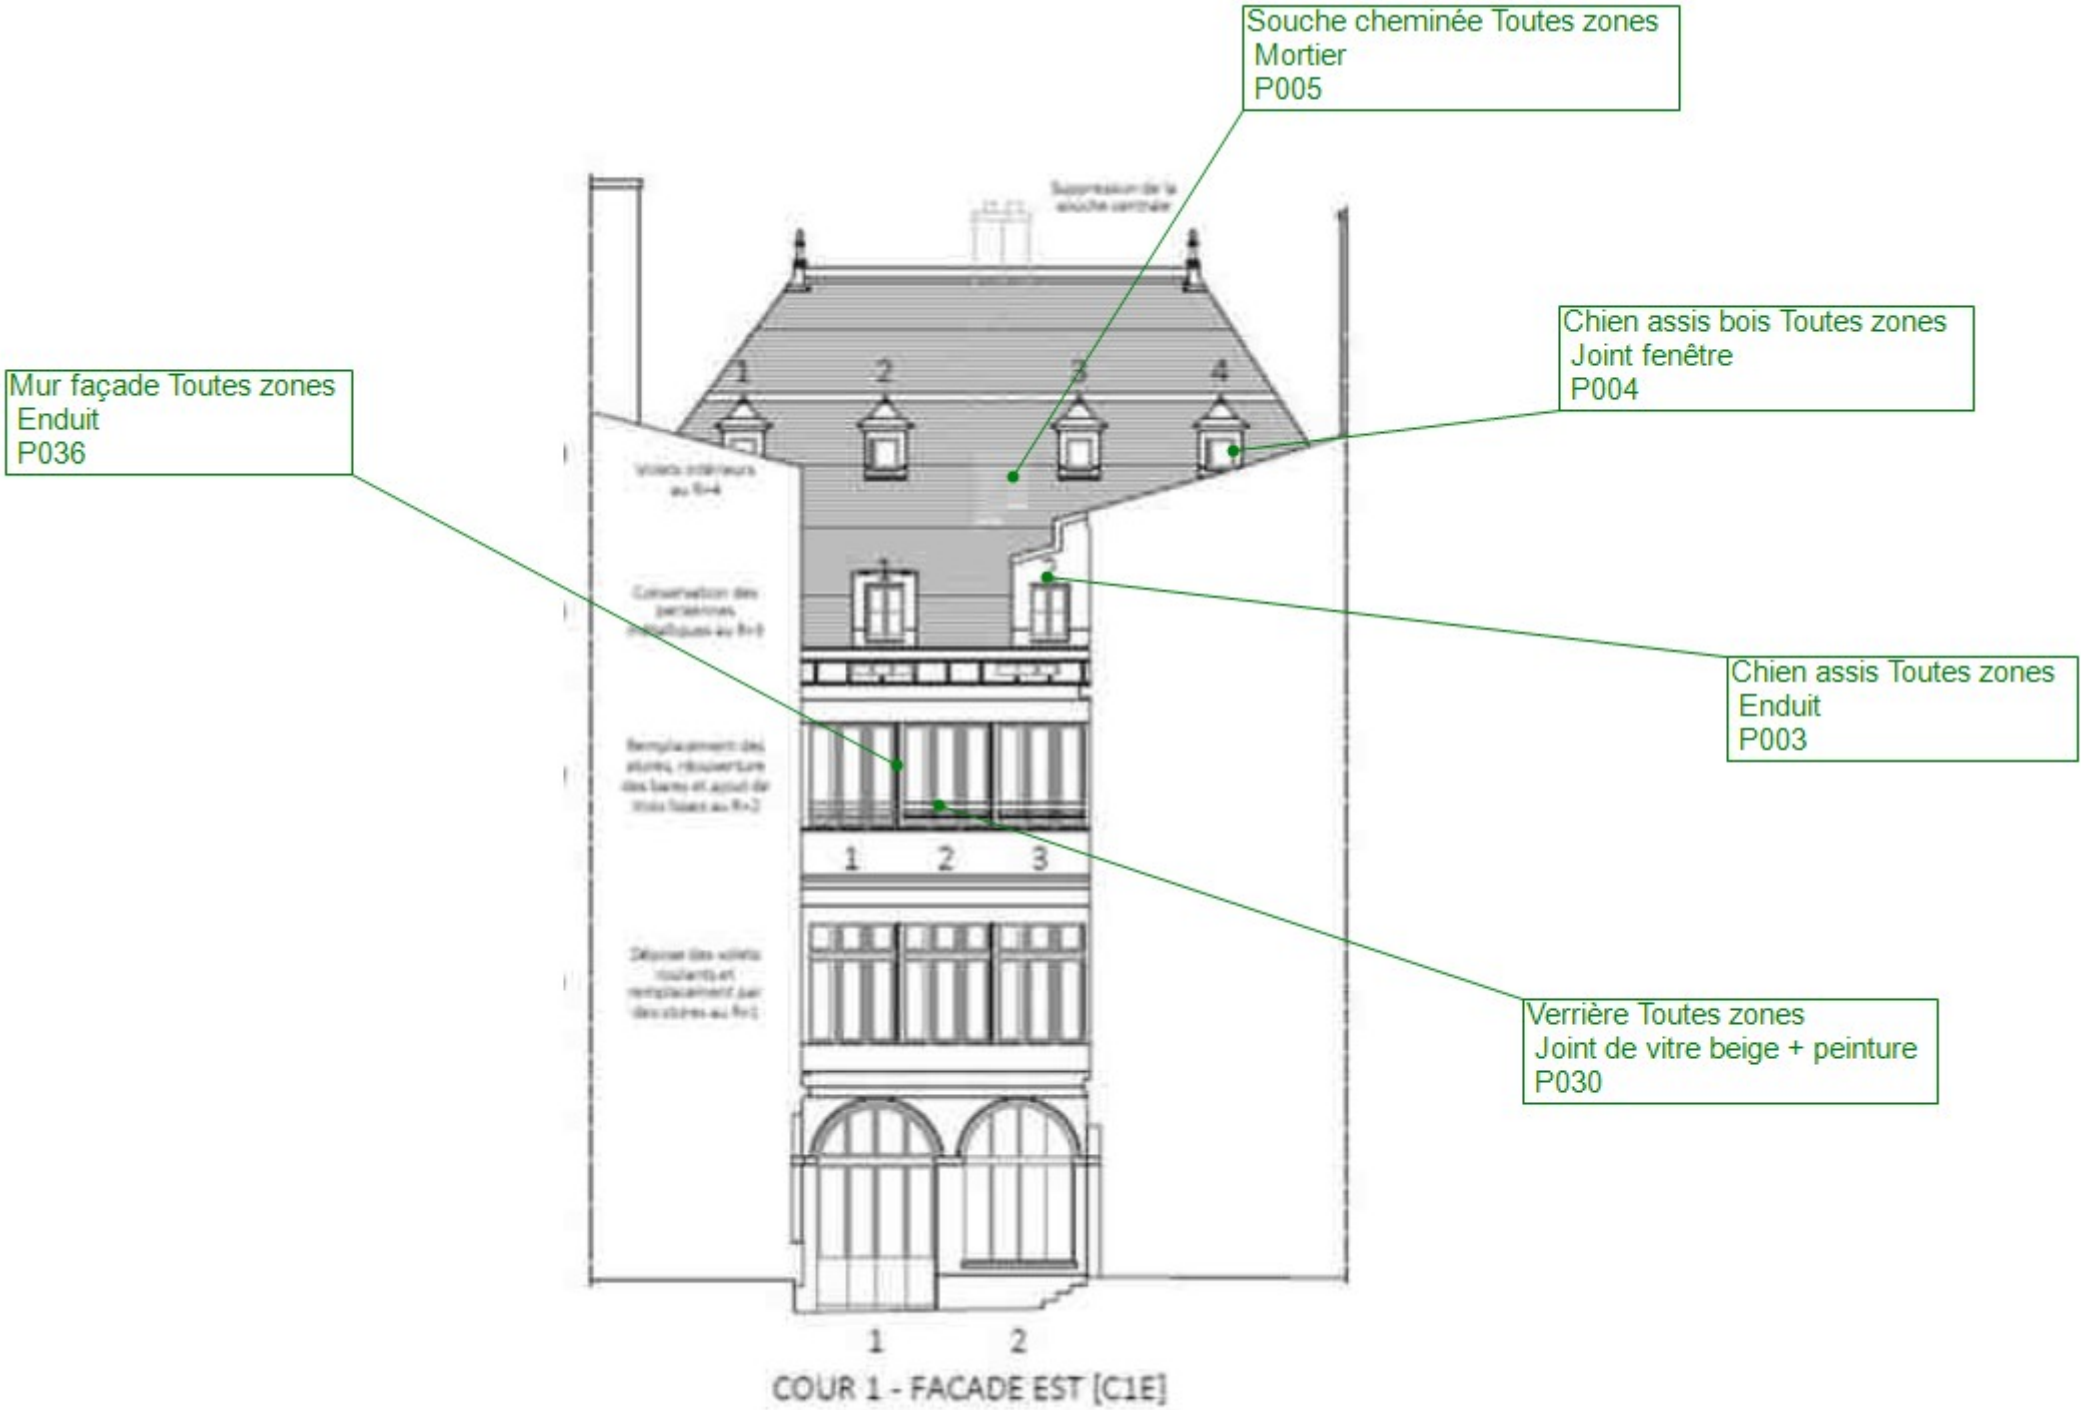


<div><div></div></div>			<div>Legende :<div><div></div>Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport</div></div>	
Client : URSSAF Caisse nationala ACOSS		Titre : <b>Place des Vosges Façade Est</b>	12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges 75004 PARIS	
N° dossier :	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne			
N° planche :	6/9			
Type :	Croquis			
Date :	28/02/2025			
Intervenant :	LEFLOND Stéphane	Bâtiment :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Niveau :		
		Commentaire :		





		<div> <div></div> <div> <b>Legende :</b>  <div></div> <i>Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport</i> </div> </div>	
<div> <div>Client :</div> <div>N° dossier :</div> <div>N° planche :</div> <div>Type :</div> <div>Date :</div> <div>Intervenant :</div> <div>Origine du plan :</div> </div>	<div> <div>URSSAF Caisse nationala ACOSS</div> <div>61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne</div> <div>7/9</div> <div>Croquis</div> <div>28/02/2025</div> <div>LEFLOND Stéphane</div> <div>Cabinet de diagnostics</div> </div>	<div> <div>Titre :</div> <div>Adresse :</div> <div>Bâtiment :</div> <div>Niveau :</div> <div>Commentaire :</div> </div>	<div> <div><b>Place des Vosges Façade</b></div> <div>12 rue de Turenne Bâtiment</div> <div>11 place des Vosges</div> <div>75004 PARIS</div> </div>

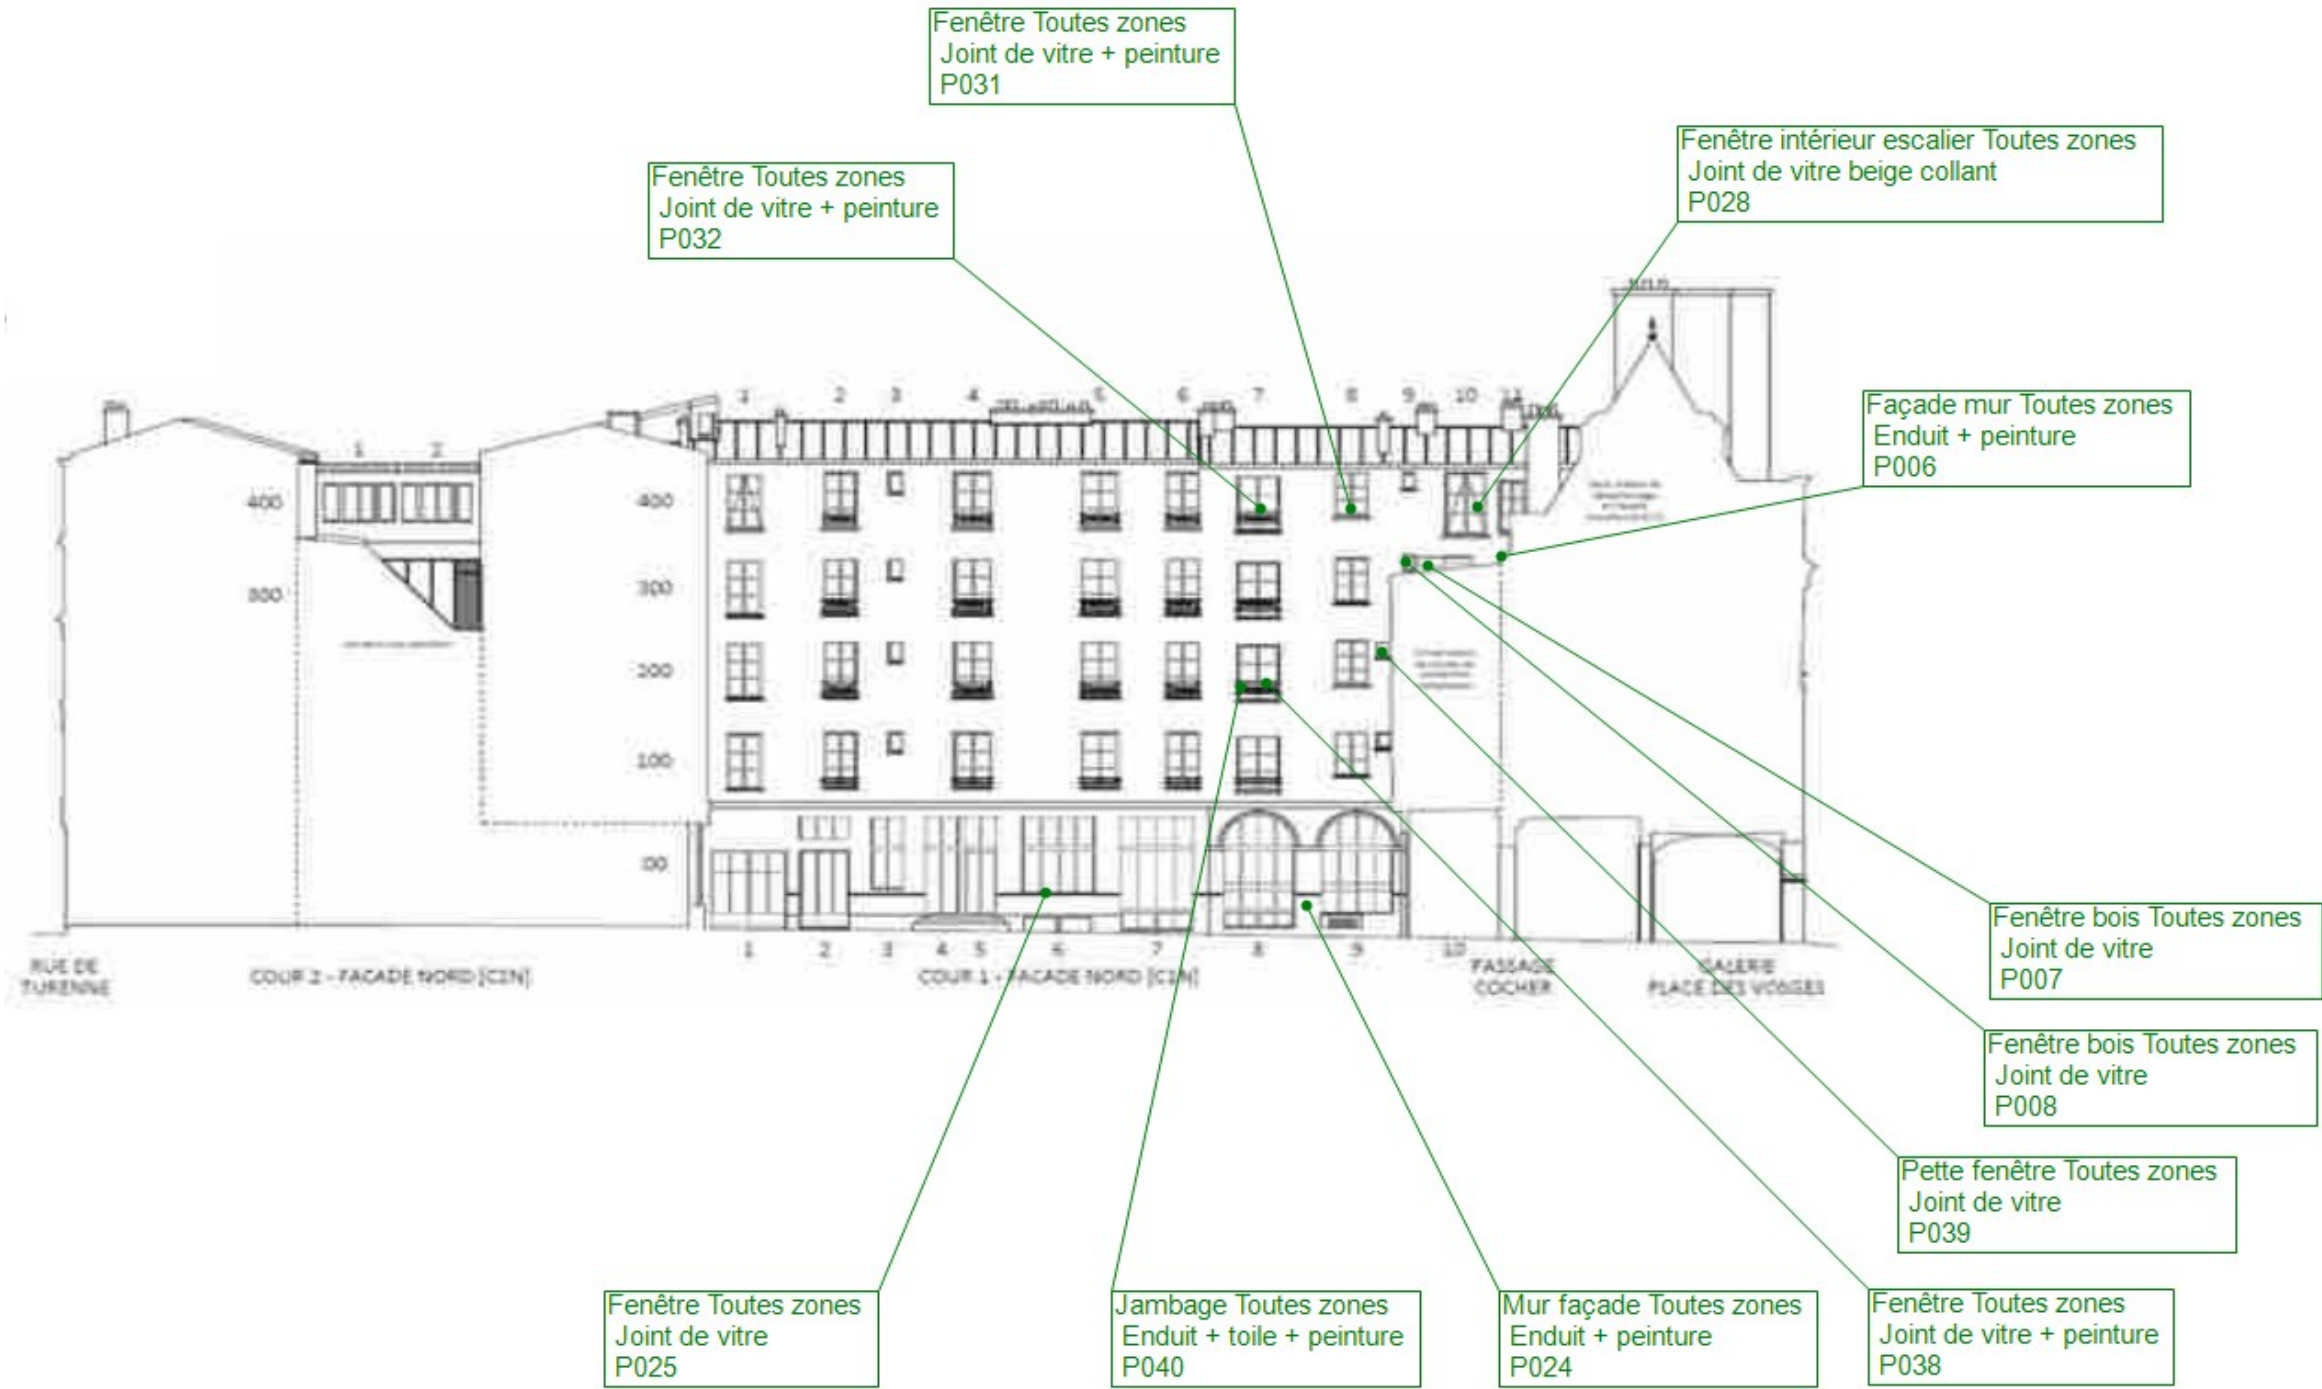


		<b>Legende :</b>  Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport	
Client : N° dossier : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	URSSAF Caisse nationala ACOSS 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne 8/9 Croquis 28/02/2025 LEFLOND Stéphane Cabinet de diagnostics	Titre : Adresse : Bâtiment : Niveau : Commentaire :	<b>Place des Vosges Façade Nord</b> 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges 75004 PARIS





				<div><div></div><div><b>Legende :</b>  Pour le détail des matériaux se reporter à l'annexe 1 du présent rapport</div></div>	
Client :	URSSAF Caisse nationala ACOSS	Titre :	<b>Place des Vosges Façade Sud</b>		
N° dossier :	61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne		12 rue de Turenne Bâtiment		
N° planche :	9/9	Adresse :	11 place des Vosges 75004 PARIS		
Type :	Croquis				
Date :	28/02/2025	Bâtiment :			
Intervenant :	LEFLOND Stéphane	Niveau :			
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :			

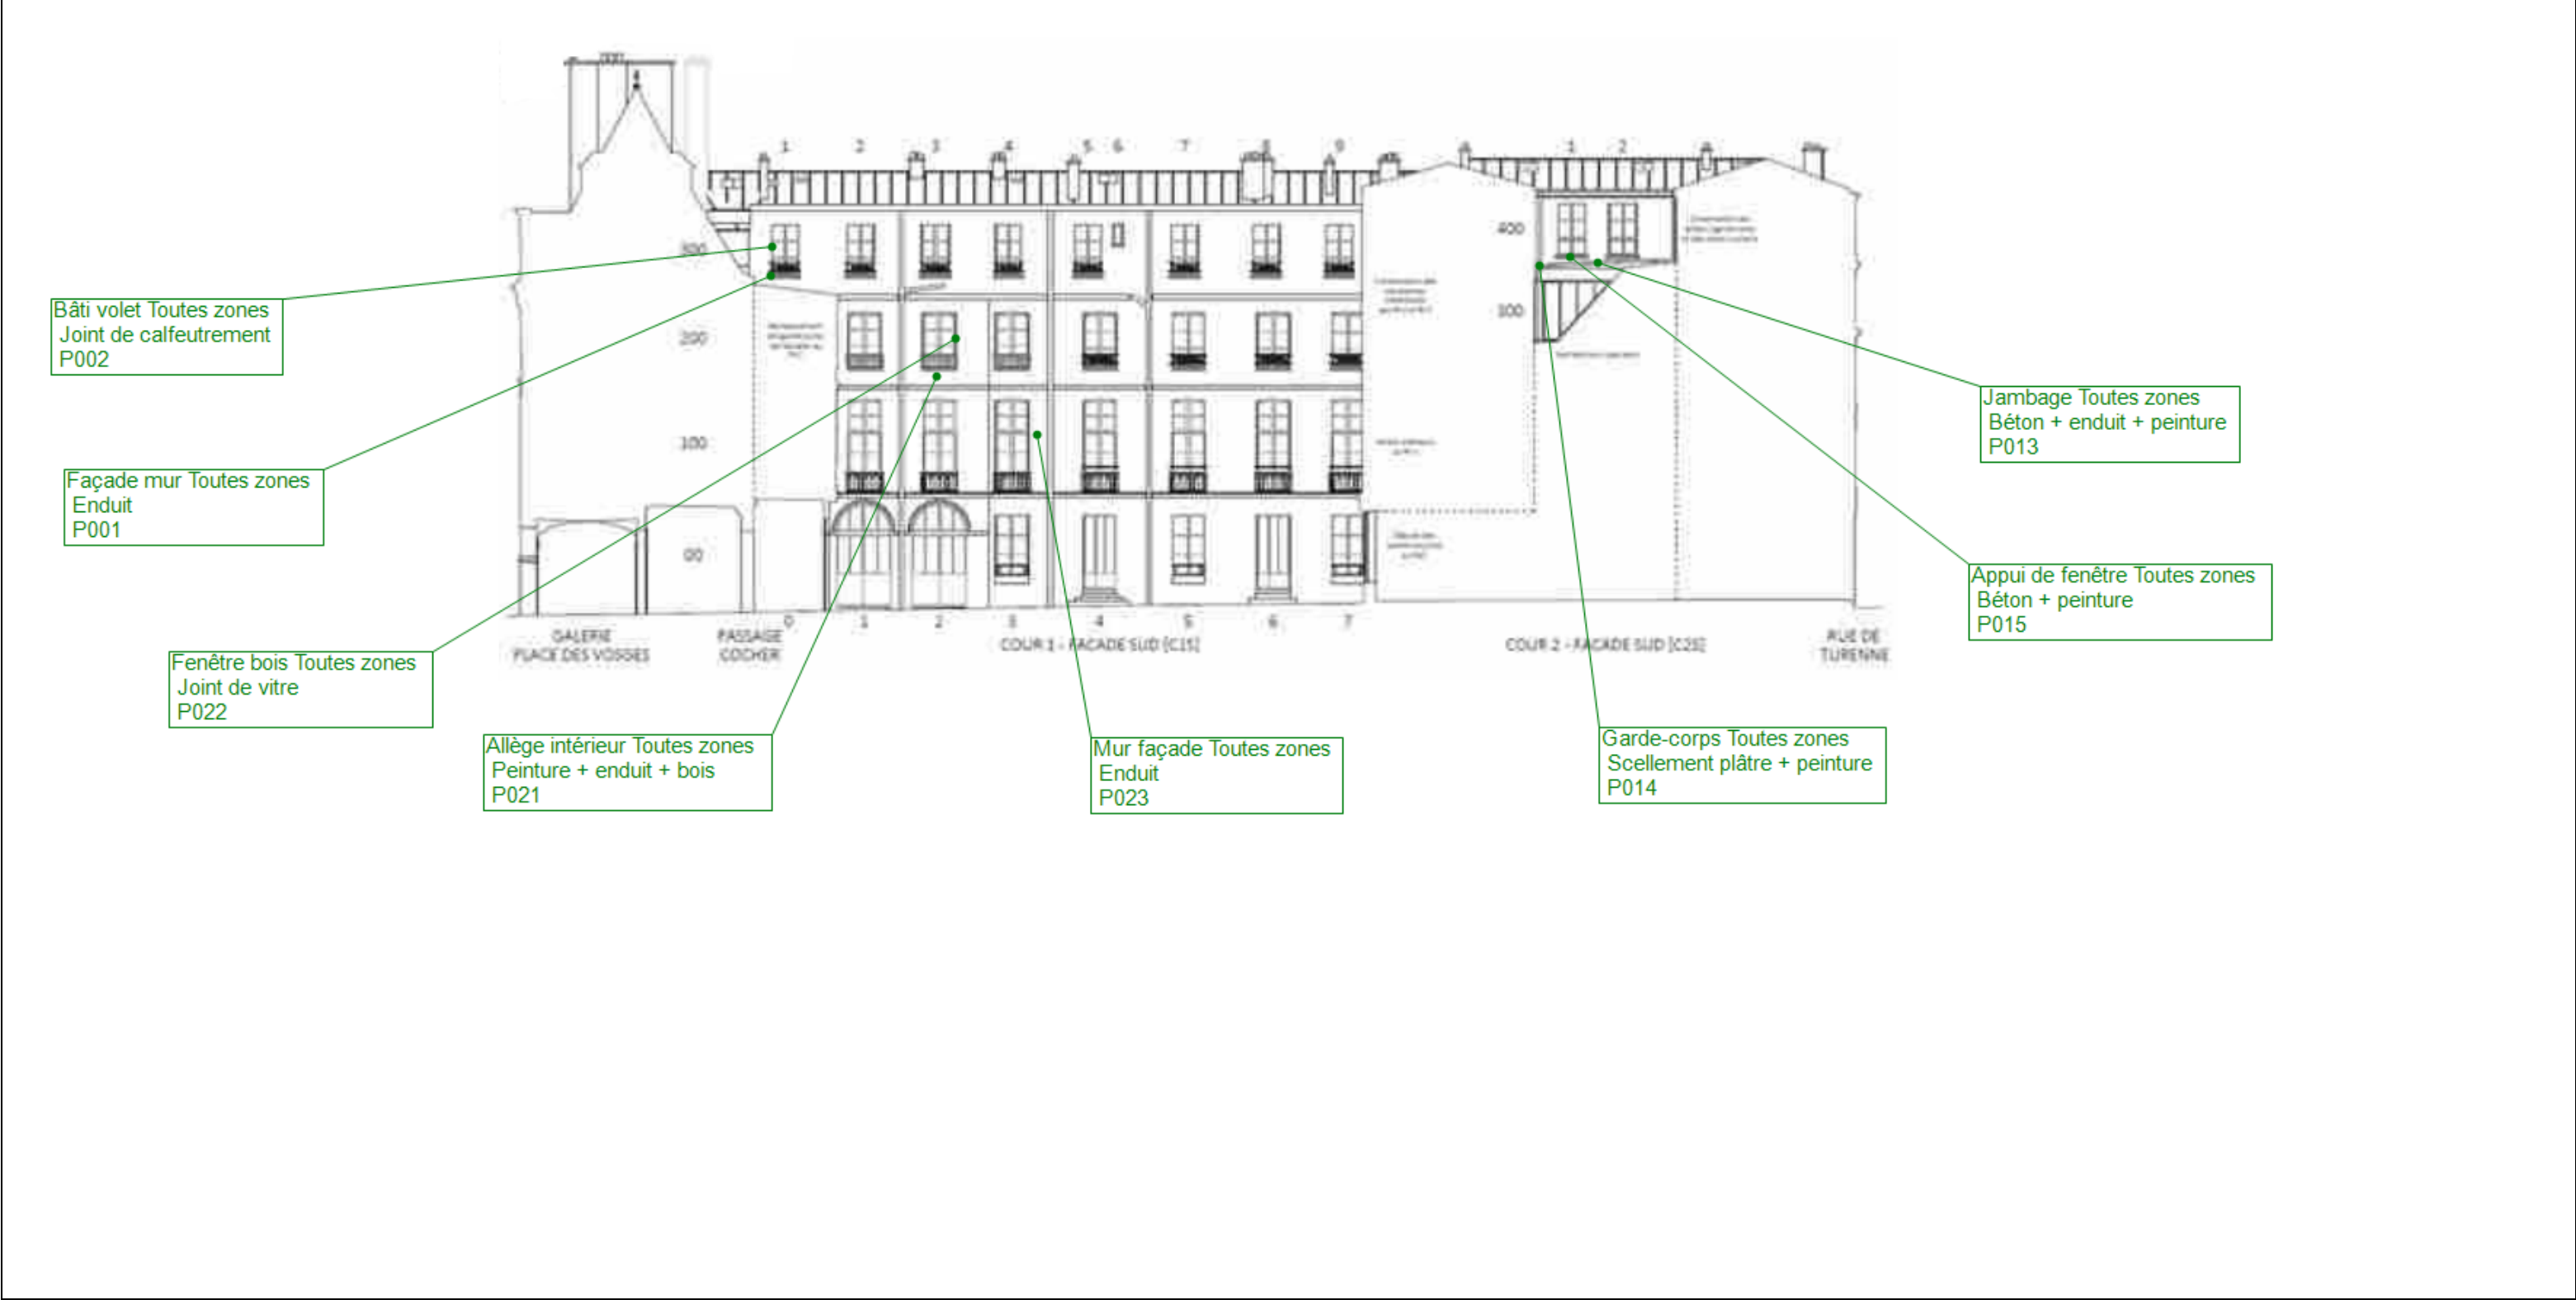

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

### Procès verbal d'analyse 25BLFP002301



#### RAPPORT D'ESSAI N°25BLFP002301 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

##### DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

##### DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

##### RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-001      Référence échantillon client : P001 - Enduit Localisation : 3ème - Cour 1 Façade SUD R+3 - Toutes zones - Façade mur # Observation(s) :						
# Matériau semi dur blanc	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-002      Référence échantillon client : P002 - Joint de calfeutrement Localisation : 3ème - Cour 1 Façade SUD R+3 - Toutes zones - Bâti volet # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur blanc, Peinture grise, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-003      Référence échantillon client : P003 - Enduit Localisation : 3ème - Cour 1 Façade EST R+3 - Toutes zones - Chien assis # Observation(s) :						
# Matériau semi dur gris	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-004      Référence échantillon client : P004 - Joint fenêtre Localisation : 3ème - Cour 1 Façade EST R+3 - Toutes zones - Chien assis bois # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur blanc, Peinture grise, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

5/15

## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-005 Localisation © : 3ème - Cour 1 Façade EST R+3 - Toutes zones - Souche cheminée # Observation(s) :						
# Matériau semi dur gris	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-006 Localisation © : 3ème - Cour 1 Façade NORD R+3 - Toutes zones - Façade mur # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau friable blanc, Peinture grise, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-007 Localisation © : 3ème - Cour 1 Façade NORD R+3 - Toutes zones - Fenêtre bois # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau friable beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-008 Localisation © : 3ème - Cour 1 Façade NORD R+3 - Toutes zones - Fenêtre bois # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture grise, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

2/11





## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-009 Localisation © : 4ème - Toitures - Sol - Tabatière # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-010 Localisation © : 4ème - Toitures - Sol - Couverture # Observation(s) :						
# Matériau semi dur fibreux gris	#2	N/A	#2	# MOLP	qpruvost	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-011 Localisation © : 3ème - 12 rue Turenne Façade R+3 - Toutes zones - Mur intérieur # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture beige, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-012 Localisation © : 3ème - 12 rue Turenne Façade R+3 - Toutes zones - Entre fenêtre et mur # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

3/11

## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-013      Référence échantillon client : P013 - Béton + enduit + peinture						
Localisation : 3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3 - Toutes zones - Jambage						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur gris et blanc, Peinture beige, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-014      Référence échantillon client : P014 - Scellement plâtre + peinture						
Localisation : 3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3 - Toutes zones - Garde-corps						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture grise, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-015      Référence échantillon client : P015 - Béton + peinture						
Localisation : 3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3 - Toutes zones - Appui de fenêtre						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur gris, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-016      Référence échantillon client : P016 - Plâtre + peinture						
Localisation : 3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Sud R+3 - Toutes zones - Allège intérieur						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau friable plâtreux blanc, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

-4/11

## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-017 Localisation © : 4ème - Toitures - Sol - Tabatière # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-018 Localisation © : 3ème - Place des Vosges Façade II R+3 - Toutes zones - Fenêtre # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-019 Localisation © : 3ème - Place des Vosges Façade II R+3 - Toutes zones - Entre bâti de fenêtre et mur # Observation(s) :						
# Matériau semi dur beige	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-020 Localisation © : 4ème - Place des Vosges Façade II R+4 - Toutes zones - Rampant # Observation(s) :						
# Matériau semi dur plâtreux blanc	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

5/11



## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-021      Référence échantillon client : P021 - Peinture + enduit + bois						
Localisation : 2ème - Cour 1 Façade SUD R+2 - Toutes zones - Allège intérieur						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur blanc, Peinture blanche, Bois, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-022      Référence échantillon client : P022 - Joint de vitre						
Localisation : 2ème - Cour 1 Façade SUD R+2 - Toutes zones - Fenêtre bois						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-023      Référence échantillon client : P023 - Enduit						
Localisation : 1er - Cour 1 Façade SUD R+1 - Toutes zones - Mur façade						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur gris, Matériau semi dur beige, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-024      Référence échantillon client : P024 - Enduit + peinture						
Localisation : RDC - Cour 1 Façade NORD RDC - Toutes zones - Mur façade						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur blanc, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. "Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre juxta. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

6/11





## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-025      Référence échantillon client © : P025 - Joint de vitre						
Localisation © : RDC - Cour 1 Façade NORD RDC - Toutes zones - Fenêtre						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau friable gris, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-026      Référence échantillon client © : P026 - Béton + enduit + peinture						
Localisation © : RDC - Place des Vosges Cour 1 Façade Ouest RDC - Toutes zones - Allège						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-027      Référence échantillon client © : P027 - Béton + peinture						
Localisation © : RDC - Place des Vosges Cour 1 Façade Ouest RDC - Toutes zones - Appui de fenêtre						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-028      Référence échantillon client © : P028 - Joint de vitre beige collant						
Localisation © : 3ème - Cour 1 Façade NORD R+3 - Toutes zones - Fenêtre intérieur escalier						
# Observation(s) :						
# Matériau souple beige de type joint	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

7/11

## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-029 Localisation © : 2ème - Place des Vosges Façade II R+2 - Toutes zones - Fenêtre # Observation(s) :						
	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-030 Localisation © : 2ème - Cour 1 Façade EST R+2 - Toutes zones - Verrière # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-031 Localisation © : 4ème - Cour 1 Façade NORD R+4 - Toutes zones - Fenêtre # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-032 Localisation © : 4ème - Cour 1 Façade NORD R+4 - Toutes zones - Fenêtre # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

8/11

## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-033      Référence échantillon client © : P033 - Enduit + peinture						
Localisation © : 3ème - 12 rue Turenne Cour 2 Façade Nord R+3 - Toutes zones - Mur façade						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur blanc, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-034      Référence échantillon client © : P034 - Joint encadrement						
Localisation © : RDC - 12 rue Turenne Façade RDC - Toutes zones - Entre fenêtre et jambage brique						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture noire et blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-035      Référence échantillon client © : P035 - Béton + peinture						
Localisation © : RDC - 12 rue Turenne Façade RDC - Toutes zones - Appui de fenêtre						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur gris, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-036      Référence échantillon client © : P036 - Enduit						
Localisation © : 2ème - Cour 1 Façade EST R+2 - Toutes zones - Mur façade						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur blanc, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdellatre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. "Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

9/11

## DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

## DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

## RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-037      Référence échantillon client © : P037 - Enduit + peinture						
Localisation © : 2ème - Place des Vosges Cour 1 Façade Ouest R+2 - Toutes zones - Mur façade						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur gris, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-038      Référence échantillon client © : P038 - Joint de vitre + peinture						
Localisation © : 2ème - Cour 1 Façade NORD R+2 - Toutes zones - Fenêtre						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-039      Référence échantillon client © : P039 - Joint de vitre						
Localisation © : 2ème - Cour 1 Façade NORD R+2 - Toutes zones - Petite fenêtre						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur beige, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP002301-040      Référence échantillon client © : P040 - Enduit + toile + peinture						
Localisation © : 2ème - Cour 1 Façade NORD R+2 - Toutes zones - Jambage						
# Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.						
# Matériau semi dur blanc, Peinture blanche, Indissociables	#1	# Calcination, attaque acide et broyage manuel	#2	# META	jdelattre	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MQLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre jume. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

10/11





#### DONNEES CLIENT

GENOVEXPERT  
SECRETARIAT  
257 bis avenue Gabriel Péri  
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Référence client : 61722 - ACOSS 11place des vosges-12 rue de Turenne PARIS 4  
Adresse du site : 12 rue de Turenne Bâtiment 11 place des Vosges - 75004 PARIS

#### DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 258LFP002301  
Date de réception : 25/02/2025  
Edition du rapport : 27/02/2025 à 16:04

#### Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

MOLP : Microscopie Optique à Lumière Polarisée - Guide HSG 248 Appendice 2 et méthode interne de traitement IB 11 34.

META : Microscopie Electronique à Transmission Analytique - Norme NF X 43-050 pour ses parties pertinentes et méthode interne de traitement IB 11 35 (Calcination, attaque acide et broyage manuel).

\*\* MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\* inférieure à la limite de détection.

\*\* META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : DELATTRE Juliette  
Responsable Analyses

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. \*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre juxta. © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifié par l'annexe du 26 décembre 2019.

11/11

## ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

*Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### **a) Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### **b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
  - remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
  - travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).
- De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

#### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

#### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

#### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

#### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

**ATTESTATION(S)**



**ATTESTATION**

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle  
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

GENOVEXPERT  
52 RUE RENE BOULANGER  
75010 PARIS  
Adhérent n°310

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604,

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :  
**3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance.**


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Exploitation est fixé à :  
**6 100 000 € par année d'assurance.**

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS  
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE  
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET  
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 12/12/2024  
Pour servir et valoir ce que de droit.  
POUR L'ASSUREUR :  
LSN, par délégation de signature :

  
AXA France I.A.R.D.  
S.A. au Capital de 214 799 030 €  
Siège Social : 313 Terrasses de l'Arche  
92727 Nanterre Cedex  
Entreprise régie par le code des assurances  
722 057 460 RCS Nanterre

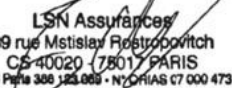  
LSN Assurances  
39 rue Mstislav Rostropovitch  
CS 40020 75815 PARIS  
RCS Paris 308 123 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 1



Liste des activités garanties

Sous réserve de disposer des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel. (C = certification de compétence / F = attestation de formation / AC = accréditation / A = Agrément).

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers.

- ☐ Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention), C
- ☐ Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), C
- ☐ Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), C
- ☐ Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention), C
- ☐ Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention), C
- ☐ Dossier technique amiante (amiante sans mention), C
- ☐ Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, C
- ☐ Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mèrue, **C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites.**
- ☐ Diagnostic Mèrue F (car non pris en compte dans la certification Termites)
- ☐ L'état de l'installation intérieure de gaz, C
- ☐ L'état de l'installation intérieure d'électricité, C
- ☐ L'état d'installation d'assainissement non collectif, F
- ☐ Assainissement collectif, F
- ☐ L'état des risques et des pollutions (ERP),
- ☐ L'Etat des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL),
- ☐ L'information sur la présence d'un risque de mèrue,
- ☐ Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez), F
- ☐ Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin), F
- ☐ Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- ☐ Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- ☐ Diagnostic humidité,
- ☐ Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- ☐ Assistance à la livraison de biens neufs,
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance,**
- ☐ Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –, F
- ☐ Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. C (DPE sans mention)
- ☐ DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention), C
- ☐ Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail, C
- ☐ Le carnet d'information du logement (CIL),
- ☐ Les Plans et Croquis de l'Avant-Projet Sommaire (APS), **à l'exception de toute activité de conception et de réalisation de travaux**
- ☐ L'état des arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (titre Ier du livre V du CCH),
- ☐ Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
- ☐ Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires, F
- ☐ Audit énergétique, C

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2

**CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1**

- ☐ Audit énergétique pour copropriété, F
  - ☐ Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention), C
  - ☐ DPE projeté pour les Maisons individuelles (sans mention)
  - ☐ DPE projeté pour les immeubles collectifs (avec mention)
  - ☐ Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention), C
  - ☐ Constat après travaux Plomb, C (sans mention)
  - ☐ Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, C (sans mention)
  - ☐ Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention), C
  - ☐ Diagnostic du plomb dans l'eau,
  - ☐ Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention), C
  - ☐ Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, C (amiante avec mention),
  - ☐ Dossier technique amiante (amiante avec mention), C
  - ☐ Diagnostic amiante avant démolition, C (avec mention)
  - ☐ Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), F SS4 et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante, F
  - ☐ Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
  - ☐ Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012, F
  - ☐ Légionellose **sauf exclusions ci-après**,
  - ☐ Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y), F
  - ☐ Diagnostic radon, F
  - ☐ Dépistage radon, A (Autorité de Sécurité Nucléaire)
  - ☐ Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division. F
  - ☐ Diagnostic Technique Global (DTG), F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente, **sous les réserves suivantes :**
    - L'adhérent exerce le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L 731-1 du code de la construction et de l'habitation,
    - L'adhérent dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
    - Dont l'activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
  - ☐ Projet de Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente.
- Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.  
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3

**CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2**

- ☐ Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
  - Voie 1: **AC** (COFFRAC)
  - Voie 2: **F**
- ☐ Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C avec mention ou F SS4 pour les certifiés sans mention,
- ☐ Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- ☐ Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH), **F**
- ☐ Diagnostic Technique SRU, **F BAC+3** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente**
- ☐ Diagnostic Eco prêt, **F**
- ☐ Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative, **F**
- ☐ Diagnostic acoustique, **F**
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB,
- ☐ Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA),
- ☐ Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- ☐ Prélèvement d'air pour mesure d'empoissière en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoissière de fibre d'amiante au poste de travail : **AC+F**
  - Les mesures d'empoissière en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
  - Les mesures d'empoissière en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- ☐ Radon hors réglementation, **F**
- ☐ Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs **hors préconisation de travaux**,
- ☐ Coordonnateur SPS, **F**
- ☐ Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français, **AC**
- ☐ Etude thermique RT 2012 et RE 2020, **F**
- ☐ Etats des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité au travail), **AC**
- ☐ Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs.
- ☐ Diagnostic en contrôle technique immobilier.
- ☐ Missions de vérifications et de mesures des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels dans le cadre de la RE 2020 et ses labels Associés, **certificat de qualification délivré par QUALIBAT dans le cadre de la Norme 8741**
- ☐ Sapiteur d'expert judiciaire en pathologie du bois
- ☐ Les mesures d'empoissière en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant
- ☐ La détection des Fibres Fines d' Amiante
- ☐ Les légionnelles dans les Hôtels, les piscines, les établissements de santé et les Ephad, prestation limitée au prélèvement.
- ☐ L'analyse de la potabilité et toute autre analyse de l'eau, prestation limitée au prélèvement.
- ☐ Les missions déjà portées au contrat et réalisées pour le compte du ministère de la Défense
- ☐ Les missions déjà portées au contrat et qui pourront être réalisées dans le cadre d'un appel d'offres lancé par le Commissariat à l'Energie Atomique de Saclay et auquel le prospect a répondu
- ☐ Les missions déjà portées au contrat dans le secteur des friches
- ☐ Expertises relatives aux agents de dégradation biologique du bois dans les constructions

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 4



## CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Saint Rémy les chevreuse, le 07/07/2024



La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**LEFLOND Stéphane**

sous le numéro **17-1089**

**Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DPE sans mention</b>  | Prise d'effet : <b>15/01/2024</b> Validité : <b>14/01/2031</b> |
| [ arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ] |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Amiante Avec Mention</b>  | Prise d'effet : <b>25/09/2023</b> Validité : <b>24/09/2030</b> |
| [ Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique ]  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Electricité</b>   | Prise d'effet : <b>24/01/2023</b> Validité : <b>23/01/2030</b> |
| [ Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique ]  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DPE avec mention</b>  | Prise d'effet : <b>15/01/2024</b> Validité : <b>14/01/2031</b> |
| [ arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ] |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Termites Metropole</b>  | Prise d'effet : <b>29/09/2023</b> Validité : <b>28/09/2030</b> |
| [ Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique ]  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Plomb Crep</b>  | Prise d'effet : <b>29/09/2023</b> Validité : <b>28/09/2030</b> |
| [ Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique ]  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>GAZ</b>   | Prise d'effet : <b>29/09/2023</b> Validité : <b>28/09/2030</b> |
| [ Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique ]  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Amiante Sans Mention</b>  | Prise d'effet : <b>25/09/2023</b> Validité : <b>24/09/2030</b> |
| [ Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique ]  |  |



Accréditation  
N° 4-0540  
portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier  
PRO 06



ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
01 30 85 25 71 – [www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr)  
ENR20 V10 du 02 décembre 2021