

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

**Rapport N° :** 24416169/S4/1/AM-RTV\_V1

**Rédigé le :** 23/01/2025

**Référence au programme de travaux :**

N°Diag PLOMB/AMIANTE AVANT TRAVAUX réalisé le  
20/11/2024 par Mme Karine RODIER, Château de  
Fontainebleau

## DONNEUR D'ORDRE

**CHATEAU DE FONTAINEBLEAU**

**Mme Karine RODIER**

Place du Général de Gaulle

77300 FONTAINEBLEAU

## SITE D'INTERVENTION

**AILE DES MINISTRES**

PLACE DU GENERAL DE GAULLE

77300 FONTAINEBLEAU


Latitude : 48.402817 / Longitude : 2.696858



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Marianne MACQUIGNEAU	Chargée d'affaires	9643070	Marianne MACQUIGNEAU
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

# SOMMAIRE

<b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>	<b>3</b>
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
<b>2. CONCLUSIONS</b>	<b>5</b>
2.1. Obligations réglementaires	6
<b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>7</b>
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
<b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>	<b>7</b>
4.1. Références réglementaires	7
<b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>	<b>8</b>
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
<b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>9</b>
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	12
<b>7. ANNEXES</b>	<b>12</b>
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	12
7.2. Photos prélèvements	14
7.3. Attestation d'assurance	16
7.4. Certificat de compétence	18
7.5. Croquis de repérage	19
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	26

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



## 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

### 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation des fenêtres et lucarnes de toit du bâtiment Aile des Ministres (Aile Est), des logements 21, 11, 18, 19, 18, 20, grenier et combles

### 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
<b>02 - Parois verticales extérieures et façades</b>	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Logements : 21-11-18-19-20- Grenier et Combles (R+2)

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## 2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : AILE DES MINISTRES  
PLACE DU GENERAL DE GAULLE  
77300 FONTAINEBLEAU

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
AILE DES MINISTRES	Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

#### 3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Mme Karine RODIER	Donneur d'ordre	CHATEAU DE FONTAINEBLEAU	Place du Général de Gaulle 77300 FONTAINEBLEAU	07 63 97 35 63
Maxime MR CASTELLO	Accompagnateur	CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU	Place du Général de Gaulle 77300 FONTAINEBLEAU	maxime.castello@chateaufontainebleau.fr
Karine Mme RODIER	Propriétaire	CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU	Place du Général de Gaulle 77300 FONTAINEBLEAU	+33763973563 - Karine.rodier@chateaufontainebleau.fr

### 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

#### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Le 13/01/2025

### 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail de Mme RODIER	Mme Karine RODIER, Château de Fontainebleau	20/11/2024	Diag PLOMB/AMIANTE AVANT TRAVAUX	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.



## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
 xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
 Sxx = Sondage n°xx  
 xx\* = élément témoin de la ZPSO  
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
 AN = Analyse  
 DC = Document consulté  
 MA = Marquage  
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S2	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S3	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S4	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S5	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	3	/	S6	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-103 - Bureau	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-101 - Séjour	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Rose	2	/	S1	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-101 - Séjour	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Rose	2	P2* N	/	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-099 - Chambre 2	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	P3 N	/	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-091 - Grenier	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	3	P4* N	/	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S7	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S8	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S9	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S10	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S11	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-077 - Cuisine	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	P6 N	/	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-109 - Chambre 2	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	P7 N	/	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	5	/	S12	AN	Mastic identique sur la deuxième fenêtre de la cuisine	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20 -> AMI04-072 - Base Vie	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	5	P8* N	/	AN	Mastic identique sur la deuxième fenêtre de la cuisine	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20 -> AMI04-063 - Cuisine	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	5	P9 N	/	AN	Mastic identique sur la deuxième fenêtre de la cuisine	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	6	/	S13	AN	Mastic identique sur les fenêtres F2, F3 et F5	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	6	/	S14	AN	Mastic identique sur les fenêtres F2, F3 et F5	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles -> AMI04-064 - Grenier	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	6	P10* N	/	AN	Mastic identique sur les fenêtres F2, F3 et F5	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles -> AMI04-085 - Circulation Combles	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	6	P11 N	/	AN	Mastic identique sur les fenêtres F2, F3 et F5	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 11	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S17	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 11	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S18	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S15	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	1	/	S16	AN	/	Non
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18 -> AMI02-145 - Salle de bains	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Blanc	4	P5* N	/	AN	Fenêtre métal	Non

## 7. ANNEXES


### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
AILE DES MINISTRES (Est)	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-103 - Bureau	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-101 - Séjour	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-097 - Couloir	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-100 - Chambre 1	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-099 - Chambre 2	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-098 - Chambre 3	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-096 - Cuisine	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-091 - Grenier	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-077 - Cuisine	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-076 - Chambre 1	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-075 - Séjour	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-109 - Chambre 2	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-105 - Chambre 3	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-065 - Chambre 4	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20 -> AMI04-072 - Base Vie	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20 -> AMI04-063 - Cuisine	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles -> AMI04-064 - Grenier	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles -> AMI04-085 - Circulation Combles	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles -> AMI04-090 - Combles	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 11	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 11 -> AMI02-063 - WC et Salle de bain	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 11 -> AMI02-080 - Palier	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18 -> AMI02-141 - Palier	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18 -> AMI02-146 - Chambre	/
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18 -> AMI02-145 - Salle de bains	/


## 7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-103 - Bureau	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P2	ZPSO 2
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-101 - Séjour	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P3	ZPSO 1
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-099 - Chambre 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P4	ZPSO 3
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 21 -> AMI04-091 - Grenier	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P6	ZPSO 1
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-077 - Cuisine	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P7	ZPSO 1
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 19 -> AMI04-109 - Chambre 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	



P8	ZPSO 5
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20 -> AMI04-072 - Base Vie	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P9	ZPSO 5
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Logement 20 -> AMI04-063 - Cuisine	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P10	ZPSO 6
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+2 -> Grenier et Combles -> AMI04-064 - Grenier	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P5	ZPSO 4
AILE DES MINISTRES (Est) -> R+1 -> Logement 18 -> AMI02-145 - Salle de bains	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

### 7.3. Attestation d'assurance



#### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**  
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc  
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

##### Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

##### Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

##### Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)





Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:**

Tous dommages confondus  
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et  
par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.  
Pour la compagnie

  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine  
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com  
Heure de signature : 2025 10:12:02  
Adresse IP : 147.161.232.140

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
www.agos.allianz.com

## 7.4. Certificat de compétence



### Certificat

Attribué à

**Marianne MACQUIGNEAU**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

**DOMAINES TECHNIQUES**

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
<b>Amiante avec mention</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	04/07/2024	09/06/2028
<b>Amiante sans mention</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/06/2021	09/06/2028

Date : 04/07/2024  
 Numéro du certificat : **9643070**

Samuel DUPRIEU - Président



\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.  
 Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>  
 Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
 1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie


  
**BUREAU**  
**VERITAS**


  
**cofrac**  
 CERTIFICATION  
 DE PERSONNES  
 ACCREDITATION  
 N°4-0087  
 Liste des sites et  
 portées disponibles  
 sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## 7.5. Croquis de repérage

## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	AILE DES MINISTRES PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation  AILE DES MINISTRES (Est) > R+2 > Logement 21	Date visite	Le 13/01/2025
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	24416169/S4/1
	Planche	1 / 6
	Indice	1

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation


**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation


**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AILE DES MINISTRES PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation  AILE DES MINISTRES (Est) > R+2 > Logement 19	Date visite	Le 13/01/2025
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	24416169/S4/1
	Planche	2 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

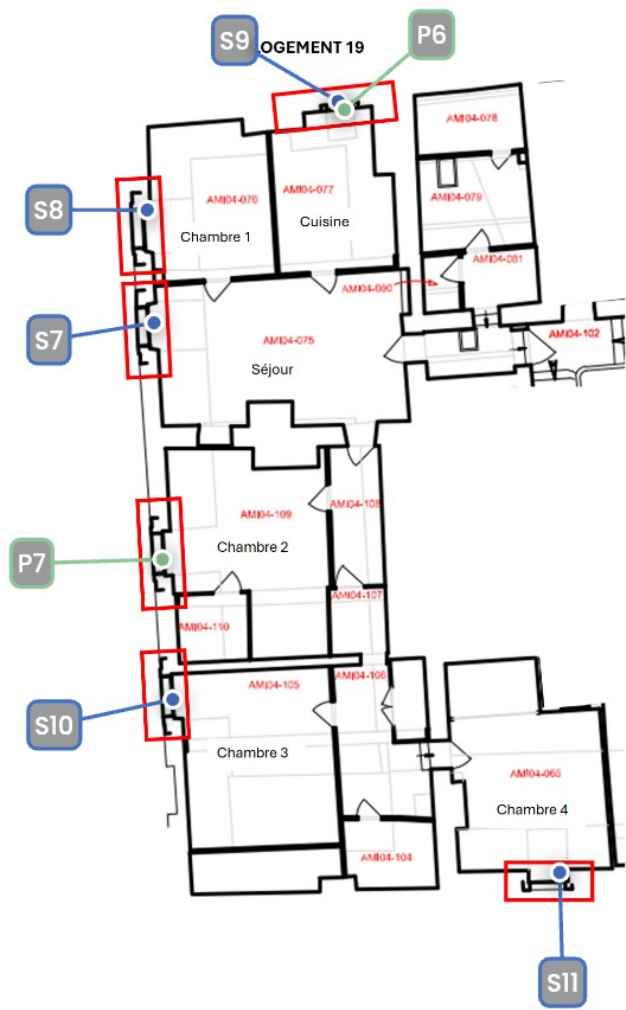

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AILE DES MINISTRES PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation  AILE DES MINISTRES (Est) > R+2 > Logement 20	Date visite	Le 13/01/2025
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	24416169/S4/1
	Planche	3 / 6
	Indice	1
<b><u>Vue utilisée :</u></b>		
<b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b>		

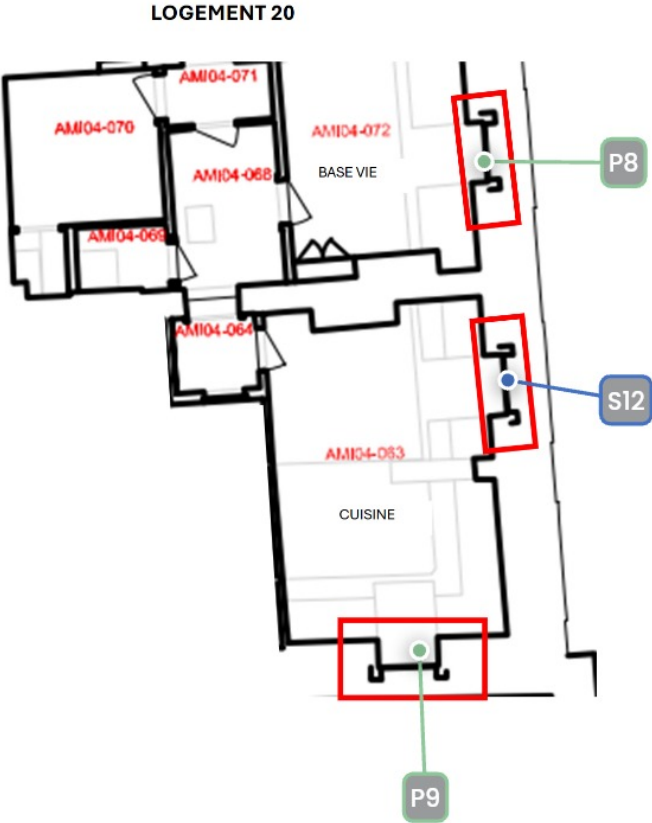

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AILE DES MINISTRES PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation  AILE DES MINISTRES (Est) > R+2 > Grenier et Combles	Date visite	Le 13/01/2025
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	24416169/S4/1
	Planche	4 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

R+2 : COMBLES ET GRENIER




LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	AILE DES MINISTRES PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation  AILE DES MINISTRES (Est) > R+1 > Logement 11	Date visite	Le 13/01/2025
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	24416169/S4/1
	Planche	5 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

LOGEMENT 11

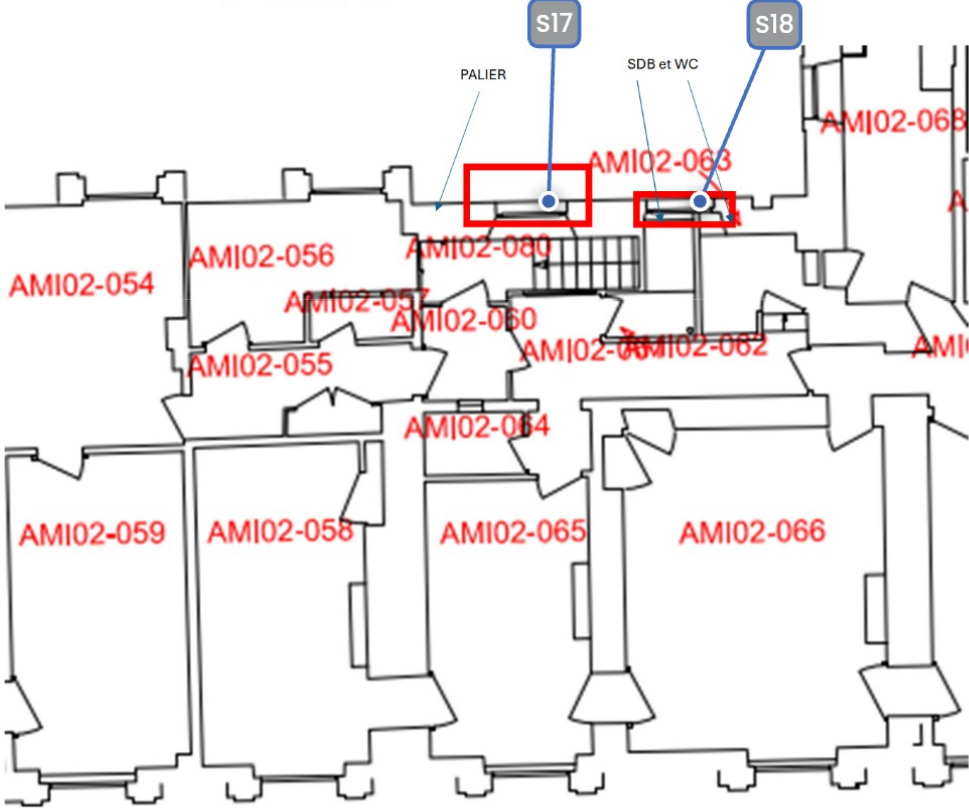

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------




## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	AILE DES MINISTRES PLACE DU GENERAL DE GAULLE 77300 FONTAINEBLEAU	
Localisation  AILE DES MINISTRES (Est) > R+1 > Logement 18	Date visite	Le 13/01/2025
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	24416169/S4/1
	Planche	6 / 6
	Indice	1

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

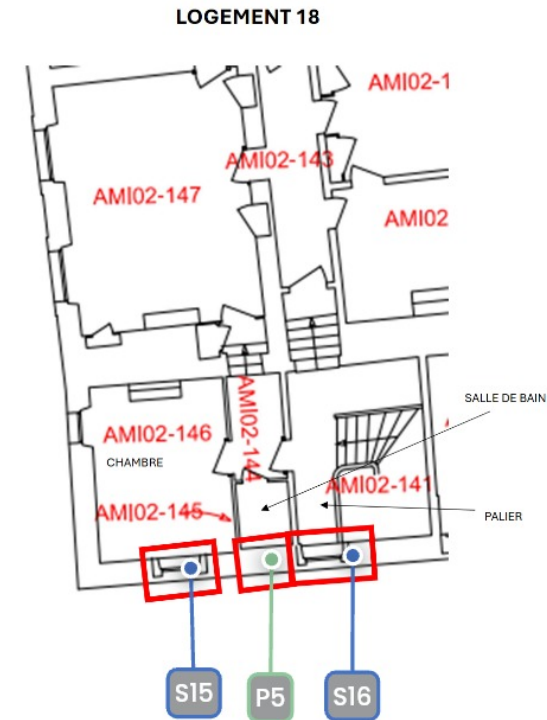

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

**LEGENDE** ● Prélèvement positif

● Prélèvement négatif

- Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

## 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS  
**Madame Marianne MACQUIGNEAU**  
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes  
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-25-LE-002896-01

**Numéro de dossier : 25A000901**  
**Référence de dossier : 24416169**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A000901-001 - Référence *BV3LZ0453 / R+2 - Logement Bureau AMI04-103 / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-002 - Référence *BV3LZ0454 / R+2 - Logement Séjour AMI04-101 / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - rose - plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-003 - Référence *BV3LZ0455 / R+2 - Logement chambre AMI04-099 / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-004 - Référence *BV3LZ0456 / R+2 - Grenier (AMI04-091) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-005 - Référence *BV3LZ0457 / R+1 - Logement 18 - Salle de bains (AMI02-145) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-006 - Référence *BV3LZ0458 / R+2 - Logement 19 - Cuisine (AMI04-077) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-007 - Référence BV3LZ0459 / R+2 - Logement 19 - Chambre (AMI04-074) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-008 - Référence BV3LZ0460 / R+2 - Logement 20 - Base de vie (AMI04-072) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-009 - Référence BV3LZ0461 / R+2 - Logement 20 - Cuisine (Fenêtre 2) (AMI04-063) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-010 - Référence BV3LZ0462 / R+2 - Grenier (AMI04-084) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A000901-011 - Référence BV3LZ0463 / R+2 - Combles (AMI04-088) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

## EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS REFERANT ST LABO

20 rue du Kochersberg - CS 50047  
67701 SAVERNE CEDEX 1

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000734-01	Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:59	Page1/5
Dossier N° : 25GE000270	Date de réception : 17/01/2025	Date d'analyse : 21/01/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000270	Référence de suivi du dossier N° : 25A000901	
Reçu au laboratoire le : 17/01/2025	Date de réception : 16/01/2025	
Date d'analyse : 21/01/2025		
Référence dossier Client:24416169		

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A000901-001 - BV3LZ0453 / R+2 - Logement Bureau AMI04-103 / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET *</b> / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25A000901-002 - BV3LZ0454 / R+2 - Logement Séjour AMI04-101 / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - rose - plâtreux	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type mastic (orange)	<b>MET *</b> / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	25A000901-003 - BV3LZ0455 / R+2 - Logement chambre AMI04-099 / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET *</b> / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000734-01	Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:59	Page 2/5
Dossier N° : 25GE000270	Date de réception : 17/01/2025	Date d'analyse : 21/01/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000270	Référence de suivi du dossier N° : 25A000901	
Reçu au laboratoire le : 17/01/2025	Date de réception : 16/01/2025	
Date d'analyse : 21/01/2025		
Référence dossier Client: 24416169		

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A000901-004 - BV3LZ0456 / R+2 - Grenier (AMI04-091) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	25A000901-005 - BV3LZ0457 / R+1 - Logement 18 - Salle de bains (AMI02-145) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25A000901-006 - BV3LZ0458 / R+2 - Logement 19 - Cuisine (AMI04-077) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000734-01 Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:59 Page3/5  
 Dossier N° : 25GE000270 Date de réception : 17/01/2025 Date d'analyse : 21/01/2025  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000270 Référence de suivi du dossier N° : 25A000901  
 Reçu au laboratoire le : 17/01/2025 Date de réception : 16/01/2025  
 Date d'analyse : 21/01/2025  
 Référence dossier Client:24416169

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25A000901-007 - BV3LZ0459 / R+2 - Logement 19 - Chambre (AMI04-074) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25A000901-008 - BV3LZ0460 / R+2 - Logement 20 - Base de vie (AMI04-072) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	25A000901-009 - BV3LZ0461 / R+2 - Logement 20 - Cuisine (Fenêtre 2) (AMI04-063) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000734-01 Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:59 Page4/5  
 Dossier N° : 25GE000270 Date de réception : 17/01/2025 Date d'analyse : 21/01/2025  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000270 Référence de suivi du dossier N° : 25A000901  
 Reçu au laboratoire le : 17/01/2025 Date de réception : 16/01/2025  
 Date d'analyse : 21/01/2025  
 Référence dossier Client:24416169

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25A000901-010 - BV3LZ0462 / R+2 - Grenier (AMI04-084) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (clair)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	25A000901-011 - BV3LZ0463 / R+2 - Combles (AMI04-088) / Parois vert. ext. - menuiseries ext. - Joints de mastic de vitrage - blanc - plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b> * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

### Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**GRAND EST ANALYSES**  
 42 rue des Tisserands  
 68124 Wintzenheim, FRANCE  
 Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
 1-6977  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-000734-01	Date d'émission de rapport : 22/01/2025 12:59	Page 5/5
Dossier N° : 25GE000270	Date de réception : 17/01/2025	Date d'analyse : 21/01/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE000270	Référence de suivi du dossier N° : 25A000901	
Reçu au laboratoire le : 17/01/2025	Date de réception : 16/01/2025	
Date d'analyse : 21/01/2025		
Référence dossier Client:24416169		

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Alexandre Conte  
Chef de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**GRAND EST ANALYSES**  
42 rue des Tisserands  
68124 Wintzenheim, FRANCE  
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°  
1-6977  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

