

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 25765102/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 18/06/2025

Référence au programme de travaux :

La Poste Saint-Pierre et Miquelon 975 Consultation
DAAD – Repérage des ouvrages réalisé le 07/02/2025
par DTAM

DONNEUR D'ORDRE

DTAM

GHASSAN SAIF

N2

ST PIERRE

97500 SAINT PIERRE

SITE D'INTERVENTION

LA POSTE

N2

97500 SAINT PIERRE

Latitude : 47.097900 / Longitude : -56.375600

Date(s) d'intervention(s) :


Le 27/05/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Florent PIERRAIN	Opérateur de Repérage	Certification N° ODI/AM/07022299	Florent PIERRAIN
			

Le présent rapport comporte 45 pages, dont 33 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligations réglementaires	6
3. INFORMATIONS GENERALES	7
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
4.1. Références réglementaires	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	12
7. ANNEXES	13
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	13
7.2. Photos prélèvements	14
7.3. Attestation d'assurance	19
7.4. Certificat de compétence	21
7.5. Croquis de repérage	22
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	27

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
<ul style="list-style-type: none"> - Tambour Ouest: démolition de la totalité des ouvrages composant le tambour Ouest y compris ouvrages de fondations, revêtement sol et mur y compris mur en verre (enduits intérieur et extérieur), menuiseries, porte/fenêtre intérieures existantes, toiture, etc. - Dalle extérieure: démolition de la totalité des ouvrages composant la dalle y compris ouvrages de fondations; - Accès de la Poste: démolition de la totalité des ouvrages composant l'emmarchement extérieur accès personnel y compris ouvrages de fondations; - Appui de fenêtres: démolition et dépose de tous les appuis de fenêtres existantes.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Peintures
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
09 - Fondations et soubassements	
Conduits	Conduits dans maçonnerie
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Fourreaux	Fourreaux dans maçonnerie
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Extérieur - Façades (appuis de fenêtres)
Extérieur - Dalle
Extérieur - Emmarchement accès Personnel La Poste
Extérieur - Tambour

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
11	LA POSTE -> Extérieur -> Toiture tambour Ouest	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	Fibreux	Noir

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : LA POSTE
N2
97500 SAINT PIERRE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
LA POSTE	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
GHASSAN SAIF	Donneur d'ordre	DTAM	N2 97500 SAINT PIERRE	0508551225

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 27/05/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / La Poste Saint-Pierre et Miquelon 975	DTAM	07/02/2025	Consultation DAAD – Repérage des ouvrages	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	10	P21* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	10	P22 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	4	P6* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	4	P7 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Compact, Dur	Gris	3	P4* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Compact, Dur	Gris	3	P5 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	1	P18 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
LA POSTE -> Extérieur -> Dalle extérieur	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Compact, Granuleux	Gris	9	P16* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Dalle extérieur	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Compact, Granuleux	Gris	9	P17 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès personnel	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	12	P24* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès personnel	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	12	P25 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès de la poste	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	14	P28* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès de la poste	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	14	P29 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Dur	Gris	13	P26* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Dur	Gris	13	P27 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Plaques	Fibreux	Gris	16	P32* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de dilatation	Ciment	Gris	8	P14* N	/	AN	Briques	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de dilatation	Ciment	Gris	8	P15 N	/	AN	Briques	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	15	P30* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Souple	Blanc	15	P31 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
LA POSTE -> Extérieur -> Toiture tambour Ouest	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	Fibreux	Noir	11	P23* P	/	AN	/	Oui
LA POSTE -> Extérieur -> Pourtour de la poste parking	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Noir	17	P33* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Pourtour de la poste parking	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Noir	18	P34* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Peint	Beige, Gris	6	P10* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Peint	Beige, Gris	6	P11 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de pate de verre	/	Gris	7	P12* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de pate de verre	/	Gris	7	P13 N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement tambour Ouest	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	P8* N	/	AN	/	Non
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement tambour Ouest	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	5	P9 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
11	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	6 m ²


7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
LA POSTE	/
LA POSTE -> RDC	/
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	/
LA POSTE -> Extérieur	/
LA POSTE -> Extérieur -> Dalle extérieur	/
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès personnel	/
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès de la poste	/
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	/
LA POSTE -> Extérieur -> Toiture tambour Ouest	/
LA POSTE -> Extérieur -> Pourtour de la poste parking	/
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	/
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement tambour Ouest	/

7.2. Photos prélèvements

P21	ZPSO 10
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

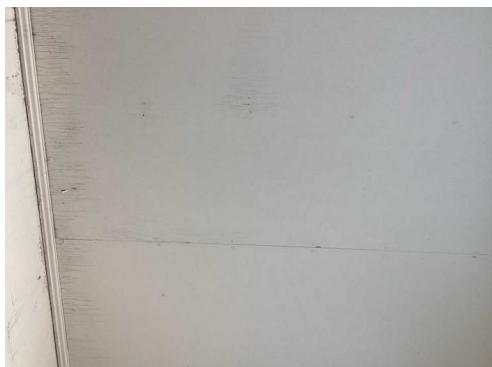P22	ZPSO 10
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P6	ZPSO 4
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P7	ZPSO 4
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P4	ZPSO 3
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 3
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P18	ZPSO 1
LA POSTE -> RDC -> Tambour Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P16	ZPSO 9
LA POSTE -> Extérieur -> Dalle extérieur	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P17	ZPSO 9
LA POSTE -> Extérieur -> Dalle extérieur	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	


P24	ZPSO 12
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès personnel	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P25	ZPSO 12
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès personnel	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P28	ZPSO 14
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès de la poste	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P29	ZPSO 14
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement accès de la poste	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P26	ZPSO 13
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Appuis de fenêtres en fibres-ciment	


P27	ZPSO 13
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Appuis de fenêtres en fibres-ciment	


P32	ZPSO 16
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Plaques (Liste B)	

P14	ZPSO 8
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation	

P15	ZPSO 8
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation	

P30	ZPSO 15
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P31	ZPSO 15
LA POSTE -> Extérieur -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P23	ZPSO 11
LA POSTE -> Extérieur -> Toiture tambour Ouest	
	
Bardeaux bitumineux -> Bardeaux bitumineux ("shingles")	

P33	ZPSO 17
LA POSTE -> Extérieur -> Pourtour de la poste parking	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	


P34	ZPSO 18
LA POSTE -> Extérieur -> Pourtour de la poste parking	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	


P10	ZPSO 6
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P11	ZPSO 6
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P12	ZPSO 7
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de pate de verre	

P13	ZPSO 7
LA POSTE -> Extérieur -> Façades tambour Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de pate de verre	

P8	ZPSO 5
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement tambour Ouest	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P9	ZPSO 5
LA POSTE -> Extérieur -> Emmarchement tambour Ouest	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

7.3. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne


Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence




7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	LA POSTE N2 97500 SAINT PIERRE	
Localisation LA POSTE	Date visite	Le 27/05/2025
	Auteur	Florent PIERRAIN
	N° dossier	25765102/S1/1
	Planche	1 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

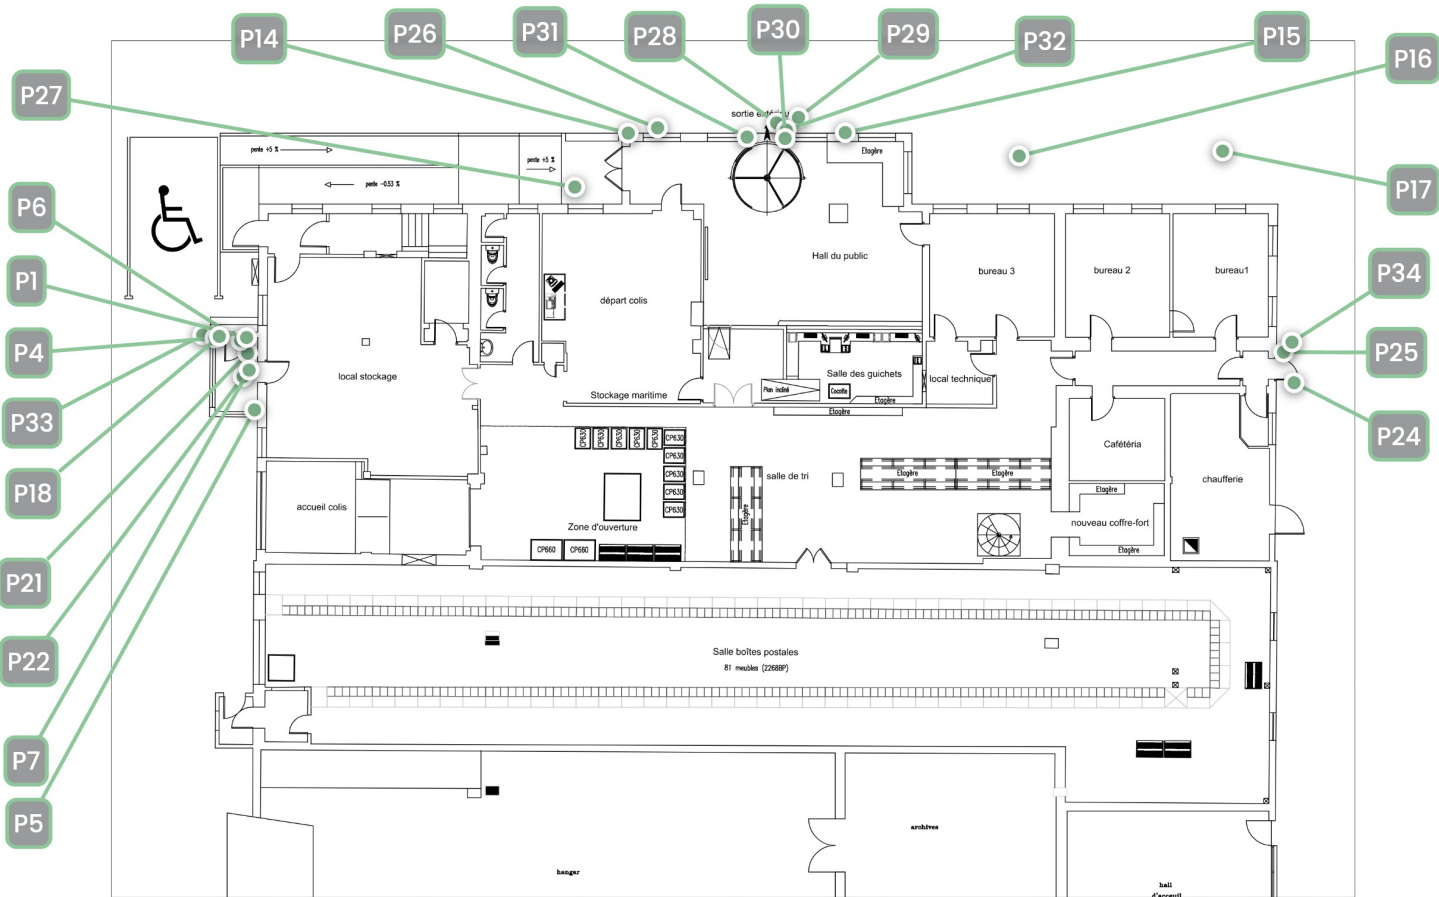

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	LA POSTE N2 97500 SAINT PIERRE	
Localisation	Date visite	Le 27/05/2025
	Auteur	Florent PIERRAIN
LA POSTE	N° dossier	25765102/S1/1
	Planche	2 / 4
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ■■■■■ Bardeaux bitumineux ("shingles")		

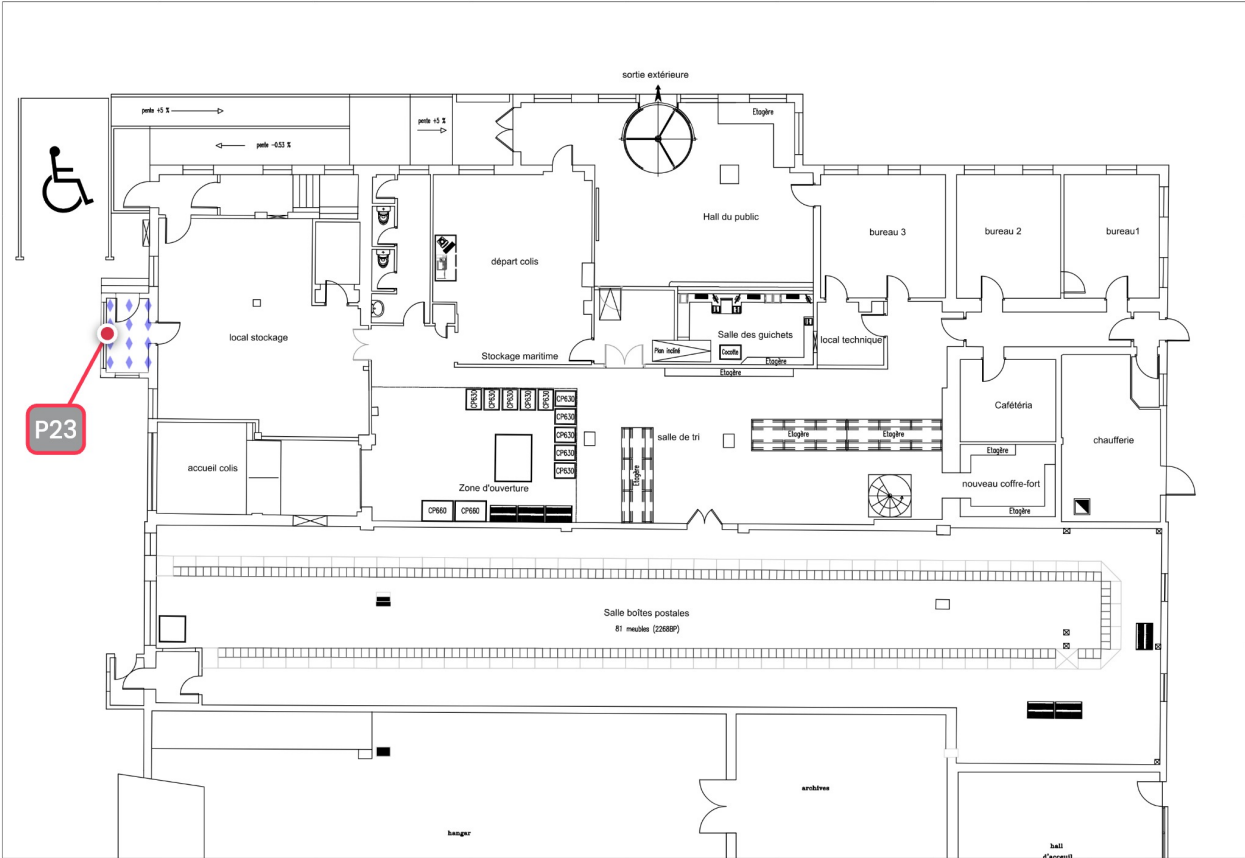

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	LA POSTE N2 97500 SAINT PIERRE	
Localisation LA POSTE > Extérieur > Emmarchement tambour Ouest	Date visite	Le 27/05/2025
	Auteur	Florent PIERRAIN
	N° dossier	25765102/S1/1
	Planche	3 / 4
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		


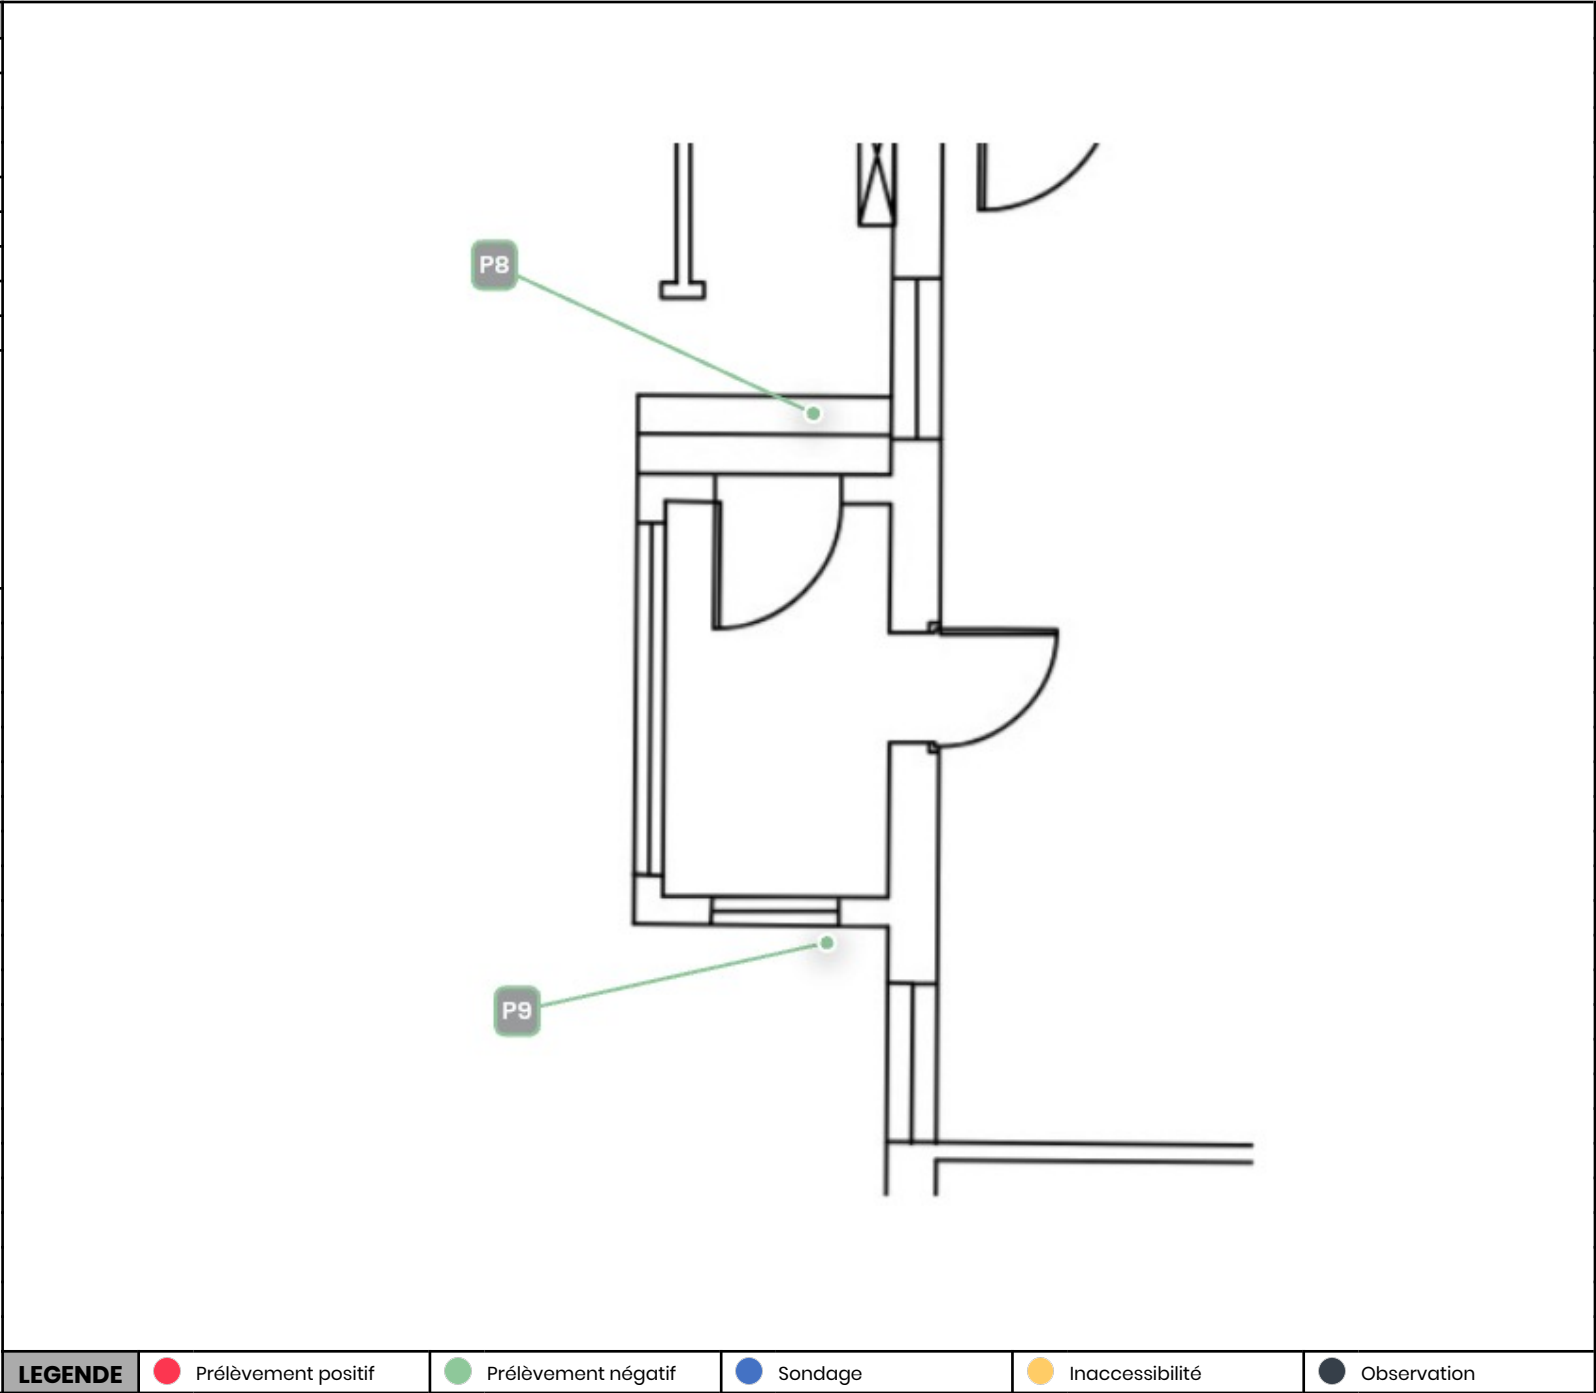


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	LA POSTE N2 97500 SAINT PIERRE	
Localisation LA POSTE > Extérieur > Façades tambour Ouest	Date visite	Le 27/05/2025
	Auteur	Florent PIERRAIN
	N° dossier	25765102/S1/1
	Planche	4 / 4
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

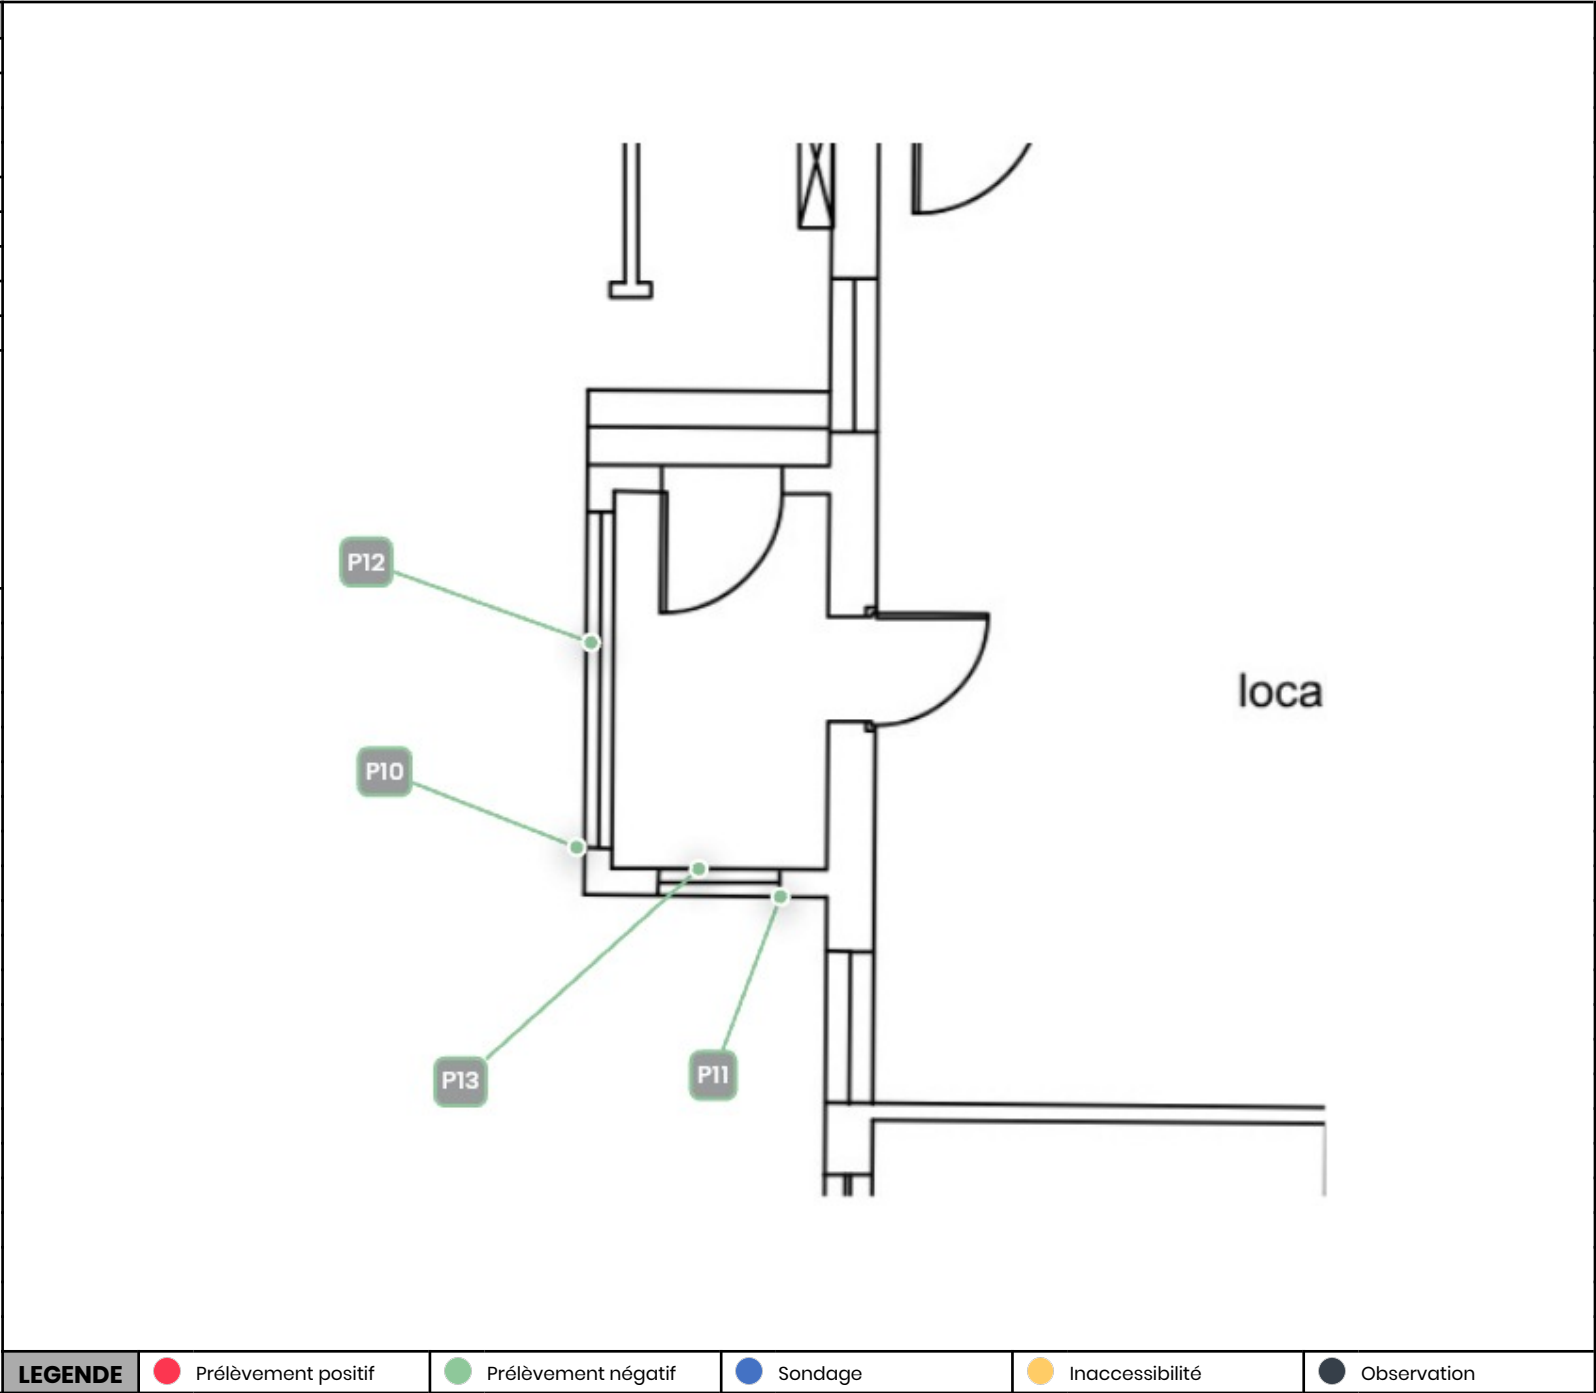

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Florent PIERRAIN

190 Rue François Jacob - CS 80534

76235 ISNEAUVILLE CEDEX

Notre référence : AR-25-HB-065044-01

Numéro de dossier : 25N025870**Référence de dossier : 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N025870-001 - Référence *BV3NM5669 Réf. Prel : P1 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-002 - Référence *BV3NM5671 Réf. Prel : P4 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-003 - Référence *BV3NM5672 Réf. Prel : P5 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-004 - Référence *BV3NM5674 Réf. Prel : P6 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-005 - Référence *BV3NM5673 Réf. Prel : P7 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-006 - Référence *BV3NM5676 Réf. Prel : P8 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-007 - Référence *BV3NM5677 Réf. Prel : P9 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-008 - Référence *BV3NM5679 Réf. Prel : P10 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Peint/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-009 - Référence *BV3NM5680 Réf. Prel : P11 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Peint/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-010 - Référence *BV3NM5670 Réf. Prel : P12 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-011 - Référence *BV3NM5675 Réf. Prel : P13 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-012 - Référence *BV3NM5681 Réf. Prel : P14 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-013 - Référence *BV3NM5682 Réf. Prel : P15 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-014 - Référence *BV3NM5683 Réf. Prel : P16 LA POSTE - Extérieur - Dalle extérieur/Revêtements de sol - (Ciment, Granuleux, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-015 - Référence *BV3NM5684 Réf. Prel : P17 LA POSTE - Extérieur - Dalle extérieur/Revêtements de sol - (Ciment, Granuleux, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-016 - Référence *BV3NM5678 Réf. Prel : P18 LA POSTE - RDC - Tambour Oust/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-017 - Référence *BV3NM5685 Réf. Prel : P21 LA POSTE - RDC - Tambour Oust/Plafonds - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-018 - Référence *BV3NM5686 Réf. Prel : P22 LA POSTE - RDC - Tambour Oust/Plafonds - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-019 - Référence *BV3NM5687 Réf. Prel : P23 LA POSTE - Extérieur - Toiture tambour Oust/Bardeaux bitumineux - (Fibreux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-020 - Référence *BV3NM5689 Réf. Prel : P24 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès personnel/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-021 - Référence *BV3NM5690 Réf. Prel : P25 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès personnel/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-022 - Référence *BV3NM5691 Réf. Prel : P26 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-023 - Référence *BV3NM5692 Réf. Prel : P27 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-024 - Référence *BV3NM5693 Réf. Prel : P28 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès de la poste/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-025 - Référence BV3NM5694 Réf. Prel : P29 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès de la poste/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-026 - Référence BV3NM5695 Réf. Prel : P30 LA POSTE - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-027 - Référence BV3NM5696 Réf. Prel : P31 LA POSTE - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N025870-028 - Référence BV3NM5698 Réf. Prel : P32 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Fibreux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45

Page 1/9

Référence laboratoire N° : 25RI040727

Référence de suivi du dossier N° : 25N025870

Reçu au laboratoire le : 10/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N025870-001 - BV3NM5669 Réf. Prel : P1 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (beige)	MET /URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N025870-002 - BV3NM5671 Réf. Prel : P4 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Murs e cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N025870-003 - BV3NM5672 Réf. Prel : P5 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Murs e cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01	Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45	Page 2/9
Référence laboratoire N° : 25RI040727	Référence de suivi du dossier N° : 25N025870	
Reçu au laboratoire le : 10/06/2025	Date de réception : 05/06/2025	
Date d'analyse : 11/06/2025		
Référence dossier Client: 25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25N025870-004 - BV3NM5674 Réf. Prel : P6 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N025870-005 - BV3NM5673 Réf. Prel : P7 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N025870-006 - BV3NM5676 Réf. Prel : P8 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N025870-007 - BV3NM5677 Réf. Prel : P9 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement tambour Ouest/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45

Page3/9

Référence laboratoire N° : 25RI040727

Référence de suivi du dossier N° : 25N025870

Reçu au laboratoire le : 10/06/2025

Date de réception :05/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client:25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25N025870-008 - BV3NM5679 Réf. Prel : P10 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Peint/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25N025870-009 - BV3NM5680 Réf. Prel : P11 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Peint/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N025870-010 - BV3NM5670 Réf. Prel : P12 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45

Page 4/9

Référence laboratoire N° : 25RI040727

Référence de suivi du dossier N° : 25N025870

Reçu au laboratoire le : 10/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25N025870-011 - BV3NM5675 Réf. Prel : P13 LA POSTE - Extérieur - Façades tambour Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25N025870-012 - BV3NM5681 Réf. Prel : P14 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N025870-013 - BV3NM5682 Réf. Prel : P15 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N025870-014 - BV3NM5683 Réf. Prel : P16 LA POSTE - Extérieur - Dalle extérieur/Revêtements de sol - (Ciment, Granuleux, Compact/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01	Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45	Page 5/9
Référence laboratoire N° : 25RI040727	Référence de suivi du dossier N° : 25N025870	
Reçu au laboratoire le : 10/06/2025	Date de réception : 05/06/2025	
Date d'analyse : 11/06/2025		
Référence dossier Client: 25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	25N025870-015 - BV3NM5684 Réf. Prel : P17 LA POSTE - Extérieur - Dalle extérieur/Revêtements de sol - (Ciment, Granuleux, Compact/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25N025870-016 - BV3NM5678 Réf. Prel : P18 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau souple (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N025870-017 - BV3NM5685 Réf. Prel : P21 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Plafonds - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N025870-018 - BV3NM5686 Réf. Prel : P22 LA POSTE - RDC - Tambour Ouest/Plafonds - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (beige) en traces	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45

Page 6/9

Référence laboratoire N° : 25RI040727

Référence de suivi du dossier N° : 25N025870

Reçu au laboratoire le : 10/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N025870-019 - BV3NM5687 Réf. Prel : P23 LA POSTE - Extérieur - Toiture tambour Ouest/Bardeaux bitumineux - (Fibreux/Noir)	Matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	25N025870-020 - BV3NM5689 Réf. Prel : P24 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès personnel/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N025870-021 - BV3NM5690 Réf. Prel : P25 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès personnel/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N025870-022 - BV3NM5691 Réf. Prel : P26 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45

Page 7/9

Référence laboratoire N° : 25RI040727

Référence de suivi du dossier N° : 25N025870

Reçu au laboratoire le : 10/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25N025870-023 - BV3NM5692 Réf. Prel : P27 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N025870-024 - BV3NM5693 Réf. Prel : P28 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès de la poste/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N025870-025 - BV3NM5694 Réf. Prel : P29 LA POSTE - Extérieur - Emmarchement accès de la poste/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N025870-026 - BV3NM5695 Réf. Prel : P30 LA POSTE - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (fibreux) (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01 Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45 Page8/9
Référence laboratoire N° : 25RI040727 Référence de suivi du dossier N° : 25N025870
Reçu au laboratoire le : 10/06/2025 Date de réception :05/06/2025
Date d'analyse : 11/06/2025
Référence dossier Client:25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25N025870-027 - BV3NM5696 Réf. Prel : P31 LA POSTE - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25N025870-028 - BV3NM5698 Réf. Prel : P32 LA POSTE - Extérieur - Façades/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Fibreux/Gris)	Matériau semi-dur (fibreux) (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033261-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 8:45

Page 9/9

Référence laboratoire N° : 25RI040727

Référence de suivi du dossier N° : 25N025870

Reçu au laboratoire le : 10/06/2025

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N025870 - 1510797868/25765102/S1/1/1_25765102/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Olivia Wróbel

Chef d'équipe suppléant

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Florent PIERRAIN

190 Rue François Jacob - CS 80534

76235 ISNEAUVILLE CEDEX

Notre référence : AR-25-HB-065051-01

Numéro de dossier : 25N026446**Référence de dossier : 1510797868/25765102/S1/1/4_25765102/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N026446-001 - Référence *BV3NM5697 Réf. Prel : P33 LA POSTE - Extérieur - Pourtour de la poste parking/Voiries - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N026446-002 - Référence *BV3NM5688 Réf. Prel : P34 LA POSTE - Extérieur - Pourtour de la poste parking/Voiries - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033176-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 0:45

Page 1/4

Référence laboratoire N° : 25RI041546

Référence de suivi du dossier N° : 25N026446

Reçu au laboratoire le : 11/06/2025

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N026446 - 1510797868/25765102/S1/1/4_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N026446-001 - BV3NM5697 Réf. Prel : P33 LA POSTE - Extérieur - Pourtour de la poste parking/Voiries - (Bitumineux/Noir)	Prise d'essai n°1 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (rouge)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°1 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (rouge)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Prise d'essai n°2 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (gris)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°2 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033176-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 0:45

Page 2/4

Référence laboratoire N° : 25RI041546

Référence de suivi du dossier N° : 25N026446

Reçu au laboratoire le : 11/06/2025

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N026446 - 1510797868/25765102/S1/1/4_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°3 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (beige)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°3 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (beige)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (liant hydrocarboné) (noir)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N026446-002 - BV3NM5688 Réf. Prel : P34 LA POSTE - Extérieur - Pourtour de la poste parking/Voiries - (Bitumineux/Noir)	Prise d'essai n°1 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (orange)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°1 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (orange)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Prise d'essai n°2 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (rouge)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033176-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 0:45

Page3/4

Référence laboratoire N° : 25RI041546

Référence de suivi du dossier N° : 25N026446

Reçu au laboratoire le : 11/06/2025

Date de réception :10/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client:25N026446 - 1510797868/25765102/S1/1/4_25765102/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (rouge)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Prise d'essai n°3 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (gris)	MOLP / T7CJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
		Prise d'essai n°3 : matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (granulats) (gris)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) (liant hydrocarboné) (noir)	MET / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscop Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme NFX 43-050 : Juillet 2021, IMA 12 « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-033176-01

Date d'émission de rapport : 12/06/2025 0:45

Page 4/4

Référence laboratoire N° : 25RI041546

Référence de suivi du dossier N° : 25N026446

Reçu au laboratoire le : 11/06/2025

Date de réception : 10/06/2025

Date d'analyse : 11/06/2025

Référence dossier Client: 25N026446 - 1510797868/25765102/S1/1/4_25765102/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.


NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 10 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Validé et approuvé par :

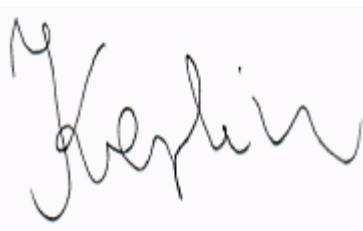

Adriana Kerlin
Chef d'équipe