

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07  
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)  
Date du repérage : 16/05/2024  
Heure d'arrivée : 14 h 00  
Date émission : 29/05/2024

**Objet de la mission** : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note** : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **8 Rue FROMONT  
Bâtiment Principal  
37000 TOURS**

Référence cadastrale : **Non communiquée**  
Périmètre de repérage : **Bâtiment Principal R+2**

### Propriétaire

Nom : **Université de Tours**  
Adresse : **60, rue du Plat d'Etain  
BP 12050  
37020 TOURS Cedex 1**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Autre**  
Nom : **Université de Tours**  
Adresse : **60, rue du Plat d'Etain  
BP 12050  
37020 TOURS Cedex 1**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2024**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	NICOL Quentin	Diagnosticteur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 02/07/2021 Échéance : 01/07/2028 N° de certification : C3413
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	NICOL Quentin	Diagnosticteur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 02/07/2021 Échéance : 01/07/2028 N° de certification : C3413

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	14
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.	14
	D.6. Zones non visitées.....	15
E.	Annexes au rapport.....	16
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	16
	E.2. Planches de repérage.....	17
	E.3. Résultats d'analyses.....	22

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **16/05/2024**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**Néant**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - 44308 NANTES	1-5597



## Programme de travaux

Mise en accessibilité PMR



## C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

<b>Colle de plinthe carrelage</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Sanitaire femme; RDC - Sanitaire Homme	<b>Colle de carrelage de sol</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Escaliers sud; Étage 2 - Escaliers sud
<b>Colle de carrelage de sol</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Escaliers nord; Étage 2 - Escaliers nord	<b>Colle de carrelage de sol</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Sanitaires homme

**Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**





## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités





- |                              |                              |                            |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ❖ RDC - W.C handicapé homme  | ❖ RDC - W.C handicapé femme  | ❖ RDC - Sanitaire femme    |
| ❖ RDC - Sanitaire Homme      | ❖ RDC - Préaux               | ❖ RDC - Entrée             |
| ❖ RDC - Escaliers sud        | ❖ Étage 1 - Escaliers sud    | ❖ Étage 2 - Escaliers sud  |
| ❖ RDC - Escaliers nord       | ❖ Étage 1 - Escaliers nord   | ❖ Étage 2 - Escaliers nord |
| ❖ Étage 1 - Sanitaires homme | ❖ Étage 1 - Sanitaires Femme |                            |

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante





(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion	Photo
RDC - Sanitaire femme; RDC - Sanitaire Homme	Identifiant : M0004 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0004)	
Étage 1 - Escaliers sud; Étage 2 - Escaliers sud	Identifiant : M0016 Description : Colle de carrelage de sol	Après analyse en laboratoire (P0016)	
Étage 1 - Escaliers nord; Étage 2 - Escaliers nord	Identifiant : M0022 Description : Colle de carrelage de sol	Après analyse en laboratoire (P0022)	
Étage 1 - Sanitaires homme	Identifiant : M0028 Description : Colle de carrelage de sol	Après analyse en laboratoire (P0028)	

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse


Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - W.C handicapé homme	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC - W.C handicapé femme	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
RDC - Sanitaire femme	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Sanitaire femme; RDC - Sanitaire Homme	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Enduit plâtre sur mur béton	











Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Préaux	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Enduit ciment + peinture sur muret	
RDC - Préaux	Identifiant : M0007 (P0007) Description : Enduit ciment + peinture sur contremarche	
RDC - Entrée	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Enduit ciment peint mural	
RDC - Entrée	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Enduit ciment peint mural	











Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Entrée	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Béton	
RDC - Entrée	Identifiant : M0011 (P0011) Description : Enduit ciment + peinture sur contremarche	
RDC - Escaliers sud	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Escaliers sud; Étage 1 - Escaliers sud; Étage 2 - Escaliers sud	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Enduit ciment + peinture sur contremarche	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Escaliers sud; Étage 1 - Escaliers sud; Étage 2 - Escaliers sud	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Enduit plâtre sur mur béton	
RDC - Escaliers sud	Identifiant : M0015 (P0015) Description : Placoplâtre mural	
RDC - Escaliers sud; Étage 1 - Escaliers sud; Étage 2 - Escaliers sud	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Enduit ciment peint mural sur contremarche	
RDC - Escaliers sud; Étage 1 - Escaliers sud; Étage 2 - Escaliers sud	Identifiant : M0018 (P0018) Description : Enduit ciment peint mural	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Escaliers nord	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Colle de carrelage de sol	
RDC - Escaliers nord; Étage 1 - Escaliers nord; Étage 2 - Escaliers nord	Identifiant : M0020 (P0020) Description : Enduit ciment peint sur contremarche	
RDC - Escaliers nord; Étage 1 - Escaliers nord; Étage 2 - Escaliers nord	Identifiant : M0021 (P0021) Description : Enduit ciment peint mural	
RDC - Escaliers nord; Étage 1 - Escaliers nord; Étage 2 - Escaliers nord	Identifiant : M0023 (P0023) Description : Enduit ciment peint sur contremarche	

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - Escaliers nord; Étage 1 - Escaliers nord; Étage 2 - Escaliers nord	Identifiant : M0024 (P0024) Description : Enduit ciment peint mural	
Étage 1 - Sanitaires Femme	Identifiant : M0025 (P0025) Description : Colle de carrelage de sol	
Étage 1 - Sanitaires homme; Étage 1 - Sanitaires Femme	Identifiant : M0026 (P0026) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Sanitaires Femme	Identifiant : M0027 (P0027) Description : Colle de faïence	

Localisation	Description du matériau	Photo
Étage 1 - Sanitaires homme; Étage 1 - Sanitaires Femme	Identifiant : M0029 (P0029) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	
Étage 1 - Sanitaires homme	Identifiant : M0030 (P0030) Description : Colle de faïence	



#### D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

#### D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

## D.6. Zones non visitées


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **TOURS**, le **29/05/2024**

Par : **NICOL Quentin**

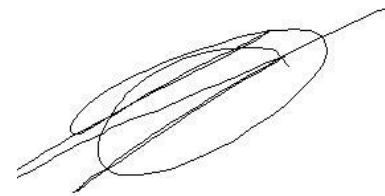

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel - 81100 CASTRES**


## E. Annexes au rapport

## E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement
P0001	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - W.C handicapé homme
P0002	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	RDC - W.C handicapé femme
P0003	Colle de carrelage de sol	RDC - Sanitaire femme
P0004	Colle de plinthe carrelage	RDC - Sanitaire femme
P0005	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Sanitaire femme
P0006	Enduit ciment + peinture sur muret	RDC - Préaux
P0007	Enduit ciment + peinture sur contremarche	RDC - Préaux
P0008	Enduit ciment peint mural	RDC - Entrée
P0009	Enduit ciment peint mural	RDC - Entrée
P0010	Béton	RDC - Entrée
P0011	Enduit ciment + peinture sur contremarche	RDC - Entrée
P0012	Colle de carrelage de sol	RDC - Escaliers sud
P0013	Enduit ciment + peinture sur contremarche	RDC - Escaliers sud
P0014	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Escaliers sud
P0015	Placoplâtre mural	RDC - Escaliers sud
P0016	Colle de carrelage de sol	Étage 2 - Escaliers sud
P0017	Enduit ciment peint mural sur contremarche	Étage 2 - Escaliers sud
P0018	Enduit ciment peint mural	Étage 2 - Escaliers sud
P0019	Colle de carrelage de sol	RDC - Escaliers nord
P0020	Enduit ciment peint sur contremarche	RDC - Escaliers nord
P0021	Enduit ciment peint mural	RDC - Escaliers nord
P0022	Colle de carrelage de sol	Étage 2 - Escaliers nord
P0023	Enduit ciment peint sur contremarche	Étage 2 - Escaliers nord
P0024	Enduit ciment peint mural	Étage 2 - Escaliers nord
P0025	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - Sanitaires Femme
P0026	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Sanitaires Femme
P0027	Colle de faïence	Étage 1 - Sanitaires Femme
P0028	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - Sanitaires homme
P0029	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 1 - Sanitaires homme
P0030	Colle de faïence	Étage 1 - Sanitaires homme




### E.2. Planches de repérage

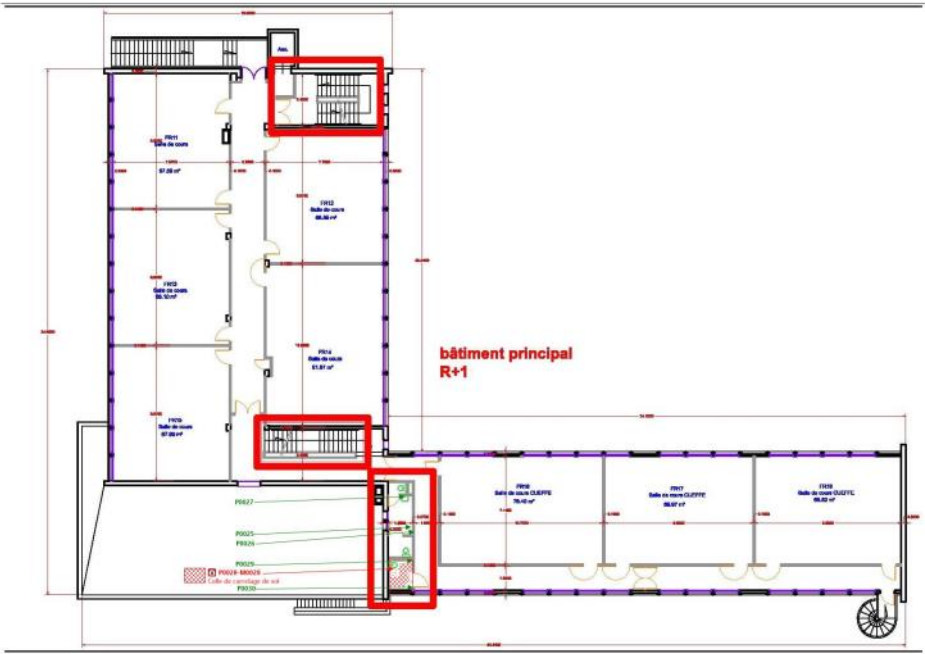


Annexe au rapport : **UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07**

Propriétaire : Université de Tours 60, rue du Plat d'Etain BP 12050 37020 TOURS Cedex 1	Bien : 8 Rue FROMONT Bâtiment Principal 37000 TOURS	Etabli par : NICOL Quentin Société : AED Groupe Le : 29/05/2024	Version : V01 du : 29/05/2024	Croquis 1 / 5 a PXXX - MXXX PXXX a MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)
--	---	---	----------------------------------	--	---

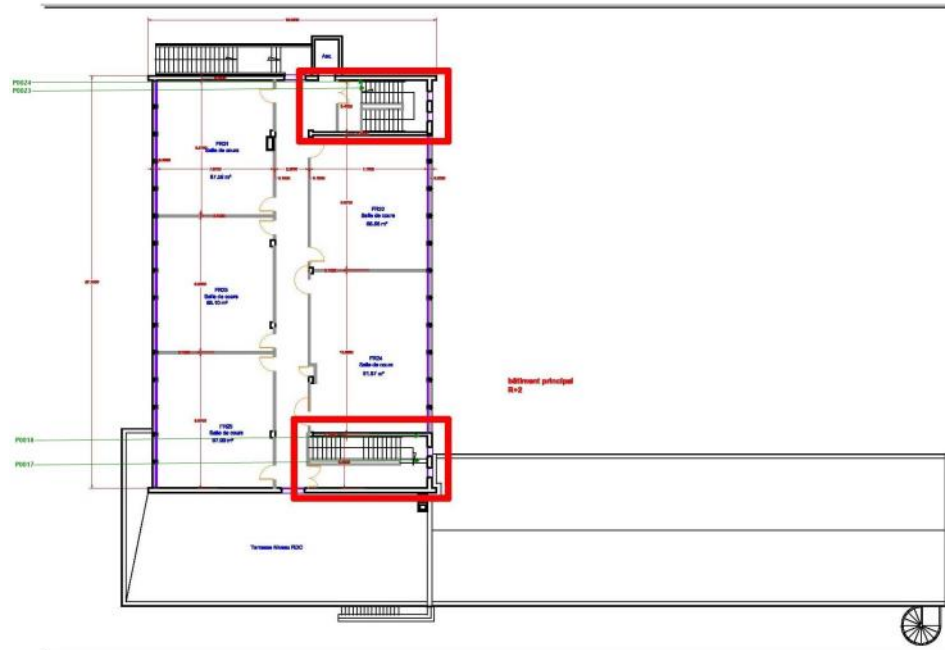Annexe au rapport : **UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07**Propriétaire : Université de Tours  
60, rue du Plat d'Etain  
BP 12050  
37020 TOURS Cedex 1Bien : 8 Rue FROMONT  
Bâtiment Principal  
37000 TOURSÉtabli par : NICOL Quentin  
Société : AED Groupe  
Le : 29/05/2024Croquis 2 / 5  
Version : V01  
du : 29/05/2024


<b>A</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>A</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

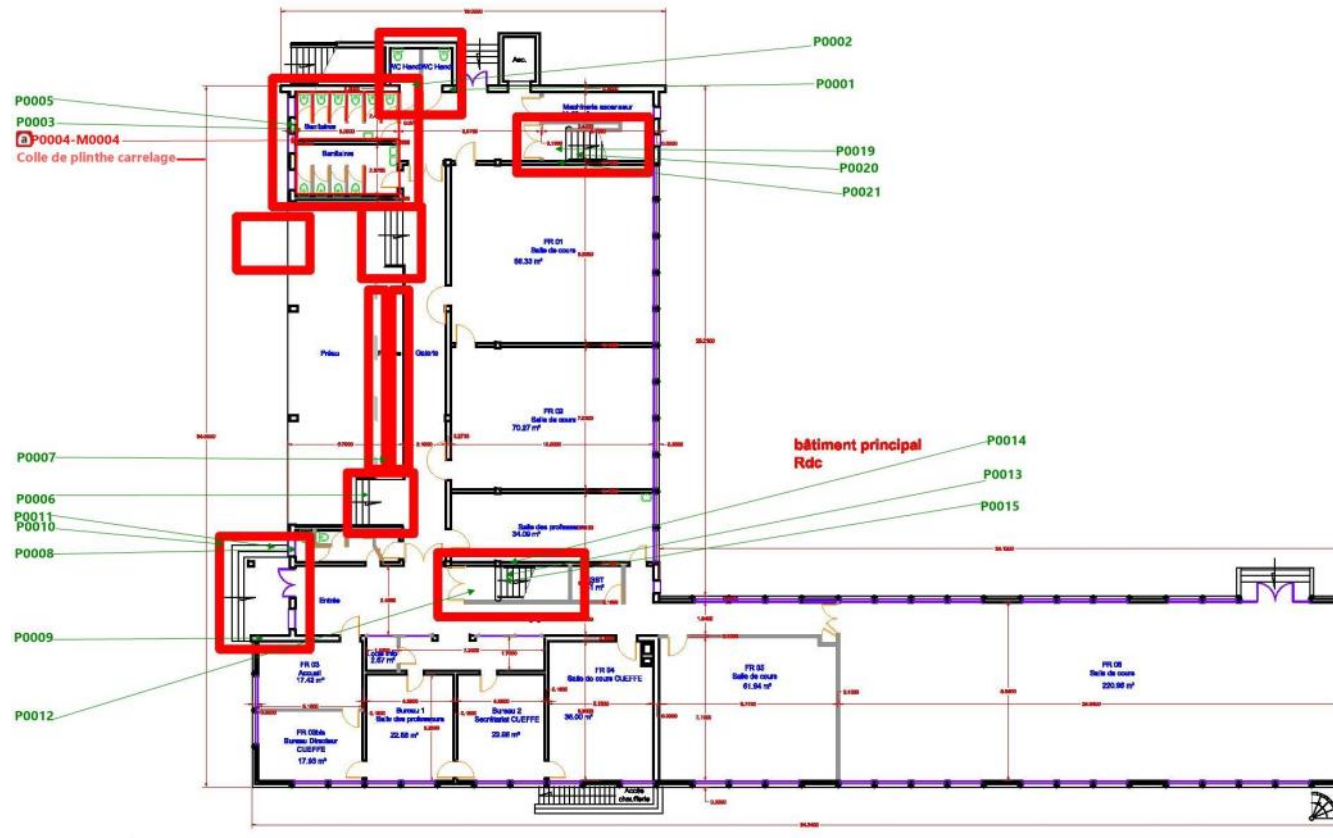



Annexe au rapport : UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

Propriétaire : Université de Tours  
60, rue du Plat d'Etain  
BP 12050  
37020 TOURS Cedex 1Bien : 8 Rue FROMONT  
Bâtiment Principal  
37000 TOURSEtabli par : NICOL Quentin  
Société : AED Groupe  
Le : 29/05/2024Croquis 3 / 5  
Version : V01  
du : 29/05/2024

<b>A</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>A</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

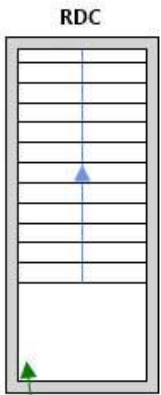

P0019

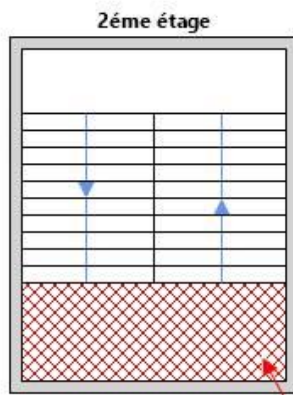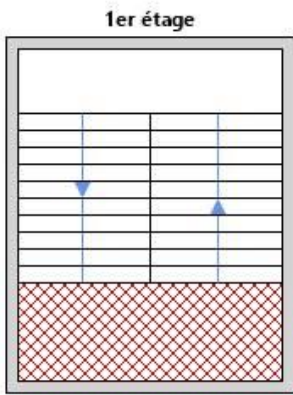

P0022-M0022  
Colle de carrelage de sol

escaliers Nord

Annexe au rapport : UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07


Propriétaire : Université de Tours  
60, rue du Plat d'Etain  
BP 12050  
37020 TOURS Cedex 1

Bien : 8 Rue FROMONT  
Bâtiment Principal  
37000 TOURS

Etabli par : NICOL Quentin  
Société : AED Groupe  
Le : 29/05/2024

Croquis 4 / 5  
Version : V01  
du : 29/05/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

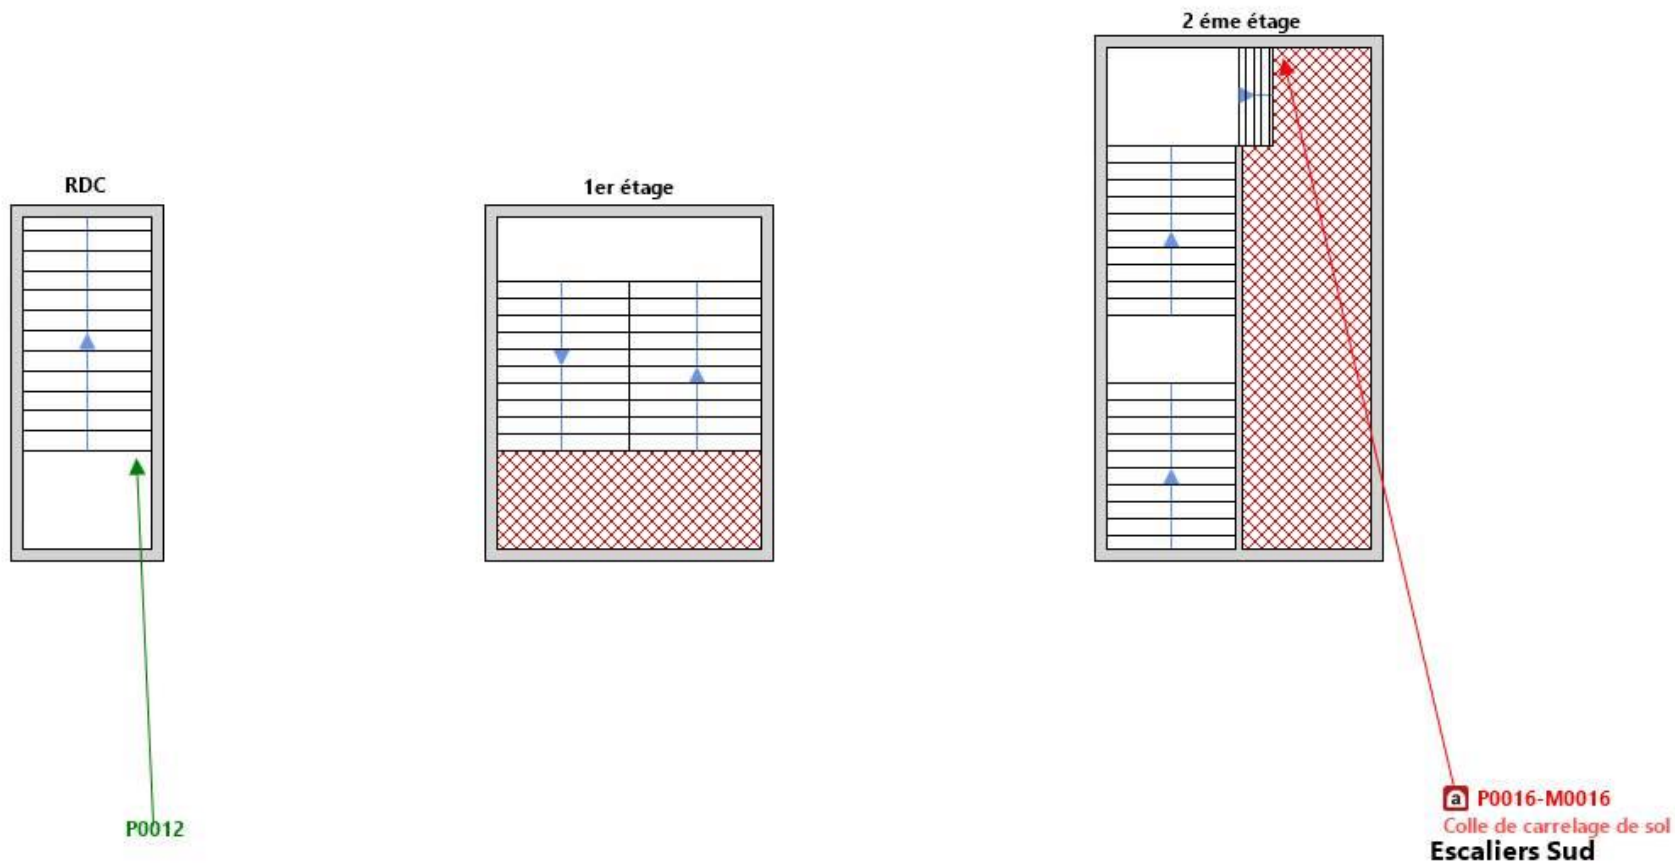

Annexe au rapport : UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

Propriétaire : Université de Tours  
60, rue du Plat d'Etain  
BP 12050  
37020 TOURS Cedex 1Bien : 8 Rue FROMONT  
Bâtiment Principal  
37000 TOURSÉtabli par : NICOL Quentin  
Société : AED Groupe  
Le : 29/05/2024Croquis 5 / 5  
Version : V01  
du : 29/05/2024

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



### E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES  
**Monsieur Quentin NICOL**  
38 Rue De La Fuye  
37000 TOURS

Notre référence : AR-24-NS-032067-01

**Numéro de dossier : 24W014046**

**Référence de dossier : Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W014046-001 - Référence *P0001 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - W.C handicapé homme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-002 - Référence *P0002 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - RDC - W.C handicapé femme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-003 - Référence *P0003 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Sanitaire femme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-004 - Référence *P0004 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Sanitaire femme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-005 - Référence *P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Sanitaire femme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-006 - Référence *P0006 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur muret - RDC - Preaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-007 - Référence *P0007* - *contremarche* - *Enduits projetés* - *Enduit ciment + peinture sur contremarche* - *RDC* - *Preaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-008 - Référence *P0008* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetés* - *Enduit ciment peint mural* - *RDC* - *Entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-009 - Référence *P0009* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetés* - *Enduit ciment peint mural* - *RDC* - *Entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-010 - Référence *P0010* - *Planchers* - *Dalle* - *Beton* - *RDC* - *Entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-011 - Référence *P0011* - *contremarche* - *Enduits projetés* - *Enduit ciment + peinture sur contremarche* - *RDC* - *Entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-012 - Référence *P0012* - *Revetements de sol* - *Colles* - *Colle de carrelage de sol* - *RDC* - *Escaliers sud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-013 - Référence *P0013* - *contremarche* - *Enduits projetés* - *Enduit ciment + peinture sur contremarche* - *RDC* - *Escaliers sud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-014 - Référence *P0014* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetés* - *Enduit plâtre sur mur beton* - *RDC* - *Escaliers sud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-015 - Référence *P0015* - *Murs et cloisons* - *Panneaux colles ou vissés* - *Placoplatre mural* - *RDC* - *Escaliers sud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24W014046-016 - Référence *P0016* - *Revetements de sol* - *Colles* - *Colle de carrelage de sol* - *Etage 2* - *Escaliers sud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 24W014046-017 - Référence *P0017* - *contremarche* - *Enduits projetes* - *Enduit ciment peint mural sur contremarche* - *Etage 2 - Escaliers sud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-018 - Référence *P0018* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit ciment peint mural* - *Etage 2 - Escaliers sud*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-019 - Référence *P0019* - *Revetements de sol* - *Colles* - *Colle de carrelage de sol* - *RDC* - *Escaliers nord*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-020 - Référence *P0020* - *contremarche* - *Enduits projetes* - *Enduit ciment peint sur contremarche* - *RDC* - *Escaliers nord*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-021 - Référence *P0021* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit ciment peint mural* - *RDC* - *Escaliers nord*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-022 - Référence *P0022* - *Revetements de sol* - *Colles* - *Colle de carrelage de sol* - *Etage 2 - Escaliers nord*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-023 - Référence *P0023* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit ciment peint sur contremarche* - *Etage 2 - Escaliers nord*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-024 - Référence *P0024* - *Murs et cloisons* - *Enduits projetes* - *Enduit ciment peint mural* - *Etage 2 - Escaliers nord*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-025 - Référence *P0025* - *Revetements de sol* - *Colles* - *Colle de carrelage de sol* - *Etage 1 - Sanitaires Femme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W014046-026 - Référence *P0026* - *Murs et cloisons* - *Bandes calicots* - *Platre de bande calicot de plaque de platre mural* - *Etage 1 - Sanitaires Femme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-027 - Référence *P0027* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires Femme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-028 - Référence *P0028* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Sanitaires homme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-029 - Référence *P0029* - *Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Sanitaires homme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W014046-030 - Référence *P0030* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires homme*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT OUEST SAS**  
**Laboratoire Analyses Nantes**  
EUROFINS ABO  
Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
44300 NANTES

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01      Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18      Page 1/9  
Référence laboratoire N° : 24RB015359      Référence de suivi du dossier N° : 24W014046  
Reçu au laboratoire le : 22/05/2024      Date de réception : 21/05/2024  
Date d'analyse : 22/05/2024  
Référence dossier Client: 24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W014046-001 - P0001 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - W.C handicapé homme	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	24W014046-002 - P0002 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - W.C handicapé femme	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Page 2/9

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date de réception : 21/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client: 24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	<b>MOLP</b> / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24W014046-003 - P0003 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Sanitaire femme	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24W014046-004 - P0004 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Sanitaire femme	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	24W014046-005 - P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sanitaire femme	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24W014046-006 - P0006 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur muret - RDC - Preaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Page3/9

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date de réception : 21/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client: 24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24W014046-007 - P0007 - contremarche - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur contremarche - RDC - Preaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24W014046-008 - P0008 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - Entree	Matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24W014046-009 - P0009 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - Entree	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24W014046-010 - P0010 - Planchers - Dalle - Beton - RDC - Entree	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (2)	24W014046-011 - P0011 - contremarche - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur contremarche - RDC - Entree	Matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Page 4/9

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date de réception : 21/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client: 24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24W014046-012 - P0012 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Escaliers sud	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (2)	24W014046-013 - P0013 - contremarche - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture sur contremarche - RDC - Escaliers sud	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (2)	24W014046-014 - P0014 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Escaliers sud	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (2)	24W014046-015 - P0015 - Murs et cloisons - Panneaux colles ou visées - Placoplâtre mural - RDC - Escaliers sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / VW8U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	24W014046-016 - P0016 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - Escaliers sud	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Page 5/9

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date de réception : 21/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client: 24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	24W014046-017 - P0017 - contremarche - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural sur contremarche - Etage 2 - Escaliers sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24W014046-018 - P0018 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Etage 2 - Escaliers sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	24W014046-019 - P0019 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Escaliers nord	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24W014046-020 - P0020 - contremarche - Enduits projetés - Enduit ciment peint sur contremarche - RDC - Escaliers nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24W014046-021 - P0021 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - RDC - Escaliers nord	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Page6/9

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date de réception : 21/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client:24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24W014046-022 - P0022 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - Escaliers nord	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>
023 (2)	24W014046-023 - P0023 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint sur contremarche - Etage 2 - Escaliers nord	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24W014046-024 - P0024 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mural - Etage 2 - Escaliers nord	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	24W014046-025 - P0025 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Sanitaires Femme	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	<b>MET</b> /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24W014046-026 - P0026 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural Etage 1 - Sanitaires Femme					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client:24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Date de réception :21/05/2024

Page7/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	<b>MET</b> / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> / FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027 (2)	24W014046-027 - P0027 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires Femme	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	<b>MET</b> / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> / FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Page 8/9

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date de réception : 21/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client: 24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028 (3)	24W014046-028 - P0028 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Sanitaires homme	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	24W014046-029 - P0029 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural Etage 1 - Sanitaires homme	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> /FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> /FR9N	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	24W014046-030 - P0030 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires homme	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-017184-01

Date d'émission de rapport : 23/05/2024 19:18

Page 9/9

Référence laboratoire N° : 24RB015359

Référence de suivi du dossier N° : 24W014046

Reçu au laboratoire le : 22/05/2024

Date de réception : 21/05/2024

Date d'analyse : 22/05/2024

Référence dossier Client: 24W014046 - Dossier: UNIVTOURS\_20240513\_DAT\_07

#### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) La teneur en fibres d'amianté détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

#### Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

#### **Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amianté dans les matériaux :**

**MOLP** : Détermination Fibres d'amianté. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

**MET** : Détermination Fibres d'amianté. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amianté dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amianté non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amianté non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amianté.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amianté délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Raluca Floricel  
Tehnician laborator CRO 007



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucarest, România

**Certificat N° C3413**

**Monsieur Quentin NICOL**

**Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.**

**dans le(s) domaine(s) suivant(s) :**

<b>Amiante avec mention</b>	<b>Certificat valable</b> Du <b>02/07/2021</b> au <b>01/07/2028</b>	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
<b>Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine</b>	<b>Certificat valable</b> Du <b>02/07/2021</b> au <b>01/07/2028</b>	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
<b>Etat des installations intérieures de gaz</b>	<b>Certificat valable</b> Du <b>02/07/2021</b> au <b>01/07/2028</b>	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
<b>Constat de risque d'exposition au plomb</b>	<b>Certificat valable</b> Du <b>02/08/2021</b> au <b>01/08/2028</b>	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
<b>Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments</b>	<b>Certificat valable</b> Du <b>15/09/2021</b> au <b>14/09/2028</b>	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
<b>Etat des installations intérieures d'électricité</b>	<b>Certificat valable</b> Du <b>02/08/2021</b> au <b>01/08/2028</b>	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**Date d'établissement le mercredi 15 septembre 2021**

**Marjorie ALBERT**  
**Directrice Administrative**



**Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.**

**Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).**

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES

Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)

sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC FR

**AGENT**

DE LA CHAPELLE STONESTREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSES

**Tél : 0557341313**

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

**Vos références :**

**Contrat n° 7627751904**

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET  
ENVIRONNEMENT  
226 RUE DE L'ECOSSAIS  
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE  
AUVERGNE  
1 allée Allan Turing  
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED SERVICES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

**CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)**

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

## AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

## DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives ( DAPP ) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

**DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	
<b>Dont :</b>		
• <b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>NEANT</b>
• <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>450 €</b>
• <b>Dommages immatériels non consécutifs</b>	€ par année d'assurance	<b>10 %</b> <b>Mini : 400 €</b> <b>Maxi : 2.500 €</b>
• <b>Dommages aux biens confiés</b>	<b>150 000 €</b> par sinistre	
<b>Autres garanties :</b>		
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 000 000 €</b> par sinistre	<b>380 €</b>
<b>Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance</b>	<b>1 500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 500 000 €</b> par sinistre	<b>3 200 €</b>
<b>Les risques environnementaux</b> (Article 3.4 des conditions générales) : <b>Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :</b> Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	<b>1.000.000 €</b> par année d'assurance <b>100.000 €</b> par année d'assurance	<b>400 €</b> <b>400 €</b>
<b>Défense</b> (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> (Article 4 des conditions générales)	<b>20.000 €</b> par litige	Seuil d'intervention : <b>380 €</b>

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance