

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 25652667/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 23/05/2025

Référence au programme de travaux :

N°Q-1969039 réalisé le 26/02/2025 par Jonathan MOREAU

DONNEUR D'ORDRE

JULIEN PELLETIER

ZAC DE VALENTIN

3 RUE DE CHATILLON

25480 ECOLE-VALENTIN

SITE D'INTERVENTION

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES

ZAC DE VALENTIN

25480 ECOLE-VALENTIN

Latitude : 47.278100 / Longitude : 5.993500



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Fabien LEURION	Chargé d'affaires	19413916	Fabien LEURION
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	14
7. ANNEXES	14
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	14
7.2. Photos prélèvements	15
7.3. Photos observations	19
7.4. Attestation d'assurance	21
7.5. Certificat de compétence	23
7.6. Croquis de repérage	24
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	28

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
-Ventilation : Remplacement de centrales de traitement d'air sur les terrasses (Voir avec l'accès nacelle) -Changement chaudière en chaufferie.(Nous prévoir les démontages) -Toiture : Etude de la structure en vue d'un éventuel remplacement et de la faisabilité d'installation de panneaux photovoltaïques. -Façades extérieures des deux bâtiments (Mise en place d'une isolation par l'extérieure) = Impact sur enduit de façade, linteau, linteau, allège. -Menuiseries extérieures sur le bâtiment A (Remplacement des menuiseries fenêtre en bois et menuiserie patio à l'identique) = Impact sur linteau, tableau , ouvrant (joint vitrage) et allège et liaison de menuiserie/maçonnerie (les Joints compris bande devront être prélevés dans un second temps selon le mode de rénovation des fenêtres de votre programme travaux) A préciser pour les menuiseries si impact pour sur les enduits intérieurs, sol , plinthes, faïence, plafond que nous n'avons pas incorporé dans notre estimatif de prélèvements. Concernant les menuiseries extérieures, il conviendra de vérifier la présence de joint entre dormant et structure (Sur chaque type de menuiseries extérieures et chacune des façades). Nous procéderons de la manière suivante : • Dans un premier temps les sondages et prélèvements sur les parois verticales en contact avec la menuiserie pour déterminer la présence ou absence d'amiante. • Dans un second temps, Si absence d'amiante, nous procéderons aux sondages puis rebouchages conformément à notre mode opératoire. Si présence d'amiante, une société spécifique devra être mandatée par le client pour effectuer ces sondages en SS4 dans des locaux inoccupés

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

- Toitures terrasses
- Toitures
- Chaudière en chaufferie
- Façades extérieures des deux bâtiments
- Menuiseries extérieures sur le bâtiment A

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES
ZAC DE VALENTIN
25480 ECOLE-VALENTIN

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
JULIEN PELLETIER	Donneur d'ordre	/	ZAC DE VALENTIN 25480 ECOLE-VALENTIN	03 81 48 87 30 - 07 85 61 66 67

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 25/03/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Contrat Q-1969039	Jonathan MOREAU	26/02/2025	Q-1969039	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	9	P22* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Jaune	8	P19* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Violet	1	P1* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Violet	1	P2 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	2	P3* N	/	AN	Appuis de fenêtre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	2	P4 N	/	AN	Appuis de fenêtre	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	3	P5* N	/	AN	Enduit de poteaux	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	3	P6 N	/	AN	Enduit de poteaux	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	5	P9* N	/	AN	Façade courante	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	6	P10* N	/	AN	Appuis de fenêtre	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	6	P11 N	/	AN	Appuis de fenêtre	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	5	P12 N	/	AN	Façade courante	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	6	P13 N	/	AN	Appuis de fenêtre	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	6	P14 N	/	AN	Appuis de fenêtre	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	5	P15 N	/	AN	Façade courante	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Blanc, Gris	5	P16 N	/	AN	Façade courante	Non
Rez-de-chaussée	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	7	P17* N	/	AN	Doublage de mur extérieur	Non
Rez-de-chaussée	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Violet, Blanc	7	P18 N	/	AN	Doublage de mur extérieur	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de dilatation	Mastic	Gris	4	P7* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée	Façades lourdes y compris poteaux	Joints de dilatation	Mastic	Gris	4	P8 N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mousse expansée, Plastique	/	10	P23* N	/	AN	/	Non
Rez-de-chaussée	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mousse expansée, Plastique	/	10	P24 N	/	AN	/	Non
Etage 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	9	P21 N	/	AN	/	Non
Etage 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Jaune	8	P20 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez-de-chaussée	/
Etage 1	/
Toitures	/

7.2. Photos prélèvements

P22	ZPSO 9
Rez-de-chaussée	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P19	ZPSO 8
Rez-de-chaussée	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P1	ZPSO 1
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P2	ZPSO 1
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P3	ZPSO 2
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P4	ZPSO 2
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P5	ZPSO 3
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P6	ZPSO 3
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P9	ZPSO 5
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P10	ZPSO 6
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P11	ZPSO 6
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P12	ZPSO 5
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P13	ZPSO 6
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P14	ZPSO 6
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P15	ZPSO 5
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P16	ZPSO 5
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P17	ZPSO 7
Rez-de-chaussée	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 7
Rez-de-chaussée	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 4
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation	

P8	ZPSO 4
Rez-de-chaussée	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Joints de dilatation	

P23	ZPSO 10
Rez-de-chaussée	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P24	ZPSO 10
Rez-de-chaussée	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P21	ZPSO 9
Etage 1	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P20	ZPSO 8
Etage 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

7.3. Photos observations

Rez-de-chaussée		OBS 3
08 - Equipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives)		
		Observation : Chaudière et installation datant de 2010
Rez-de-chaussée		OBS 4
02 - Parois verticales extérieures et façades		
Menuiseries extérieures		
		Observation : Jonctions entre menuiseries brutes sans joints. Présence de laine de verre seule.
Toitures		OBS 1
08 - Equipements divers et accessoires		
Equipements		
		Observation : CTA datant de 2010

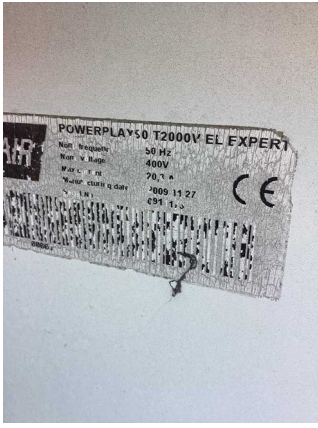Toitures		OBS 2
08 - Equipements divers et accessoires		
Equipements		
		Observation : CTA datant du 27/11/2009

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.140

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



Certificat

Attribué à

Fabien LEURION

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2023	10/09/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2023	10/09/2030

Date : 26/07/2023
Numéro du certificat : 19413916

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie




7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UNION POUR LE RECOUVREMENT DES ZAC DE VALENTIN 25480 ECOLE-VALENTIN	
Localisation Rez-de-chaussée	Date visite	Le 25/03/2025
	Auteur	Fabien LEURION
	N° dossier	25652667/S1/1
	Planche	1 / 3
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		


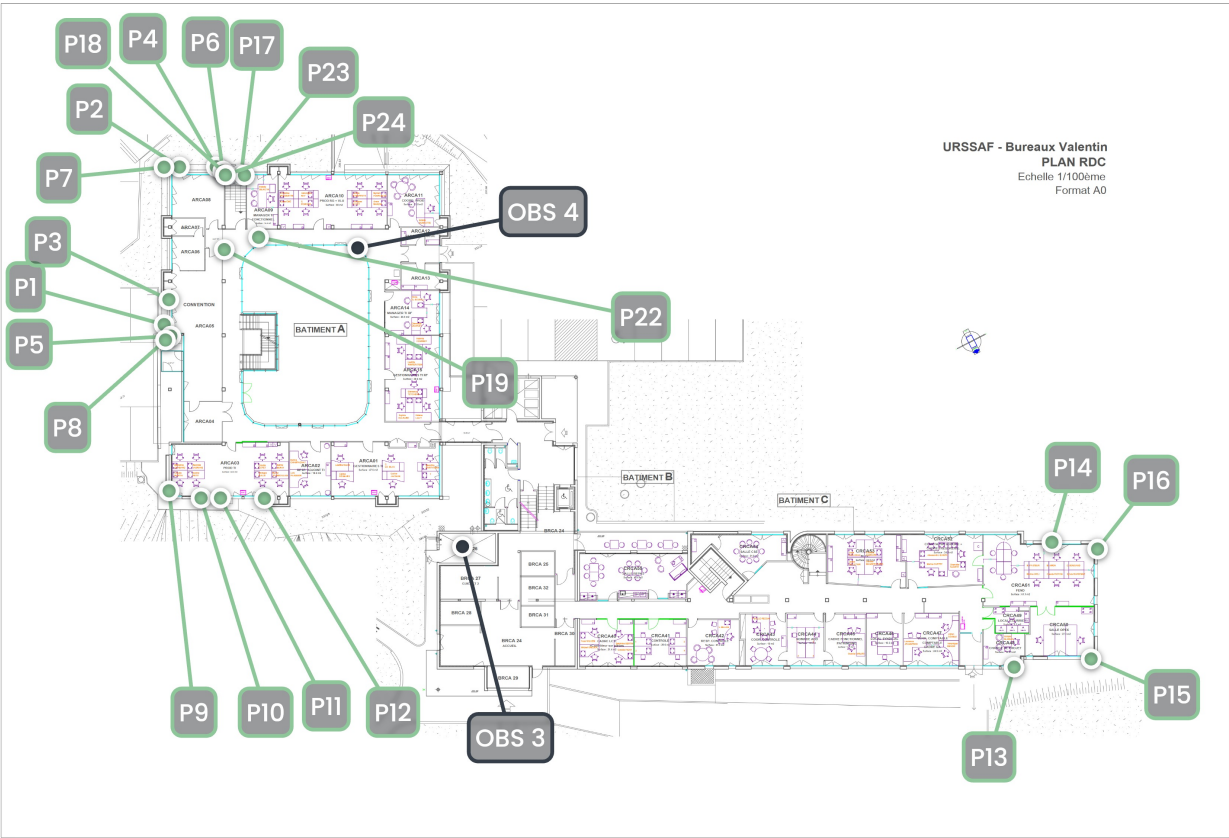


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UNION POUR LE RECOUVREMENT DES ZAC DE VALENTIN 25480 ECOLE-VALENTIN	
Localisation Etage 1	Date visite	Le 25/03/2025
	Auteur	Fabien LEURION
	N° dossier	25652667/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE

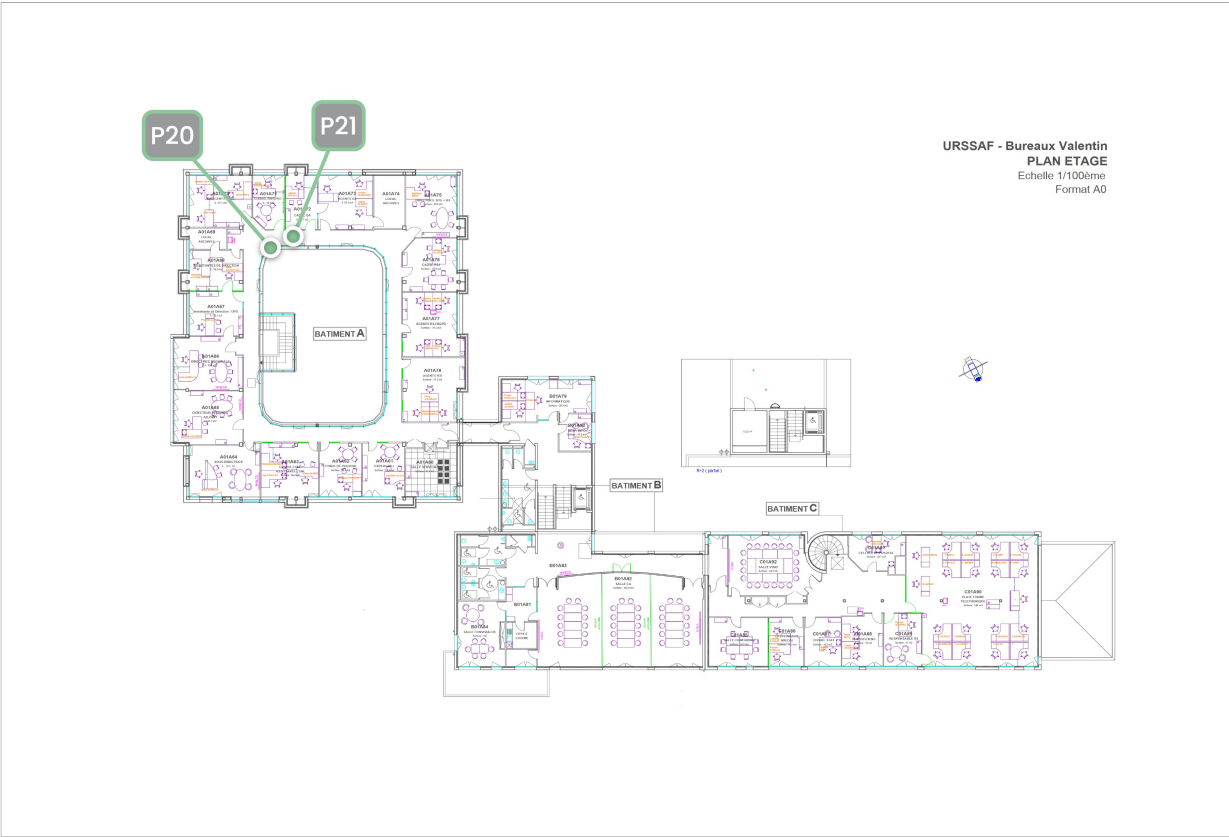

Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UNION POUR LE RECOUVREMENT DES ZAC DE VALENTIN 25480 ECOLE-VALENTIN	
Localisation	Date visite	Le 25/03/2025
	Auteur	Fabien LEURION
Toitures	N° dossier	25652667/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Fabien LEURION

6 Rue Marcel Dassault

21000 DIJON

Notre référence : AR-25-LE-020731-01

Numéro de dossier : 25A010206**Référence de dossier : 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A010206-001 - Référence *BV3IN1514 Réf. Prel : P1 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Violet)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-002 - Référence *BV3IN1515 Réf. Prel : P2 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Violet)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-003 - Référence *BV3IN1516 Réf. Prel : P3 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-004 - Référence *BV3IN1517 Réf. Prel : P4 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-005 - Référence *BV3IN1518 Réf. Prel : P5 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-006 - Référence *BV3IN1519 Réf. Prel : P6 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-007 - Référence *BV3IN1520 Réf. Prel : P7 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-008 - Référence *BV3IN1521 Réf. Prel : P8 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-009 - Référence *BV3IN1522 Réf. Prel : P9 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-010 - Référence *BV3IN1523 Réf. Prel : P10 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-011 - Référence *BV3IN1524 Réf. Prel : P11 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-012 - Référence *BV3IN1525 Réf. Prel : P12 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-013 - Référence *BV3IN1526 Réf. Prel : P13 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-014 - Référence *BV3IN1527 Réf. Prel : P14 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-015 - Référence *BV3IN1528 Réf. Prel : P15 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 25A010206-016 - Référence *BV3IN1529 Réf. Prel : P16 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-017 - Référence *BV3IN1530 Réf. Prel : P17 Rez-de-chaussée/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Violet)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-018 - Référence *BV3IN1531 Réf. Prel : P18 Rez-de-chaussée/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Violet)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-019 - Référence *BV3IN1532 Réf. Prel : P19 Rez-de-chaussée/Revêtements de sol - (Lé/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-020 - Référence *BV3IN1533 Réf. Prel : P20 Etage 1/Revêtements de sol - (Lé/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-021 - Référence *BV3IN1535 Réf. Prel : P21 Etage 1/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A010206-022 - Référence *BV3IN1534 Réf. Prel : P22 Rez-de-chaussée/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01 Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02 Page 1/8
Référence laboratoire N° : 25RB011218 Référence de suivi du dossier N° : 25A010206
Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
Date d'analyse : 03/04/2025
Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A010206-001 - BV3IN1514 Réf. Prel : P1 Rez-de-chaussée/Faç ades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Violet)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A010206-002 - BV3IN1515 Réf. Prel : P2 Rez-de-chaussée/Faç ades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Violet)	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) (foncé) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25A010206-003 - BV3IN1516 Réf. Prel : P3 Rez-de-chaussée/Faç ades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01 Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02 Page 2/8
 Référence laboratoire N° : 25RB011218 Référence de suivi du dossier N° : 25A010206
 Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
 Date d'analyse : 03/04/2025
 Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A010206-004 - BV3IN1517 Réf. Prel : P4 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A010206-005 - BV3IN1518 Réf. Prel : P5 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25A010206-006 - BV3IN1519 Réf. Prel : P6 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A010206-007 - BV3IN1520 Réf. Prel : P7 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01 Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02 Page 3/8
 Référence laboratoire N° : 25RB011218 Référence de suivi du dossier N° : 25A010206
 Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
 Date d'analyse : 03/04/2025
 Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25A010206-008 - BV3IN1521 Réf. Prel : P8 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25A010206-009 - BV3IN1522 Réf. Prel : P9 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25A010206-010 - BV3IN1523 Réf. Prel : P10 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25A010206-011 - BV3IN1524 Réf. Prel : P11 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01 Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02 Page 4/8
 Référence laboratoire N° : 25RB011218 Référence de suivi du dossier N° : 25A010206
 Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
 Date d'analyse : 03/04/2025
 Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25A010206-012 - BV3IN1525 Réf. Prel : P12 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25A010206-013 - BV3IN1526 Réf. Prel : P13 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25A010206-014 - BV3IN1527 Réf. Prel : P14 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A010206-015 - BV3IN1528 Réf. Prel : P15 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01 Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02 Page5/8
 Référence laboratoire N° : 25RB011218 Référence de suivi du dossier N° : 25A010206
 Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
 Date d'analyse : 03/04/2025
 Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25A010206-016 - BV3IN1529 Réf. Prel : P16 Rez-de-chaussée/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25A010206-017 - BV3IN1530 Réf. Prel : P17 Rez-de-chaussée/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Violet)	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018	25A010206-018 - BV3IN1531 Réf. Prel : P18 Rez-de-chaussée/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre, Peint/Blanc, Violet)	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01 Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02 Page6/8
 Référence laboratoire N° : 25RB011218 Référence de suivi du dossier N° : 25A010206
 Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
 Date d'analyse : 03/04/2025
 Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	25A010206-019 - BV3IN1532 Réf. Prel : P19 Rez-de-chaussée/Revêtements de sol - (Lé/Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (jaune)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau semi-dur (marron)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25A010206-020 - BV3IN1533 Réf. Prel : P20 Etage 1/Revêtements de sol - (Lé/Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (jaune)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25A010206-021 - BV3IN1535 Réf. Prel : P21 Etage 1/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01 Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02 Page 7/8
 Référence laboratoire N° : 25RB011218 Référence de suivi du dossier N° : 25A010206
 Reçu au laboratoire le : 01/04/2025 Date de réception : 31/03/2025
 Date d'analyse : 03/04/2025
 Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25A010206-022 - BV3IN1534 Réf. Prel : P22 Rez-de-chaussée/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 13 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-033053-01

Date d'émission de rapport : 04/04/2025 11:02

Page 8/8

Référence laboratoire N° : 25RB011218

Référence de suivi du dossier N° : 25A010206

Reçu au laboratoire le : 01/04/2025

Date de réception : 31/03/2025

Date d'analyse : 03/04/2025

Référence dossier Client: 25A010206 - 1510797176/25652667/S1/1/1_25652667/1/1

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucurest, România

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Fabien LEURION

6 Rue Marcel Dassault

21000 DIJON

Notre référence : AR-25-LE-051705-01

Numéro de dossier : 25A016607

Référence de dossier : 1510797176/25652667/S1/1/2_25652667/1/1

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A016607-001 - Référence *BV3IN1581 Réf. Prel : P23 Rez-de-chaussée/Menuiseries extérieures - (Mousse expansée, Plastique)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A016607-002 - Référence *BV3IN1582 Réf. Prel : P24 Rez-de-chaussée/Menuiseries extérieures - (Mousse expansée, Plastique)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS REFERANT ST LABO

20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-011806-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2025 18:42 Page1/2
Dossier N° : 25GE004430 Date de réception : 19/05/2025 Date d'analyse : 22/05/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE004430 Référence de suivi du dossier N° : 25A016607
Reçu au laboratoire le : 19/05/2025 Date de réception : 16/05/2025
Date d'analyse : 22/05/2025
Référence dossier Client:1510797176/25652667/S1/1/2_25652667/1/1
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A016607-001 - BV3IN1581 Réf. Prel : P23 Rez-de-chaussée/Me nuiseries extérieures - (Mousse expansée, Plastique/)	Matériau (transparent) ; matériau (gris) en traces	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (gris)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25A016607-002 - BV3IN1582 Réf. Prel : P24 Rez-de-chaussée/Me nuiseries extérieures - (Mousse expansée, Plastique/)	Matériau (gris) ; matériau (fibreuse) (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-011806-01 Date d'émission de rapport : 22/05/2025 18:42 Page 2/2
Dossier N° : 25GE004430 Date de réception : 19/05/2025 Date d'analyse : 22/05/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE004430 Référence de suivi du dossier N° : 25A016607
Reçu au laboratoire le : 19/05/2025 Date de réception : 16/05/2025
Date d'analyse : 22/05/2025
Référence dossier Client: 1510797176/25652667/S1/1/2_25652667/1/1
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jessica Delepine
Responsable Dtpmt Laboratoire
Wintzenheim

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.