

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163**  
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**  
Date du repérage : **23/05/2025**  
Heure d'arrivée : **08 h 30**  
Date émission : **12/06/2025**



**Objet de la mission** : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note** : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **3 et 4 Place de la mairie  
56250 MONTERBLANC**

Référence cadastrale : **163**  
Périmètre de repérage :  
**Ensemble du logement**

### Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**  
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNES**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :  
**Propriétaire**  
Nom : **EPF Bretagne**  
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNES**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité :  
**7627751904 / 01/07/2025**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	JEGAT William	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 06/12/2023 Échéance : 05/12/2030 N° de certification : 23-2312
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	JEGAT William	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 06/12/2023 Échéance : 05/12/2030 N° de certification : 23-2312

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	11
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	11
	D.6. Zones non visitées.....	12
E.	Annexes au rapport.....	13
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	13
	E.2. Planches de repérage.....	23
	E.3. Résultats d'analyses.....	30

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **23/05/2025**

Type de bâtiment : **Maison**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**L'espace sous la dalle du bâtiment peut comporter des matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. Ces éléments de construction ne peuvent être investigués sans travaux lourds de destruction et/ou de terrassement. Lors de ces travaux, il conviendra de faire appel à un diagnostiqueur dès lors qu'un doute serait émis sur la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés dans le présent rapport. Ceci ne donne pas lieu à un pré-rapport.**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491



## Programme de travaux

demol

## C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

<b>Colle de faïence(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - SdE	<b>Colle de faïence(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - SdE
<b>Plaques + débris en fibres-ciment(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol 1 - Pièce 4	<b>Joint d'étanchéité de chaudière(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Sous-sol 1 - Pièce 4
<b>Plaque fibrée(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDJ - véranda	<b>Débris de Plaques en fibres ciment sous l'escalier béton(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDJ - véranda
<b>Ardoise fibres-ciment(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDJ - Garage; RDJ - véranda	<b>Débris plaque fibres-ciment(A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : Cabanon

**Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDJ - Garage
- ❖ Étage 1 - Circulation
- ❖ Étage 1 - Chambre 1
- ❖ Étage 1 - Chambre 4
- ❖ RDC 1 - Salon
- ❖ Sous-sol 1 - Pièce 2
- ❖ Escalier

- ❖ RDJ - véranda
- ❖ Étage 1 - WC
- ❖ Étage 1 - Chambre 2
- ❖ RDC 1 - Cuisine
- ❖ RDC 1 - Salle d'eau
- ❖ Sous-sol 1 - Pièce 3
- ❖ Cabanon

- ❖ 2ème Étage - Combles
- ❖ Étage 1 - SdE
- ❖ Étage 1 - Chambre 3
- ❖ RDC 1 - salle à manger
- ❖ Sous-sol 1 - Pièce 1
- ❖ Sous-sol 1 - Pièce 4
- ❖ jardin



## D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion
Étage 1 - SdE	Identifiant : ZPSO-0022 Description : Colle de faïence(A)	Après analyse en laboratoire (P0029)
Étage 1 - SdE	Identifiant : ZPSO-0023 Description : Colle de faïence(A)	Après analyse en laboratoire (P0030)
Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0045 Description : Plaques + débris en fibres-ciment(A)	Après analyse en laboratoire (P0054)
Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0047 Description : Joint d'étanchéité de chaudière(A)	Après analyse en laboratoire (P0056)
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0056 Description : Plaque fibrée(A)	Après analyse en laboratoire (P0065)
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0057 Description : Débris de Plaques en fibres ciment sous l'escalier béton(A)	Après analyse en laboratoire (P0066)
RDJ - Garage; RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0058 Description : Ardoise fibres-ciment(A)	Après analyse en laboratoire (P0067)
Cabanon	Identifiant : ZPSO-0078 Description : Débris plaque fibres-ciment(A)	Après analyse en laboratoire (P0087)

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC 1 - Cuisine; RDC 1 - salle à manger; RDC 1 - Salon; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001; P0020) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC 1 - Cuisine; RDC 1 - salle à manger; RDC 1 - Salon; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002; P0019; P0022) Description : Enduit plâtre sur mur lourd en pierre
RDC 1 - Cuisine; RDC 1 - salle à manger; RDC 1 - Salon; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003; P0004) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC 1 - Cuisine; RDC 1 - salle à manger; RDC 1 - Salon; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0004 (P0005; P0023) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC 1 - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0005 (P0006; P0007; P0008) Description : Colle de faïence
Étage 1 - SdE; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; RDC 1 - Cuisine; RDC 1 - salle à manger; RDC 1 - Salon; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0006 (P0009) Description : Peinture radiateurs
RDC 1 - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0007 (P0010) Description : Linoleum à carreaux + colle
RDC 1 - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0008 (P0011) Description : Linoleum + colle (beige)
RDC 1 - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0009 (P0012) Description : Linoleum + colle + ragréage (marron)
RDC 1 - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0010 (P0013) Description : Mastic vitrier
RDC 1 - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0011 (P0014) Description : Mastic vitrier
RDC 1 - salle à manger	Identifiant : ZPSO-0012 (P0015) Description : Enduit plâtre mural structuré
RDC 1 - Cuisine; RDC 1 - salle à manger; RDC 1 - Salon; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0013 (P0016) Description : Cueillie
RDC 1 - salle à manger	Identifiant : ZPSO-0014 (P0018) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - SdE; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; RDC 1 - Cuisine; RDC 1 - salle à manger; RDC 1 - Salon; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0015 (P0017) Description : Peinture radiateurs
RDC 1 - Salon	Identifiant : ZPSO-0016 (P0021) Description : revêtement toilé
RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0017 (P0024) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
Étage 1 - Circulation; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdE; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : ZPSO-0018 (P0025; P0033; P0037) Description : Enduit plâtre sur mur brique
Étage 1 - Circulation; Étage 1 - SdE; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : ZPSO-0019 (P0026) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 1 - WC	Identifiant : ZPSO-0020 (P0027) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - WC; Étage 1 - SdE	Identifiant : ZPSO-0021 (P0028) Description : Linoleum + colle
Étage 1 - SdE	Identifiant : ZPSO-0024 (P0031) Description : Linoleum + colle placard
Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : ZPSO-0025 (P0032) Description : Enduit plâtre sur mur brique cheminée
Étage 1 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0026 (P0034) Description : Enduit plâtre peint plafond
Étage 1 - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0027 (P0035) Description : Peinture cheminée
Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4; RDC 1 - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0028 (P0036) Description : Mastic vitrier
Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : ZPSO-0029 (P0038) Description : Joint de brique cheminée
Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : ZPSO-0030 (P0039) Description : Colle de carrelage de sol
Étage 1 - Circulation; Étage 1 - WC; Étage 1 - SdE; Étage 1 - Chambre 1; Étage 1 - Chambre 2; Étage 1 - Chambre 3; Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : ZPSO-0031 (P0040) Description : Enduit plâtre sur mur lourd pierre
Étage 1 - Chambre 4	Identifiant : ZPSO-0032 (P0041) Description : Peinture radiateurs (rose)
Escalier	Identifiant : ZPSO-0033 (P0042) Description : Enduit plâtre sur rampant
2ème Étage - Combles	Identifiant : ZPSO-0034 (P0043) Description : Joint de mur brique
2ème Étage - Combles	Identifiant : ZPSO-0035 (P0044) Description : Joint de pierres
2ème Étage - Combles; Sous-sol 1 - Pièce 1; Sous-sol 1 - Pièce 3; Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0036 (P0045) Description : Calorifugeage toile
2ème Étage - Combles; Sous-sol 1 - Pièce 1; Sous-sol 1 - Pièce 3; Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0037 (P0046) Description : Calorifugeage isolant
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0038 (P0047) Description : Ardoise habitation





Localisation	Description du matériau
Sous-sol 1 - Pièce 1; Sous-sol 1 - Pièce 2; Sous-sol 1 - Pièce 3; Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0039 (P0048) Description : Joint de pierres
Sous-sol 1 - Pièce 1; Sous-sol 1 - Pièce 2; Sous-sol 1 - Pièce 3; Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0040 (P0049) Description : Enduit ciment mural
Sous-sol 1 - Pièce 1	Identifiant : ZPSO-0041 (P0050) Description : Béton support
Sous-sol 1 - Pièce 1; Sous-sol 1 - Pièce 2; Sous-sol 1 - Pièce 3; Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0042 (P0051) Description : Béton
Sous-sol 1 - Pièce 1; Sous-sol 1 - Pièce 3; Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0043 (P0052) Description : Enduit plâtre de rebouchage
Sous-sol 1 - Pièce 3; Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0044 (P0053) Description : Béton étagères
Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0046 (P0055) Description : Joint d'étanchéité de chaudière
Sous-sol 1 - Pièce 4	Identifiant : ZPSO-0048 (P0057) Description : Joint d'étanchéité de chaudière
RDJ - Garage	Identifiant : ZPSO-0049 (P0058) Description : Enduit ciment mural
RDJ - Garage	Identifiant : ZPSO-0050 (P0059) Description : Enduit ciment peint mural
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0051 (P0060) Description : Enduit ciment peint mural
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0052 (P0061) Description : Enduit ciment peint mural
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0053 (P0062) Description : Mastic vitrier fenêtres
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0054 (P0063) Description : Mastic vitrier portes
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0055 (P0064) Description : Joint chassis-vitrage velux
RDJ - véranda	Identifiant : ZPSO-0059 (P0068) Description : Béton
RDJ - Garage	Identifiant : ZPSO-0060 (P0069) Description : Enduit ciment mural soubassement hexagonal
RDJ - Garage	Identifiant : ZPSO-0061 (P0070) Description : Enduit plâtre de rebouchage
RDJ - Garage	Identifiant : ZPSO-0062 (P0071) Description : Béton
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0063 (P0072) Description : Enduit de façade PEINT BLANC
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0064 (P0073) Description : Enduit de façade maison



Localisation	Description du matériau
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0065 (P0074) Description : Béton parterres de fleurs
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0066 (P0075) Description : Appui de fenêtre pré-fabriquée
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0067 (P0076) Description : Béton
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0068 (P0077) Description : Béton
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0069 (P0078) Description : Béton REGARD
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0070 (P0079) Description : Béton regard cuve
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0071 (P0080) Description : Béton bordures
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0072 (P0081) Description : Béton
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0073 (P0082) Description : Béton
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0074 (P0083) Description : Poteaux à linge
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0075 (P0084) Description : Plaque fibrée de toiture
Cabanon	Identifiant : ZPSO-0076 (P0085) Description : Béton clapier
Cabanon	Identifiant : ZPSO-0077 (P0086) Description : Béton sol clapier



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

#### D.6. Zones non visitées


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **MONTERBLANC**, le **12/06/2025**

Par : **JEGAT William**

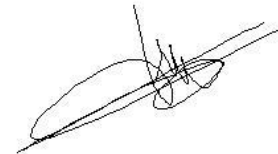










Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

## E. Annexes au rapport

## E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Enduit plâtre sur mur brique	RDC 1 - Cuisine	
P0020	Enduit plâtre sur mur brique	RDC 1 - Salon	
P0002	Enduit plâtre sur mur lourd en pierre	RDC 1 - Cuisine	
P0019	Enduit plâtre sur mur lourd en pierre	RDC 1 - Salon	
P0022	Enduit plâtre sur mur lourd en pierre	RDC 1 - Salle d'eau	
P0003	Enduit plâtre sur mur béton	RDC 1 - Cuisine	
P0004	Enduit plâtre sur mur béton	RDC 1 - Cuisine	
P0005	Enduit plâtre peint plafond	RDC 1 - Cuisine	







Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0023	Enduit plâtre peint plafond	RDC 1 - Salle d'eau	
P0006	Colle de faïence	RDC 1 - Cuisine	
P0007	Colle de faïence	RDC 1 - Cuisine	
P0008	Colle de faïence	RDC 1 - Cuisine	
P0009	Peinture radiateurs	RDC 1 - Cuisine	
P0010	Linoleum à carreaux + colle	RDC 1 - Cuisine	
P0011	Linoleum + colle (beige)	RDC 1 - Cuisine	
P0012	Linoleum + colle + ragréage (marron)	RDC 1 - Cuisine	
P0013	Mastic vitrier	RDC 1 - Cuisine	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0014	Mastic vitrier	RDC 1 - Cuisine	
P0015	Enduit plâtre mural structuré	RDC 1 - salle à manger	
P0016	Cueillie	RDC 1 - salle à manger	
P0018	Mastic vitrier	RDC 1 - salle à manger	
P0017	Peinture radiateurs	RDC 1 - salle à manger	
P0021	revêtement toilé	RDC 1 - Salon	
P0024	Colle de faïence	RDC 1 - Salle d'eau	
P0025	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Circulation	
P0033	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0037	Enduit plâtre sur mur brique	Étage 1 - Chambre 3	
P0026	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Circulation	
P0027	Mastic vitrier	Étage 1 - WC	
P0028	Linoleum + colle	Étage 1 - WC	
P0029	Colle de faïence(A)	Étage 1 - SdE	
P0030	Colle de faïence(A)	Étage 1 - SdE	
P0031	Linoleum + colle placard	Étage 1 - SdE	
P0032	Enduit plâtre sur mur brique cheminée	Étage 1 - Chambre 1	
P0034	Enduit plâtre peint plafond	Étage 1 - Chambre 1	







Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0035	Peinture cheminée	Étage 1 - Chambre 1	
P0036	Mastic vitrier	Étage 1 - Chambre 1	
P0038	Joint de brique cheminée	Étage 1 - Chambre 3	
P0039	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - Chambre 3	
P0040	Enduit plâtre sur mur lourd pierre	Étage 1 - Chambre 4	
P0041	Peinture radiateurs (rose)	Étage 1 - Chambre 4	
P0042	Enduit plâtre sur rampant	Escalier	
P0043	Joint de mur brique	2ème Étage - Combles	
P0044	Joint de pierres	2ème Étage - Combles	








Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Calorifugeage toile	2ème Étage - Combles	
P0046	Calorifugeage isolant	2ème Étage - Combles	
P0047	Ardoise habitation	Parties extérieures	
P0048	Joint de pierres	Sous-sol 1 - Pièce 1	
P0049	Enduit ciment mural	Sous-sol 1 - Pièce 1	
P0050	Béton support	Sous-sol 1 - Pièce 1	
P0051	Béton	Sous-sol 1 - Pièce 1	
P0052	Enduit plâtre de rebouchage	Sous-sol 1 - Pièce 1	
P0053	Béton étagères	Sous-sol 1 - Pièce 3	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Plaques + débris en fibres-ciment(A)	Sous-sol 1 - Pièce 4	
P0055	Joint d'étanchéité de chaudière	Sous-sol 1 - Pièce 4	
P0056	Joint d'étanchéité de chaudière(A)	Sous-sol 1 - Pièce 4	
P0057	Joint d'étanchéité de chaudière	Sous-sol 1 - Pièce 4	
P0058	Enduit ciment mural	RDJ - Garage	
P0059	Enduit ciment peint mural	RDJ - Garage	
P0060	Enduit ciment peint mural	RDJ - véranda	
P0061	Enduit ciment peint mural	RDJ - véranda	
P0062	Mastic vitrier fenêtres	RDJ - véranda	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Mastic vitrier portes	RDJ - véranda	
P0064	Joint chassis-vitrage velux	RDJ - véranda	
P0065	Plaque fibrée(A)	RDJ - véranda	
P0066	Débris de Plaques en fibres ciment sous l'escalier béton(A)	RDJ - véranda	
P0067	Ardoise fibres-ciment(A)	RDJ - véranda	
P0068	Béton	RDJ - véranda	
P0069	Enduit ciment mural soubassement hexagonal	RDJ - Garage	
P0070	Enduit plâtre de rebouchage	RDJ - Garage	
P0071	Béton	RDJ - Garage	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Enduit de façade PEINT BLANC	Parties extérieures	
P0073	Enduit de façade maison	Parties extérieures	
P0074	Béton parterres de fleurs	Parties extérieures	
P0075	Appui de fenêtre pré-fabriquée	Parties extérieures	
P0076	Béton	Parties extérieures	
P0077	Béton	Parties extérieures	
P0078	Béton REGARD	Parties extérieures	
P0079	Béton regard cuve	Parties extérieures	
P0080	Béton bordures	Parties extérieures	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Béton	Parties extérieures	
P0082	Béton	Parties extérieures	
P0083	Poteaux à linge	Parties extérieures	
P0084	Plaque fibrée de toiture	Parties extérieures	
P0085	Béton clapier	Abri - Cabanon	
P0086	Béton sol clapier	Abri - Cabanon	
P0087	Débris plaque fibres-ciment(A)	Abri - Cabanon	

## E.2. Planches de repérage

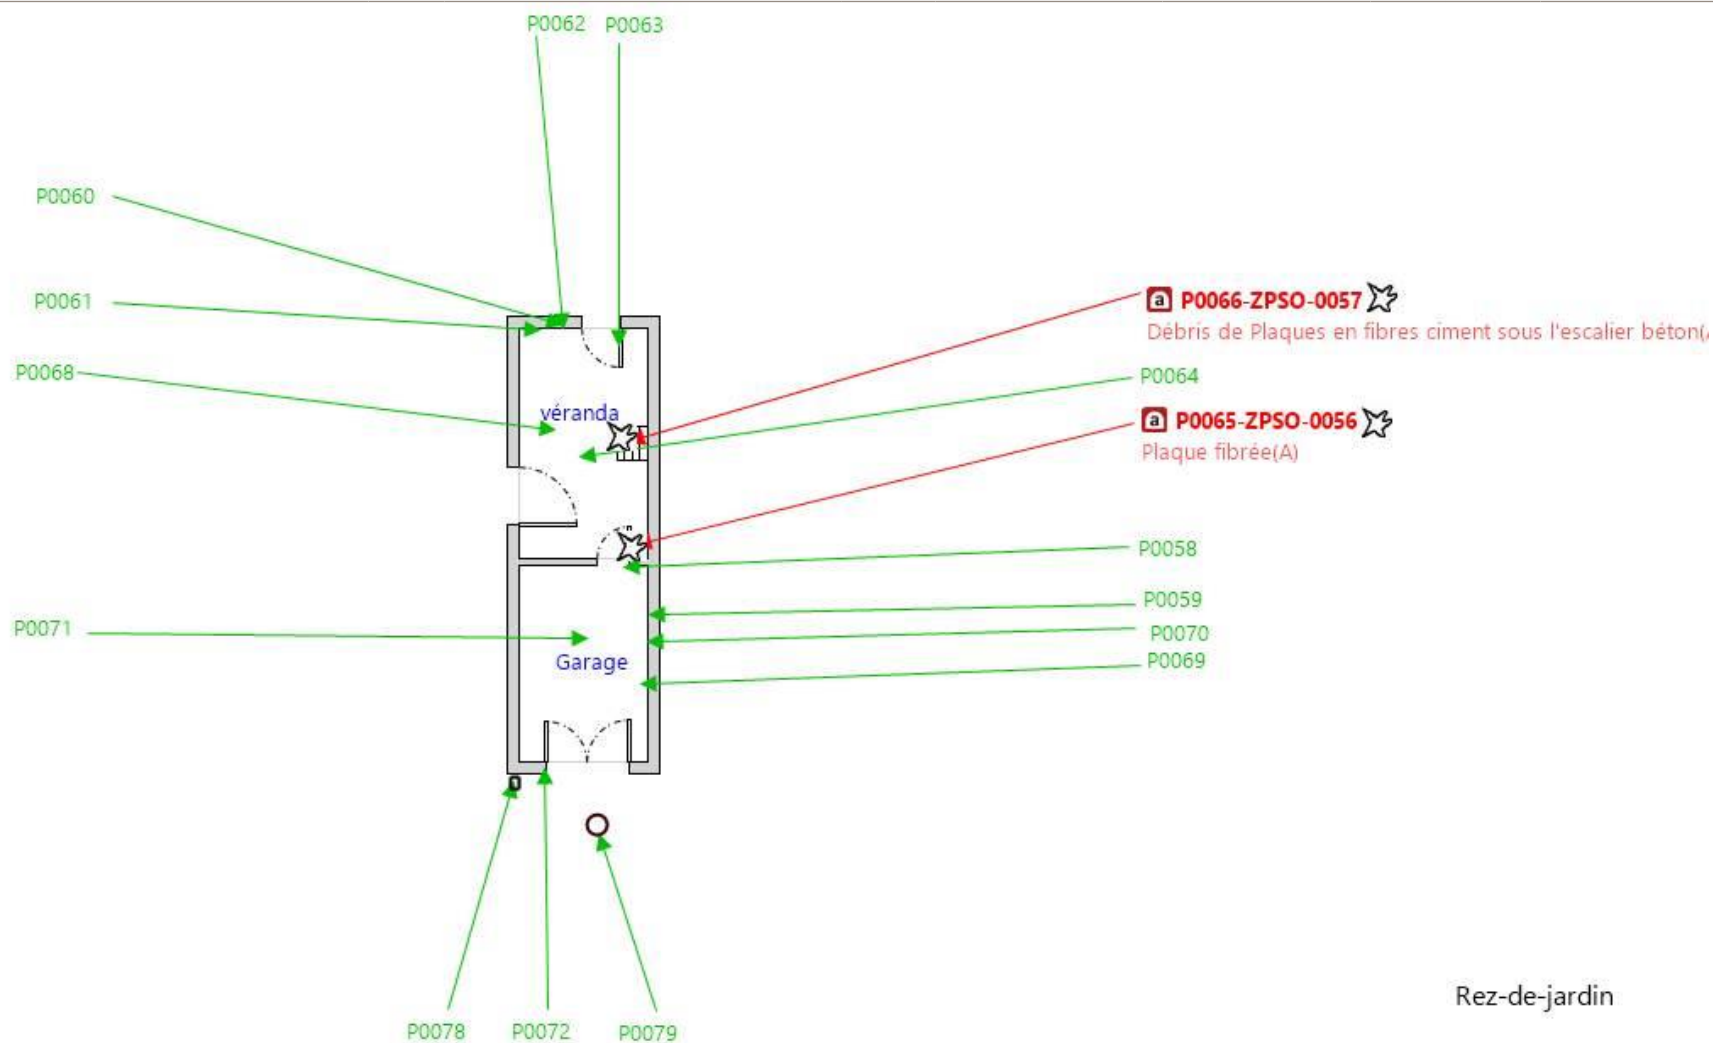


Rez-de-jardin

Annexe au rapport : EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : 3 et 4 Place de la mairie  
56250 MONTERBLANCEtabli par : JEGAT William  
Société : AED Groupe  
Le : 12/06/2025Croquis 1 / 7  
Version : V01  
du : 12/06/2025

<b>a</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>a</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

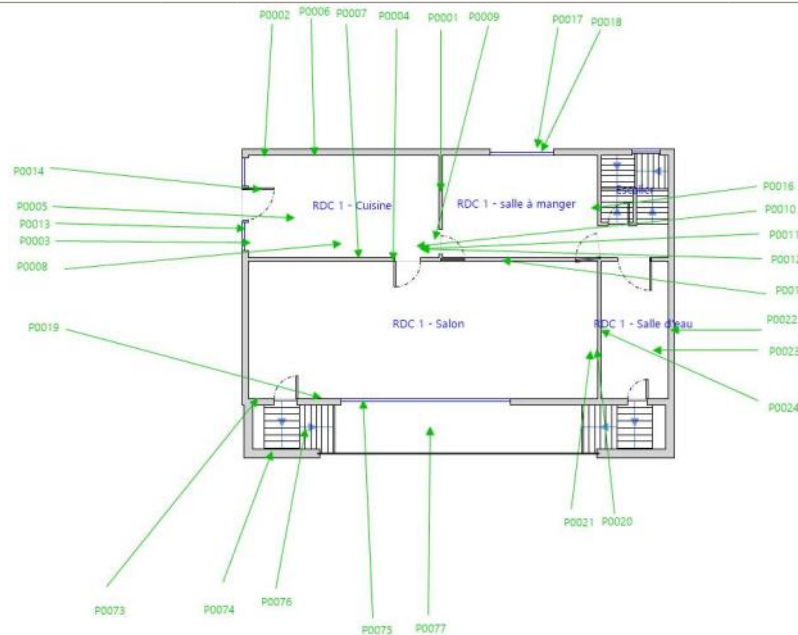


Rez-de-chaussée

Annexe au rapport : **EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163**Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : 3 et 4 Place de la mairie  
56250 MONTERBLANCÉtabli par : JEGAT William  
Société : AED Groupe  
Le : 12/06/2025Croquis 2 / 7  
Version : V01  
du : 12/06/2025

<b>A</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>A</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




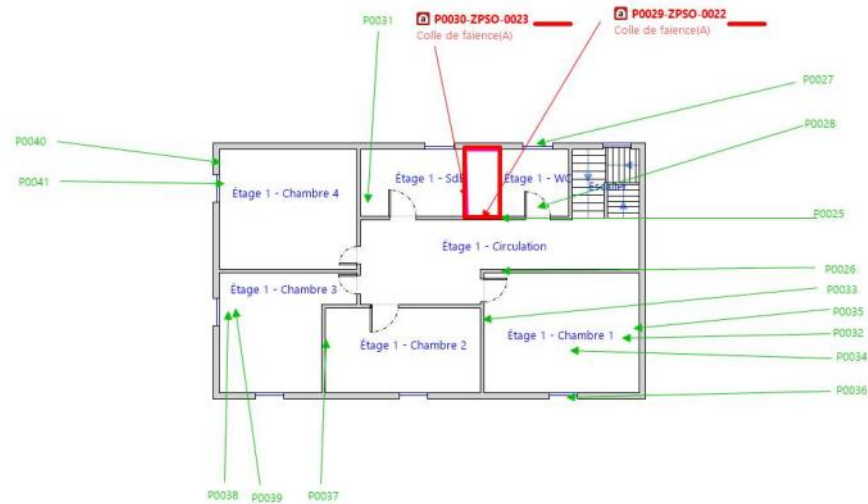

1er Etage

Annexe au rapport : **EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163**Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : 3 et 4 Place de la mairie  
56250 MONTERBLANCÉtabli par : JEGAT William  
Société : AED Groupe  
Le : 12/06/2025Croquis 3 / 7  
Version : V01  
du : 12/06/2025


<b>A</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>A</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

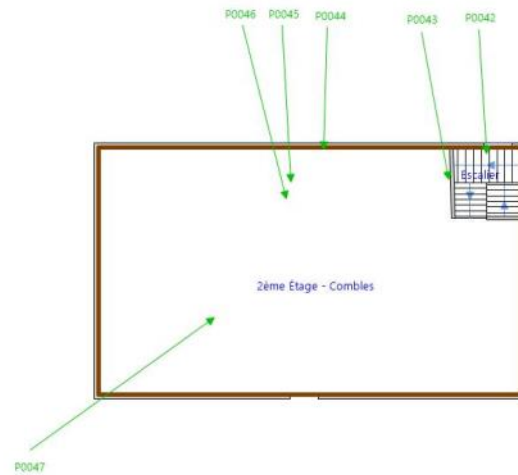

Combles

Annexe au rapport : **EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163**Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : 3 et 4 Place de la mairie  
56250 MONTERBLANCÉtabli par : JEGAT William  
Société : AED Groupe  
Le : 12/06/2025Croquis 4 / 7  
Version : V01  
du : 12/06/2025


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

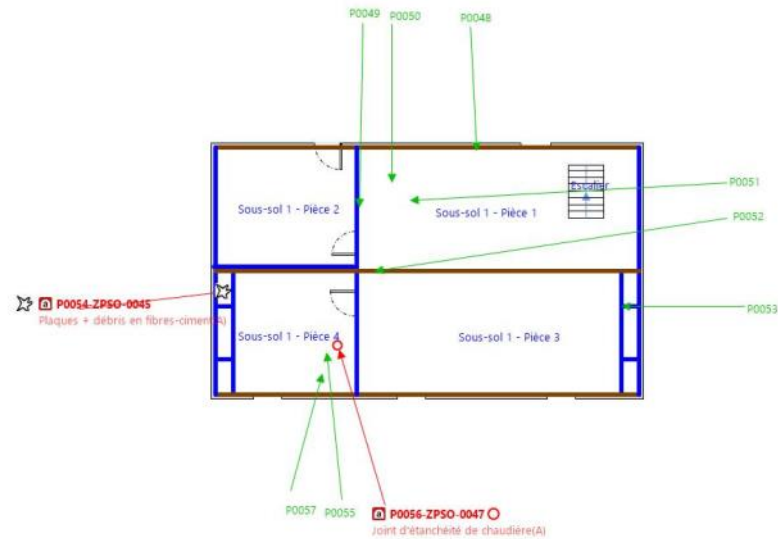


Sous-sol

Annexe au rapport : **EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163**Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : 3 et 4 Place de la mairie  
56250 MONTERBLANCÉtabli par : JEGAT William  
Société : AED Groupe  
Le : 12/06/2025Croquis 5 / 7  
Version : V01  
du : 12/06/2025

<b>A</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>A</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

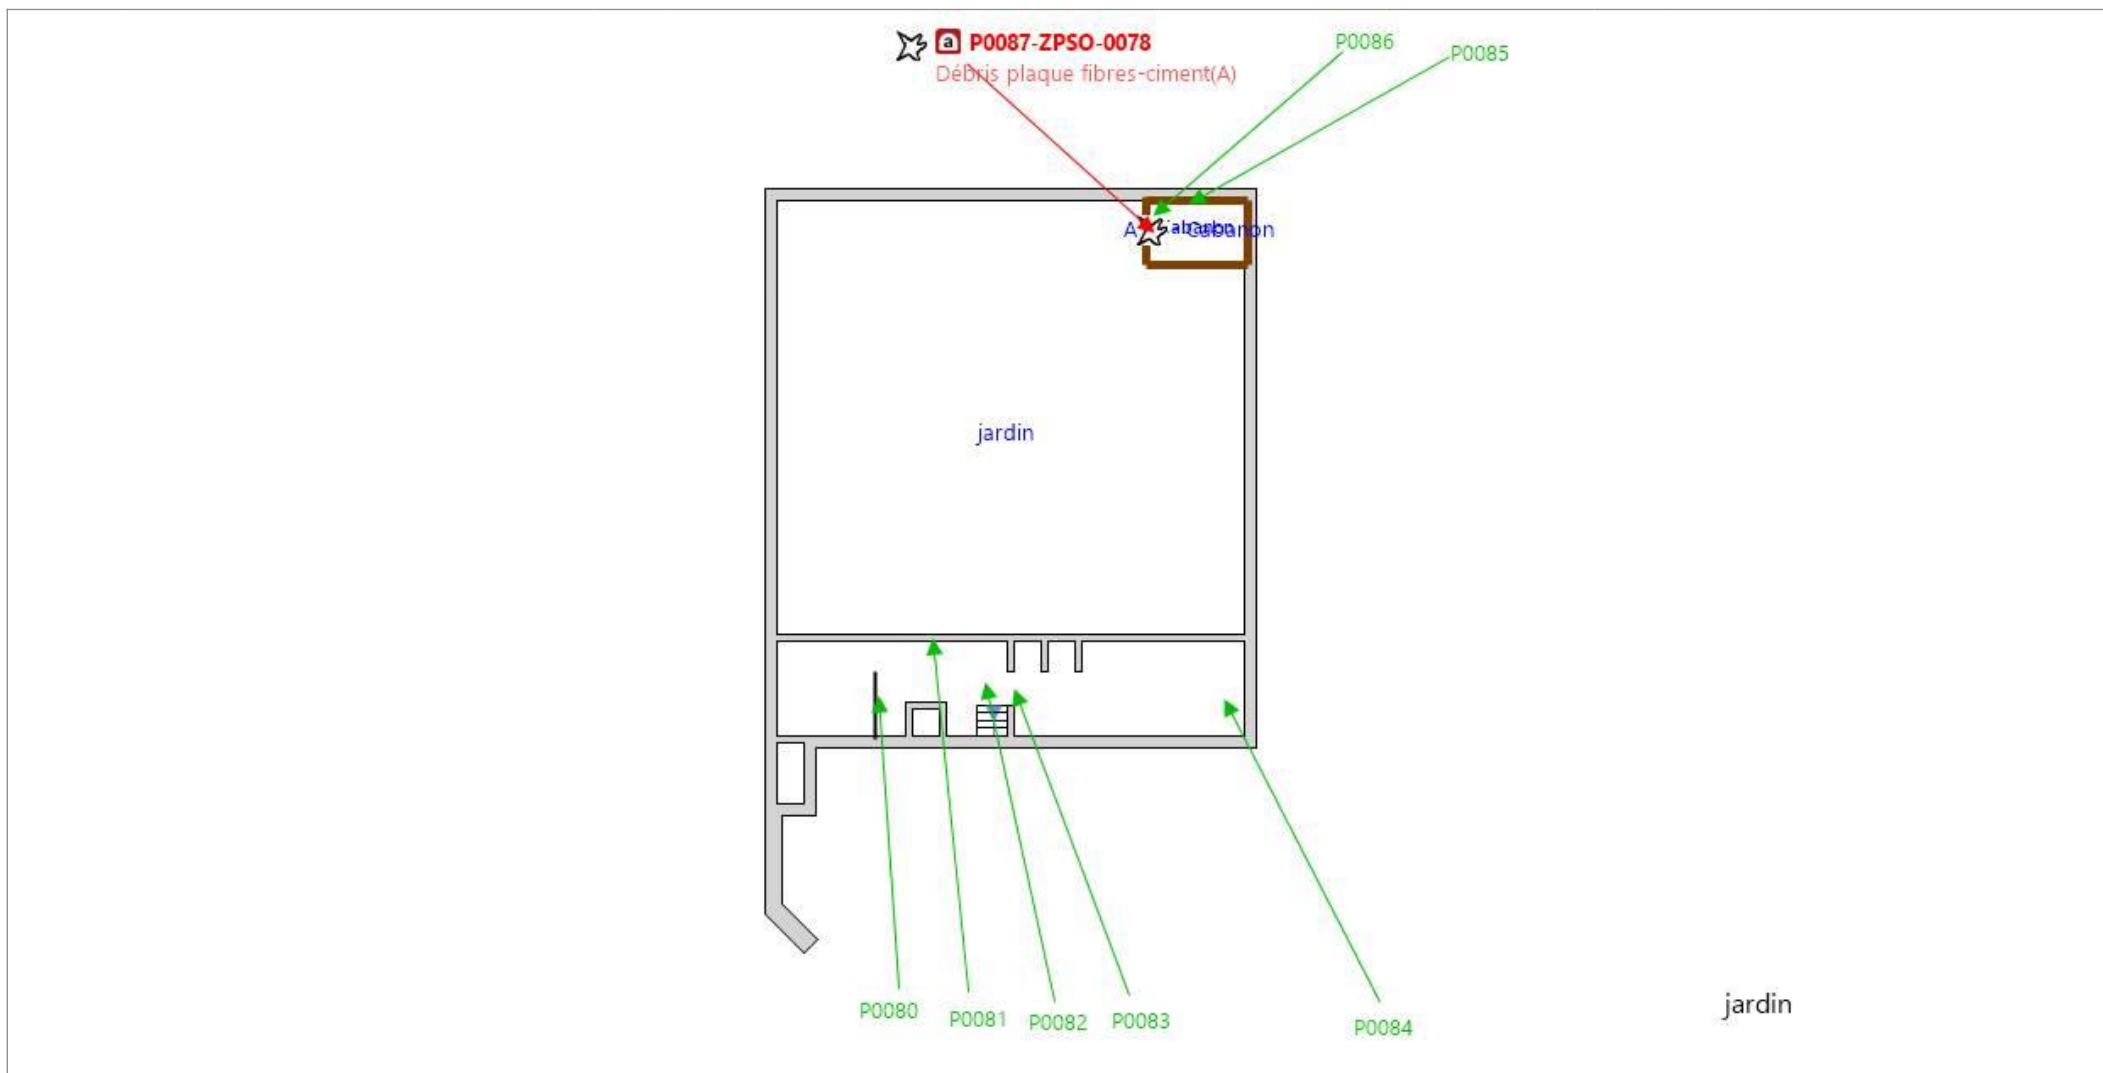Annexe au rapport : **EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163**Propriétaire : EPF Bretagne  
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-  
35207 RENNESBien : 3 et 4 Place de la mairie  
56250 MONTERBLANCÉtabli par : JEGAT William  
Société : AED Groupe  
Le : 12/06/2025Croquis 6 / 7  
Version : V01  
du : 12/06/2025

<b>a</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>a</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

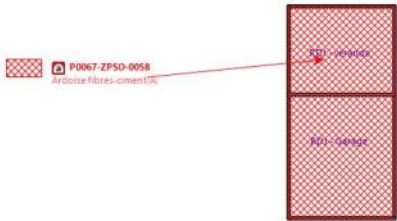

toiture rez de jardin

Annexe au rapport : <b>EPFBR2_20250521_PARCELLE163</b>		Croquis 7 / 7		<b>A PXXX - MXXX</b>	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien : 3 et 4 Place de la mairie 56250 MONTERBLANC	Établi par : JEGAT William Société : AED Groupe Le : 12/06/2025	Version : V01 du : 12/06/2025	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
				<b>A MXXX</b>	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



### E.3. Résultats d'analyses

## SARL AED EXPERTISES

Mr. William JEGAT

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 1/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur brique - RDC 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur lourd en pierre - RDC 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P0003 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - RDC 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0004 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - RDC 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page2/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0005 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC 1 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0007 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC 1 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0008 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC 1 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P0009 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs - RDC 1 - Cuisine	Matériau de type peinture (gris) + (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page3/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P0010 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum a carreaux + colle - RDC 1 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P0011 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle (beige) - RDC 1 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0012 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle + ragrage (marron) - RDC 1 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau (beige) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) en traces ; matériau (beige) (fibreuse)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page4/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P0013 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type mastic (gris) + (beige)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P0014 - Chassis de porte fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC 1 - Cuisine	Matériau semi-dur de type mastic (gris) + (beige)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0015 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural structure - RDC 1 - salle a manger	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P0016 - Plafonds - Enduits projetes - Cueillie - RDC 1 - salle a manger	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	<b>MET</b> * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P0017 - volet - volet - Peinture radiateurs - RDC 1 - salle a manger	Matériau de type peinture (beige) + (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 5/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P0018 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC 1 - salle a manger	Matériau semi-dur de type mastic (beige) + (gris)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0019 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur lourd en pierre - RDC 1 - Salon	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0020 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC 1 - Salon	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	<b>MOLP</b> * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021	P0021 - Revêtements de murs - toile - revêtement toile - RDC 1 - Salon	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531 - +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 6/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P0022 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur lourd en pierre - RDC 1 - Salle d'eau	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P0023 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC 1 - Salle d'eau	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P0024 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC 1 - Salle d'eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P0025 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 1 - Circulation	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P0026 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 1 - Circulation	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 7/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P0027 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - WC	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (beige) + (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P0028 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - Etage 1 - WC	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P0029 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - SdE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	P0030 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - SdE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page8/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	P0031 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle placard - Etage 1 - SdE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P0032 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique cheminee - Etage 1 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) ; matériau dur de type brique (rouge)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P0033 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P0034 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - Etage 1 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s)  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page9/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	P0035 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture cheminee - Etage 1 - Chambre 1	Matériau de type peinture (beige)(i)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P0036 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 1 - Chambre 1	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur brique - Etage 1 - Chambre 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P0038 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de brique cheminee - Etage 1 - Chambre 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type brique (rouge)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P0039 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Chambre 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 10/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P0040 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur lourd pierre - Etage 1 - Chambre 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	<b>MOLP</b> * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
041	P0041 - Radiateurs - Radiateurs - Peinture radiateurs (rose) - Etage 1 - Chambre 4	Matériau de type peinture (rose) + (beige) + (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P0042 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur rampant - Escalier	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (gris) en traces	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P0043 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de mur brique - 2eme Etage - Combles	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 11/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	P0044 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de pierres - 2eme Etage - Combles	Matériau semi-dur de type joint (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P0045 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage toile - 2eme Etage - Combles	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (gris) en traces	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P0046 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage isolant - 2eme Etage - Combles	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P0047 - Toitures - Ardoises - Ardoise habitation - Parties extérieures	Matériau dur de type ardoise (noir) ; matériau (gris)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P0048 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de pierres - Sous-sol 1 - Piece 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)


# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page12/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	P0049 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - Sous-sol 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type brique (rouge) en traces	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P0050 - Planchers - Dalle - Beton support - Sous-sol 1 - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P0051 - Planchers - Dalle - Beton - Sous-sol 1 - Piece 1	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P0052 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre de rebouchage - Sous-sol 1 - Piece 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P0053 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton etageres - Sous-sol 1 - Piece 3	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page13/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	P0054 - Plaques - Plaques en fibres-ciment - Plaques + debris en fibres-ciment - Sous-sol 1 - Piece 4	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	<b>MOLP</b> * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
055 (1)	P0055 - chaudiere - chaudiere - Joint d'etancheite de chaudiere - Sous-sol 1 - Piece 4	Matériau semi-dur de type joint (gris)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
056	P0056 - chaudiere - chaudiere - Joint d'etancheite de chaudiere - Sous-sol 1 - Piece 4	Matériau souple de type joint (fibreux) (beige) ; matériau (gris)	<b>MET</b> * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante *
057	P0057 - chaudiere - chaudiere - Joint d'etancheite de chaudiere - Sous-sol 1 - Piece 4	Matériau semi-dur de type joint (noir)	<b>MET</b> * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
058	P0058 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDJ - Garage	Matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	<b>MET</b> * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page14/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	P0059 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDJ - Garage	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P0060 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDJ - veranda	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P0061 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDJ - veranda	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P0062 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier fenetres - RDJ - veranda	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P0063 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier portes - RDJ - veranda	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (marron)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page15/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	P0064 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage velux - RDJ - veranda	Matériau semi-dur de type mastic (gris) + (beige)	<b>MET</b> * / U7AK	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P0065 - Plaques - Plaques - Plaque fibree - RDJ - veranda	Matériau semi-dur de type plaque (transparent) (fibreuse) ; matériau de type peinture (marron)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
066	P0066 - Plaques - Plaques - Debris de Plaques en fibres ciment sous l'escalier beton - RDJ - veranda	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	<b>MOLP</b> * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
067	P0067 - Toitures - Ardoises (fibres-ciment) - Ardoise fibres-ciment - RDJ - veranda	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	<b>MOLP</b> * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
068	P0068 - Planchers - Dalle - Beton - RDJ - veranda	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page16/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	P0069 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural soubassement hexagonal - RDJ - Garage	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P0070 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre de rebouchage - RDJ - Garage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P0071 - Planchers - Dalle - Béton - RDJ - Garage	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P0072 - Facades - Enduits - Enduit de facade PEINT BLANC - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P0073 - Facades - Enduits - Enduit de facade maison - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 17/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	P0074 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton parterres de fleurs - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	P0075 - Appuis de fenetres - Appuis de fenetres pre-fabriques - Appui de fenetre pre-fabrique - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	P0076 - Escalier - Maçonnerie - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	P0077 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P0078 - Planchers - Dalle - Beton REGARD - Parties exterieures					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page18/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P0079 - Planchers - Dalle - Beton regard cuve - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P0080 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton bordures - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P0081 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P0082 - Planchers - Dalle - Beton - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page19/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client:Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	P0083 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Poteaux a linge - Parties exterieures	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P0084 - Plaques - Plaques - Plaque fibree de toiture - Parties exterieures	Matériau semi-dur de type plaque (vert) (fibreuse)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	P0085 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton clapier - Abri - Cabanon	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P0086 - Planchers - Dalle - Beton sol clapier - Abri - Cabanon	Matériau dur de type béton (gris)	<b>MET</b> * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P0087 - Toitures - plaque (fibres-ciment) - Debris plaque fibres-ciment - Abri - Cabanon	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	<b>MOLP</b> * / J7UH	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-028846-01

Date d'émission de rapport : 11/06/2025 18:29

Page 20/20

Dossier N° : 25SE014267

Date de réception : 05/06/2025

Date d'analyse : 06/06/2025

Référence dossier Client: Dossier: EPFBR2\_20250521\_PARCELLE163

### Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve  
Chef de Groupe Eurofins Eichrom  
Amiante SAS

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

### **Eurofins Eichrom Amiante SAS**

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lormandière  
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**JEGAT William**  
sous le numéro 23-2312

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- |                                     |  |                            |                       |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Amiante</b> sans mention  | Prise d'effet : 06/12/2023 | Validité : 05/12/2030 |
|                                     | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.   |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Amiante</b> avec mention  | Prise d'effet : 06/12/2023 | Validité : 05/12/2030 |
|                                     | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.   |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DPE</b> individuel  | Prise d'effet : 25/10/2023 | Validité : 24/10/2030 |
|                                     | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.   |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Gaz</b>   | Prise d'effet : 06/12/2023 | Validité : 05/12/2030 |
|                                     | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.   |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>CREP</b>  | Prise d'effet : 25/10/2023 | Validité : 24/10/2030 |
|                                     | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.   |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Termites</b><br><b>Métropole</b>  | Prise d'effet : 25/10/2023 | Validité : 24/10/2030 |
|                                     | <i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i><br>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. |                            |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Electricité</b>   | Prise d'effet : 06/12/2023 | Validité : 05/12/2030 |
|                                     | Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.   |                            |                       |

23-2312 - v3 - 06/12/2023

Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés





SAS AED GROUPE  
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES  
33700 MERIGNAC FR

## AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSES  
**Tél : 0557341313**  
Fax : 05 57 34 06 62  
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR  
Portefeuille : 0033074244

## Vos références :

**Contrat n° 7627751904**  
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE**  
**4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES**  
**33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED Expertises**  
**4 allée Pierre Gilles de Gennes**  
**33700 Mérignac**

**AED Services**  
**4 allée Pierre Gilles de Gennes**  
**33700 Mérignac**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

## CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

**1/ En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

**2/ En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

## AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

#### **AUTRES PRESTATIONS**

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

#### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.**

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives ( DAPP ) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

#### **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

#### **DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)**

#### **AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE**

#### **DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX**

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance
<b>Dont :</b>	
• <b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance
• <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 € par année</b> d'assurance
• <b>Dommages immatériels non consécutifs</b>	<b>150 000 € par année</b> d'assurance
• <b>Dommages aux biens confiés</b>	<b>150 000 € par sinistre</b>
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	<b>2 000 000 € par année</b> d'assurance dont <b>1 000 000 € par sinistre</b>
<b>Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance</b>	<b>1 500 000 € par année</b> d'assurance dont <b>1 500 000 € par sinistre</b>
<b>Les risques environnementaux</b> (Article 3.4 des conditions générales) :	
<b>Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :</b> Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	<b>1.000.000 € par année</b> d'assurance <b>100.000 € par année</b> d'assurance
<b>Défense</b> (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> (Article 4 des conditions générales)	<b>20.000 € par litige</b>

### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance