

PRE-RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2506095953

Adresse d'intervention : 10 Avenue Albert Einstein
69100 VILLEURBANNE

Date d'émission : 16/08/2025



OPERATEUR DE REPERAGE



GHAZALI hichem - ADX Groupe



Siège administratif
Parc Saint Flacore
53200 Château-Gontier
RCS 505 037 044

EQUIPEMENT CONCERNE PAR LES TRAVAUX

Ancienne chaufferie/local transformateur

Référence au programme de travaux : Bon de commande du 20/06/2025

Démantèlement et curage complet de la chaufferie de la Doua

TEXTE DE REFERENCES

Examen réalisé conformément aux principes généraux de prévention L4121-2 du Code du travail et des articles R4412-59 et suivants
Principes de repérages de la norme NF X 46-035 de juin 2021

PROGRAMME DE REPERAGE

Inspection réalisée sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

> SOMMAIRE

> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS.....	3
> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
> 3. PERIMETRE DE LA MISSION	5
> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE	5
> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X	6
> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	43
> 7. CROQUIS DE REPERAGE.....	44
> 8. RAPPORTS D'ANALYSES.....	60
> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....	61
> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE	62

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT

NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



IMMOBILIER

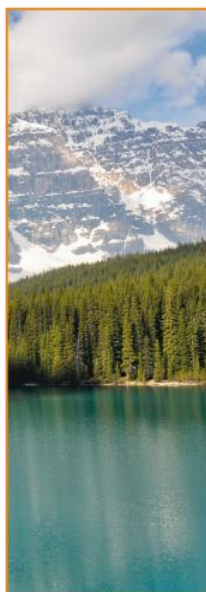

INDUSTRIE



FORMATION



> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES		ADRESSE
Donneur d'ordre	COMUE LYON SAINT ETIENNE - PELE Rémi	69007 LYON 07
Propriétaire du bien	COMUE LYON SAINT ETIENNE	90 Rue Pasteur 69007 LYON 07
Opérateur de repérage	GHAZALI Hichem	
Accompagnateur désigné	Aucun	
Autre(s) accompagnateur(s)	Mr RUBION Jean François (ADX)	

ORGANISME EN CHARGE DU REPERAGE



ADX Groupe
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier

La reproduction de ce rapport est interdite en dehors de la copie
intégrale du rapport émis.

ASSURANCE DE L'ORGANISME CHARGE DU REPERAGE



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISE



APPAREIL	NUMERO DE SERIE	SOURCE
FONDIS - FenX 2	24-1103	Cd 109 850 MBq 27/05/2024 00:00:00

Nota : La limite de détection est la plus petite concentration que l'appareil à fluorescence X est capable de mesurer. Selon les données du fabricant, dans le cadre de nos interventions, réalisés avec des détecteurs FONDIS – Fen X, la limite de détection est fixée à 0.029mg/cm².

LABORATOIRE D'ANALYSE



LABORATOIRE	ADRESSE
Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse	-

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

VERSION DU DOSSIER

VERSION	DATE	OBJET
Version initiale	16/08/2025	Établissement du Dossier Technique

> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

ADRESSE DE L'INTERVENTION	MISSION
10 Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE	N° de dossier : MA2506095953 Date d'intervention : 10/07/2025

LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE AVANT INTERVENTION

Documents remis :

- Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, N°18-07-000516 A, réalisé par DEKRA le 26/06/2018
- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux du local cogénération, N°17-10-009458 A, réalisé par DEKRA le 27/10/2017
- Pré-rapport de diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition, réalisé par DEKRA le 14/08/2018
- Dossier technique amiante, N°16-10-024220 A, réalisé par DEKRA le 04/11/2016
- Diagnostic plomb dans les revêtements avant travaux ou démolition, réalisé par DEKRA le 13/07/2018
- Expertise des rapports de repérage amiante et plomb avant travaux réalisée par INGEOS-Rapport N° D6127-23/0-005-Ind0 du 27 septembre 2024
- CCTP réalisé par INGEOS, rapport N° D6127-24/0-003-Ind0 du 03 Février 2025

OBSERVATIONS :

En l'absence de plan ou de croquis à jour fourni par le donneur d'ordre au plus tard le jour du diagnostic, le plan ou croquis de repérage n'est pas à l'échelle et la représentation des éléments et réseaux peut ne pas être conforme à la réalité. Il conviendra de porter une attention particulière sur ce point lors d'éventuels travaux

Si aucun document relatif à d'anciens repérages ne nous a été communiqué au plus tard au jour du diagnostic, nous rappelons l'obligation du donneur d'ordre de porter à la connaissance de l'entreprise qui réalise le repérage l'ensemble des éléments antérieurs pour qu'elle puisse les intégrer à son évaluation des risques.

Si aucun document relatif à l'historique des travaux réalisés sur l'équipement ne nous a été fourni au plus tard le jour du diagnostic, ADX Groupe considère l'ensemble des composants, impactés par les travaux comme susceptible de contenir des matières dangereuses

L'objet de la mission confiée à ADX groupe n'est pas de vérifier l'exactitude du contenu des documents fournis. La véracité des informations contenues dans ces documents reste de la responsabilité de leur auteur. Les documents et résultats antérieurs, en matière de recherche d'amiante notamment, utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées.

> 3. PERIMETRE DE LA MISSION

PERIMETRE	PROGRAMME DES TRAVAUX
Chaufferie de la Doua (Toute zone)	Curage complet, démantèlement des installations, en vue de la réhabilitation des bâtiments présents sur le site de l'ancienne chaufferie de la Doua à VILLEURBANNE (69).

Important : Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif détaillé écrit des travaux projetés. Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement et tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage. Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

LISTE DES LOCAUX, PARTIES DE LOCAUX, COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS N'AYANT PAS PU ÊTRE INSPECTÉ(S) DANS LE CADRE DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE :

Sous-Sol -2 - Local 12 (Local inondé),
1er étage - Passerelle chaufferie gaz (Accès dangereux),
Extérieur - Toiture cathédrale (Accès non autorisé car non sécurisé)

Si certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants apparaissent ci-dessus, des investigations approfondies devront être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle de Plomb. Si ces investigations approfondies ne sont pas mises en place, le donneur d'ordre conserve la responsabilité de la non-exhaustivité du présent rapport

> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif de rechercher le plomb sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux. Seul les composants affectés par les travaux font l'objet d'une investigation et les résultats serviront aux entreprises intervenantes à réaliser leur évaluation des risques professionnels afin d'assurer le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle lors des travaux. C'est pourquoi, il n'existe pas de valeurs seuils de détection.

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les revêtements et les matériaux de construction directement accessibles le jour de la visite. Cependant, certains éléments impactés par les travaux peuvent rester inaccessibles et nécessiter des investigations approfondies destructives afin de compléter la mission.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugé pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ce matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués. (NF X 46-035)

Après la phase préparatoire comprenant l'analyse du programme des travaux et des documents fournis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède au repérage in-situ afin d'identifier, mesurer par fluorescence X ou par échantillonnage les matériaux ou produits susceptibles de contenir du plomb.

Les différentes phase d'intervention sont :

- Identification des zones : L'opérateur divise chaque local en plusieurs zones identifiables
- Identification des unités de repérages : Chaque zone comporte une ou plusieurs unités de repérage définies par sa zone donc, le matériau ou produit identifié et sa composition (substrat + revêtement)
- Analyses par fluorescence X
- Prélèvements pour analyses des matériaux ou produits pour lesquels la mesure par fluorescence X n'est techniquement pas possible ; pour lesquels la mesure n'est pas concluante ou encore pour lesquels le substrat peut contenir un alliage en plomb afin de préciser qui du substrat ou revêtement contient du plomb
- Analyses en laboratoire des écailles
- Restitution des conclusions

> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X

L'opérateur de repérage définit autant d'unités de repérage que nécessaire pour couvrir l'ensemble du périmètre des travaux.

Ces unités se définissent soit :

- Par un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- Par un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction

Pour chaque unité de repérage, au moins deux mesures sont réalisées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Dans le cas contraire, l'opérateur décomposera l'unité de repérage en plusieurs unités distincts et complètera ses mesures pour que chacune d'elle comporte les deux mesures à minima requises.

Selon l'ampleur de certaines unités de repérage, l'opérateur réalise des mesures complémentaires.

Dans chaque local, toutes les unités de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X. Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Les pièces, et dans chaque pièce les éléments à contrôler (ou « unités de repérage »), sont inspectés dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. Chaque local visité est divisé en « zones » : à chaque zone est attribuée arbitrairement une lettre (A, B, C...). La « zone A » comprend toutes les unités de repérage présentes sur le mur par lequel l'expert a pénétré dans la pièce, et ainsi de suite.

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DES MESURES

	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	10/07/2025	0,71 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	376	10/07/2025	0,71 (+/- 0,1)

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES MESURES PAR FLUORESCENCE X

N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Partie mesurée	Concentration M en mg/cm²	Incertitude I en mg/cm²	Observations ou Raisons de non-mesure
2	Mur supérieur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Sous-station	A	partie basse	0,1	0,01	
-	Mur supérieur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Sous-station	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - Sous-station	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - Sous-station	D	Non mesurée			Absence de revêtement

-	Mur	Béton		Rez de chaussée - Sous-station	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Sous-station	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Sous-station	G	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Sous-station	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
3	Plafond	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Sous-station		mesure 1	0,02	0,01	
4						mesure 2	0,02	0,01	
5	Sol	Béton	peinture	Rez de chaussée - Sous-station		mesure 1	0,01	0,01	
6	Porte intérieure (P1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Sous-station	A	partie basse	0,04	0,01	
7	Grille	métal	peinture	Rez de chaussée - Sous-station		mesure 1	0,07	0,02	
8						mesure 2	0,09	0,04	
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Réserve	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Réserve	B	Non mesurée			Absence de revêtement
9	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Réserve	C	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Réserve	D	Non mesurée			Absence de revêtement
10	Sol	Béton	peinture	Rez de chaussée - Réserve		mesure 1	0,02	0,01	
-	Plafond	Bois		Rez de chaussée - Réserve		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	A	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
11	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	B	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
12	Sol	béton	peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz		mesure 1	0,02	0,01	
-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - Chaufferie gaz		Non mesurée			Absence de revêtement
13	Porte (P2)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	D	partie basse	0,03	0,01	
14	Garde corps escalier	Métal	peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz	F	mesure 1	0,2	0,03	
15						mesure 2	0,21	0,03	
16	Marches	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Chaufferie gaz		mesure 1	0,02	0,01	
17						mesure 2	0,05	0,01	
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC	H	Non mesurée			Absence de revêtement
18	Sol	béton	peinture	Rez de chaussée - Local 3.RDC		mesure 1	0,02	0,01	
-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - Local 3.RDC		Non mesurée			Absence de revêtement
19	Porte (P2)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Local 3.RDC	A	partie basse	0,02	0,02	

-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - SAS 3	A	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - SAS 3	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
20	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - SAS 3	C	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - SAS 3	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
21	Sol	béton	peinture	Rez de chaussée - SAS 3		mesure 1	0,04	0,02	
-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - SAS 3		Non mesurée			Absence de revêtement
22	Porte (P3)	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 3	D	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Cathédrale 0	A	Non mesurée			Absence de revêtement
23	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	B	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	G	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	I	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
24	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	J	partie basse	0,05	0,01	
-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	K	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	L	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	M	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	N	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	O	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	P	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	Q	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	R	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	S	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	T	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	T	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	U	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	V	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
25	Mur	Métal	Peinture rouge	Rez de chaussée - Cathédrale 0	T	partie basse	0,5	0,04	
-	Mur	Métal	Peinture rouge	Rez de chaussée - Cathédrale 0	U	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Métal	Peinture rouge	Rez de chaussée - Cathédrale 0	V	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
26	Pilier 1	Béton	peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0		mesure 1	0,05	0,01	
-	Pilier 2	béton	peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0		mesure 1			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Pilier 3	Béton	peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0		mesure 1			IDEM de l'Unité de Repérage
27	Pilier 4	Béton	peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0		mesure 1	0.02	0.01	
28	Sol	béton	peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0		mesure 1	0,03	0,01	
29	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	B	partie basse	0,03	0,01	
-	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	L	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	M	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
30	Porte (P4)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	D	partie basse	0,01	0,01	
31	Porte (P5)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	Q	partie basse	0,1	0,01	
32	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Cathédrale 0	Q	partie basse	0,04	0,01	
33	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	A	partie basse	0,04	0,01	
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
34	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	A	partie basse	0,07	0,02	
-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
35	Mur	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	A	partie basse	1,28	0,2	
-	Mur	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Sol	plastique (lino)		Rez de chaussée - Local controle 1		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
36	Plafond	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Local controle 1		mesure 1	1,55	0,09	
37	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 1.RDC	A	partie basse	0,24	0,05	
38	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 1.RDC	B	partie basse	0,04	0,02	
-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 1.RDC	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 1.RDC	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Sol	plastique (lino)		Rez de chaussée - Local 1.RDC		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
39	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - Local 1.RDC		mesure 1	0,01	0,01	
-						mesure 1			
40	Structure faux plafond	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Local 1.RDC		mesure 1	0,01	0,01	
41						mesure 2	0,01	0,01	
42	Porte (P5)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Local 1.RDC	A	partie basse	0,18	0,03	
43	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - Local 1.RDC	A	partie basse	0,1	0,02	
44	Mur supérieur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 2.RDC	A	partie basse	0,05	0,01	
-	Mur supérieur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 2.RDC	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur supérieur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 2.RDC	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur supérieur	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 2.RDC	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
45	Plafond	Ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 2.RDC		mesure 1	0,06	0,03	
46	Plafond	ciment	Peinture	Rez de chaussée - Local 2.RDC		mesure 1	0,02	0,01	
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - Local 2.RDC		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - Extraction mâchefer	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - Extraction mâchefer	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - Extraction mâchefer	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - Extraction mâchefer	D	Non mesurée			Absence de revêtement

-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - Extraction mâchefer		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre intérieure (F7)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Extraction mâchefer	B	partie basse		0,02	
47	Fenêtre intérieure (F8)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Extraction mâchefer	C	partie basse	0,05	0,02	
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 1	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 1	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 1	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 1	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 1		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 1		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 2	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 2	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 2	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 2	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 2		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - Stockage charbon 2		Non mesurée			Absence de revêtement
48	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Atelier	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Atelier	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Atelier	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - Atelier	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - Atelier		Non mesurée			Absence de revêtement

49	Plafond	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Atelier		mesure 1	0,04	0,02	
50	Fenêtre intérieure (F9)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Atelier	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Fenêtre intérieure (F10)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Atelier	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Fenêtre intérieure (F11)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Atelier	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Fenêtre intérieure (F12)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Atelier	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
51	Porte (P6)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Atelier	A	partie basse	0,05	0,02	
-	Porte (P7)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Atelier	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
52	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	J	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	K	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	L	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	M	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	N	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	O	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Couloir 1	P	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
53	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Couloir 1	B	partie basse	0,04	0,02	
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Couloir 1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Couloir 1	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Couloir 1	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Couloir 1	G	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Couloir 1	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Couloir 1	I	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
54	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - Couloir 1		mesure 1	0,05	0,02	
55	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - Couloir 1		mesure 1	0,07	0,02	
-	Sol	-	Carrelage	Rez de chaussée - Couloir 1		mesure 1			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
56	Porte (P7)	Métal	Peinture	Rez de chaussée - WC 1	A	partie basse	0,09	0,05	
57	Porte (P8)	Bois	Peinture	Rez de chaussée - WC 1	M	Non mesurée	0,01	0,01	
58	Porte (P9)	Bois	Peinture	Rez de chaussée - WC 1	N	partie basse	0,03	0,01	
-	Porte (P10)	Bois	Peinture	Rez de chaussée - WC 1	O	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Porte (P11)	Bois	Peinture	Rez de chaussée - WC 1	O	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Porte (P12)	-	pvc	Rez de chaussée - Couloir 1	P	partie basse			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	Mur	-	Faïence	Rez de chaussée - Douche 1	A	Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	Mur	-	Faïence	Rez de chaussée - Douche 1	B	Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	Mur	-	Faïence	Rez de chaussée - Douche 1	C	Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse

-	Mur	-	Faïence	Rez de chaussée - Douche 1	D	Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
59	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - Douche 1		mesure 1	0,07	0,02	
60	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - Douche 1		mesure 1	0,09	0,05	
-	Sol	-	Carrelage	Rez de chaussée - Douche 1		mesure 1			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
61	Porte (P9)	bois	peinture	Rez de chaussée - Douche 1	A	partie basse	0,01	0,01	
62	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - WC 1	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - WC 1	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - WC 1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - WC 1	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
63	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - WC 1		mesure 1	0,11	0,07	
64	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - WC 1		mesure 1	0,02	0,01	
-	Sol	-	Carrelage	Rez de chaussée - WC 1		mesure 1			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
65	Porte (P8)	bois	peinture	Rez de chaussée - WC 1	A	partie basse	0,05	0,01	
66	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 1	A	partie basse	0,07	0,02	
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 1	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 1	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

67	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - Bureau 1		mesure 1	0,08	0,02	
68	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - Bureau 1		mesure 1	0,07	0,03	
69	Plinthes	Bois	Peinture	Rez de chaussée - Bureau 1		mesure 1	0,09	0,02	
70	Porte (P10)	Bois	Peinture	Rez de chaussée - Bureau 1	A	partie basse	0,08	0,02	
71	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 2	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	placoplâtre	toile de verre peinte	Rez de chaussée - Bureau 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
72	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - Bureau 2		mesure 1	0,04	0,03	
73	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - Bureau 2		mesure 1	0,07	0,01	
74	Plinthes	bois	Peinture	Rez de chaussée - Bureau 2		mesure 1	0,08	0,04	
75	Porte (P11)	Bois	Peinture	Rez de chaussée - Bureau 2	A	partie basse	0,07	0,02	
-	Fenêtre intérieure (F13)	-	PVC	Rez de chaussée - Bureau 2	D	partie basse			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F13)	-	PVC	Rez de chaussée - Bureau 2	D	Non mesurée			Partie non visée par la réglementation
-	Fenêtre extérieure (F13)	-	PVC	Rez de chaussée - Bureau 2	D	Non mesurée			Partie non visée par la réglementation
-	Huisserie Fenêtre extérieure (F13)	-	PVC	Rez de chaussée - Bureau 2	D	Non mesurée			Partie non visée par la réglementation
-	Volet intérieur	Métal		Rez de chaussée - Bureau 2	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Volet extérieur	Métal		Rez de chaussée - Bureau 2	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - RDC Bureaux/Plénium	A	Non mesurée			Absence de revêtement

-	Mur	Béton		Rez de chaussée - RDC Bureaux/ Plénum	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - RDC Bureaux/ Plénum	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - RDC Bureaux/ Plénum	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - RDC Bureaux/ Plénum		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		Rez de chaussée - SAS 1	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		Rez de chaussée - SAS 1	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		Rez de chaussée - SAS 1	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		Rez de chaussée - SAS 1	D	Non mesurée			Absence de revêtement
76	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - SAS 1		mesure 1	0,05	0,01	
77	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 1		mesure 1	0,08	0,02	
-	Sol	-	Carrelage	Rez de chaussée - SAS 1		mesure 1			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
78	Porte (P1)	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 1	A	partie basse	1,49	0,09	
79	Porte (P2)	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 1	C	partie basse	3,2	0,46	
-	Huisserie Porte (P2)	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 1	C	Non mesurée			Partie non visée par la réglementation
-	Mur	ciment		Rez de chaussée - Cogénération Corely	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		Rez de chaussée - Cogénération Corely	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		Rez de chaussée - Cogénération Corely	C	Non mesurée			Absence de revêtement

-	Mur	ciment		Rez de chaussée - Cogénération Corely	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		Rez de chaussée - Cogénération Corely	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		Rez de chaussée - Cogénération Corely	I	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		Rez de chaussée - Cogénération Corely	J	Non mesurée			Absence de revêtement
80	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	D	partie basse	0,05	0,01	
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
81	Mur	bardage métallique	Peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	D	partie basse	0,05	0,01	
82	Mur	bardage métallique	Peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	E	partie basse	0,08	0,03	
-	Mur	bardage métallique	Peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
83	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - Cogénération Corely		mesure 1	0,07	0,02	
84	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely		mesure 1	0,07	0,02	
-	Sol	-	carrelage	Rez de chaussée - Cogénération Corely		mesure 1			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
85	Porte (P2)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	A	partie basse	2,72	0,56	
86	Porte (P3)	Métal	peinture	Rez de chaussée - Cogénération Corely	G	partie basse	1,27	0,08	
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - SAS 2	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - SAS 2	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - SAS 2	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - SAS 2	D	Non mesurée			Absence de revêtement

87	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée - SAS 2		mesure 1	0,05	0,02	
88	Structure faux plafond	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 2		mesure 1	0,01	0,01	
-	Sol	-	carrelage	Rez de chaussée - SAS 2		mesure 1			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
89	Porte (P3)	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 2	A	partie basse	1,29	0,09	
90	Porte (P4)	Métal	peinture	Rez de chaussée - SAS 2	D	partie basse	1,08	0,11	
91	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Palier	A	partie basse	0,03	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Palier	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Palier	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Palier	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
92	Plafond	-	Faux Plafond	2ème étage - Palier		mesure 1	0,02	0,01	
93	Structure faux plafond	Métal	peinture	2ème étage - Palier		mesure 1	0,03	0,02	
-	Sol	Béton		2ème étage - Palier		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Escalier	Métal		2ème étage - Palier		Non mesurée			Absence de revêtement
94	Porte (P1)	Métal	peinture	2ème étage - Palier	A	partie basse	2,27	0,12	
95	Porte (P2)	Métal	peinture	2ème étage - Palier	C	partie basse	1,33	0,07	
96	Porte (P3)	Métal	peinture	2ème étage - Palier	D	partie basse	2,76	0,53	
97	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Pupitre de commande	A	partie basse	0,06	0,02	
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Pupitre de commande	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Pupitre de commande	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Pupitre de commande	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
98	Plafond	-	Faux Plafond	2ème étage - Pupitre de commande		mesure 1	0,07	0,02	
99	Structure faux-plafond	Métal	Peinture	2ème étage - Pupitre de commande		mesure 1	0,05	0,01	
-	Sol	Béton		2ème étage - Pupitre de commande		Non mesurée			Absence de revêtement

100	Porte (P3)	Métal	peinture	2ème étage - Pupitre de commande	A	partie basse	8,9	0,1	
101	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Local 1.2	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Local 1.2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Local 1.2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Local 1.2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Local 1.2	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	2ème étage - Local 1.2	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
102	Mur	Métal	Peinture	2ème étage - Local 1.2	E	partie basse	1,21	0,08	
103	Mur	Métal	Peinture	2ème étage - Local 1.2	F	partie basse	1,06	0,1	
104	Sol	Béton	peinture	2ème étage - Local 1.2		mesure 1	0,02	0,02	
105	Plafond	-	Faux Plafond	2ème étage - Local 1.2		mesure 1	0,01	0,01	
106	Structure faux-plafond	Métal	Peinture	2ème étage - Local 1.2		mesure 1	0,04	2	
107	Porte (P1)	Métal	peinture	2ème étage - Local 1.2	A	partie basse	1,57	0,1	
-	Mur	ciment		2ème étage - SAS 4	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		2ème étage - SAS 4	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		2ème étage - SAS 4	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	ciment		2ème étage - SAS 4	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Sol	béton		2ème étage - SAS 4		Non mesurée			Absence de revêtement
108	Plafond	-	Faux Plafond	2ème étage - SAS 4		mesure 1	0,06	0,02	
109	Structure faux-plafond	Métal	peinture	2ème étage - SAS 4		mesure 1	0,07	0,02	
110	Porte (P2)	Métal	peinture	2ème étage - SAS 4	A	partie basse	1,07	0,11	
111	Porte (P4)	Métal	peinture	2ème étage - SAS 4	B	partie basse	1,18	0,07	
-	Mur	ciment		2ème étage - Local de stockage	A	Non mesurée			Absence de revêtement
112	Mur	Béton	Peinture	2ème étage - Local de stockage	B	partie basse	0,03	0,01	
-	Mur	bardage métallique	Peinture	2ème étage - Local de stockage	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

113	Mur	bardage métallique	Peinture	2ème étage - Local de stockage	D	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	Ciment		2ème étage - Local de stockage	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		2ème étage - Local de stockage	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		2ème étage - Local de stockage	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		2ème étage - Local de stockage	H	Non mesurée			Absence de revêtement
114	Mur	Structure métallique	Peinture	2ème étage - Local de stockage	C	partie basse	11,58	1,15	
-	Mur	Structure métallique	Peinture	2ème étage - Local de stockage	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Plafond	Béton		2ème étage - Local de stockage		Non mesurée			Absence de revêtement
115	SKYDÔME	Métal	peinture	2ème étage - Local de stockage2ème étage - Local de stockage		mesure 1	3,86	0,67	
116						mesure 2	2,98	0,61	
117	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	2ème étage - Local de stockage	C	partie basse	0,05	0,01	
118	Garde corps	Métal	peinture	2ème étage - Local de stockage2ème étage - Local de stockage		mesure 1	0,04	0,01	
119						mesure 2	0,04	0,01	
120	Porte (P4)	Métal	peinture	2ème étage - Local de stockage	A	partie basse	1,19	0,08	
121	Sol	béton	peinture	2ème étage - Local de stockage		mesure 1	0,04	0,02	
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	H	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	I	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		1er étage - Hall	J	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		1er étage - Hall		Non mesurée			Absence de revêtement

122	Sol	Béton	peinture	1er étage - Hall		mesure 1	0,06	0,02	
123	Porte (P1)	Métal	peinture	1er étage - Hall	A	Non mesurée	0,05	0,01	Absence de revêtement
124	Main courante	Métal	Peinture	1er étage - Hall1er étage - Hall		mesure 1	0,08	0,02	
125						mesure 2	0,01	0,01	
126	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Salle de commande	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Salle de commande	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Salle de commande	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
127	Mur	bardage métallique	Peinture	1er étage - Salle de commande	D	partie basse	0,01	0,01	
128	Mur	Structure métallique	Peinture	1er étage - Salle de commande	D	partie basse	15,04	1,3	
129	Plafond	béton	Peinture	1er étage - Salle de commande		mesure 1	0,01	0,01	
130	Sol	Béton	peinture	1er étage - Salle de commande		mesure 1	0,04	0,01	
131	Huisserie Porte (P2)	Métal	peinture	1er étage - Salle de commande	A	partie basse	0,12	0,02	
132	Huisserie Porte (P3)	Métal	peinture	1er étage - Salle de commande	C	partie basse	0,05	0,02	
133	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Salle des Archives	A	partie basse	0,05	0,02	
-	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Salle des Archives	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Salle des Archives	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Salle des Archives	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
134	Mur	bardage métallique	Peinture	1er étage - Salle des Archives	C	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	bardage métallique	Peinture	1er étage - Salle des Archives	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
135	Mur	Structure métallique	Peinture	1er étage - Salle des Archives	C	partie basse	14,81	1,22	
-	Mur	Structure métallique	Peinture	1er étage - Salle des Archives	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
136	Plafond	béton	Peinture	1er étage - Salle des Archives		mesure 1	0,01	0,01	

137	Sol	béton	peinture	1er étage - Salle des Archives		mesure 1	0,12	0,02	
138	Porte (P3)	Métal	Peinture	1er étage - Salle des Archives	A	partie basse	0,71	0,1	
139	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	A	partie basse	0,54	0,08	
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
140	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	D	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	G	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	I	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	J	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	K	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	Peinture	1er étage - Vestiaires	L	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
141	Plafond	béton	Peinture	1er étage - Vestiaires		mesure 1	0,29	0,04	
-	Sol	-	Carrelage	1er étage - Vestiaires		mesure 1			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
142	Porte (P4)	Bois	peinture	1er étage - Vestiaires	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Porte (P5)	Bois	peinture	1er étage - Vestiaires	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Porte (P6)	Bois	peinture	1er étage - Vestiaires	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Porte (P7)	Bois	peinture	1er étage - Vestiaires	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Porte (P1)	Bois		1er étage - Vestiaires	E	Non mesurée			Absence de revêtement
143	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 2	A	partie basse	0,02	0,01	

-	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
144	Plafond	béton	Peinture	1er étage - WC 2		mesure 1	0,13	0,02	
-	Sol	-	carrelage	1er étage - WC 2		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
145	Porte (P6)	Bois	Peinture	1er étage - WC 2	A	partie basse	0,02	0,01	
146	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 3	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 3	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 3	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - WC 3	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
147	Plafond	béton	Peinture	1er étage - WC 3		mesure 1	0,23	0,03	
-	Sol	-	carrelage	1er étage - WC 3		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	Plinthes		Carrelage	1er étage - WC 3		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
148	Porte (P7)	Bois	Peinture	1er étage - WC 3	A	partie basse	0,07	0,02	
149	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	A	partie basse	0,1	0,02	
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	G	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	I	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	J	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	K	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	L	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	M	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	N	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	O	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Douches 2	P	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
150	Plafond	béton	Peinture	1er étage - Douches 2		mesure 1	0,43	0,05	
-	Plinthes		carrelage	1er étage - Douches 2		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	Sol	-	carrelage	1er étage - Douches 2		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
151	Porte (P5)	bois	peinture	1er étage - Douches 2	A	partie basse	0,01	0,01	
152	Gaine aération	Métal	peinture	1er étage - Douches 21er étage - Douches 2		mesure 1	0,14	0,02	
153						mesure 2	0,02	0,01	
154	Mur	Béton	peinture	1er étage - Couloir 2	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	Béton	peinture	1er étage - Couloir 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
155	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Couloir 2	C	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Couloir 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Couloir 2	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Couloir 2	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
156	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage - Couloir 2		mesure 1	0,01	0,01	
157	Structure faux plafond	Métal	peinture	1er étage - Couloir 2		mesure 1	0,14	0,03	
158	Sol	Béton	peinture	1er étage - Couloir 2		mesure 1	0,12	0,03	
159	Porte (P8)	Métal	peinture	1er étage - Couloir 2	A	partie basse	0,22	0,03	
160	Porte (P9)	Bois	peinture	1er étage - Couloir 2	D	partie basse	0,26	0,04	
161	Porte (P10)	Bois	peinture	1er étage - Couloir 2	E	partie basse	0,06	0,01	
162	Huisserie Porte (P4)	bois	peinture	1er étage - Couloir 2	F	partie basse	0,01	0,01	
163	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de repos	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de repos	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de repos	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de repos	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
164	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage - Salle de repos		mesure 1	0,05	0,02	
165	Structure faux plafond	Métal	peinture	1er étage - Salle de repos		mesure 1	0,27	0,04	
166	Sol	béton	peinture	1er étage - Salle de repos		mesure 1	0,29	0,04	
167	Plinthes	Bois	Peinture	1er étage - Salle de repos		mesure 1	0,26	0,04	
168	Porte (P9)	bois	peinture	1er étage - Salle de repos	A	partie basse	0,27	0,04	
169	Huisserie Porte (P11)	Bois	peinture	1er étage - Salle de repos	D	partie basse	0,38	0,05	
170	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	1er étage - Salle de repos	D	partie basse	0,04	0,01	
171	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 1	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 1	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 1	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

172	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage - Salle de réunion 1		mesure 1	0,02	0,01	
173	Structure faux plafond	Métal	peinture	1er étage - Salle de réunion 1		mesure 1	0,03	0,01	
174	Sol	béton	peinture	1er étage - Salle de réunion 1		mesure 1	0,36	0,05	
175	Plinthes	bois	Peinture	1er étage - Salle de réunion 1		mesure 1	0,33	0,04	
176	Porte (P10)	Métal	peinture	1er étage - Salle de réunion 1	A	partie basse	0,31	0,03	
177	Huisserie Porte (P12)	Métal	peinture	1er étage - Salle de réunion 1	B	partie basse	0,4	0,05	
178	Porte (P13)	Métal	peinture	1er étage - Salle de réunion 1	C	partie basse	0,01	0,01	
179	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	1er étage - Salle de réunion 1	B	partie basse	0,46	0,05	
180	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	1er étage - Salle de réunion 1	C	partie basse	0,09	0,02	
181	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 2	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Ciment	peinture	1er étage - Salle de réunion 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
182	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage - Salle de réunion 2		mesure 1	0,01	0,01	
183	Structure faux plafond	Métal	peinture	1er étage - Salle de réunion 2		mesure 1	0,24	0,04	
184	Sol	béton	peinture	1er étage - Salle de réunion 2		mesure 1	0,27	0,04	
185	Plinthes	bois	Peinture	1er étage - Salle de réunion 2		mesure 1	0,02	0,02	
186	Huisserie Porte (P12)	Métal	peinture	1er étage - Salle de réunion 2	A	partie basse	0,34	0,04	
187	Huisserie Porte (P11)	Bois	peinture	1er étage - Salle de réunion 2	A	partie basse	0,5	0,06	
188	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	1er étage - Salle de réunion 2	B	partie basse	0,2	0,03	
189	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	peinture	1er étage - Couloir 2	A	partie basse	0,02	0,01	

190	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	peinture	1er étage - Couloir 2	D	partie basse	0,01	0,01	
191	Plafond	béton	Peinture	1er étage - Plénum 2		mesure 1	0,05	0,01	
192	Mur	Béton	peinture	1er étage - Plénum 2	A	partie basse	0,06	0,01	
-	Mur	Béton	peinture	1er étage - Plénum 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	1er étage - Plénum 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	1er étage - Plénum 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
193	Mur	crépi	peinture	1er étage - SAS1er étage - SAS	A	partie basse	0,07	0,02	
194						partie basse	0,06	0,01	
195	Plafond	Crépi	Peinture	1er étage - SAS		mesure 1	0,04	0,01	
196	Plafond	crépi	Peinture	1er étage - SAS		mesure 1	0,18	0,03	
197	Sol	béton	peinture	1er étage - SAS		mesure 1	0,24	0,04	
198	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	1er étage - SAS	B	partie basse	0,01	0,01	
199	Mur	Béton	peinture	3ème étage - Cathédrale 3	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	Béton	peinture	3ème étage - Cathédrale 3	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	3ème étage - Cathédrale 3	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
200	Plafond	Béton	Peinture	3ème étage - Cathédrale 3		mesure 1	0,14	0,03	
201	Garde corps	Métal	peinture	3ème étage - Cathédrale 3	A	mesure 1	0,01	0,01	
202	Sol	béton	peinture	3ème étage - Cathédrale 3		mesure 1	0,02	0,01	
203	Porte (P1)	Métal	peinture	3ème étage - Cathédrale 3	B	partie basse	0,02	0,01	
204	Porte (P2)	Métal	peinture	3ème étage - Cathédrale 3	C	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	Béton		4ème étage - Cathédrale 4	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		4ème étage - Cathédrale 4	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		4ème étage - Cathédrale 4	D	Non mesurée			Absence de revêtement
205	Garde corps	Métal	peinture	4ème étage - Cathédrale 4	A	mesure 1	0,01	0,01	
-	Plafond	Béton		4ème étage - Cathédrale 4		Non mesurée			Absence de revêtement

206	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	peinture	4ème étage - Cathédrale 4	B	partie basse	0,15	0,03	
-	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	peinture	4ème étage - Cathédrale 4	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	peinture	4ème étage - Cathédrale 44ème étage - Cathédrale 4	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-						partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton		3ème étage - Stockage charbon 3	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		3ème étage - Stockage charbon 3	H	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3	G	Non mesurée			Absence de revêtement
207	Mur	Structure métallique	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	B	partie basse	1,54	0,11	
-	Mur	Structure métallique	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Structure métallique	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Structure métallique	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Structure métallique	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Structure métallique	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	G	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Plafond	bardage métallique		3ème étage - Stockage charbon 3		Non mesurée			Absence de revêtement
208	Plafond	Structure métallique	Peinture			mesure 1	1,95	0,13	

209				3ème étage - Stockage charbon 33ème étage - Stockage charbon 3		mesure 1	2,73	0,16	
210	Porte (P1)	Métal	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	A	partie basse	0,01	0,01	
211	Garde corps	Métal	peinture	3ème étage - Stockage charbon 3	A	mesure 1	0,01	0	
-	Mur	Béton		3ème étage - Local 1.3	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		3ème étage - Local 1.3	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		3ème étage - Local 1.3	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		3ème étage - Local 1.3	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	bardage métallique		3ème étage - Local 1.3		Non mesurée			Absence de revêtement
212	Sol	Béton	peinture	3ème étage - Local 1.33ème étage - Local 1.3		mesure 1	0,02	0,01	
213						mesure 1	0,05	0,02	
214	Porte (P3)	Métal	Peinture	3ème étage - Local 1.3	A	partie basse	0,01	0,01	
215	Porte (P4)	Métal	Peinture	3ème étage - Local 1.3	B	partie basse	0,09	0,03	
-	Mur	Métal		3ème étage - Local 2.3	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		3ème étage - Local 2.3	A	Non mesurée			Absence de revêtement
216	Mur	bardage métallique		3ème étage - Local 2.3	B	Non mesurée	0,12	0,04	
217	Mur	Béton	Peinture	3ème étage - Local 2.3	C	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	Métal		3ème étage - Local 2.3	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	métal		3ème étage - Local 2.3		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Sol	-	bitumineux	Exterieur - Façade		Non mesurée			Absence de revêtement
218	Porte (P5)	Métal	peinture	3ème étage - Local 2.3	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	Béton		Extérieur - Toiture	A	Non mesurée			Absence de revêtement

-	Mur	Béton		Extérieur - Toiture	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Extérieur - Toiture	C	Non mesurée			Absence de revêtement
219	Mur	bardage métallique	Peinture	Extérieur - Toiture	D	partie basse	0,11	0,05	
220						partie basse	0,1	0,05	
-	Mur	Ciment		Extérieur - Toiture	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		Extérieur - Toiture	F	Non mesurée			Absence de revêtement
221	Mur	Métal	Peinture	Extérieur - Toiture	G	Non mesurée	0,02	0,01	
222	Mur	Métal	Peinture	Extérieur - Toiture	H	Non mesurée	0,05	0,02	
223	Porte (P2)	Métal	peinture	Extérieur - Toiture	A	partie basse	0,01	0,01	
224	Porte (P3)	Métal	peinture	Extérieur - Toiture	E	partie basse	0,02	0,02	
225	Porte (P4)	Métal	peinture	Extérieur - Toiture	F	partie basse	0,05	0,01	
226	Porte (P5)	Métal	peinture	Extérieur - Toiture	G	partie basse	0,01	0,01	
227	Skydôme	Métal	peinture	Extérieur - Toiture		mesure 1	2,94	0,55	
228						mesure 2	3,36	0,51	
229	Verrière	Métal	peinture	Extérieur - Toiture		mesure 1	0,02	0,02	
230						mesure 2	0,02	0,01	
231	Toiture	bardage métallique	peinture	Extérieur - Toiture		mesure 1	0,08	0,02	
232						mesure 2	0,5	0,04	
233	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Local controle 2	A	partie basse	0,49	0,05	
-	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Local controle 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	1er étage - Local controle 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Métal	Peinture	1er étage - Local controle 2	A	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Métal	Peinture	1er étage - Local controle 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
234	Mur	Métal	Peinture	1er étage - Local controle 2	D	partie basse	1,22	0,18	
235	Garde corps	Métal	peinture	1er étage - Local controle 2		mesure 1	1,53	0,11	
236	Plafond	Lambris métallique	Peinture	1er étage - Local controle 2		mesure 1	0,35	0,04	
237						mesure 1	0,73	0,07	
238	Plafond		peinture			mesure 1	0,16	0,05	

239		structure métallique rouge		1er étage - Local controle 21er étage - Local controle 2		mesure 2	0,01	0,01	
240	Plafond	bardage métallique	peinture	1er étage - Local controle 2		mesure 1	0,05	0,01	
241	Porte (P1) intérieur	Métal	peinture	1er étage - Local controle 2	A	partie basse	1,28	0,19	
242	Porte (P1)extérieur	Métal	peinture	1er étage - Local controle 2	A	partie basse	1,22	0,19	
243	Escalier	Métal	Peinture	1er étage - Local controle 21er étage - Local controle 2		mesure 1	0,03	0,01	
244						mesure 2	0,01	0,01	
245	Mur	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
246	Plafond	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 4		mesure 1	0,02	0,01	
247	Fenêtre intérieure (F1)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	C	partie basse	0,03	0,01	
248	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	C	partie basse	0,06	0,02	
-	Sol	-	Carrelage	Sous-Sol -1 - Local 4		Non mesurée			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
249	Porte (P1)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	A	partie basse	0,05	0,01	
250	Porte (P2)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	A	partie basse	0,05	0,02	
251	Porte (P3)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 4	D	partie basse	0,24	0,03	
252	Escalier	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 4		mesure 1	0,04	0,01	
253				4Sous-Sol -1 - Local 4		mesure 2	0,02	0,01	
254	Mur	Béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 3	A	partie basse	0,04	0,01	
-	Mur	Béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 3	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 3	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	Béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 3	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
255	Plafond	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 3		mesure 1	0,02	0,01	
256	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 3		mesure 1	0,01	0,01	
257	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 3	B	partie basse	0,04	0,01	
258	Porte (P3)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 3	A	partie basse	0,02	0,01	
259	Porte (P4)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 3	C	partie basse	0,02	0,01	
260	Mur	béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 2	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
261	Plafond	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 2		mesure 1	0,06	0,02	
262	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 2		mesure 1	0,03	0,01	
263	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 2	B	partie basse	0,09	0,02	
264	Porte (P4)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 2	A	partie basse	0,02	0,01	
265	Porte (P5)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 2	C	partie basse	0,11	0,02	
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 10	A	Non mesurée			Absence de revêtement
266	Mur	Béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 10	B	partie basse	0,05	0,01	
-	Mur	Béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 10	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 10	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Plafond	Béton		Sous-Sol -1 - Local 10		Non mesurée			Absence de revêtement
267	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 10		mesure 1	0,19	0,03	
-	Huisserie Porte (P6)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 10	C	Non mesurée			Partie non visée par la réglementation
-	Porte (P7)	PVC		Sous-Sol -1 - Local 10	D	partie basse			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
268	Huisserie Porte (P7)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 10	D	Non mesurée	0,02	0,01	
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 11	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 11	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 11	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 11	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - SAS 3		Non mesurée			Absence de revêtement

-	Plafond	Béton		Sous-Sol -1 - Local 11		Non mesurée			Absence de revêtement
269	Huisserie Porte (P6)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 11	A	Non mesurée	1,11	0,33	
270	Main courante	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 11		mesure 1	0,14	0,03	
271				11Sous-Sol -1 - Local 11		mesure 2	0,05	0,01	
272	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 11	C	partie basse	0,01	0,01	
273	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	Peinture	Sous-Sol -1 - Local 11	D	partie basse	0,08	0,02	
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 9	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 9	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 9	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 9	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 9	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 9	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Sous-Sol -1 - Local 9		Non mesurée			Absence de revêtement
274	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 9		mesure 1	0,01	0,01	
275	Porte (P8)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 9	A	partie basse	0,08	0,02	
276	Porte (P2)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 9	F	partie basse	0,12	0,03	
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	H	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	I	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	J	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	K	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	L	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	M	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	N	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	O	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	P	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	Q	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	R	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	S	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 5	T	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Sous-Sol -1 - Local 5		Non mesurée			Absence de revêtement
277	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 5		mesure 1	0,18	0,05	
278	Porte (P8)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 5	A	partie basse	0,01	0,01	

279	Porte (P1)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 5	B	partie basse	0,06	0,02	
280	Porte (P9)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 5	E	partie basse	0,03	0,01	
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 7	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 7	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 7	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 7	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Sous-Sol -1 - Local 7		Non mesurée			Absence de revêtement
281	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 7		mesure 1	0,02	0,01	
282	Porte (P9)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 7	A	partie basse	0,01	0,01	
283	Porte (P10)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 7	B	partie basse	0,01	0,01	
284	Porte (P11)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 7	D	partie basse	0,05	0,02	
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 6	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 6	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 6	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 6	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Sous-Sol -1 - Local 6		Non mesurée			Absence de revêtement
285	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 6		mesure 1	0,01	0,01	
286	Porte (P10)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 6	A	partie basse	0,19	0,03	
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 8	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 8	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 8	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol -1 - Local 8	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Sous-Sol -1 - Local 8		Non mesurée			Absence de revêtement
287	Sol	Béton	peinture	Sous-Sol -1 - Local 8		mesure 1	0,07	0,02	
288	Porte (P11)	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 8	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	A	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	B	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	C	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	D	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	E	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	F	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	G	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	H	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	I	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	J	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	K	partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Sous-Sol -1 - Local 1	L	partie basse			Absence de revêtement
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - SAS 3		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	bardage métallique		Sous-Sol -1 - Local 1		Non mesurée			Absence de revêtement

289	Garde corps	Métal	peinture	Sous-Sol -1 - Local 1	G	mesure 1	0,01	0,01	
290						mesure 2	0,05	0,01	
291	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 1	A	partie basse	0,13	0,02	
-	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 1	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 1	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 1	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 1	J	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
292	Mur	Métal	Peinture	3ème étage - Combles 1	C	partie basse	0,09	0,03	
293	Mur	Métal	Peinture	3ème étage - Combles 1	D	partie basse	0,07	0,02	
-	Mur	Béton		3ème étage - Combles 1	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		3ème étage - Combles 1	H	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		3ème étage - Combles 1	I	Non mesurée			Absence de revêtement
294	Mur	structure métallique	Peinture verte	3ème étage - Combles 1	A	partie basse	2,47	0,43	
-	Mur	structure métallique	Peinture verte	3ème étage - Combles 1	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	structure métallique	Peinture verte	3ème étage - Combles 1	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	structure métallique	Peinture verte	3ème étage - Combles 1	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	structure métallique	Peinture verte	3ème étage - Combles 1	J	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
295	Plafond	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 1		mesure 1	0,12	0,02	
296	Plafond	Structure métallique	Peinture verte	3ème étage - Combles 1		mesure 1	1,95	0,13	
-	Sol	Béton		3ème étage - Combles 1		Non mesurée			Absence de revêtement
297	Porte (P1)	Métal	peinture	3ème étage - Combles 1	D	partie basse	1,13	0,23	

298	Porte (P2)	Métal	peinture	3ème étage - Combles 1	H	partie basse	1,51	0,1	
299	Porte (P3)	Métal	peinture	3ème étage - Combles 1	H	partie basse	3,77	0,06	
300	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 2	A	partie basse	0,04	0,01	
-	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 2	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 2	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
301	Plafond	bardage métallique	Peinture	3ème étage - Combles 23ème étage - Combles 2		mesure 1	0,05	0,01	
302						mesure 1	0,02	0,01	
-	Sol	Métal		3ème étage - Combles 2		Non mesurée			Absence de revêtement
303	Porte (P1)	Métal	peinture	3ème étage - Combles 2	A	partie basse	1,22	0,14	
304	Mur	Ciment	Peinture	Exterieur - FaçadeExterieur - Façade	A	partie basse	0,01	0,01	
305						partie haute	0,01	0,01	
306	Mur	bardage métallique	Peinture blanche	Exterieur - Façade	A	partie basse	0,27	0,04	
307	Mur	bardage métallique	Peinture jaune	Exterieur - Façade	A	partie basse	0,03	0,01	
308	Mur	Ciment	crépi rouge	Exterieur - FaçadeExterieur - Façade	A	partie basse	0,12	0,02	
309						partie haute	0,06	0,02	
310	Porte (P1)	Métal	Peinture	Exterieur - Façade	A	partie basse	0,01	0,01	
311	Porte (P2)	Métal	Peinture	Exterieur - Façade	A	partie basse	1,4	0,1	
312	Porte (P3)	Métal	Peinture	Exterieur - Façade	A	partie basse	0,15	0,03	
-	Porte (P4)	-	pvc	Exterieur - Façade	A	partie basse			Substrat ou revêtement pour lequel la réglementation ne demande pas d'analyse
-	Fenêtre extérieure (F1)	-	pvc	Exterieur - Façade	A	Non mesurée			Partie non visée par la réglementation
-	Volet extérieur	Métal		Exterieur - Façade	A	Non mesurée			Absence de revêtement
313	Fenêtre intérieure (F2)	Métal	Peinture	Exterieur - Façade	A	partie basse	0,07	0,02	
314	Fenêtre intérieure (F3)	Métal	Peinture	Exterieur - FaçadeExterieur - Façade	A	partie basse	0,06	0,01	
315						partie basse	0,02	0,01	

316	Mur	ciment	Peinture	Exterieur - Façade	B	partie basse	0,03	0,01	
317	Mur	bardage métallique	Peinture blanche	Exterieur - Façade	B	partie basse	0,14	0,03	
318	Fenêtre intérieure (F4)	Métal	Peinture	Exterieur - Façade	B	partie basse	0,29	0,04	
319	Fenêtre intérieure (F5)	Métal	peinture	Exterieur - Façade	C	partie basse	0,31	0,05	
320	Fenêtre intérieure (F6)	Métal	peinture	Exterieur - Façade	D	partie basse	0,01	0,01	
321	Fenêtre intérieure (F7)	Métal	peinture	Exterieur - Façade	E	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	I	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	J	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	K	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Exterieur - Façade	L	Non mesurée			Absence de revêtement
322	Mur	bardage métallique	Peinture	Exterieur - FaçadeExterieur - Façade	G	partie basse	0,01	0,01	
323						partie haute	0,01	0,01	
324	Mur	bardage métallique	Peinture blanche	Exterieur - Façade	H	partie basse	0,01	0,01	
325	Mur	bardage métallique	Peinture jaune	Exterieur - Façade	H	partie basse	0,27	0,03	
326	Mur	bardage métallique	Peinture rouge	Exterieur - FaçadeExterieur - Façade	H	partie basse	0,01	0,01	
327						partie haute	0,11	0,03	
328	Porte (P6)	Métal	Peinture	Exterieur - Façade	E	partie basse	1,53	0,11	
-	Mur	béton		Sous-Sol - SAS Entrée	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol - SAS Entrée	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol - SAS Entrée	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	béton		Sous-Sol - SAS Entrée	D	Non mesurée			Absence de revêtement
329	Porte (P7)intérieur	Métal	Peinture	Sous-Sol - SAS Entrée	A	partie basse	0,03	0,01	
330	Porte (P7)extérieur	Métal	Peinture	Sous-Sol - SAS Entrée	A	partie basse	0,04	0,01	
331	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T1	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T1	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T1	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T1	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
332	Plafond	Béton	Peinture	Rez de chaussée - T1		mesure 1	0,02	0,01	
333	Porte (P1)	Métal	peinture	Rez de chaussée - T1	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Fenêtre intérieure (F1)	Verre		Rez de chaussée - T1	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre intérieure (F2)	Verre		Rez de chaussée - T1	B	partie basse			Absence de revêtement

-	Fenêtre intérieure (F3)	Verre		Rez de chaussée - T1	D	partie basse			Absence de revêtement
334	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
335	Mur	Métal	peinture	Rez de chaussée - T2	C	partie basse	0,01	0,01	
336	Mur	Métal	peinture	Rez de chaussée - T2	D	partie basse	0,2	0,04	
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	E	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	F	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	G	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	H	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	I	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	J	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	K	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	L	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	M	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	N	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	O	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	P	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	Q	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	R	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	S	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	T	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	U	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage

-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	V	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	W	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	X	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	Béton	peinture	Rez de chaussée - T2	Y	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
337	Plafond	Béton	Peinture	Rez de chaussée - T2		mesure 1	0,02	0,01	
338	Porte (P2)	Métal	peinture	Rez de chaussée - T2	A	partie basse	0,01	0,01	
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - T2		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre intérieure (F4)	Verre		Rez de chaussée - T2	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre intérieure (F5)	Verre		Rez de chaussée - T2	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	B	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	C	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	D	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	E	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	F	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Mur	Béton		Rez de chaussée - T3	H	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Rez de chaussée - T3		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Sol	Béton		Rez de chaussée - T3		Non mesurée			Absence de revêtement
339	Porte (P3)	Métal	peinture	Rez de chaussée - T3	H	partie basse	0,09	0,02	
-	Fenêtre intérieure (F6)	Verre		Rez de chaussée - T3	G	Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtre intérieure (F7)	Verre		Rez de chaussée - T3	H	Non mesurée			Absence de revêtement
340	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T4	A	partie basse	0,02	0,01	
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T4	B	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T4	C	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
-	Mur	béton	Peinture	Rez de chaussée - T4	D	partie basse			IDEM de l'Unité de Repérage
341	Plafond	Béton	Peinture	Rez de chaussée - T4		mesure 1	0,02	0,01	
342	Porte (P4)	Métal	peinture	Rez de chaussée - T4	A	partie basse	0,06	0,01	
-	Fenêtre intérieure (F8)	Verre		Rez de chaussée - T4 Rez de chaussée - T4	A	partie basse			Absence de revêtement
-						partie basse			Absence de revêtement
-	Mur	Ciment		Rez de chaussée - T5 Rez de chaussée -	A	Non mesurée			Absence de revêtement
-						Non mesurée			Absence de revêtement

-			T5Rez de chaussée -	Non mesurée			Absence de revêtement
-			T5Rez de chaussée -	Non mesurée			Absence de revêtement
-			T5Rez de chaussée -	Non mesurée			Absence de revêtement
-			T5Rez de chaussée -	Non mesurée			Absence de revêtement
343			T5Rez de chaussée -	partie basse	0,02	0,01	
344			T5Rez de chaussée -	partie basse	0,67	0,06	
-			T5Extérieur - Façade	Non mesurée			Absence de revêtement
-			local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
345			eur - Façade local	partie basse	0,39	0,05	
346			transformateurExtéri	partie basse	0,33	0,04	
347			eur - Façade local	partie basse	0,42	0,05	
348			transformateurExtéri	partie basse	0,24	0,03	
349			eur - Façade local	partie basse	0,31	0,04	
350			transformateurExtéri	partie basse	0,02	0,01	
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurExtéri	Non mesurée			Absence de revêtement
-			eur - Façade local	Non mesurée			Absence de revêtement
-			transformateurSous-	Non mesurée			Absence de revêtement
-			Sol - S1Sous-Sol -	Non mesurée			Absence de revêtement
-			S1Sous-Sol - S1Sous-	Non mesurée			Absence de revêtement
-			Sol - S1Sous-Sol -	Non mesurée			Absence de revêtement
-			S1Sous-Sol - S1Sous-	Non mesurée			Absence de revêtement
-			Sol - S1Sous-Sol -	Non mesurée			Absence de revêtement
-			S1Sous-Sol - S1Sous-	Non mesurée			Absence de revêtement
-				Non mesurée			Absence de revêtement

-				Sol - S1Sous-Sol -		Non mesurée			Absence de revêtement
-				S1Sous-Sol - S1Sous-		Non mesurée			Absence de revêtement
-				Sol - S1Sous-Sol -		Non mesurée			Absence de revêtement
-				S1Sous-Sol - S1Sous-		Non mesurée			Absence de revêtement
-				Sol - S1Sous-Sol -		Non mesurée			Absence de revêtement
-				S1Sous-Sol - S1Sous-		Non mesurée			Absence de revêtement
-				Sol - S2Sous-Sol -		Non mesurée			Absence de revêtement
-				S2Sous-Sol - S2Sous-		Non mesurée			Absence de revêtement
-				Sol - S2Sous-Sol -		Non mesurée			Absence de revêtement
-				S2Sous-Sol - S2Sous-		Non mesurée			Absence de revêtement
-				Sol - S2Sous-Sol -		Non mesurée			Absence de revêtement
-				S2Sous-Sol - S2Sous-		Non mesurée			Absence de revêtement
-				Sol - S2		Non mesurée			Absence de revêtement

MESURES NON CONCLUANTES OU NON REALISEES

Local	Unité de repérage	Justification de non-mesure
Sous-Sol -2 - Local 12	Localisation non Visitée	Local inondé
1er étage - Passerelle chaufferie gaz	Localisation non Visitée	Accès dangereux
Extérieur - Toiture cathédrale	Localisation non Visitée	Accès non autorisé car non sécurisé







> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X comme indiqué au paragraphe 7.3.1.1 de la norme NF-X 46-035 de juin 2021, il effectue un prélèvement pour analyse chimique sur l'ensemble des couches jusqu'à la plus profonde afin de mesurer la concentration en plomb total.

Pour chaque matériau, l'opérateur choisit l'endroit le plus représentatif de celui-ci pour réaliser son écaille. L'opérateur de repérage évite le prélèvement du substrat et tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.


N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Concentration M en mg/kg	Incertitude I en mg/kg²	Observations

> 7. CROQUIS DE REPERAGE

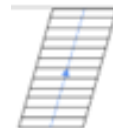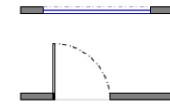
Affaire	Croquis de repérage	Site	Sondages / Prélèvements		Unité de repérage			
			Mesure		Eléments de structure	Trémie sur plusieurs niveaux	Escaliers	Ouvertures
Opérateur	GHAZALI hichem	Ancienne chaufferie/local transformateur		X				
Date de réalisation	10/07/2025	Adresse 10 Avenue Albert Einstein 69100 VILLEURBANNE	Local non visité 	Elément non inspecté 				




Zone d'intervention

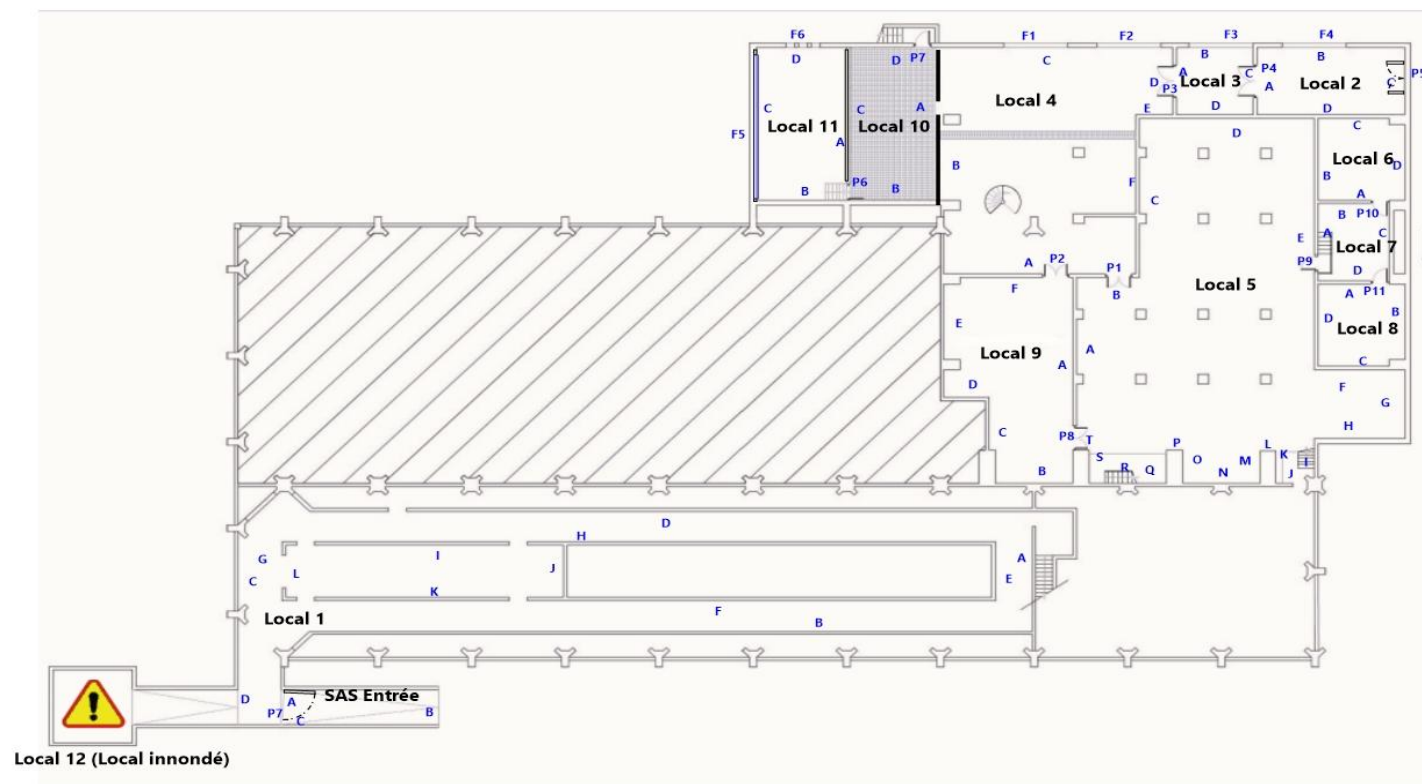


Sous-sol chaufferie

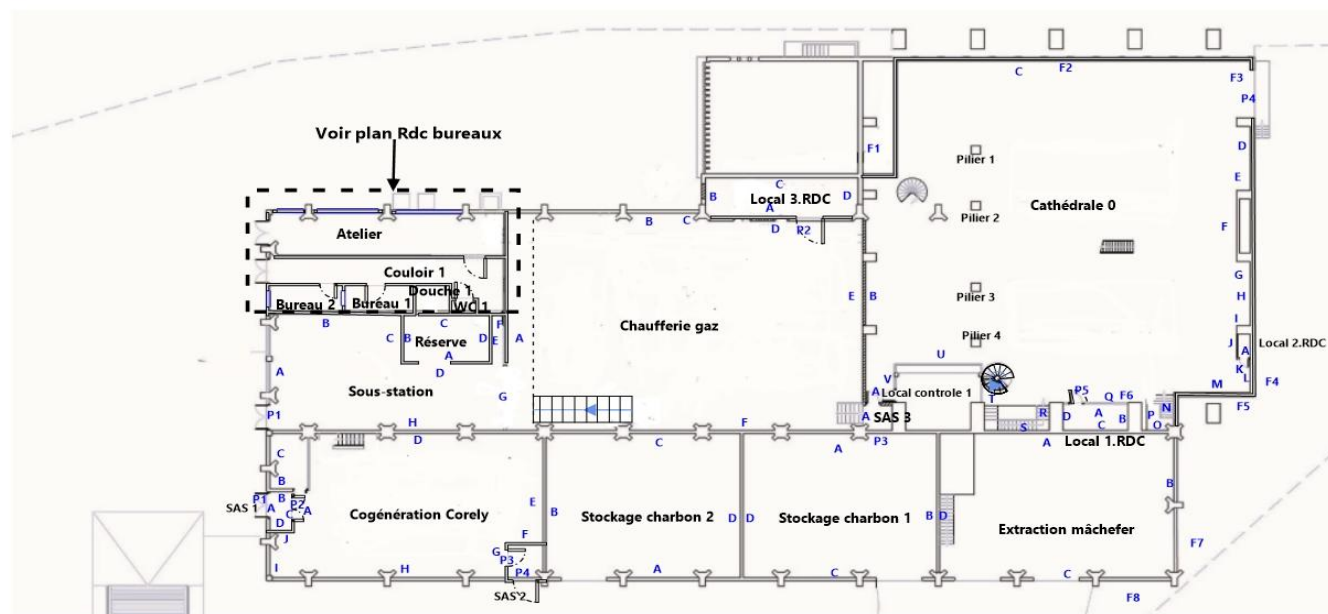


Rez-de-chaussée chaufferie

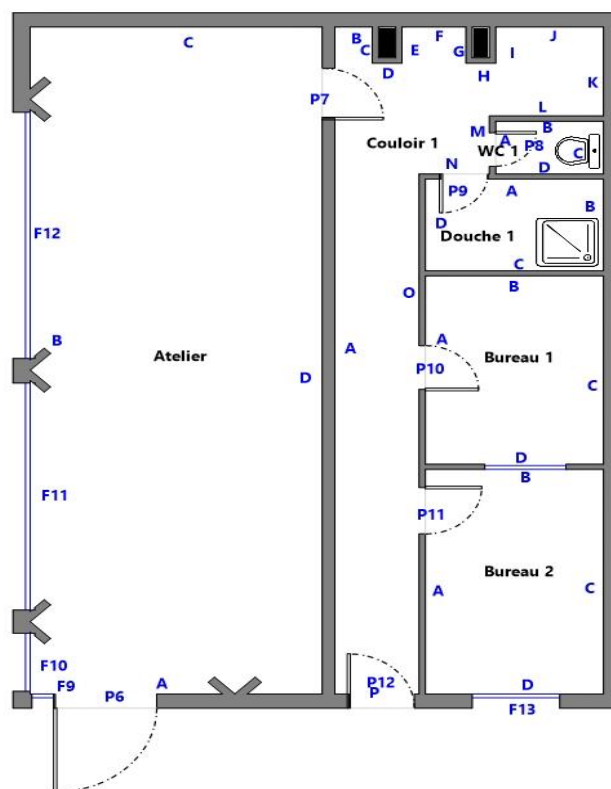


RDC Bureaux chaufferie

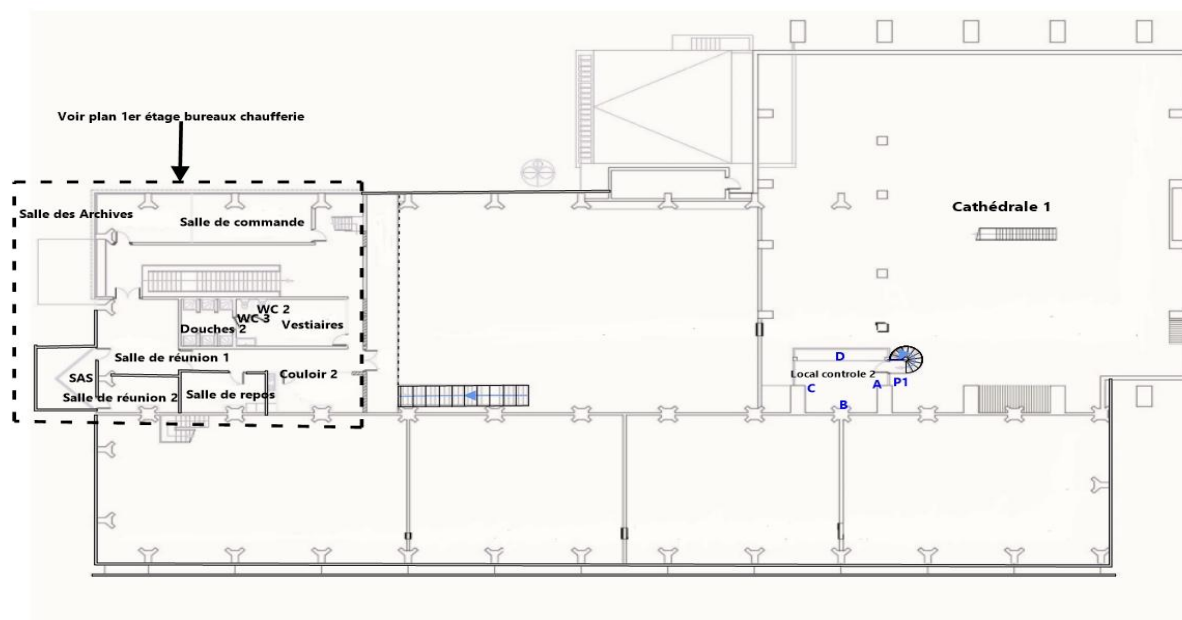


1er Etage chaufferie

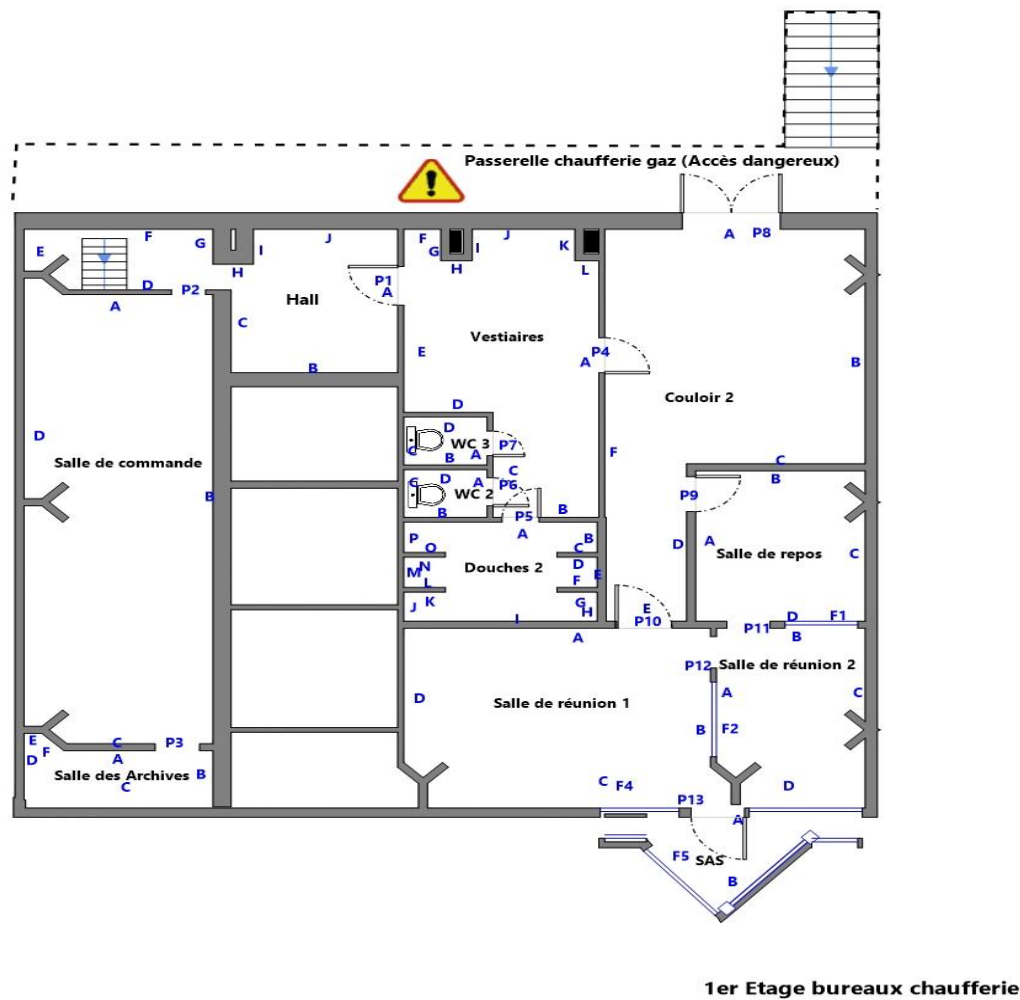


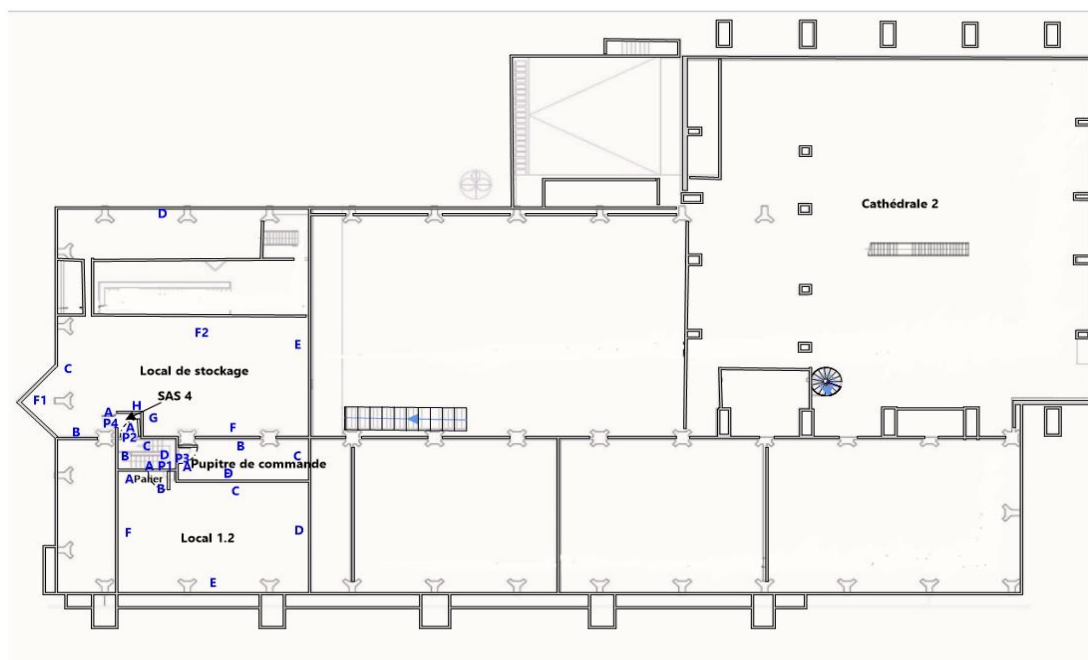


2ème Etage chaufferie

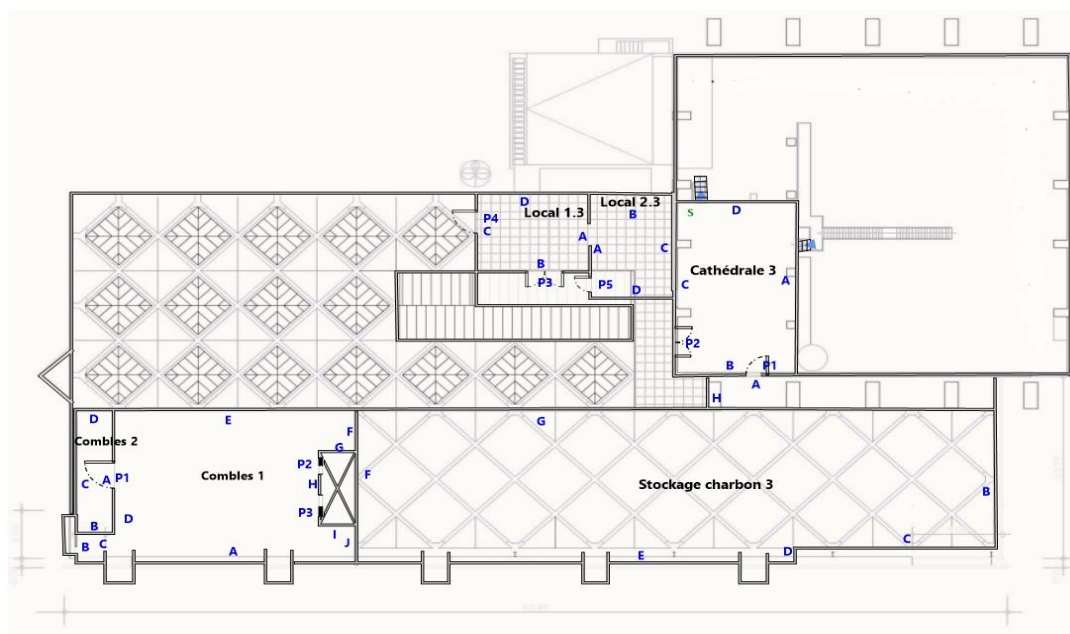


3ème étage chaufferie

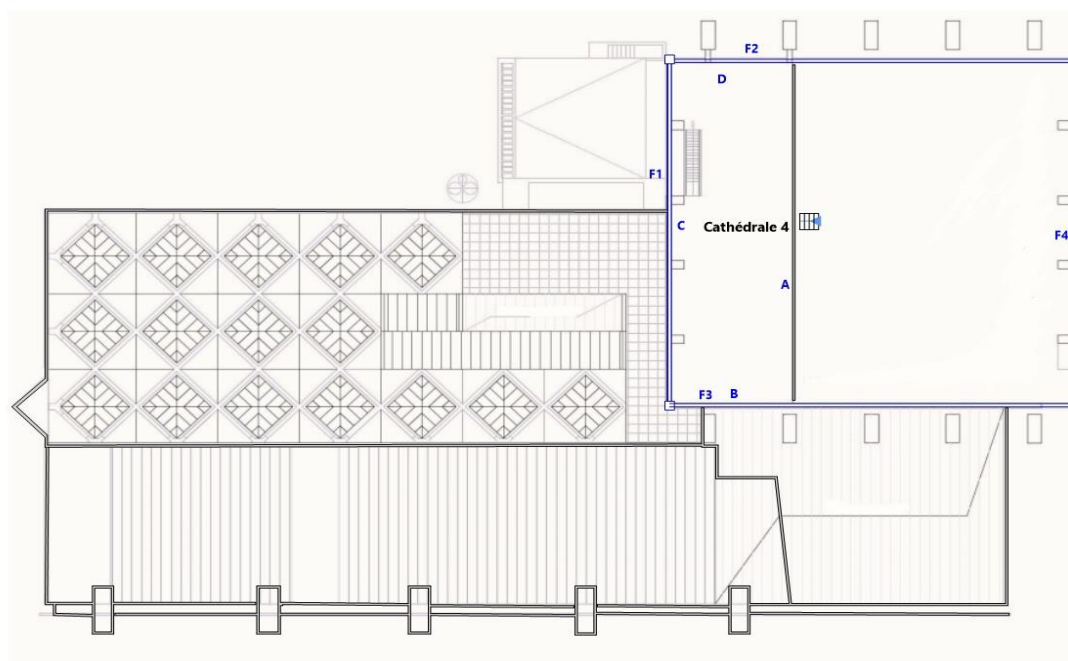


4ème Etage chaufferie

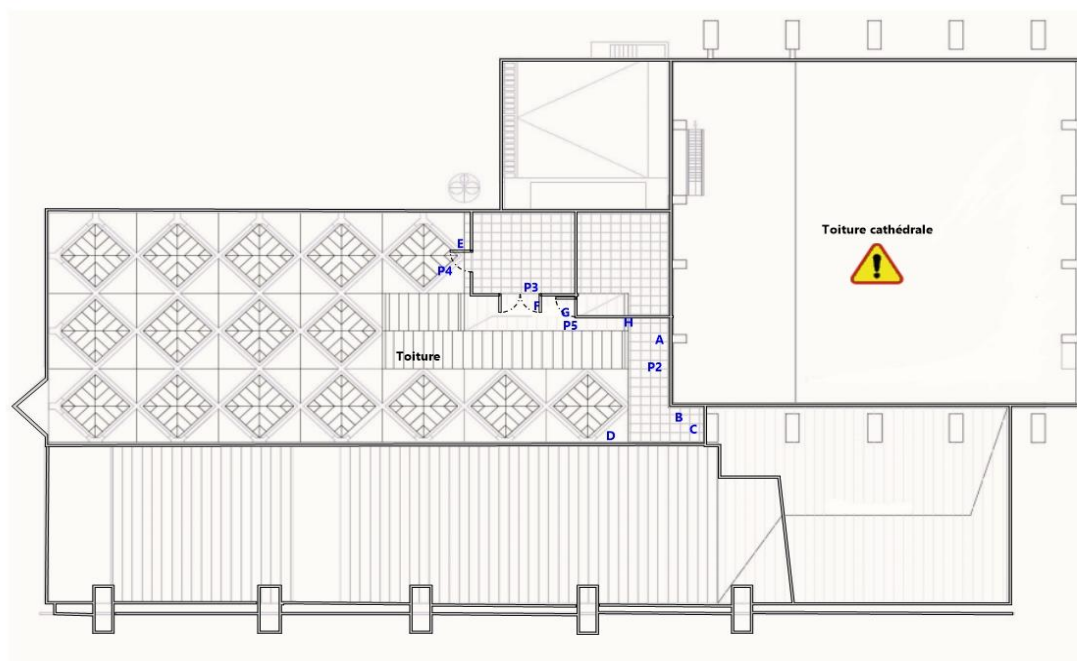


Toiture chaufferie

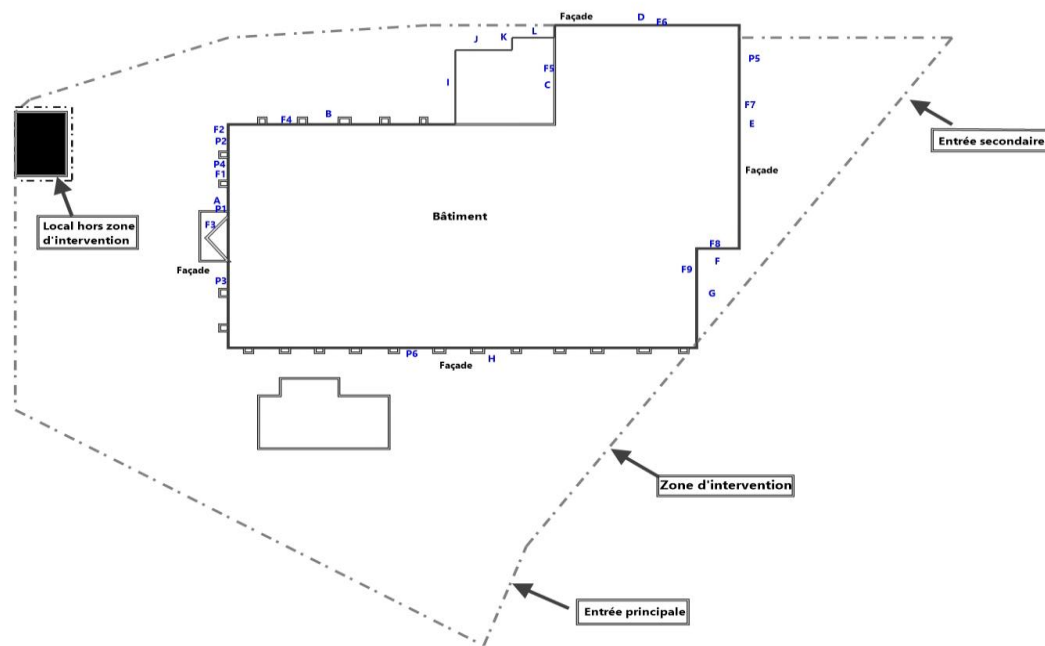


Façades chaufferie

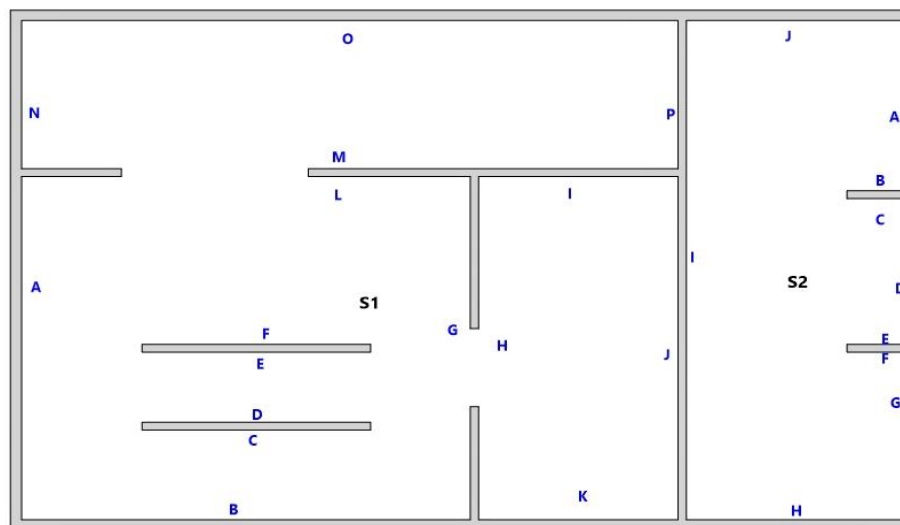


Sous-sol local transformateur

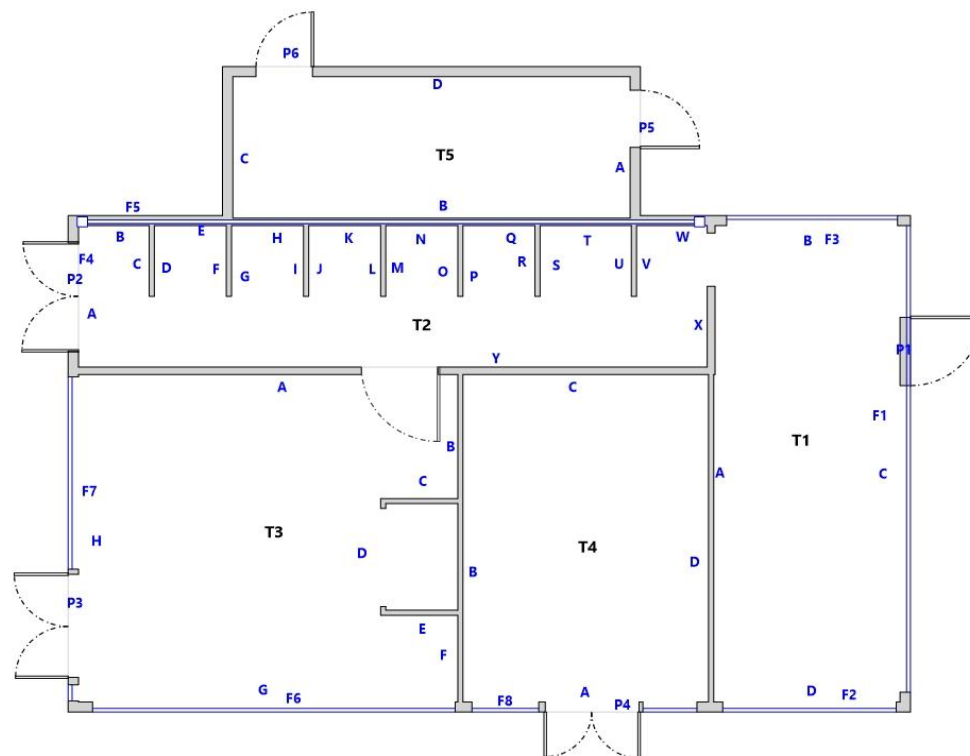

Rez-de-chaussée local transformateur

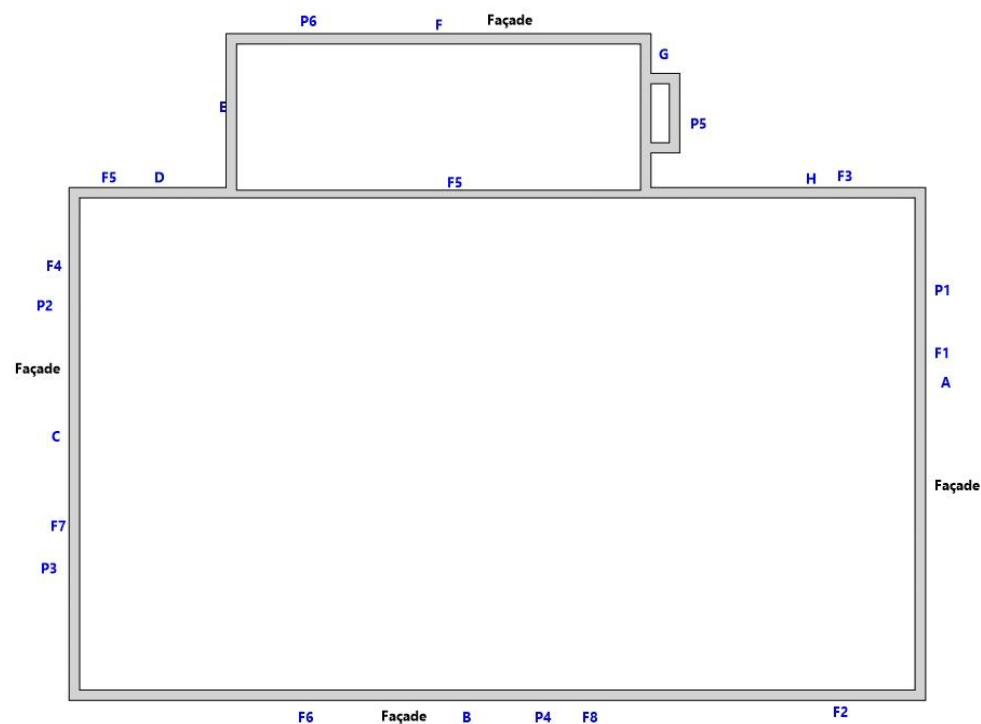

Façade local transformateur

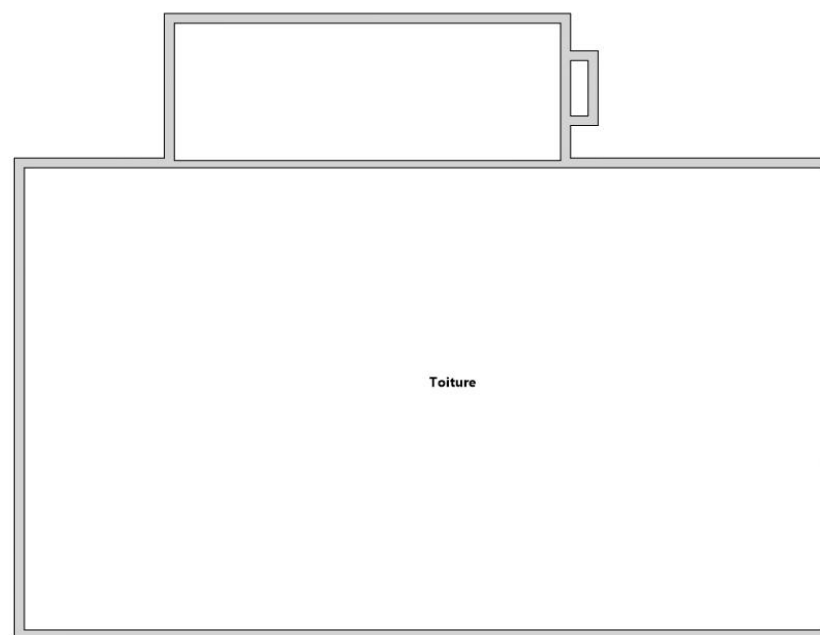

Toiture local transformateur

> 8. RAPPORTS D'ANALYSES

Aucun

> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant du plomb est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence de CMR dans une installation, une structure ou un équipement. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente et des personnes appelées à intervenir sur ces matériaux ou produits.

La mise à jour régulière des informations, via notamment un dossier technique, ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants sur l'équipement sur la présence des matériaux et produits contenant des matières dangereuses, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurités définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire des installations (ou, à défaut, l'exploitant) adapte ces recommandations aux particularités de chaque équipement et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le Code du travail.

INFORMATIONS GENERALE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

La contamination est possible en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

- o en travaillant sans protection,
- o en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- o en se rongant les ongles,
- o en mâchant de la gomme ou autres.

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

INTERVENTION DES PROFESSIONNELS

Avant toute intervention, il est nécessaire de réaliser pour les intervenants une évaluation des risques en exploitant les données du repérage avant travaux propre au projet de rénovation en vérifiant la cohérence du programme de travaux et des résultats par rapport aux travaux à réaliser

Puis, en concertation avec les différents acteurs et les entreprises, choisir la technique d'intervention la moins polluante en évitant par exemple le sablage/grenaillage, et en privilégiant le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique.

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils....)
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les mesures à suivre pour limiter les risques :
- Interdire de boire, fumer, ou manger sur le chantier, surtout en vêtements de travail
- Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- Ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

RECOMMANDATIONS GENERALES

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour des conseils dans le choix des protections, une aide à l'information et à la formation et une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail), si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb.

Des documents vous informent :

- le repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention comme les guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » ou INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909.

> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
 01 40 68 02 02
 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

**Repérage de polluants:****AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostic Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

CERTIFICAT

D E C O M P E T E N C E S

Diagnosticueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Hichem GHAZALI

est titulaire du certificat de compétences N°DTI4132 pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 17/10/2023 au 16/10/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante sans mention du 17/10/2023 au 16/10/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic de performance énergétique du 30/05/2023 au 29/05/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure de gaz du 22/09/2023 au 21/09/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 22/09/2023 au 21/09/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



Yvan MAINGUY
Directeur Général

Le Plessis-Robinson, le 26/03/2024



Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide