

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	82902-169899 A
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE
Adresse de l'immeuble	68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	27/11/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	04/06/2025
Date d'émission du rapport de repérage	06/06/2025
Référence du programme de travaux / démolition	Démolition d'anciens garages

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
30, boulevard Maurice Pourchon
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 33 (0)4 81 91 31 22
clermont-ferrand@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00213

Opérateur de repérage :

THEIL Baptiste
Apave Diagnostics
Le 06/06/2025

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante





L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Commentaires :

La chaudière n'a pas été inspectée.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

➤ Liste des locaux non visités concernées par la démolition :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
<p>Local n°6</p> 	RDC		Porte condamnée. (Grille métallique)
<p>Façades arrière</p> 	Extérieur		Façade en limite de parcelle, accès côté voisin
<p>Façades droite</p> 	Extérieur		Accès impossible à cause de la végétation
<p>Combles perdus</p> 	1er		Accès situé à plus de 3 mètre de haut.

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	4
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	4
PROGRAMME DE REPERAGE	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	12
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	16
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	56
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	66
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	81
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	82

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **82902-169899**

Référence du donneur d'ordre : **Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE**

Adresse du propriétaire : **1 Boulevard Docteur Verlhac 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE**

Représenté par : **Monsieur Cazala Alain**

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur THEIL Baptiste**

N° de certification de l'opérateur : **21-1511**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 GERZAT**

N° de Siret : **48333631900262**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **68 avenue du Président Henri Queuille - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE**

Bâtiment : **Garages**

Escalier :

Etage : **RDC et Extérieurs**

Porte :

N° de lot : **Non communiqué**

Référence Cadastre : **BS - 029 et 092**

Date du permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Antérieur au 1er janvier 1949**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est**

Adresse laboratoire : **2, rue Chanoine Ploton 42000 Saint Etienne**

Numéro d'accréditation : **1-1591**

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :

Ensemble des anciens garages

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**
Documents remis : **Néant**

Le repérage a été réalisé le(s) : **04/06/2025**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant



5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités




Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>Local n°1</p> 	RDC
<p>Local n°2</p> 	RDC
<p>Local n°3</p> 	RDC


Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>Local n°4</p> 	RDC
<p>Local n°5</p> 	RDC
<p>Façades avant</p> 	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>Façades gauche</p> 	Extérieur
<p>Couverture n°1</p> 	Extérieur
<p>Couverture n°2</p> 	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>Local n°7</p> 	RDC
<p>Couverture n°3</p> 	Extérieur

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
<p>Local n°6</p> 	RDC	Porte condamnée. (Grille métallique)
<p>Façades arrière</p> 	Extérieur	Façade en limite de parcelle, accès côté voisin
<p>Façades droite</p> 	Extérieur	Accès impossible à cause de la végétation

Combles perdus		
	1er	Accès situé à plus de 3 mètres de haut.

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Dalle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Fenêtre n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°2 - Grille anti effraction	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtre n°3	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°3 - Grille anti effraction	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtre n°4 - Grille anti effraction	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtre n°4	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°5 - Grille anti effraction	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Fenêtre n°5	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°6	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°2	Mastic	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre n°3	Mastic	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre n°4	Mastic	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Fenêtre n°5	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre n°6	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Corbeaux	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Conduit de ventilation	Métal	Matériau ou produit qui par		Non	

Rapport n° : 82902-169899 A / Référence du donneur d'ordre : Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				nature ne contient pas d'amiante			
		Plancher	Bois - Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Fenêtre n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Fenêtre n°1	Mastic	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Porte	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Fenêtre n°1 - Grille anti effraction	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Conduit de cheminée	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de fluide	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
Local n°2	RDC	Dalle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°3	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°4	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre n°5	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Fenêtre n°1	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre n°2	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre n°3	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre n°4	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre n°5	Mastic	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Charpente	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Panneaux-sandwichs	Bois	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Rapport n° : 82902-169899 A / Référence du donneur d'ordre : Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				pas d'amiante			
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Revêtement de mur	Parpaing - Joint	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
Local n°3	RDC	Revêtement de mur	Doublage - Polystyrène	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Isolation	Laine minérale	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Porte n°1	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Porte n°2	Bois - Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Calorifugeage	Calorifugeage	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Fenêtre	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Local n°4	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Isolation	Laine minérale	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Porte	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Fenêtre	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de mur	Doublage - Polystyrène	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
Local n°5	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Isolation	Laine minérale	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Revêtement de mur	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Porte	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par		Non	

Rapport n° : 82902-169899 A / Référence du donneur d'ordre : Centre Hospitalier de Brive-la-Gaillarde

Apave Diagnostics - 1 rue Germaine Tillon - 63360 - GERZAT

SIRET : 48333631900262 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				nature ne contient pas d'amiante			
		Revêtement de mur	Doublage - Polystyrène	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
Façades avant	Extérieur	Revêtement de mur	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Revêtement de mur	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Bardages	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de fluide - Dauphin	Métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Façades gauche	Extérieur	Revêtement de mur	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Bardages	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
Couverture n°1	Extérieur	Couverture	Tuile	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Couverture n°2	Extérieur	Couverture	Bac acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Local n°7	RDC	Revêtement de mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Charpente - Poteau	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Charpente - Poutre	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Dalle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Fenêtre	Mastic	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Cloisons	Panneaux vissés	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
Couverture n°3	Extérieur	Couverture	Bac acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	


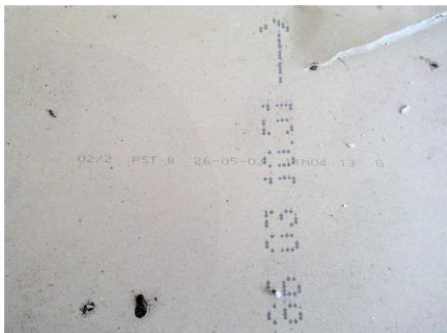
Commentaires :



La chaudière n'a pas été inspectée.



Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.



ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Porte n°1		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Porte n°1 - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Faux-plafond		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		


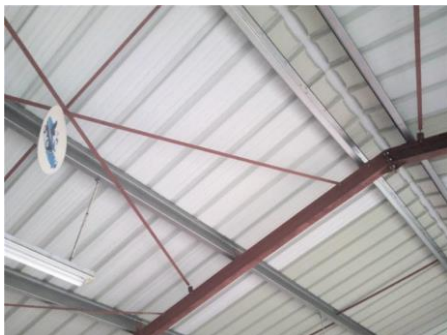
ELEMENT : Porte n°2		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Porte n°2 - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Vernis
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Couverture		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant Extérieur - Couverture n°1 - Couverture - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Tuile
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduit de fluide		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Conduit de fluide - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Charpente		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Charpente - Plafond
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduit de cheminée		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Conduit de cheminée - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Couverture		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant Extérieur - Couverture n°2 - Couverture - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bac acier
Résultat amiante : Absence d'amiante		



ELEMENT : Conduit de ventilation		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Conduit de ventilation - Murs
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Vue d'ensemble 		Emplacement 
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Plancher - Plafond
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement	Partie de composant Bois - Vernis
Résultat amiante : Absence d'amiante		



PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Dalle - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P003		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P004		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Corbeaux - Murs
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P005		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Porte - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P006		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Porte - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Joint d'étanchéité
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Joint d'étanchéité Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P007		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Fenêtre n°1 - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P008		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Fenêtre n°1 - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° : 2		


PRELEVEMENT : P009		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Fenêtre n°1 - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Mastic
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Mastic Planche de croquis n° : 2		

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Fenêtre n°4 - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Mastic
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Mastic Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P011		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Conduit de fluide - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Calorifugeage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calorifugeage Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P012		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° : 2		


PRELEVEMENT : P013		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Panneaux-sandwichs - Plafond
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P014		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P015		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Porte - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P016		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Parpaing - Joint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Parpaing / Joint Planche de croquis n° : 2		

PRELEVEMENT : P017		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Plâtre - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Plâtre / Toile de verre peinte Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P018		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Colle - Carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° : 2		

PRELEVEMENT : P019		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Colle - Carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° : 2		


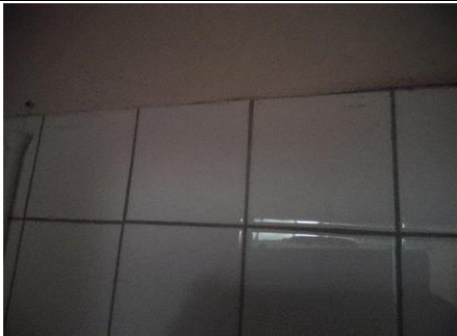
PRELEVEMENT : P020		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Isolation - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Laine minérale
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Laine minérale Planche de croquis n° : 2		

PRELEVEMENT : P021		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Doublage - Polystyrène
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Doublage / Polystyrène Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P022		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°3 - Calorifugeage - Plafond
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Calorifugeage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calorifugeage Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P023		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P024		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° : 2		



PRELEVEMENT : P025		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°5 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° : 2		

PRELEVEMENT : P026		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°7 - Dalle - Sol
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° : 1		



PRELEVEMENT : P027		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°7 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° : 1		

PRELEVEMENT : P028		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°7 - Charpente - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° : 1		



PRELEVEMENT : P029		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°7 - Charpente - Toutes zones
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° : 1		

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°7 - Fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Mastic
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Mastic Planche de croquis n° : 1		

PRELEVEMENT : P031		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°7 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Panneaux vissés
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Panneaux vissés Planche de croquis n° : 1		

PRELEVEMENT : P032		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades avant - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Crépi
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Crépi Planche de croquis n° : 2		


PRELEVEMENT : P033		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades avant - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Crépi
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Crépi Planche de croquis n° : 6		

PRELEVEMENT : P034		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades gauche - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Crépi
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Crépi Planche de croquis n° : 7		

PRELEVEMENT : P035		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Numéro de dossier 82902-169899	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades gauche - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur THEIL Baptiste	Date de prélèvement 04/06/2025	Partie de composant Béton - Crépi
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Crépi Planche de croquis n° : 7		

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Garages N°1	N° planche : 1/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation : Garages	Lieu / Zone : RDC	

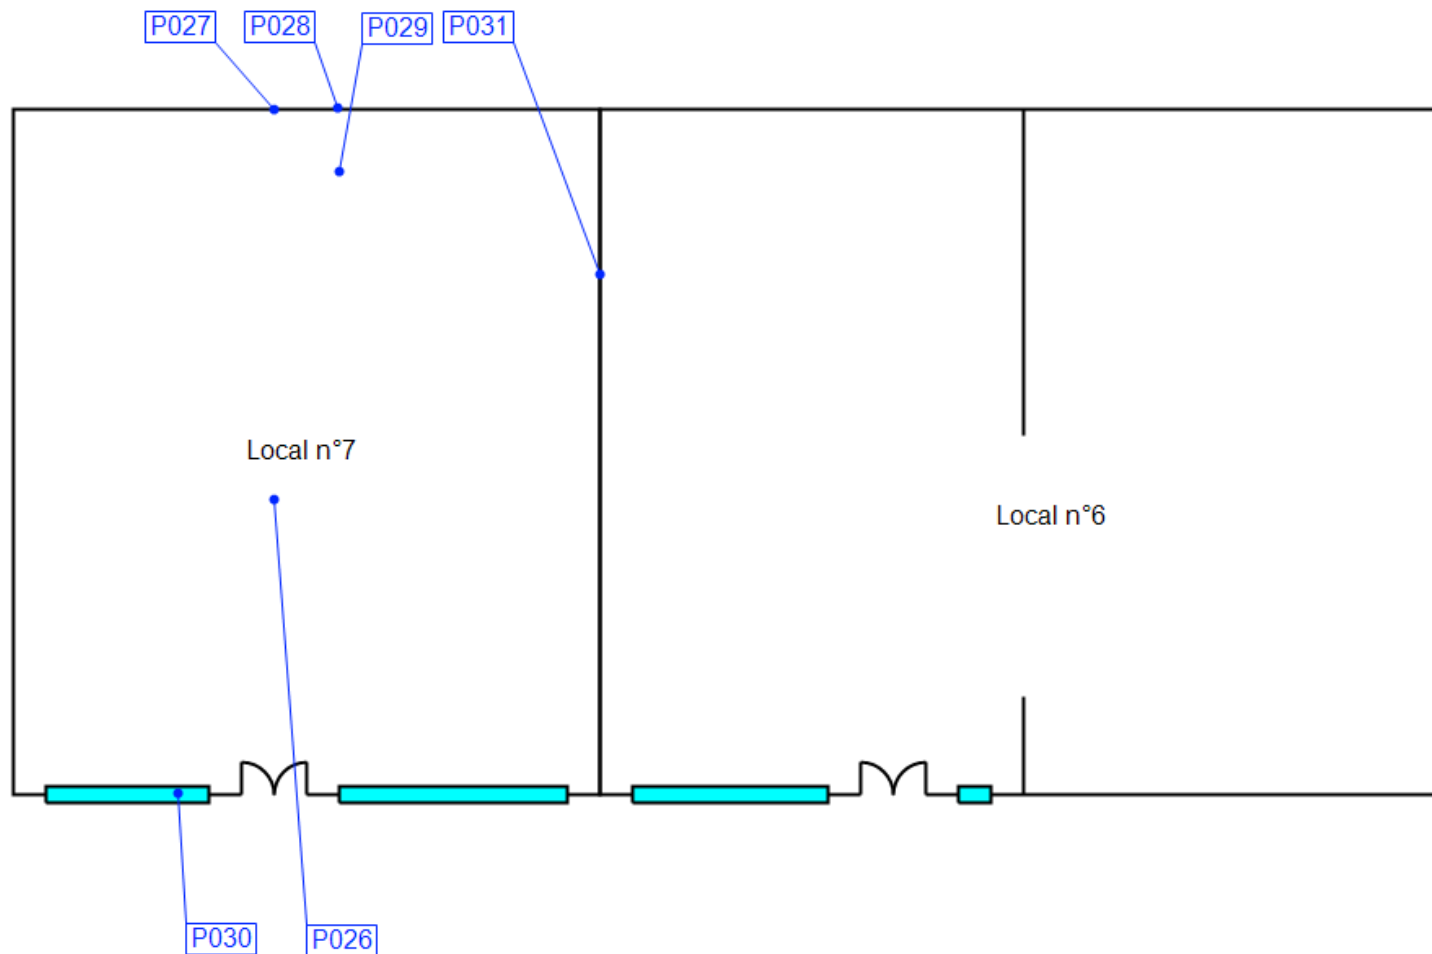

Titre : Garages N°2	N° planche : 2/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Garages	Lieu / Zone : RDC

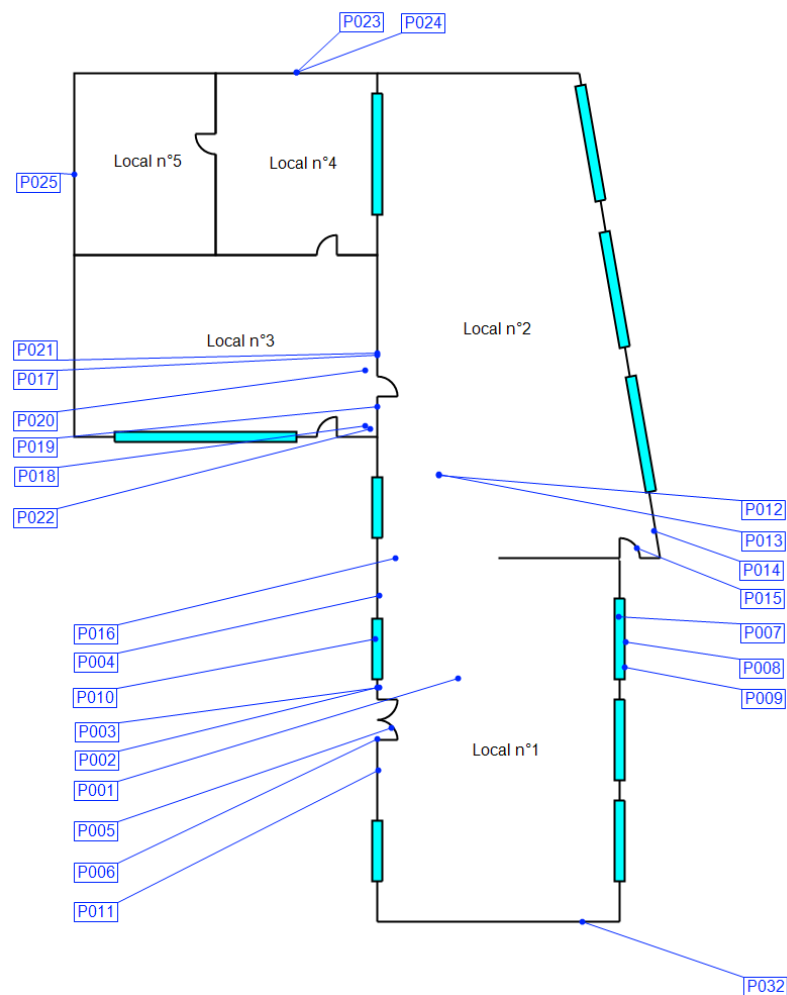




Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Combles Garages N°2		N° planche : 3/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE		Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste		Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation : Garages	Lieu / Zone : 1er

Combles perdus



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Toiture Garages N°1	N° planche : 4/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Garages	Lieu / Zone : Extérieur

Couverture n°2

Couverture n°3



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Toiture Garages N°2

N° planche : 5/9

N° dossier : 82902-169899

Type : Croquis

Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE

Version : 0

Intervenant : THEIL Baptiste

Date : 06/06/2025

Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Commentaire :

Localisation : Garages

Lieu / Zone :

Couverture n°1

Titre : Façades Avant	N° planche : 6/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : Garages	Lieu / Zone : Extérieur
Commentaire :			

P033



Titre : Façade de Gauche	N° planche : 7/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Garages	Lieu / Zone : Extérieur



Titre : Façade arrière	N° planche : 8/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Garages	Lieu / Zone : Extérieur



Titre : Façade de droite	N° planche : 9/9	N° dossier : 82902-169899	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE	Version : 0	Adresse : 68 avenue du Président Henri Queuille 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Intervenant : THEIL Baptiste	Date : 06/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : Garages	Lieu / Zone : Extérieur



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

Document 1



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Baptiste THEIL
1 Rue Germaine Tillon
63360 GERZAT

Notre référence : AR-25-SG-033867-01

Numéro de dossier : 25Y017117

Référence de dossier : 00720250601583327 /82902-169899 A

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25Y017117-001 - Référence *P001 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Dalle - Sol Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-002 - Référence *P002 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Revêtement de mur - Murs Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-003 - Référence *P003 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Revêtement de mur - Murs Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-004 - Référence *P004 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Corbeaux - Murs Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-005 - Référence *P005 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Porte - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-006 - Référence *P006 Joint d'étanchéité couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Porte - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y017117-007 - Référence P007 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Fenêtre n°1 - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-008 - Référence P008 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Fenêtre n°1 - Grille anti effraction - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-009 - Référence P009 Mastic couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Fenêtre n°1 - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-010 - Référence P010 Mastic couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Fenêtre n°4 - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-011 - Référence P011 Calorifugeage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Conduit de fluide - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-012 - Référence P012 Plaque de faux-plafond couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°2 - Faux-plafond - Plafond Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-013 - Référence P013 Bois couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°2 - Panneaux-sandwichs - Plafond Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-014 - Référence P014 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°2 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-015 - Référence P015 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°2 - Porte - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

Tél : +33 4 77 92 36 30 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y017117-016 - Référence *PMfi Parpaing - Joint toutes (RDC) Local n°2 - Revêtement de Ttrar - Mur ~_ Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-017 - Référence *P017 Plâtre - Toile de verre peinte couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-018 - Référence *P018 Colle - Carrelage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Revêtement de sol - Sol Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-019 - Référence *P019 Colle - Carrelage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Plinthes - Toutes zones Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-020 - Référence *P020 Laine minérale couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Isolation - Plafond dans le plénum Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-021 - Référence *P021 Doublage - Polystyrène couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-022 - Référence *P022 Calorifugeage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Calorifugeage -Plafond Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-023 - Référence *P023 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°4 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-024 - Référence *P024 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°4 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y017117-025 - Référence P025 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°5 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-026 - Référence P026 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Dalle - Sol Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-027 - Référence P027 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-028 - Référence P028 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Charpente - Poutre - Toutes zones Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-029 - Référence P029 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Charpente - Poutre - Toutes zones Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-030 - Référence P030 Mastic couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Fenêtre - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-031 - Référence P031 Panneaux vissés couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Cloisons - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-032 - Référence P032 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades avant - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-033 - Référence P033 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades avant - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

Tél : +33 4 77 92 36 30 - Fax : +33 388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y017117-034 - Référence *P034 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades gauche - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25Y017117-035 - Référence *P035 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades gauche - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page 1/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client: 25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25Y017117-001 - P001 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Dalle - Sol Analyse qualitative d'amiante	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25Y017117-002 - P002 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Revêtement de mur - Murs Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET /BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25Y017117-003 - P003 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Revêtement de mur - Murs Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25Y017117-004 - P004 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Corbeaux - Murs Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET /UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page2/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25Y017117-005 - P005 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Porte - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25Y017117-006 - P006 Joint d'étanchéité couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Porte - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau souple de type joint (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25Y017117-007 - P007 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Fenêtre n°1 - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25Y017117-008 - P008 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Fenêtre n°1 - Grille anti effraction - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25Y017117-009 - P009 Mastic couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Fenêtre n°1 - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau souple de type mastic (marron)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page3/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25Y017117-010 - P010 Mastic couche(s) à analyser : toutes (RDC Local n°1 - Fenêtre n°4 - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25Y017117-011 - P011 Calorifugeage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°1 - Conduit de fluide -Mu Analyse qualitative d'amiante	Matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25Y017117-012 - P012 Plaque de faux-plafond couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°2 - Faux-plafond -Plafond Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / KBZ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013	25Y017117-013 - P013 Bois couche(s) à analyser : toutes (RDC Local n°2 - Panneaux-sandwichs - Plafond Analyse qualitative d'amiante	Matériau (gris) ; matériau (fibreux) (marron)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page4/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25Y017117-014 - P014 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°2 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25Y017117-015 - P015 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°2 - Porte - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25Y017117-016 - PMfi Parpaing - Joint toutes (RDC) Local n°2 - Revêtement de Ttrar - Mur ~ _ Analyse qualitative d'amiante	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25Y017117-017 - P017 Plâtre - Toile de verre peinte couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type maillage de fibres et liant ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page 5/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client: 25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25Y017117-018 - P018 Colle - Carrelage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Revêtement de sol - Sol Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25Y017117-019 - P019 Colle - Carrelage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Plinthes - Toutes zones Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25Y017117-020 - P020 Laine minérale couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Isolation - Plafond dans le plénum Analyse qualitative d'amiante	Matériau (gris) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	25Y017117-021 - P021 Doublage - Polystyrène couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page6/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25Y017117-022 - P022 Calorifugeage couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°3 - Calorifugeage -Plafond Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type mousse (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25Y017117-023 - P023 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°4 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
024	25Y017117-024 - P024 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°4 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page 7/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client: 25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25Y017117-025 - P025 Colle - Faïence couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°5 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026	25Y017117-026 - P026 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Dalle - Sol Analyse qualitative d'amiante	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25Y017117-027 - P027 Béton - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page8/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25Y017117-028 - P028 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Charpente -Poteau - Toutes zones Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25Y017117-029 - P029 Métal - Peinture couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Charpente -Poutre - Toutes zones Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (noir)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25Y017117-030 - P030 Mastic couche(s) à analyser : toutes (RDC Local n°7 - Fenêtre - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25Y017117-031 - P031 Panneaux vissés couche(s) à analyser : toutes (RDC) Local n°7 - Cloisons - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16 Page9/10
Référence laboratoire N° : 25RI044615 Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 Date de réception : 19/06/2025
Date d'analyse : 24/06/2025
Référence dossier Client:25Y017117 - 00720250601583327 /82902-169899 A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25Y017117-032 - P032 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades avant -Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25Y017117-033 - P033 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades avant -Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25Y017117-034 - P034 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades gauche -Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25Y017117-035 - P035 Béton - Crépi couche(s) à analyser : toutes (Extérieur) Façades gauche -Revêtement de mur - Mur Analyse qualitative d'amiante	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-035799-01

Date d'émission de rapport : 25/06/2025 3:16

Page 10/10

Référence laboratoire N° : 25RI044615

Référence de suivi du dossier N° : 25Y017117

Reçu au laboratoire le : 23/06/2025

Date de réception : 19/06/2025

Date d'analyse : 24/06/2025

Référence dossier Client: 25Y017117 - 00720250601583327 / 82902-169899 A

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

THEIL Baptiste

sous le numéro 21-1511

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

<input checked="" type="checkbox"/>	DPE sans mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 06/10/2022	Validité : 05/10/2029
<input checked="" type="checkbox"/>	DPE avec mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 06/10/2022	Validité : 05/10/2029
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/12/2021	Validité : 20/12/2028
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricite [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/12/2021	Validité : 20/12/2028
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites Metropole [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 18/11/2021	Validité : 17/11/2028
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Crep [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 18/11/2021	Validité : 17/11/2028
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Sans Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 18/11/2021	Validité : 17/11/2028
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Avec Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 18/11/2021	Validité : 17/11/2028



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

☎ 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport